



BENNING MM P3

BENNING

(D)	Bedienungsanleitung	(NL)	Gebruiksaanwijzing
(GB)	Operating manual	(PL)	Instrukcja obsługi
(F)	Notice d'emploi	(RO)	Manualul de utilizare
(E)	Instrucciones de servicio	(RUS)	Инструкция по эксплуатации
(CZ)	Návod k obsluze		индикатора напряжения
(DK)	Betjeningsvejledning	(S)	Användarhandbok
(GR)	Οδηγίες χρήσεως	(TR)	Kullanma Talimatı
(H)	Kezelési utasítás		
(I)	Istruzioni d'uso		

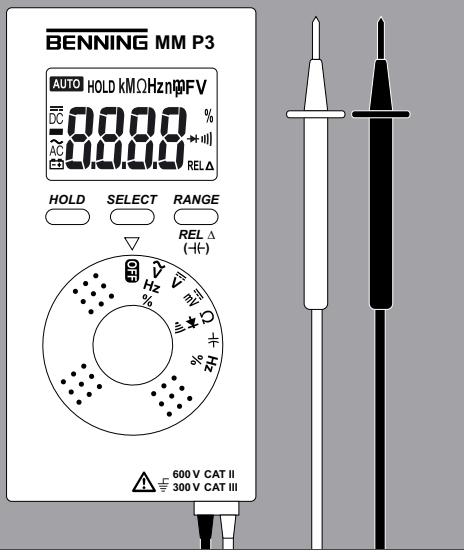

(D) (GB) (F) (E) (CZ) (DK) (GR) (H) (I) (NL) (PL) (RO) (RUS) (S) (TR)

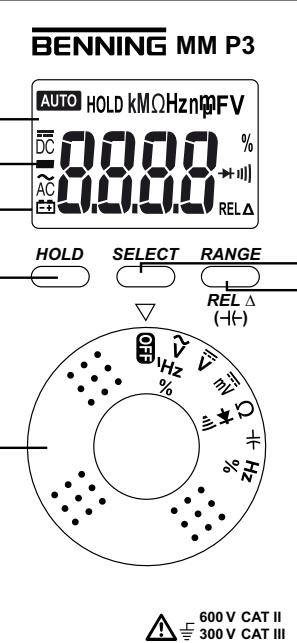


- Bild 1: Gerätefrontseite
Fig. 1: Front tester panel
Fig. 1: Panneau avant de l'appareil
Fig. 1: Parte frontal del equipo
obr. 1: Přední strana přístroje
figur 1: Apparatsforside
σχήμα 1: Μητροποιητή όψη
1 ábra: Előnézet
- ill. 1: Lato anteriore apparecchio
Fig. 1: Voorzijde van het apparaat
Rys. 1: Panel przedni przyrząd
Imaginea 1: Partea frontală a aparatului
pic. 1: Вид спереди мультиметра
Bild 1: Fransida
Resim 1: Cihaz ön yüzü

02/2011

BENNING MM P3

(D) (GB) (F) (E) (CZ) (DK) (GR) (H) (I) (NL) (PL) (RO) (RUS) (S) (TR)

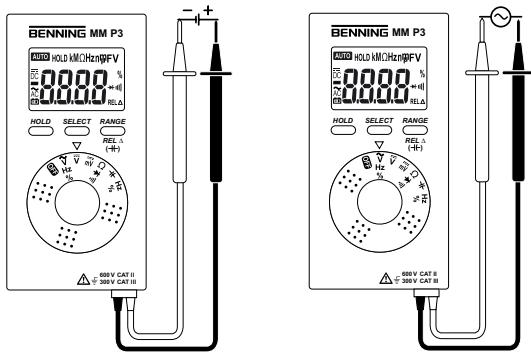


- Bild 2: Gleichspannungsmessung
Fig. 2: Direct voltage measurement
Fig. 2: Mesure de tension continue
Fig. 2: Medición de tensión continua
obr. 2: Mērieni stiehosmērētā napēti
figur 2: Jævnspændingsmåling
σχήμα 2: Μέτρηση συνεχούς ρεύματος
2. ábra: Egyenfeszültség mérés
ill. 2: Misura tensione continua
Fig. 2: Meten van gelijkspanning
Rys. 2: Pomiar napięcia stałego
Imaginea 2: Tensiune continua
pic. 2: Измерение напряжения постоянного тока
Bild 2: Likspänningstmätning
Resim 2: Doğru Gerilim Ölçümü
- Bild 3: Wechselspannungsmessung
Fig. 3: Alternating voltage measurement
Fig. 3: Mesure de tension alternative
Fig. 3: Medición de tensión alterna
obr. 3: Mērieni stīvadavēto napēti
figur 3: Vekselspændingsmåling
σχήμα 3: Μέτρηση ανταλλούμενου ρεύματος
3. ábra: Váltakozó feszültség mérés
ill. 3: Misura tensione alternata
Fig. 3: Meten van wisselspanning
Rys. 3: Pomiar napięcia przeniennego
Imaginea 3: Măsurarea tensiunii alternative
pic. 3: Измерение напряжения переменного тока
Bild 3: Växelpånningsmätning
Resim 3: Alternatif Gerilim Ölçümü

02/2011

BENNING MM P3

(D) (GB) (F) (E) (CZ) (DK) (GR) (H) (I) (NL) (PL) (RO) (RUS) (S) (TR)

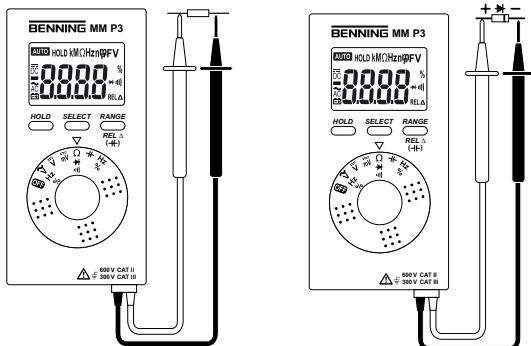

- Bild 4: Widerstandsmessung
Fig. 4: Resistance measurement
Fig. 4: Mesure de résistance
Fig. 4: Medición de resistencia
obr. 4: Mērieni odporu
figur 4: Modstandsmåling
σχήμα 4: Μέτρηση αντίστασης
4. ábra: Ellenállás mérés
ill. 4: Misura di resistenza
Fig. 4: Weerstandsmeting
Rys. 4: Pomiar rezystancji
Imaginea 4: Măsurarea rezistenței
pic. 4: Измерение сопротивления
Bild 4: Resistansmätning
Resim 4: Diren Ölçümü
- Bild 5: Diodenprüfung
Fig. 5: Diode testing
Fig. 5: Contrôle de diodes
Fig. 5: Verificación de diodos
obr. 5: test diod
figur 5: Diodetest
σχήμα 5: Ελέγχος διόδου
5. ábra: Dióda vizsgálata
ill. 5: Prova diodi
Fig. 5: Diod-test
Rys. 5: Pomiar diody
Imaginea 5: Măsurarea diodelor
pic. 5: Проверка диодов
Bild 5: Diodtest
Resim 5: Dijot Kontrolü

02/2011

BENNING MM P3

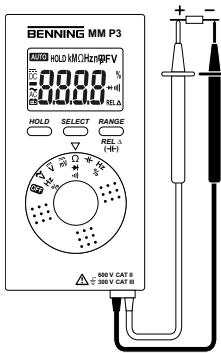


Bild 6: Durchgangsprüfung mit Summen
Fig. 6: Continuity testing with buzzer
Fig. 6: Contrôle de continuité avec ronfleur
Fig. 6: Control de continuidad con vibrador
obr. 6: Zkoušku obvodu
figur 6: Gennemgangstest med brummer
σύγκυτο 6: Ελέγχος συνέχειας με βοηθητή^η
6. ábra: Folytonosság vizsgálat zúmmóggel
ill. 6: Prova di continuità con cicalino
Fig. 6: Doorgangstest met akoestisch signaal
Rys.6: Sprawdzenie ciągłości obwodu
Imaginea 6: Testarea continuității cu buzzer
pic. 6: Проверка целостности цепи
Bild 6: Genomgångskontroll med summer
Resim 6: Sesli uyarıcı ile sürekli ölçümü

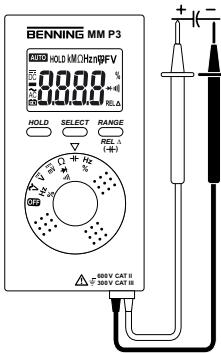


Bild 7: Kapazitätsmessung
Fig. 7: Capacity testing
Fig. 7: Mesure de capacité
Fig. 7: Medición de capacidad
obr. 7: Měření kapacity
figur 7: Kapacitansmäling
σύγκυτο 7: Μέτρηση χωρητικότητας
7. ábra: Kapacitás mérés
ill. 7: Misura di capacità
Fig. 7: Capacitetsmesting
Rys.7: Pomiar pojemności
Imaginea 7: Măsurarea capacitații
pic. 7: Измерение емкости
Bild 7: Kapacitetsmätning
Resim 7: Kapasite Ölçümü

02/2011

BENNING MM P3

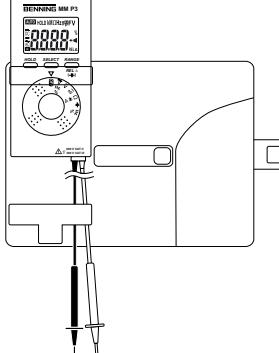


Bild 10: Anwendung des Schutzeluis
Fig. 10: Using the protective case
Fig. 10: Utilisation de l'étui protecteur
Fig. 10: Empleo del estuche de protección
obr. 10: Použití ochranného pouzdra
figur 10: Anvendelse af beskyttelsesetuiet
σύγκυτο 10: Χρησιμοποίηση της προστατευτικής θήκης
10 ábra: A védőtok használata
ill. 10: Uso dell'astuccio di custodia
Fig. 10: Gebruik van de beschermhoes
Rys.10: Zastosowanie futerału ochronnego
Imaginea 10: Folosirea husei de protecție
pic. 10: Применение защитного футляра
Bild 10: Användning av skyddsfordalet
Resim 10: Güvenlik çantasının kullanılması

02/2011

BENNING MM P3

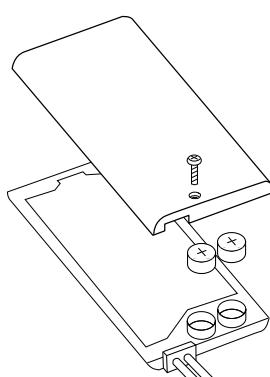
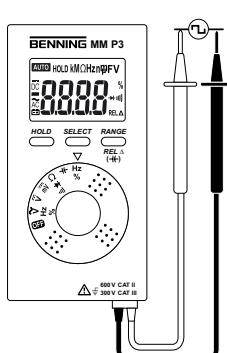


Bild 8: Frequenz-/ Tastverhältnismessung
Fig. 8: Frequency/ pulse duty factor measurement
Fig. 8: Mesure de fréquence/ du taux d'impulsions
Fig. 8: Medición de frecuencia/ de tasa de impulsos
obr. 8: Měření frekvence/ střídavého napětí
figur 8: Frekvens-/ impulsforholds mäling
σύγκυτο 8: Μέτρηση συχνότητας/ πακέτου λόγου
8. ábra: Frekvencia/ impulzusviszony mérés
ill. 8: Misura di frequenza/ del rapporto scansione
Fig. 8: Frequentie- / toetsverhoudingmeting
Rys.8: Pomiar częstotliwości/ współczynnika trwania impulsu
Imaginea 8: Măsurarea frecvenței/ ciclicității
pic. 8: Измерение частоты/ коэффициента заполнения
Bild 8: Frekvens- / puls kvotsmätning
Resim 8: Frekans/ Tuş Bağıntı Ölçümü

Bild 9: Batteriewechsel
Fig. 9: Battery replacement
Fig. 9: Remplacement de la pile
Fig. 9: Cambio de pila
obr. 9: Výměna baterii
figur 9: Batteriskifft
σύγκυτο 9: Αντικατόπτριση μπαταρίας
9 ábra: Telepcseré
ill. 9: Sostituzione batterie
Fig. 9: Vervanging van de batterijen
Rys.9: Wymania baterii
Imaginea 9: Schimbarea bateriilor
pic. 9: Замена батареи
Bild 9: Batteribyte
Resim 9: Bataryat Değişimi

02/2011

BENNING MM P3

Návod k použití **BENNING MM P3**

Digitální multimetr pro

- měření stejnosměrného napětí
- měření střidavého napětí
- měření odporu
- zkoušky diod
- zkoušky obvodů
- měření kapacity
- měření frekvence
- měření střídy impulzů

Obsah

1. Pokyny pro uživatele
2. Bezpečnostní pokyny
3. Obsah dodávky
4. Popis přístroje
5. Všeobecné údaje
6. Podmínky prostředí
7. Elektrické údaje
8. Měření s BENNING MM P3
9. Údržba
10. Použití ochranného pouzdra
11. Ochrana životního prostředí

1. Pokyny pro uživatele

Tento návod je určen pro

- odborníky v oboru elektro a
- pouze osoby.

BENNING MM P3 je určen pro měření suchém prostředí. Nesmí být nasazen v instalacích s napětím vyšším než 600 V DC nebo AC (více informací v oddílu 6. „pracovní prostředí“).

V tomto návodu a na BENNING MM P3 budou používány následující symboly:



Varování před elektrickým nebezpečím!

Je u umístěno před instrukcemi, kterých je nutno dbát pro zamezení ohrožení osob.




Pozor – sledujte dokumentaci!

Tento symbol se vyskytuje tam, kde je nutno zvlášť pečlivě sledovat instrukce v návodu, pro zamezení ohrožení osob.

02/2011

BENNING MM P3

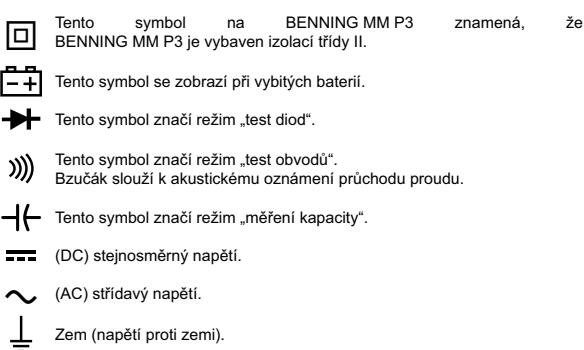

2. Bezpečnostní pokyny

Tento přístroj byl zkonstruován a sestaven dle normy DIN VDE 0411 Teil 1/ EN 61010-1 a opustil výrobní závod v bezvadném a bezpečném stavu. Pro udržení tohoto stavu a bezpečný provoz se musí uživatel řídit instrukcemi a varováními, uvedenými v tomto návodu.

Přístroj smí být jen v instalacích s napětím kategorie II s max. 600 V proti zemi nebo v instalacích s napětím kategorie III s max. 300 V proti zemi.

Dbejte na to, že práce na dílech pod napětím je ze zásady nebezpečná. Již napětí od 30 V AC a 60 V DC mohou být člověku smrtelně nebezpečná.

⚠️ Před každým uvedením do provozu otestujete přístroj a vodiče na možná poškození.

Pokud lze předpokládat, že bezpečný provoz není dále možný, přístroj dále nepoužívejte a zabraňte jiným osobám v jeho použití.

Lze předpokládat, že bezpečný provoz není dále možný, když:


- když přístroj nebo měřicí vodiče vykazují viditelná poškození,
- když přístroj nepracuje,
- po dlouhém skladování v nevhovujících podmínkách,
- po obtížné přepravě.

02/2011

BENNING MM P3

48

(CZ)
Upozornění:
 Funkce „%“ popisuje střídu impulsů periodických signálů: [%] = $\frac{T_1}{T}$

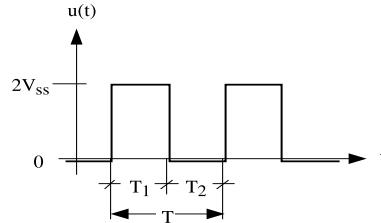

5.1.6 Rozsahové tlačítko „RANGE“ **⑥** slouží k přepínání mezi manuální a automatickou volbou rozsahu při současném zobrazení „AUTO“ na displeji. Dalším stiskem (1 vteřiny) dojde k přepnutí na automatickou volbu rozsahu („AUTO“ na displeji).

V pozici otočného přepínače **(-/-)** má tlačítko „RANGE“ funkci relativní hodnoty „REL Δ“. Po stlačení tlačítka se stávající hodnota užloží a zobrazí se rozdíl (Offset) mezi užloženou hodnotou a následujícími naměřenými hodnotami. Funkce relativní hodnoty „REL Δ“ umožňuje při rozpojení měřicích vodičů vynulování rozsahu kapacity. Dalším stiskem tlačítka se dostanete do normálního režimu.

5.1.7 BENNING MM P3 má nominálně 3 x za vteřinu.

5.1.8 BENNING MM P3 se vypíná otočením otočného voliče **⑦** do polohy „OFF“.

5.1.9 BENNING MM P3 se používá procca. 30 minutých automaticky (APO, Auto-Power-Off). Automatické vypnutí lze deaktivovat tím, že se stiskne tlačítko „RANGE“ a zároveň se BENNING MM P3 zapne ze spinací polohy „OFF“.

5.1.10 Teplotní koeficient měření: 0,2 x (udávaná přesnost měření)/ °C < 18 °C odér > 28 °C, vztázená na hodnotu při referenční teplotě 23 °C.

5.1.11 BENNING MM P3 je napájen 1,5 V bateriemi (LR 44).

5.1.12 Pokud napětí baterie poleklesne pod minimální pracovní hodnotu, na displeji **①** se objeví symbol baterie **③**.

5.1.13 Životnost baterie obnáší asi 100 hodin (alkalické baterie).

5.1.14 Rozměry přístroje: (D x Š x H) = 132 x 86 x 19 mm se pouzdro

Váha přístroje: 130 g se pouzdro a baterii

5.1.15 Měřicí bezpečnostní kabely jsou vybaveny 2 mm konektory. Připojené bezpečnostní měřicí kabely odpovídají jmenovitému napětí přístroje BENNING MM P3.

6. Podmínky prostředí

- BENNING MM P3 je určen pro měření v suchém prostředí,
- Maximální nadmořská výška při měření: 2000 m,
- Kategorie přepráti / nastavení: IEC 60664-1/ IEC 61010-1 → 300 V kategorie III; 600 V kategorie II

02/2011 BENNING MM P3 50

3. Rozsah dodávky

Součástí dodávky přístroje BENNING MM P3 je:

- 3.1 jeden měřicí přístroj BENNING MM P3 se dvěma napevně připojenými bezpečnostními měřicími kably, černým a červeným (L = 0,6 m; špička Ø = 2 mm),
- 3.2 jedno ochranné pouzdro
- 3.3 dvě 1,5-V baterie (LR 44) vložené do přístroje
- 3.4 návod

Upozornění na opotřebovatelné součástky:

- BENNING MM P3 je napájen dvěma 1,5-V bateriemi (LR 44).

4. Popis přístroje

viz obr. 1: Přední strana přístroje

Na obr. 1 zobrazené ukazatele a ovládací prvky jsou popsány dále:

- 1 Digitální displej, pro naměřenou hodnotu a ukazatel překročení měřicího rozsahu
- 2 Zobrazování polarity
- 3 Ukazatel stavu baterie, značí vybitou baterie
- 4 Tlačítko HOLD, ukládání naměřených hodnot
- 5 Tlačítko SELECT, pro volbu druhé a třetí funkce,
- 6 Tlačítko RANGE, přepínání automatického nebo manuálního měřicího rozsahu
- 7 Otočný funkční volič, pro volbu měřicí funkce
- 8 Bezpečnostní měřicí kabel (červený) (pozitivní), pro V, Ω, -/-, Hz,
- 9 COM-bezpečnostní měřicí kabel (černý), společné připojení pro měření, napětí, odpor, frekvenci, střidy impulsů, kapacitu, zkoušku obvodu a test diod ') k tomuto se váže automatický ukazatel polarity při stejnosměrném napětí ')

5. Všeobecné údaje

5.1 Všeobecné údaje k multimeteru

- 5.1.1 Digitální displej **①** 3 ½ místný, na principu tekutých krystalů, výška číslic 14 mm s desetičinnou čárkou, max. hodnota je 5000
- 5.1.2 Ukazatel polarity **②** působí automaticky. Zobrazuje se pouze pólůvání proti definici připojení s „-“.
- 5.1.3 Překročení měřicího rozsahu bude označeno zobrazením „OL“ nebo „-OL“ a částečně i akustickým varováním.
- Pozor, žádná indikace a varování při přetížení!
- 5.1.4 Ukládání naměřených hodnot „HOLD“: stiskem tlačítka „HOLD“ **④** je možno uložit naměřenou hodnotu. Na displeji se současně zobrazí symbol „HOLD“.
- Další stisk tlačítka přepne přístroj do měřicího módu.
- 5.1.5 Tlačítko „SELECT“ **⑤** nastavuje druhou nebo třetí funkci pozice otočného spínače.

02/2011

BENNING MM P3

49

- (CZ)**
 - Stupeň znečisťitelnosti: 2,
 - Krytí: IP 30 DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529,
 Význam IP 30: Ochrana proti malým cizím předmětům, proti dotyků nářadím, drátem a podobně s průměrem > 2,5 mm, (3 - první číslice). Žádná ochrana před vodou, (0 - druhá číslice).

- Pracovní teplota a relativní vlhkost:
 Při teplotě od 0 °C do 30 °C: relativní vlhkost menší 80 %,
 Při teplotě od 31 °C do 40 °C: relativní vlhkost menší 75 %,
 Při teplotě od 41 °C do 50 °C: relativní vlhkost menší 45 %.
- Skladovací teploty: BENNING MM P3 může být skladován při teplotách od - 20 °C do + 60 °C (vlhkost 0 až 80 %). Baterie musí být vyňaty.

7. Elektrické údaje

Poznámka: Přesnost měření se udává jako součet

- relativní podílu měřené hodnoty a
 - počtu číslic (t.j. zobrazení čísla na posledních místech).

Přesnost měření platí při teplotách od 18 °C do 28 °C a při relativní vlhkosti menší než 80 %.

7.1 Rozsahy stejnosměrného napětí (Pozice přepínače: V_{DC}, mV_{DC})

Vstupní odpór je 10 MΩ.

Měřicí rozsah	Rozlišení	Přesnost	Přetížitelnost
400 mV	0,1 mV	± (0,7 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	600 V _{DC}
4 V	1 mV	± (0,6 % naměřené hodnoty + 2 číslic)	600 V _{DC}
40 V	10 mV	± (0,6 % naměřené hodnoty + 2 číslic)	600 V _{DC}
400 V	100 mV	± (0,6 % naměřené hodnoty + 2 číslic)	600 V _{DC}
600 V	1 V	± (0,7 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	600 V _{DC}

7.2 Rozsahy střídavého napětí (Pozice přepínače: V_{AC}, Hz, %)

Vstupní odpór je 10 MΩ paralelně 100 pF.

Měřicí rozsah	Rozlišení	Přesnost * ¹	Přetížitelnost
400 mV	0,1 mV	± (1,5 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	600 V _{eff}
4 V	1 mV	± (0,9 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	600 V _{eff}
40 V	10 mV	± (0,9 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	600 V _{eff}
400 V	100 mV	± (0,9 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	600 V _{eff}
600 V	1 V	± (0,9 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	600 V _{eff}

Naměřená hodnota u BENNING MM P3 je měřena jako průměr a zobrazena jako efektivní hodnota.

*¹ Přesnost měření je specifikována pro. Při nesinusové křivce je hodnota na ukazateli nepřesná.

02/2011 BENNING MM P3

51

7.3 Rozsahy odporu (Pozice přepínače: Ω , \blacktriangleleft , \ggg)
Ochrana před přetížením: 600 V_{eff}

Měřicí rozsah	Rozlišení	Přesnost	Napětí při chodu naprázdné
400 Ω	0,1 Ω	\pm (0,9 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	0,4 V
4 k Ω	1 Ω	\pm (0,9 % naměřené hodnoty + 2 číslic)	0,4 V
40 k Ω	10 Ω	\pm (0,9 % naměřené hodnoty + 2 číslic)	0,4 V
400 k Ω	100 Ω	\pm (0,9 % naměřené hodnoty + 2 číslic)	0,4 V
4 M Ω	1 k Ω	\pm (1,5 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	0,4 V
40 M Ω	10 k Ω	\pm (1,5 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	0,4 V

7.4 Měření diod a zkouška obvodů (Pozice přepínače: Ω , \blacktriangleleft , \ggg)
Ochrana před přetížením: 600 V_{eff}
Zabudovaný buzák zazní při odporu R menším než 50 Ω .

Měřicí rozsah	Rozlišení	Napětí při chodu naprázdné	Naprázdné
\blacktriangleleft	1 mV	1,1 mA	1,5 V

7.5 Kapacitní rozsahy (Pozice přepínače: $\neg\!\leftarrow$)
Podmínky: kondenzátory vybit a připojit na odpovídající polaritu.
Ochrana před přetížením: 600 V_{eff}

Měřicí rozsah	Rozlišení	Přesnost
50 nF	10 pF	\pm (5,0 % naměřené hodnoty + 0,2 nF)*
500 nF	100 pF	\pm (2,9 % naměřené hodnoty + 5 číslic)
5 μ F	1 nF	\pm (2,9 % naměřené hodnoty + 5 číslic)
50 μ F	10 nF	\pm (2,9 % naměřené hodnoty + 5 číslic)
100 μ F	100 nF	\pm (2,9 % naměřené hodnoty + 5 číslic)

Doba měření závisí na velikosti kondenzátoru a může činit až 20 sekund.
* Přesnost měření je dána pro měřené hodnoty od 10 nF a podmíněna předchozím vynulováním tlačítka „RANGE/ REL Δ $\neg\!\leftarrow$ “ $\textcircled{1}$.

7.6 Frekvenční rozsahy
Ochrana před přetížením při měření frekvence: 600 V_{eff}

7.6.1 Frekvenční rozsahy pro obdélníkové signály (poloha spínače: Hz, %)

Měřicí rozsah	Rozlišení	Měřicí přesnost pro 5 V _{ss} max. (obdélníkový signál)	Citlivost
5 Hz	0,001 Hz	\pm (0,3 % naměřené hodnoty + 5 číslic)	> 1,0 V _{ss} (obdélník)

02/ 2011 **BENNING MM P3** 52

7.3 Rozsahy odporu (Pozice přepínače: Ω , \blacktriangleleft , \ggg)
přístroje BENNING MM P3 je 600 V proti zemi.

- Otočným voličem $\textcircled{7}$ zvolit na BENNING MM P3 požadovanou funkci (V AC) nebo (V DC).
- Měřicí kabely spojit s měřenými body, na displeji $\textcircled{1}$ odečíst naměřenou hodnotu.
- V pozici otočného přepínače (V_{AC}) je možno tlačítkem „SELECT“ $\textcircled{5}$ provádět přepínání na měření frekvence (stisknout tlačítko jednou) popř. měření střídavého impulzů (stisknout tlačítko dvakrát).

Upozornění:
V oblastech nízkého napětí může při rozpojení bezpečnostních měřicích kabelů dojít k rušení a k posunu nulování. Je třeba přístroj BENNING MM P3 zkontrolovat zkratováním měřicích špiček.
Viz. obr. 2: Měření stejnosměrného napětí
Viz. obr. 3: Měření střídavého napětí

8.3 Měření odporu

- Otočným voličem $\textcircled{7}$ na BENNING MM P3 zvolit požadovanou funkci (Ω , \blacktriangleleft , \ggg).
- Měřicí kabely spojit s měřenými body, na displeji $\textcircled{1}$ odečíst naměřenou hodnotu.

Viz. obr. 4: Měření odporu

8.4 Test diod

- Otočným voličem $\textcircled{7}$ zvolit požadovanou funkci (Ω , \blacktriangleleft , \ggg).
- Tlačítkem „SELECT“ $\textcircled{5}$ přepněte přístroj BENNING MM P3 na režim kontroly diod (\blacktriangleright) (tlačítko stiskněte jednou).
- Měřicí kabely spojit s měřenými body, na displeji $\textcircled{1}$ odečíst naměřenou hodnotu.
- Pro běžnou křemíkovou diodu v propustném směru bude napětí mezi 0,400 V a 0,900 V. Hodnota „000“ znamená, že vodič diody je v pořadí v průběhu. V nepropustném směru znamená hodnota „OL“ diodu bez vady. Pokud je dioda vadná, budou zobrazeny hodnoty „000“ nebo jiné.

Viz. obr. 5: Test diod

8.5 Zkouška obvodu se bzučákom

- Otočným voličem $\textcircled{7}$ zvolit požadovanou funkci (Ω , \blacktriangleleft , \ggg).
- Tlačítkem „SELECT“ $\textcircled{5}$ přepněte přístroj BENNING MM P3 na režim kontroly průchodu (\ggg) (tlačítko stiskněte dvakrát).
- Měřicí kabely spojit s měřenými body.
- Jestliže je odpor mezi měřicími body menší než 50 Ω , ozve se bzučák zabudovaný v přístroji BENNING MM P3.

Viz. obr. 6: Zkouška obvodu se bzučákem

02/ 2011 **BENNING MM P3** 54

8.6 Měření kapacity

Kondenzátor před měřením kapacity dokonale vybit!
Při měření kapacity nikdy nepříkládat na zdiřky napětí! Jinak může dojít k poškození přístroje! Od poškozeného přístroje může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Otočným voličem $\textcircled{7}$ zvolit požadovanou funkci ($\neg\!\leftarrow$).
- Zjistěte polaritu kondenzátorů a dokonale je vybitě.
- Případně provedte vynulování ukazatele tlačítkem „RANGE/ REL Δ $\neg\!\leftarrow$ “ $\textcircled{6}$.
- Měřicí kabely spojit s měřenými body při zachování polarity, na displeji $\textcircled{1}$ odečíst naměřenou hodnotu.

Viz. obr. 7: Měření kapacity

8.7 Měření frekvence

- Pro měření obdélníkových signálů do 5 V_{ss} max. zvolit pomocí otočného přepínače $\textcircled{7}$ požadovanou funkci (Hz, %).
- Při měření sinusových signálů do 600 V_{eff} zvolit pomocí otočného přepínače $\textcircled{7}$ požadovanou funkci (V_{AC} , Hz, %) a pomocí tlačítka „SELECT“ provést přepnutí na měření kmitočtu (Hz).
- Dbejte na minimální citlivost pro měření frekvence!
- Měřicí kabely spojit s měřenými body, na displeji $\textcircled{1}$ odečíst naměřenou hodnotu.

Viz. obr. 8: Měření frekvence/ tlačítkových poměrů

8.8 Měření střidy impulzů

- Otočným přepínačem $\textcircled{7}$ navolte požadovanou funkci (Hz, %) na přístroji BENNING MM P3.
- Tlačítkem „SELECT“ $\textcircled{5}$ přístroje BENNING MM P3 přepněte na měření střidy impulzů (%) (tlačítko stiskněte jednou).
- Spojte bezpečnostní měřicí kabely s měřicími body, naměřenou hodnotu odečtěte na digitálním ukazateli $\textcircled{1}$ přístroje BENNING MM P3.

Viz. obr. 8: Měření frekvence/ střidy impulzů

9. Údržba

A Před otevřením BENNING MM P3 odpojte od napětí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Práce na otevřeném BENNING MM P3 pod napětím jsou vyhrazeny odborníkům, kteří přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.

Oddělte BENNING MM P3 od napětí, než přístroj otevřete:

- Odpojte oba měřicí kabely od měřeného objektu.
- Otočným spínačem $\textcircled{7}$ zvolte funkci „OFF“.

9.1 Zajištění přístroje

Za určitých podmínek nemůže být bezpečnost při používání BENNING MM P3 zajištěna, například při:

- Viditelné poškození krytu a bezpečnostních měřicích kabelů,

02/ 2011 **BENNING MM P3** 55

- Chybách při měření,
 - Zřejmých následcích delšího chybného skladování a
 - Zřejmých následcích špatného transportu.
- V těchto případech BENNING MM P3 ihned vypněte, odpojte od měřených bodů a zajistěte, aby přístroj nemohl být znovu použit jinou osobou.

9.2 Čištění

Kryt přístroje čistěte opatrně čistým a suchým hadříkem (výjimku tvoří speciální čisticí ubrousky). Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky. Zejména dbejte toho, aby místo pro baterie ani bateriové kontakty nebyly znečištěny vytéklym elektrolytem. Pokud k vytečení elektrolytu dojde nebo je bateriová zásuvka znečištěna bílou úsadou, vyčistěte je také čistým a suchým hadříkem.

9.3 Výměna baterií



Před otevřením BENNING MM P3 odpojte od napětí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

BENNING MM P3 je napájen dvěma zabudovanými 1,5 V bateriemi (LR 44).
Baterie vyměňte (viz. obr. 9), pokud se na displeji ① objeví symbol baterie ③.

Takto vyměňte baterie:

- Odpojte oba měřicí kabely od měřeného objektu.
- Otočným spínačem ⑦ zvolte funkci „OFF“
- Přístroj BENNING MM P3 položte čelní stranou na podložku a uvolněte šrouby ze dna krytu.
- Dno krytu opatrně zvedněte.



Šetřete životní prostředí! Baterie nesmí do běžného domovního odpadu! Vyhazujte baterie jen na místech k tomu určených.

- Vyjměte vybité baterie z bateriové schránky.
- Nové baterie vložte na místo s ohledem na předepsanou polaritu, kladný pól míří vzhůru.
- Přílače dno krytu na horní část krytu, až spoje zacvaknou a opět šrouby zašroubujte.

Viz. obr. 9: Výměna baterií

9.4 Kalibrace

Pro udržení deklarované přesnosti měření musí být přístroj pravidelně kalibrován.
Doporučujeme jednou ročně. Zašlete přístroj na adresu:

Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG
Service Center
Robert-Bosch-Str. 20
D - 46397 Bocholt

02/2011

BENNING MM P3

56

10. Použití ochranného pouzdra

Bezpečnostní měřicí kabely můžete bezpečně uchovat tak, že je svinete a upevníte suchým zipem uvnitř ochranného pouzdra.

Viz obr. 10: Použití ochranného pouzdra

11. Ochrana životního prostředí



Po ukončení životnosti přístroje prosím předejte přístroj příslušným sběrným místům na likvidaci.

02/2011

BENNING MM P3

57