

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Internet:www.kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149

Instrukce obsluhy Analytická váha



ABS/ABJ-BA-cz-1019



KERN ABS/ABJ

Verze 1.9 11/2010 Instrukce obsluhy Analytická váha

Obsah:

1	TECH	INICKÉ ÚDAJE	. 4
2	OBSL	UŽNÉ ELEMENTY KERN ABS/ABJ	. 6
	2.1	POHLED NA DISPLEJ	. 7
	2.2	KI ÁVESNICE	. 8
	2.3	DŮLEŽITÉ INFORMACE	. 9
	2.3.1	Provozní podmínky	. 9
	2.3.2	Informace týkající se provozu váhy	10
	2.4	Zprovoznění váhy.	10
	2.4.1	Instalace komorv vážení	10
	2.4.2	Síťový adaptér	11
	2.4.3	Zapojení periferních zařízení	11
	2.4.4	Nastavení vodorovné polohv	11
	2.5	ZPROVOZNĚNÍ VÁHY	12
	2.5.1	Doba ohřevu	12
	2.5.2	Zapnutí a vypnutí (režim stand-by)	12
	2.5.3	Samodiagnóza	12
	2.5.4	Tárování	13
	2.5.5	Jednoduché vážení	13
	2.5.6	Přepojování jednotek	13
	2.6	Rozhraní	13
	2.7	UDRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO STAVU	14
	2.7.1	Čištění	14
	2.7.2	Kontrola bezpečnosti	14
3	PROF		15
			47
4	PROV	/OZNI MENU	17
	4.1	ZMĚNY NASTAVENÍ	17
	4.2 I	PRŮBÉH ZMÉN NASTAVENÍ	17
	4.3	VYVOLÁVÁNÍ MENU	18
	4.4 I	PŘEHLED PROVOZNÍHO MENU	19
	4.4.1	Volba hlavního menu	19
	4.4.2	Podmenu "FunC.SEL"	20
	4.4.3	Podmenu "Unit SEL"	21
	4.4.4	Podmenu "SETTinG"	23
	4.4.5	Podmenu "intFACE"	25
	4.4.6	Podmenu "iF :USEr"	26
5	KALI	BRACE	27
	5.1 I	KALIBRACE S VNĚJŠÍ HMOTNOSTÍ	27
	5.2 I	KALIBRACE S VNITŘNÍ HMOTNOSTÍ (POUZE ABJ)	28
	5.3 I	KONTROLA KALIBRACE S VNĚJŠÍ HMOTNOSTÍ	28
	5.4 I	Kontrola kalibrace s vnitřní hmotností (pouze ABJ)	29

6	UŽIV	ATELSKÉ PROGRAMY	30
	6.1	FUNKCE AUTO-ZERO	30
	6.2	FILTR	30
	6.3	ROZSAH PÁSMA STABILITY	31
	6.4	PŘEPÍNÁNÍ JEDNOTEK	32
	6.5	PROCENTNÍ VÁŽENÍ	33
	6.6	Součty	34
	6.7	AUTO-PRINT	35
	6.8	ANALOGOVÉ ZOBRAZENÍ	36
	6.9	VOLBA DRUHU KALIBRACE	37
	6.10	NASTAVENÍ HODNOTY KALIBRAČNÍ HMOTNOSTI	38
	6.11	NASTAVENÍ ČÍSLA ID VÁHY	39
	6.12	NASTAVENÍ DATA (POUZE ABJ)	40
	6.13	NASTAVENÍ ČASU (POUZE ABJ)	41
	6.13.	1 Nastavení času v sekundách	41
	6.13.	2 Nastavení času v hodinách /minutách	42
	6.14	TISK DATA A HODINY (POUZE ABJ)	43
7 POPIS ROZHRANÍ		IS ROZHRANÍ	44
	7.1	OBECNÉ INFORMACE	44
	7.2	OBECNÉ ÚDAJE	44
	7.3	PŘÍKLAD STRUKTURY KABELU:	44
	7.4	FORMÁT VSTUPNÍCH/VÝSTUPNÍCH ÚDAJŮ	45
	7.5	NASTAVENÍ INSTRUKCÍ	46
8	POM	IOC V PŘÍPADĚ MALÝCH PORUCH	47
	8.1	ZOBRAZENÍ CHYB	48
9	DŮL	EŽITÉ INFORMACE	49

Před zahájením provozu nové váhy je nutno se pozorně se seznámit s předmětnou instrukcí obsluhy.

Ihned po rozbalení je nutno se přesvědčit, zda váha není viditelně poškozena.

Všechny části balení je nutno ponechat pro případ zpětné zásilky. Před zásilkou je nutno odpojit všechny zapojené kabely. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

1 Technické údaje

Model	ABS 80-4	ABS 120-4	ABS 220-4	
Přesnost vážení (d)	0.1 mg	0.1 mg	0.1 mg	
Rozsah vážení (max.)	83 g	120 g	220 g	
Doporučovaná kalibrační hmotnost, nedodaná (třída)	50 g (E2)	100 g (E2)	200 g (E2)	
Reprodukovatelnost		0.1 mg		
Jednotky váhy	ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl (Cn), tl (HK), tl (Singap, Malays), tl (Tw)			
Linearita		± 0.2 mg		
Doba narůstání signálu	3 s			
Provozní teplota	+ 10° + 30°C			
Elektrické napájení	12 VDC			
Miska váhy z nerezové oceli	Ø 80 mm			
Šířka x hloubka x výška v mm	225 x 315 x 330			
Hmotnost netto (cca)	7 kg			

Model	ABJ 80-4M	ABJ 120-4M	ABJ 220-4M			
Přesnost vážení (d)	0,1 mg 0,1 mg		0,1 mg			
Kalibrační hodnota (e)	1 mg	1 mg 1 mg				
Rozsah vážení (max.)	83 g 120 g		220 g			
Minimální zatížení (min.)	0,01 g	0,01 g	0,01 g			
Reprodukovatelnost		0,1 mg				
Jednotky váhy	g, ct					
Linearita	± 0,2 mg					
Doba narůstání signálu		3 s				
Kalibrační hmotnost	vnitřní					
Provozní teplota	+ 10° + 30°C					
Elektrické napájení	12 VDC					
Miska váhy z nerezové oceli	Ø 80 mm					
Šířka x hloubka x výška v mm	225 x 315 x 330					
Hmotnost netto (ok.)	7 kg					

Model	ABJ 320-4
Přesnost vážení (d)	0.1 mg
Rozsah vážení (max.)	320 g
Reprodukovatelnost	0.1 mg
Jednotky váhy	g, ct
Linearita	± 0.2 mg
Doba narůstání signálu	3 sec.
Kalibrační hmotnost	vnitřní
Provozní teplota	+ 10° + 30° C
Elektrické napájení	220 V – 240 V AC 50 Hz
Miska váhy z nerezové oceli	Ø 80 mm
Šířka x hloubka x výška v mm	205 x 165 x 240
Hmotnost netto (ok.)	7 kg

2 Obslužné elementy KERN ABS/ABJ



Poř. Popis

- 1 Skříň váhy
- 2 Deska váhy
- 3 Úchyt desky váhy
- 4 Ochranný kroužek
- 5 Vodováha
- 6 Nožička

Poř. Popis

- 7 Skleněné dveře
- 8 Komora vážení
- 9 Zadní stěna váhy
- 10 Zásuvka pro síťový adaptér
- 11 Rozhraní RS232 C
- 12 Síťový adaptér (AC)

2.1 Pohled na displej



Analogové zobrazení

Zobrazení jednotek váhy

Zobrazení Popis

→	Zobrazení stability Zobrazí se v případě, když je stav vážení stabilní
ă.	Zobrazení hmotnosti Zobrazí se v průběhu kalibrace Platí pro model ABJ: zobrazí se rovněž tehdy, když je nutno provést kalibraci.
MENU	Zobrazení menu Zobrazení je aktivní po vyvolání menu
4	Zobrazení komunikace Zobrazí se v průběhu zapojení pomocí rozhraní RS-232C nebo DATA I/O
AP	Zobrazení funkce Auto-Print Zobrazí se tehdy, když je funkce Auto-Print nastavena na ON
STAND-BY	Zobrazení Stand-by Zobrazí se, když se váha nachází v režimu stand-by

2.2 Klávesnice

Tlačítko	V průběh	u vážení	V průběhu volby menu		
	Krátce	Zmáčknuté po	Krátce	Zmáčknuté po	
	zmáčknuté	dobu 3 s	zmáčknuté	dobu 3 s	
	Přepnutí váhy		Návrat do	Návrat do	
ON/OFF/ESC	do režimu		předchozího	režimu vážení	
	stand-by nebo		menu		
	anulování				
	funkce kupř. (E				
	CAL)				
		Wrežimu	Volba funkčních		
CAL		počítání kusů a	hodnot v rámci		
MENU		v rezimu	funkce		
		procentnino			
		2 %			
		a 70			
	Tárování nebo		Volba funkce		
TARE	nulování,		(anebo v menu		
	zobrazení		přechod o jednu		
_	hmotnosti		pozici doprava)		
	Přepnutí		Zvětšení		
UNIT	jednotek váhy		hodnoty volené		
	(je nutno		číslice		
	konfigurovat				
	v pracovním				
	menu vany)				
	Výstup hodnotv		Volba číslice.		
PRINT	hmotnosti na		která se má		
6	vnější zařízení		změnit		
	(tiskárna) nebo				
	počítač PC				

2.3.1 Provozní podmínky

Zařízení je určeno pro normální provozní podmínky v laboratořích a v závodech. V těchto podmínkách budou dosahovány věrohodné výsledky vážení. Volba správné lokalizace je zárukou přesného a rychlého fungování.

Zásady volby provozních podmínek:

- položit váhu na stabilním plochém povrchu;
- vyvarovat se extrémních teplot, kupř. polohy poblíž zdrojů tepla nebo v místech s přímým dopadem slunečních paprsků;
- zabezpečit váhu před přímým působením průvanu ;
- vyvarovat se silných otřesů během vážení;
- zabezpečit váhu před působením agresivních chemických výparů;
- váha nesmí být provozována v místech ohrožených výbuchem.

Váha nesmí být vytavena dlouhodobému působení vlhkosti. Nežádoucí orosení (kondenzace vlhkosti obsažené ve vzduchu) může nastat v případě přenesení studeného zařízení do mnohem teplejší místnosti. V tomto případě je nutno zařízení cca 2 hodiny aklimatizovat.

Je nutno vyvarovat se působení elektrických a magnetických polí v okolí provozované váhy.

Minimálně jednou denně je nutno ověřovat váhu pomocí kontrolních závaží.

Záruka pozbývá platnosti v případě otevření váhy.

2.3.2 Informace týkající se provozu váhy

Po provedeném vážení je nutno vážený materiál sejmout z misky váhy.

Nikdy neotevírat váhu násilím.

Váha se nesmí dostat do styku s vodou a hoblinami.

V případě, když váha nebude provozována po dobu více než 7 dnů, je nutno váhu odpojit od sítě.

Nelze vážit magnetické materiály.

Nelze bezdůvodně zatěžovat desku váhy.

2.4 Zprovoznění váhy

Odstranit folie, lepicí pásky a polystyrénové obaly.

2.4.1 Instalace komory vážení

Postupně instalovat následující části:

- ochranný kroužek (4),
- úchyt desky váhy (3),
- desku váhy (2).

2.4.2 Síťový adaptér

Proud je napájen pomocí síťového adaptéru, jmenovitá hodnota napětí musí být v souladu s lokálním napětím.

Upozornění!

Je nutné používat pouze originální adaptéry, pro použití jiných výrobků (než doporučených výrobcem), rovněž schválených inspekčním orgánem, je nutno mít souhlas odborníka.

Připojení síťového adaptéru k váze.

Připojit síťový adaptér k sítí, na desce váhy se v tomto okamžiku nesmí nacházet žáden předmět.

Funkčnost váhy bude v tomto okamžiku ověřena. Pro váhy série ABJ se dodatečně provádí kalibrace pomocí instalované kalibrační hmotnosti.

Poté se na displeji zobrazí komunikát "oFF".

Váha se nachází v režimu stand-by. Váhu zapneme tlačítkem ON/OFF.

2.4.3 Zapojení periferních zařízení



Před zapojením nebo odpojením periferních (tiskárna, počítač) je nutno váhu odpojit od sítě.

2.4.4 Nastavení vodorovné polohy

Vodorovnou polohu nastavíme pomocí šroubovacích noh (vzduchová bublina se musí nacházet ve vymezené červené oblasti).

2.5.1 Doba ohřevu

Abychom dosahovali věrohodných výsledků, musíme po prvním připojení nebo po delší poruše váhu ponechat v okolí budoucího provozu po dobu minimálně 4 hodiny. Teprve tehdy bude mít váha požadovanou provozní teplotu.

2.5.2 Zapnutí a vypnutí (režim stand-by)

Váhu zapneme a vypneme tlačítkem ON/OFF/ESC.

2.5.3 Samodiagnóza

Po zapnutí váhy, která se nachází v režimu stand-by, se spustí automatický test fungování elektroniky váhy. Samodiagnóza se ukončí zobrazením hodnoty nula. Váha je připravena k provozu.

Na displeji se zobrazují následující symboly:

Stand-by

Váha se nachází v režimu OFF.

Váha byla odpojena od sítě.

Váha se nachází v režimu

Stand-by.

Ukazatel byl vypnut pomocí tlačítka <u>ON/OFF/ESC</u>, váha se nachází ve stavu připravenosti k provozu (okamžitě po zapnutí, bez času ohřevu).

V modelu ABJ se v režimu stand-by ještě dodatečně zobrazuje hodinový čas.

CHE 5

Ukazatel CHE se zobrazí okamžitě po opětovném zapojení váhy do sítě.

Spustí se procedura ověřování fungování váhy (kroky 5, 4, 3, 2, 1). Poté se váha přepne do režimu **OFF**.

2.5.4 Tárování

Přesné vážení hmotnosti je možné pouze tehdy, když se na začátku vážení zobrazí na displeji přesně hodnota 0,0000 g. Za tímto účelem je nutno zmáčknout tlačítko **TARE**/ **1**. Tárování je možno provést v celém rozsahu vážení váhy.

2.5.5 Jednoduché vážení

Položit vážený materiál na misku váhy. Odečíst hodnotu hmotnosti (poté, když se na displeji zobrazí ukazatel stability →).

2.5.6 Přepojování jednotek

Zmáčknutí tlačítka **UNIT**/ dumožňuje vyvolání jednotek nastavených v pracovním menu váhy.

2.6 Rozhraní



Zásuvka rozhraní se nachází zezadu váhy.



Upozornění!

Před zapojením nebo odpojením periferních zařízení (tiskárna, počítač) pomocí rozhraní musí být váha odpojena od sítě.

Výstup údajů lze spustit zmáčknutím tlačítka PRINT/

Bližší informace na téma rozhraní se nacházejí v kapitole "Popis rozhraní".

2.7.1 Čištění



Před zahájením čištění musí být váha vypnuta.

K čištění nelze použít agresivní čisticí prostředky (rozpouštědla, atd.), váhu je nutné čistit utěrkou při použití jemného mýdlového louhu. Voda nesmí proniknout dovnitř a po ukončení čištění je nutné vytřít váhu do sucha měkkou utěrkou.

Volně ležící zbytky vzorků/prachu je možné opatrně odstranit pomocí štětce nebo pomocí ručního vysavače.

2.7.2 Kontrola bezpečnosti

V případě, když bezpečný provoz váhy již není možno zabezpečit, je nutno váhu vypnout a odstavit z provozu.

Síťový adaptér nelze provozovat, když:

- je viditelné poškození (adaptéru) ;
- adaptér nefunguje správně;
- je adaptér po delší dobu provozován v nepříznivých podmínkách.

V takovém případě je nutno příslušného dodavatele o vzniklých problémech informovat. Opravu mohou provést pouze oprávněné osoby.

3 Prohlášení o shodě



KERN & Sohn GmbH

D-72322 Balingen-Frommern Postfach 4052 E-Mail: info@kern-sohn.de Tel: 0049-[0]7433- 9933-0 Fax: 0049-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.de

Konformitätserklärung

EC-Konformitätserklärung EC- Déclaration de conformité EC-Dichiarazione di conformità EC- Declaração de conformidade EC-Deklaracja zgodności EC-Declaration of -Conformity EC-Declaración de Conformidad EC-Conformiteitverklaring EC- Prohlášení o shode EC-Заявление о соответствии

D Konformitäts- Wir erklären h		Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht,
	erklärung	mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
GB	Declaration of	We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms
	conformity	with the following standards.
CZ	Prohlášení o	Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu
	shode	s níže uvedenými normami.
E	Declaración de	Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta
	conformidad	declaración está de acuerdo con las normas siguientes
F	Déclaration de	Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la
	conformité	présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
1	Dichiarazione di	Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si
	conformitá	riferisce è conforme alle norme di seguito citate.
NL	Conformiteit-	Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking
	verklaring	heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.
Ρ	Declaração de	Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta
	conformidade	declaração, corresponde às normas seguintes.
PL	Deklaracja	Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie
	zgodności	dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami.
RUS	Заявление о	Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация,
	соответствии	соответствует перечисленным ниже нормам.

Electronic Balance: KERN ABS/ABJ

Mark applied	EU Directive	Standards
	2004/108/EC	EN 55022: 2006 (Class B)
		EN 55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003
		EN 61000-3-2: 2006
		EN 61000-3-3: 1995/A1: 2001/A2: 2005
	2006/95/EC	EN 60950: 2001

Date: 25.05.2009

Signature:

Gottl. KERN & Sohn GmbH Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0, Fax +49-[0]7433/9933-149

Informace týkající se cejchování (pouze KERN ABJ)

Značení cejchování musí být umístěno v souladu s níže uvedeným výkresem.



Důležitá informace týkající se tabulky se jmenovitými hodnotami:

Na tabulce <u>se jmenovitými hodnotami</u> se nachází počítadlo sčítající směrem nahoru (pokud se použije kalibrace pomocí vnitřní kalibrační hmotností). Toto počítadlo je označeno jako "**Log.No. A01**". Číslo A01 se zobrazí na displeji po zapojení váhy do sítě.

Po provedení kalibrace pomocí vnitřní kalibrační hmotnosti v servisním režimu by se hodnota zobrazena na počítadle zvětšila a po zapojení váhy do sítě by se na displeji zobrazila hodnota A02. Pro cejchovanou váhu by bylo předmětné cejchování neplatné.

Počítadlo na tabulce se jmenovitými hodnotami a číslo zobrazené na displeji musí být souhlasné!

V případě, když příslušná čísla nejsou shodná, není cejchování platné.

4 Provozní menu

Provozní menu umožňuje řídit provoz váhy. Menu je od výrobce nastaveno takovým způsobem, že většinou není nutno změny zavádět. V případě potřeby je možno pomocí provozního příslušné změny provést.

4.1 Změny nastavení

V případě, když chceme provést změnu, je nutno volit příslušnou funkci.

Změna funkce se provádí ve třech krocích:

- vyvolání menu
- nastavení funkce

- potvrzení nastavení

Funkci nastavujeme tlačítkem **ON/OFF/ESC**, **CAL/MENU** a **TARE** mají speciální funkce.

4.2 Průběh změn nastavení

CAL/MENU = volba menu a procházení pozicemi menu shora dolů (\downarrow).

TARE/ 2 = volba funkce.

Funkci volíme tlačítkem **CAL/MENU**, potvrzujeme tlačítkem **TARE**

CAL/MENU = volba možného nastavení v rámci funkce. Procházení pozicemi menu shora dolů.

TARE = potvrzení a uložení do paměti tlačítkem **TARE** a nastavení, které se aktuálně zobrazuje na displeji.

Zobrazení stability

signalizuje aktuální nastavení funkce.

ON/OFF/ESC = opuštění funkce *Krátké zmáčknutí tlačítka* **ON/OFF/ESC** Návrat k předchozímu menu.

Dlouhé zmáčknutí tlačítka ON/OFF/ESC Návrat do režimu vážení.

4.3 Vyvolávání menu

Doporučujeme samostatně odzkoušet provádění změny . Změnit funkcji "Auto-Zero" na OFF a poté opět na ON.

- Zapnout váhu tlačítkem **ON/OFF/ESC**.
- Zmáčknout tlačítko CAL/MENU, zobrazí se symbol "FUnC.SEL".
- Ještě jednou zmáčknout tlačítko TARE/ 2, zobrazí se symbol "CAL".
- Ještě jednou zmáčknout tlačítko CAL/MENU, zobrazí se symbol "trC :on".
- Ještě jednou zmáčknout tlačítko TARE/
 Byly provedena volby funkce "Auto-Zero".
 Zobrazení stability signalizuje, jaké je aktuální nastavení funkce.
- Zmáčknout tlačítko CAL/MENU

Znamená to: trC :oF funkce "Auto-Zero" je vypnuta trC :on funkce "Auto-Zero" je zapnuta Volit "trC :oF"

- Ještě jednou zmáčknout tlačítko TARE/21.
 V průběhu ukládání změn do paměti se na displeji zobrazí dvojtečka
- Zmáčknout tlačítko ON/OFF/ESC.
 Menu opustíme, když podržíme déle než 2 sekundy zmáčknuté tlačítko ON/OFF/ESC.

Upozornění:

Při zavádění několika nastavení v pracovním menu váhy není nutno pokaždé menu opouštět. Je možno provést několik změn za sebou a teprve poté menu opustit.

4.4 Přehled provozního menu

4.4.1 Volba hlavního menu

0,0000	Zobrazení na displeji			
eCAL	Kalibrace váhy, další volba - viz	kapitola	"Volba druhu kalibrace"	
St.ø1t	Zobrazení aktuálních nastavení	St SA b1 b2 <u>b10</u> trC-on trC-of1 t t	Standardní režim Režim dávkování <u>Režim s vysokou stabilitou</u> Šířka pásma stability 0,1 mg 0,5 mg <u>1,0 mg</u> Funkce AutoZero ON (zapnuta) Funkce Auto Zero OF (vypnuta) (zobrazen) (nezobrazen)	
Stnd	Režim standardního vážení			
 SAmPLE	Režim dávkování			
l Hi-Stb	Režim s vysokou stabilitou			
 FUnC.SEL	Menu funkce - viz kapitola 4.4.2 ,	,Podmei	nu "Func.SEL""	
 SEttinG 	Menu funkce - viz kapitola 4.4.4 "Podmenu "SettinG""			
intFACE	Menu funkce - viz kapitola 4.4.5 ,	,Podme	nu "intFACE""	
ı 0,0000	Zobrazení na displeji			

4.4.2 Podmenu "FunC.SEL"



4.4.3 Podmenu "Unit.SEL"

Unit.SEL ←	⊢→ U- ↓	g	gram (0,0001 g)
	U-	mg	miligram (0,1 mg)
	U-	%	procento
	U-	PCS	počet kusů
	∪- ↓	ct	karát (0,001 ct)
	U-	mom	momme (0,00005 mom)
	U-	,d	Není dokumentováno
	U- U-	d Lb	Není dokumentováno libra
	U- U-	Oz	unce
	U- U-	Ozt	Trojská unce
	U- U-	НК	Hongkong
	U-	SPorE	Singapur
	U- 	tiwAn	Taiwan
	U	mAL	Malajsie
	U-	CHinA	Čína
	U	dwt	pennyweight
	U-	GN	grain
	U-	m	mesgal
	U-	b	boats
	↓ U-	t	tára
	U-	0	kusy na libru

Přepočtový součinitel pro 1 g:

- = 0,001 kg
- = 1000 mg
- = 5 ct
- = 0,266667 mom
- = 0,00220462 Lb
- = 0,0352740 Oz
- = 0,0321507 Ozt
- = 0,0267173 TL-HK
- = 0,0264555 TL-S'pore
- = 0,0266667 TL-Taiwan
- = 0,0264600 TL-Malajsie
- = 0,0266071 TL-Čína
- = 0,643015 dwt
- = 15,4324 GN
- = 0,216999 m
- = 0,0657895 b
- = 0,0857339 t
- = 1,128766770

4.4.4 Podmenu "SETTinG"





4.4.5 Podmenu "intFACE"



* Není dokumentováno

4.4.6 Podmenu "iF :USEr"



5 Kalibrace

V průběhu kalibrace se citlivost váhy přizpůsobí podmínkám okolí.

5.1 Kalibrace s vnější hmotností

Přesnost váhy je možno kdykoliv ověřit pomocí doporučované kalibrační hmotnosti (KERN ABS - viz kapitola 1 "Technické údaje") nebo pomocí vnitřní kalibrační hmotnosti (KERN ABJ).

Novou váhu je nutno kalibrovat v místě provozu před prvním použitím po době přizpůsobení se místní teplotě. Změna místa provozu nebo podmínek okolí (zvláště teploty) vyžaduje vždy novou kalibrace. Vzhledem k vysoké přesnosti zařízení je nutno kalibraci opakovat pravidelně.

V modelu ABS nutnost provedení kalibrace signalizuje na displeji zobrazení svmbolu hmotnosti

Průběh kalibrace:

- (1) Sejmout vážený materiál z desky váhy, zmáčknout tlačítko TARE/ 2, zobrazení se vynuluje.
- (2) Vícekrát zmáčknout tlačítko CAL/MENU, až se zobrazí symbol "E cal". Poznámka: váhy bez vnitřního zařízení pro automatickou kalibraci jsou standardně nastaveny na "E cal", tj. kalibraci s vnější hmotností. V menu, viz kapitola 4.4.4, je možno nastavení ověřit nebo v případě nutnosti změnit.
- (3) Poté zmáčknout tlačítko **TARE** Ale Na displeji se zobrazí ukazatel nuly 0,0000 a symbol hmotnosti.
- (4) Ukazatel nuly bliká. Poté se zobrazí blikající požadovaná hodnota kalibrační hmotnosti.
- (5) Položit požadovanou kalibrační hmotnost na misku váhy.
- (6) Počkat, až se na displeji zobrazí blikající hodnota 0,0000.
- (7) Sejmout hmotnost z misky váhy.
- (8) Na displeji se zobrazí oznámení "CAL END" a následuje návrat do režimu vážení. Kalibrace byla úspěšně provedena.

5.2 Kalibrace s vnitřní hmotností (pouze ABJ)

Průběh:

- (1) Sejmout vážený materiál z misky váhy, zmáčknout tlačítko **TARE**/ **4**, zobrazení se vynuluje.
- (2) Vícekrát zmáčknout tlačítko CAL/MENU, až se zobrazí symbol "I CAL". Poznámka: váhy s vnitřním zařízení pro automatickou kalibraci jsou standardně nastaveny na "I cal", tj. kalibrace s vnitřní hmotností. V menu, viz kapitola 4.4.4, je možno nastavení ověřit nebo v případě nutnosti změnit.
- (3) Nyní zmáčknout tlačítko TARE/ 2. Na displeji se zobrazí symbol "CAL 2".
- (4) Poté se na displeji zobrazí symboly "CAL 1" a "CAL 0".
- (5) Na displeji se zobrazí oznámení "CAL END" a následuje návrat do režimu vážení. Kalibrace byla úspěšně provedena.

5.3 Kontrola kalibrace s vnější hmotností

- (1) Vícekrát zmáčknout tlačítko CAL/MENU, až se zobrazí symbol "FUnC.SEL".
- (2) Poté zmáčknout tlačítko **TARE** A. Na displeji se zobrazí symbol "CAL", ještě jednou zmáčknout tlačítko **TARE** (d) (se zobrazí symbol "E Cal").
- (3) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se zobrazí symbol "E test", poté zmáčknout tlačítko **TARE**/ *i* a kontrola se spustí.
- (4) Zobrazení nuly bliká. Poté se zobrazí blikající hodnota kalibrační hmotnosti .
- (5) Položit požadovanou kalibrační hmotnost na misku váhy.
- (6) Na váze se zobrazí blikající hodnota nulové hmotnosti .
- (7) Sejmout hmotnost z misky váhy.
- (8) Pokud se na displeji nezobrazí oznámení chyby, byla kalibrace úspěšně provedena.

5.4 Kontrola kalibrace s vnitřní hmotností (pouze ABJ)

- (1) Sejmout vážený materiál z misky váhy, zmáčknout tlačítko TARE/ 20, zobrazení se vynuluje.
- (2) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se zobrazí symbol "FUnC.SEL". Zmáčknout tlačítko **TARE**/
- (3) Po zobrazení symbolu "CAL" zmáčknout tlačítko TARE/
- (4) Potvrdit zmáčknutím tlačítko **CAL/MENU**, po zobrazení symbolu "itESTt" zmáčknout tlačítko **TARE**/
- (5) Zobrazuje se symbol "tESt 2", kontrola nulového bodu.
- (6) Zobrazuje se symbol "tESt 1", kontrola vnitřní kalibrační hmotnosti .
- (7) Zobrazuje se symbol "tESt 0", opětovná kontrola nulového bodu.
- (8) Kontrola je ukončena, zobrazí se odchylka vůči dřívější kalibrace.
- (9) Pokud se na displeji nezobrazí oznámení chyby, po dobu několika sekund se na displeji zobrazí symbol "tEStEND" a poté se na displeji váhy zobrazí hodnota nuly, byla kontrola úspěšně provedena.

6 Uživatelské programy

6.1 Funkce Auto-Zero

Funkce Auto-Zero umožňuje automatické tárování v případě výskytu menších odchylek od nulového bodu.

Funkce Auto-Zero zapnuta	Odchylky od automaticky.	nulového	bodu	se	budou	tárovat
Funkce Auto-Zero vypnuta	Odchylky od automaticky.	nulového	bodu	se	nebudou	tárovat

Vyvolávání menu:



6.2 Filtr

Pomocí nastavení filtru máme možnost ve speciálních případech optimalizovat zobrazení váhy.

Vyvolávání menu:

0.0000 eCAL St.b1t Zobrazení aktuálních nastavení Stnd Standardní režim vážení SAmPLE Režim dávkování Hi-Stb Režim s vysokou stabilitou

6.3 Rozsah pásma stability

V případě, když se na displeji zobrazí symbol stability, znamená to, že výsledek vážení je stabilní v rozsahu určeném šířkou pásma stability.

lidné okolí

b = 10 neklidné okolí

Vyvolávání menu:



6.4 Přepínání jednotek

Základní jednotkou váhy je jednotka používaná k vážení po zapnutí váhy.

Vyvolávání menu



Volit požadovanou jednotku váhy zmáčknutím tlačítka **CAL/MENU**. Požadovanou jednotku uložíme do paměti zmáčknutím tlačítka **TARE**. Jobrazí se ukazatel stability.

Ukazatel stability se zobrazí nezávisle na volené jednotce váhy.

Jednotky váhy přepínáme v režimu vážení pomocí tlačítka UNIT/ 1. Zobrazí se volené jednotky váhy.

6.5 Procentní vážení

Zobrazený symbol: %

Procentní vážení umožňuje zobrazit váženou hmotnost v procentech vůči referenční hmotnosti. Hodnota hmotnosti se zobrazí jako stálá hodnota v procentech (vůči referenční hmotnosti). Standardní nastavení : 100%.

Podmínka: přepnutí na %, viz kapitola 6.4 "Přepínání jednotek".

- (1) Sejmout vážený materiál z misky váhy, zmáčknout tlačítko **TARE**/
- (2) Položit na misku váhy referenční hmotnost = 100%.
- (3) Pomocí tlačítka **UNIT** volit přepnutí na %.
- (4) Vícekrát zmáčknout tlačítko (cca po dobu 2 s) **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí symbol "SEt 100%".
- (5) Po zmáčknutí tlačítka TARE/ 2 se váha nastaví na hodnotu 100%.

6.6 Součty

Zobrazovaný symbol: PCS

Program výpočtu součtu umožňuje spočítat vážené kusy na základě celkové vážené hmotnosti ve vztahu k referenční hmotnosti jednoho váženého kusu. Můžeme nastavit počet referenčních kusů (volba: 10, 20, 50 nebo 100 kusů).

Čím větší počet referenčních kusů, tím větší přesnost vypočteného součtu . Hodnota minimální referenční hmotnosti: 0,01 g.

Podmínka: přepnutí jednotky na PCS, viz kapitola 6.4 "Přepínání jednotek".

Průběh:

- (1) Sejmout vážený materiál z misky váhy, zmáčknout tlačítko **TARE**/
- (2) Umístit vážený počet kusů na misku váhy.
- (3) Pomocí tlačítkou **UNIT** volit přepojení jednotky na PCS.
- (4) Vícekrát zmáčknout tlačítko (po dobu cca 2 s) **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí symbol "SEt 10".
- (5) Pomocí tlačítka **CAL/MENU** nastavit počet referenčích kusů, které se nacházejí na misce váhy (SEt 10 PCS, SEt 20 PCS, SEt 50 PCS, SEt 100 PCS).
- (6) Po zmáčknutí tlačítka TARE/ se na displeji zobrazí nastavený počet referenčních kusů. Položit na misku váhy další kusy, na displeji se zobrazí celkový počet vážených kusů.

Upozornění:

V případě, když se na displeji zobrazí oznámení chyby "Err 20", je počet referenčních kusů příliš malý.

6.7 Auto-Print

V případě, když má váha zapnutou funkci Auto Print, znamená to výstup výsledku vážení (po docílení stabilní hodnoty) pomocí rozhraní DATA I/O a RS232C. Před tiskem další hodnoty je váhu nutno nejprve odtížit.

Funkce Auto Print zapnuta Tisk výsledků pomocí rozhraní.

Funkce Auto Print vypnuta K tisku výsledků pomocí rozhraní nedojde.

Vyvolávání menu:



6.8 Analogové zobrazení

Analogové zobrazení se nachází v levé části pole ukazatele. Hodnota hmotnosti se zobrazuje analogově (kromě číselného zobrazení).



Vyvolávání menu:



6.9 Volba druhu kalibrace

Požadovaný druh kalibrace je možno nastavit.

ECAL	Kalibrace s vnější hmotností
EtESt	Kontrola kalibrace
I CAL	Kalibrace s vnitřní hmotností (pouze ABJ)
ItESt	Kontrola kalibrace s vnitřní hmotností (pouze ABJ)

Vyvolávání menu:



- (1) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí symbol "SettinG". Zmáčknout tlačítko **TARE**
- (2) Zobrazí se symbol CAL dEF. Zmáčknout tlačítko TARE
- (3) Můžeme volit tyto režimy: "ECAL", "EtESt", "I CAL" nebo "ItESt".
- (4) Volit druh kalibrace pomocí tlačítka **CAL/MENU**. Zmáčknout tlačítko **TARE**/
- (5) Tlačítko **ON/OFF/ESC** umožňuje návrat do režimu vážení. Nastavení se uloží do paměti.

6.10 Nastavení hodnoty kalibrační hmotnosti

Váhy KERN ABS/ABJ umožňují nastavit změnu vnější kalibrační hmotnosti (viz níže).

Volená hodnota kalibrační se poté musí v průběhu kalibrace použít.

Vyvolávání menu:

SEttinG ←→ CAL dEF ↓ CAL SEt

- (1) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí symbol "SettinG". Zmáčknout tlačítko **TARE**
- (2) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí symbol "**CAL SEt**". Zmáčknout tlačítko **TARE**
- (3) Pomocí tlačítka **PRINT** volit měněnou číslici (zleva vpravo).
- (4) Zvětšit hodnotu volené číslice zmáčknutím tlačítka UNIT/
- (5) Nastavenou hodnotu hmotnosti uložíme do paměti zmáčknutím tlačítka **TARE [4**]. Tlačítko **ON/OFF/ESC** umožňuje návrat do režimu vážení.

6.11 Nastavení čísla ID váhy

Poznámka : Číslo ID váhy se automaticky tiskne v průběhu tisku.

Vyvolávání menu:

SEttinG
$$\longleftrightarrow$$
 CAL dEF
 \downarrow
CAL Set
 \downarrow
id: 1234

- (1) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí symbol "SettinG". Zmáčknout tlačítko **TARE**
- (2) Vícekrát zmáčknout tlačítko CAL/MENU, až se zobrazí symbol "id:1234". Zmáčknout tlačítko TARE/4.
- (3) Pomocí tlačítka **PRINT** olit měněnou číslici (zleva vpravo).
- (4) Zvětšit hodnotu volené číslice zmáčknutím tlačítka UNIT/
- (5) Nastavenou hodnotu hmotnosti uložíme do paměti zmáčknutím tlačítka **TARE [4**]. Tlačítko **ON/OFF/ESC** umožňuje návrat do režimu vážení.

6.12 Nastavení data (pouze ABJ)

Vyvolávání menu:

- (1) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí funkce "Nastavení". Zmáčknout tlačítko **TARE**/
- (2) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí symbol d-MM-DD (MM: měsíc, DD: den).
- (3) Nastavení aktuálního data (YY: rok, MM: měsíc, DD: den) provedeme zmáčknutím tlačítko **TARE (4)**.
- (4) Tlačítkem **PRINT** volíme měněnou číslici (zleva vpravo).
- (5) Zvětšit hodnotu číslice zmáčknutím tlačítka UNIT/
- (6) Tlačítko ON/OFF/ESC umožňuje návrat do režimu vážení. Nastavení se uloží do paměti.

6.13 Nastavení času (pouze ABJ)

6.13.1 Nastavení času v sekundách

Vyvolávání menu:

```
SEttinG ←→ CAL dEF

↓

t-HH-MM

↓

SEC AdJ

↓

HH-MM-SS
```

- (1) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí funkce "Nastavení". Zmáčknout tlačítko **TARE**/
- (2) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí symbol t-HH-MM (HH: hodina, MM: minuta).
- (3) Zmáčknout tlačítko TARE/20, zobrazí se symbol "SEC AdJ".
- (4) Zmáčknout tlačítko TARE Za účelem nastavení požadovaného času. Zmáčknutím tlačítka TARE Ze mezi 00 a 29 sekundou se čas zaokrouhlí na nulu, zmáčknutím tlačítka mezi 30 a 59 sekundou se čas zaokrouhlí na celou minutu.
- (5) Tlačítko **ON/OFF/ESC** umožňuje návrat do režimu vážení. Nastavení se uloží do paměti.

6.13.2 Nastavení času v hodinách /minutách

Vyvolávání menu:

```
SEttinG \leftarrow CAL dEF

\downarrow

t-HH-MM

\downarrow

SEC AdJ

\downarrow

tm.AdJ

\downarrow

HH-MM-SS
```

- (1) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí funkce "Nastavení". Zmáčknout tlačítko **TARE 2**.
- (2) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí symbol t-HH:MM (HH: hodina, MM: minuta).
- (3) Zmáčknout tlačítko TARE/20, zobrazí se symbol "SEC AdJ".
- (4) Zmáčknout tlačítko CAL/MENU, zobrazí se symbol "tm.AdJ"
- (5) Zmáčknutím tlačítka **TARE** vyvoláme nastavení aktuálního času (HH: hodiny, MM: minuty, SS: sekundy).
- (6) Pomocí tlačítka **PRINT** volit měněnou číslici (zleva vpravo). Měněná číslice bliká.
- (7) Zvětšit hodnotu volené číslice zmáčknutím tlačítka UNIT/
- (8) Tlačítko **ON/OFF/ESC** umožňuje návrat do režimu vážení. Nastavení se uloží do paměti.

6.14 Tisk data a hodiny (pouze ABJ)

Tyto údaje se vytisknou pouze v případě provedení kalibrace.

Vyvolávání menu:



- (1) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí funkce "Nastavení". Zmáčknout tlačítko **TARE**/
- (2) Vícekrát zmáčknout tlačítko **CAL/MENU**, až se na displeji zobrazí symbol "Prtdt:**" (**on:** následuje tisk, **oF:** tisk nenásleduje).
- (3) Zmáčknout tlačítko TARE/21, na displeji se zobrazí symbol "Prtdt-on".
- (4) Volit požadované nastavení pomocí tlačítka CAL/MENU (-on nebo -oF). Zobrazení stability→ signalizuje aktuální nastavení funkce.
- (5) Zmáčknutím tlačítko **TARE** uložíme do paměti nastavení, které se aktuálně zobrazuje na displeji.
- (6) Tlačítko ON/OFF/ESC umožňuje návrat do režimu vážení. Nastavení se uloží do paměti.

7 Popis rozhraní

7.1 Obecné informace

Předmětný popis je určen uživateli, který chce váhu **KERN ABS/ABJ** připojit k počítači nebo k jinému perifernímu zařízení pomocí instalovaného rozhraní RS 232 C.

Pomocí počítače je možno měnit, zprovozňovat a kontrolovat funkce váhy.

7.2 Obecné údaje

Druh rozhraní	sériové		
Režim rozhraní	asynchronní, plný duplex		
Úroveň	specifikace RS 232 C		
Rychlost přenosu	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,		
	38400 jednotek baud		
Kódování	ASCII, 7- nebo 8-bitové		
Formát	1 start bit		

7.3 Příklad struktury kabelu:

Váha, 25-pinová zásuvka		Počítač PC, 9- pinová zásuvka
Pin 2		Pin 2
Pin 3		Pin 3
Pin 6		Pin 4
Pin 7		Pin 5
Pin 20		Pin 6
Pin 5		Pin 7
Pin 4		Pin 8
Pin 22		Pin 9

7.4 Formát vstupních/výstupních údajů

Znak [u] znamená mezeru a znak [DL] instrukci ukončení.

Vstupní údaje

[KÓD INSTRUKCE] +[DL] viz také kapitola 7.5 "Nastavení instrukcí"

Výstupní údaje

 Na displeji : S-200.0000 g a [DL]

> Polarizace kladná mezera (u) záporná mínus (-)

Informace o stabilitě je přístupna současně s výstupem a informací o stabilitě

stabilní S nestabilní U

 Zobrazení symbolů "oL" nebo "-oL", U- uuu oL uuu [DL]

> Polarizace kladná mezera (u) záporná mínus (-)

Informace o stabilitě je přístupná současně s výstupem a informací o stabilitě

stabilní S nestabilní U

7.5 Nastavení instrukcí

Po připojení váhy k počítači PC nebo k tiskárně jsou přístupné níže uvedené instrukce (viz také kapitola 7.4 "Formát vstupních/výstupních údajů").

Normální provoz váhy nebude zajištěn v případě, když budou vyslány instrukce, jež budou obsahovat chyby. V tomto případě nutno váhu na 10 sekund odpojit od sítě.

Kód instrukce	Funkce	Obsah
D01	Kontinuální tisk	Kontinuální výstup údajů vážení (každých 230 ms).
D05	Jednorázový tisk údajů	ldentická funkce jako v případě zmáčknutí tlačítka PRINT.
D06	Automatický tisk	Nastavení, viz funkce AUTO PRINT.
D07	Jednorázový tisk s informací o stabilitě	Údaje jsou vysílány S: v případě, když se zobrazí symbol stability U: v případě, když se symbol stability nezobrazí.
D08	Jednorázový tisk údajů nacházejících se ve stabilním stavu	Výstup údajů po vyslání instrukce.
D09	Stop pro výstup	Ukončení funkce AUTO PRINT a ukončení výstupu údajů.
Q	ON/OFF	Stand-by a status vážení.
Т	Tára	Nastavení, viz tlačítko TARE.
TS	Čekání na stabilní hodnotu táry	Tárování bude provedeno po docílení stavu stability.
CAL	Kalibrace	
R	Opětovný start	Reset

8 Pomoc v případě malých poruch

V případě, když se objeví možné příčiny označené symbolem [S], je nutno se obrátit na servis firmy KERN.

Kdy	Porucha	Možná příčina
Před vážením	Žádné hodnoty se nezobrazují • Zobrazení hmotnosti se stále mění.	 Není zapojen síťový adaptér AC Váha není zapnuta. Příliš velké vibrace nebo průvan. -> změnit místo provozu. -> změnit nastavení zobrazení stability.
	 Nezobrazí se ukazatel stability. Rozkmit vážené hodnoty . 	 Odpařování váženého materiálu. přikrýt vážený materiál. Vážený materiál je přetížen. Zvážit znovu. Kupř. k vážení je potřebná větší plocha než miska váhy.
V průběhu vážení	 Výsledek vážení je evidentně chybný. Symbol "CAL d" na displeji hmotnosti. 	 Teplota váženého materiálu je vyšší nebo nižší než teplota místnosti váhy. > vyrovnat teplotu. > zvýšit parametry režimu stabilizace váhy. Vliv elektrických poruch (napětí sítě) nebo silný vliv elektromagnetického působení. > odsunout váhu od zdrojů rušení. Průvan uvnitř nebo vně místa provozu váhy. > V případě, když není váha používána, otevřít dveře provozní místnosti cca 1-2 mm. Mechanická porucha. > [S]
	 Změna způsobena automatickou kalibrací. Zobrazení chyby ERROx. Zobrazuje se Err20. Zobrazení Err24. 	 Silné výkyvy teploty . změnit místo provozu. Chyba technického vybavení. [S] Nastavená číselná hodnota je chybná. Někdo se pokusil odstranit nedovoleným způsobem registrovanou jednotku. Zobrazuje se , když je registrována pouze jedna jednotka nebo pouze jedna provozní jednotka váhy. slabé baterie. vyměnit baterie.

Kdy	Porucha	Možná příčina
	 Na displeji se zobrazí symbol od U do U10. 	 Přípustný kód instrukce změny. <u>Odpojit a po 10 s opět připojit síťový</u> kabel. V případě, když toto zobrazení trvá déle než 24 hodin, správné měření není možné.
V průběhu vážení	 Stálý tlumený hluk. 	 Může vzniknout v důsledku úderů vznikajících při normálním nakládání na váhu (je to normální stav).
	 Výstup nebo vstup údajů není možný 	 Chybný parametr komunikace.
	 Zobrazí se symbol "CAL E2". 	 V průběhu kalibrace byla miska váhy zatížena. Odtížit váhu, poté opět zpustit kalibraci.
V průběhu kalibrace	 Zobrazí se symbol "CAL E3". 	 Chybná referenční kalibrační hmotnost.
	 Zobrazí se symbol "CAL E4". 	 Poškozená váha. -> [S]

8.1 Zobrazení chyb

V případě, když se objeví možné příčiny označené symbolem [S], je nutno se obrátit na servis firmy KERN.

Oznámení chyby	Možná příčina	Způsob odstranění
CAL E2	Nulový bod se významně liší od hodnoty po kalibraci.	Vyprázdnit misku váhy.
CAL E3	Velká odchylka vůči PCAL.	Použít správnou hmotnost.
CAL E4	Citlivost se významně liší od hodnoty po kalibraci.	Použít správnou hmotnost.
CHE x	V případě, když se zobrazí tento symbol, váha se následně zastaví.	-> [S]
Err 0x	Uvnitř váhy nejsou normální podmínky.	-> [S]
Err 20	Byla nastavena chybná hodnota.	Správné nastavení.
Err21	Nejsou splněny požadované podmínky nebo číselné hodnoty.	Ověřit režim Analog g.
Err24	Váha neukládá pravidelně údaje do paměti, napětí sítě není typické.	Ověřit napájení.

9 Důležité informace

Elektronická váha je precizním nástrojem. V případě výskytu elektromagnetických polí jsou možné velké diference měření. V tomto případě je nutno změnit místo provozu. Váha by neměla být provozována v nevhodném prostředí (průvan a místa s vibracemi, apod.). Je nutno se vyvarovat rychlé změny teploty, v případě potřeby je nutno provést kalibraci váhy po vyrovnání teploty.

Vyvarovat se extrémní vlhkosti, výparů a prachu (váha není hermetická), přímého kontaktu s tekutinami, které by mohly vniknout do měřícího mechanizmu . Proto také je nutno čistit váhu pouze nasucho nebo za vlhka (ale bez rozpouštědel, jelikož mohou poškodit lakované části nebo části z umělých látek). Rozsypaný vážený materiál je nutno okamžitě odstranit.

Čas teplotní adaptace váhy (několik minut po zapnutí) umožňuje docílit stabilních podmínek měření. Vážený materiál je nutno pokládat na váhu opatrně, deska váhy by neměla být (s výjimkou vážení) zatěžována. Je nutno se vyvarovat úderů a přetížení váhy nad stanovený rámec (max.), mohlo by to vést k poškození váhy.

V případě poruch vážení je nutno váhu na chvíli vypnout. Poté postup vážení opakovat.

Váha nesmí být nikdy provozována v místnostech ohrožených výbuchem, standardní provedení není nevýbušné (Ex).

Váhu je nutno ověřovat pomocí vnějších kontrolních závaží.

Záruka se nevztahuje na případy, když někdo váhu otevřel nebo když byly překročeny popsané meze provozování.

Originální obal je nutno uschovat pro případ eventuálního zpětného transportu.