


## Kabel- und Kupplungssteckverbinder, gerade, ungeschirmt

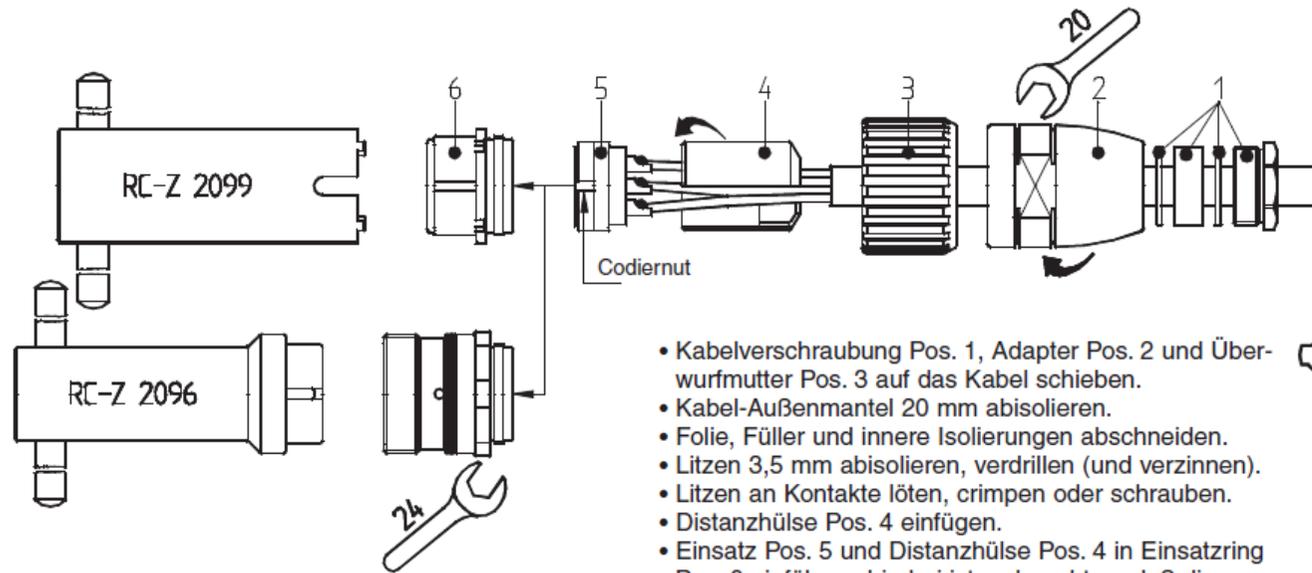

- Kabelverschraubung Pos. 1, Adapter Pos. 2 und Überwurfmutter Pos. 3 auf das Kabel schieben.
- Kabel-Außenmantel 20 mm abisolieren.
- Folie, Füller und innere Isolierungen abschneiden.
- Litzen 3,5 mm abisolieren, verdrehen (und verzinnen).
- Litzen an Kontakte löten, crimpen oder schrauben.
- Distanzhülse Pos. 4 einfügen.
- Einsatz Pos. 5 und Distanzhülse Pos. 4 in Einsatzring Pos. 6 einführen; hierbei ist zu beachten, daß die gewünschte **Codiernut** des Einsatzes Pos. 7 in den **Codiersteg** eingeführt wird.
- Adapter Pos. 2 **Festschrauben auf Anschlag**.
- Kabelverschraubung Pos. 1 Festschrauben.



Anzugsdrehmoment für Klemmschraube Kontakteinsatz Pos. 5 mit Schraubkontakten beachten:

- max. 0,1 Nm für Schraubkontakte Steckdurchmesser 1 mm
- max. 0,2 Nm für Schraubkontakte Steckdurchmesser 2 mm