

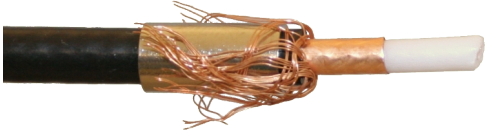
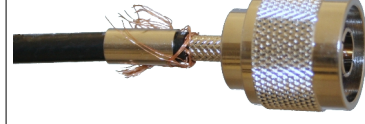
Montageanleitung



Aircell[®] 5

N-Stecker crimp / Art.-Nr.: 7701

www.ssb-electronic.de

Benötigtes Werkzeug: 1 x Cuttermesser 1 x Schere 1 x Crimpzange 1 x Crimpeinsatz HEX .213" (5,41 mm) 1 x Crimpeinsatz HEX .068" (1,72 mm) 1 x Lötkolben / Lötstation + Lötzinn		1 		Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Crimphülse über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 16 mm des Außenmantels entfernen.	
2 		3 		Das Kupfergeflecht rechtwinklig hoch biegen. Mit einem Messer 8 mm der Kupferfolie anritzen und entfernen. 6 mm des geschäumten Dielektrikums entfernen.	
4 		5 		Den Innenstift auf den Leiter stecken und verlöten / crimpen (Crimpzange mit HEX .068"). Die Kupferfolie muss eng am geschäumten Dielektrikum anliegen. Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckergehäuse einschieben.	
6 		7 		Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden und die Crimphülse nach vorne verschieben. Die Crimphülse mit der Crimpzange (HEX .213") crimpen. Damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckergehäuse und der Crimphülse eingeklemmt.	