



Sauter GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@sauter.eu

Tel: +49-[0]7433- 9933-199
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.sauter.eu

Betriebsanleitung Mobiles Leeb Härteprüfgerät

SAUTER HK-D/ HK-DB

Version 1.4
12/2017
DE



PROFESSIONAL MEASURING

HK-D_HK-DB-BA-d-1714



SAUTER HK-D/ HK-DB

Version 1.4 12/2017

Betriebsanleitung Mobiles Leeb Härteprüfgerät

Wir danken Ihnen für den Kauf des digitalen Leeb Härteprüfers der Fa. SAUTER. Wir hoffen, die hochqualitative Ausführung des Härteprüfers und seine umfangreiche Funktionalität werden Sie sehr zufriedenstellen. Für jegliche Fragen, Wünsche und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zusammenfassung:

1	Allgemeine Beschreibung	4
1.1	Besondere Merkmale	4
1.2	Allgemeine Anwendung und Testbereich	5
1.2.1	Allgemeine Anwendung.....	5
1.2.2	Testbereich	5
1.1	Lieferumfang und optional erhältliches Zubehör	6
1.2	Arbeitsbedingungen	9
2	Strukturmerkmale und Testprinzip	9
2.1	Strukturmerkmale (Geräteansicht)	9
2.1.1	Der Härtetester	9
2.1.2	Die Displayeinheit.....	9
2.1.3	Der D-Typ Rückprallsensor	10
2.1.4	Verschiedene Typen von Rückprallsensoren.....	10
2.2	Das LEEB Testprinzip	10
3	Technische Daten	11
4	Testen	12
4.1	Vorbereiten und Überprüfen der mitgelieferten Zubehörteile	12
4.1.1	Die Vorbereitung der Oberfläche des Prüfstücks	12
4.1.2	Systemeinstellungen des Härtetesters.....	12
4.1.1	Einstellen der Messbedingungen des Testers	13
4.2	Testvorgang	13
4.2.1	Verbindung Sensor zur Displayeinheit	13
4.2.2	Laden.....	13
4.2.3	Testen.....	13
4.2.4	Messwert ablesen.....	14
4.2.5	Messergebnis ausdrucken	14
4.2.6	Zum Ausschalten Ausschalttaste ① betätigen	14
4.2.7	Auswerten der Testergebnisse.....	14
4.2.8	Was das Messergebnis ausdrückt	14
5	Spezielle Bedienerhinweise	15
6	Detaillierte Testvorgangsbeschreibung	15
6.1	Inbetriebnahme	15
6.2	Ein- und Ausschalten	16
6.3	Testen	16
6.3.1	Anleitung für die Display Hauptanzeige	16
6.3.1	Vorgehensweise beim Testen	17
6.3.2	Tastenfunktion	17
6.4	Menu- Strukturdiagramm	18
6.5	Einstellen der Messbedingungen	19
6.5.1	Richtungseinstellung des Rückprallsensors.....	19
6.5.2	Einstellung der Durchschnittszeit	19

6.5.3	Materialeinstellung.....	20
6.5.1	Einstellung Härteskala.....	21
6.5.2	Einstellung Toleranzlimit.....	21
6.5.3	Härte/ Festigkeit (6b) Voreinstellung.....	21
6.6	Einstellung Drucken.....	22
6.6.1	Den aktuellen Messwert ausdrucken.....	22
6.6.2	Einen gespeicherten Wert ausdrucken.....	22
6.6.3	Alle gespeicherten Messdaten ausdrucken.....	23
6.7	Speichermanagement.....	23
6.7.1	Ansicht von der Nr.1 Messgruppe/ Ansicht von der letzten Messgruppe her.....	24
6.7.2	Ansicht von der ausgewählten Messgruppen- Nr.	24
6.7.3	Datenübertragung.....	24
6.7.4	Löschen einer ausgewählten Messgruppe.....	24
6.7.5	Alles löschen.....	25
6.7.6	Löschbestätigung.....	25
6.8	Gespeicherte Datengruppen durchstöbern.....	25
6.9	Systemeinstellung.....	26
6.9.1	LCD Helligkeitsregulierung.....	27
6.9.2	Zeit- und Datumseinstellung.....	27
6.10	Über die Software.....	27
6.11	Kalibrierung / Justierung.....	28
6.12	Hinterleuchtetes Display.....	28
6.13	Automatische Abschaltung.....	28
6.14	Batteriewechsel.....	29
6.15	Verbindung mit dem Datenübertragungskabel.....	29
7	Fehleranalyse & Fehlerbeseitigung.....	29
8	Wartung und Instandhaltung.....	30
8.1	Wartung der Rückprallsensoren.....	30
8.2	Einfache Instandhaltungsmaßnahmen.....	30
9	Anmerkungen zu Transport und Lagerungs-Bedingungen.....	30
10	Verschleißteile, welche nicht dem Garantieuumfang unterliegen.....	30
11	Lieferumfang.....	30

Vorsichtsmaßnahmen

1. Das komplette Gerät darf weder in Wasser getaucht noch Regen ausgesetzt werden, was zu unvorhersehbaren Schäden führen kann, der Akku oder das Display könnten zerstört werden.
2. Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollte es trocken und kühl, am besten in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Die Umgebungstemperatur sollte im Bereich von -30°C bis $+80^{\circ}\text{C}$ liegen und die relative Luftfeuchtigkeit (RH) 5% bis 95%.

1 Allgemeine Beschreibung

1.1 Besondere Merkmale

- Großer Bildschirm (128 x 64 LCD), welcher alle Funktionen und Kenngrößen anzeigt.
- Direktes Aufzeigen und Umwandeln in die Härteskalen HRA, HRB, HRC, HV, HB, HS.
- Das Menu erscheint in Englisch, der Härtetester ist einfach und bequem zu bedienen.
- RS 232 Schnittstelle inklusive, vielfache Kommunikationsmöglichkeiten sind möglich, um den kundenspezifischen Anforderungen verschiedenster Anwender gerecht zu werden.
- Sieben Rückprallsensoren sind für spezielle Anwendungen erhältlich. Diese müssen nach dem Auswechseln nicht recalibriert werden, das System besitzt eine automatische Typerkennung der Rückprallsensoren.
- Große Speicherkapazität; kann mehr als 600 Messgruppen (Anzahl der Rückpralle: 32~1) im internen nicht-flüchtigen Messwertespeicher abspeichern.
- Die obere und untere Grenze kann voreingestellt werden. Automatischer Alarm erfolgt, wenn das Messergebnis die vorher festgelegte Grenze überschreitet.
- Das hinterleuchtete Display macht das Arbeiten auch in wenig beleuchtetem Umfeld angenehm.
- Es besitzt eine Testergebnis Software- Kalibrierfunktion
- Das Material „Stahlguss“ wurde hinzugefügt; die HB- Werte können direkt abgelesen werden, wenn der D/DC Rückprallsensor in Einsatz ist, um eine Materialprobe aus „Stahlguss“ zu messen.
- Der Drucker ist vom Gerätehauptteil separat und erlaubt, bei Bedarf Kopien der Testergebnisse auszudrucken.
- Die Stromversorgung erfolgt über 2 x AA Batterien.
Die kontinuierliche Arbeitszeit damit beträgt bis zu 200h, bei ausgeschalteter Display-Hinterleuchtung.
- Die Software für den PC kann entsprechend den Anforderungen des Benutzers installiert werden. Diese Funktion wird in Anbetracht der stets ansteigenden Anforderungen an die Qualitätskontrolle und das Management immer stärker ins Gewicht fallen.

1.2 Allgemeine Anwendung und Testbereich

1.2.1 Allgemeine Anwendung

- bei zusammengebauten Maschinenteilen sowie permanent installierten Teilen
- Messen an Aussparungen von Formteilen
- Schwere Arbeitsgegenstände
- Störungsanalyse bei Druckkesseln, Dampfgeneratoren und andere Einrichtungen
- In engem, schwer zugänglichem Testbereich, indem der Arbeitsgegenstand eingebaut ist
- Führungslager und andere Teile
- Materialidentifizierung der Metallart

Schnelle Tests in großem Umfang und vielfältige Messpositionen für schwere Arbeitsgegenständ

1.2.2 Testbereich

Tabelle 1

1	Härte methode	D/DC	D+15	C	G	DL
Stahl und Stahlguss	HRC	17.9~68.5	19.3~67.9	20.0~69.5		20.6~68.2
	HRB	59.6~99.6			47.7~99.9	37.0~99.9
	HRA	59.1~85.8				
	HB	127~651	80~638	80~683	90~646	81~646
	HV	83~976	80~937	80~996		80~950
	HS	32.2~99.5	33.3~99.3	31.8~102.1		30.6~96.8
Gehämmerter Stahl	HB	143~650				
Kaltarbeits- Werkzeug- stahl	HRC	20.4~67.1	19.8~68.2	20.7~68.2		
	HV	80~898	80~935	100~941		
Rostfreier Edelstahl	HRB	46.5~101.7				
	HB	85~655				
	HV	85~802				

Grauguss	HRC					
	HB	93~334			92~326	
	HV					
Kugelgraphitgusseisen	HRC					
	HB	131~387			127~364	
	HV					
Aluminium-Gusslegierungen	HB	19~164		23~210	32~168	
	HRB	23.8~84.6		22.7~85.0	23.8~85.5	
Messing (Kupfer-Zinklegierungen)	HB	40~173				
	HRB	13.5~95.3				
Bronze (Ku-Alu/ Ku-Zink Legierung)	HB	60~290				
Kupferknetlegierung	HB	45~315				

Tabelle 2

No.	Material	HLD	Festigkeit σ_b (MPa)
1	Baustahl	350~522	374~780
2	Hartstahl	500~710	737~1670
3	Cr Stahl	500~730	707~1829
4	Cr-V Stahl	500~750	704~1980
5	Cr-Ni Stahl	500~750	763~2007
6	Cr-Mo Stahl	500~738	721~1875
7	Cr-Ni-Mo Stahl	540~738	844~1933
8	Cr-Mn-Si Stahl	500~750	755~1993
9	Höchstfester Stahl	630~800	1180~2652
10	Rostfreier Edelstahl	500~710	703~1676

1.1 Lieferumfang und optional erhältliches Zubehör

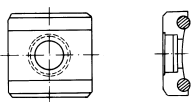
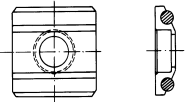

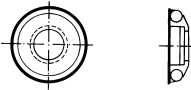
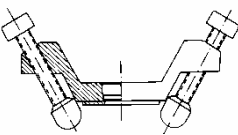
	Nr.			Anmerkungen
Standard Lieferumfang	1	Displayeinheit	1	
	2	D-Typ Rückprallkörper	1	
	3	Kleiner Stabilisierungsring	1	
	4	Data View Software ATC-01	1	
	5	Verschiedene Typen von Rückprallsensoren	optional	Siehe Tabelle 3

Tabelle 3

Typ von Rückprallsensor	DC(D)/DL	D+15	C	G
Rückprallenergie Masse des Rückprallkörpers	11mJ 5.5g/7.2g	11mJ 7.8g	2.7mJ 3.0g	90mJ 20.0g
Härtetest- Spitze: Durchmesser Härtetest- Spitze: Material d. Härtest-Spitze:	1600HV 3mm Wolframkarbid	1600HV 3mm Wolframkarbid	1600HV 3mm Wolframkarbid	1600HV 5mm Wolframkarbid
Durchmesser Rückprallsensor: Länge Rückprallsensor: Gewicht Rückprallsensor:	20mm 86(147)/ 75mm 50g	20mm 162mm 80g	20mm 141mm 75g	30mm 254mm 250g
Max. Härte des Musters	940HV	940HV	1000HV	650HB
Allgemeiner Rauheitswert der Mustersoberfläche Ra:	1.6µm	1.6µm	0.4µm	6.3µm
Min.Gewicht des Musters: Bei direkter Messung Bei fester Auflage Bei fester Verkopplung	>5kg 2~5kg 0.05~2kg	>5kg 2~5kg 0.05~2kg	>1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg	>15kg 5~15kg 0.5~5kg
Min. Stärke d. Musters bei fester Verkopplung Min. Beschichtungsstärke bei Oberflächenhärtung	5mm ≥0.8mm	5mm ≥0.8mm	1mm ≥0.2mm	10mm ≥1.2mm
Härte 300 HV	Eindringdurm. Eindringtiefe 0.54mm 24µm	0.54mm 24µm	0.38mm 12µm	
Härte 600 HV	Eindringdurm. Eindringtiefe 0.54mm 17µm	0.54mm 17µm	0.32mm 8µm	
Härte 800 HV	Eindringdurm. Eindringtiefe 0.35mm 10µm	0.35mm 10µm	0.35mm 7µm	

Verfügbare Typen von Rückprallsensoren	D: Allg. Tests DC: testet Löcher o. zylindrische Aushöhlungen DL: testet schlanke o. enge Hohlkehlen o. Löcher	D+15: testet Auskeh-lungen o. Furchen (Senken)	C: testet kleine, leichte, dünne Teile u. Oberflächen von gehärteten Beschichtungen
--	---	---	--

Tabelle 4, als Option: AHMR 01

Nr.	Aufriss von nicht konventionellen Stabilisierungsringen	Anmerkungen
1		Zum Testen von zylindrischen Außenflächen R10~R15
2		Zum Testen von zylindrischen Außenflächen R14.5~R30
3		Zum Testen von zylindrischen Außenflächen R25~R50
4		Zum Testen von zylindrischen Innenflächen R11~R13
5		Zum Testen von zylindrischen Innenflächen R12.5~R17
6		Zum Testen von zylindrischen Innenflächen R16.5~R30
7		Zum Testen von kugelförmigen Außenflächen SR10~SR15
8		Zum Testen von kugelförmigen Außenflächen SR14.5~SR30
9		Zum Testen von kugelförmigen Innenflächen SR11~SR13
10		Zum Testen von kugelförmigen Innenflächen SR12.5~SR17
11		Zum Testen von kugelförmigen Innenflächen SR16.5~SR30
12		Zum Testen von zylindrischen Außenflächen Radius ist regulierbar R10~∞

1.2 Arbeitsbedingungen

Temperaturen: -10°C bis +40°C


Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 90%

Das Gerät sollte in der Umgebung keinen Vibrationen, starken magnetischen Feldern, korrosiven Mitteln und starkem Staub ausgesetzt sein.


2 Strukturmerkmale und Testprinzip

2.1 Strukturmerkmale (Geräteansicht)

2.1.1 Der Härtetester

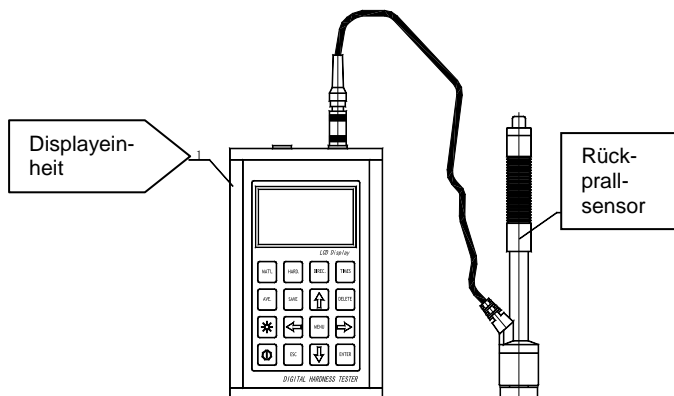


2.1.2 Die Displayeinheit

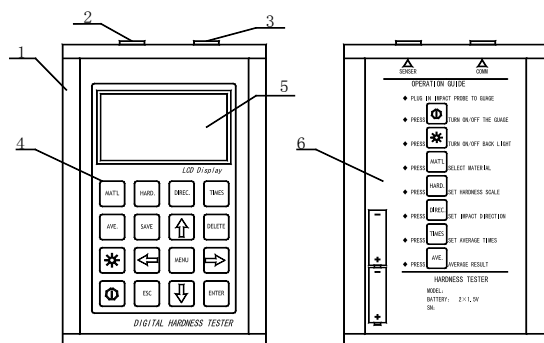


1. Gehäuse
2. Anschluss für Verbindungskabel
3. Anschluss für Rückprallsensor
4. Bedientasten
5. LCD Bildschirm
6. Tastenbeschreibung auf der Gehäuserückseite

2.1.3 Der D-Typ Rückprallsensor

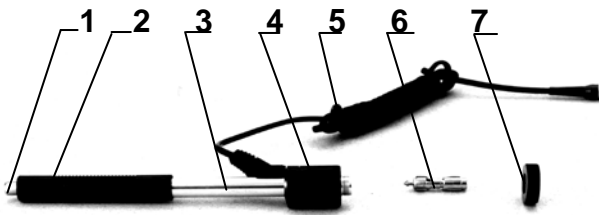

1. Auslöseknopf
2. Laderöhre
3. Führungsröhre
4. Spule
5. Verbindungskabel
6. Rückprallkörper
7. Stabilisierungsring

2.1.4 Verschiedene Typen von Rückprallsensoren

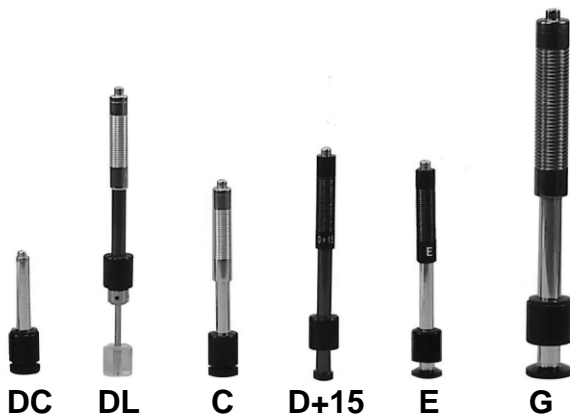

(Der Sensor E ist nicht in unserem Sortiment)

2.2 Das LEEB Testprinzip

Das Grundprinzip ist: Es wird ein Rückprallkörper mit einem bestimmten Gewicht benutzt; dieser wird unter Verwendung einer bestimmten Testkraft auf die Testoberfläche aufgeschlagen, darauf wird die Aufschlag- und die Rückprallgeschwindigkeit des Rückprallkörpers jeweils gemessen, wenn sich die kugelförmige Testspitze 1mm über der zu testenden Oberfläche befindet.

Die Kalkulationsformel ist wie folgt:

$$HL = 1000 \times VB/VA$$

- HL Leeb Härtewert
VB Aufschlaggeschwindigkeit des Rückprallkörpers
VA Rückprallgeschwindigkeit des Rückprallkörpers

3 Technische Daten

- Anzeigebereich: 170 bis 960 HLD
- Messrichtung: alle Richtungen möglich, 360°
- LCD Display: (128 x 64 Matrix) hinterleuchtetes LCD
- Datenspeicher: 48 bis zu 600 Messgruppen (Anzahl der Rückpralle: je 1 bis 32)
- Messergebnisse können automatisch umgerechnet werden in: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS
- Gewicht des Rückprallkörpers: 5,5 g
- Durchmesser der Testspitze: 3mm
Material der Testspitze: Wolframkarbid
- Bereich für oberen und unteren Grenzwert: derselbe wie der Messbereich (170 bis 960 HLD)
- Betriebsspannung: 2*1,5V
- Kontinuierliche Arbeitszeit: ca. 200 Std. (ohne Display-Hinterleuchtung)
- Schnittstellenverbindung: RS 232
- Genauigkeit u. Wiederholhäufigkeit des angezeigten Wertes, s. Tabelle 5
- Abmessungen: 132 x 82 x 33 mm (Displayeinheit)
- Gewicht: ca. 0,6 kg (Displayeinheit)
- Umgebungstemperatur -30°C bis +80°C
- Relative Luftfeuchtigkeit (RH) 5% bis 95%.

Tabelle 5

Nr.	Typ Rückprallsensor	Härtewert v. Leeb Standard Härteblock	ERROR Displaywert	Wiederholbarkeit
1	D	760±30HLD 530±40HLD	±6 HLD ±10 HLD	6 HLD 10 HLD
2	DC	760±30HLDC 530±40HLDC	±6 HLDC ±10 HLDC	6 HLD 10 HLD
3	DL	878±30HLDL 736±40HLDL	±12 HLDL	12 HLDL
4	D+15	766±30HLD+15 544±40HLD+15	±12 HLD+15	12HLD+15
5	G	590±40HLG 500±40HLG	±12 HLG	12 HLG
7	C	822±30HLC 590±40HLC	±12 HLC	12 HLC


4 Testen

4.1 Vorbereiten und Überprüfen der mitgelieferten Zubehörteile

4.1.1 Die Vorbereitung der Oberfläche des Prüfstücks

Die Vorbereitung der Oberfläche des Prüfstücks sollte mit den relativen Anforderungen des Anhangs Tabelle 3 übereinstimmen.

- In der Vorbereitung sollte ein Erhitzen sowie ein Abkühlen der Oberfläche des Prüfstücks vermieden werden, da dies die Härtetestmessung erheblich beeinträchtigen kann.
- Eine zu große Rauigkeit der zu messenden Oberfläche kann zu fehlerhaften Messungen (ERROR) führen. Deshalb sollte die Oberfläche des Prüfstücks metallisch glänzend, glatt und sauber sowie ohne Ölrückstände sein.
- Gewölbte Oberfläche: Die beste Testoberfläche ist eine glatte, ebene. Beträgt der Wölbungsradius R auf der zu prüfenden Oberfläche weniger als 30mm (D, DC, D+15,C, E und DL Typ Rückprallsensoren sind geeignet) und weniger als 50mm (G Typ ist geeignet), werden im ersten Fall der kleine, im zweiten der geformte Stabilisierungsring verwendet.

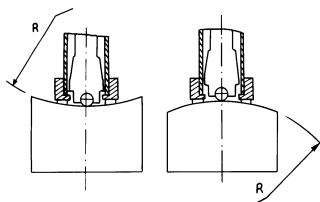

- Beschweren des Prüfstücks: bei schweren Prüfstücken ist dies nicht notwendig. Mittelschwere Objekte werden auf einer glatten und stabilen Unterlage platziert. Das Prüfstück sollte absolut eben und ohne zu wackeln aufgesetzt werden.
- Es ist eine ausreichende Materialstärke des Prüfstücks erforderlich, ebenso die minimale Materialstärke.
- Was die gehärtete Oberflächenbeschichtung des Prüfstücks anbelangt: die Stärke dieser sollte ebenfalls den Anforderungen von Tabelle 3 entsprechen.
- Das Verkoppeln: Sehr leichte Prüfstücke sollten fest mit einer schweren Basisplatte verkoppelt werden. Beide dieser zu verkoppelnden Oberflächen müssen eben und glatt sein und es darf Koppelungsmittel rückständig sein. Die Rückprallrichtung erfolgt vertikal zu der verkoppelten Oberfläche. Wenn das Muster eine große Platte, eine lange Bohrstange oder gebogen ist, kann es deformiert werden und unstabil werden, obwohl das Gewicht und die Stärke ausreichend sind und folglich sind dann die Testwerte nicht mehr genau. Deshalb sollte das Prüfstück auf seiner Rückseite verstärkt bzw. unterstützt werden.
- Magnetismus des Prüfstückes an sich sollte weniger als 30 Gauß betragen.

4.1.2 Systemeinstellungen des Härtetesters

Spezifische Vorgangsweise für die Einstellung: s. Kap.6.9

4.1.1 Einstellen der Messbedingungen des Testers

Spezifische Vorgangsweise für die Einstellung: s. Kap.6.5

4.2 Testvorgang

Der Härtetester sollte mit einem Standard Härteprüfblock überprüft. Der ERROR-Wert und die Wiederholbarkeit des abzulesenden Wertes ist im Anhang in Tabelle 5 einzusehen.

Anmerkung: Der Härtewert des Standard Härteprüfblocks kann mit einem Leeb Härtetester, welcher kalibriert worden ist, gemessen werden; es sollten 5 Messungen vertikal nach unten ausgerichtet durchgeführt werden. Damit sollte das arithmetische Mittel errechnet werden und dies kann dann als Härtewert des Standard Prüfblocks genommen werden. Übersteigt der Wert den Standardbereich, kann das Gerät mittels der Kalibrierfunktion für den Anwender kalibriert werden.

4.2.1 Verbindung Sensor zur Displayeinheit

- Der Stecker des Rückprallsensors wird in die Buchse desselben im Messgerät eingesteckt.
- Die Einschalttaste \odot wird betätigt und das Gerät ist für Tests bereit.

4.2.2 Laden

- Das Laderohr wird heruntergeschoben, um den Rückprallkörper zu arretieren; beim DC Rückprallsensor kann der Belastungsstab auf der zu testenden Oberfläche aufgelegt werden, dann wird der DC Rückprallsensor bis zur Stopp- Position in den Belastungsstab eingeführt. Somit ist hier das Laden abgeschlossen.

Lokalisierung

Der Stützring des Rückprallsensors wird nun fest auf die Oberfläche des Prüfstücks gepresst, wobei die Rückprallrichtung stets vertikal zur zu testenden Oberfläche sein sollte.

4.2.3 Testen

- Zum Testen wird die Auslösetaste auf der oberen Seite des Rückprallsensors betätigt. Es wird davon ausgegangen, dass zu diesem Zeitpunkt das Prüfstück sowie das Gerät einen festen Stand haben. Die Aktionsrichtung sollte die Achse des Rückprallsensors durchlaufen.
- Jeder Messbereich des Prüfstücks benötigt normalerweise 5 einzelne Testvorgänge. Das Ergebnis der Messdatenstreuung sollte den allgemeinen Wert von $\pm 15HL$ nicht überschreiten.
- Der Abstand zwischen zwei Rückprallpunkten sowie der Abstand vom Zentrum irgendeines Rückprallpunktes zum Eck des Prüfstücks sollte jeweils den Regelungen von Tabelle 6 entsprechen.
- Für jegliches, spezielles Material muss ein Vergleichstest durchgeführt werden, um das entsprechende Umwandlungsverhältnis zu erhalten, wenn dieser Leeb Härtewert

in die anderen Härtewerte umgerechnet werden soll. Die Vorgehensweise ist wie folgt:

Es werden Tests mittels dem Leeb Härtetester (oder einem anderen entsprechenden Härtetester), welcher korrekt re- kalibriert wurde, auf demselben Prüfstück durchgeführt.

Für jeden Härtewert sollten 5 Punkte für Tests ausgewählt werden, welche gleichförmig verteilt sind und es sollten mindestens je 3 Eindruckversuche gemacht werden; dies erfordert die Umwandlung des Härtevalues. Der arithmetische Mittelwert der Leeb Härte sowie der Mittelwert der entsprechenden Härte dienen als relevante Werte, um eine individuelle Härte- Vergleichskurve zu erstellen. Diese sollte mindestens drei Gruppen von korrelierenden Daten in der Vergleichskurve beinhalten.

Tabelle 6

Typ von Rückprallsensor	Distanz vom Zentrum der zwei Eindrückungen	Distanz vom Zentrum der Eindrückung zum Eck des Prüfstücks
	Nicht weniger als (mm)	Nicht weniger als (mm)
D, DC	3	5
DL	3	5
D+15	3	5
G	4	8
C	2	4

4.2.4 Messwert ablesen

4.2.5 Messergebnis ausdrucken

4.2.6 Zum Ausschalten Ausschalttaste ① betätigen

4.2.7 Auswerten der Testergebnisse

Der Mittelwert von 5 gültigen Testpunkten kann als ein Testergebnis der Leeb Härte festgehalten werden.

4.2.8 Was das Messergebnis ausdrückt

- Der Härtewert erscheint auf dem Display oberhalb von HL (dem Symbol der Leeb Härte). Der Typ von Rückprallsensor ist rechts hinter den Buchstaben HL abzulesen. Beispielsweise bedeutet 700HLD, dass die Härte 700 ist, gemessen mit dem Rückprallsensor D.

- Für andere Härtearten, in die von der Leeb Härte umgerechnet wurde, sollte das korrespondierende Härtesymbol vor dem Leeb Härtesymbol hinzugefügt werden. Zum Beispiel 400HVHLD, was aussagt, dass der Vickers Härtevalue 400 beträgt, welcher vom Leeb Härtevalue, mit dem Rückprallsensor D gemessen, umgewandelt wurde.

Wichtige Anmerkung:

HL-Werte, die mit verschiedenen Typen von Rückprallsensoren gemessen wurden, sind unterschiedlich.

Zum Beispiel: 700 HLD entspricht nicht 700 HLC!


5 Spezielle Bedienerhinweise

- Das Auswechseln eines Rückprallsensors muss stets im ausgeschalteten Zustand erfolgen, andernfalls kann der spezielle Typ von Rückprallsensor danach nicht automatisch erkannt werden. Es ist sogar möglich (bei eingeschaltetem Gerät) die Grundplatine des Härtetesters zu beschädigen.
- Unter normalen Bedingungen kann der aktuelle Messwert ausgedruckt und gespeichert werden, wenn der Wert der **【Anzahl der Rückpralle】** noch nicht ausreichend ist. Wird an dieser Stelle ein Ausdrucken oder Speichern erwünscht, kann die Taste **【Average】** gedrückt werden, um die Messung zu beenden. Danach kann der Ausdruck erfolgen.
- Die Funktionen **【Auto Save】**, **【Auto Print】**, und **【Auto Trans.】** sind inaktiv, wenn die Taste **【Average】** betätigt wurde, um die Messung im Voraus zu beenden.
- Nur der Rückprallsensor Typ D und DC haben die Funktion, Zugfestigkeit zu messen, sodass die Voreinstellung **【Hard/ σ_b 】** nicht geändert werden kann, wenn andere Typen von Rückprallsensoren eingesetzt werden. Wenn die Voreinstellung mittels D/DC Rückprallsensor in **【 σ_b 】** gewechselt wurde, wird die Einstellung **【Hard/ σ_b 】** in **【Hard】**, wenn ein anderer Rückprallsensor installiert wurde (anstatt dem D oder DC Typ).
- Wurde **【 σ_b 】**(Zugfestigkeit) voreingestellt, kann die Härteskala nicht eingestellt werden (der Cursor überspringt diese).
- Nicht alle Materialien können in jede Härteskala umgerechnet werden, die Härteskala kehrt automatisch zur Leeb Härte (HL) zurück, sobald das Material gewechselt wurde. Es muss **【Material】** vorab eingegeben werden, wenn die Messparameter voreingestellt werden und erst danach die Härteskala **【Hardness Scale】**.

6 Detaillierte Testvorgangsbeschreibung

6.1 Inbetriebnahme

Es ist die Taste \odot zu betätigen, um den Härtetester einzuschalten. Folgendes wird aufgezeigt:

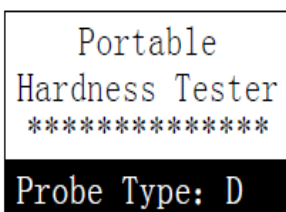


Der Tester überprüft den in Einsatz kommenden Rückprallsensor und zeigt diesen auf dem Display an. An dieser Stelle sollte sorgfältig überprüft werden, ob dieser auch korrekt angezeigt wird; danach kommt man zum Hauptdisplay.

6.2 Ein- und Ausschalten

Das Messgerät kann in jedem Displaystatus ein- bzw. ausgeschaltet werden.

6.3 Testen

Der Härtetester betritt das Hauptdisplay nach dem Einschalten. Folgendes ist zu sehen:

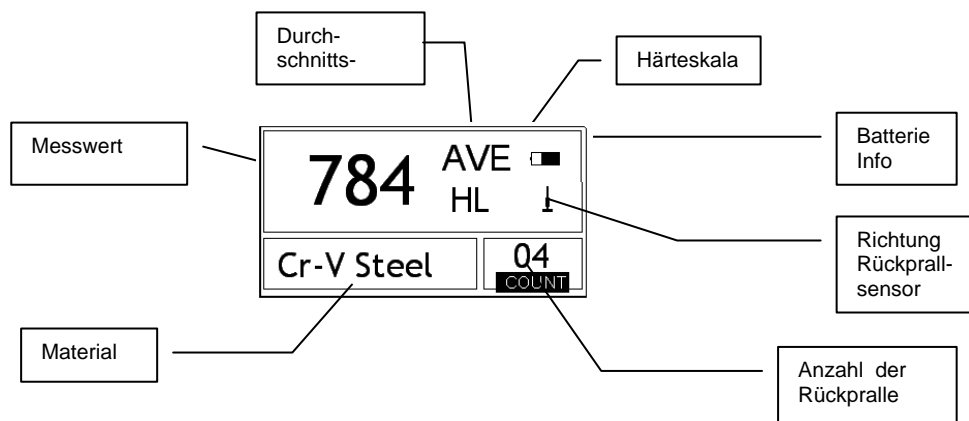

Das Messergebnis wird auf diesem Display groß ausgewiesen, ebenso mehrere andere Bedienfunktionen.

6.3.1 Anleitung für die Display Hauptanzeige

Batterie Info: Die Restkapazität der Batterie in nicht ladendem Zustand wird angezeigt. In ladendem Zustand wird der Ladegrad angezeigt.

Richtung des Rückprallsensors: Die momentane Richtung des Rückprallsensors wird angezeigt

Durchschnittswertanzeige: Es wird der Durchschnittswert der Prüfstücke angezeigt, sobald die voreingestellte Rückprall- Anzahl erreicht wurde.

Härteskala: Härteskala des aktuellen Messwerts

Messwert: Der gegenwärtige Messwert im Einzelmessmodus wird aufgezeigt (ohne Durchschnittsmesswertanzeige), oder es wird der aktuelle Durchschnittswert angezeigt. ↑ bedeutet, der Wert liegt über dem Umrechnungswert oder Messbereich. ↓ bedeutet, er liegt darunter.

Material: Zeigt das gegenwärtige, voreingestellte Material an.

Anzahl der Rückpralle: Zeigt die Anzahl der einzeln durchgeführten Rückpralle an. Die Anzahl der voreingestellten Rückpralle erscheint im Display, sobald diese durch die Schnell Taste eingegeben wurde. Die Zahl des Rückpralls, welche zum einzeln gemessenen Wert dazugehört, wird auf dem Display angezeigt.

6.3.1 Vorgehensweise beim Testen


Unter diesem Verbindungsstatus können nun Messungen durchgeführt werden und der laufende Messwert wird angezeigt, sobald eine Messung fertig gestellt wurde. Die Ziffer des Zählwerks der Rückpralle erhöht sich mit jedem einzeln durchgeführten Rückprall um eins.

Der Summer hinterlässt einen langen Signalton, wenn der Wert nicht innerhalb des Toleranzlimits liegt. Wenn die voreingestellte Anzahl der Rückpralle erreicht wurde, ertönen zwei kurze Signaltöne. Nach 2 Sekunden ertönt ein kurzer Signalton und der Mittelwert wird angezeigt.

6.3.2 Tastenfunktion

- Mit der Taste **【SAVE】** wird die gegenwärtige Messgruppe im Speicher hinterlegt. Dieser Arbeitsgang ist nur durchführbar, nachdem der Mittelwert auf dem Display erschienen ist. Diese Speicherfunktion kann darüber hinaus auch nur einmal ausgeführt werden.

- Mit der Taste **【DEL】** wird der letzte Einzelwert gelöscht. Wenn diese Taste gedrückt wurde, erscheint folgendes auf dem Display:

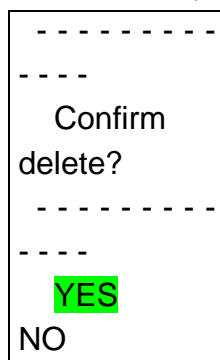

- Mit der Taste **➤** bzw. 666 wird der Cursor nach **【YES】** bewegt. Mit der Taste **【ENTER】** wird das Löschen des letzten Einzelmesswertes bestätigt.

- Mit der Taste **➤** bzw. 666 wird der Cursor nach **【NO】** bewegt. Mit der Taste **【ENTER】** wird das Löschen abgebrochen. Das Löschen kann auch durch die Taste **【ESC】** abgebrochen werden, wo immer sich der Cursor befindet.

- Mit den Tasten **【▲】** und **【▼】** wird der Einzelmesswert angezeigt. Der Durchschnittswert oder der letzte Messwert können wieder durch Betätigen der Taste **【ESC】** aufgezeigt werden. Die Betrachtungsabfolge ist je nach Taste **【▲】** oder **【▼】** unterschiedlich.

- Mit der Taste **【AVG】** kann das Testen beendet werden, auch, wenn noch nicht die voreingestellte Rückprallanzahl erreicht wurde und der daraus berechnete Mittelwert wird angezeigt.

- Mit der Taste **【*】** wird die LCD Hinterleuchtung ein -/ bzw. ausgeschaltet.

- Mit der Taste **【MENU】** oder **【ENTER】** gelangt man ins Hauptmenü des Systems.


Voreinstellung der Schnellasten:

- Mit der Taste **【DIREC】** wird die Richtung des Rückprallsensors festgelegt.
- Mit der Taste **【TIMES】** wird die Anzahl der Rückpralle in einer Messgruppe geändert. Die laufende Anzahl der Rückpralle kann durch ein erstes Betätigen der Taste **【TIMES】** angezeigt werden. Durch jedes erneute Drücken der Taste **【TIMES】** erhöht sich die Anzahl der Rückpralle um plus eins. Der Wert springt auf 1 zurück, sobald die Anzahl von 32 erreicht wurde.
- Mit der Taste **【HARD】** wird die Härteskala gewechselt. Wann auch immer diese Taste gedrückt wird, erfolgt eine fortlaufende Umwandlung unter allen bestehenden Härteskalen, welche für das aktuell zu prüfende Material und den entsprechenden Rückprallsensor zur Verfügung stehen. Die Härteskala wird in Leeb Härte umgewandelt, wenn die laufende Voreinstellung „Festigkeit“ beträgt.
- Mit der Taste **【MAT'L】** kann ein anderes Material bestimmt werden. Wann auch immer diese Taste gedrückt wird, erfolgt eine fortlaufende Umwandlung unter allen bestehenden Materialeinstellungen. Die Härteskala wird in Leeb Härte umgewandelt. Deshalb sollte das Material vor dem Messen als erstes eingegeben werden, und danach wird die Härteskala eingestellt.

Anmerkung: Was hier als „Umwandlung“ bezeichnet wird, bezieht sich auf die entsprechende Beziehung der Leeb Härte und anderen Härten für ein bestimmtes Material, welche auf der Basis reichlicher Tests erstellt worden ist. Gemäß der Umwandlungsbeziehung, wird der in Leeb Härte gemessene Wert mittels des im Härtetester befindlichen Umrechners automatisch in andere Härteskalawerte umgewandelt.


6.4 Menu- Strukturdiagramm

Beides, sowohl das Voreinstellen der Parameter als auch die zusätzlichen Funktionen, werden über das Menu gesteuert. Auf der Hauptanzeige des Displays wird die Taste **【MENU】** betätigt, um ins Hauptmenu zu gelangen:

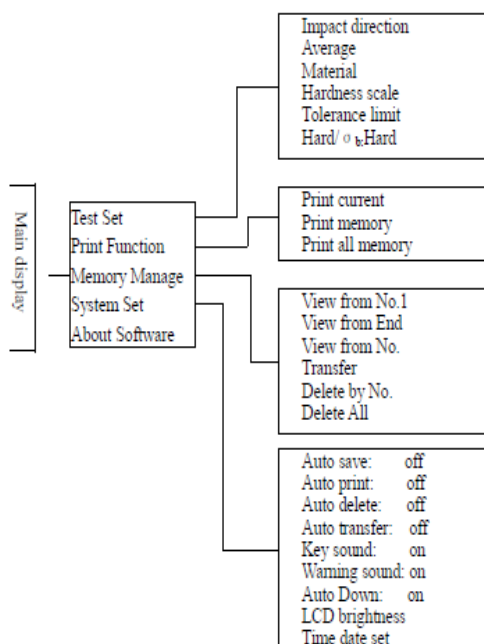

6.5 Einstellen der Messbedingungen

Auf der Hauptanzeige des Displays wird die Taste **【MENU】** betätigt, um ins Hauptmenu zu gelangen.

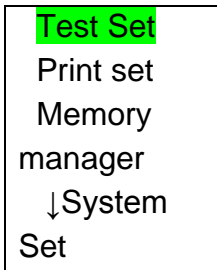


Die Taste **【ENTER】** wird betätigt, um ins Untermenu **【TEST Set】** zu gelangen. Mittels den Tasten **【▲】** und **【▼】** wird der Cursor zur gewünschten Stelle bewegt und dann **【ENTER】** gedrückt.

Anmerkung: 1. Wenn **【Hard/Ⓞ】** auf **【Hard】** eingestellt ist, konnte die Härteskala offensichtlich nicht ausgewählt werden. Der Cursor springt automatisch über **【Hardness】** hinweg, wenn er bewegt wird.

2. Nur der D und DC Typ von Rückprallsensoren hat die Zugfestigkeits-Messfunktion. Deshalb kann mit dem Cursor bei anderen Rückprallsensoren die Funktion **【Hard/Ⓞ】** nicht ausgewählt werden.

3. Das Pfeilsymbol **↓** auf der linken unteren Seite des Menus und zeigt an, dass das Menu noch nicht endet und nach unten hin noch weitere Untermenüs folgen. Diese können mit der Taste **【▼】** aufgezeigt werden. Das Symbol **↑** auf der oberen Seite des Menus zeigt an, dass das Menu noch nicht endet und nach oben hin noch weitere Untermenüs folgen. Diese können mit der Taste **【▲】** aufgerufen werden.

6.5.1 Richtungseinstellung des Rückprallsensors

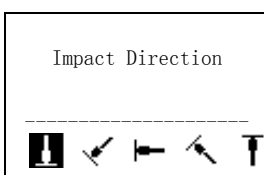


Mit den Tasten **【◀】** oder **【▶】** wird der Cursor zur gewünschten Voreinstellung des Rückprallsensors bewegt.

Mit der Taste **【ENTER】** wird bestätigt.

Mit der Taste **【ESC】** kann abgebrochen werden.

6.5.2 Einstellung der Durchschnittszeit

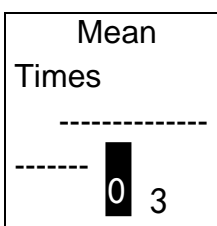

Durchschnittszeiten können im Bereich von **1~32** abgeändert werden. Mit der entsprechenden Zahlentaste wird der Wert eingegeben. Der Cursor gleitet bei der Eingabe automatisch zur nächsten Zahl.

Mit der Taste **【ENTER】** wird bestätigt.

Mit der Taste **【ESC】** kann abgebrochen werden.

6.5.3 Materialeinstellung

6.5.3.1 Folgende verfügbare Materialien können aufgezeigt werden, wenn **【Hard/♁】 auf **【Hard】** voreingestellt ist:**

(Cast Steel)
CWT. Steel
STAIN. Steel
GC. Iron
NC. Iron
Cast Alumin
Copper- Zinc
Copper- Alumin
Wrought Copper

Mit den Tasten **【 ▼】** und **【 ▲】** wird der Cursor zum gewünschten Material bewegt, welches voreingestellt werden soll. Mit der Taste **【ENTER】** wird bestätigt.

Mit der Taste **【ESC】** kann abgebrochen werden.

Anmerkung: 1. Nachdem die Materialvoreinstellung gewechselt wurde, kehrt die Einstellung der Härteskala automatisch zur LEEB Härte HL zurück.

2. Daher wird empfohlen, das Material zuerst auszuwählen, dann die Härteskala.

*3. Das Pfeilsymbol ▼ auf der linken unteren Seite des Menus und zeigt an, dass das Menu noch nicht endet. Es kann mit der Taste **【 ▼】** nach unten geblättert werden.*

*Das Symbol ↑ auf der oberen Seite des Menus zeigt an, dass das Menu noch nicht endet. Es kann mit der Taste **【 ▲】** nach oben geblättert werden.*

6.5.3.2 Folgende verfügbare Materialien können aufgezeigt werden, wenn **【Hard/♁】 auf **【♁】** voreingestellt ist:**

Mild Steel
High- C Steel
Cr Steel
Cr-V Steel
Cr-Ni Steel
Cr-Mo Steel
Cr-Ni- MoSteel
Cr-Mn- Si Steel
Super ST. Steel
STAIN. Steel


Mit den Tasten **【 ▼】** und **【 ▲】** wird der Cursor zum gewünschten Material bewegt, welches voreingestellt werden soll. Mit der Taste **【ENTER】** wird bestätigt.

Mit der Taste **【ESC】** kann abgebrochen werden.

*Das Pfeilsymbol ▼ auf der linken unteren Seite des Menus und zeigt an, dass das Menu noch nicht endet. Es kann mit der Taste **【 ▼】** nach unten geblättert werden.*

*Das Symbol ↑ auf der oberen Seite des Menus zeigt an, dass das Menu noch nicht endet. Es kann mit der Taste **【 ▲】** nach oben geblättert werden.*

6.5.1 Einstellung Härteskala

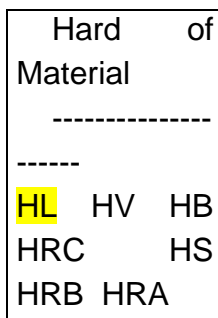

Mit den Tasten [<] und [>] wird der Cursor zur gewünschten Stelle bewegt.
Mit der Taste [ENTER] wird diese Wechsel bestätigt.
Mit der Taste [ESC] kann abgebrochen werden.

Anmerkung: 1. Hier wird nur die gültige Härteskala für den gegenwärtig ausgewählten Rückprallsensor und Material aufgezeigt. Die anderen Härteskalen werden nicht aufgezeigt.

2. Es wird empfohlen, das Material zuerst auszuwählen, dann die Härteskala.


3. Die Einstellung der Härteskala kehrt automatisch zu HL zurück, sobald das Material gewechselt und bestätigt wurde.

6.5.2 Einstellung Toleranzlimit

Mit den Tasten [0] ~ [9] wird die Anzahl eingegeben

Der Cursor gleitet automatisch bei der Eingabe zur nächsten Zahl. Mit der Taste [ENTER] wird bestätigt.


Mit der Taste [ESC] kann abgebrochen werden.

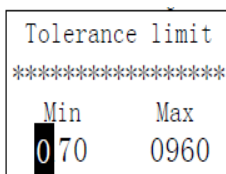

Anmerkung: 1. Wenn der festgelegte Wert den Messbereich überschreitet, erinnert der Härtetester daran, diesen neu zu setzen.

2. Wenn die untere Grenze größer als die obere Grenze ist, tauschen diese sich automatisch aus.

6.5.3 Härte/ Festigkeit (6b) Voreinstellung

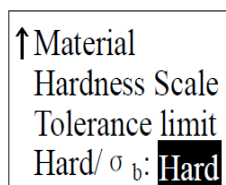


Mit der Taste [ENTER] wird zwischen [Hard/ σ_b] umgeschaltet und mit dem Cursor kann zwischen Härte und Festigkeit gewechselt werden.


Anmerkung: Nur der Typ D und DC der Rückprallsensoren besitzen die Festigkeitsmessung. So ist [**Hard**] die einzige Auswahl, wenn der Rückprallsensor kein D Typ oder DC Typ ist.

6.6 Einstellung Drucken

Auf der Hauptanzeige wird die Taste **[MENU]** betätigt, um ins Hauptmenu zu gelangen.

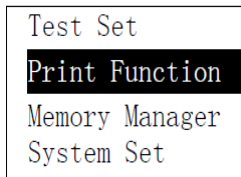


Mit den Tasten **[↓]** und **[↑]** wird der Cursor zu **[Print Function]** bewegt. Mit der Taste **[ENTER]** gelangt man in das **[Print Function]** Menu.

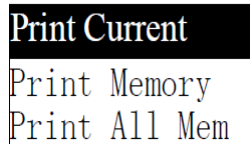


Mit den Tasten **[↓]** und **[↑]** wird der Cursor zur gewünschten Druckfunktion bewegt und es wird mit **[ENTER]** bestätigt.

6.6.1 Den aktuellen Messwert ausdrucken

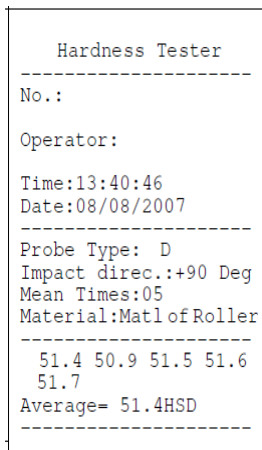

Info: Die Seriennummer des Gerätes befindet sich außen am Karton sowie auf der Gehäuserückseite des Testers.

6.6.2 Einen gespeicherten Wert ausdrucken

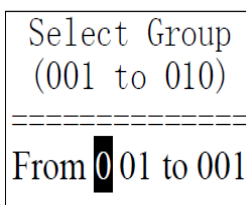

Was **[Print Memory]** anbelangt, muss vorab die Messgruppe ausgewählt werden und alle dort abgespeicherten Messgruppen erscheinen dann auf dem Display. Mit der Zahlentaste wird der Wert eingegeben und der Cursor wandert automatisch im Kreis nach rechts.

Mit der Taste **[ENTER]** wird ein Ausdrucken bestätigt.

Mit **[ESC]** wird das Ausdrucken abgebrochen.

Die Druckerinformationen beinhalten folgendes:

Name der testenden Person, Datum, den Typ des Rückprallsensors, die Rückprallrichtung, Durchschnittszeiten, Material, Messgruppennummer, den einzelnen Messwert und den Durchschnittswert.

Wenn der Informationsinhalt der ersten Messgruppe dem der folgenden entspricht, wie z. B. das Datum, der Rückprallsensor, Rückprallrichtung, Durchschnittszeiten, Material und Härteskala, so können nur die Messgruppennummer, der einzelne Messwert und der Durchschnittswert ausgedruckt werden. Es kann aber auch wieder alles ausgedruckt werden.

```
Hardness Tester
-----
No.:
Operator:
*****
Date:01/09/2008
Probe Type: D
Impact direc.:+90 Deg
Average:03
Material:
Steel and Cast Steel
-----
No.:0002 550 549 548
Average= 549HL
No.:0003 529 527 533
Average= 530HL
*****
```

Anmerkung: 1. Die aktuelle Anzahl der Messgruppen wird gedruckt im Fall, dass die voreingestellte Zahl das aktuelle Angebot überschreitet.

2. Es ist für die Druckabfolge kein Unterschied, ob die Messgruppe vom Anfang oder die vom Ende zuerst ausgedruckt wird, d.h., wenn Messgruppe 1 bis 5 gedruckt werden soll, ist es gleich, ob man Abfolge von 1 zu 5 oder von 5 zu 1 eingibt.

3. Je größer die Auswahl bzw. die Anzahl der Messgruppen, desto näher liegen diese aneinander und je geringer die Anzahl, desto weiter liegen sie auseinander.

6.6.3 Alle gespeicherten Messdaten ausdrucken

Mit der Taste **【Print All Mem】** können alle Messwerte aller Messgruppen des Speichers auf dieselbe Art und Weise ausgedruckt werden.

6.7 Speichermanagement

Auf der Hauptanzeige wird die Taste **【MENU】** betätigt, um ins Hauptmenu zu gelangen.

```
Test Set
Print Function
Memory Manager
↓System Set
```

Mit den Tasten **【▼】** und **【▲】** wird der Cursor zu **【Memory Manager】** bewegt. Mit der Taste **【ENTER】** gelangt man ins **【Memory Manager】** Menu. Sind keine Daten

im Speicher vorhanden, erscheint < No Memory! > auf dem Display und man gelangt zurück ins Hauptmenu.

```
View from No.1
View from End
View form No.
Transfer
Delete by No.
Delete All
```

Mit den Tasten [▼] und [▲] wird der Cursor zu der gewünschten Funktion bewegt und danach wird mit der Taste [ETR] bestätigt.

6.7.1 Ansicht von der Nr.1 Messgruppe/ Ansicht von der letzten Messgruppe her

Bei [View From No.1] werden die Werte von der ersten Messgruppe an im Speicher aufgezeigt.

Bei [View From End] werden die Werte von der letzten Messgruppe an im Speicher aufgezeigt.

6.7.2 Ansicht von der ausgewählten Messgruppen- Nr.

```
Select Group
From 001 to 010
=====
001
```

Man geht auf [View From No.] und das Auszuwählende wird aufgeigt. Mit der Zahlentaste wird der gewünschte Wert eingegeben.

Mit der Taste [ENTER] werden die Speicherdaten von der ausgewählten Anfangsgruppe aufgerufen. Mit der Taste [ESC] wird der Vorgang abgebrochen.

6.7.3 Datenübertragung

Mit der Taste [Transfer] werden die gespeicherten Daten in Textformat mittels RS 232 zum PC übertragen.

6.7.4 Löschen einer ausgewählten Messgruppe

```
Select Group
(001 to 010)
=====
From 001 to 001
```

Mit der Funktion [Delete by No.] wird der Anzahl der zu löschenden Messgruppen ausgewählt. Mit der Zifferntaste wird die Zahl eingegeben. Mit der Taste [ENTER] wird die ausgewählte Messgruppe gelöscht. Mit der Taste [ESC] wird der Vorgang abgebrochen.


Anmerkung:

1. Übersteigt die voreingestellte Messgruppen-Anzahl das aktuelle Angebot, werden die aktuellen Messgruppen zwischen diesen gelöscht.
 2. Es besteht für die Abfolge des Löschens kein Unterschied, ob von der ersten oder der letzten Messgruppe her gelöscht wird, es kann die Abfolge 1 bis 5 oder 5 bis 1 eingegeben werden.
 3. Die im Speicher hinterlegte Messgruppe wird nach dem Löschen wieder neu belegt.
 4. Wenn Messdaten gelöscht werden, besonders kleine Messgruppen, weil die folgenden Messdaten aufrücken sollen, benötigt dies maximal 30 Sekunden.
2. Während Daten gelöscht werden, darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Dies kann alle Messdaten durcheinander bringen!

6.7.5 Alles löschen

Mit der Funktion **[Delete All]** werden alle vorhandenen Daten im Speicher gelöscht.

6.7.6 Löschbestätigung

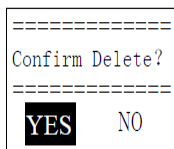

Mit den Tasten **[<]** und **[>]** wird der Cursor zu **[YES]** bewegt und mit der Taste **[ENTER]** wird der Löschvorgang bestätigt.
Mit den Tasten **[<]** und **[>]** wird der Cursor zu **[NO]** bewegt und mit der Taste **[ENTER]** wird der Löschvorgang abgebrochen.

6.8 Gespeicherte Datengruppen durchstöbern

No. 001	02/07	62.4HSD
No. 002	03/07	77.6HSD
No. 003	03/07	546HL
No. 004	03/07	483HL
No. 005	04/07	666HL
No. 006	06/07	787HL
No. 007	06/07	690HL
No. 008	08/07	820HL

Es können bis zu acht Messgruppen mit Anzahl, Datum und Durchschnittswert je Messgruppe zugleich aufgezeigt werden.

Mit den Tasten **[↓]** und **[↑]** wird die vorangehende oder die nächste Seite aufgezeigt. Mit der Taste **[ESC]** wird der Vorgang abgebrochen.

Um den Cursor zu der gewünschten Linie, in welcher die Details eingesehen werden sollen, zu bewegen, wird zunächst die Taste **[ENTER]** gedrückt. Mit den Tasten **[↓]** und **[↑]** wird auf der entsprechenden Seite die gewünschte Gruppe angewählt.

Mit **[ESC]** gelangt man zur vorigen Seite.

Mit der Taste **[ENTER]** können Details in dieser Gruppe aufgezeigt werden.

No. 007	06/07/07
Average =	690HL
D ↓	05 Times
(Cast) Steel	↓

Mit den Tasten [↓] und [↑] kann von Seite zu Seite geläutert werden, um den Durchschnittswert, Testeinstellungen oder den Einzelwert einzusehen.

Mit der [ESC] Taste wird zur vorigen Seite zurückgekehrt.

569	568	562	↑
564	565		

6.9 Systemeinstellung

Von der Hauptanzeige auf dem Display wird die Taste [ESC] gedrückt, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Test Set
Print Function
Memory Manager
↓ System Set

Mit den Tasten [↓] und [↑] wird der Cursor zur Position [System Set] gebracht.

Mit der Taste [ENTER] wird das Menü [System Set] betreten.

Auto Save:	Off
Auto Print:	Off
Auto Delete:	Off
Auto Trans.:	Off
Key Sound:	On
Warn. Sound:	On
Auto Down:	On
LCD Brightness	
Time Date Set	

Mit den Tasten [↓] und [↑] wird der Cursor zur gewünschten Position gebracht. Mit der Taste [ENTER] wird die Einstellung direkt geändert oder aber auf der entsprechenden Bildschirmseite selbst abgeändert.

Mit der Taste [ESC] gelangt man zurück.

Die Funktionen [Auto Save], [Auto Delete], [Auto Trans], [Key Sound], [Warn Sound] können auf [ON] oder [OFF] gesetzt werden.

Wenn die Funktion [Auto Save] auf [ON] gestellt wurde, kann die aktuelle Messgruppe automatisch nach der Messung, nachdem der Durchschnittswert angezeigt wurde, gespeichert werden.

Wenn die Funktion [Auto Delete] auf [ON] gestellt wurde, werden grobe Messfehler automatisch gelöscht, sobald die Anzahl für die Durchschnittsmessungen erreicht worden ist oder die Messung im Voraus mit der Taste [AVE] beendet wurde (gemäß der Regel 3.6).

Wurden Daten gelöscht, werden zusätzliche Messungen benötigt, um die voreingestellten Zeiten zu erreichen.


Ist die Funktion **【Auto Trans】** auf **【ON】** gestellt, kann der Wert der aktuellen Messgruppe mit Hilfe von RS 232 (nach dem Messen und nachdem der Mittelwert angezeigt wurde) übertragen werden.

Ist die Funktion **【Key Sound】** auf **【ON】** gestellt, gibt der Summer bei jeder Tastenbetätigung ein kurzes Hupen von sich.

Ist die Funktion **【Warn Sound】** auf **【ON】** gestellt, gibt der Summer jedes Mal, wenn der Messwert die Toleranzgrenze überschreitet, die voreingestellten Durchschnittszeiten oder Löschdatenanzahl erreicht hat, ein langes Hupen von sich.

Ist die Funktion **【Auto Down】** auf **【ON】** gestellt, schaltet das Gerät ab, wenn nicht innerhalb von 5 Minuten eine Tastenbetätigung oder eine Messung erfolgte.

6.9.1 LCD Helligkeitsregulierung

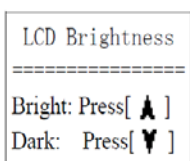


Um die Helligkeit zu erhöhen, wird die Taste **【▲】**, um sie herabzusetzen, die Taste **【▼】** betätigt.

Mit der Taste **【ENTER】** wird bestätigt.

Mit der Taste **【ESC】** kann abgebrochen werden.

6.9.2 Zeit- und Datumseinstellung

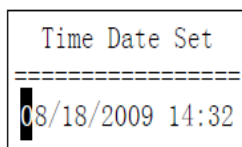


Auf dieser Seite werden die aktuelle Zeit und das Datum in folgendem Format angegeben: „mm/dd/yy“ (Monat, Tag, Jahr). Mit den Tasten **【▼】** und **【▲】** wird die gewünschte Zahl eingegeben, mit den Tasten **【◀】** und **【▶】** wird der Cursor bewegt.

Mit der Taste **【ENTER】** werden die Eingaben der aktuellen Uhrzeit und des Datums bestätigt.

Mit der Taste **【ESC】** kann dieser Vorgang abgebrochen werden.

6.10 Über die Software

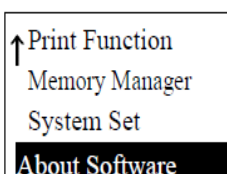

Mit den Tasten **【▼】** und **【▲】** wird der Cursor zu **【About Software】** bewegt.

```
Hardness Tester
Version:3.1A
Code:R0050131A
SN:R00500000000
```

Hier erhält der Anwender Informationen über den Härte tester und dessen Software auf dem Bildschirm.

Die Software-Version und die eingebaute Software-Identifizierung können sich jedoch laufend ändern, da sie dem ständigen Verbesserungsprozess (der Aufrüstung) des Gerätes unterworfen sind.

6.11 Kalibrierung / Justierung

Der Härte tester sowie der Rückprallsensor müssen mit Hilfe des Leeb Härtekalibrierblocks vor dem ersten Gebrauch kalibriert werden. Dies ist auch der Fall, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt worden ist. Es ist ausreichend, jeden einzelnen Rückprallsensor einmal in Verbindung mit der Displayeinheit zu kalibrieren; eine Rekalibrierung ist nach dem Auswechseln eines Rückprallsensors nachher nicht mehr notwendig.

Es wird die Taste **【 Ⓞ 】** und gleichzeitig die Taste **【 ENTER 】** betätigt, um ins System zu gelangen. Darauf erscheint die Bildschirmseite der Software Kalibrierung:

```
Calibration
=====
0/5 times
```

Die Stellung des Rückprallsensors sollte **【 ↓ 】** sein.

Es werden 5 Punkte in vertikaler Richtung auf dem Leeb Härtekalibrierblock gemessen.

```
Calibration
=====
Average=550
Nominal=550
```

Der Durchschnittswert wird nach diesen Messungen aufgezeigt. Mit den Tasten **【 ▼ 】** und **【 ▲ 】** wird der Nominalwert eingegeben.

Mit der Taste **【 ENTER 】** wird dieser Schritt bestätigt, mit der Taste **【 ESC 】** kann abgebrochen werden. Justierbereich: $\pm 15HL$.

6.12 Hinterleuchtetes Display

Mit Hilfe des hinterleuchteten Displays ist es möglich, auch unter schlechten Lichtverhältnissen zu arbeiten. Mit der Taste **【 * 】** kann dieses zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein- / bzw. ausgeschaltet werden, nachdem der Härte tester eingeschaltet wurde.

6.13 Automatische Abschaltung

 
- Dieser Leeb Härte tester besitzt eine automatische Abschaltungsfunktion, um Energie zu sparen.

Das System schaltet automatisch ab, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Messung oder Tastenbetätigung erfolgt. Zuvor wird dieses automatische Abschalten jedoch 20 Sekunden lang durch ein aufflackerndes Display signalisiert.

Dieser Vorgang kann jederzeit, mit jeder Taste, ausgenommen der **【 Ⓜ 】**Taste, unterbrochen werden und die automatische Abschaltung somit verhindert werden.

• Wenn die Stromversorgung nicht mehr gewährleistet ist, erscheint auf dem Display die Anzeige **【 Battery Empty! 】** und das Gerät schaltet automatisch ab.

6.14 Batteriewechsel

Wenn die Batteriekapazität erschöpft ist, erscheint dieses Symbol:  , welches beständig aufblinkt. Die Batterien sollten dann nach folgendem Schema gewechselt werden:

- * Der Härtetester ist auszuschalten
- * Die Schraube des Batteriefachs ist mit Hilfe des mitgelieferten Schraubendrehers zu öffnen und die Batterien sind zu entnehmen.
- * Die neuen Batterien werden, unter Beachtung der Polarität, korrekt nacheinander eingesetzt.
- * Die Batterieabdeckung wird wieder angeschraubt und der Härtetester wird eingeschalten, um zu prüfen, ob das Auswechseln der Batterien erfolgreich war.

6.15 Verbindung mit dem Datenübertragungskabel

Der kleine 4-Pin Stecker am Ende des Datenübertragungskabels wird in die RS 232-Buchse auf der linken Seite des Gerätehauptkörpers (Displayeinheit) eingesteckt. Der 9-Pin RS 232 Anschluss des Rückprallsensors Typ D wird in den 9-Pin Buchse des PC oder den seriellen Anschluss des Druckers eingesteckt.

7 Fehleranalyse & Fehlerbeseitigung

Aufgetretener Fehler	Fehleranalyse	Fehlerbeseitigung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Batterien erschöpft Batterien sind verkehrt herum eingelegt, positiver / negativer Pol	Batterien auswechseln Batterien richtig herum einsetzen
Kein Messwert ersichtlich	Keine Verbindung mit Sensorkabel	Sensorkabel defekt, auswechseln
Messwert zu ungenau	Kalibrierdaten gingen verloren	Nochmals kalibrieren

8 Wartung und Instandhaltung

8.1 Wartung der Rückprallsensoren

Nachdem der Rückprallsensor ca. 1000 bis 2000 Mal benutzt worden ist, sollte die Nylonbürste zur Hand genommen werden, um das Führungsrohr und den Rückprallkörper zu säubern. Beim Säubern des Führungsrohrs muss zuerst der Stabilisierungsring abgeschraubt werden, dann wird der Rückprallkörper herausgenommen, die Nylonbürste wird im Uhrzeigersinn bis auf den Boden des Führungsrohrs gedreht und dann wieder herausgezogen. Dies wird 5 Minuten lang wiederholt, darauf der Rückprallkörper wieder eingesetzt und der Stabilisierungsring wieder aufgedreht.

- Der Rückprallkörper sollte nach Gebrauch gelöst (entsperrt) sein.
- Jegliche Art von Flüssigkeit innerh. des Rückprallkörpers ist strengstens verboten.

8.2 Einfache Instandhaltungsmaßnahmen

*Wird der Rockwell Härteprüfblock zum Testen verwandt und der Fehlerfaktor ist größer als 2 HRC, kann dies an der abgenützten Spitze des Rückprallsensors liegen. Es sollte in Betracht gezogen werden, diese kugelförmige Spitze auszuwechseln.

*Sollten irgendwelche anderen abnormalen Erscheinungen bei dem Testgerät auftreten, dürfen auf keinen Fall irgendwelche fest eingebauten Teile selbst abgeschraubt oder umgebaut werden. Das Gerät sollte in kurzer telefonischer Absprache an uns eingeschickt werden, damit es im Service überprüft werden kann.

9 Anmerkungen zu Transport und Lagerungs-Bedingungen

- Das Gerät sollte frei von Vibrationen, magnetischen Feldern, korrosiven Mitteln sowie frei von Feuchtigkeit und Staub gehalten werden. Die Lagerung erfolgt unter normaler Umgebungstemperatur.

10 Verschleißteile, welche nicht dem Garantieumfang unterliegen

- Ummantelung der Displayeinheit
- Bedientasten
- Rückprallsensor
- Stabilisierungsring
- Kabel des Rückprallsensors
- Batterien

11 Lieferumfang

- Displayeinheit
- Rückprallsensor D-Typ
- kleiner Stabilisierungsring
- Bedienungsanleitung
- Stabiler Transportkoffer
- Schraubendreher
- Härtevergleichsblock (nur HK-DB)

Anmerkung:

Um in die CE Erklärung einsehen zu können, klicken Sie bitte auf folgenden Link:

<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>