

BEDIENUNGSANLEITUNG

WASSERSTOFFDETEKTOR

PCE-HLD 10



DEUTSCH



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

- » Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- » Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, ...) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- » Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus.
- » Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- » Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen.
- » Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- » Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- » Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- » Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- » Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- » Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen überschritten werden.
- » Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.


Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Anleitung.

TECHNISCHE DATEN


Hohe Empfindlichkeit	>2 g (0,07 oz)/Jahr
Mittlere Empfindlichkeit	>15 g (0,53 oz)/Jahr
Geringe Empfindlichkeit	>30 g (1,05 oz)/Jahr
Die Empfindlichkeit bezieht sich auf 5 % Wasserstoff (H ₂) und 95 % Stickstoff (N ₂).	
Alarm	hörbar und sichtbar
Aufwärmzeit	45 s
Batterielebensdauer	ca. 12 h
Stromversorgung	4 x 1,5 V AA-Batterie
Automatische Abschaltung	10 min
Maximale Höhe	2000 m / 6561 ft über dem Meeresspiegel
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C / 32 ... 104 °F, <80 % RH, nicht kondensierend
Lagerbedingungen	-10 ... 60 °C / 14 ... 140 °F, <70 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Schlauchlänge	40 cm
Abmessungen	213 x 65,5 x 53,5 mm
Gewicht	400 g

GERÄTEBESCHREIBUNG


- 1- Sensor
- 2- Sensor-Schutzkappe
- 3- Anzeige der Wasserstoffkonzentration
- 4- Auswahl mit hoher Empfindlichkeit
- 5- Auswahl mit mittlerer Empfindlichkeit
- 6- Auswahl mit niedriger Empfindlichkeit
- 7- Anzeige des Batteriestatus
- 8- Reset-Anzeige
- 9- Empfindlichkeitseinstellung
- 10- Ein-/Aus-Taste
- 11- Reset-Taste
- 12- Micro-USB-Schnittstelle für alternative Stromversorgung
- 13- Batteriefachabdeckung

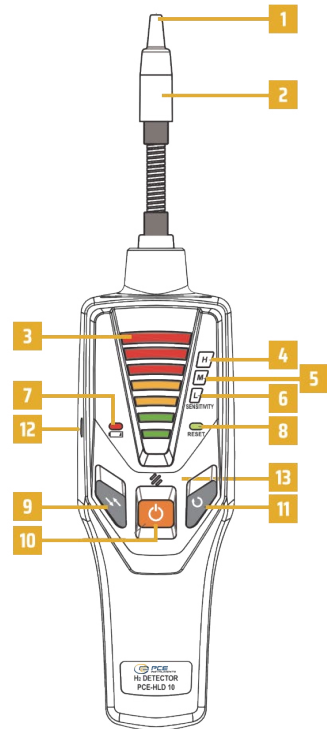


BALKENANZEIGE

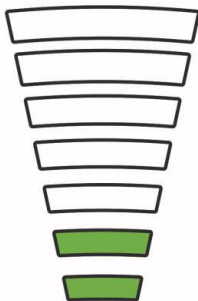

Geringe Konzentration

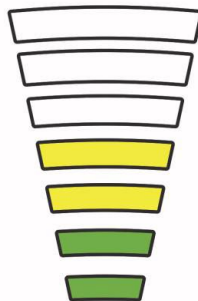

Mittlere Konzentration

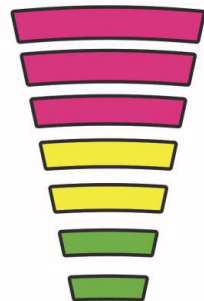

Hohe Konzentration

Je nach Einstellung der Empfindlichkeit verändert sich auch der Konzentrationsbereich.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Das PCE-HLD 10 kann entweder mit 4 1,5 V AA Batterien oder über die 5 V DC USB-Schnittstelle mit Spannung versorgt werden.

Spannungsversorgung über die Micro-USB Schnittstelle


Über die Micro-USB Schnittstelle kann das PCE-HLD 10 mit einer 5 V DC, 1 A Festspannungsquelle versorgt werden.

Hinweis: Dieser Anschluss ist keine Datenschnittstelle. Die eingelegten Batterien können auch nicht über diese Schnittstelle wiederaufgeladen werden.

Spannungsversorgung über Batterien

Um eine Spannungsversorgung über Batterien durchzuführen, öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite. Legen Sie anschließend vier 1,5 V AA Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen auf die Polung. Verschießen Sie nach dem Einlegen der Batterien das Batteriefach.

Sobald die Batterien entladen sind, wird dies durch das Aufleuchten der Batteriestatusanzeige signalisiert. Sobald diese Anzeige aufleuchtet, müssen die Batterien durch neue ersetzt werden, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

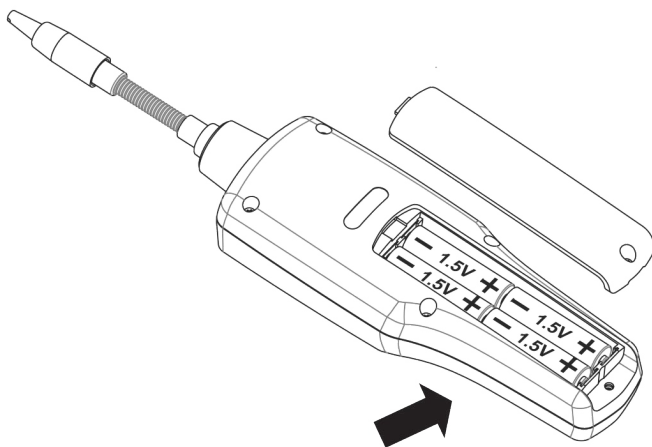

EIN-/ AUSSCHALTEN

Um das Messgerät ein- oder auszuschalten, halten Sie die Ein- / Ausschalttaste für mindestens 2 Sekunden gedrückt. Nach dem Einschalten braucht das Messgerät eine Aufwärmzeit von 45 Sekunden, bis es betriebsbereit ist. Die Aufwärmzeit wird durch ein Blinken aller LEDs signalisiert. Sobald das Blinken beendet ist, ist das Messgerät bereit zur Messung.

Hinweis

Während der Aufwärmzeit wird eine Nullung durchgeführt. Achten Sie daher darauf, dass das Messgerät an der frischen Luft eingeschaltet wird. Wird eine Nullung bei vorhandenem Wasserstoff durchgeführt, wird dieser Wasserstoffanteil bei den darauffolgenden Messungen ignoriert, bis eine neue Nullung durchgeführt wird.

Automatische Abschaltung

Wenn 10 Minuten lang keine Tasteneingabe erfolgt, schaltet sich das Messgerät von selbst aus. Um diese Funktion auszuschalten, halten Sie beim Einschalten die Taste 9 gedrückt und schalten Sie dann das Messgerät ein. Nach dem Einschalten können Sie die Tasten wieder loslassen. Das Messgerät schaltet sich nun nicht mehr von selbst aus. Die automatische Abschaltung ist nach dem manuellen Ausschalten wieder aktiv.

EINSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT

Um die Empfindlichkeit einzustellen, drücken Sie wiederholend die Taste, bis Sie Ihre gewünschte Empfindlichkeit erreicht haben. Je kleiner die Empfindlichkeit gewählt worden ist, umso größer ist der Messbereich auf der Balkenanzeige. Infolgedessen kann das Messgerät bei geringen Mengen Wasserstoff unter Umständen nichts anzeigen. Bei einer hohen Empfindlichkeit wird der Messbereich der Balkenanzeige schnell ausgereizt sein. Stellen Sie die Empfindlichkeit entsprechend Ihrer Anwendung ein.

Anzeige	Bedeutung
L	Niedrige Empfindlichkeit
M	Mittlere Empfindlichkeit
H	Hohe Empfindlichkeit

NULLUNG

Beim Einschalten des Gerätes wird eine automatische Nullung durchgeführt.

Schalten Sie das Gerät nur in einer nichtbelasteten Umgebung ein. Ein Einschalten in belasteter Umgebung führt zu Fehlmessungen und eine eventuelle H₂ Leckage wird nicht erkannt.

Während des Betriebes wird der Sensor immer an den eingestellten Nullpunkt angepasst, um evtl. auftretende Hintergrundgase herauszufiltern.

Um diese Funktion auszuschalten, halten Sie die RESET Taste für zwei Sekunden gedrückt. Um diese Funktion wieder einzuschalten, halten Sie diese Taste erneut für zwei Sekunden gedrückt. Anhand der Rücksetzanzeige ist zu erkennen, ob diese Funktion eingeschaltet ist. Sobald die Kontroll-LED leuchtet, ist diese Funktion aktiviert.

Manuelle Nullung

Um eine manuelle Nullung durchzuführen, drücken Sie einmal die Rücksetztaste.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Messgerät an der frischen Luft genullt wird. Wird eine Nullung bei vorhandenem Wasserstoff durchgeführt, wird dieser Wasserstoffanteil bei den darauffolgenden Messungen ignoriert, bis eine neue Nullung durchgeführt wird.

SENSOR TAUSCHEN

Der Sensor hat eine Lebenszeit von ca. 1 Jahr. Überalterte Sensoren können Fehlmessungen verursachen oder vorhandene Leckagen werden unter Umständen nicht erkannt. Hohe Konzentrationen können die Lebenszeit des Sensors verringern.

Ersatzsensoren finden Sie direkt auf <https://www.pce-instruments.com>

Um den Sensor zu tauschen, schalten Sie das Messgerät zunächst aus. Lösen Sie dann den Sensorschutz. Anschließend ziehen Sie den Sensor ab und tauschen diesen durch einen neuwertigen aus. Kontrollieren Sie anschließend, ob der Filter im Inneren des Sensorschutzes sauber ist und ob Beschädigungen am Dichtring vorhanden sind. Sind Beschädigungen oder Verschmutzungen vorhanden, müssen diese beseitigt werden.

Hinweis: Der Sensor wird im Betrieb erwärmt und könnte unter Umständen Verbrennungen verursachen. Lassen Sie den Sensor daher eine kurze Zeit abkühlen.

ENTSORGUNG

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV: PCE Deutschland GmbH, Im Langel 26, 59872 Meschede, Germany

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

WEEE-Reg.-Nr. DE69278128

PCE INSTRUMENTS KONTAKT INFORMATION

Germany

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain

PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel.: +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America

PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk



Änderungen vorbehalten