



Bedienungsanleitung

PCE-AM 45 Windmessgerät



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: www.pce-instruments.com

Letzte Änderung: 30. Dezember 2021
v1.0



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Sicherheitsinformationen | 1 |
| 2 | Spezifikationen | 2 |
| 3 | Lieferumfang | 2 |
| 4 | Gerätebeschreibung | 3 |
| 4.1 | Displaybeschreibung | 5 |
| 4.2 | Ziffernblock | 6 |
| 5 | Ein- und Ausschalten | 7 |
| 5.1 | Automatische Abschaltung | 7 |
| 6 | Messung durchführen | 8 |
| 6.1 | Beaufort Skala..... | 9 |
| 6.2 | Strömungseinheiten einstellen..... | 9 |
| 6.3 | Temperatureinheit einstellen | 9 |
| 7 | Volumenstrommessung | 9 |
| 7.1 | Einheit der Volumenstrommessung | 9 |
| 7.2 | Flächenangabe für die Volumenstrommessung..... | 10 |
| 7.3 | 2/3 MAX Volumenstrommessung | 10 |
| 8 | Kleinster, größter und Durchschnittsmesswert | 10 |
| 8.1 | Größter Messwert | 10 |
| 8.2 | Durchschnittsmesswert | 11 |
| 8.3 | Kleinster Messwert..... | 11 |
| 8.4 | Windrichtung..... | 11 |
| 8.5 | Messwert einfrieren | 12 |
| 8.6 | Messwerte aufnehmen | 12 |
| 9 | Software | 13 |
| 10 | Kontakt | 16 |
| 11 | Entsorgung | 16 |

1 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

- Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, ...) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus.
- Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen überschritten werden.
- Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Anleitung.




2 Spezifikationen

| Einheit | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| Windgeschwindigkeit | | | |
| m/s | 0,3 ... 45,0 m/s | 0,01 m/s | ±3 % ±0,1 m/s v. Mw. |
| ft/min | 60 ... 8800 ft/min | 0,01, 0,1, 1 ft/min | ±3 % ±20 ft/min v. Mw. |
| knots | 0,6 ... 88,0 knots | 0,01 knots | ±3 % ±0,2 knots v. Mw. |
| km/h | 1,0 ... 140,0 km/h | 0,01 km/h | ±3 % ±0,4 km/h v. Mw. |
| mph | 0,7 ... 100 mph | 0,01 mph | ±3 % ±0,2 mph v. Mw. |
| Windrichtung | | | |
| | 0 ... 360 ° | 1 ° | |
| Volumenstrom | | | |
| CMM (m³/min) | 0 ... 999900 m³/min | 0.001 ... 100 m³/min | |
| CFM (FT³/min) | 0 ... 999900 ft³/min | 0.001 ... 100 m³/min | |
| Temperaturmessung | | | |
| °C | 0 ... 45 °C | 0,1 °C | ±1,0 °C |
| °F | 32 ... 113 °F | 0,18 °F | ±1,8 °F |
| Feuchtemessung | | | |
| % r. F. | 10 ... 90 % r. F. | 0,1 % r. F | ±5 % r. F. |
| Weitere Spezifikationen | | | |
| Sondenlänge | 270 ... 540 mm, teleskopierbar | | |
| Sondenöffnung | Ø65 mm | | |
| Schnittstelle | Micro-USB | | |
| Datenspeicher | 960 Messwerte | | |
| Spannungsversorgung | 4 x 1,5 V AAA Batterie | | |
| Leistungsaufnahme | 15 ... 20 mA ohne Hintergrundbeleuchtung 20 ... 25 mA mit Hintergrundbeleuchtung 0 ... 8 µA Standby | | |
| Anzeige Batterie entladen | <4,5 V | | |
| Betriebsbedingungen | 0 ... 50 °C, 40 ... 80 % r. F., nicht kondensierend | | |
| Lagerbedingungen | -20 ... 60 °C, < 80 % r. F., nicht kondensierend | | |
| Abmessungen | 70 x 194 x 35 mm | | |
| Gewicht | 400 g | | |

3 Lieferumfang


- 1 x Handwindmesser PCE-AM 45
- 1 x Micro USB-Kabel
- 1 x Transportkoffer,
- 4 x 1,5 V AAA Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung

4 Gerätebeschreibung

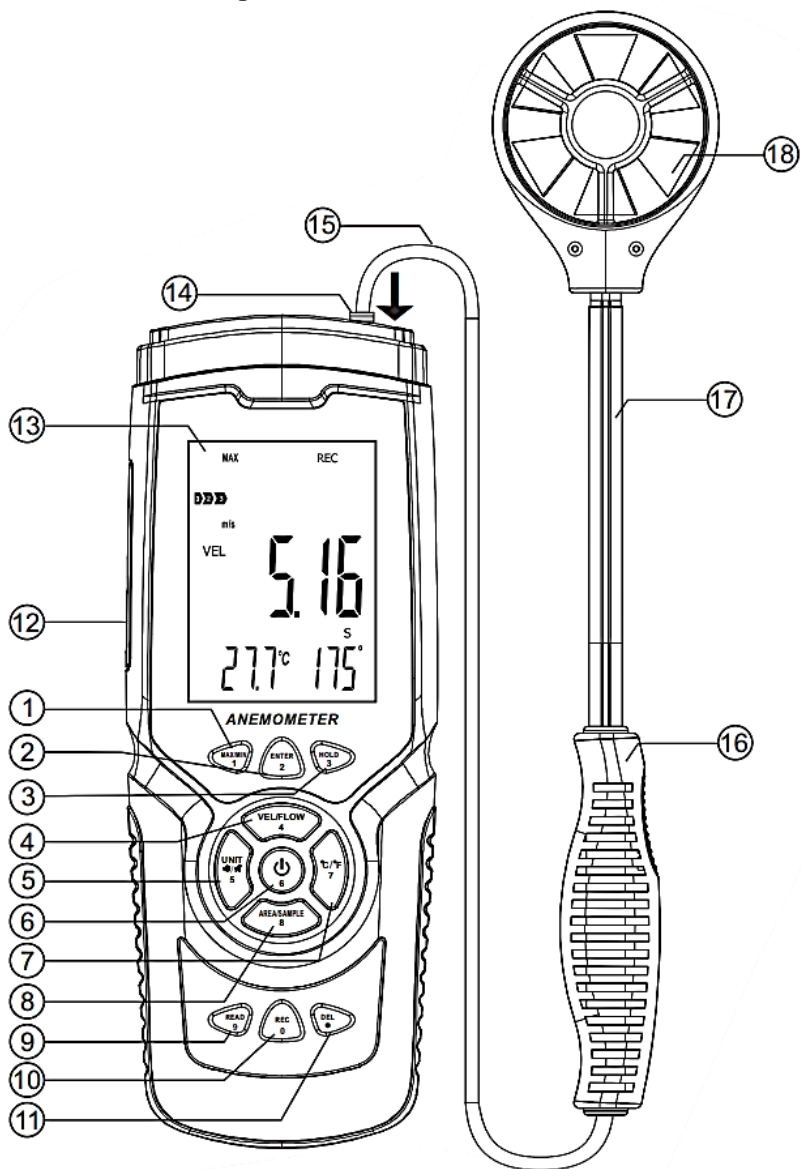

| Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 1 | Umschalttaste zwischen: <ul style="list-style-type: none"> - MAX: Größer Messwert - AVG: Durchschnittsmesswert - MIN: Kleinster Messwert Ziffernblock Ziffer: 1 |
| 2 | Entertaste (ENTER) 2/3 V Max Taste Windrichtungskalibriertaste Ziffernblock Ziffer: 2 |
| 3 | Display einfrieren (HOLD) Ziffernblock Ziffer: 3 |
| 4 | Auswählen zwischen Windgeschwindigkeit und Volumenstrom Ziffernblock Ziffer: 4 |
| 5 | Einheitenumschalttaste (UNIT) (kurzes Drücken) Tastenton ein- und ausschalten (langes Drücken) Ziffernblock Ziffer: 5 |
| 6 | Ein-/Ausschalter (langes Drücken) Ziffernblock Ziffer: 6 |
| 7 | Einstellen der Temperatureinheit (kurzes Drücken) Auswählen zwischen Temperatur- und Feuchteanzeige (langes Drücken) Ziffernblock Ziffer: 7 |
| 8 | Einstellung der Fläche für die Volumenstrommessung (AREA) Einstellung des Speicherintervalls (SAMPLE) Ziffernblock Ziffer: 8 |
| 9 | Öffnen des Speichermenüs (read, save, record) Ziffernblock Ziffer: 9 |
| 10 | Einen Messwert speichern Öffnen des Aufnahmemenüs Ziffernblock Ziffer: 0 |
| 11 | Speicher löschen Ziffernblock Ziffer: . |
| 12 | USB-Schnittstelle zum Datentransfer |
| 13 | LC Display |
| 14 | Anschluss für den Strömungssensor |
| 15 | Anschlusskabel vom Strömungssensor |
| 16 | Handgriff vom Strömungssensor |
| 17 | Teleskoparm vom Strömungssensor |
| 18 | Strömungssensor |

4.1 Displaybeschreibung

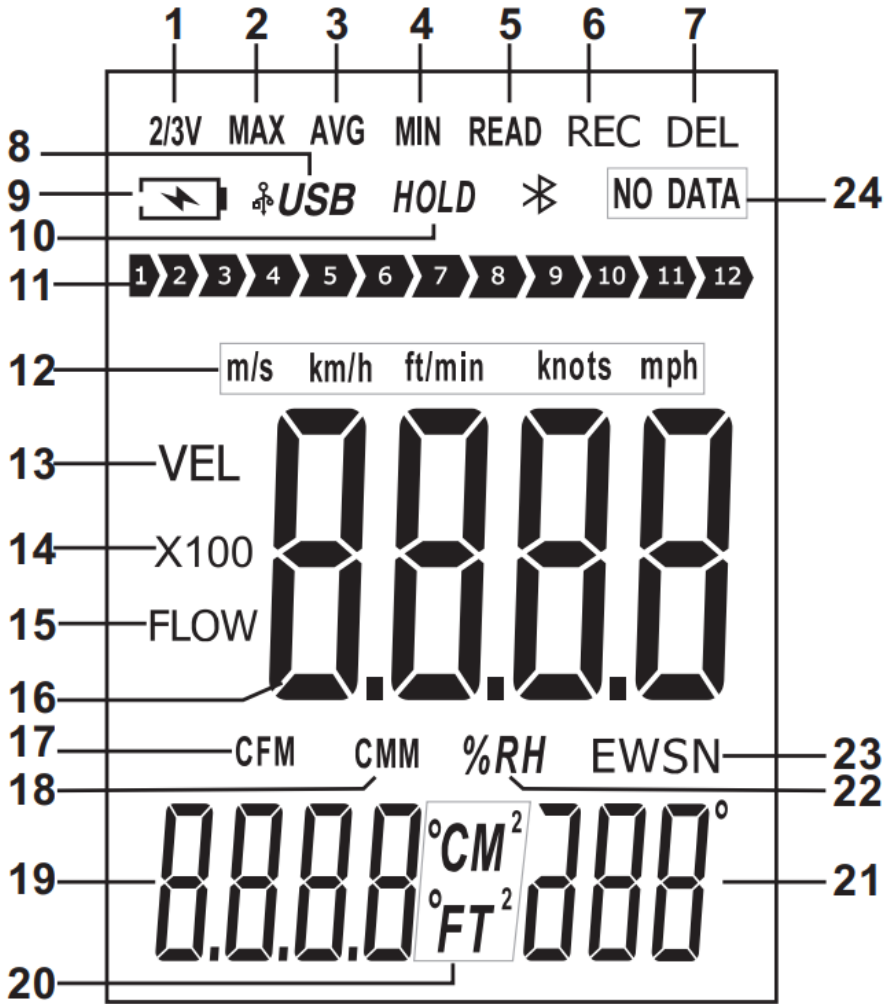

| Nr. | Bedeutung |
|-----|---|
| 1 | 2/3 der maximalen Anzeige bei der Volumenstrommessung |
| 2 | Anzeige des größten Messwerts |
| 3 | Anzeige des Durchschnittsmesswerts |
| 4 | Anzeige des kleinsten Messwerts |
| 5 | Anzeige des gespeicherten Messwerts |
| 6 | Messwert wird gespeichert |
| 7 | Löschen des Speichers |
| 8 | Datenverbindung mit einem PC wurde hergestellt |
| 9 | Batteriespannung zu gering |
| 10 | Messwert eingefroren |
| 11 | Beaufort Skala |
| 12 | Einheiten für die Geschwindigkeitsanzeige |
| 13 | Bei Anzeige wird der der Strömungswert angezeigt |
| 14 | Angezeigter Messwert muss mit 100 multipliziert werden |
| 15 | Bei Anzeige wird der der Volumenstrom angezeigt |
| 16 | Messwert |
| 17 | Einheit: CFM (FT ³ /min) |
| 18 | Einheit: CMM (m ³ /min) |
| 19 | Anzeige für Temperatur, Fläche und Speicher |
| 20 | Einheit |
| 21 | Winkelanzeige |
| 22 | Einheit: relative Feuchtigkeit |
| 23 | Himmelsrichtung E: Osten W: Westen S: Süden N: Norden ES: Südost EN: Nordost WS: Südwest WN: Nordwest |
| 24 | Anzeige, dass keine gespeicherten Daten vorhanden sind |

4.2 Ziffernblock

Es kann vorkommen, dass eine Zahleneingabe erfolgen muss; so zum Beispiel bei der Eingabe des Speicherintervalls. Für die Eingabe dieser Funktion verändert jede Taste Ihre Funktion zu einer spezifischen Taste um. Bei jeder Eingabe müssen immer alle vier Zellen ausgefüllt werden. Bei der Volumenstrommessung steht auch eine Kommataste zur Verfügung.


5 Ein- und Ausschalten

Um das Messgerät ein- und auszuschalten, halten Sie die Ein- und Ausschalttaste für mindestens zwei Sekunden gedrückt.

5.1 Automatische Abschaltung

Erfolgt nach dem Einschalten keine Eingabe innerhalb von fünf Minuten, schaltet sich das Messgerät von selbst aus. Um diese Funktion zu deaktivieren, halten Sie beim Einschalten die Enter-Taste gedrückt und schalten Sie das Messgerät ein. Auf dem Display erscheint „no“ Die automatische Abschaltung ist nun deaktiviert. Lassen Sie nun alle Tasten los, um eine Messung aufzunehmen. Die automatische Abschaltung aktiviert sich immer wieder neu, sobald das Messgerät ausgeschaltet wird.

6 Messung durchführen

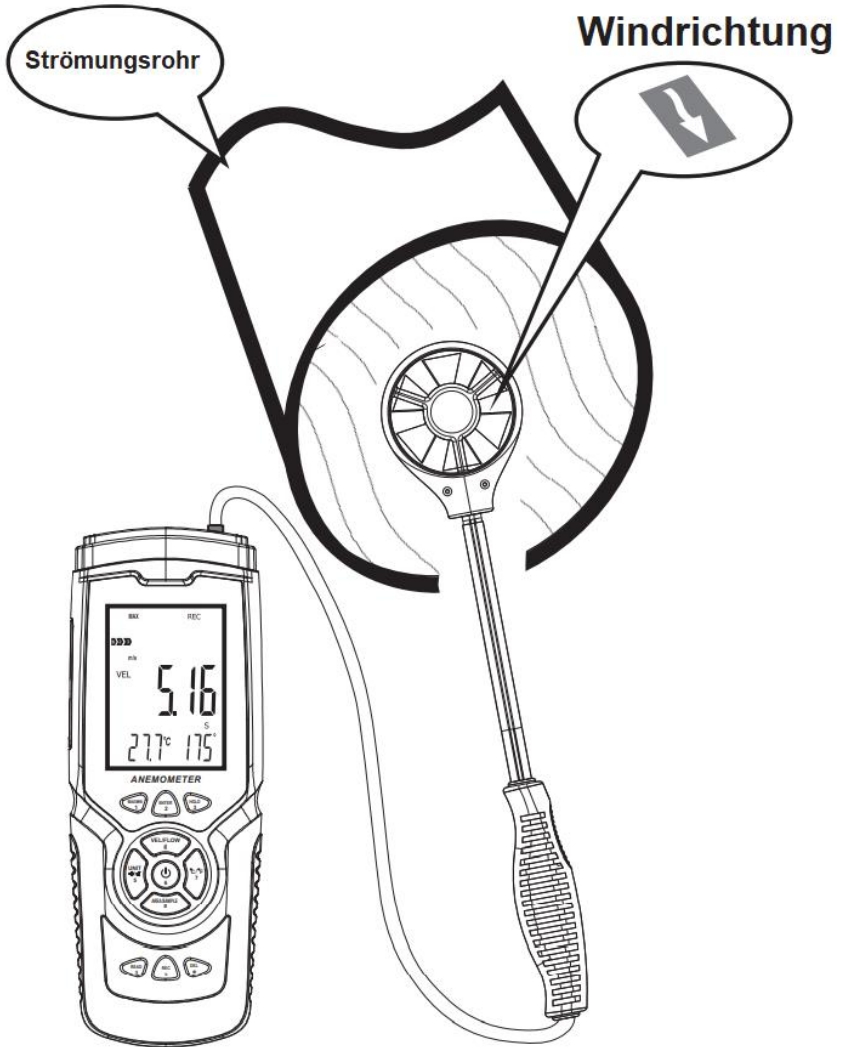

Um eine Messung durchzuführen, richten Sie den Strömungssensor zur Strömungsflussrichtung aus. Achten Sie dabei auf die Strömungsrichtung. Ein Pfeil im Inneren des Sensors gibt dabei die Ausrichtung bezogen auf den Windströmungsfluss vor. Warten Sie mindestens zwei Sekunden, bis der Messwert sich stabilisiert hat.

6.1 Beaufort Skala

Die Beaufort Skala ist immer aktiv und zeigt die aktuelle Windstärkenkategorie an

| Windstärke | Bezeichnung der Windstärke | Bezeichnung des Seegangs (Windsee) |
|------------|------------------------------|------------------------------------|
| 0 | Windstille, Flaute | völlig ruhige, glatte See |
| 1 | leiser Zug | ruhige, gekräuselte See |
| 2 | leichte Brise | schwach bewegte See |
| 3 | schwache Brise | schwach bewegte See |
| 4 | mäßige Brise | leicht bewegte See |
| 5 | frische Brise, frischer Wind | mäßig bewegte See |
| 6 | starker Wind | grobe See |
| 7 | steifer Wind | sehr grobe See |
| 8 | stürmischer Wind | mäßig hohe See |
| 9 | Sturm | hohe See |
| 10 | schwerer Sturm | sehr hohe See |
| 11 | orkanartiger Sturm | schwere See |
| 12 | Orkan | außergewöhnlich schwere See |

6.2 Strömungseinheiten einstellen

Um die Einheit der Strömungsgeschwindigkeit einzustellen, drücken Sie die „UNIT“ Taste. Sie können auswählen zwischen m/s, km/h, ft/min, knots und mps. Standardmäßig ist m/s eingestellt.


6.3 Temperatureinheit einstellen

Um die angezeigte Temperatureinheit einzustellen, drücken Sie einmal kurz „°C/°F“. Sie können auswählen zwischen °C und °F. Standardmäßig ist °C eingestellt.



7 Volumenstrommessung

Für eine Volumenstrommessung drücken Sie zunächst die „VEL/FLOW“ Taste, um zwischen der Geschwindigkeits- und Volumenstrommessung auszuwählen. Dies wird anhand von „VEL“ (Geschwindigkeitsmessung) und „FLOW“ (Volumenstrommessung) auf dem Display signalisiert. Je nach Eingabe der Fläche und des gemessenen Windstroms kann der Messwert auch deutlich höher sein als es möglich ist anzuzeigen. In diesem Fall wird „x100“ oder „x10“ neben dem Messwert angezeigt. Bei der Anzeige muss dann der Messwert entsprechend mit 100 oder 10 multipliziert werden.

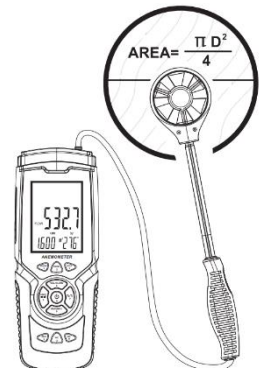

7.1 Einheit der Volumenstrommessung einstellen


Um die Einheit FT³ oder m³ auszuwählen, drücken Sie die einmal kurz die „UNIT“ Taste.

Hinweis:

Die Funktion hat auch Auswirkungen auf die Flächenangabe.


7.2 Flächenangabe für die Volumenstrommessung

Um eine Volumenstrommessung durchzuführen, ist es zwingend erforderlich, eine Flächenangabe der Strömung durchzuführen. Drücken Sie dazu im Volumenstrommodus die „AREA/SAMPLE“ Taste. Geben Sie nun die Fläche ein. Neben der Anzeige wird blinkend die Maßeinheit m^2 oder ft^2 angezeigt. Stellen Sie die entsprechende Maßeinheit ein, bevor Sie die Flächengröße eingeben.

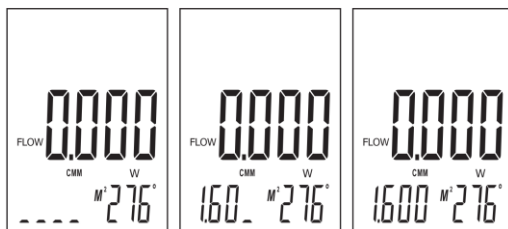

7.3 2/3 MAX Volumenstrommessung

Während der Volumenstrommessung ist es möglich, 2/3 des maximalen Volumenstroms anzeigen zu lassen. Drücken Sie dazu die „ENTER“ Taste. Auf dem Display erscheint „2/3 MAX“. Angezeigt werden nur noch 2/3 des größten Messwertes. Drücken Sie erneut die „ENTER“ Taste, um den Modus zu verlassen.

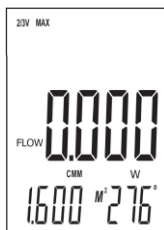


8 Kleinster, größter und Durchschnittswert

Bei der Geschwindigkeits- und Volumenstrommessung kann per Tastendruck der kleinste / größte und der Durchschnittswert angezeigt werden. Um diese Funktionen zu nutzen, drücken Sie wiederholend die „MAX/MIN“ Taste, bis Sie Ihre gewünschte Funktion erreicht haben.


8.1 Größter Messwert

Bei der Anzeige des größten Messwertes wird ausschließlich der größte Messwert nach Aktivierung dieser Funktion angezeigt. Mit der „MAX“ Anzeige ist diese Funktion aktiv. Wird die Funktion gewechselt, verfällt der Wert.

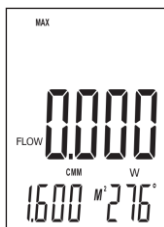


8.2 Durchschnittsmesswert

Bei der Anzeige des Durchschnittsmesswerts wird der Durchschnitt der letzten 10 Sekunden angezeigt. Mit der „AVG“ Anzeige ist diese Funktion aktiv. Wird die Funktion gewechselt, verfällt der Wert.

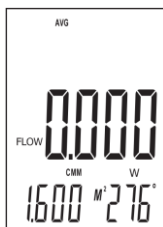

8.3 Kleinster Messwert

Bei der Anzeige des kleinsten Messwerts wird der kleinste gemessene Messwert angezeigt. Mit der „MIN“ Anzeige ist diese Funktion aktiv. Wird die Funktion gewechselt, verfällt der Wert.

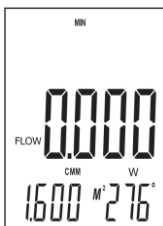


8.4 Windrichtung

Für eine Windrichtungsmessung befindet sich im Windgeschwindigkeitssensor ein zusätzliches Gyroskop. Über diesen Sensor kann die Windrichtung bestimmt werden. Halten Sie dafür den Sensor vertikal zur Luftströmung. Achten dabei auf die Markierung innerhalb des Sensors für die Fließrichtung. Auf dem Display werden der aktuelle Winkelgrad und die Himmelsrichtung als Buchstaben angezeigt:

- E: Osten
- W: Westen
- S: Süden
- N: Norden
- ES: Südost
- EN: Nordost
- WS: Südwest
- WN: Nordwest


8.4.1 Windrichtung kalibrieren

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme, wenn sich das Messgerät in einer anderen Region befindet und in regelmäßigen Abständen sollte die Windrichtung kalibriert werden. Schalten Sie dazu das Messgerät ein und richten Sie anschließend den Sensor vertikal aus. Halten Sie nun die „ENTER“ Taste gedrückt, bis die Windrichtungsanzeige „- - -“, blinkend anzeigt. Drehen Sie nun den Sensor zwei Mal für jeweils 8 Sekunden vertikal um die eigene Achse. Drücken Sie anschließend die „Enter“ Taste. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

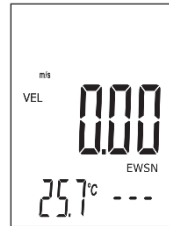

8.5 Messwert einfrieren

Um den aktuell angezeigten Messwert einzufrieren und zu halten, drücken Sie einmal kurz die „HOLD“ Taste. Der Messwert wird nun gehalten. Auf dem Display erscheint „HOLD“. Drücken Sie erneut die „HOLD“ Taste, um die Messung wieder aufzunehmen.

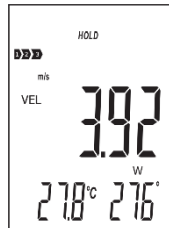

8.6 Messwerte aufnehmen

Um einzelne Messwerte aufzunehmen, muss das Speicherintervall auf „0000“ Sekunden eingestellt werden. Die Einstellung des Speicherintervalls kann nur bei eingestellter Messfunktion Luftgeschwindigkeit „VEL“ erfolgen. Drücken Sie dazu die „SAMPLE“ Taste und stellen Sie nun das Speicherintervall entsprechend ein. Drücken Sie dann immer die „REC“ Taste, wenn Sie den aktuellen Messwert speichern möchten. Auf dem unteren Display wird der verwendete Speicherplatz angezeigt und oberhalb des Displays blinkt einmal kurz die „REC“ Anzeige. Für eine kontinuierliche Aufzeichnung stellen Sie ein gewünschtes Speicherintervall über die „SAMPLE“ Taste ein. Sie können zwischen 1 ... 9999 Sekunden auswählen. Drücken Sie anschließend einmalig die „REC“ Taste. Auf dem unteren Display wird einmal kurz das Speicherintervall angezeigt. Oberhalb des Displays wird „REC“ angezeigt. Dies signalisiert, dass die Messwerte aufgezeichnet werden. Um das Speichern zu unterbrechen, halten Sie die „REC“ Taste gedrückt. Wenn Sie erneut die „REC“ Taste drücken, wird die Aufnahme wieder gestartet. Datum und Uhrzeit werden nur bei einer Aufzeichnung mit der Software gespeichert.

8.6.1 Datenspeicher auslesen

Um den Datenspeicher am Messgerät auszulesen, drücken Sie einmal kurz die „READ“ Taste. „READ“ wird nun oberhalb des Displays angezeigt. Alle angezeigten Messwerte sind nun die aus dem Speicher. Mit jedem Drücken der „Taste „READ“ wird der nächste Speicherwert angezeigt. Drücken Sie nun die „AREA/SAMPLE“ Taste und tippen Sie nun den Speicherplatz ein, den Sie auslesen möchten. Um wieder zurück in den normalen Messmodus zu gelangen, halten Sie die „READ“ Taste gedrückt, bis „READ“ auf dem Display erlischt.

8.6.2 Daten löschen

Das Messgerät verfügt über einen Speicher mit 960 Messpunkten. Sobald der Speicher voll ist, wird „FULL“ auf dem Display angezeigt.

Um die Messdaten auf dem Messgerät zu löschen, halten Sie die „DEL“ Taste für mindestens zwei Sekunden gedrückt, bis „CLA“ angezeigt wird und „DEL“ aufleuchtet. Alle gespeicherten Daten wurden nun gelöscht.



Hinweis:

Es kann immer nur der gesamte Speicher gelöscht werden.

9 Software











Um die Software zu installieren, gehen Sie zunächst auf die Seite:

https://www.pce-instruments.com/deutsch/download-win_4.htm

Von dort können Sie die aktuellste Software herunterladen und installieren. Verbinden Sie anschließend das Messgerät mit dem PC und öffnen Sie danach die Software mit Administratorenrechten. Sobald das Messgerät mit dem PC verbunden ist, ist die automatische Abschaltung deaktiviert.



| Schaltfläche | Funktion |
|---------------------|---|
| „Real Time Measure“ | Liveansicht der Messung |
| „Device Storage“ | Speicher des Messgerätes auslesen. Das Fenster für die Ansicht der gespeicherten Messwerte auf dem Messgerät ist identisch aufgebaut. |
| „Erase Storage“ | Speicher des Messgerätes löschen. Sobald Sie diese Schaltfläche betätigen, werden sofort alle Messwerte gelöscht. Es erfolgt keine Warnung im Voraus. |

| Symbol | Funktion |
|--|--|
|  Start Measure | Livemessung starten |
|  Stop | Livemessung stoppen |
|  Import | Importieren einer abgespeicherten Livemessung. Dateiformat XLS |
|  Export | Exportieren einer aktuellen Livemessung. Die Daten werden als XLS abgespeichert. |
|  Config | Hinterlegen eines Firmennamens, Autors und eines Kommentars |
|  Open | Öffnen einer Anemometer Datei: Dateiformat .ane und .xls |
|  Save | Speichern einer Anemometer Datei Dateiformat .ane und.xls Diese Funktion steht nur beim Auslesen der Messgerätes zur Verfügung |
|  Close RT-Measure | Fenster schließen |
|  Clear | Alle angezeigten Messwerte löschen |
|  Quit | Programm schließen |
| <input type="checkbox"/> Zoom all | Die Skalierung der aktuellen Grafik wird angepasst, sodass alle Messwerte in dem aktuellen Messzeitraum ersichtlich in einem Fenster sind. |

Die exportierten Daten werden im XLS Format gespeichert. Dies könnte beispielsweise so aussehen:

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 1 | PCE | | | | | | | |
| 2 | Wind Velocity | Wind Flow | Temperature | Humidity | Area | Direction/Angle | Time | Date |
| 3 | 0,00m/s | 0,00CMM | 23,1°C | 42,2%RH | 5555M ² | W S 245° | 13:02:25 | 10-06-2021 |
| 4 | 0,99m/s | 329967,00CMM | 23,1°C | 42,2%RH | 5555M ² | W S 206° | 13:02:26 | 10-06-2021 |
| 5 | 5,92m/s | 1973136,00CMM | 23,1°C | 42,3%RH | 5555M ² | S 197° | 13:02:27 | 10-06-2021 |
| 6 | 6,07m/s | 2023131,00CMM | 23,1°C | 42,9%RH | 5555M ² | S 186° | 13:02:28 | 10-06-2021 |
| 7 | 4,48m/s | 1493184,00CMM | 23,1°C | 43,8%RH | 5555M ² | E S 154° | 13:02:29 | 10-06-2021 |
| 8 | 2,78m/s | 926574,00CMM | 23,1°C | 44,1%RH | 5555M ² | E S 156° | 13:02:30 | 10-06-2021 |
| 9 | 4,75m/s | 1583175,00CMM | 23,1°C | 44,2%RH | 5555M ² | S 163° | 13:02:31 | 10-06-2021 |
| 10 | 2,70m/s | 899910,00CMM | 23,1°C | 44,5%RH | 5555M ² | S 160° | 13:02:32 | 10-06-2021 |
| 11 | 3,27m/s | 1089891,00CMM | 23,1°C | 44,6%RH | 5555M ² | S 164° | 13:02:33 | 10-06-2021 |
| 12 | 5,53m/s | 1843149,00CMM | 23,1°C | 44,4%RH | 5555M ² | W 270° | 13:02:34 | 10-06-2021 |
| 13 | 2,57m/s | 856581,00CMM | 23,1°C | 44,3%RH | 5555M ² | W 270° | 13:02:35 | 10-06-2021 |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | Author: ME | | | | File Comments: test | | | |
| 16 | | | | | | | | |

Nachdem Sie „Real Time Measure“ ausgewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster für die Livemessung am PC. Von hier werden die Messdaten direkt auf den PC übertragen.

Start Measure
Stop
Import
Export
Config
Open
Save
Close RT-Measure
Clear
Quit

Wind Velocity

121

m/s

Temperature / Humidity Direction/Angle


22,9°C 59,6%RH W 270°

Zoom all


Zoom all

| | Wind Velocity | Wind Flow | Temperature | Humidity | Area | Direction/Angle | Time | Date |
|----|---------------|---------------|-------------|----------|--------------------|-----------------|----------|------------|
| 1 | 0,00m/s | 0,00CMM | 22,8°C | 42,6%RH | 5555M ² | E N 42° | 12:49:08 | 10-06-2021 |
| 2 | 0,00m/s | 0,00CMM | 22,8°C | 42,6%RH | 5555M ² | E S 129° | 12:49:07 | 10-06-2021 |
| 3 | 0,38m/s | 128854,00CMM | 22,8°C | 42,6%RH | 5555M ² | E N 59° | 12:49:08 | 10-06-2021 |
| 4 | 2,67m/s | 856881,00CMM | 22,8°C | 42,6%RH | 5555M ² | E N 56° | 12:49:09 | 10-06-2021 |
| 5 | 2,42m/s | 806586,00CMM | 22,8°C | 42,7%RH | 5555M ² | E N 51° | 12:49:09 | 10-06-2021 |
| 6 | 2,44m/s | 813252,00CMM | 22,8°C | 43,1%RH | 5555M ² | E N 50° | 12:49:11 | 10-06-2021 |
| 7 | 2,75m/s | 916576,00CMM | 22,8°C | 43,4%RH | 5555M ² | E N 49° | 12:49:12 | 10-06-2021 |
| 8 | 2,73m/s | 909909,00CMM | 22,8°C | 44,1%RH | 5555M ² | E N 51° | 12:49:13 | 10-06-2021 |
| 9 | 2,15m/s | 716896,00CMM | 22,8°C | 45,6%RH | 5555M ² | E N 49° | 12:49:14 | 10-06-2021 |
| 10 | 1,94m/s | 646602,00CMM | 22,8°C | 47,3%RH | 5555M ² | E N 54° | 12:49:15 | 10-06-2021 |
| 11 | 2,23m/s | 743259,00CMM | 22,8°C | 48,2%RH | 5555M ² | E N 58° | 12:49:16 | 10-06-2021 |
| 12 | 1,95m/s | 649935,00CMM | 22,8°C | 48,6%RH | 5555M ² | E N 60° | 12:49:17 | 10-06-2021 |
| 13 | 1,51m/s | 503283,00CMM | 22,8°C | 50,1%RH | 5555M ² | E N 38° | 12:49:18 | 10-06-2021 |
| 14 | 1,41m/s | 469953,00CMM | 22,9°C | 51,6%RH | 5555M ² | N 339° | 12:49:19 | 10-06-2021 |
| 15 | 1,42m/s | 473296,00CMM | 22,9°C | 52,3%RH | 5555M ² | N 338° | 12:49:20 | 10-06-2021 |
| 16 | 1,13m/s | 376629,00CMM | 22,9°C | 53,2%RH | 5555M ² | N 340° | 12:49:21 | 10-06-2021 |
| 17 | 0,96m/s | 319668,00CMM | 22,9°C | 55,1%RH | 5555M ² | N 340° | 12:49:22 | 10-06-2021 |
| 18 | 1,16m/s | 386628,00CMM | 22,9°C | 56,6%RH | 5555M ² | V N 337° | 12:49:24 | 10-06-2021 |
| 19 | 3,39m/s | 1129897,00CMM | 22,9°C | 57,9%RH | 5555M ² | N 7° | 12:49:24 | 10-06-2021 |
| 20 | 2,31m/s | 769923,00CMM | 22,9°C | 59,5%RH | 5555M ² | N 347° | 12:49:25 | 10-06-2021 |
| 21 | 1,62m/s | 539946,00CMM | 22,9°C | 60,4%RH | 5555M ² | N 317° | 12:49:25 | 10-06-2021 |
| 22 | 1,21m/s | 403293,00CMM | 22,9°C | 59,6%RH | 5555M ² | W 270° | 12:49:27 | 10-06-2021 |

 Connected
Print View
Print



Um das Leseintervall einzustellen, klicken Sie auf „Option“ und wählen Sie anschließend „Read interval(sec)“ aus. Im nächsten Fenster können Sie das Intervall in Sekunden einstellen.

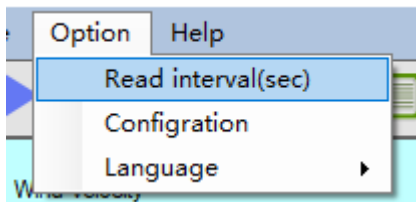

Unterhalb des Fensters ist zu erkennen, ob ein Messgerät angeschlossen ist. Zusätzlich kann das aktuelle Fenster ausgedruckt werden. Vor dem Drucken kann eine Druckvorschau gestartet werden. Für den aktuellen Status des Importierens einer Datei ist auch ein Statusbalken vorhanden.



10 Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder auch technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

11 Entsorgung

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHS zugelassen.



PCE Instruments Kontaktinformationen

Germany

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

France

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forêts
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italy

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

United States of America

PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Spain

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce- cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish