



Geräteabdeckung am Patchfeldrahmen ansetzen ❶ und nach unten einrasten ❷.
Apply the cover to the patch panel frame ❶ and click it downwards into place ❷.

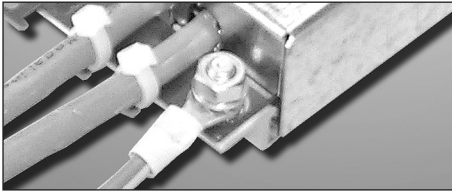

Anschluss des Potentialausgleichs
Fit the earthing lead

Öffnen der Geräteabdeckung Opening of the Panel Cover

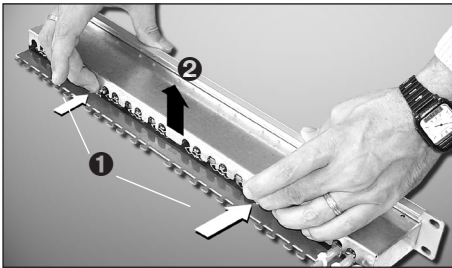

Rasthaken leicht eindrücken ❶ und die Geräteabdeckung nach oben klappen ❷.
Slightly push-in the snap-fits ❶ and turn the cover up ❷.


❶ Wichtiger Hinweis (für Betrieb und Abnahmemessung)
Geräteabdeckung muss aufgesetzt sein, wenn Gerät in Betrieb ist oder die Abnahmemessung durchgeführt werden soll.

Important Note (for Operation and Acceptance Measurement)


The panel cover has to be put on for operation and the acceptance measurement.

E-DATC6 / E-DATC6_A Patchfeld E-DATC6 / E-DATC6_A Patch Panel Montagehinweis / Mounting information


E-DAT C6 24x8(8) 1HE LSA Cat.6 Patchfeld Class E_A Link 500 MHz
E-DAT C6 24x8(8) 1RU LSA Cat.6 Patch Panel Class E_A Link 500 MHz
130855-E

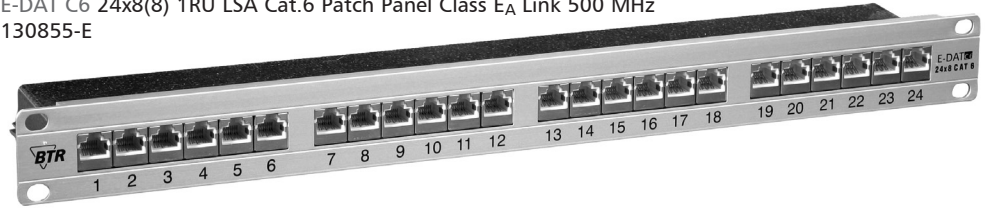

E-DAT C6_A 24 Port 1HE LSA Cat.6_A Patchfeld
E-DAT C6_A 24 Port 1RU LSA Cat.6_A Patch Panel
130855C-E

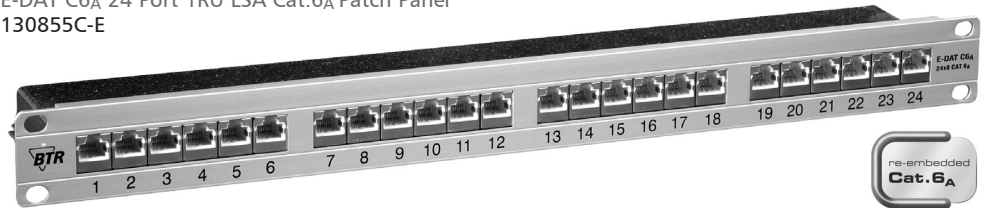


Kabelkonfektion Cable preparation

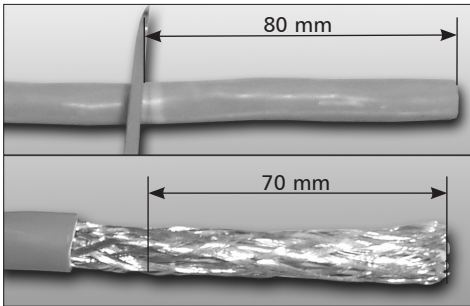


Kunststoffmantel ca. 80 mm abisolieren. Schirmgeflecht ablängen durch ...

Remove about 80 mm of the plastic sheath. Cut the braided shield to length ...

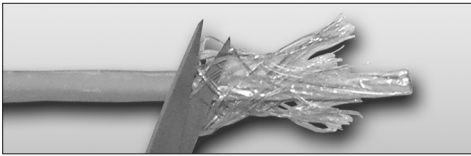

... Zurückschieben und rundherum abschneiden, und um die Adern drehen.

... by pushing the shield back and cutting it off all round and wrap it around.

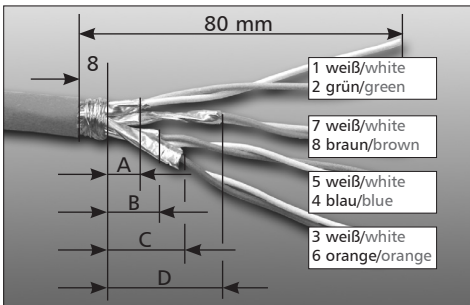


Schirmfolie ablängen und Adernpaare nach Farbe separieren.
Cut the shield, separate the wire pairs and arrange them according to colour.

	E-DAT C6 130855-E	E-DAT C6A 130855C-E
A (Paar weiß/grün) A (Pair white/green)	2 mm	2 mm
B (Paar weiß/blau) B (Pair white/green)	9 mm	10 mm
C (Paar weiß/orange) C (Pair white/orange)	17 mm	20 mm
B (Paar weiß/braun) B (Pair white/braun)	24 mm	30 mm

Kabelmontage Cable Termination

Anschlussbelegung / PIN assignments		
PIN Nr. / No.	T568A	T568B
1	WH-GN	WH-OG
2	GN	OG
3	WH-OG	WH-GN
4	BU	BU
5	WH-BU	WH-BU
6	OG	GN
7	WH-BN	WH-BN
8	BN	BN

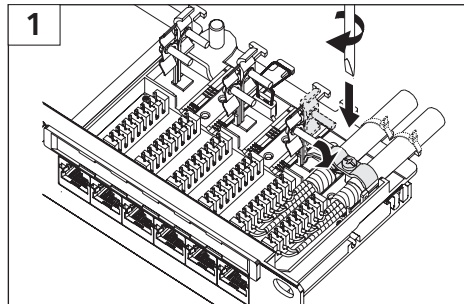


Zugentlastung mittels Kabelbride herstellen. Zusätzliche Zugentlastung mit Kabelbindern möglich. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten (3,6 x 140 mm).

Use cable ties for strain relief. Cable ties are not included to packing unit (3,6 x 140 mm). Attach the shield connection clamp and screw it down.




Schirmanschlussschelle aufsetzen und festschrauben.
Attach the shield connection clamp and screw it down.

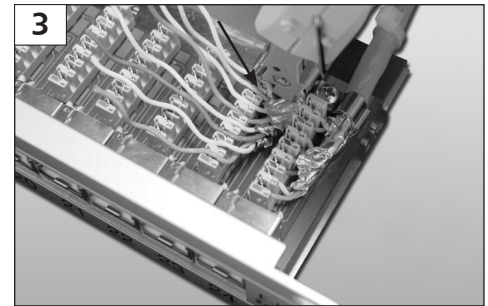

Kabel von Port 24/23 beginnend anschließen, dabei Paarverdrehung bis zur Klemme vorführen. Adernpaare von Klemme 1/2 beginnend anschließen.

Terminate the cable beginning with port 24/23, keep the wire pairs twisted up to the contact. Terminate the wire pairs beginning with contacts 1/2.

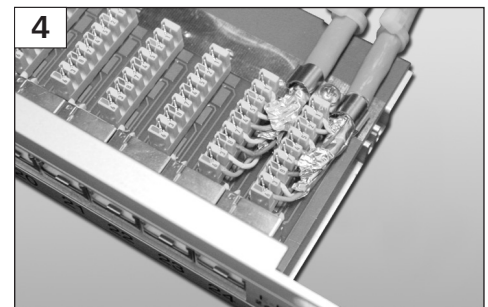

Das Krone LSA PLUS® Anlegewerkzeug ist erhältlich unter der Art.-Nr. 130818-E.

The termination tool Krone LSA PLUS® is available with P/N 130818-E



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Tel. +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentationen siehe / Further documentation see www.metz-connect.com