



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Libretto d'istruzioni per l'uso Bilancia compatta

KERN WTB-N

Versione 2.0

09/2012

I



WTB-N-BA-i-1220



KERN WTB-N

Versione 2.0 09/2012

Libretto d'istruzioni per l'uso Bilancia compatta

Sommario


1	Caratteristiche tecniche	3
1.1	Dimensioni.....	5
2	Rivista dello strumento	6
2.1	Indice.....	6
2.2	Tastiera	8
3	Indicazioni basilari (informazioni generali)	9
3.1	Usi consentiti.....	9
3.2	Usi non consentiti.....	9
3.3	Garanzia.....	9
3.4	Supervisione dei mezzi di controllo.....	10
4	Indicazioni basilari per la sicurezza	10
4.1	Osservanza delle indicazioni del libretto d'istruzioni per l'uso	10
4.2	Istruzione del personale	10
5	Trasporto e stoccaggio	10
5.1	Controllo in accettazione.....	10
5.2	Imballaggio / trasporto di rinvio	11
6	Disimballaggio, collocazione e messa in funzione	11
6.1	Posto di collocazione, posto di utilizzo.....	11
6.2	Disimballaggio e collocazione	12
6.2.1	Componenti della fornitura	14
6.3	Funzionamento con alimentazione ad accumulatore (opzionale).....	14
6.3.1	Presenza di rete durante il lavoro con alimentazione ad accumulatore	16
6.4	Prima messa in funzione.....	17
6.5	Grado di protezione IP65	17
7	Calibrazione	17
7.1	Condizioni di calibrazione	17
7.1.1	Procedimento di calibrazione	18
8	Esercizio	19
8.1	Pesatura	19
8.2	Taratura.....	19
8.3	Retroilluminazione.....	20
8.4	Pesatura con intervallo di tolleranza	21
9	Menu	23
9.1	Navigazione nel menu.....	23
9.2	Scorrimento del menu	24
9.3	Impostazione della funzione "Auto-OFF"	25
9.4	Funzione "Multi-Tare"	26
10	Messaggi d'errore	26
11	Soluzione dei problemi dovuti a piccole avarie	27
12	Manutenzione, conservazione in stato di efficienza, smaltimento	28
12.1	Pulizia.....	28
12.2	Manutenzione, conservazione in stato di efficienza	28
12.3	Smaltimento	28

1 Caratteristiche tecniche

KERN	WTB 1K-4N	WTB 3K-3N	WTB 6K-3N
Campo di pesatura (Max.)	1,5 kg	3 kg	6 kg
Precisione di lettura (d)	0,2 g	0,5 g	1 g
Riproducibilità	0,2 g	0,5 g	1 g
Linearità	±0,4 g	±1 g	±2 g
Peso di calibrazione consigliato, non aggiunto (classe)	1500 g (M1)	3 kg (M1)	6 kg (M1)
Tempo di crescita segnale (tipico)	2 sec.		
Unità di misura	kg		
Tempo di preriscaldamento	30 min.		
Alimentazione elettrica	tensione d'ingresso: 110–230 V AC alimentatore: 12 V; 500 mA		
Lavoro con alimentazione ad accumulatore	autonomia: retroilluminazione accesa: 30 h retroilluminazione spenta: 50 h tempo di ricarica: 12 h		
Funzione Auto-Off (accumulatore)	15 min, 5 min, 3 min, off		
Tipo di display	LCD con retroilluminazione, cifre alte 2,5 cm		
Temperatura di lavoro	–10°C +40°C		
Umidità dell'aria	0–80% (senza la formazione di condensa)		
Dimensioni piatto di bilancia (acciaio inox) (mm)	262 x 202		
Dimensioni di cassa	286 x 316 x 126,5		
Peso totale in kg (netto)	3,2		
Grado di protezione IP	IP65		

KERN	WTB 10K-3N	WTB 30K-3N
Campo di pesatura (Max.)	15 kg	30 kg
Precisione di lettura (d)	2 g	5 g
Riproducibilità	2 g	5 g
Linearità	±4 g	±10 g
Peso di calibrazione consigliato, non aggiunto (classe)	15 kg (M1)	30 kg (M1)
Tempo di crescita segnale (tipico)	2 sec.	
Unità di misura	kg	
Tempo di preriscaldamento	30 min.	
Alimentazione elettrica	tensione d'ingresso: 110–230 V AC alimentatore: 12 V; 500 mA	
Lavoro con alimentazione ad accumulatore	autonomia: retroilluminazione accesa: 30 h retroilluminazione spenta: 50 h tempo di ricarica: 12 h	
Funzione Auto-Off (accumulatore)	15 min, 5 min, 3 min, off	
Tipo di display	LCD, cifre alte 25 cm	
Temperatura di lavoro	–10°C +40°C	
Umidità dell'aria	0–80% (senza la formazione di condensa)	
Dimensioni piatto di bilancia (acciaio inox) (mm)	262 x 202	
Dimensioni di cassa	286 x 316 x 126,5	
Peso totale in kg (netto)	3,2	
Grado di protezione IP	IP65	

1.1 Dimensioni

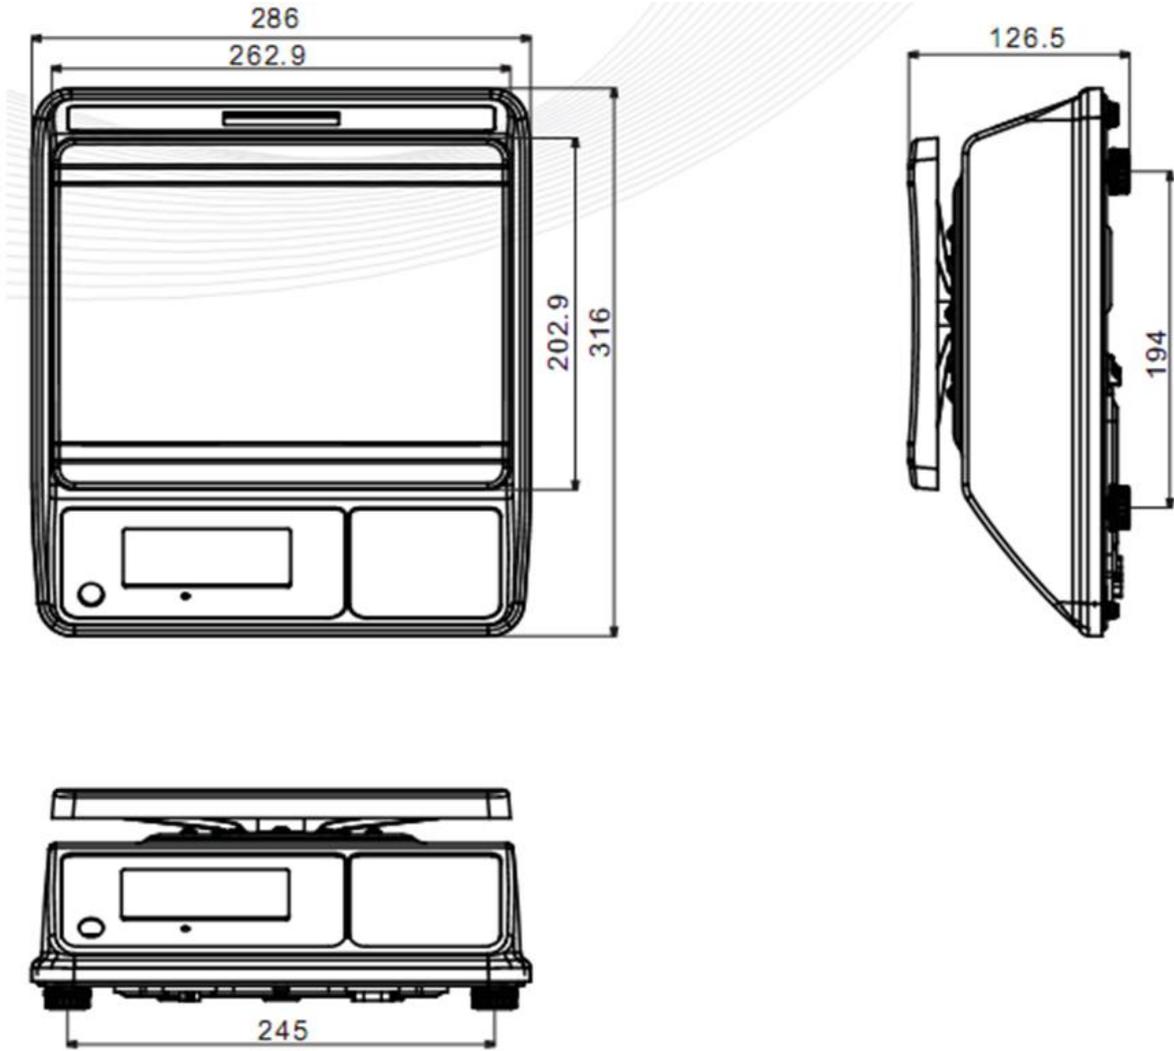


2 Rivista dello strumento



- 1 Piatto di bilancia
- 2 Tastiera
- 3 Livella (bolla d'aria)
- 4 Indice

2.1 Indice

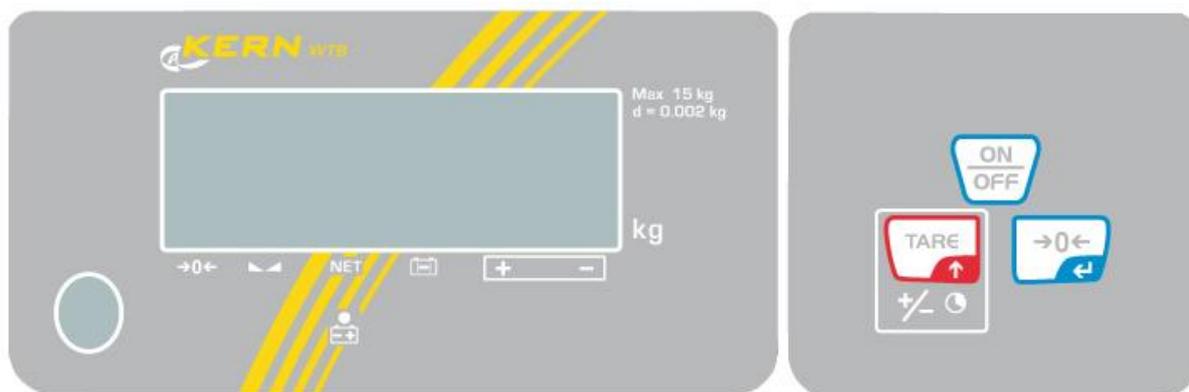

Vista da dietro:



Indicazione	Designazione	Descrizione
→0←	Indice di valore zero	Se, nonostante il piatto di bilancia non sia carico, non è visualizzato precisamente il valore di zero, premere il tasto  . Dopo una breve attesa la bilancia sarà riavzerata.
	Indice di stabilizzazione	Bilancia è in stato stabile.
NET	Indice di peso netto	È visualizzato il peso netto.
	Indice di carica di accumulatore	Il triangolo sopra l'indice di carica è acceso quando la scarica di accumulatore è imminente.
	Indice di pesatura con intervallo di tolleranza	Il triangolo sopra il segno “+” : il valore limite superiore. Il triangolo sotto il segno “-” : il valore limite inferiore
	Collegamento di tensione di alimentazione	È acceso durante l'alimentazione attraverso un alimentatore di rete, mentre l'accumulatore è in carica.
kg	Indice di unità di misura “kg”	Peso visualizzato in kg.

2.2 Tastiera

Tasto	Indicazione	Funzione	Nel menu
	Tasto ON/OFF	Accensione / spegnimento	
	Tasto TARE	<ul style="list-style-type: none">Taratura di bilanciaPesatura con intervallo di tolleranza	<ul style="list-style-type: none">Chiamata del menuPassaggio al punto del menu o al parametro successivo
	Tasto di azzeramento	Azzeramento di bilancia	<ul style="list-style-type: none">Selezione di punto del menu o parametro
 + 	Pressione contemporanea del tasto TARE e del tasto di azzeramento	Commutazione di unità di misura	

3 Indicazioni basilari (informazioni generali)

3.1 Usi consentiti

La bilancia che avete acquistato serve a determinare il peso (valore di pesatura) del materiale pesato. Deve considerarsi “bilancia non autonoma” il che vale a dire che gli oggetti destinati a pesare si mettono con cautela a mano al centro del piatto della bilancia. Il valore di pesatura può essere letto dopo che l’indicazione del peso rilevato dalla bilancia si è stabilizzato.

3.2 Usi non consentiti

Non utilizzare la bilancia per le pesature dinamiche. Se la quantità del materiale pesato verrà leggermente diminuita o aumentata, il meccanismo di “compensazione-stabilizzazione” incorporato nella bilancia può causare la visualizzazione di risultati della pesatura errati! (Esempio: fuoriuscita lenta di liquido dal recipiente messo sulla bilancia).

Non sottoporre il piatto della bilancia a carico prolungato, ciò potrebbe causare danno al meccanismo di misurazione.

Evitare assolutamente urti e sovraccarichi del piatto di bilancia sopra i carichi massimi indicati (Max.), togliendo il carico di tara già presente, altrimenti si potrebbe causare danno alla bilancia.

Non usare mai le bilance in locali minacciati da esplosione. La loro esecuzione di serie non è esecuzione antideflagrante.

Non è permesso apportare modifiche alla struttura della bilancia il potrebbe causare risultati errati della pesatura, trasgressione delle condizioni tecniche di sicurezza, nonché distruzione della bilancia.

Le bilance possono utilizzarsi esclusivamente in conformità alle indicazioni riportate. Per altri impieghi / campi di utilizzazione è richiesto il consenso scritto dell’azienda KERN.

3.3 Garanzia

La garanzia decade nel caso di:

- non osservanza delle nostre indicazioni contenute nel libretto d’istruzioni per l’uso;
- uso non conforme alle applicazioni descritte;
- modifiche o manomissioni dello strumento;
- danni meccanici e quelli causati dall’azione di utilities, liquidi;
- usura naturale;
- collocazione non corretta o impianto elettrico non idoneo;
- sovraccarico del meccanismo di misurazione.

3.4 Supervisione dei mezzi di controllo

Nel quadro del sistema di garanzia della qualità è necessario controllare a intervalli regolari le caratteristiche tecniche di misurazione della bilancia e del peso campione eventualmente disponibile. A tal fine l'utente responsabile deve definire un intervallo di tempo adeguato, come anche il genere e la portata di tale controllo. Le informazioni riguardanti la supervisione degli strumenti di controllo quali sono le bilance, nonché l'indicazione di pesi campione indispensabili, sono disponibili sul sito internet dell'azienda KERN (www.kernsohn.com). I pesi campione e le bilance si possono calibrare in breve tempo e a buon mercato presso il laboratorio di calibrazione dell'azienda KERN accreditato da DKD (Deutsche Kalibrierdienst, (ripristino alla norma vigente in singolo stato di uso).

4 Indicazioni basilari per la sicurezza

4.1 Osservanza delle indicazioni del libretto d'istruzioni per l'uso



Prima di collocazione e messa in funzione della bilancia è indispensabile leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni per l'uso, anche se avete già esperienza nell'uso delle bilance dell'azienda KERN.

Tutte le versioni del presente libretto d'istruzioni per l'uso in varie lingue ne contengono una traduzione non vincolante. È vincolante solo il documento originale in lingua tedesca.

4.2 Istruzione del personale

Lo strumento può essere usato e mantenuto solo dal personale adeguatamente istruito.

5 Trasporto e stoccaggio

5.1 Controllo in accettazione

Immediatamente dopo aver ricevuto il pacco, occorre controllare se esso non abbia eventuali visibili danni esterni, lo stesso vale per lo strumento stesso, dopo che è stato sballato.

5.2 Imballaggio / trasporto di rinvio



- ⇒ Tutte le parti dell'imballaggio originale si devono conservare per il caso di eventuale trasporto di rinvio.
- ⇒ Per il trasporto di rinvio si deve usare esclusivamente l'imballaggio originale.
- ⇒ Prima della spedizione si devono scollegare tutti i cavi connessi e parti allentate/mobili.
- ⇒ È necessario rimontare le sicurezze di trasporto, se presenti.
- ⇒ Proteggere tutte le parti, p.es. la gabbietta antivento in vetro, il piatto della bilancia, l'alimentatore, ecc. da scivolamento e conseguente danno.

6 Disimballaggio, collocazione e messa in funzione

6.1 Posto di collocazione, posto di utilizzo

Le bilance sono state costruite in maniera tale che nelle condizioni di uso normali si ottengano risultati di pesatura credibili. La scelta di corretta collocazione della bilancia ne assicura funzionamento preciso e veloce.


Pertanto sul posto di collocazione della bilancia si devono rispettare i seguenti principi:

- Collocare la bilancia su una superficie stabile e piana.
- Evitarne l'esposizione a temperature estreme, nonché sbalzi di temperatura che si verificano, quando, per esempio, la bilancia è collocata presso radiatori oppure in locali esposti all'azione diretta dei raggi solari.
- Proteggere la bilancia dall'azione diretta delle correnti d'aria, causate dall'apertura di finestre e porte.
- Evitarne urti durante la pesatura.
- Proteggere la bilancia da umidità alta dell'aria, vapori e polvere.
- Non esporre lo strumento all'azione prolungata di umidità intensa. Sullo strumento può verificarsi condensazione non desiderata dell'umidità presente nell'aria d'ambiente, quando esso è freddo e sarà collocato in un locale a temperatura notevolmente più alta. In tal caso lo strumento scollegato dalla rete di alimentazione va sottoposto ad acclimatazione di due ore circa alla temperatura ambiente.
- Evitare cariche statiche originate dal materiale pesato e il recipiente della bilancia.

Nel caso di presenza dei campi elettromagnetici (generati, p. es. da telefoni cellulari o apparecchi radio), cariche statiche, e di alimentazione elettrica non stabile, sono possibili grandi scostamenti dell'indicazione (risultato di pesatura errato). In tal caso è necessario cambiare ubicazione della bilancia o eliminare la sorgente dei disturbi.


6.2 Disimballaggio e collocazione

Tirare con cautela la bilancia dall'imbballaggio e collocarla in posto previsto per il suo lavoro.

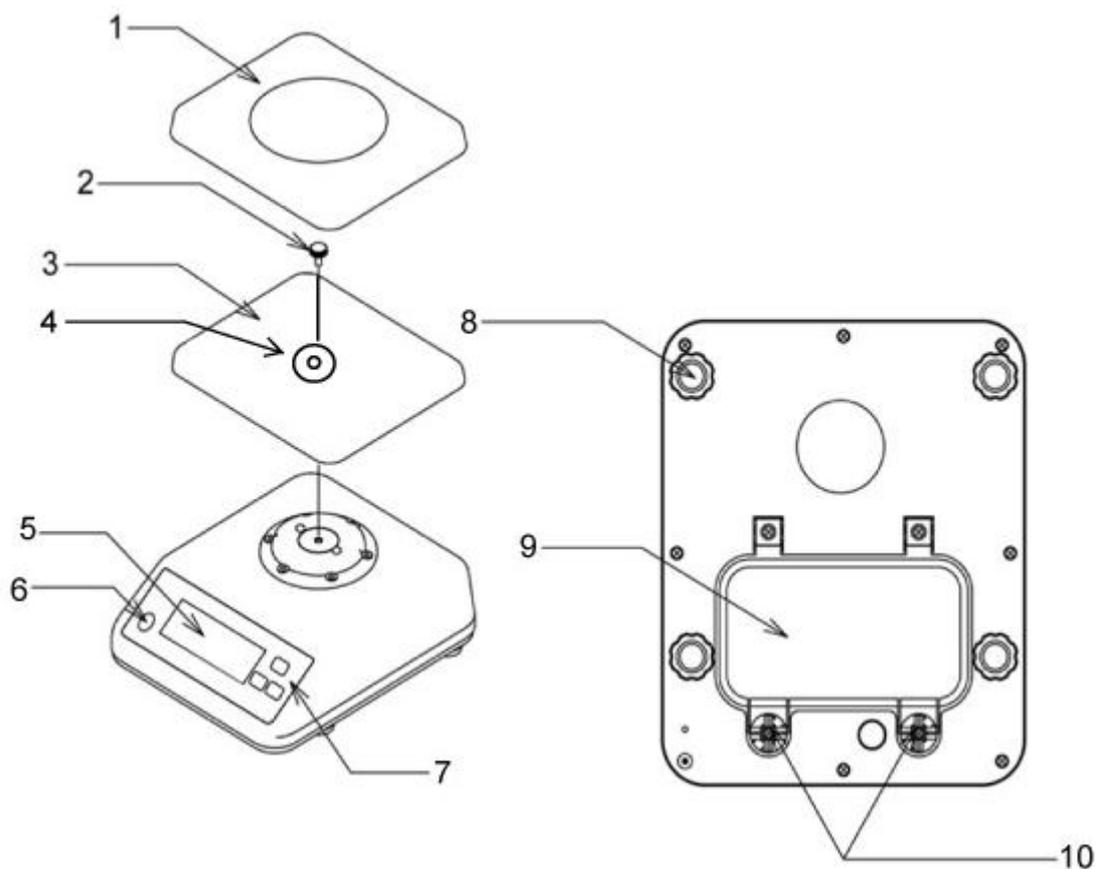


- 1 Piatto di bilancia
- 2 Vite di fissaggio
- 3 Supporto del piatto di bilancia
- 4 Rondella
- 5 Indice
- 6 Livella (bolla d'aria)
- 7 Tastiera
- 8 Piedini con viti
- 9 Coperchio del vano accumulatore
- 10 Viti del coperchio vano accumulatore

Mettere la bilancia in bolla girando i piedini con le viti; la bolla d'aria della livella deve trovarsi nella zona segnata.

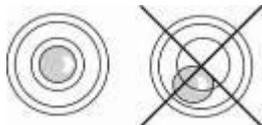

- 1 Vano accumulatore
- 2 Presa di rete
- 3 Vite di compensazione di pressione

Vite di compensazione di pressione:

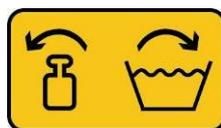

[1]

i In basso della bilancia si trova una vite di compensazione di pressione [1] che per il processo di pesatura va impostata nella posizione di “apertura”, mentre per la pulizia la stessa vite va bloccata.



Membrana di grado di protezione IP65

6.2.1 Componenti della fornitura

Accessori di serie:

- Bilancia
- Piatto di bilancia
- Supporto di piatto di bilancia
- Vite per il fissaggio del supporto di piatto di bilancia
- Libretto d'istruzioni per l'uso
- Chiave a brugola

6.3 Funzionamento con alimentazione ad accumulatore (opzionale)

Accumulatore è caricato attraverso un alimentatore di rete fornito.

L'autonomia dell'accumulatore con la retroilluminazione è di 30 ore, senza la retroilluminazione essa è di 50 ore. Il tempo di ricarica completa è di 12 ore.


Nel menu è attivabile la funzione AUTO-OFF [time off], vedi il cap. 9.2. In funzione dell'impostazione nel menu la bilancia viene ricomutata automaticamente in modalità di risparmio di accumulatore.

Montaggio di accumulatore:




⇒ Eliminare dalla bilancia l'umidità, se presente.

⇒ Girare ambedue le leve (1) a sinistra di 90°.

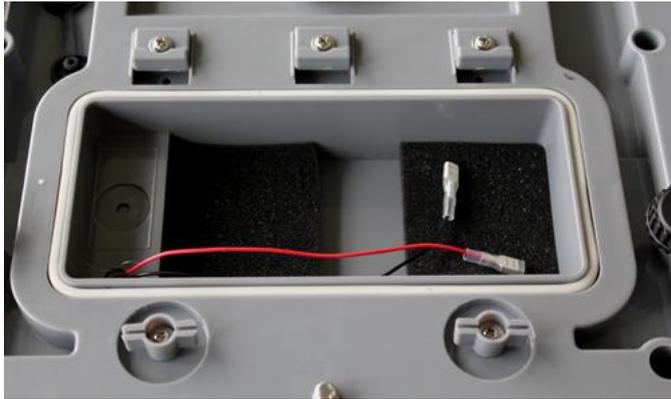

⇒ Tirare il coperchio del vano accumulatore e gli elementi in schiuma.

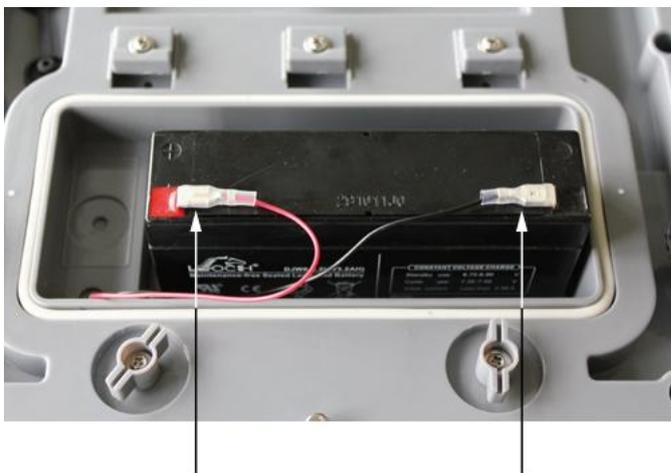

⇒ Collegare l'accumulatore.



Prestare attenzione ai colori di collegamento:

collegare il rosso con rosso!

collegare il nero con nero!



⇒ Inserire l'accumulatore in modo che non possa scivolare (bloccarlo con gli elementi in schiuma).



Non schiacciare il cavo.



- ⇒ Chiudere il coperchio del vano accumulatore.
- ⇒ Girare ambedue le leve (1) a destra di 90°.

La visualizzazione sull'indice del simbolo di triangolo ▼ sopra l'indice di stato di caricamento  segnala scarica imminente di accumulatore. È necessario collegare l'alimentatore di rete per ricaricare l'accumulatore.



Al fine di prevenire danno alla bilancia occorre evitare di esercitare su di essa eccessiva pressione, particolarmente quando poggia sul piatto di bilancia.

6.3.1 Presa di rete durante il lavoro con alimentazione ad accumulatore



Durante il lavoro con alimentazione ad accumulatore la presa di rete dev'essere chiusa con un tappo in gomma.
Solo in tal caso è garantito il grado di protezione IP65.



6.4 Prima messa in funzione

Al fine di ottenere risultati precisi di pesatura con le bilance elettroniche, bisogna preriscaldarle a temperatura di lavoro idonea (vedi “Tempo di preriscaldamento”, capitolo 1). Durante il preriscaldamento la bilancia dev'essere collegata all'alimentazione elettrica (accumulatori).

La precisione della bilancia dipende dall'accelerazione terrestre locale. È assolutamente necessario osservare le indicazioni contenute nel capitolo “Calibrazione”.

6.5 Grado di protezione IP65

La bilancia WTB dell'azienda KERN soddisfa le esigenze del **grado di protezione IP65**.

È adatta a contatto di breve durata con liquidi. Per la pulizia utilizzare un cencio umido.

7 Calibrazione

Siccome il valore dell'accelerazione terrestre non è uguale in ogni posto della Terra, ogni bilancia dev'essere adattata – conforme al principio di pesatura risultante dalle basi di fisica – all'accelerazione terrestre caratteristica del posto in cui è collocata (solo nel caso non sia stata previamente calibrata dal produttore nel posto di collocazione). Tale processo di calibrazione va eseguito alla prima messa in funzione, dopo ogni cambio di sua collocazione, nonché in caso di sbalzi della temperatura ambiente. Inoltre, per assicurarsi valori di pesatura precisi è consigliabile eseguire ciclicamente la calibrazione della bilancia anche in modalità di pesatura.

7.1 Condizioni di calibrazione

La calibrazione va eseguita possibilmente con un peso vicino al carico massimo della bilancia, vedi il cap. 1 “Caratteristiche tecniche”. La precisione del peso di calibrazione deve corrispondere alla precisione di lettura “d” ed è meglio ancora se la supera un po'. Informazioni riguardanti i pesi campioni sono reperibili sul sito Internet: <http://www.kern-sohn.com>

Condizioni necessari per la calibratura:

Assicurare le condizioni ambiente stabili e garantire il tempo richiesto di preriscaldamento, vedi il cap. 1, perché la bilancia raggiunga la stabilizzazione.

7.1.1 Procedimento di calibrazione

Indicazione



(esempio)

Operazione

- ⇒ Accendere la bilancia premendo il tasto
- ⇒ Durante l'autodiagnosi della bilancia (00...- 99...) premere il tasto fino alla visualizzazione sull'indice della funzione "F1 CAL".

- ⇒ Premere il tasto , sull'indice comparirà il messaggio "UnLod". Aspettare la visualizzazione del triangolo sopra l'indice di stabilizzazione, quindi premere il tasto ; sarà visualizzato il valore del peso di calibrazione ultimamente usato, p.es.: "6 kg". Se necessario, modificare questo valore premendo il tasto .

- ⇒ Mettere il peso di calibrazione.
- ⇒ Aspettare la visualizzazione del triangolo sopra l'indice di stabilizzazione.

- ⇒ Premere il tasto . Durante l'autodiagnosi della bilancia togliere il peso di calibrazione. La bilancia visualizzerà l'indicazione di zero. Così il processo di calibrazione è stato finito.

Dopo eventuale visualizzazione sull'indice di un messaggio d'errore o di un valore non corretto è necessario ripetere il processo di calibrazione. Se il messaggio d'errore persiste contattare il rappresentante commerciale.

 
8 Esercizio

8.1 Pesatura



- ⇒ Accendere la bilancia premendo il tasto  .
La bilancia eseguisce l'autodiagnosi ed è pronta alla pesatura subito dopo la visualizzazione del valore "0.0" e del simbolo di triangolo ▼ sopra l'indice di stabilizzazione ►◄.



- Occorrendo e in qualsiasi momento, il tasto  permette di azzerare la bilancia.

- ⇒ Spegnere la bilancia premendo il tasto  .
l'indicazione "0.0" si spegne, la bilancia è spenta.

8.2 Taratura

È possibile tarare il peso morto di qualsiasi precarico utilizzato per la pesatura premendo il tasto di taratura. Grazie a ciò durante le pesature successive la bilancia visualizzerà il peso effettivo del materiale pesato.



(esempio)



- ⇒ Mettere sulla bilancia il suo recipiente e premere il tasto  . Comparirà l'indicazione di zero, e sopra i simboli di posizione zero →0←, stabilizzazione ►◄ e di peso netto **NET** comparirà il triangolo ▼.

Il peso del recipiente viene memorizzato dalla bilancia.



(esempio)

- ⇒ Mettere il materiale pesato nel recipiente della bilancia. Sarà visualizzato il **peso netto** del materiale pesato.



Dopo aver tolto il recipiente dalla bilancia, il suo peso è visualizzato come indicazione negativa (= peso lordo).



Il peso di tara rimane salvato fino alla sua cancellazione. A tal fine occorre alleggerire la bilancia e premere il tasto . Comparirà l'indicazione di zero e il triangolo ▼ sopra il simbolo del peso netto **NET**.

Peso lordo:

 


- ⇒ Premere il tasto  finché il recipiente di bilancia e il materiale pesato si trovano sul piatto della bilancia.
- ⇒ Togliere il materiale pesato e il recipiente di bilancia. Il peso lordo comparirà come valore negativo.

8.3 Retroilluminazione



- ⇒ In modalità di pesatura premere 3 volte il tasto , comparirà il messaggio "bK-AU".



- ⇒ Premendo il tasto  è possibile selezionare l'opzione "Retroilluminazione spenta automaticamente" ("bK-AU") oppure "Retroilluminazione spenta" ("bK-oF").



- ⇒ Confermare le impostazioni selezionate premendo il tasto



La bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura.

8.4 Pesatura con intervallo di tolleranza

Durante la pesatura con intervallo di tolleranza è possibile definire i valori limite superiore ed inferiore garantendo in questo modo che il materiale pesato si troverà sempre precisamente entro i limiti di tolleranza predefiniti.

Impostazioni :



⇒ In modalità di pesatura premere per circa 3 sec. il tasto



, comparirà l'indicazione permettente l'inserimento del valore limite superiore. La posizione a sinistra lampeggia, sopra il simbolo "+" è visibile il triangolo. Inoltre lo sfondo dell'indice cambia in rosso.



(esempio)

⇒ Inserire un valore limite superiore; ogni volta la posizione attiva lampeggia.

Premendo il tasto



modificare il valore numerico e

premendo il tasto



modificare la posizione del punto decimale. Dopo aver inserito l'ultimo posto decimale,

confermare il valore inserito premendo il tasto



; così il valore limite superiore sarà memorizzato. L'indice viene commutato per l'inserimento del valore limite inferiore. Il colore dell'indice cambia questa volta in arancione.



(esempio)



⇒ In maniera descritta sopra inserire il valore limite inferiore e

confermare il valore inserito premendo il tasto



. Così il valore limite inferiore sarà salvato. La bilancia sarà rimessa in modalità di pesatura.

Segnale acustico:

 
 
 
Il funzionamento del segnale acustico dipende dall'impostazione nel blocco del menu "F9 BEP".

Sono selezionabili le seguenti impostazioni:

- BEP 0 Segale acustico spento.
- BEP 1 Segale acustico suona quando il materiale pesato si trova entro i limiti di tolleranza.
- BEP 2 Segale acustico suona quando il materiale pesato si trova fuori il limite di tolleranza.

Segnali ottici:

Il triangolo sopra il simbolo “+” oppure sopra il simbolo “-” significa che il materiale pesato si trova entro i limiti di tolleranza:

	Materiale pesato sopra il limite superiore di tolleranza.
	Materiale pesato entro i limiti di tolleranza.
	Materiale pesato sotto il limite inferiore di tolleranza.

La funzione della lampadina di segnalazione:

L'indice brilla in rosso, verde ed arancione in funzione della posizione in cui si trova il materiale pesato:

Rosso	Materiale pesato sopra il limite superiore di tolleranza.
Verde	Materiale pesato entro i limiti di tolleranza.
Arancione	Materiale pesato sotto il limite inferiore di tolleranza.


Procedimento di pesatura con l'intervallo di tolleranza

- ⇒ Tarare la bilancia utilizzando il suo recipiente.
- ⇒ Mettere il materiale pesato, sarà avviato il controllo di tolleranza.

Materiale pesato sotto il limite di tolleranza impostato	Materiale pesato entro i limiti di tolleranza impostati	Materiale pesato sopra il limite di tolleranza impostato
		
Sfondo arancione	Sfondo verde	Sfondo rosso

9 Menu

 9.1 Navigazione nel menu



- ⇒ Accendere la bilancia premendo il tasto  e durante l'autodiagnosi della bilancia premere il tasto  fino alla visualizzazione della funzione "F1 CAL".
- ⇒ Passare al successivo punto del menu premendo il tasto .
- ⇒ Selezionare il punto del menu, premendo il tasto .
- ⇒ Passare al parametro successivo del menu premendo il tasto .
- ⇒ Selezionare il parametro desiderato premendo il tasto .


9.2 Scorrimento del menu

Punto menu	Funzione	
F1CAL	Calibrazione	
F2RES	3000 6000 dual	Risoluzione Non modificare l'impostazione fondamentale
F3CAP	1.5 kg 3 kg 6 kg 15 kg 25 kg 30 kg	Carico massimo (Max.) Non modificare l'impostazione fondamentale
F4inP	Non documentato	
F5OFF	3 min 5 min 15 min off	Funzione "Auto-OFF", impostazioni selezionabili: off, 3, 5 e 15 minuti
F6GrA	Non documentato	
F7SPd	SP 7.5 SP 15 SP 30 SP 60	Velocità di indicazioni Non modificare l'impostazione fondamentale
F8t n	Funzione "Multi-Tare": 0 tare Funzione "Multi-Tare" spenta P tare Funzione "Multi-Tare" accesa	
F9bEP	Segnale acustico in modalità di pesatura con l'intervallo di tolleranza	
	bEP 0	Segnale acustico spento
	bEP 1	Segnale acustico suona quando il materiale si trova entro i limiti di tolleranza
	bEP 2	Segnale acustico suona quando il materiale si trova fuori dei limiti di tolleranza
bACT	Ritorno in modalità di pesatura	

9.3 Impostazione della funzione "Auto-OFF"

 ⇒ Accendere la bilancia premendo il tasto  e durante la sua autodiagnosi premere il tasto  fino alla visualizzazione della funzione "F1 CAL".

  ⇒ Premere ripetutamente il tasto , fino alla visualizzazione del punto del menu "F5 OFF".

↓
 ⇒ Selezionare la funzione premendo il tasto .

↓
⇒ Passare al parametro successivo del menu premendo il tasto .

 ⇒ Selezionare il parametro desiderato premendo il tasto .

↓


↓


↓


La visualizzazione del punto del menu "F5 OFF" significa che la funzione è stata impostata.

 ⇒ Premere ripetutamente il tasto  fino alla visualizzazione dell'indicazione "bACK".

⇒ Premere il tasto .
La bilancia sarà riavviata e rimessa in modalità di pesatura.

9.4 Funzione “Multi-Tare”

È possibile tarare la bilancia molte volte. A tal fine selezionare il punto del menu “F8 tm” e impostare il parametro “P tare”.

10 Messaggi d'errore

Indicazione	Descrizione	Rimedio
	Superamento del campo di zero	Alleggerire la bilancia.
	Fuori la portata del trasduttore A/D (analogico/digitale)	Alleggerire la bilancia; verificare se il piatto della bilancia sia posizionato e fissato in maniera corretta.

11 Soluzione dei problemi dovuti a piccole avarie

Nel caso di disturbi nella realizzazione del programma, è necessario spegnere la bilancia per un momento e scollegare dalla rete di alimentazione. Successivamente si deve ricominciare la pesatura.

Disturbo	Possibile causa
Indice di peso non è acceso.	<ul style="list-style-type: none">▪ Bilancia non è accesa.▪ Accumulatori inseriti non correttamente o scarichi.▪ Accumulatori non inseriti.
Indicazione di peso cambia continuamente.	<ul style="list-style-type: none">▪ Corrente dell'aria/movimenti dell'aria.▪ Vibrazioni del tavolo/pavimento.▪ Piatto di bilancia tocca corpi estranei.▪ Campi elettromagnetici/cariche statiche (scegliere altro posto di collocazione della bilancia — se possibile, spegnere il dispositivo che causa i disturbi).
Risultato di pesatura è evidentemente errato.	<ul style="list-style-type: none">▪ Indice di bilancia non è azzerato.▪ Calibrazione non corretta.▪ Si verificano forti sbalzi di temperatura.▪ Bilancia non messa in bolla.▪ Campi elettromagnetici/cariche statiche (scegliere altro posto di collocazione della bilancia — se possibile, spegnere il dispositivo che causa i disturbi).

Nel caso di visualizzazione di altri messaggi d'errore, spegnere e riaccendere la bilancia. Se il messaggio d'errore persiste, avvisarne il produttore.

12 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza, smaltimento

12.1 Pulizia

Prima di procedere alla pulizia dello strumento è necessario toglierne gli accumulatori.

Non si devono usare mezzi di pulizia aggressivi (solventi, ecc.), ma pulire lo strumento utilizzando esclusivamente un panno imbevuto di delicata lisciva di sapone. Prestare attenzione a non far penetrare il liquido dentro lo strumento. Al termine della pulizia essiccare bene la bilancia con uno strofinaccio morbido.

Particelle sciolte di campioni / polvere si possono eliminare con precauzione con pennello o aspirapolvere domestico.

Il materiale pesato disperso dev'essere eliminato subito.

12.2 Manutenzione, conservazione in stato di efficienza

Il servizio e la manutenzione dello strumento possono essere affidati soltanto ai tecnici di assistenza tecnica addestrati e autorizzati dall'azienda KERN.

Prima di aprirlo dev'essere scollegato dalla rete di alimentazione.

12.3 Smaltimento

Lo smaltimento dell'imballaggio e dello strumento dev'essere eseguito conformemente alla legge nazionale o regionale vigente nel luogo dell'esercizio dello strumento.