

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 72336 Balingen-Frommern Germany

www.kern-sohn.com

- +0049-[0]7433-9933-0
- +0049-[0]7433-9933-149
- info@kern-sohn.com

Istruzioni per l'uso e l'installazione Display

KERN KXC-TM

Tipo TKXC-TM-A

Versione 1.0

2023-08

ı





KERN KXC-TM

Versione 1.0 2023-08

Istruzioni per l'uso e l'installazione Display

Indice

2

1		Dati	ii tecnici	5
2		Dich	hiarazione di conformità	6
3		Pan	noramica del dispositivo	7
	3.	.1	Elementi	7
	3.	2	Elementi di comando	8
		3.2.	1 Panoramica della tastiera	8
		3.2.2	2 Immissione dei valori in forma numerica	9
		3.2.	3 Panoramica delle indicazioni	10
4		Line	ee guida di base (informazioni generali)1	11
	4.	1	Uso conforme all'uso previsto1	11
	4.	2	Usi non conformi all'uso previsto1	11
	4.	3	Garanzia1	11
	4.	4	Sorveglianza dei mezzi di controllo	12
5		Indi	icazioni generali di sicurezza1	12
	5.	1	Osservanza di indicazioni comprese nel manuale d'istruzioni per uso 1	12
	5.	2	Addestramento del personale1	12
6		Tras	sporto e stoccaggio1	12
	6.	1	Controllo in ricezione	12
	6.	2	Imballaggio / trasporto di reso	12
7		Disi	imballaggio, installazione e avviamento1	13
	7.	1	Luogo di installazione e di utilizzo1	13
	7.	2	Disimballo e ispezione1	14
	7.	3	Alimentazione di rete1	14
	7.	4	Funzionamento a batteria ricaricabile (opzionale)1	15
		7.4.	1 Ricarica della batteria	15
	7.	5	Collegamento di dispositivi periferici	16
	7.	6	Prima messa in funzione	16
	7.	7	Regolazione1	16

	7.7.	.1 Tara esterna < CalExt >	17
	7.7.2	.2 Regolazione esterna con peso di regolazione definito dall'utente < caleud >	>18
	7.7.3	.3 Costante gravitazionale nel luogo di regolazione < graadj >	20
	7.7.4	.4 Costante gravitazionale nel luogo di installazione < grause >	21
8	Veri	rificazione metrica	22
9	Mod	dalità di based	24
,	9.1	Accensione/spegnimento	24
,	9.2	Pesatura normale	24
(9.3	Azzeramento	25
(9.4	Tara	25
(9.5	Tasto di commutazione e tasto F (impostazioni standard)	26
	9.5.	.1 Commutazione dell'unità di pesatura	27
	9.5.2	2 Visualizzazione del valore del peso lordo	28
	9.5.3	.3 Apertura delle impostazioni della funzione PRE-Tare	28
	9.5.4	4 Esecuzione della funzione Data-Hold	28
10	С	Concetto di funzionamento	29
11	ΑĮ	pplicazione <pesatura></pesatura>	31
	11.1	Impostazione specifiche per l'applicazione	31
	11.2	PRE-Tare	33
	11.2	2.1 Assunzione del peso posizionato come valore PRE-TARE	33
	11.2	2.2 Immissione della tara nota n forma numerica	34
	11.3	Funzione Data-Hold	34
	11.4	Unità di pesatura	35
	11.4	4.1 Impostazione dell'unità di pesatura	35
	11.4	4.2 Pesatura con fattore di moltiplicazione con unità dell'applicazione <ffa></ffa>	35
	11.4	4.3 Pesatura percentuale con l'unità di applicazione <%>	36
12	A	Applicazione < Determinazione del numero di pezzi>	37
	12.1	Impostazione specifiche per l'applicazione	37
	12.2	Utilizzo dell'applicazione	38
	12.2	2.1 Conteggio di pezzi	38
	12.2	2.2 Conteggio target	41
13	A	Applicazione <pesatura con="" intervallo="" tolleranza=""></pesatura>	44
	13.1	Impostazione specifiche per l'applicazione	44
	13.2	Utilizzo dell'applicazione	45
	13.2	2.1 Pesatura target	45
	13.2	2.2 Pesatura di controllo	48
14	M	lenu	50

14.1	Navigazione nel menu	. 50
14.2	Menu dell'applicazione	. 50
14.3	Menu di configurazione	. 51
14.3.1	Panoramica del menu <setup></setup>	51
15 Co	municazione con dispositivi periferici	. 62
15.1 KERN)	KERN Communications Protocol (protocollo di interfaccia dell'azienda 62	
15.2	Memoria Alibi della KERN	. 63
15.3	Funzioni di trasferimento dati	. 64
15.3.1	1 Modalità di sommatoria < 与□□ >	64
15.3.2	2 Trasmissione dei dati premendo il tasto PRINT < manual >	66
15.3.3	3 Trasmissione automatica dei dati < R⊔ヒロ >	66
15.3.4	4 Trasferimento continuo di dati < □□□남 >	67
15.4	Formato dati	. 67
16 Ma	nutenzione, conservazione in condizioni di efficienza, smaltimento	. 69
16.1	Pulizia	. 69
16.2	Manutenzione, conservazione in condizioni di efficienza	. 69
16.3	Smaltimento	. 69
17 Ris	oluzione di problemi in caso di piccoli malfunzionamenti	. 70
18 Me	ssaggi di errore	. 71

1 Dati tecnici

KERN	KXC-TM
Numero dell'articolo / tipo	TKXC-TM-A
Display	LCD, a 6 cifre, altezza cifre 48 mm, retroilluminazione
Risoluzione	monorange (<i>Max</i>) 3000 e
(sistemi di pesatura con possibilità di verifica metrica)	multirange/multi intervallo (<i>Max</i>) 2 × 3000 <i>e</i>
Risoluzione (sistemi di pesatura senza verifica metrica)	30 000 d
Classe di verifica	III
Campi di pesatura	2
Intervalli numerici	1, 2, 5, 10, n
Celle di carico estensimetriche	87–1100 Ω (resistenza minima/massima)
Applicazioni	pesatura, determinazione del numero di pezzi, pesatura con intervallo di tolleranza
Unità di pesatura	g, kg, lb, pcs, %, FFA
Temperatura dell'ambiente am- missibile	-10°C +40°C
Intervallo di temperatura d'esercizio con batteria ricaricabile	0°C +40°C
Umidità dell'aria	relativa max 80% (senza condensa)
Alimentazione elettrica	tensione d'ingresso 100~240 V; 50/60 Hz; 0,4 A categoria di sovratensione II fluttuazioni della tensione di rete ±10%
	Batteria ricaricabile opzionale TYKR-01-A (RC193650); 3,7 V; 3700 mAh
Funzionamento a batteria ricaricabile (opzionale)	Tempo di funzionamento 48 ore (retroilluminazione spenta) tempo di funzionamento 20 ore (retroilluminazione accesa) tempo di ricarica 8 ore ca.
Dimensioni del display	232 x 80 x 150 (Larghezza x Profondità x Altezza) [mm]
Peso netto (kg)	2,5
Interfacce	RS-232, USB-Device, WLAN, analogico (0–10 V, 4–20 mA), Ethernet, Bluetooth utilizzando la presa KUP (opzione di fabbrica)
Altezza d'installazione sul livello del mare	fino a 2000 m
	ID CO
Grado di protezione IP	IP 68

* Massa minima di un pezzo con determinazione del numero di pezzi in condizioni di laboratorio:

- Condizioni ambientali ideali per la determinazione del numero di pezzi ad alta risoluzione
- Nessuna dispersione del peso dei pezzi da determinare

** Peso minimo di un pezzo alla determinazione del numero di pezzi in condizioni normali:

- > Si verificano condizioni ambientali instabili (raffiche di vento, vibrazioni)
- > Si verifica la dispersione della massa dei pezzi da contare

2 Dichiarazione di conformità

L'attuale dichiarazione di conformità CE/UE è disponibile online all'indirizzo

www.kern-sohn.com/ce


3 Panoramica del dispositivo

3.1 Elementi



Voce	Denominazione
1	Display
2	Tastiera

3.2 Elementi di comando

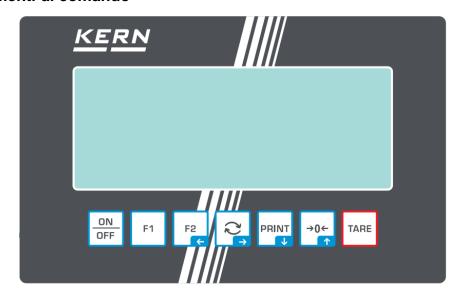


3.2.1 Panoramica della tastiera

CIET. I WITH WITH WORLDING					
Pulsante Denominazione		Funzione in modalità operativa	Funzione nel menu		
ON OFF	Pulsante ON/ OFF	 Accensione/spegnimento (premere e tenere premuto il pulsante) Accensione/spegnimento della retroil- luminazione del display (premere e tenere premuto il pulsante) 			
F1	Tasto F1	> Tasto funzionale, vedere cap. 9.5			
F2 ←	Tasto F2	> Tasto funzionale, vedere cap. 9.5	 ➤ Tasto di navigazione ← ➤ Ritorno al livello di menu precedente ➤ Uscita dal menu / ritorno alla modalità di pesatura 		
₽ P	Pulsante	> Tasto di commutazione, vedere la sez. 9.5	 ➤ Tasto di navigazione → ➤ Attivazione di una voce di menu ➤ Conferma della selezione 		
PRINT	Pulsante PRINT	 Trasmissione dei dati di pesatura tramite interfaccia Visualizzazione con risoluzione aumentata (premere e tenere premuto il pulsante, solo per le bilance con verifica metrica) 	 ➤ Tasto di navigazione ➤ Selezione di una voce del menu 		
→0←	Pulsante ZERO	> Azzeramento	 ➤ Tasto di navigazione ↑ ➤ Selezione di una voce del menu 		
TARE	Pulsante TARE	> Tara	 Richiamo del menu dell'applica- zione (premere e tenere premuto il pulsante) 		

3.2.2 Immissione dei valori in forma numerica

Pulsante	Denominazione	Funzione
	Tasto di navigazione →	Selezione di una cifra
₽		Conferma dei dati inseriti. Premere più volte il tasto di ogni posizione. Attendere che appaia la finestra di immissione numerica
PRINT	Tasto di navigazione Ψ	Diminuzione del valore della cifra lampeggiante (0-9)
→0←	Tasto di navigazione ↑	Aumento del valore della cifra lampeggiante (0-9)

3.2.3 Panoramica delle indicazioni

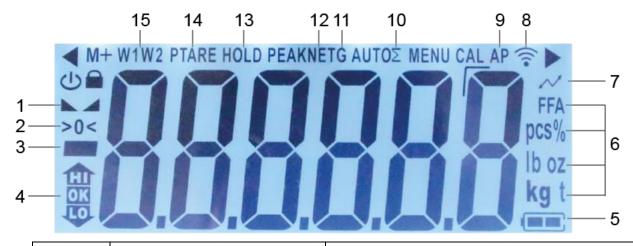

Voce	Indice	Descrizione
1		Indicatore di stabilizzazione
2	>0<	Indicatore di zero
3		Indicatore del valore negativo
4	HI OK	Indicatori di tolleranza per la pesatura con intervallo di tolleranza
5		Indicatore di livello della batteria
6	Indicatore di unità / Pcs / %	Possibilità di selezione: g, kg, lb, gn, oz o Simbolo dell'applicazione [Pcs] per deter- minare il numero di pezzi o [%] per determinare il valore percentuale
7	~	Trasferimento dei dati in corso
8	?	Simbolo Wi-Fi
9	AP	Funzione "Autoprint" attiva
10	Σ	I dati di pesatura si trovano nella memoria della somma.
11	G	Indicatore del valore del peso lordo
12	NET	Indicatore del valore del peso netto
13	HOLD	Funzione "Hold" / funzione di pesatura de- gli animali
14	PTARE	Funzione "Pre-Tare"
15	W1W2	Indicatore dell'intervallo di pesatura sele- zionato

10

4 Linee guida di base (informazioni generali)

4.1 Uso conforme all'uso previsto

La bilancia che avete acquistato serve a determinare il peso (valore di pesatura) del materiale pesato. Si deve considerarla una "bilancia non automatica", ovvero tale su cui il materiale da pesare va collocato con cautela a mano al centro del piattello della bilancia. Il valore di pesata è leggibile quando la sua indicazione si è stabilizzata.

È possibile l'utilizzo nei locali e all'esterno. Le misure di protezione applicate all'apparecchio possono risultare insufficienti se questo viene utilizzato in modo diverso da quello specificato dal produttore.

4.2 Usi non conformi all'uso previsto

- Le nostre bilance non sono bilance automatiche e non sono destinate all'uso in processi di pesatura dinamica. Tuttavia, dopo aver verificato il campo di utilizzo individuale e i requisiti speciali di precisione di un'applicazione qui indicati, le bilance possono essere utilizzate anche per misure dinamiche.
- Non sottoporre il piattello della bilancia a carichi prolungati. Ciò potrebbe causare danneggiamento al meccanismo di misurazione.
- Evitare assolutamente scosse e sovraccarichi del piattello eccedenti i carichi massimi indicati (*Max.*), togliendo il carico di tara già presente. Ciò potrebbe portare a danneggiare la bilancia.
- Non usare mai la bilancia in ambienti a rischio di esplosione. L'esecuzione di serie non è esecuzione antideflagrante.
- È vietato apportare modifiche strutturali alla bilancia. Questo può portare alla visualizzazione di risultati di misura errati, alla violazione delle condizioni tecniche di sicurezza e alla distruzione della bilancia.
- La bilancia va utilizzata esclusivamente in conformità alle indicazioni riportate. Per altri impieghi / campi di applicazione è richiesto il consenso scritto dell'azienda KERN.

4.3 Garanzia

La garanzia si estingue nel caso di:

- non osservanza delle nostre linee guida comprese nel manuale d'istruzioni per uso;
- uso non conforme alle applicazioni descritte;
- modifiche apportate o apertura del dispositivo;
- danneggiamento meccanico o quello causato dall'azione di utilities, liquidi e dell'usura naturale;
- installazione non corretta o impianto elettrico non idoneo;
- sovraccarico del meccanismo di misura.

4.4 Sorveglianza dei mezzi di controllo

Nell'ambito del sistema di garanzia di qualità è necessario verificare a intervalli regolare le caratteristiche tecniche di misurazione della bilancia e del peso campione eventualmente disponibile. A tal fine l'utente responsabile deve definire un ciclo adeguato, nonché il genere e la dimensione di tale verifica. Le informazioni riguardanti la sorveglianza degli strumenti di controllo quali sono le bilance, nonché l'indicazione di pesi campione indispensabili, sono disponibili sul sito internet dell'azienda KERN (www.kern-sohn.com). I pesi di taratura e le bilance possono essere sottoposti al processo di controllo metrico (taratura) in modo rapido ed economico presso un laboratorio di taratura accreditato KERN (con riferimento allo standard nazionale).

5 Indicazioni generali di sicurezza

5.1 Osservanza di indicazioni comprese nel manuale d'istruzioni per uso



⇒ Prima di posizionare e di mettere in funzione il dispositivo è indispensabile leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni per l'uso, anche se avete già un'esperienza nell'uso delle bilance dell'azienda KERN.

5.2 Addestramento del personale

Il dispositivo deve essere azionato e mantenuto solo da personale addestrato.

6 Trasporto e stoccaggio

6.1 Controllo in ricezione

Immediatamente dopo aver ricevuto il pacco, controllare se esso non presenti eventuali danneggiamenti esterni visibili. Lo stesso riguarda il dispositivo, dopo che è stato disimballato.

6.2 Imballaggio / trasporto di reso



- ⇒ Conservare tutte le partii dell'imballaggio originale per un eventuale trasporto di reso.
- ⇒ Per il trasporto di reso usare solo l'imballaggio originale.
- ⇒ Prima della spedizione scollegare tutti i cavi e parti sciolte/mobili.
- ⇒ Rimontare le sicurezze di trasporto, se presenti.
- ⇒ Proteggere tutte le parti, ad es. la protezione antivento, il piattello, l'alimentatore di rete, ecc. da scivolamento e danneggiamento.

7 Disimballaggio, installazione e avviamento

7.1 Luogo di installazione e di utilizzo

La bilancia è stata costruita in maniera tale da fornire in normali condizioni d'uso risultati di pesatura affidabili.

La scelta di localizzazione corretta della bilancia ne assicura funzionamento preciso e veloce.

Nel punto di localizzazione della bilancia osservare le seguenti regole:

- Posizionare la bilancia su una superficie stabile, piatta.
- Evitare temperature estreme, nonché oscillazioni di temperatura che si verificano, per esempio, quando la bilancia è collocata presso un radiatore oppure in ambiente esposto all'azione diretta dei raggi solari.
- Proteggere la bilancia dall'azione diretta della corrente d'aria che si viene a formare con finestre e porte aperte.
- Evitare scosse durante la pesatura.
- Non esporre il dispositivo all'azione durevole di intensa umidità. La rugiada indesiderata (condensazione sul dispositivo di umidità presente nell'aria) può formarsi quando il dispositivo freddo sarà collocato in un ambiente notevolmente più caldo. In tal caso il dispositivo scollegato dalla rete di alimentazione va sottoposto a una acclimatazione di circa 2- ore a temperatura ambiente.
- Evitare cariche statiche provenienti dal materiale pesato o dal contenitore utilizzato per pesare.
- Non utilizzare lo strumento in atmosfere esplosive o in aree a rischio di gas, vapori, nebbie o polveri esplosive!
- Tenere lontano da sostanze chimiche (ad esempio liquidi o gas) che possono avere un effetto aggressivo sulle superfici interne ed esterne della bilancia e danneggiarle.
- In caso di presenza di campi elettromagnetici, cariche elettrostatiche (ad esempio durante la pesatura / conteggio del numero di pezzi in plastica) e alimentazione elettrica instabile, sono possibili forti deviazioni delle letture (risultati di pesatura errati e danni alla bilancia). In tal caso è necessario cambiare la localizzazione o eliminare la fonte di disturbi.

7.2 Disimballo e ispezione

Disimballare il dispositivo e gli accessori, rimuovere il materiale d'imballaggio e sistemarli nel luogo di lavoro previsto. Verificare che tutti gli articoli inclusi nella fornitura siano accessibili e non danneggiati.

Volume della fornitura / accessori di serie:

- Display
- Istruzioni per l'uso

7.3 Alimentazione di rete



La bilancia può essere collegata alla rete elettrica solo se i dati della bilancia (adesivo) e quelli della tensione di alimentazione locale sono identici.





Importante:

- Verificare che il cavo di rete non sia danneggiato prima della messa in funzione.
- L'alimentatore non deve entrare in contatto con liquidi.
- La spina deve essere sempre facilmente accessibile.

7.4 Funzionamento a batteria ricaricabile (opzionale)

ATTEN-ZIONE

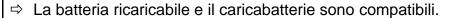

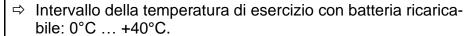



- ⇒ La batteria non è protetta da tutte le condizioni ambientali. L'esposizione della batteria a determinate condizioni ambientali può provocare incendi o esplosioni. Ciò potrebbe portare a gravi lesioni umane o danni materiali.



- ⇒ Proteggere la batteria dal fuoco e dal calore.
- ⇒ Non permettere che la batteria entri in contatto con liquidi, sostanze chimiche o sali.
- Non esporre la batteria ad alta pressione o alle radiazioni a microonde.



- Non modificare o manomettere la batteria e il caricabatteria in nessun caso.
- Non utilizzare una batteria difettosa, danneggiata o deformata.
- ⇒ Non collegare o cortocircuitare i contatti elettrici della batteria con oggetti metallici.
- ⇒ Da una batteria difettosa potrebbe fuoriuscire dell'elettrolito. Il contatto della pelle o degli occhi con l'elettrolita potrebbe provocare irritazioni.
- ⇒ Durante la sostituzione o l'inserimento delle batterie, accertarsi che la polarità sia corretta.
- ⇒ Se una batteria diventa maleodorante, riscaldata, scolorita o deformata, deve essere scollegata immediatamente dall'alimentazione e, se possibile, dalla bilancia.

7.4.1 Ricarica della batteria

Caricare la batteria per almeno 15 ore prima del primo utilizzo.

Ai fini del risparmio energetico, è possibile attivare dal menu (vedere cap. 14.3.1) la funzione di spegnimento automatico $< H \sqcup E \sqcup F F>$.

Quando la batteria è esaurita, il display visualizza l'indicazione < L = bHb >. Per ricaricare la batteria, collegare il cavo di alimentazione il prima possibile. Per caricare completamente la batteria ci vogliono circa 8 ore.

7.5 Collegamento di dispositivi periferici

Prima di collegare o scollegare i dispositivi ausiliari (stampante, computer) all'interfaccia dati, la bilancia deve essere obbligatoriamente scollegata dalla rete.

Insieme con la bilancia devono essere utilizzati solo gli accessori e le periferiche KERN che sono stati abbinati in modo ottimale al dispositivo in oggetto.

7.6 Prima messa in funzione

Per ottenere risultati precisi di pesatura con bilance elettroniche, è necessario garantire alla bilancia una temperatura di esercizio adeguata (vedi "Tempo di preriscaldamento", cap. 1) In fase di riscaldamento, la bilancia deve essere collegata all'alimentazione elettrica (rete, batteria o pile).

La precisione della bilancia dipende dall'accelerazione locale della terra.

Rispettare rigorosamente le indicazioni di cui al capitolo "Regolazione".

7.7 Regolazione

Siccome il valore dell'accelerazione terrestre non è uguale in ogni luogo della Terra, ogni bilancia deve essere regolata - secondo il principio di pesatura derivato dalla fisica di base - sull'accelerazione terrestre prevalente nel luogo in cui si trova la bilancia (solo se la bilancia non è stata già sottoposta a una regolazione di fabbrica nel luogo di posizionamento). Questa procedura di regolazione deve essere eseguita alla prima messa in funzione, dopo ogni cambiamento di posizione e in caso di fluttuazioni della temperatura ambiente. Per garantire che i valori di misura siano precisi, si raccomanda inoltre di tarare periodicamente la bilancia anche in modalità di pesatura.



- Preparare il peso di regolazione richiesto, vedi cap. 1.
 Il peso di regolazione da utilizzare dipende dal campo di pesatura della bilancia. Se possibile, la regolazione dovrebbe essere effettuata con un peso di regolazione vicino al carico massimo. Le informazioni sui pesi di regolazione sono disponibili su Internet all'indirizzo: http://www.kern-sohn.com
- Assicurare condizioni ambientali stabili. La stabilizzazione richiede il tempo di preriscaldamento (vedere cap. 1)
- Assicurarsi che non vi siano oggetti sul piattello della bilancia.
- Evitare vibrazioni e correnti d'aria.
- Eseguire la regolazione solo con il piattello di pesata standard in posizione.


Per le bilance con un certificato di tipo, la regolazione è bloccata.

Per rimuovere il blocco d'accesso, distruggere il sigillo e premere il selettore di regolazione. Posizione del selettore di regolazione, vedi cap. 8.

• Attenzione:


Una volta distrutto il sigillo, e prima di utilizzare nuovamente la bilancia per applicazioni che richiedono la verifica metrica, la bilancia deve essere verificata da un organismo notificato autorizzato e contrassegnata di conseguenza con un nuovo sigillo.

7.7.1 Tara esterna < CalExt >

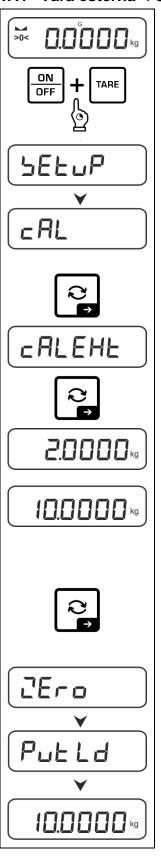


⇒ Per richiamare il menu di configurazione, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **TARE** e **ON/OFF**.

- Attendere che venga visualizzata la prima voce del menu < Cal >.
- ⇒ Confermare premendo il tasto →; viene visualizzato il primo peso di regolazione selezionabile.
- ⇒ Usando i tasti di navigazione ♥♠, selezionare il peso di regolazione richiesto, vedere cap. 1 "Voci di regolazione" o "Peso di regolazione raccomandato".
- ⇒ Preparare il peso di regolazione richiesto.
- ⇒ Confermare la selezione premendo il tasto →. Le indicazioni < Zero > e < Pt Id > vengono visualizzate in successione, seguite dal valore del peso di regolazione da posizionare sulla bilancia.

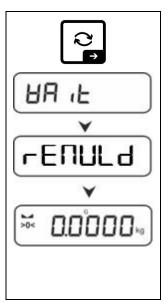

- ⇒ Posizionare il peso di regolazione e confermare premendo il tasto →; vengono visualizzate in ordine le indicazioni < wait > e < reMvld >.
- Una volta visualizzata l'indicazione < reMvld >, rimuovere il peso di regolazione.
- Dopo la regolazione eseguita con successo, la bilancia torna automaticamente in modalità di pesatura. In caso di errore di regolazione (ad es. oggetti sul piattello della bilancia), il display visualizza il messaggio di errore < wrong >. Spegnere la bilancia e ripetere la procedura di regolazione.


7.7.2 Regolazione esterna con peso di regolazione definito dall'utente < caleud >.

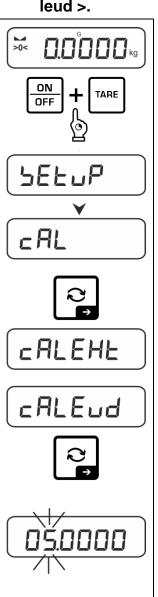

⇒ Per richiamare il menu di configurazione, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **TARE** e **ON/OFF**.

- Attendere che venga visualizzata la prima voce del menu < Cal >.
- - ⇒ Usare i tasti di navigazione **\P** per selezionare la voce < □ □ □ □ > dal menu.

 - ⇒ Preparare il peso di regolazione.
 - ⇒ Inserire il valore del peso, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedere cap. 3.2.2.

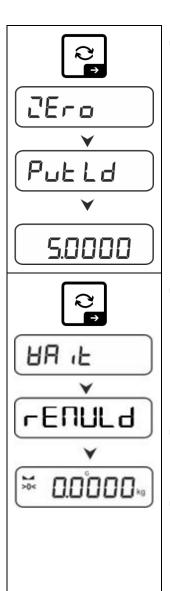

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto →. < Zero >,

Le indicazioni < Zero > e < Pt ld > vengono visualizzate in
successione, seguite dal valore del peso di regolazione da
posizionare sulla bilancia.

 ⇒ Posizionare il peso di regolazione e confermare premendo il tasto →; vengono visualizzate in ordine le indicazioni < wait > e < reMvld >.

Una volta visualizzata l'indicazione < reMvld >, rimuovere il peso di regolazione.

Dopo la regolazione eseguita con successo, la bilancia torna automaticamente in modalità di pesatura. In caso di errore di regolazione (ad es. oggetti sul piattello della bilancia), il display visualizza il messaggio di errore < wrong >. Spegnere la bilancia e ripetere la procedura di regolazione.

7.7.3 Costante gravitazionale nel luogo di regolazione < graadj >




⇒ Per richiamare il menu di configurazione, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **TARE** e **ON/OFF**.

- ⇒ Attendere che venga visualizzata la prima voce del menu < Cal >.
- - ⇒ Inserire il valore richiesto e confermare premendo il tasto →, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedi cap. 3.2.2.
 La bilancia viene riportata al menu.

⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto €.

7.7.4 Costante gravitazionale nel luogo di installazione < grause >

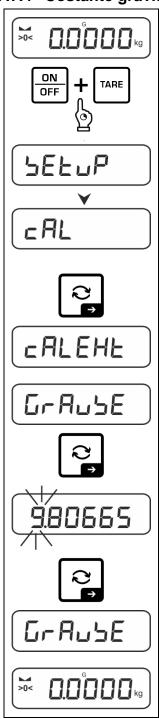

⇒ Per richiamare il menu di configurazione, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **TARE** e **ON/OFF**.

- ⇒ Attendere che venga visualizzata la prima voce del menu < Cal >.
- - ⇒ Inserire il valore richiesto e confermare premendo il tasto →, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedi cap. 3.2.2. La bilancia viene riportata al menu.

⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto ←.

8 Verificazione metrica

Informazioni generali:

Secondo la Direttiva 2014/31/UE, le bilance devono essere sottoposte a verifica legale se vengono utilizzate nei seguenti modi (ambito specificato dalla legge):

- per le transazioni commerciali, quando il prezzo di un bene è determinato dalla sua pesatura;
- per la fabbricazione di farmaci su prescrizione in farmacia, come pure in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- per l'applicazione delle disposizioni legali;
- per la produzione di imballaggi finiti.

In caso di dubbi, contattare l'Ufficio di Pesi e Misure locale.

Le bilance utilizzate nel campo determinato dalla legge (-> bilance legalizzate) nel corso di validità della legalizzazione devono mantenere i livelli di errore ammissibili delle bilance in uso - di regola sono uguali al doppio dei valori di errore ammissibile dell'indicazione della bilancia durante la legalizzazione.

Alla scadenza del periodo di validità della legalizzazione, è necessario effettuare di nuovo l'operazione di taratura. La regolazione della bilancia necessaria per eseguire la nuova taratura al fine di mantenere i livelli di errore limite delle indicazioni della bilancia ammissibili durante la legalizzazione non è coperta dalla garanzia.

Raccomandazioni per la verificazione metrica

Le bilance contrassegnate nei dati tecnici come idonee alla verifica metrica sono dotate di un certificato di esame UE del tipo. Se la bilancia deve essere utilizzata in un campo specificato sopra sopra che richiede la verificazione legale, deve essere sottoposta a un controllo metrico legale e la sua verificazione deve essere rinnovata periodicamente.

La riconvalida della verificazione della bilancia viene effettuata in conformità con le disposizioni in vigore del paese di riferimento. In Germania, ad esempio, il periodo di validità del controllo metrologico legale di bilance è generalmente di 2 anni.


Le disposizioni legali in vigore nel paese di utilizzo devono essere rispettate!



La verificazione della bilancia senza sigilli non è valida.

Nel caso di bilance con certificato di prova del tipo, i sigilli indicano che la bilancia può essere aperta e sottoposta a manutenzione solo da personale specializzato addestrato e autorizzato. La distruzione dei sigilli significa la scadenza della validità del controllo metrologico legale. Le leggi e le disposizioni nazionali devono essere rispettate. In Germania è richiesta una nuova verificazione legale


Posizione del selettore di regolazione e dei sigilli:

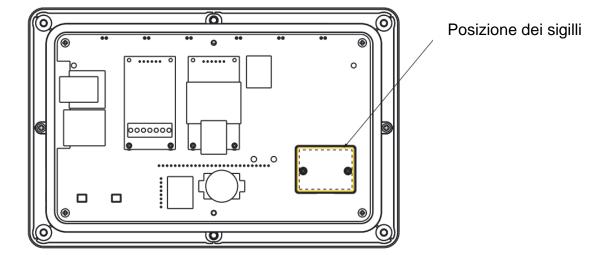

9 Modalità di base

9.1 Accensione/spegnimento

Accensione:

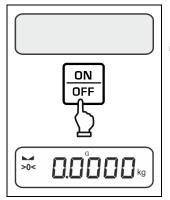


⇒ Premere il tasto **ON/ OFF**.

Dopo l'accensione del display viene eseguito l'autotest della bilancia.


Attendere la visualizzazione dell'indicazione del peso. La bilancia è pronta per il funzionamento con l'ultima applicazione attiva.

Spegnimento:

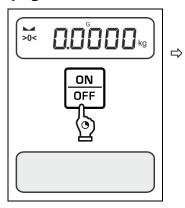

Premere e tenere premuto il pulsante **ON/OFF** fino allo spegnimento del display.

9.2 Pesatura normale

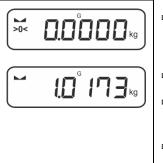

- ⇒ Verificare che sia visualizzato l'indicatore di zero [>0<], azzerare se necessario premendo il pulsante ZERO.</p>
- ⇒ Posizionare il materiale da pesare.
- ⇒ Leggere il risultato di pesatura.

Avvertimento di sovraccarico

Evitare assolutamente sovraccarichi del dispositivo eccedenti i carichi massimi indicati (*Max.*), togliendo il carico di tara già presente.

Ciò potrebbe portare a danneggiare la bilancia.


Il superamento del carico massimo è segnalato dall'indicazione [- - 7]. Alleggerire la bilancia o diminuirne il precarico.

9.3 Azzeramento

Per garantire i risultati di pera ottimali, prima di iniziare la pesatura la bilancia va azzerata.

L'azzeramento è possibile solo nel range di ±2% Max.


Per valori superiori a ±2% *Max* viene visualizzato il messaggio di errore < 리니 다

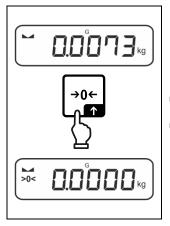

- ⇒ Rimuovere il peso dalla bilancia.
- ⇒ Premere il tasto **ZERO** per azzerare la bilancia.

9.4 Tara

Il peso della tara di qualsiasi contenitore utilizzato per la pesatura può essere annulato premendo il pulsante; questo permette di visualizzare il peso netto del materiale pesato durante i processi di pesatura successivi.

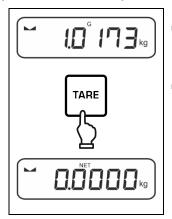

- ⇒ Posizionare il contenitore utilizzato per la pesatura sul piattello della bilancia.
- Attendere che l'indicatore di stabilizzazione ► ✓ venga visualizzato, quindi premere il tasto TARE. La massa del recipiente sarà salvata nella memoria della bilancia. Vengono visualizzati l'indicazione di zero e l'indicatore < NET >.

L'indicatore < **NET** > indica che tutti i valori di peso visualizzati sono valori netti.



- Dopo aver rimosso il peso dalla bilancia, il valore di tara memorizzato viene visualizzato con il segno negativo.
- Per cancellare il valore di tara memorizzato, rimuovere il peso dal piattello della bilancia e premere il tasto TARE o il tasto ZERO.
- La procedura di tara può essere ripetuta un numero illimitato di volte, ad esempio quando si pesano diversi componenti di una miscela (ripesatura). Il limite viene raggiunto quando l'intera gamma di tara viene esaurita.
- Inserimento della tara in forma numerica (funzione PRE-TARE)

9.5 Tasto di commutazione e tasto F (impostazioni standard)

Al pulsante di commutazione \rightleftharpoons e al pulsante **F** si possono attribuire varie funzioni. Nelle applicazioni della bilancia, come standard (< default >) sono impostate le seguenti funzioni:

2	Premere il pulsante	Premere e tenere premuto il pul- sante	
RE 'P	 Premendo la prima volta: Impostazione dell'unità di pesatura Commutazione tra le unità di pesatura 	 Visualizzazione del valore del peso lordo 	
count	 Premendo la prima volta: Impostazione del numero di pezzi di riferimento Commutazione tra le unità di pesatura 	Dopo aver tarato la bilancia e pre- muto il pulsante, viene visualizzata l'unità di peso; premendo e te- nendo premuto il pulsante è possi- bile passare dal valore lordo a quello netto e alla tara.	
chEch	 Premendo la prima volta: Impostazione dell'unità di pesatura Commutazione tra le unità di pesatura 	Dopo aver tarato la bilancia e pre- muto il pulsante, viene visualizzata l'unità di peso; premendo e te- nendo premuto il pulsante è possi- bile passare dal valore lordo a quello netto e alla tara.	

F1	Premere il pulsante	Premere e tenere premuto il pul- sante	
HE 'H	 Apertura delle impostazioni della funzione PRE-TARE 	 Esecuzione della funzione Data- Hold 	
count	 Impostazione del numero di pezzi di riferimento 	Nessuna funzione attribuita	
chEch	 Apertura delle impostazioni della pesatura di controllo 	 Apertura delle impostazioni della pesatura target 	

F2	Premere il pulsante	Premere e tenere premuto il pul- sante
RE 'P		
count	> Selezione dell'applicazione:	Nessuna funzione attribuita
chEch		


Ulteriori opzioni di impostazione sono disponibili nel menu di configurazione nel sottomenu < button >, vedi cap. 14.3.1.

Le impostazioni standard (< default >) per l'applicazione <Pesatura> sono descritte di seguito

9.5.1 Commutazione dell'unità di pesatura

Per impostazione predefinita, il pulsante di commutazione \rightleftharpoons è impostato in modo che **premendolo** si possa passare da un'unità di pesatura all'altra.


Attivazione di un'unità:

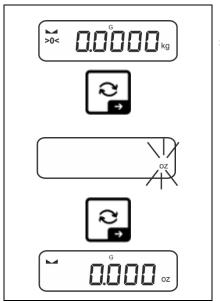

Premendo per la prima volta il pulsante Reprende possibile definire l'unità di scelta rapida.


- ⇒ Premere il tasto e attendere che l'inidicatore inizi a lampeggiare.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.

Commutazione dell'unità:

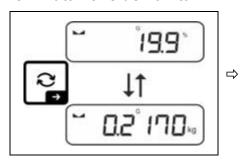

Utilizzando il tasto passare tra l'unità attiva 1 e l'unità 2.

Attivazione di un'unità diversa

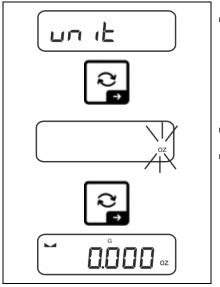


- Richiamare l'impostazione del menu <unit> e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Attendere che l'indicatore inizi a lampeggiare.
- □ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.

Le impostazioni richieste per la selezione dell'unità dell'applicazione (%, FFA) sono riportate nel cap. 11.4.2 i 11.4.3.

9.5.2 Visualizzazione del valore del peso lordo

Di norma, il tasto di commutazione \rightleftharpoons è impostato in modo che, **premendo e tenendo premuto** il pulsante, venga visualizzato il valore del peso lordo.

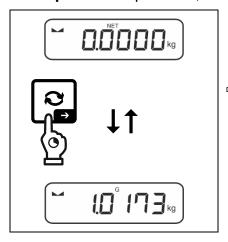

⇒ Premere e tenere premuto il tasto finché non viene visualizzato il valore del peso lordo.

Una volta rilasciato il pulsante, il valore del peso lordo viene mantenuta ancora per un momento.

9.5.3 Apertura delle impostazioni della funzione PRE-Tare

Di norma, il pulsante **F** è impostato in modo che **premendo** il tasto si richiami l'impostazione del menu < Ptare >. Per ulteriori impostazioni, vedere cap. 11.2.


9.5.4 Esecuzione della funzione Data-Hold

10 Concetto di funzionamento

La bilancia viene fornita dalla fabbrica con diverse applicazioni (pesatura semplice, pesatura con intervallo di tolleranza, conteggio del numero di pezzi). Dopo la prima accensione, la bilancia viene avviata con l'applicazione <Pesatura>.

Tuttavia, una volta che la bilancia è stata accesa, la sua ulteriore modalità di funzionamento può essere determinata selezionando l'applicazione specifica nel **menu delle applicazioni** (si veda cap. 14.2). Oppure modalità di pesatura standard oppure, ad es. modalità di pesatura con intervallo di tolleranza, o modalità di determinazione del numero di pezzi.

Selezione dell'applicazione:

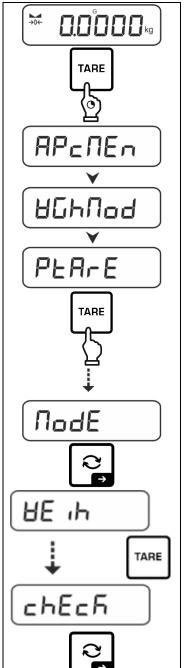

⇒ Premere e tenere premuto il tasto **TARE**, fino a quando viene visualizzata l'indicazione < apcmen >.

 ⇒ Premere il tasto TARE per selezionare l'impostazione del menu < mode > e confermare premendo il pulsante →.

- ⇒ Premendo il tasto **TARE**, selezionare l'applicazione richiesta, selezionabile:

HE IGH Pesatura

Determinazione del numero di pezzi

⇒ Confermare la selezione premendo il tasto →.

Dopo aver selezionato l'applicazione, il menu dell'applicazione visualizza solo le impostazioni specifiche di quell'applicazione in modo da poter raggiungere rapidamente e direttamente l'obiettivo.



- Le informazioni sulle impostazioni specifiche dell'applicazione sono fornite nella descrizione di ogni applicazione.
- Tutte le impostazioni di base e i parametri che interessano il funzionamento della bilancia sono raccolti nel **menu di configurazione** (vedi cap. 14.3.1).
 - Queste impostazioni si riferiscono a tutte le applicazioni.
- Il numero di applicazioni disponibili dipende dal modello.

Cambio dell'applicazione:

- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto TARE fino a visualizzare la prima voce del menu di configurazione.
- ⇒ Premendo il tasto **\Psi** selezionare l'impostazione del menu < \PadE > e confermare premendo il tasto **\Psi**. Viene visualizzata l'impostazione corrente.
- Usare il pulsante
 per selezionare l'applicazione richiesta e confermare premendo il tasto
 nendo il tasto
 .

11 Applicazione < Pesatura >

Le modalità di implementazione della pesatura semplice e della tara sono descritte nel cap. 9.2 o 9.4. Altre opzioni di impostazione specifiche sono descritte nelle sezioni seguenti.

Se l'applicazione <Pesatura> non è ancora attiva, selezionare l'impostazione del menu < ☐☐☐ E > → < HE → , vedere cap. 10.

11.1 Impostazione specifiche per l'applicazione

Visualizzazione del menu:

- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **TARE** fino a visualizzare'indicazione < ☐☐ − ...
- \Rightarrow L'indicazione prima cambia in < $BGH \cap Gd >$, e quindi in < $PEH \cap E >$.
- ⇒ Navigazione nel menu, vedi cap. 14.1.

Panoramica (modelli senza possibilità di verifica metrica):

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione / capitolo)	
PEA-E PRE-TARE	ActuAL	Acquisizione del peso posizionato come valore PRE-TARE, vedere cap. 11.2.1		come valore	
	NAnuAL	Inserimento d	Inserimento della tara in forma numerica, vedere cap. 11.2.2		
	cLEAr	Cancellazion	e del valore PRE-TARE		
hoLd	-	Attivazione	Attivazione della funzione "Hold", vedi cap. 11.3		
יה יב Unità	unità di peso disponibili, vedere cap. 1	Con questa funzione si determina l'unità di peso in cui viene visualizzato il risultato, vedi cap. 11.4.1.			
	pcs	Unità dell'applicazione "Determinazione del numero di pezzi"			
	FFA	Fattore di n	noltiplicazione, vedi cap	. 11.4.2	
	%	Unità dell'applicazione <determinazione del="" percentuale="" valore="">, vedi cap. 11.4.3</determinazione>			
NodE	AE 'CH	Pesatura			
Applicazioni	count	Determinazio	ne del numero di pezzi	vedi cap. 10	
	chEch	Pesatura con	intervallo tolleranza		


Panoramica (modelli con possibilità di verifica metrica):

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione / capitolo)
PEArE PRE-TARE	ActuAL	Acquisizione del peso posizionato come valore PRE-TARE, vedere cap. 11.2.1		
	NAnuAL	Inserimento della tara in forma numerica, vedere cap. 11.2.2		
	cLEAr	Cancellazione del valore PRE-TARE		
hoLd	-	Attivazione della funzione "Hold", vedi cap. 11.3		
un it Unità	g	Con questa funzione si determina l'unità di peso in cui viene visualizzato il risultato, vedi cap. 11.4.1.		
	kg			
NodE Applicazioni	AE 'CH	Pesatura	satura derminazione del numero di pezzi satura con intervallo tolleranza vedi cap. 10	
	count	Determinazio		
	chEch	Pesatura con		

11.2 PRE-Tare

11.2.1 Assunzione del peso posizionato come valore PRE-TARE


< PEArE > → < ActuAL >

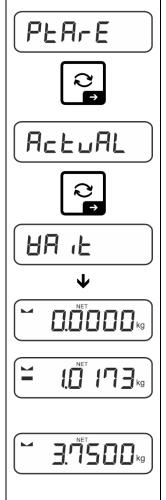

- ⇒ Posizionare il contenitore utilizzato per la pesatura.
- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < Ptare > e confermare premendo →.
- ⇒ Per assumere il peso posizionato come valore PRE-TARE, usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare la voce di menu < actuAl >.
- ⇒ Confermare premendo il tasto →. Viene visualizzata l'indicazione < ⊟R । ⊨ >.
- ⇒ Il peso del contenitore utilizzato per la pesatura viene memorizzato come tara. Vengono visualizzati: l'indicazione dello zero, gli indicatori <PTARE> e <NET>.
- ⇒ Rimuovere il contenitore utilizzato per la pesatura; vengono visualizzati: l'indicatore (NET) e la tara con il segno negativo del valore.
- ⇒ Posizionare il contenitore pieno utilizzato per la pesatura.
- ⇒ Leggere il peso netto.
- La tara immessa è valida fino all'immissione di una nuova tara. Per cancellarla, premere il tasto **TARE** o confermare l'impostazione del menu < clear > premendo il tasto →.

11.2.2 Immissione della tara nota n forma numerica

< PEArE > ➡ < NAnuAL >

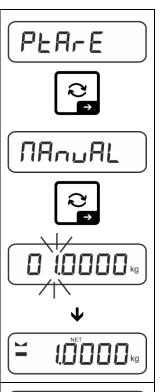


⇒ Richiamare l'impostazione del menu < Ptare > e confermare premendo →.

- ⇒ Immettere una tara nota; per l'immissione numerica, vedere cap. 3.2.2, la voce attiva lampeggia.
- □ Il peso immesso viene memorizzato come tara, vengono visualizzati gli indicatori <PTARE> e <NET> e la tara con segno negativo.
- ⇒ Posizionare il contenitore pieno utilizzato per la pesatura.
- ⇒ Leggere il peso netto.
- La tara immessa è valida fino all'immissione di una nuova tara. Per cancellarla, inserire il valore di zero o confermare l'impostazione del menu < clear > premendo il tasto →.

11.3 Funzione Data-Hold


3.7500kg

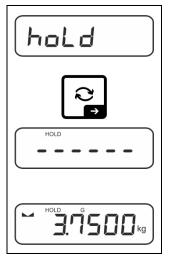

- ⇒ Selezionare l'impostazione del menu < hold >.
- ⇒ Posizionare il materiale da pesare.
- ⇒ Confermare premendo il tasto →.
- ➡ II display mantiene il primo valore di pesatura stabile, indicato dal simbolo [HOLD] sul bordo superiore del display.
 Dopo aver alleggerito il piattello, il valore viene mantenuto sul display per altri 10 s

11.4 Unità di pesatura

11.4.1 Impostazione dell'unità di pesatura

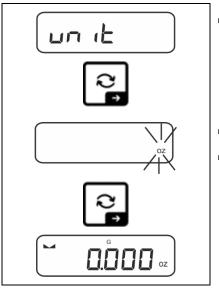

- ⇒ Selezionare l'impostazione del menu < unit > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Attendere che l'indicatore inizi a lampeggiare.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.




- Le impostazioni necessarie per la selezione dell'unità dell'applicazione (FFA, %) sono riportate nel cap. 11.4.2 e 11.4.3.
- Il tasto (impostazione standard) permette di passare dall'unità attiva 1 all'unità attiva 2 (per l'impostazione standard dei pulsanti, vedere il cap. 9.5. Per ulteriori opzioni di impostazioni, vedere cap. 14.3.1).




11.4.2 Pesatura con fattore di moltiplicazione con unità dell'applicazione <FFA>

Qui si specifica il fattore per cui moltiplicare il risultato della pesata (in grammi).

In questo modo, la determinazione della massa può tenere conto simultaneamente, per esempio, di un tasso di errore noto.

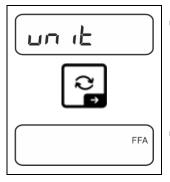


- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < unit > e confermare premendo il tasto →.
- Usando i tasti di navigazione ↓↑, selezionare l'impostazione <FFA> e confermare premendo il tasto →.

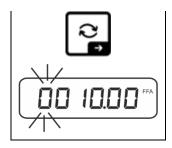


⇒ Immettere il fattore di moltiplicazione; per i valori numerici, vedere il cap. 3.2.2, la voce attiva lampeggia.

11.4.3 Pesatura percentuale con l'unità di applicazione <%>

L'unità di applicazione <%> consente di controllare il peso del campione in percentuale rispetto al peso di riferimento.

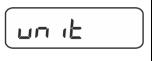

⇒ Selezionare l'impostazione del menu < unit >.

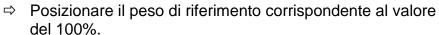


in corrispondenza del bordo superiore del display

⇒ Confermare premendo il tasto →.



in corrispondenza del bordo inferiore del display

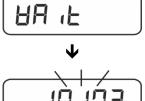



⇒ Usando i tasti di navigazione ↓↑ selezionare l'impostazione < % >e confermare premendo il tasto →.

⇒ Confermare il valore del peso di riferimento lampeggiante premendo il pulsante →.

 \Rightarrow Da questo punto in poi, il peso del campione viene visualizzato come percentuale in relazione al peso di riferimento.

12 Applicazione < Determinazione del numero di pezzi>

Se l'applicazione <Determinazione del numero di pezzi> non è ancora attiva, selezionare l'impostazione del menu < ☐☐☐E > → < □□□□□□ >, vedi cap. 10.

12.1 Impostazione specifiche per l'applicazione

Visualizzazione del menu:

- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **TARE** fino a visualizzare l'indicazione < \\ \P_\cup \\ \P_\cup \>.
- \Rightarrow L'indicazione prima cambia in < $\Box\Box\Box\Box\Box$ >, e poi in < $\Box EF$ >.
- ⇒ Navigazione nel menu, vedi cap. 14.1.

Panoramica:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione / ca	apitolo		
rEF	5	Numero di pezzi di riferimento 5				
Numero di pezzi di ri-	10	Numero di pezzi di riferimento 10				
ferimento	50	Numero di pezzi di riferimento 20				
	50	Numero di pezzi di	riferimento 50			
	FrEE	A libera scelta, per vedere cap. 3.2.2	A libera scelta, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedere cap. 3.2.2			
	inPut	Immissione del peso di un singolo pezzo, immissione del valore in forma numerica, vedere cap. 3.2.2				
PEARE PRE-TARE	ActuAL	Acquisizione del peso posizionato come valore PRE-TARE, vedere cap. 11.2.1				
	NAnuAL	Inserimento della ta	ra in forma numerica	, vedere cap. 11.2.2		
	cLEAr	Cancellazione del v	/alore PRE-TARE			
ER-GEL Conteggio target	UALUE	Modalità di determinazione del numero di pezzi				
Conteggio target	ErruPP	Tolleranza superiore vedi cap. 1:		vedi cap. 12.2.2		
	ErrLoU	Tolleranza inferiore]		
cLEA _F Cancellazi			npostazioni			
NadE count Determinazione del numero di pezzi						
Applicazioni	chEch	Pesatura con intervallo tolleranza vedi cap. 10				
	AE 'CH	Pesatura				

12.2 Utilizzo dell'applicazione

12.2.1 Conteggio di pezzi


Prima di poter contare i pezzi utilizzando la bilancia, è necessario conoscere il peso medio di un singolo pezzo (peso unitario), il cosiddetto valore di riferimento. A tal fine, è necessario stabilire un numero specifico di pezzi da contare. In base al peso, si determina il peso totale, che viene diviso per il numero di pezzi, il cosiddetto numero di pezzi di riferimento. Il conteggio del numero di pezzi viene quindi effettuato sulla base del peso medio calcolato di un singolo pezzo..



- Più grande è il numero di pezzi di riferimento, più grande è la precisione del conteggio dei pezzi.
- Nel caso di pezzi piccoli o molto diversificati, il valore di riferimento deve essere corrispondentemente grande.
- Per la massa minima dei pezzi da contare, vedi tabella "Dati tecnici".


1. Impostazione del valore di riferimento

Numero dei pezzi di riferimento 5, 10, 20 o 50:

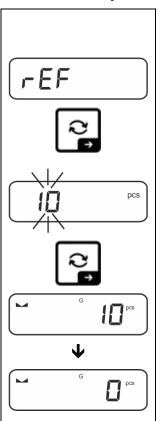


- ⇒ Se necessario, posizionare il contenitore usato per la pesatura ed eseguire la tara.
- ⇒ Posizionare il numero desiderato di pezzi di riferimento.
- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < ref > e confermare premendo →.
- ⇒ Con i tasti di navigazione ‡1, selezionare il numero di pezzi di riferimento (5, 10, 20, 50) corrispondente al peso di riferimento posizionato e confermare premendo →.
- ⇒ La bilancia determina il peso medio di un singolo pezzo e visualizza il numero di pezzi.
- Rimuovere il peso di riferimento. La bilancia è ora in modalità conteggio pezzi e consente di contare tutti i pezzi sul piatto della bilancia.

Numero di pezzi di riferimento definito dall'utente:

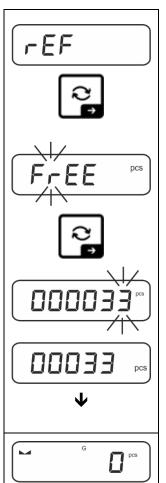


- ⇒ Se necessario, posizionare il contenitore usato per la pesatura ed eseguire la tara.
- ⇒ Posizionare il numero desiderato di pezzi di riferimento.
- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < ref > e confermare premendo →.
- ⇒ Usando i tasti di navigazione ↓↑, selezionare l'impostazione < F □ E = > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Viene visualizzata la finestra per l'immissione del valore in forma numerica.
- ⇒ Inserire e confermare il numero di pezzi di riferimento posizionati, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedi cap. 3.2.2.
- ⇒ La bilancia determina il peso medio di un singolo pezzo e visualizza il numero di pezzi.
- ⇒ Rimuovere il peso di riferimento. La bilancia è ora in modalità conteggio pezzi e consente di contare tutti i pezzi sul piatto della bilancia.

Conteggio con massa liberamente selezionabile di un singolo pezzo

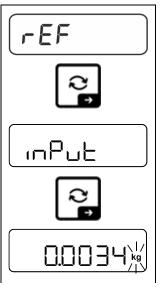

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < ref > e confermare premendo →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < □□□□ > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.

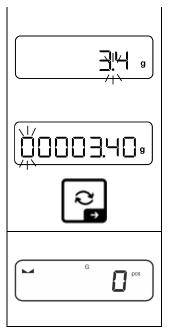


⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ er selezionare la posizione decimale e confermare premendo il tasto →.

- ⇒ Inserire il peso di un singolo pezzo, per i valori numerici vedere cap. 3.2.2, la voce attiva lampeggia.
- ⇒ Confermare premendo il tasto →.

La bilancia è ora in modalità conteggio pezzi e consente di contare tutti i pezzi sul piatto della bilancia.

2. Conteggio di pezzi

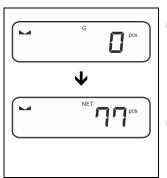

- ⇒ Se necessario, posizionare il contenitore usato per la pesatura ed eseguire la tara.
- ⇒ Riempire il contenitore con i pezzi il cui numero deve essere determinato. Il numero di pezzi viene visualizzato direttamente sul display.
- Il tasto consente di passare dal numero di pezzi al peso (impostazione standard, vedere il cap. 9.5).



12.2.2 Conteggio target

L'applicazione <Conteggio target> consente di pesare i materiali fino a un numero specifico di pezzi entro i limiti di tolleranza impostati.

Il raggiungimento del numero di pezzi target viene annunciato da un segnale acustico (se attivato nel menu) e da un segnale ottico (indicatori di tolleranza).

Segnale ottico:

I marcatori di tolleranza forniscono le seguenti informazioni:


	Numero target di pezzi al di sopra della tolleranza impostata			
ок	Numero target di pezzi all'interno della tolleranza impostata			
ro	Numero target di pezzi al di sotto della tolleranza impostata			

Segnale acustico:

Il segnale sonoro dipende dall'impostazione del menu < 5EE□P → 6EEPEr >, si veda cap. 14.3.1.

Procedimento:

1. Definizione del numero target di pezzi e delle tolleranze

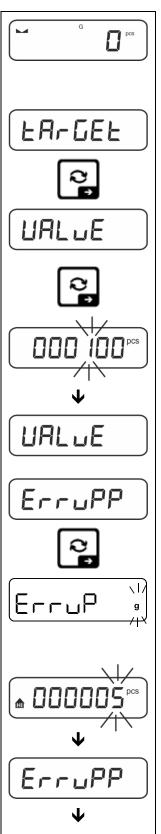

- Assicurarsi che la bilancia sia in modalità conteggio pezzi e che sia definito il peso medio di un singolo pezzo (vedere il cap. 12.2.1).

 Se necessario, cambiare usando il tasto 5.
- ⇒ Usando i tasti di navigazione 11,, selezionare l'impostazione < ER⊏⊑EE > e confermare premendo il tasto →.


Viene visualizzata l'indicazione < URL LE >.

- ⇒ Confermare premendo il pulsante →; viene visualizzata la finestra per l'immissione del valore in forma numerica. La voce attivata lampeggia.
- ⇒ Inserire il numero target dei pezzi (per l'inserimento dei valori in forma numerica vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < value >.

- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < E ¬ □ PP > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione 11 per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Viene visualizzata la finestra per l'immissione del valore in forma numerica. La voce attivata lampeggia.
- ⇒ Immettere la tolleranza superiore (per l'inserimento dei valori in forma numerica vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < ErruPP >.

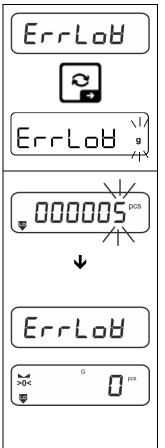

- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < E □ □ □ □ □ b > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Viene visualizzata la finestra per l'immissione del valore in forma numerica. La voce attivata lampeggia.
- ⇒ Immettere la tolleranza inferiore (per l'inserimento dei valori in forma numerica vedere cap. 3.2.2) e confermare.
- ⇒ La bilancia ritorna al menu < Errlow >.
- ⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto ←.

Una volta eseguite le operazioni di impostazione, la bilancia è pronta per il conteggio target.

2. Avvio del controllo di tolleranza:

- ⇒ Determinare la massa media di un singolo pezzo, vedere cap. 12.2.1.
- ⇒ Posare il materiale da pesare e, in base agli indicatori di tolleranza / segnale acustico, verificare se il materiale da pesare rientra nell'intervallo di tolleranza impostato.

Materiale pesato al di	Materiale pesato entro	Materiale pesato al di	
sotto della tolleranza im-	l'intervallo di tolleranza	sopra della tolleranza	
postata	impostato	impostata	
G G pcs	G pcs	G 105 pcs	

I valori immessi sono validi fino all'inserimento di nuovi valori.

Per cancellare il valore, selezionare l'impostazione del menu < E⊟⊏⊑EE >
⇒ < ⊏LE⊟⊏ > e confermare premendo il tasto →.

13 Applicazione < Pesatura con intervallo tolleranza >

Se l'applicazione <Pesatura con intervallo di tolleranza> non è ancora attiva, selezionare l'impostazione del menu < ☐☐dE > → < ☐ ☐ ☐ E >, vedere cap. 10.

13.1 Impostazione specifiche per l'applicazione

Visualizzazione del menu:

- ⇒ Navigazione nel menu, vedi cap. 14.1.

Panoramica:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione / cap	pitolo		
EAFGEE Pesatura target,	UALuE	Peso target, per l'immissione del valore in forma numerica vedi cap. 3.2.2				
vedi cap. 13.2.1	ErruPP	Tolleranza superiore, per l'immissione del valore in forma numerica vedi cap. 3.2.2				
	Errlo8	Tolleranza inferiore, per l'immissione del valore in forma numerica vedi cap. 3.2.2				
	cLEAr	Cancellazione di impostazioni				
L IN ILS Pesatura di con-	ר יעיה	Valore limite superiore, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedi cap. 3.2.2				
trollo, vedi cap. 13.2.2	r WroA	Valore limite inferiore, per l'inserimento dei valori in forma numerica, vedi cap. 3.2.2				
	cLEAr	Cancellazione di impostazioni				
PEARE PRE-TARE	ActuAL	Acquisizione del peso posizionato come valore PRE- TARE, vedere cap. 11.2.1				
	NA _{nu} AL	Inserimento della tara in forma numerica, vedere cap. 11.2.2				
	cLEAr	Cancellazione del valore PRE-TARE				
NodE	AE 'P	Pesatura				
Applicazioni	count	Determinazione del numero di pezzi vedi cap. 10				
	chEch	Pesatura con interv	rvallo tolleranza			

13.2 Utilizzo dell'applicazione

13.2.1 Pesatura target

L'applicazione <Pesatura target> consente di pesare i materiali fino al peso target specificato entro i limiti di tolleranza stabiliti.

Il raggiungimento del peso target viene segnalato con un segnale acustico (se è stato attivato nel menu) e un segnale ottico (marcatori di tolleranza).

Segnale ottico:

I marcatori di tolleranza forniscono le seguenti informazioni:


A	Limite superiore	
ок	Peso target	
LO	Limite inferiore	

Segnale acustico:

Il segnale sonoro dipende dall'impostazione del menu < 5EE□P → 5EEPEr >, si veda cap. 14.3.1.

Procedimento:

1. Determinazione del peso target e della tolleranza

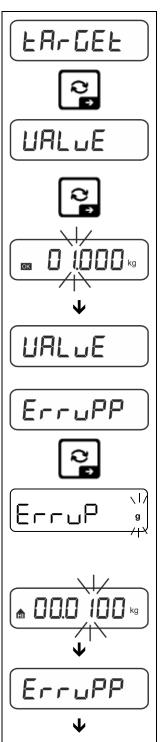


Viene visualizzata l'indicazione < UALuE >.

- ⇒ Immettere il peso target (per l'inserimento dei valori in forma numerici, vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < value >.

- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < E ¬ □ PP > e confermare premendo il tasto →.
- □ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Immettere il limite superiore di deviazione del peso (per l'inserimento dei valori in forma numerici, vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < ErruPP >.

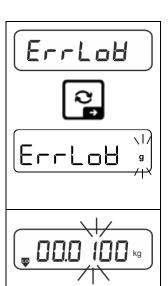

- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < E r L □ H > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓↑ per selezionare un'unità di peso e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Viene visualizzata la finestra per l'immissione del valore in forma numerica. La voce attivata lampeggia.
- ⇒ Immettere il limite inferiore di deviazione del peso (per l'inserimento dei valori in forma numerici, vedere cap. 3.2.2) e confermare.



ErrLob

- ⇒ La bilancia ritorna al menu < Errlow >.
- ⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto ←.

Dopo che il lavoro di configurazione è stato eseguito, la bilancia è pronta per la pesatura di controllo.

3. Avvio del controllo di tolleranza:

⇒ Posare il materiale da pesare e, in base agli indicatori di tolleranza/segnale acustico, verificare se il materiale da pesare rientra nell'intervallo di tolleranza impostato.



I valori immessi sono validi fino all'inserimento di nuovi valori.

Per cancellare il valore, selezionare l'impostazione del menu < EA⊏GEE >
→ < □LEA□ > e confermare premendo il tasto →.

13.2.2 Pesatura di controllo

La variante dell'applicazione <Pesatura di controllo> consente di verificare se il materiale da pesare rientra nell'intervallo di tolleranza specificato.

Il superamento dei valori limite (discesa al di sotto e aumento al di sopra) è segnalato da un segnale ottico (marcatori di tolleranza) e da un segnale acustico (se attivato nel menu).

Segnale ottico:

I marcatori di tolleranza forniscono le seguenti informazioni:


	Quantità di peso superiore alla tolleranza stabilita				
Quantità di peso entro la tolleranza impostata					
LO	Quantità di peso inferiore alla tolleranza stabilita				

Segnale acustico:

II segnale sonoro dipende dall'impostazione del menu < 5EL□P > → < 6EE − PE − >, vedi cap. 14.3.1.

Procedimento:

1. Determinazione dei valori limite

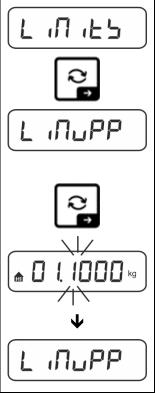


⇒ Usando i tasti di navigazione ↓1, selezionare l'impostazione < I □ □ □ □ > e confermare premendo il tasto →.

Viene visualizzata l'indicazione < L □□□PP >.

- ⇒ Confermare premendo il pulsante →; viene visualizzata una finestra di immissione del valore numerico che consente di inserire il valore limite superiore. La voce attivata lampeggia.
- ⇒ Immettere il valore limite superiore (per l'inserimento dei valori in forma numerici, vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < L \ \PP >.

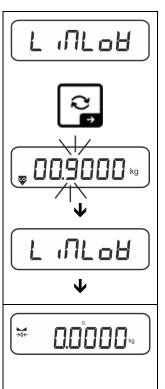

- □ Confermare premendo il tasto →; viene visualizzata una finestra di immissione del valore numerico che consente di inserire un valore limite inferiore. La voce attivata lampeggia.
- ⇒ Immettere il valore limite inferiore (per l'inserimento dei valori in forma numerici, vedere cap. 3.2.2) e confermare.

La bilancia ritorna al menu < limlow >.

⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto ←.

Dopo che il lavoro di configurazione è stato eseguito, la bilancia è pronta per la pesatura di controllo.

2. Avvio del controllo di tolleranza:

⇒ Posare il materiale da pesare e, in base agli indicatori di tolleranza/segnale acustico, verificare se il materiale da pesare rientra nell'intervallo di tolleranza impostato.

Materiale pesato al di	Materiale pesato entro	Materiale pesato al di
sotto della tolleranza im-	l'intervallo di tolleranza	sopra della tolleranza
postata	impostato	impostata
□ □.885 4 kg	™ ™ ™ W W W W W W W W W W	© kg

I valori immessi sono validi fino all'inserimento di nuovi valori.

14 Menu

14.1 Navigazione nel menu

Visualizzazione del menu:

Menu dell'applicazione	Menu di configurazione	
TARE	ON TARE	
Premere e tenere premuto il tasto TARE , fino a quando viene visualizzata la prima voce del Menu.	Premere e tenere premuti contempora- neamente i tasti TARE e ON/OFF fino alla visualizzazione della prima voce del menu.	

Selezione e impostazione di parametri:

Scorrimento su un livello	Usando i tasti di navigazione si possono selezionare i singoli blocchi di menu uno per uno.
	Scorrere in avanti usando il pulsante di navigazione Ψ .
	Scorrere indietro usando il pulsante di navigazione ♠.
Attivazione di una voce nel menu /	Premere il tasto di navigazione →.
Conferma della selezione	
Ritorno al livello prece- dente del menu / ritorno alla modalità di pesatura	Premere il tasto di navigazione ←.

14.2 Menu dell'applicazione

Il menu delle applicazioni permette un accesso rapido e mirato all'applicazione selezionata (vedere cap. 10).

Panoramica delle impostazioni specifiche dell'applicazione sono fornite nella descrizione di ogni applicazione.

14.3 Menu di configurazione

Nel menu di configurazione è possibile regolare le impostazioni della bilancia / l'adattamento della bilancia alle proprie esigenze (ad es. condizioni ambientali, processi di pesatura speciali).

Le impostazioni hanno il carattere globale e indipendente dall'applicazione selezionata (tranne l'impostazione < bubblica:).

14.3.1 Panoramica del menu <setup>

Modelli senza possibilità di verifica metrica:

Linette 4	Lincollo O	Altri livelli / descrizione			
Livello 1	Livello 2	Descrizione			
cAL	cALEHE	→ Taratura esterna, vedi il cap. 7.7.1			
Regolazione	cALEud	→ Taratura esterna definita dall'utente, vedi il cap. 7.7.2			
	G-AAdJ	→ Costante gravitazionale nel punto di taratura, vedi il cap. 7.7.3			
	GrAusE	→ Costant vedi cap	e gravitazionale nel punto di posizionamento, b. 7.7.4		
coN	-5232	ьАид	600		
Comunicazione	•		1200		
	იგხ-ძ		2400		
			4800		
			9600		
			14400		
			19200		
			38400		
			57600		
			1 15200		
			128000		
			256000		
		98F8	Պժե Հե		
			8db (E5		
		PAr Ly	nonE		
			odd		
			EUEn		
		StoP	15b /t		
			526 '62		
		hAndSh	nonE		
		Protoc	₽		

Pr int	ınEFcE		r5232		Interfaccia R	S-232*	
Trasmissione dati						Interfaccia USB*	
			8LAn		Interfaccia WLAN* * solo in combinazione con la presa KUP		
	S∪N		on off		Attivazione/disattivazione della modalità sommatoria, vedi il cap 15.3.1		
	PrNodE	Fr (G			on, oFF Trasmissione PRINT, vedi	e dei dati premendo il tasto	
			RutoPi	-	on, oFF	0451 101012	
					Trasmissione automatica dei dati cor valore di pesatura stabile e positivo, dere cap. 15.3.3. Ritrasmissione solo dopo la visualizzazione e la stabilizzazione dell'indicazione di zero, a seco delle impostazioni di < zRange >, se zionabile: (off, 1, 2, 3, 4, 5). < Traffe > determina il fattore pe Questo fattore moltiplicato per d determina la soglia oltre la quale il valore è più valido come stabile.		
				oFF	Trasmissione	e dei dati continua	
					SPEEd	Impostazione del ciclo di trasmissione dei dati vedi il cap. 15.3.4	
			cont	on	2Ero	on, oFF 0 (nessun carico) anche trasmissione continua	
					SEAPPE	on, oFF Trasmissione dei soli dati stabili	
		AE 'CHF	SGLP-I	=	on, off	Trasmissione del valore del peso visualizzato	
			<u>GntPrt</u>		<u> </u>	on, off	
					<u>nEt</u> ŁArE	on, off on, off	
					ForNAE	Long (protocollo di misura esteso)	
						Short (protocollo di mi- sura standard)	

	LAYout	nonE	on, oFF	
			Layout standard	
		uþEr	NodELLo	on, off
				Trasmissione di indica- zione del modello della bi- lancia
			SEr AL	on, oFF
				Trasmissione del numero di serie della bilancia
			AL 1d	Trasmissione dell'identificatore di memoria Alibi
			48FE	Trasmissione della data
			F 'UE	Trasmissione dell'ora
			on, off	
		GLP	i i	l protocollo di pesatura cse-
	rESEE	no	Cancellazione di	impostazioni non presente
		4E5	Cancellazione di	impostazioni
bEEPEr	REYS	oFF		tivazione del segnale acu-
Segnale acustico		on	stico premendo i	
	chEch		oFF	Segnale acustico disattivato
		ch-oñ	<u>5Lo8</u>	Lento
			<u>55d</u>	Standard
			FASE	Veloce
			cont.	Continuo
			oFF	Segnale acustico disattivato
		ch-Lo	<u>5608</u>	Lento Standard
			<u>56</u>	
			FASE	Veloce
			cont.	Continuo Cognolo ocuation dipattivata
			<u>oFF</u>	Segnale acustico disattivato
		ch-h ,	<u>5Lo8</u>	Lento Standard
			<u>564</u> FR56	
				Veloce Continuo
RutoFF			Eunzione di sper	
Funzione di spegni- mento automatico con		oFF	vata	gnimento automatico disatti-
alimentazione a batte- ria ricaricabile		Auto	il tempo definito	tomatico della bilancia dopo nella voce di menu < Time > carico o in assenza di fun-
		onLYO	Spegnimento automatico solo all'indicazione di zero	
		305 10 m		tomatico della bilancia dopo senza cambio di carico o in
		20 in	- asseriza ur iulizi	OHAINGIRU
		300 iu	1	
		60 N in	-	
button	F I-REY	5Pu5h	defaul Per impostazioni standar vedere sez. 9.5	

Occupazione di pul-	•	\$	oFF	Pulsante disattivato
santi	F2-REY ¢	LPu5h	un ıE	Per l'impostazione dell'unità di peso, vedere cap. 11.4.1
	chAnGE		NodE	Per la selezione dell'appli- cazione della bilancia, ve- dere cap. 10
			hoLd	Per l'esecuzione della funzione HOLD, vedere cap. 11.3 * solo per l'applicazione <pesatura></pesatura>
			PEArE	Apertura delle impostazioni della funzione PRE-Tare, vedere cap. 11.2 * solo per l'applicazione <pesatura>, <pesatura con<br="">intervallo di tolleranza></pesatura></pesatura>
			rEF	Impostazione del numero di pezzi di riferimento, vedere cap. 12.2.1 * solo per l'applicazione <determinazione del="" nu-<br="">mero di pezzi></determinazione>
			L 'U 'F2	Per l'apertura delle impostazioni della pesatura di controllo, vedere cap. 13.2.2 * solo per l'applicazione <pesatura con="" di="" intervallo="" tolleranza=""></pesatura>
			EA-GEE	Per l'apertura delle impo- stazioni della pesatura tar- get, vedere cap. 13.2.1 * solo per l'applicazione <pesatura con="" di<br="" intervallo="">tolleranza></pesatura>
BL GHE Retroilluminazione del	NodE	ALBASS	Retroilluminazio vata	ne del display sempre atti-
display		F WEr	zione dopo il ter	utomatico della retroillumina- npo definito nella voce di senza modificare il carico o ità
		no bL	Retroilluminazio vata	ne del display sempre disatti-
	F'UE	55 105 305 10 m 20 m 50 m	modificare il pes	dopo quanto tempo, senza so o in caso di inattività, la re- si spegne automaticamente.
ERrErE Intervallo di tara	100% ¢	Definizione d	Inserimento dei va	a massimo, selezionabile dal alori in forma numerica, ve-

	10%				
ZE-RcF Mantenimento dello	٥٥	Mantei	Mantenimento automatico dello zero [< 3 d]		
zero	oFF	diminuita pensativ potrebbe pesata e		antità del materiale pesato sarà lievemente a o aumentata, allora un meccanismo "com- o-stabilizzante" incorporato nella bilancia e causare la visualizzazione di risultati di errati (ad es. fuoriuscita lenta di liquido dal ore presente sulla bilancia)!	
				manda di disattivare questa funzione du- losaggio con piccole fluttuazioni di peso.	
98F 'UE	SEE	-202	22-	Inserimento dell'anno	
Data e ora	dAForN	12-3	}	Inserimento del mese e dell'ora	
	Ŀ "For∏	23,59	3.59	Inserimento dell'ora (ore, minuti, secondi)	
Unità	unità di peso/unità di ap- plicazione dispo- nibili, vedi cap. 1	unit >. Nel menu della rispettiva applicazione sono disponi-			
NodE5 Applicazioni della bi-	RE 'P	Pesatu	ıra		
lancia	count	Detern	ninazione	del numero di pezzi	
	chEch	Pesatura con intervallo tolleranza			
Loch	SEELch	Questa funzione consente di bloccare l'accesso al menu di configurazione. Una volta selezionata l'impostazione < on >, è necessario inserire una password di 6 caratteri.			
rESEE	Ripristino delle im	stino delle impostazioni di fabbrica della bilancia			

Modelli con possibilità di verifica metrica:

	Livello 2	Altri livelli /	descrizione
Livello 1		Descrizione	
conunicazione		ьАид	600 (200 2400 4800 9600 (14400 19200 38400 57600
		48F8	1 15200 128000 256000 736 155
		PAr ÆY	Bdb its nonE odd EUEn
		StoP	156 iE5
		hAnd5h Protoc	nonE RcP

Pr int	ınEFcE		, ,,,,		Intonforcia D	0.000*
Trasmissione	"""		-2532		Interfaccia RS-232*	
dati			02P-9		Interfaccia USB*	
			BLAn		Interfaccia W	'LAN*
					* solo in com	binazione con la presa KUP
	ԻսՈ		00			isattivazione della modalità
	0 0 1	եր մն	oFF			vedi il cap 15.3.1
	PrNod E	בריט	NAnuAl		on, off	doi doti promondo il tooto
			''' '' ''	_	PRINT , vedi	e dei dati premendo il tasto cap. 15.3.2
			AutoPi	-	on, oFF	1
					_	e automatica dei dati con un
						atura stabile e positivo, ve-
						.3.3. Ritrasmissione solo alizzazione e la stabilizza-
					zione dell'ind	icazione di zero, a seconda
					delle impostazioni di < zRange >, selezio-	
					nabile: (off, 1, 2, 3, 4, 5) . < Lr An LE > determina il fattore per <i>d</i> . Questo fattore	
					moltiplicato per d determina la soglia oltre	
					la quale il valore non è più valido come stabile.	
				oFF		e dei dati continua
			cont		SPEEd	Impostazione del ciclo di
						trasmissione dei dati
						vedi il cap. 15.3.4
					JEro	on, oFF
						0 (nessun carico) anche
						trasmissione continua
AE		AE 'CHF	5GLP-1	=	on, of F	Trasmissione del valore del peso visualizzato
					Grobb	on, off
					nEŁ	on, off
					EA-E	on, off
			նոեքո	Ξ.	ForNAL	Long (protocollo di misura esteso)
						Short (protocollo di misura standard)

LAYout		on, oFF	
	nonE	Layout stand	ard
		Not.	on, off
		dĒLLo	Trasmissione di indica- zione del modello della bi- lancia
		SEr AL	on, off
	uSEr		Trasmissione del numero di serie della bilancia
		AL 19	Trasmissione dell'identificatore di memoria Alibi
		48FE	Trasmissione della data
		F 'UE	Trasmissione dell'ora
		on, off	
	GLP	Trasmissione csecondo DF	e del protocollo di pesatura PL
rEbEt	no	Cancellazion sente	e di impostazioni non pre-
	4E5	Cancellazion	e di impostazioni

. 5505	T = =		T	
PEELE	RE45	<u>o</u> FF		sattivazione del segnale acu-
Segnale acustico		on	stico premend	
	chEch		oFF	Segnale acustico disattivato
		ch-oñ	2F0A	Lento
			<u>56d</u>	Standard
			FASE	Veloce
			cont.	Continuo
			oFF	Segnale acustico disattivato
			5L08	Lento
		ch-Lo	560	Standard
			FASE	Veloce
			cont.	Continuo
		ch-hı	oFF	Segnale acustico disattivato
			SLoB	Lento
			SEd	Standard
			FASE	Veloce
			cont.	Continuo
Ruboff Funzione di spegni-		oFF	Funzione di spegnimento automatico disattivata	
mento automatico con alimentazione a batte- ria ricaricabile	NodE	Auto	dopo il tempo	automatico della bilancia definito nella voce di menu < cambio di carico o in as- onamento
		onLYO	Spegnimento automatico solo all'indica- zione di zero	
	F 'UE	305	Spegnimento	automatico della bilancia
	_ ""	III in	dopo il tempo	definito senza cambio di ca-
		50 m	rico o in asser	za di funzionamento
		50 m		
		300 10		
		60 N in		

		1	1	<u> </u>
button Occupazione di pul-			dEFAuL	Per impostazioni standard, vedere sez. 9.5
santi			oFF	Pulsante disattivato
				un ıE
			NodE	Per la selezione dell'applica- zione della bilancia, vedere cap. 10
			hoLd	Per l'esecuzione della funzione HOLD, vedere cap. 11.3 * solo per l'applicazione <pesa- tura></pesa-
	F 1-REY \$ F2-REY \$ chAnGE	5Pս5h ¢ LPս5h	PEArE	Apertura delle impostazioni della funzione PRE-Tare, vedere cap. 11.2 * solo per l'applicazione <pesatura>, <pesatura con="" di="" intervallo="" tolleranza=""></pesatura></pesatura>
	ENNUE		rEF	Impostazione del numero di pezzi di riferimento, vedere cap. 12.2.1 * solo per l'applicazione <determinazione del="" di="" numero="" pezzi=""></determinazione>
			F 'U 'F2	Per l'apertura delle impostazioni della pesatura di controllo, ve- dere cap. 13.2.2 * solo per l'applicazione <pesa- tura con intervallo di tolleranza></pesa-
			ŁA~GEŁ	Per l'apertura delle impo- stazioni della pesatura tar- get, vedere cap. 13.2.1 * solo per l'applicazione <pesa- tura con intervallo di tolleranza></pesa-
ԵL ₁ՇԻԷ	NodE	ALBASS	Retroilluminaz	ione del display sempre attivata
Retroilluminazione del display		F WEr	dopo il tempo	automatico della retroilluminazione definito nella voce di menu < Time icare il carico o in caso di inattività
		nobl	Retroilluminaz vata	ione del display sempre disatti-
	F'UE	55 105 10 m 20 m 50 m	dificare il peso	ne dopo quanto tempo, senza mo- o in caso di inattività, la retroillu- pegne automaticamente.

ABF 'UE	SEL	-2022-	Inserimento dell'anno		
Data e ora	dAForN	15-3 !	Inserimento del mese e dell'ora		
	Ł ₁For∏	23,59.59	Inserimento dell'ora (ore, minuti, secondi)		
un 125 Unità	unità di peso/unità di applicazione disponibili, vedi cap. 1	Con questa funzione si specifica quali unità di peso devono essere disponibili nel menu della rispettiva applicazione < unit >. Nel menu della rispettiva applicazione sono disponibili le unità per le quali è stata selezionata l'impostazione < on >.			
NodES	BE 'P	Pesatura			
Applicazioni della bi- lancia	count	Determinazione del numero di pezzi			
	chEch	Pesatura con int	rervallo tolleranza		
Loch	SEELch	Questa funzione consente di bloccare l'accesso al menu di configurazione. Una volta selezionata l'impostazione < on >, è necessario inserire una password di 6 caratteri.			
rESEE	Ripristino delle impostazioni di fabbrica della bilancia				

15 Comunicazione con dispositivi periferici

15.1 KERN Communications Protocol (protocollo di interfaccia dell'azienda KERN)

Il protocollo KCP è un insieme standardizzato di comandi di interfaccia per le bilance KERN che consente di richiamare e controllare molti parametri e funzioni del dispositivo. Questo permette di collegare facilmente i dispositivi KERN con il protocollo KCP al PC, sistemi di controllo industriale e altri sistemi digitali. Per la descrizione dettagliata si rimanda al manuale "KERN Communications Protocol" disponibile nel Centro di downloads (Downloads) sul sito ufficiale dell'azienda KERN (www.kern-sohn.com).

Per attivare il protocollo KCP, seguire la descrizione disponibile nella panoramica dei menu del rispettivo manuale della bilancia.

Il protocollo KCP si basa su normali comandi e risposte in formato ASCII. Ogni interazione è costituita da un comando, eventualmente da argomenti separati da spazi, e termina con i comandi <CR><LF>.

I comandi del protocollo KCP supportati dalla bilancia possono essere visualizzati inviando un'interrogazione composta rispettivamente dal comando "I0" e dai comandi CR LF.

Estratto dei comandi del protocollo KCP più comuni:

10	Mostrare tutti i comandi del protocollo KCP implementati
S	Trasmettere il valore stabile
SI	Inviare il valore attuale (anche instabile)
SIR	Inviare il valore attuale (anche instabile) e ripetere
Т	Eseguire la tara
Z	Azzerare

Esempio:

Comando	S	
Possibili risposte	S_S100.00_g S_I S_+ or S	Conferma del comando, avvio di esecuzione del comando Esecuzione di un altro comando in corso, timeout superato Sovraccarico o sottocarico

15.2 Memoria Alibi della KERN

Nel caso di pesate soggette a controllo legale, valutate ed elaborate da un computer collegato (ad es. la stampa di una bolla di consegna dal computer invece che direttamente sulla stampante collegata alla bilancia), come parte della protezione dell'utente, la legge sulla verifica legale raccomanda l'archiviazione elettronica su una memoria dati verificata per impedire la manipolazione dei dati.

I record memorizzati possono essere richiamati e visualizzati in qualsiasi momento su un computer collegato.

- La memoria di Alibi può memorizzare fino a 250.000 risultati di pesatura. Quando la memoria è piena, gli identificatori usati in precedenza vengono sovrascritti (a partire dal primo identificatore).
- La procedura di memorizzazione può essere eseguita premendo il pulsante di stampa o utilizzando il comando "S" o "MEMPRT" del protocollo KCP.
- Vengono memorizzati il valore di pesatura (N, G, T), la data e l'ora e l'identificativo univoco della memoria Alibi.
- Anche l'identificativo univoco della memoria di Alibi viene inviato per l'identificazione durante il trasferimento dei dati.
- I dati memorizzati possono essere richiamati utilizzando il comando "MEMQID" del protocollo KCP. È possibile anche richiedere un singolo identificatore specifico o una sequenza di identificatori.
- Esempio:
 - MEMQID 15 → Restituisce il record memorizzato all'identificativo con il numero 15.
 - MEMQID 15 20 → Restituisce tutti i record memorizzati agli identificatori con i numeri da 15 a 20.

Per la descrizione dettagliata si rimanda al manuale "KERN Communications Protocol" disponibile nel Centro di downloads (Downloads) sul sito ufficiale dell'azienda KERN (<u>www.kern-sohn.com</u>).



Protezione dei dati conservati rilevanti dal punto di vista legale:

- Una volta memorizzato, il record viene immediatamente letto e controllato byte per byte. Se viene rilevato un errore, il record viene contrassegnato come non valido. Se non viene rilevato alcun errore, il record può essere stampato, se necessario.
- A ogni record viene allegata una somma di controllo.
- Tutte le informazioni contenute nella stampa vengono lette dalla memoria con verifica della somma di controllo anziché direttamente dal buffer.

Misure per prevenire la perdita di dati:

- All'accensione, la memoria è protetta contro la scrittura.
- Prima di immettere un record in memoria, viene eseguita una procedura di autorizzazione alla scrittura.
- Una volta memorizzato il record, viene eseguita una procedura di protezione contro la scrittura (prima della verifica).
- Il tempo di conservazione dei dati nella memoria è di oltre 20 anni.

15.3 Funzioni di trasferimento dati

15.3.1 Modalità di sommatoria < كٰٰٰٰٰٰٰں >

Questa funzione permette di aggiungere valori di pesatura individuali alla memoria della somma premendo iun tasto, e di stamparli se è collegata una stampante opzionale.

Attivazione della funzione:

- ⇒ Richiamare l'impostazione del < Prunt > → < bull > dal menu di configurazione e confermare premendo il tasto →.
- □□□ Usarei tasti di navigazione ↓↑ per selezionare l'impostazione < □□ > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto di navigazione .
- Prerequisito: impostazione del menu

 Prode > < Er (0 > < NAnuAL > < on >

Sommatoria del materiale da pesare:

- ⇒ Se necessario, posizionare un recipiente vuoto sulla bilancia e procedere alla tara della bilancia.
- Posizionare il primo materiale da pesare Attendere che l'indicatore di stabilizzazione


 venga visualizzato, quindi premere il tasto PRINT. L'indicazione cambia prima a < sum1 > e poi al valore del peso corrente. Il valore del peso viene memorizzato e inviato alla stampante Viene visualizzato il simbolo ∑. Rimuovere il materiale pesato.
- ⇒ Posizionare il secondo materiale da pesare. Attendere che l'indicatore di stabilizzazione ► ✓ venga visualizzato, quindi premere il tasto **PRINT**. L'indicazione cambia prima in < □□□□□ >, e poi nel valore attuale del peso. Il valore del peso viene memorizzato e inviato alla stampante Rimuovere il materiale pesato.
- ⇒ Aggiungere al totale il peso del materiale successivo da pesare, procedendo come descritto sopra.
- Questa procedura può essere ripetuta tutte le volte che si desidera fino all'esaurimento dell'intervallo di pesatura della bilancia.

Visualizzazione e trasmissione della somma "Total":

 ⇒ Premere e tenere premuto il pulsante PRINT. Vengono visualizzati: il numero di pesate e il peso totale.
 La memoria della somma viene cancellata; il simbolo [∑] si spegne.


Modello di protocollo (KERN YKB-01N):

Impostazione del menu < Pr∏adE > → < FarNAL > → < 5harL >

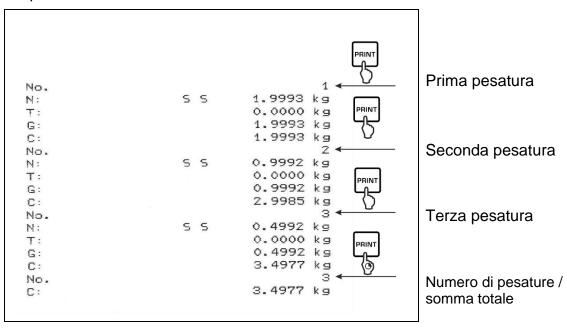

Modello di protocollo (KERN YKB-01N):

Impostazione del menu

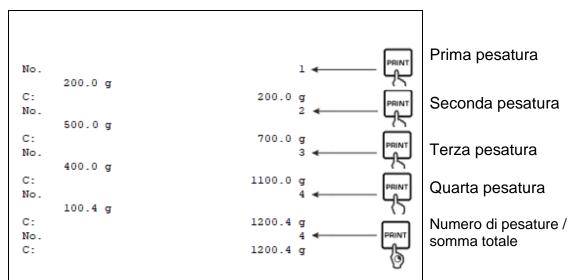

15.3.2 Trasmissione dei dati premendo il tasto PRINT < manual > Attivazione della funzione:

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < PrunE > → < PrnudE > → < Er ıŪ > nel menu di cofigurazione, e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Per inviare i dati manualmente, usando i tasti di navigazione ‡1, selezionare l'impostazione del menu < ☐☐□☐☐L > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓1, per selezionare l'impostazione < on > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto di navigazione €.

Predisposizione del materiale da pesare:

- ⇒ Se necessario, posizionare un recipiente vuoto sulla bilancia e procedere alla tara della bilancia.
- ⇒ Posizionare il materiale da pesare. Il valore di pesatura viene trasmesso quando si preme il tasto PRINT.

15.3.3 Trasmissione automatica dei dati < Auto >

Il trasferimento dei dati avviene automaticamente senza premere il tasto **PRINT**, a condizione che siano soddisfatte le relative condizioni di trasferimento in base all'impostazione del menu.

Attivazione della funzione e impostazione della condizione di trasferimento:

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < Pr (□L > → < Pr□□□□ = > → < Er (□ > nel menu di cofigurazione, e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Per trasmettere i dati in modo automatico, usare i tasti di navigazione 11 per selezionare l'impostazione del menu < □□□ > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Usare i tasti di navigazione ↓1, per selezionare l'impostazione < on > e confermare premendo il tasto →. Viene visualizzata l'indicazione < ☐ ☐ ☐ □ □ □ >.
- ⇒ Confermare premendo il tasto → e, utilizzando i tasti di navigazione ↓↑, impostare la condizione di trasmissione richiesta.
- ⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto di navigazione .

Predisposizione del materiale da pesare:

- ⇒ Se necessario, posizionare un recipiente vuoto sulla bilancia e procedere alla tara della bilancia.
- ⇒ Posare il materiale da pesare, attendere che venga visualizzato l'indicatore di stabilizzazione (► ◄).
 - Il valore di pesatura viene trasmesso automaticamente.

15.3.4 Trasferimento continuo di dati < cont >

Attivazione della funzione e impostazione del ciclo di trasferimento:

- Richiamare l'impostazione del menu < Pr (□E > → < Pr□□□E > → < Er (□ > nel menu di cofigurazione, e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Per trasmettere i dati in modo continuo, usare i tasti di navigazione ↓↑, per selezionare l'impostazione del menu < □□□□ > e confermare premendo il tasto →.
- □ Con i tasti di navigazione ↓↑ selezionare l'impostazione < □□ > e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Viene visualizzata l'indicazione < 与PEEd >.
- ⇒ Confermare premendo il tasto → e usando i tasti do navigazione ↓↑, impostare il ciclo richiesto di trasferimento in forma numerica, vedi il cap. 3.2.2).
- ⇒ Impostare la condizione di trasmissione richiesta < 2E □ > e < 5EBLE >.
- ⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto di navigazione €.

Applicazione del materiale da pesare

- ⇒ Se necessario, posizionare il contenitore vuoto sulla bilancia ed eseguire la tara del dispositivo.
- ⇒ Posizionare il materiale da pesare.
- ⇒ I valori di pesatura saranno trasmessi secondo il ciclo definito.

Modello di protocollo (KERN YKB-01N):

```
S D 1.9997 kg
S D 1.9999 kg
S D 1.9999 kg
S D 1.9999 kg
S D 1.9999 kg
S S 2.0000 kg
S S 2.0000 kg
S S 2.0000 kg
S D 1.9998 kg
S D 1.9998 kg
S D 1.9998 kg
S D 2.0002 kg
S D 2.4189 kg
S D 2.9998 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9997 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9996 kg
S D 2.9996 kg
```

15.4 Formato dati

- ⇒ Richiamare l'impostazione del menu < PrunE > → < PrnodE > → < HE ubbe > → < IntPrt > nel menu di configurazione e confermare premendo il tasto →.
- ⇒ Con i tasti di navigazione ↓↑ selezionare l'impostazione richiesta.
 Opzioni disponibili:
 - < short > protocollo di misura standard

- < long > protocollo di misura esteso
- ⇒ Confermare l'impostazione premendo il tasto →.
- ⇒ Per uscire dal menu, premere più volte il tasto di navigazione €.

Modello di protocollo (KERN YKB-01N):

For	7AL → Shor	-E	ForNAl	- Lon	<u> </u>	
N: T: G:	5 5	2.0000 kg 0.5000 kg 2.5000 kg	N: Tara weight Gross weigh!		2.0000 k : 0.5000 k 2.5000 k	(g

16 Manutenzione, conservazione in condizioni di efficienza, smaltimento



Scollegare il dispositivo dalla tensione di esercizio prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, pulizia e riparazione.

16.1 Pulizia

Non adoperare alcun prodotto per pulizia aggressivo (solventi, ecc.), ma pulire il dispositivo solo con uno strofinaccio imbevuto di sapone neutro. Il liquido non può penetrare all'interno del dispositivo. Asciugare con un panno asciutto e morbido.

Residui sciolti di campioni/polvere possono essere rimossi con cautela con pennello o aspirapolvere portatile.

Rimuovere immediatamente il materiale sparso.

16.2 Manutenzione, conservazione in condizioni di efficienza

- L'apparecchio può essere aperto solo da tecnici addestrati e autorizzati da KERN.
- ⇒ Prima di aprire il dispositivo, scollegarlo dalla rete di alimentazione.

16.3 Smaltimento

Lo smaltimento del dispositivo e del suo imballaggio dev'essere fatto in conformità alla legge nazionale o regionale vigente in luogo di esercizio del dispositivo.

17 Risoluzione di problemi in caso di piccoli malfunzionamenti

Nel caso di disturbi dell'andamento del software spegnere la bilancia per un breve momento e scollegarla dalla rete. La procedura di pesatura deve quindi essere iniziata da capo.

Interferenze	Possibile causa
Indice di peso non si ac- cende	 La bilancia non è accesa. Connessione di rete interrotta (cavo di rete non collegato/danneggiato). Interruzione dell'alimentazione elettrica.
Indicazione di peso cambia in continuo	 Corrente / movimenti dell'aria. Vibrazioni del tavolo/piano di appoggio. Piattello della bilancia a contatto con corpi estranei. Campi elettromagnetici/cariche elettrostatiche (scegliere un altro luogo di installazione/spegnere il dispositivo che interferisce, se possibile).
Il risultato della pesatura è evidentemente errato	 L'indicazione della bilancia non è stata azzerata. Regolazione non corretta. Bilancia posizionata in modo instabile. Si verificano forti oscillazioni di temperatura. Tempo di riscaldamento non rispettato. Campi elettromagnetici/cariche elettrostatiche (scegliere un altro luogo di installazione/spegnere il dispositivo che interferisce, se possibile).

18 Messaggi di errore

Messaggio di errore	Descrizione
Shur	Superamento del campo di azzeramento (su)
undErZ	Superamento del campo di azzeramento (giù)
in5EAb	Carico instabile
Bronū	Errore di calibratura
LJ	Sottocarico
LJ	Sovraccarico
LobAt	Capacità esaurita delle pile/batterie ricaricabili