

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Higrometr Extech RH101

Produkt nr: 122316



Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu Higrometru Extech RH101 z wbudowanym opatentowanym pirometrem na podczerwień (IR). Higrometr pozwala monitorować poziom wilgoci, temperaturę powietrza oraz powierzchni w drewnie oraz innych materiałach budowlanych bez uszkodzania powierzchni za pomocą bezinwazyjnego czujnika (zawarty w urządzeniu czujnik penetracyjny).

Duży, łatwy w odczycie podświetlany wyświetlacz LCD pokazuje podstawowe i średnie odczyty funkcji. Funkcja podczerwieni zawiera wygodny wskaźnik laserowy dla łatwiejszego kierowania pomiaru. Higrometr został dokładnie sprawdzony i skalibrowany, więc przy właściwym użytkowaniu zapewni lata niezawodnego użytkowania.

Funkcja	Zasięg i rozdzielczość	Dokładność
Wilgotność	10.0 to 95.0% RH ±	3.5% RH
Temp. Powietrza	-4 to 140oF (-20 to 60oC)	± 3.0oF (± 2.0oC)
Temp. IR	-58.0 to -4.0oF (-50.0 to -20.0oC)	± 9oF (± 5oC)
	-4.0 to 199.9oF (-20.0 to 93.3oC)	±2% of rdg or ± 4oF (± 2oC)
	200 to 400oF (93oC to 204oC)	
	400 to 932oF (204oC to 500oC)	± 3% of rdg

Dokładność pomiaru temperatury ± 3 °C

Wysokość 150 mm

Zasilanie Bateria 9 V

Głębokość 40 mm

Zakres pomiarowy temp. -20 do +60 °C

Waga netto 200 g

Szerokość netto 75 mm

Możliwość kalibracji zgodnie z ISO/DKD


Zakres pomiarowy wilgotności 10 - 95 % r.

Dokładność pomiaru wilgotności ± 3.5 % r.

Bezpieczeństwo

- Należy zachować szczególną ostrożność, gdy wiązka laserowa jest w użyciu
- Nie należy kierować wiązką w kierunku w stronę oczu
- Nie używaj lasera w pobliżu gazów wybuchowych lub w innych obszarach zagrożonych wybuchem

Opis higrometru

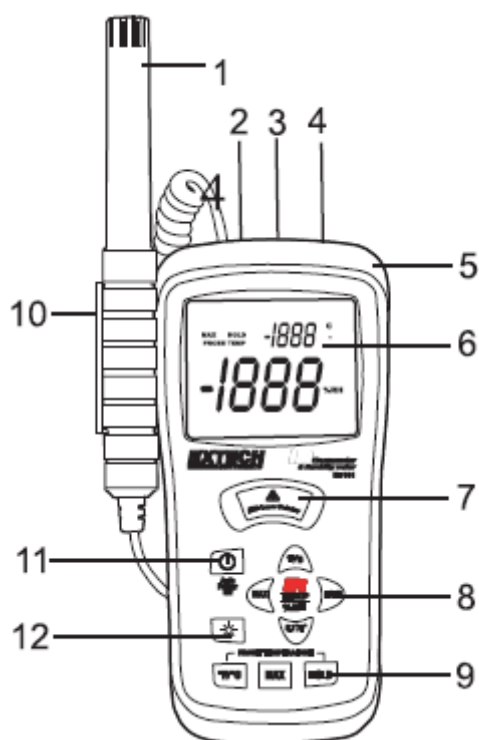




1. Czujnik pomiaru temperatury w podczerwieni IR
2. Wejście typu Jack sondy pomiarowej
3. Wskaźnik laserowy
4. Czujnik IR
5. Osłona gumowa
6. Wyświetlacz LCD
7. Przycisk termometru na podczerwień IR

8. Przycisk względnej wilgotności na podczerwień IR (4)
9. Przycisk pomiaru temperatury powietrza (3)
10. Uchwyt sondy
11. Przycisk zasilania ON/OFF
12. Przycisk zasilania

Uwaga: komora baterii, uchwyt statywu i uchwyt sondy oraz śruba mocująca uchwyt sondy znajdują się z tyłu przyrządu

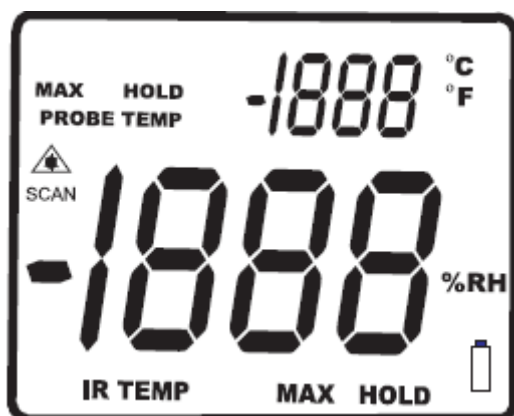Wyświetlacz LCD



- MAX (górną część wyświetlacza): Funkcja Max Hold / temperatura powietrza
- HOLD (górną część wyświetlacza): Funkcja Data Hold dla temperatury powietrza
- PROBE TEMP: Wskazuje że górne cyfry LCD reprezentują Air Temperature (sonda)
-  : Wskazuje, że wskaźnik laserowy jest włączony.
- IR TEMP: Wskazuje że większe cyfry LCD pokazują pomiar temperatury IR
- MAX (dolną część wyświetlacza): Max Hold dla temperatury IR i funkcji RH
- HOLD (na dole wyświetlacza): Data Hold dla funkcji temperatury IR i funkcji RH
- °C / °F: Jednostki miary temperatury
- % RH: Jednostka miary wilgotności względna
- Duże cyfry LCD na środku wyświetlacza oznaczają wilgotność względną IR i temperaturę IR
- Mniejsze cyfry LCD na górze, na prawo od wyświetlacza pokazują temperaturę z sondy
-  : Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Ostrzeżenia

Urządzenie to nie jest zabawką i nie może się dostać w ręce dzieci. Zawiera ono niebezpieczne elementy, jak również małe części, które mogą zostać połknięte przez dzieci.

W przypadku, gdy dziecko połknie jakikolwiek z tych elementów, należy niezwłocznie skontaktować z lekarzem.

Nie należy pozostawiać baterii oraz elementów opakowania leżących w widocznym i łatwo dostępnym miejscu; mogą być one niebezpieczne dla dzieci, jeśli będą one używać tych elementów jako zabawek.

W przypadku, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas – należy wyjąć baterie, aby zapobiec ich rozładowaniu.

Przeterminowane lub uszkodzone baterie mogą spowodować poparzenia w kontakcie ze skórą. Zawsze należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.

Sprawdzić czy bateria nie uległa zwarcia. Nie wrzucać baterii do ognia.

Działanie


1. Przed użyciem usunąć osłonę ochronną z czujnika podczerwieni RH.
2. Przycisnąć przycisk zasilania, aby włączyć higrometr.
3. Jeśli pojawi się symbol niskiego poziomu baterii (patrz wyżej), lub jeśli higrometr się nie włączy, należy wymienić baterie.

Sonda pomiaru temperatury i wilgotności

1. Zamocuj sondę z licznikiem za pomocą gniazda w górnej części przyrządu.
2. Trzymaj sondę w obszarze pomiaru przez odpowiedni czas aby ustabilizować odczyt.
3. Odczytaj z sondy wilgotność względną (środek wyświetlacza LCD) i temperaturę (z górnej części wyświetlacza LCD).

UWAGA: Nie należy zanurzać sondy w cieczy; jest ona przeznaczona do użycia tylko w powietrzu.

Pomiary temperatury za pomocą podczerwieni (Non -Contact)

1. Czujnik podczerwieni znajduje się w górnej części przyrządu.
2. Skieruj sondę w kierunku mierzonej powierzchni.
3. Wciśnij i przytrzymaj duży czerwony przycisk IR, aby rozpocząć pomiar temperatury powierzchni mierzonego obiektu. TEMP IR i ikonka  pojawi się na wyświetlaczu. Wskaźnik laserowy włączy się w celu ułatwienia celowania.
4. Zmierzona temperatura powierzchni IR pojawi się w centrum wyświetlacza LCD (duże cyfry). Odczyt pokazuje temperaturę mierzonego obiektu.
5. Jeżeli czerwony przycisk IR jest zwolniony, wskaźnik laserowy wyłączy się i odczyt zostanie zatrzymany z zapamiętaną ostatnią wartością na wyświetlaczu przez ok. 10 sekund.
6. Należy zauważyć, że sonda kontynuuje monitorowanie temperatury w trybie IR a temperatura jest wyświetlana na górze wyświetlacza LCD (mniejsze cyfry).
7. Po ok. 10 sekundach pokazane zostaną domyślnie wartości.



Automatyczny wyłącznik

Aby wydłużyć czas pracy baterii, miernik wyłącza się automatycznie po 10 minutach.

Przyciski °C / °F

Temperatura powietrza i jednostki temperatury w trybie IR mogą być wybrane przez użytkownika. Dla funkcji pomiaru temperatury powietrza, naciśnij przycisk °C / °F w lewym dolnym rogu. Dla jednostki temperatury w trybie IR, naciśnij przycisk °C / °F w centrum.

Przyciski Data Hold

Pomiar na wyświetlaczu można zatrzymać w dowolnym momencie przez naciśnięcie przycisku HOLD. Dla funkcji pomiaru temperatury powietrza, naciśnij przycisk HOLD w prawym dolnym rogu. Dla funkcji pomiaru temperatury IR oraz dla pomiaru wilgotności względnej, użyj przycisku HOLD na prawo od środka urządzenia. Naciśnij HOLD ponownie, aby wyjść z tego trybu. Należy pamiętać, że w trybie temperatury IR funkcja Data Hold jest automatycznie włączana, gdy czerwony przycisk IR jest zwolniony.

Przyciski MAX

Naciśnij przycisk MAX (na dole od przycisku temperatury powietrza), aby wyświetlać tylko najwyższy odczyt. Wyświetlony pomiar będzie teraz zmieniać się tylko w przypadku wykrycia wyższego odczytu. Naciśnij MAX ponownie, aby wyjść z tego trybu.

Podświetlenie


Naciśnij przycisk podświetlenia  , aby je włączyć. Naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.

Dodatkowe informacje dla trybu pomiaru IR

- Podczas wykonywania pomiarów IR miernik automatycznie kompensuje zmiany temperatury otoczenia. Należy pamiętać, że może to potrwać do 30 minut, aby Extech RH101 dostosował się do bardzo szerokich zmian temperatury otoczenia.
- Wykonywanie pomiarów niskiej temperatury zaraz po pomiarach wysokich temperaturach może wymagać kilku minut dla stabilizacji pomiaru w wyniku procesu chłodzenia czujnika IR.
- Jeśli powierzchnia obiektu badanego jest pokryta szronem, olej, brud, itp, należy wyczyścić ją przed rozpoczęciem pomiarów.
- Jeśli powierzchnia obiektu jest bardzo refleksyjna wskazane jest zastosowanie taśmy maskującej lub pokrycie czarną farbą przed pomiarem.
- Para, kurz, dym itp. mogą utrudniać pomiary.
- Aby znaleźć gorący punkt, wyceluj miernik poza obszar skanowania, a następnie skanuj mierzony obszar (w górę i w dół), aż gorący punkt zostanie znaleziony.

Pole widzenia w podczerwieni (IR)


Upewnij się, że żądany cel jest większy niż rozmiar pola pomiaru. Kiedy zwiększa się odległość od obiektu, rozmiar pola obszaru sprawdzanego przez miernik powiększa się. Współczynnik pola widzenia miernika wynosi 8:1, co oznacza, że jeśli higrometr znajduje się 8 cali (cm) od celu, to wtedy średnica (plama) sprawdzanego obiektu musi wynosić co najmniej 1 cal (cm). Pop. niżej na diagram pola widzenia.

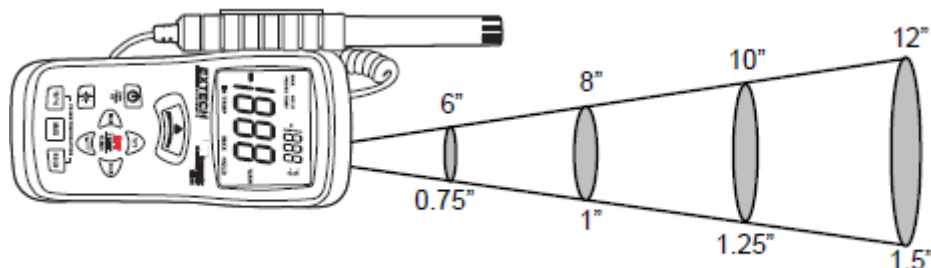

Kalibrowanie

Regulacja kalibracji wilgotności znajduje się w komorze baterii.

1. Zdejmij pokrywę baterii i odłóż akumulator na bok.
2. Umieść sondę wilgotności w komorze wilgotności lub butelce kalibracji wilgotności i odczekaj 20 minut
3. Włącz miernik i włącz regulację wilgotności aż odczyt na wyświetlaczu będzie zgadzać się ze źródłem kalibracji.

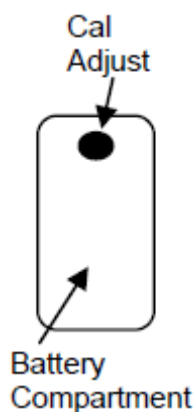

Ogólne informacje na temat baterii / akumulatorów

- Baterie / akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie zostawiaj baterii / akumulatorów leżących bez opieki, mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta. Jeśli dojdzie do połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie / akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem jeśli zetkną się ze skórą, należy zatem stosować odpowiednie rękawice ochronne.

- Baterie / akumulatory nie powinny być połączone w zwarcie, otwarte lub wrzucone do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji!

Utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenia podlegające procesom utylizacji i recyklingu są oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. "o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Oznakowanie takie oznacza, że sprzęt po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami organicznymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go podmiotom prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podmioty prowadzące zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Wyśłużone urządzenie przeznaczone do usunięcia z gospodarstwa domowego nie jest bezwartościowym odpadem.

