

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433- 9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Instrukcja obsługi Zestaw do oznaczania gęstości

KERN ALS/PLS-A01

Wersja 1.5 04/2008 PL



ALS/PLS-A01-BA-pl-0815



KERN ALS/PLS-A01

Wersja 1.5 04/2008 Instrukcja obsługi Zestaw do oznaczania gęstości dla wag precyzyjnych i analitycznych KERN ALT, KERN PLT, KERN ALS/ALJ, KERN ALS..N/ALJ..N, KERN PLS/PLJ

Spis treści:

1	WPF	ROWADZENIE	3
	1.1	ZAKRES DOSTAWY	3
2	INST	FALACJA ZESTAWU DO OZNACZANIA GĘSTOŚCI	5
3	ZAS	ADA OZNACZANIA GĘSTOŚCI	9
	3.1	WIELKOŚCI WPŁYWAJĄCE I ŹRÓDŁA BŁĘDÓW	10
4	OZN	ACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH	11
	4.1 4.2 4.3	MODELE KERN ALS/ALJ/PLS/PLJ MODELE ALJN/ALSN MODEL KERN ALT, PLT	12 17 20
5	OZN	ACZANIE GĘSTOŚCI CIECZY	26
	5.1 5.2 5.3	Model KERN ALS/ALJ/PLS/PLJ Modele KERN ALJN/ALSN Model KERN ALT, PLT	28 32 35
6	TAB	ELA GĘSTOŚCI WODY	40
7	ZAL	ECENIA	41

1 Wprowadzenie

Przy zakupie zestawu do oznaczania gęstości jako akcesoriów do wagi elektronicznej do wyboru są 2 modele:

KERN ALS-A01 do wag analitycznych serii KERN ALT, KERN ALS/ALJ oraz KERN ALS..N/ALJ..N (pasuje tylko do modeli z dokładnością odczytu d = 0,1 mg).

KERN PLS-A01 do wag precyzyjnych serii **KERN PLS/PLJ** oraz **KERN PLT** (pasuje tylko do modeli z dokładnością odczytu **d** = 1 mg)

W niniejszej instrukcji opisano tylko prace wykonywane z zestawem do określania gęstości. Dalsze informacje dotyczące obsługi wagi znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do każdej wagi.

1.1 Zakres dostawy KERN ALS-A01:



Nr	Oznaczenie		
1	Podstawka na menzurkę szklaną	9	Szalka na próbki
2	Stojak	10	Drut
3	Wypornik szklany	11	Szalka z sitkiem
4	Menzurka szklana	12	Dodatkowe obciążniki (patrz rozdz. 5)
5	Uchwyt termometru	13	Dodatkowy stojak (odkładanie szalek na próbki/wyporników)
6	Termometr		Pinceta lub rys.
7	Drut		Instrukcja obsługi
8	Hak wypornika		



Nr	Oznaczenie		
1	Stojak	7	Termometr
2	Szalka z sitkiem	8	Uchwyt termometru
3	Drut	9	Wypornik szklany
4	Szalka na próbki	10	Podstawka na menzurkę szklaną
5	Menzurka szklana	11	Dodatkowy stojak (odkładanie szalek na próbki/wyporników)
6	Hak wypornika		Pinceta lub rys.
			Instrukcja obsługi

2 Instalacja zestawu do oznaczania gęstości

⇒ Usunąć z wagi następujące części

Model KERN ALT:



- (1) Płytka wagi
- (2) Pierścień osłonowy

Model KERN ALS/ALJ:



- (1) Płytka wagi
- (2) Uchwyt płytki wagi
- (3) Pierścień osłonowy



Modele KERN PLS/PLJ, PLT:



- (1) Pokrywa osłony przeciwwiatrowej
- (2) Osłona przeciwwiatrowa
- (3) Płytka wagi

⇒ Instalacja zestawu do oznaczania gęstości

Modele KERN ALS/ALJ, KERN ALT: centralne mocowanie 1-punktowe



Modele KERN ALS..N/ALJ..N: centralne mocowanie 1-punktowe



Modele KERN PLS/PLJ, PLT: mocowanie 4-punktowe



Uwaga:

- Podstawka menzurki szklanej nie może dotykać do stojaka!
- Przy zainstalowanym zestawie do oznaczania gęstości nie jest możliwe justowanie. W celu justowania należy zdjąć zestaw do oznaczania gęstości i założyć płytkę wagi.

3 Zasada oznaczania gęstości

Trzy ważne wielkości fizyczne to: **objętość** i **masa** ciał, jak również **gęstość** substancji. Masa i objętość są ze sobą sprzężone poprzez gęstość:

Gęstość [ρ] jest to stosunek masy [m] do objętości [V].

$$\rho = -\frac{m}{V}$$

Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny (kg/m³). 1 kg/m³ jest równy gęstości jednorodnego ciała, który przy masie 1 kg zajmuje objętość 1 m³. Innymi często stosowanymi jednostkami są:

 $1\frac{g}{cm^{3}}$ $1\frac{kg}{m^{3}}$ $1\frac{g}{l}$

Dzięki zastosowaniu zestawu do oznaczania gęstości w połączeniu z wagami KERN ALS/ALJ/PLS/PLJ, KERN PLT oraz KERN ALT można szybko i pewnie określić gęstość ciał stałych oraz cieczy. W sposobie pracy zestawu do oznaczania gęstości wykorzystywana jest "zasada Archimedesa":

WYPÓR STANOWI SIŁĘ. DZIAŁA ONA NA CIAŁO ZANURZONE W CIECZY. WYPÓR CIAŁA JEST WPROST PROPORCJONALNY DO SIŁY CIĘŻKOŚCI WYPARTEJ PRZEZ NIE CIECZY. SIŁA WYPORU DZIAŁA PROSTOPADLE DO GÓRY.

Dzięki temu obliczenie gęstości odbywa się według następujących wzorów:

Przy oznaczaniu gęstości ciał stałych

Za pomocą naszych wag ciała stałe można ważyć zarówno w powietrzu [A], jak również w wodzie [B]. Jeżeli gęstość wypieranego medium [ρ_0] jest znana, gęstość ciała stałego [ρ] oblicza się w następujący sposób:

$$\rho = \frac{A}{A-B} \rho_o$$

 ρ = Gęstość próbki

- A = Masa próbki w powietrzu
- B = Masa próbki w cieczy pomiarowej
- ρ_o = Gęstość cieczy pomiarowej

Przy oznaczaniu gęstości cieczy

Gęstość cieczy określana jest za pomocą wypornika, którego objętość ([V] patrz wytłoczenie) jest znana. Wypornik ważony jest zarówno w powietrzu [A], jak również w cieczy badanej [B].

Zgodnie z prawem Archimedesa na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu [G]. Siła ta jest wprost proporcjonalna do siły ciężkości (ciężaru) cieczy wypartej przez objętość ciała.

Objętość [V] ciała zanurzonego jest równa objętości wypartej cieczy.

$$\rho = \frac{G}{V}$$

G = Wypór wypornika

Wypór wypornika =

Masa wypornika w powietrzu [A] - Masa wypornika w cieczy badanej [B]

A zatem:

$$\rho = \frac{A \text{-}B}{V} + \rho_L$$

- ρ = Gęstość cieczy badanej
- A = Masa wypornika w powietrzu
- B = Masa wypornika w cieczy badanej
- V = Objętość wypornika
- ρ_L = Gęstość powietrza (0.0012 g/cm³)

3.1 Wielkości wpływające i źródła błędów

- ⇒ Ciśnienie powietrza
- ⇒ Temperatura
- ⇒ Odchyłka objętości wypornika (± 0,005 cm³)
- ⇒ Naprężenie powierzchniowe cieczy
- ⇒ Pęcherzyki powietrza
- ⇒ Głębokość zanurzenia szalki na próbki względnie wypornika
- ⇒ Porowatość ciała stałego

4 Oznaczanie gęstości ciał stałych

Przygotować wagę w sposób opisany w rozdz. 2 "Instalacja zestawu do oznaczania gęstości".



- ⇒ Uchwyt termometru umieścić na krawędzi szklanej menzurki.
- ⇒ Zawiesić termometr
- Wlać do menzurki szklanej ciecz pomiarową, której gęstość ρ_o jest znana.
 Wysokość napełnienia powinna wynosić ok. ³/₄ pojemności.
- ⇒ Menzurkę szklaną umieścić na środku podstawki.
- ⇒ Zawiesić szalkę na próbki na środku stojaka.
- ⇒ Tak długo regulować temperaturę cieczy pomiarowej, aż będzie ona stała.

4.1 Modele KERN ALS/ALJ/PLS/PLJ

Przycisk	Wyświetlacz	Opis
		Włączyć wagę, wykonywana jest samodiagnoza wagi.
		Odczekać, aż zostanie wyświetlony wskaźnik stabilizacji i wskaźnik zera wagi.
	Rdd albo PIECES	Wybór menu: (w zależności od modelu) Nacisnąć przycisk TARE , na wyświetlaczu zostaną wyświetlone poziome linie, w czasie wyświetlania nacisnąć przycisk F . Zostanie wyświetlona pierwsza funkcja " Add " lub "Pieces" .
(F)	-20-	Tak długo naciskać przycisk F , aż zostanie wyświetlona funkcja oznaczania gęstości dla substancji stałych " Co ".
	05H	Potwierdzić wybór. Waga znajduje się teraz w trybie oznaczania gęstości substancji stałych.



W przypadku wybrania jako ciecz pomiarową "nothEr" w następnym kroku menu należy wprowadzić jej gęstość.				
	NOTHER	Potwierdzić wybór.		
		Wprowadzić gęstość cieczy pomiarowej (aktualna cyfra miga).		
		Za pomocą przycisku ON/OFF wybrać zmienianą pozycję, aktywna pozycja każdorazowo miga.		
F C	z900000 z997 800	Za pomocą przycisku F zmienić wartość cyfry.		
		Potwierdzić wprowadzoną wartość.		



	~ 1.788 g	Odczekać, aż wskazanie masy przez wagę będzie stabilne. Po naciśnięciu przycisku PRINT zostaje zapamiętana masa próbki w cieczy pomiarowej .		
	F 1.990 ^g	Gęstość próbki (ρ) jest automatycznie obliczana i wyświetlana na wyświetlaczu [g/cm ³].		
		Wyjście danych na interfejs szeregowy RS 232. Wynik wydawany jest w g/cm ³ .		
Zdjąć próbkę, wynik pomiaru jest wyświetlany w dalszym ciągu.				
TARE →O+		Powrót do trybu ważenia za pomocą przycisku TARE .		

4.2 Modele ALJ..N/ALS..N

Realizacja:

- Nacisnąć przycisk Lak często naciskać przycisk UNIT, aż zostanie wyświetlona funkcja oznaczania gęstości substancji stałej "F6 d_Co".
- Zatwierdzić, naciskając przycisk PRINT. Waga znajduje się teraz w trybie oznaczania gęstości substancji stałych. Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony symbol "liguid", a następnie "H₂0".
- Za pomocą przycisku **UNIT** odbywa się wybór cieczy pomiarowej.



Oznaczanie gęstości można wykonywać w trzech cieczach:

- H2O (woda destylowana),
- C2H5OH (spirytus 100% +/- 0.1% w temperaturze 20°C),
- AnotHEr (dowolna ciecz pomiarowa o znanej gęstości).
- Zatwierdzić wybraną ciecz pomiarową, naciskając przycisk **PRINT**.
- W przypadku wybrania jako ciecz pomiarową "wody destylowanej" albo "etanolu" w następnym kroku menu należy wprowadzić temperaturę cieczy pomiarowej.
- Odczytać temperaturę cieczy pomiarowej na zawieszonym termometrze i wprowadzić za pomocą przycisku UNIT lub 2.



- Zatwierdzić, naciskając przycisk PRINT.

W przypadku wybrania jako ciecz pomiarową "**AnotHEr"** w następnym kroku menu wprowadzana jest jej gęstość.



- Za pomocą przycisku UNIT lub wprowadzić wartość liczbową (aktualna cyfra miga).
- Za pomocą przycisku F wybrać zmienianą pozycję (aktualna pozycja miga).
- Zatwierdzić, naciskając przycisk **PRINT**.

Po wprowadzeniu parametrów cieczy pomiarowej interfejs użytkownika wagi zostaje przełączony automatycznie:

5	LoRd R	
ы. ф1	0.0000	, t g

- Symbol LOAD A widoczny na wyświetlaczu żądanie położenia ciała stałego na górnej szalce na próbki.
- Nacisnąć przycisk TARE i poczekać na wyświetlenie wskaźnika zera wagi.



Odczekać, aż wskazanie masy przez wagę będzie stabilne. Po naciśnięciu przycisku PRINT zostaje zapamiętana masa próbki w powietrzu.

 Po wyświetleniu symbolu Load L próbkę należy zdjąć z górnej szalki na próbki i położyć na dolnej szalce z sitkiem.
 Do tego celu należy użyć dostarczonej pincety i zwracać uwagę, aby do ciała stałego nie przylgnęły pęcherzyki powietrza.





- Odczekać, aż wskazanie masy przez wagę będzie stabilne.
 Po naciśnięciu przycisku PRINT zostaje zapamiętana masa próbki w cieczy pomiarowej.
- Gęstość próbki jest automatycznie obliczana i wyświetlana na wyświetlaczu [g/cm³].



Zdjąć próbkę, wynik pomiaru jest wyświetlany w dalszym ciągu.

Następnie można ją zmienić w następujący sposób:

	Wydruk wyniku pomiaru
	Uruchomienie następnego oznaczania gęstości
F →	Powrót do menu

4.3 Model KERN ALT, PLT

Przycisk	Wyświetlacz	Opis
	29.12.04Einstellungen13:47:56P8▶01▶Zählen1aktiv02Kontrollwägen003Dosieren104Prozentwägen105Tierwägen006Dichte107Rezeptieren008Statistik009Gesperrt	W menu trybu pracy aktywować opcję "Gęstość" (patrz instrukcja obsługi).
	29.12.04Funktionen13:47:56M0WiegenM1ZählenM2KontrollwägenM3DosierungM4ProzentwägenM5TierwägenM6 ► Dichte	Za pomocą kursora (►) wybrać punkt menu " M6 Gęstość"
	Dichte M6 ▶ 01 Prozedur ▶Festkörper 02 Flüssigkeit Wasser 03 Temperatur 22 °C 04 Dichte 1.0546 g/cm3 05 Statistik NEIN 06 Start	Zostanie wyświetlone menu wyboru parametrów. Są w nim zawarte parametry do oznaczania gęstości.
		Wskazać parametr za pomocą kursora (►).
Parametr 01 F	Procedura	
		Aktualny punkt menu miga.
	Density setup M6 ▶ 01 Prozedur ▶Flüssigk. 02 Senkk, volumen 1.00000 g/cm3 03 Statistik NEIN 04 Start	Aktywować ustawienie dla " ciała stałego".
	Dichte M6 ▶ 01 Prozedur ▶Festkörper 02 Flüssigkeit Wasser 03 Temperatur 22 °C 04 Dichte 1.0546 g/cm3 05 Statistik NEIN 06 Start	Potwierdzić wybór. Waga znajduje się teraz w trybie oznaczania gęstości substancji stałych.

Parametr 02 Ciecz			
F		Aktualny punkt menu miga.	
	Dichte M6 ▶ 01 Prozedur Festkörper 02 Flüssigkeit ▶ Wasser 03 Temperatur 22 °C	Wybór cieczy pomiarowej:	
V _{albo} V	04 Dichte 1.0546 g/cm3 05 Statistik NEIN 06 Stati	Woda =woda destylowana	
		Alkohol =etanol	
		Pozostałe =dowolna ciecz pomiarowa o znanej gęstości	
		Potwierdzić wybór.	
W przypadku wybrania jako ciecz pomiarową wody destylowanej albo alkoholu w następnym kroku menu należy wprowadzić temperaturę cieczy pomiarowej:			
Parametr 03 T	emperatura		
		Aktualny punkt menu miga.	
	Dichte Festkörper 02 Flüssigkeit Wasser 03 Temperatur ▶ 19 °C 04 Dichte 0.9884 g/cm3 05 Statistik NEIN 06 Start	Odczytać na zwieszonym termometrze temperaturę cieczy pomiarowej i wprowadzić ją za pomocą przycisków strzałek (wartość pomiędzy 15°C - 35°C).	
		Potwierdzić wybór.	

W przypadku wybrania jako ciecz pomiarową **pozostałe** w następnym kroku menu należy wprowadzić jej gęstość (zależnie od temperatury).

Parametr 04 Gęstość

	Dichte M6 ▶ 01 Prozedur Festkörper 02 Flüssigkeit Sonstige 03 Temperatur 22 °C 04 Dichte ▶ 1.0546 g/cm3 05 Statistik NEIN 06 Start NEIN	Wprowadzić gęstość cieczy pomiarowej (aktualny punkt menu miga).		
		Wartość cyfry zostanie zmieniona.		
albo		Wybór zmienianej pozycji, aktywna pozycja każdorazowo miga.		
PRINT		Potwierdzić wybór.		
Parametr 05 Statystyka				
Po aktywowaniu kombinacji gestość/statystyka i naciśniecju przycisku UNIT"				

Po aktywowaniu kombinacji gęstość/statystyka i naciśnięciu przycisku "**UNIT**" wyświetlana wartość zostaje przejęta do celów statystycznych (patrz instrukcja obsługi wagi).

Parametr 06 Start

Po wprowadzeniu parametrów interfejs użytkownika wagi zostaje przełączony automatycznie na oznaczanie gęstości.

	Dichte M6 ► 01 Prozedur Festkörper 02 Flüssigkeit 19 °C 03 Temperatur 19 °C 04 Dichte 0.9984 g/cm3 05 Statistik NEIN NEIN 06 Start In Luft wiegen 13:47:56 In Luft wiegen Legen Sie ein Objekt [Enter] Megen 0% 100% 100%	Wybór parametru "06 Start " powoduje przejście do trybu oznaczania gęstości i wyświetlenie wyświetlacza graficznego.
TARE →0+ ESC	27.3.05 Dichte 13:47:56 In Luft wiegen Legen Sie ein Objekt [Enter] → 0 ← 0.00000 g 0%	Odczekać, aż zostanie wyświetlony wskaźnik stabilizacji i wskaźnik zera wagi.
		Położyć ciało stałe na górnej szalce na próbki.
	27.3.05 Dichte 13:47:56 In Luft wiegen Legen Sie ein Objekt [Enter] 4.9986 g 0%	Odczekać, aż wskazanie masy przez wagę będzie stabilne. Po naciśnięciu przycisku PRINT zostaje zapamiętana masa próbki w powietrzu .





5 Oznaczanie gęstości cieczy

Przygotować wagę w sposób opisany w rozdz. 2 "Instalacja zestawu do oznaczania gęstości".





Przykład: ALS/ALJ

- ⇒ Uchwyt termometru umieścić na krawędzi szklanej menzurki.
- ⇒ Zawiesić termometr
- ➡ Wlać ciecz pomiarową do menzurki szklanej. Wysokość napełnienia powinna wynosić ok. ¾ pojemności.
- ⇒ Tak długo regulować temperaturę cieczy pomiarowej, aż będzie ona stała.
- ⇒ Postawić gotową menzurkę szklaną.

Po wyświetleniu na wyświetlaczu komunikatu błędu " **NOKI** " z boku stojaka należy zamocować dodatkowe obciążniki w celu kompensacji masy zdjętej płytki wagi.



5.1 Model KERN ALS/ALJ/PLS/PLJ

Przycisk	Wyświetlacz	Opis		
		Włączyć wagę, wykonywana jest samodiagnoza wagi.		
		Odczekać, aż zostanie wyświetlony wskaźnik stabilizacji i wskaźnik zera wagi.		
	Add albo PIECES	Wybór menu: (w zależności od modelu) Nacisnąć przycisk TARE , na wyświetlaczu zostaną wyświetlone poziome linie, w czasie wyświetlania nacisnąć przycisk F . Zostanie wyświetlona pierwsza funkcja " Add " lub "Pieces ".		
(F)	-L-	Tak długo naciskać przycisk F , aż zostanie wyświetlona funkcja oznaczania gęstości dla cieczy "Li".		
	VOL	Potwierdzić wybór. Waga znajduje się teraz w trybie oznaczania gęstości cieczy. Wskazanie vol oznacza żądanie wprowadzenia objętości wypornika (patrz wytłoczenie na górnym haku). Wprowadzić tyle miejsc po przecinku, ile wyświetlanych jest na wadze.		

	V/ 00000.000gW trakcie pierwszego uruchomienia na wyświetlad wyświetlane są tylko zera.V/ 00009.998gJeżeli oznaczenie gęstości l już przeprowadzane, wyświetlana jest objętość ostatnio używanego wyporn				
Wprowadzanie objęto (patrz wytłoczenie na	ości wypornika a górnym haku, dane w cm ³ np. §	9,9984 cm ³):			
	00000.000g →	Za pomocą przycisku ON/OFF wybrać zmienianą pozycję, aktywna pozycja każdorazowo miga.			
(F)	00009.000g	Za pomocą przycisku F zmienić wartość cyfry.			
	00009.998 g	Potwierdzić wprowadzoną wartość.			
		Wprowadzona wartość zostanie zapamiętana.			
	LQADA				
		Odczekać, aż zostanie wyświetlony wskaźnik stabilizacji i wskaźnik zera wagi.			



	~ 9.563 g	Odczekać, aż wskazanie masy przez wagę będzie stabilne. Po naciśnięciu przycisku PRINT zostaje zapamiętana masa wypornika w cieczy badanej .
	F 0.925 g	Gęstość cieczy (ρ) jest automatycznie obliczana i wyświetlana na wyświetlaczu [g/cm ³].
		Wyjście danych na interfejs szeregowy RS 232. Wynik wydawany jest w g/cm ³ .
Zdjąć próbkę, wynik	pomiaru jest wyświetlany w dals	zym ciągu.
		Powrót do trybu ważenia za pomocą przycisku TARE .

5.2 Modele KERN ALJ..N/ALS..N

Realizacja:

Nacisnąć przycisk A. Tak często naciskać przycisk UNIT, aż zostanie wyświetlona funkcja oznaczania gęstości cieczy "F7 d_Li".



Zatwierdzić, naciskając przycisk **PRINT**. Waga znajduje się teraz w trybie oznaczania gęstości cieczy. Wskazanie "vol" oznacza żądanie wprowadzenia objętości korpusu (wypornika) szklanego (patrz wytłoczenie na haku górnym). Wprowadzić tyle miejsc po przecinku, ile wymaganych jest przez wagę.

Wyświetlana jest objętość ostatnio używanego korpusu (wypornika) szklanego.



- Za pomocą przycisku UNIT lub wprowadzić wartość liczbową (aktualna cyfra miga).
- Za pomocą przycisku F lub ON/OFFwybrać zmienianą pozycję (aktualna pozycja miga).
- Nacisnąć przycisk **PRINT**, objętość korpusu (wypornika) szklanego zostanie zapamiętana. Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony symbol **LoAd** A. Odczekać, aż zostanie wyświetlony wskaźnik stabilizacji i wskaźnik zera wagi, w razie konieczności wytarować wagę.



W celu określenia masy korpusu (wypornika) szklanego w powietrzu należy zawiesić go na środku. Pomiar odbywa się bez menzurki szklanej.



- Odczekać, aż wskazanie masy przez wagę będzie stabilne. Po naciśnięciu przycisku PRINT zostaje zapamiętana masa wypornika w powietrzu.
- Wyświetlenie symbolu LoAd L na wyświetlaczu żądanie określenia masy korpusu (wypornika) szklanego w cieczy badanej.
- Wyjąć korpus (wypornik) szklany.

	LoRd L	
11 41	0.0000	1

 Menzurkę szklaną z cieczą próbną umieścić na środku podstawki.
 Zanurzyć korpus (wypornik) szklany w cieczy badanej i zawiesić na stojaku. Korpus (wypornik) szklany powinien być zakryty cieczą badaną ok. 10 - 15 mm.



- Odczekać, aż wskazanie masy przez wagę będzie stabilne. Po naciśnięciu przycisku PRINT zostaje zapamiętana masa wypornika w cieczy badanej.
- Gęstość cieczy jest automatycznie obliczana i wyświetlana na wyświetlaczu [g/cm3]. Aby uniknąć błędów jednostki miary, przed wynikiem znajduje się litera F.

F	2.3456	
100 C		

Wskazówka:

Sprawdzić, czy pęcherzyki powietrza przylegają do korpusu (wypornika) szklanego. W trakcie pomiaru mogą one powodować błędy.

Zdjąć próbkę, wynik pomiaru jest wyświetlany w dalszym ciągu.

Następnie można ją zmienić w następujący sposób:

	Wydruk wyniku pomiaru
	Uruchomienie następnego oznaczania gęstości
F →	Powrót do menu

5.3 Model KERN ALT, PLT

Przycisk	Wyświetlacz	Opis			
	29.12.04 Einstellungen 13:47:56 P8 ▶01▶Zählen 1 aktiv 02 Kontrollwägen 0 gesperrt 03 Dosieren 1 Aktiv 04 Prozentwägen 0 Gesperrt 05 Tierwägen 0 Gesperrt 06 Dichte 1 Aktiv 07 Rezeptieren 0 Gesperrt 08 Statistik 0 Gesperrt	W menu trybu pracy aktywować opcję "Gęstość" (patrz instrukcja obsługi, rozdz. 8.1).			
	29.12.04 Funktionen 13:47:56 M0 Wiegen M1 M1 Zählen M2 Kontrollwägen M3 Dosierung M4 Prozentwägen M5 Tierwägen M6▶Dichte Image: Control of the state of the	Za pomocą kursora (►) wybrać punkt menu "M6 Gęstość "			
F	Dichte M6 ▶ 01 Prozedur ▶Festkörper 02 Flüssigkeit Wasser 03 Temperatur 22 °C 04 Dichte 1.0546 g/cm3 05 Statistik NEIN 06 Start	Zostanie wyświetlone menu wyboru parametrów. Są w nim zawarte parametry do oznaczania gęstości.			
albo		Wskazać parametr za pomocą kursora (▶).			
Parametr 01 Pro	ocedura				
F		Aktualny punkt menu miga.			
albo	Dichte M6 ▶ 01 Prozedur ▶Flüssig. 02 Flüssigkeit Wasser 03 Temperatur 22 °C 04 Dichte 1.0546 g/cm3 05 Statistik NEIN 06 Start	Aktywować ustawienie dla " cieczy" .			
PRINT SET C	Dichte M6 ▶ 01 Prozedur ▶Flüssig. 02 Senkkörper vol. 1.00000 g/cm3 03 Statistik NEIN 04 Start	Potwierdzić wybór. Waga znajduje się teraz w trybie oznaczania gęstości cieczy.			

Parametr 02 Objętość wypornika

Wprowadzanie objętości wypornika

(patrz wytłoczenie na górnym haku, dane w cm³ np. 10,085 cm³):

	Dichte M6 ▶ 01 Prozedur Flüssig. 02 Senkkörper vol. ▶ 1.00000 03 Statistik NEIN 04 Start	Aktualny punkt menu miga.			
albo		Wartość cyfry zostanie zmieniona.			
albo		Wybór zmienianej pozycji, aktywna pozycja każdorazowo miga.			
	Dichte M6 ▶ 01 Prozedur Flüssig. 02 Senkkörper vol. ▶ 10.0850 cm3 03 Statistik NEIN 04 Start	Zatwierdzić swoje ustawienie.			
Parametr 03 Sta	tystyka				
Po aktywowaniu kombinacji gęstość/statystyka i naciśnięciu przycisku " UNIT " wyświetlana wartość zostaje przejęta do celów statystycznych (patrz instrukcja obsługi wagi).					
Parametr 04 Sta	rt				

Po wprowadzeniu parametrów interfejs użytkownika wagi zostaje przełączony automatycznie.

Dichte M6 ▶ 01 Prozedur 02 Senkkörper vol. 03 Statistik 04 Start ►	Wybór parametru "04 Start " powoduje przejście do trybu oznaczania gęstości i
27.3.05 Dichte 13:47:56 In Luft wiegen Senkkörper anhängen [Enter] O.0001 g 0% 100%	wyświetlenie wyświetlacza graficznego.







6 Tabela gęstości wody

t ₉₀	<i>e</i> _₩ [kg m ⁻	3]								
[°C]	+0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.5	+0.6	+0.7	+0.8	+0.9
0	999.843	.849	.856	.862	.868	.874	.880	.886	.891	.896
1	999.902	.906	.911	.916	.920	.924	.928	.932	. 9 36	.940
2	999.943	.946	.949	.952	.955	.957	.959	.962	.964	.966
3	99 9.967	.969	. 9 70	.971	.972	.973	.974	.974	.9 75	.9 75
4	99 9.975	.975	.975	.974	.974	.973	.972	.971	.970	.96 8
5	9 99.967	.965	.963	.961	.959	.957	.954	.952	.949	.946
6	9 99.943	.94 0	.936	.933	.929	.925	.921	.917	. 9 13	.909
7	999.904	.900	.895	.890	.885	.879	.874	.868	.863	.857
8	9 99.851	.845	.838	.832	.825	.819	.812	.805	.798	.791
9	999.783	.776	.768	.760	.752	.744	.736	.728	.719	.711
10	99 9.702	.693	.684	.675	.666	.656	.647	.637	.627	.617
11	9 99.607	.597	.587	.576	.566	.555	.544	.533	.522	.511
12	9 99.499	.488	.476	.464	.453	.441	.429	.416	.404	.391
13	999.379	.366	.353	.340	.327	.314	.301	.287	.274	.260
14	999.246	.232	.218	.204	.189	.175	.160	.146	.131	.116
15	999 .101	.086	.071	.055	.040	.024	.008	.993*	.977*	.961*
16	998.944	.928	.912	.895	.878	.862	.845	.828	.811	.793
17	998.776	.759	.741	.724	.706	.688	.670	.652	.634	.615
18	998.597	.578	.560	.541	.522	.503	.484	.465	.445	.426
19	998.406	.387	.367	.347	.327	.307	.287	.267	.246	.226
20	998.205	.185	.164	.143	.122	.101	.080	.058	.037	.015
21	9 97.994	.972	.950	.928	.906	.884	.862	.839	.817	.794
22	9 97.772	.749	.726	.703	.680	.657	.634	.610	.587	.563
23	997.540	.516	.492	.468	.444	.420	.396	.372	.347	.323
24	997.298	.273	.248	.223	.198	.173	.148	.123	.097	.072
25	997.046	.021	.995*	.969*	.943*	.917*	.891*	.865*	.838*	.812*
26	9 96.785	.759	.732	.705	.678	.651	.624	.597	.570	.542
27	996.515	.487	.460	.432	.404	376	.348	.320	.292	264
28	996.235	.207	.178	.149	.121	.092	.063	.034	.005	.976*
29	995.946	.917	.888	.858	.828	.799	.769	.739	.709	.679
30	995.649	.619	.588	.558	.527	.497	.466	.435	.405	.374
31	9 95.343	.311	.280	.249	.218	.186	.155	.123	.091	.060
32	995.028	.996*	.964*	.932*	.899*	.867*	.835*	.802*	.770*	.737*
33	994.704	.672	.639	.606	.573	.540	.506	.473	.440	.406
34	994.373	.339	.305	.272	.238	.204	.170	.136	.102	.067
35	994.033	.998*	.964*	.929*	.895*	.860*	.825*	.790*	.755*	.720*
36	993.685	.650	.615	.579	.544	.508	.473	.437	.401	.365
37	993.329	.293	.257	.221	.185	.149	.112	.076	.039	.003
38	992.966	.929	.892	.855	.818	.781	.744	.707	.670	.632
39	992.595	.557	.520	.482	.444	.407	.369	.331	.293	.255
40	992.217	.178	.140	.102	.063	.025	.986*	.947*	.908*	.870*

* Gwiazdka oznacza, że cyfra po lewej stronie przecinka została pomniejszona o 1.
Tabela z książki: M. Kochsiek, M. Gläser "Massebestimmung" (Oznaczanie masy).

7 Zalecenia

- Do utworzenia powtarzalnej wartości średniej koniecznych jest kilka pomiarów gęstości.
- Próbkę/korpus (wypornik) szklany/menzurkę szklaną odporne na rozpuszczalniki należy odtłuścić.
- Szalki na próbki/korpus (wypornik) szklany/menzurkę szklaną należy regularnie czyścić, nie dotykać rękami zanurzanej części.
- Próbkę/korpus (wypornik) szklany/pincetę po każdym pomiarze należy osuszyć.
- Wielkość próbki należy dopasować do szalki na próbki (idealna wielkość próbki > 5 g).
- Stosować tylko wodę destylowaną.
- Przy pierwszym zanurzeniu lekko potrząsnąć szalką na próbki i wypornikiem, w celu uwolnienia ewentualnych pęcherzyków powietrza.
- Koniecznie zwracać uwagę na to, aby przy ponownym zanurzeniu w cieczy nie powstawały dodatkowe pęcherzyki powietrza; najlepiej wkładać próbkę za pomocą pincety.
- Silnie przylegające pęcherzyki powietrza ściągnąć za pomocą pincety lub innego środka pomocniczego.
- Aby uniknąć przylegania pęcherzyków powietrza, próbkę o chropowatej powierzchni należy wcześniej wygładzić.
- Zwracać uwagę na to, aby w trakcie ważenia "próbki w cieczy pomiarowej" na górną szalkę na próbki nie kapała woda z pincety.
- Aby zredukować naprężenie powierzchniowe wody i tarcie wody o drut, do cieczy pomiarowej dodać trzy krople dostępnego w handlu środka powierzchniowoczynnego (środek do mycia naczyń) (zmianę gęstości wody destylowanej w wyniku dodania środka powierzchniowo-czynnego można pominąć).
- Próbki owalne można łatwo chwycić pincetą za zarysy karbów.
- Gęstość porowatych substancji stałych można oznaczyć jedynie w przybliżeniu. W trakcie zanurzania w cieczy pomiarowej nie całe powietrze zostaje wyparte z porów, co prowadzi do błędów wyporu.
- Aby uniknąć silnych wstrząsów wagi, próbkę należy wkładać ostrożnie.
- Unikać wyładowań statycznych, np. korpus (wypornik) szklany czyścić tylko za pomocą bawełnianej ściereczki.
- Jeżeli gęstość ciała stałego różni się jedynie niewiele od wody destylowanej, jako ciecz pomiarową można zastosować etanol. Ale wcześniej należy sprawdzić, czy próbka jest odporna na rozpuszczalniki. Ponadto w trakcie prac z etanolem należy koniecznie zachować obowiązujące przepisy bezpieczeństwa.
- Ostrożnie obchodzić się z korpusami (wypornikami) szklanymi (utrata roszczeń gwarancyjnych w przypadku uszkodzenia).