



## 12 Bestellhinweise

Typ	Bestell-Nr.
Zähler und Tachometer CUB5	
- mit Standard-LCD	CUB5R000
- mit rot/grüner LCD	CUB5B000
<b>Zubehör</b>	
Relaiskarte für CUB5	CUB5RLY0
Transistorkarte für CUB5	CUB5SNK0
Schnittstellenkarte RS485	CUB5COM1
Schnittstellenkarte RS232	CUB5COM2
Programmiersoftw. Crimson 2	SFCRM200
Entwicklerpaket: Schnittstellenkarte RS232 , Programmiersoftw. Crimson 2, Verbindungskabel zum PC	CUB5OEMS
Netzteil für CUB5 Eingang : 85 bis 250 VAC Ausgang : 12 VDC / 400 mA	MLPS1000
Netzteil für CUB5 Eingang : 85 bis 250 VAC Ausgang : 24 VDC / 200 mA	MLPS2000
Rundum IP65-Kunststoffgehäuse	ENC8A000
Rundum IP65-Kunststoffgehäuse für Geräte mit Netzteil	ENC8B000

Dieses Dokument ist Eigentum der Fa. Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co.KG. Das Kopieren und die Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung verboten. Inhalte der vorliegenden Dokumentation beziehen sich auf das dort beschriebene Gerät. Alle technischen Inhalte innerhalb dieses Dokuments können ohne vorherige Benachrichtigung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokuments ist Inhalt einer wiederkehrenden Revision.



## Betriebsanleitung für

# Elektronischen Zähler und Tachometer CUB 5

Version: 3.10





## Inhalt

	Seite
1 Vorwort	1
2 Sicherheitshinweise	1
2.1 Allgemeine Hinweise	1
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	1
2.3 Qualifiziertes Personal	1
2.4 Restgefahren	2
2.5 Konformitätserklärung	2
3 Funktionsbeschreibung	2
4 Funktionstest	2
5 Montage	3
6 Elektrische Installation	4
6.1 Allgemeines	4
6.2 Spannungsversorgung	4
6.3 Benutzereingang	4
6.4 Ausgangskarte	4
6.5 Schnittstellenkarte	4
6.6 DIP-Schalteneinstellungen	5
6.7 Sensoranschlüsse	5
7 Fronttasten und deren Funktion	7
8 Programmierung	7
8.1 Allgemeine Hinweise	8
8.2 Abschnitt 1 -Eingangsparameter	9
8.3 Abschnitt 2 -Tachometer	11
8.4 Abschnitt 3 -Benutzereing./Frontt.	13
8.5 Abschnitt 4 -Grenzwertparameter	15
8.6 Abschnitt 5 - Serielle Schnittstelle	18
9 Wartung und Pflege	21
10 Spezifikationen	22
11 Programmiererebenenübersicht	24
12 Bestellhinweise	27

## 1 Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss.

Der CUB5 gehört zu unserer Serie industrieller Zähler und Tachometer, die vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen programmiert werden können.

Um die Funktionsvielfalt dieses Gerätes für Sie optimal zu nutzen, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

**Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!**



## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Allgemeine Hinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CUB5 dient zur Anzeige von Prozessgrößen. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.



Der CUB5 darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, dass fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen Situation führen können (z.B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.).

### 2.3 Qualifiziertes Personal

Der CUB5 darf nur von qualifiziertem Personal, ausschließlich entsprechend der technischen Daten verwendet werden. Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.



- Raum für Notizen -




- Raum für Notizen -



## 2.4 Restgefahren

Der CUB5 entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn es von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient wird.

In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:

 Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheits-hinweise Gefahren für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/ oder die Möglichkeit von Sachschäden besteht.

## 2.5 Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung liegt bei uns aus. Sie können diese gerne beziehen. Rufen Sie einfach an.

## 3 Funktionsbeschreibung

Der CUB5 kann als Zähler und Tachometer eingesetzt werden. Zähler und Tachometer haben separate Skalierungs- und Dezimalpunkteinstellungen.

### Zählerfunktion

Die Zähler können in 8 verschiedenen Betriebsarten programmiert werden. Die eingehenden Impulse werden mit einem programmierbaren Faktor multipliziert und angezeigt.

Beide Eingänge werden gleichzeitig überwacht, so dass kein Impuls verloren geht. Als Anzeige kann die Summe oder Differenz der beiden Signale gewählt werden.

Zudem kann ein Zähler als Stapelzähler verwendet werden ( zählt die Aktivierung der Schaltausgänge )

### Tachometerfunktion

Der Tachometer arbeitet nach dem Prinzip der Periodendauermessung. Eine programmierbare minimale und maximale Aktualisierungszeit ermöglicht die optimale Einstellung auf die Eingangsfrequenz.

## Schaltausgang (Option)

Der CUB5 kann mit einer zusätzlichen Relaisausgangskarte ( ein Schaltausgang ) oder einer Transistorausgangskarte ( zwei Schaltausgänge ) bestückt werden. Die Schaltausgänge können dem Zähler A oder dem Tachometer zugeordnet werden.

## Serielle Schnittstelle (Option)

Der CUB5 kann mit einer zusätzlichen seriellen Schnittstelle (RS232 oder RS485) bestückt werden. Über die Schnittstelle kann der CUB5 programmiert werden (Software Crimson 2) oder es können auch bestimmte Daten geschrieben oder ausgelesen werden.

## Anzeige

Die Anzeige kann entweder manuell oder automatisch zwischen Tachometer- und Zählerfunktion umgeschaltet werden. Der CUB5 mit Hintergrundbeleuchtung kann zwischen roter und grüner Anzeige umgeschaltet und in der Intensität verändert werden. Bei Eintreten eines Schaltzustandes kann die Anzeige zweifarbig blinken.

## 4 Funktionstest

Der folgende Ablauf bezieht sich auf Geräte mit Werkseinstellung der Programmparameter und Dipschalter.

Um die Funktionsfähigkeit des CUB5 zu testen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie die Versorgungsspannung (9 - 28 VDC) an das Gerät an. Nach einer internen Selbstdiagnose erscheint auf dem Display 0.
2. Stellen Sie die DIP-Schalter auf die Position für "Potentialfreier Kontakt" gemäß Seite 6.
3. Geben Sie Impulse auf den Eingang A, indem Sie eine Drahtbrücke (z.B. eine Büroklammer) auf der einen Seite an Masse (common) halten und mit der anderen Seite auf den Eingang A (input A) tippen. Der CUB5 erhöht mit jedem Impuls den Zählerstand.
4. Setzen Sie den Zählerstand mit der RST-Taste zurück.  
Der Funktionstest ist abgeschlossen.



### 5 Montage

- Schalttafel ausschnitt nach angegebenen Maßen anfertigen, entgraten und fettfrei reinigen.
- Dichtung von hinten über das Gerät schieben.
- Vierkantmuttern zuerst einlegen, bevor die Befestigungsschrauben auf beiden Seiten eingeschraubt werden. Die Spitze der Schraube darf nicht aus dem Loch vorstehen.
- CUB5 von der Frontseite durch den Ausschnitt schieben.
- Den Montagerahmen von der Rückseite über das Gerät schieben (gleichzeitig von vorne gegenrücken), bis beide Teile eingerastet sind.
- Abwechselnd beide Schrauben langsam anziehen, bis die Dichtung auf 75 - 80 % ihrer ursprünglichen Dicke zusammengedrückt ist.

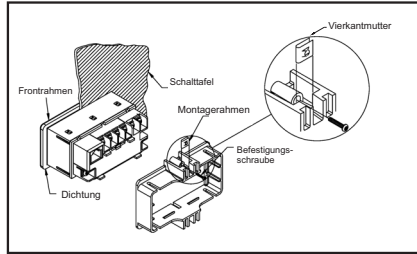


Bild 5.1: Montage

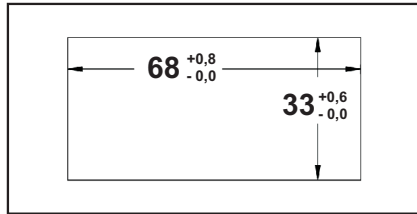


Bild 5.2: Schalttafel ausschnitt (Angaben in mm)


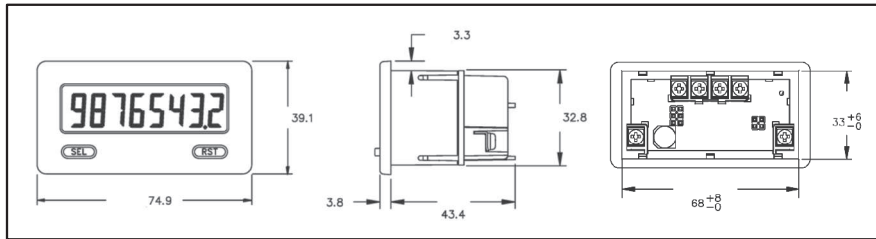


Bild 5.3: Abmessungen und Schalttafel ausschnitt (Angaben in mm)

Für die Montage wird auf der Rückseite ein Bereich von ca. B 77 mm x H 55 mm benötigt!

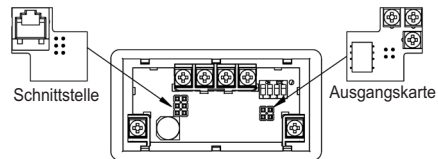


Die Steckkarten werden extra gekauft und haben eine eigene Funktion. Die Karten werden in den 4/6-poligen Stecker auf dem Main-Board gesteckt.

**Achtung:** Die Steckkarten und das Mainboard beinhalten empfindliche Bauteile. Achten Sie bei der Installation auf die vorherige Entladung von statischer Ladung.

Bild 5.4: Installation der Ausgangskarten



### 11 Programmiererebenenübersicht

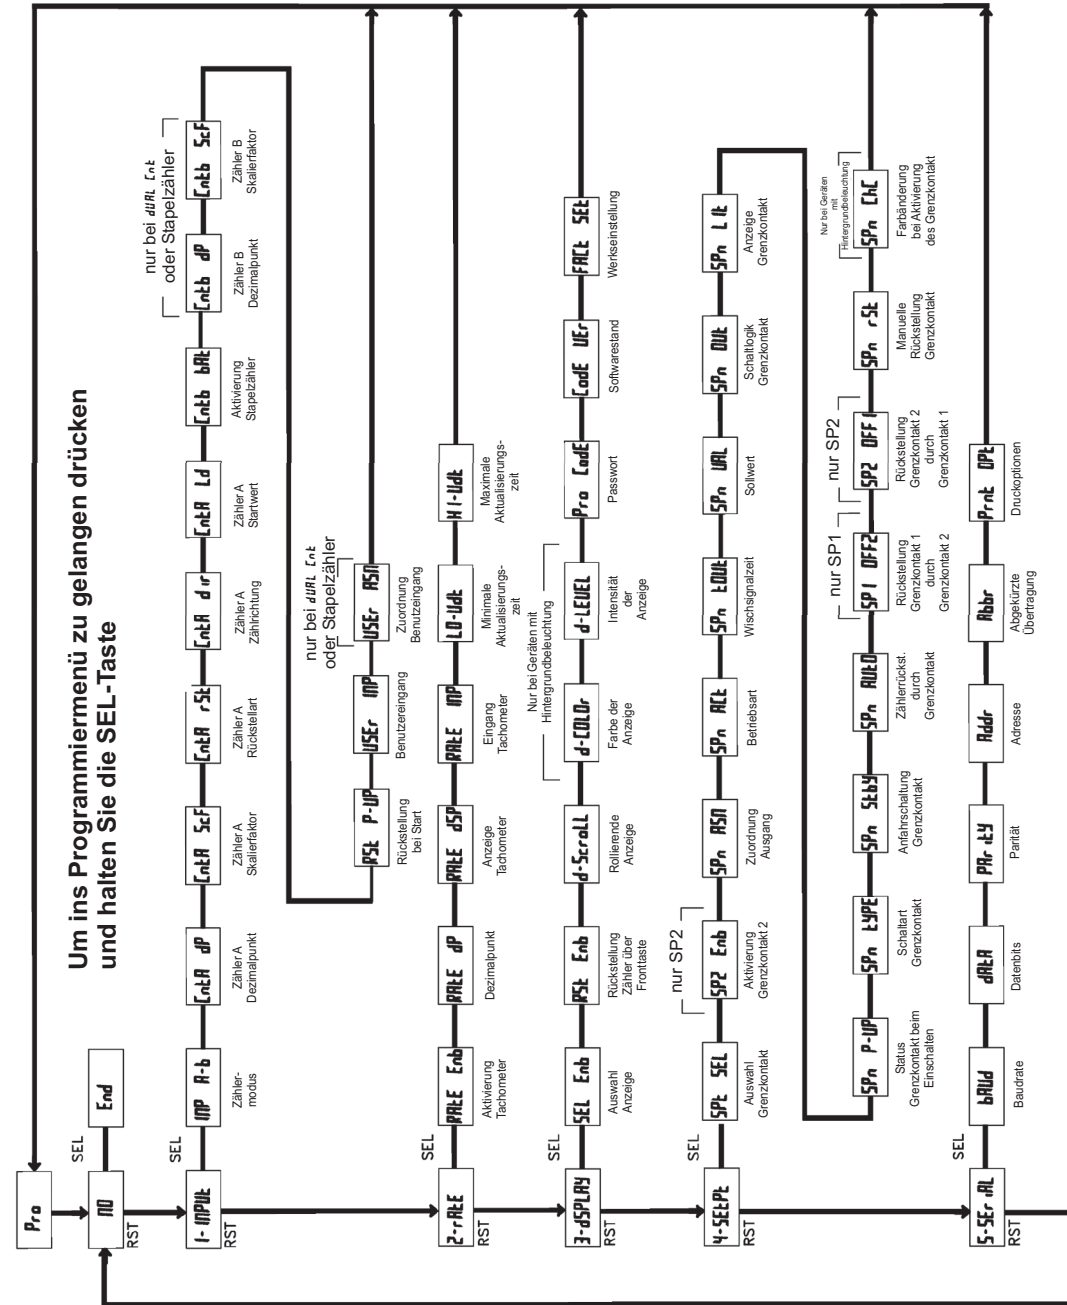



**Lieferumfang:** Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsanleitung.

**Zubehör:** Siehe Seite 27

**Hersteller:** Red Lion Controls, USA.



## 6 Elektrische Installation

### 6.1 Allgemeines

Die Anschlußklemmen des CUB5 befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. Die Belegung der Schraubklemmen ist auf dem Etikett ersichtlich.

#### Impulsquellen

Folgende Impulsquellen können verwendet werden: Reed-Relais, goldbeschichtete Kontakte, Schalter mit geringem Übergangswiderstand, NPN- und PNP Sensoren, Transistoren, Drehimpulsgeber mit und ohne um 90° phasenverschobenen Impulsen. Bei einer maximalen Eingangsfrequenz <50 Hz aktivieren Sie den Eingangsfilter über die DIP-Schalter.



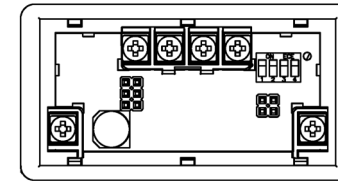


Bild 6.1: Anschlussklemmen

### 6.2 Spannungsversorgung

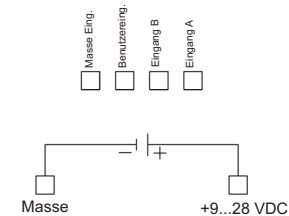


### 6.3 Benutzereingang

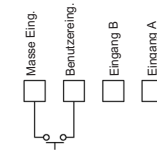

Der Benutzereingang wird über einen potentialfreien Kontakt aktiviert. Intern wird der Benutzereingang über einen 10 KOhm-Widerstand auf 9-28 VDC hochgezogen. Der Eingang ist aktiv, wenn er auf Low geschaltet (<1 VDC) wird.

### 6.4 Ausgangskarten

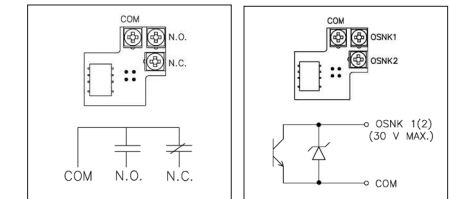

Relais Ausgangskarte

Transistor Ausgangskarte

### 6.5 Schnittstellenkarte




Bild 6.2: Karte mit Pin-Belegungen


### Hinweise zur Verlegung der Signal- und Steuerleitungen

1. Verlegen Sie Signal- und Steuerleitungen niemals zusammen mit Netzleitungen, Ansteuerleitungen für Gleichrichter, Motorzuleitungen, etc.
2. Verlegen Sie Signalleitungen innerhalb von Schaltschränken so weit entfernt wie möglich von Schützen, Steuerrelais, Transformatoren und anderen Rauschspannungsquellen.
3. Wenn abgeschirmte Leitungen verwendet werden, verbinden Sie die Abschirmung nur auf der CUB5-Seite mit Masse. Lassen Sie die andere Seite offen.
4. Verbinden Sie den Masseanschluss des CUB5 nur an einem Punkt mit dem Masseanschluss der Maschine(n).



### 6.6 DIP-Schaltereinstellungen

Um die DIP-Schalter einstellen zu können, entfernen Sie die hintere Abdeckung des CUB5. Ein Block mit 4 DIP-Schaltern erscheint in der rechten oberen Ecke.

 Offene Spannungspotenziale existieren auf der Hauptplatine. Entfernen Sie die Spannungsversorgung, bevor Sie das Gerät öffnen.

#### Entfernen der hinteren Abdeckung

Zum Öffnen der hinteren Abdeckung suchen Sie die Verschlussmechanismen unterhalb der 2. und 3. Eingangsklemme. Drücken Sie mit einem flachen kleinen Schraubenzieher, den Sie zwischen das Gehäuse und die Verschlussklammern schieben, die Riegel so weit nach innen, dass sich der hintere Gehäusedeckel entfernen lässt. Zum Installieren der Abdeckung richten Sie diese an den Schraubklemmen aus und drücken Sie diese auf den CUB5.

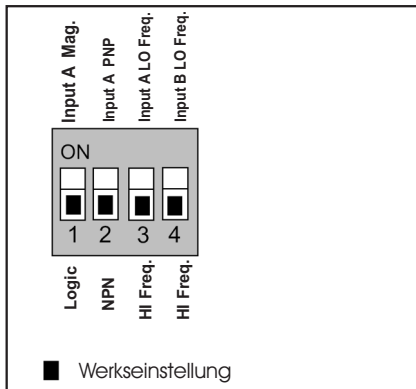


Bild 6.3: DIP-Schalter

Der CUB5 hat vier DIP-Schalter für die Eingänge A und B. Diese müssen vor dem Einschalten der Spannungsversorgung eingestellt werden. Nur der Eingang A kann bezüglich der Eingangspegel über DIP-Schalter angepasst werden.

Folgende Spezifikationen können über DIP-Schalter eingestellt werden:

#### DIP-Schalter 3 und 4

- HI:** Für Eingangsfrequenzen über 50 Hz.  
**LO:** Für Eingangsfrequenzen bis 50 Hz; Einfügung eines Dämpfungskondensators gegen Kontaktprellen und Begrenzung der Eingangsfrequenz auf 50 Hz mit einer max. Impulsbreite von 10 ms.

#### DIP-Schalter 2

- PNP:** Interner 3,9 KOhm pull-down Widerstand, 7,7 mA max. bei 30 VDC max..  
**NPN:** Interner 7,8 KOhm pull-up Widerstand auf 9 - 28 VDC, I<sub>max</sub>= 3,8 mA.

#### DIP-Schalter 1

- LOGIC:** Setzt Triggerniveau auf V<sub>IL</sub>= 1,25 V max.; V<sub>IH</sub>= 2,75 V min.  
**MAG.:** Empfindlichkeit 200 mV Spitze (SRC auf ON). Nicht empfohlen bei Zähleranwendungen.

#### Sensoranschluss B siehe Spezifikationen Seite 22

### 6.7 Sensoranschlüsse

**Achtung:** Die Masse der Spannungsversorgung, die Sensormasse und die Masse des Benutzereingangs (USR) sind nicht galvanisch getrennt. Beim elektrischen Anschluss ist unbedingt darauf zu achten, dass der Sensor, der Benutzereingang (USR) und die Geräte-Versorgungsspannung das gleiche Potential besitzen. Zwischen den Bezugsmassen (PWR COMMON, USR COMM und INP COMM) darf keine wesentliche Spannungsdifferenz bestehen. Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden! Die Masse der Spannungsversorgung sollte von gefährlichen Spannungen isoliert werden. Oder die Masse der Signaleingänge sollte ein geerdetes Massepotential besitzen. Ist dies nicht der Fall, könnten gefährliche Spannungen an den Masseklemmen der Eingänge und des Benutzereingangs anliegen. Die gleichen Betrachtungen gelten auch umgekehrt für den Benutzereingang.



## 10 Spezifikationen

**Anzeige:** 8-stellige, 12 mm hohe brillante LCD, Standard oder mit rot/grün umschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Die Intensität kann in 5 Stufen gewählt werden.

#### Tasten:

**SEL:** Wechsel zwischen Tachometer- und Zähleranzeige. Zugriff zur Programmierenebene und Speichern der Parameter.  
**RST:** Rückstellung.

Mit diesen Tasten wird der Zähler auch programmiert, sie sind sperrbar.

#### Tachometer:

min. Eingangsfrequenz = 0,01 Hz, max. 20 kHz. Genauigkeit: +/-0,01 %.

**Sensoranschluss A:** Über DIP-Schalter ist fast jeder handelsübliche Sensor anpassbar. Max. Eingangsspannung 28 VDC.

#### Sensoranschluss B:

NPN: Interner, 10 kOhm, Pull-Up Widerstand auf Betriebsspannung.  
 PNP: Externer, 470 Ohm Widerstand gegen Masse benötigt.

#### Achtung! Sensorbelastung ca. 50 mA

V<sub>ILmax</sub> = 1V, V<sub>IHmin</sub> = +2,4V, V<sub>max</sub> = +28V.

**Benutzereingang:** USER INPUT: Low-Aktiv, Verzögerungszeit: ca. 50 ms Programmierbare Funktion (siehe Programmierung).

10kOhm, Pull-Up Widerstand auf Betriebsspannung.

V<sub>ILmax</sub> = 1V, V<sub>IHmin</sub> = +2,4V, V<sub>max</sub> = +28V.

#### Relais-Ausgangskarte (Option):

Typ: Form-C Relais, 1 A bei 30 VDC oder 0,3 A bei 125 VAC.

Schliess- und Öffnungsverzögerung: 4 msec. Max.

#### Transistor-Ausgangskarte (Option):

Typ: NPN Open drain MOSFET, 100 mA max.

V<sub>DSon</sub> = 0,7V bei 100 mA / V<sub>DSmax</sub> = 30V

#### Serielle Schnittstelle (Option):

Typ: RS232 oder RS485, Baudrate 300 bis 38,4 Kbaud.

**Programmierung:** Die Programmierung erfolgt über die beiden Fronttasten oder über Software (nur mit Schnittstellenkarte). Die einfache und logisch aufgebaute Menüführung erlaubt eine sehr schnelle Inbetriebnahme. Zusätzlich können Zugriffsrechte vergeben werden.

#### Minimale Eingangsfrequenz bei Tachometerfunktion: 0,01 Hz

#### Maximale Zählereingangsfrequenz:

- ohne Ausgangskarte: 20 KHz

- mit Ausgangskarte: 20KHz

ausser Zählermodus:

QUAD 2: 14KHz

QUAD 4: 13KHz

DUAL Ent: 16KHz

#### Datensicherung: EEPROM

**Spannungsversorgung:** 9 bis 28 VDC, Standard-LCD: max. 30 mA, mit Hintergrundbeleuchtung max. 125 mA. 230 VAC-Versorgung über direkt aufschraubbares Netzteil möglich (siehe Zubehör Seite 27).

**Schutzart:** Von vorne strahlwasserfest und staubdicht nach IP65.

**Gehäuse:** Kunststoffgehäuse B 75 mm x H 39 mm x T 44 mm. Schalttafelanschluss: DIN 68 mm x 33 mm. Befestigung über Montagerahmen.

**Anschluss:** Über Schraubklemmen.

#### Umgebungstemperatur:

Standard-LCD: -35 bis +75°C

Hinterleuchtete LCD-Anzeige:

-35 bis +35/75°C (je nach Intensität des Displays)

Lager: -35 bis +85°C.

**Gewicht:** ca. 100 g.



### 9 Wartung und Pflege


Das Gerät braucht bei sachgerechter Verwendung und Behandlung nicht gewartet werden.

Zur Reinigung des Displays nur weiche Tücher mit etwas Seifenwasser bzw. mildem Hauspflmittel verwenden.

Scharfe Putz- und Lösungsmittel vermeiden!




Bild 6.4: Anschluss des Sensors

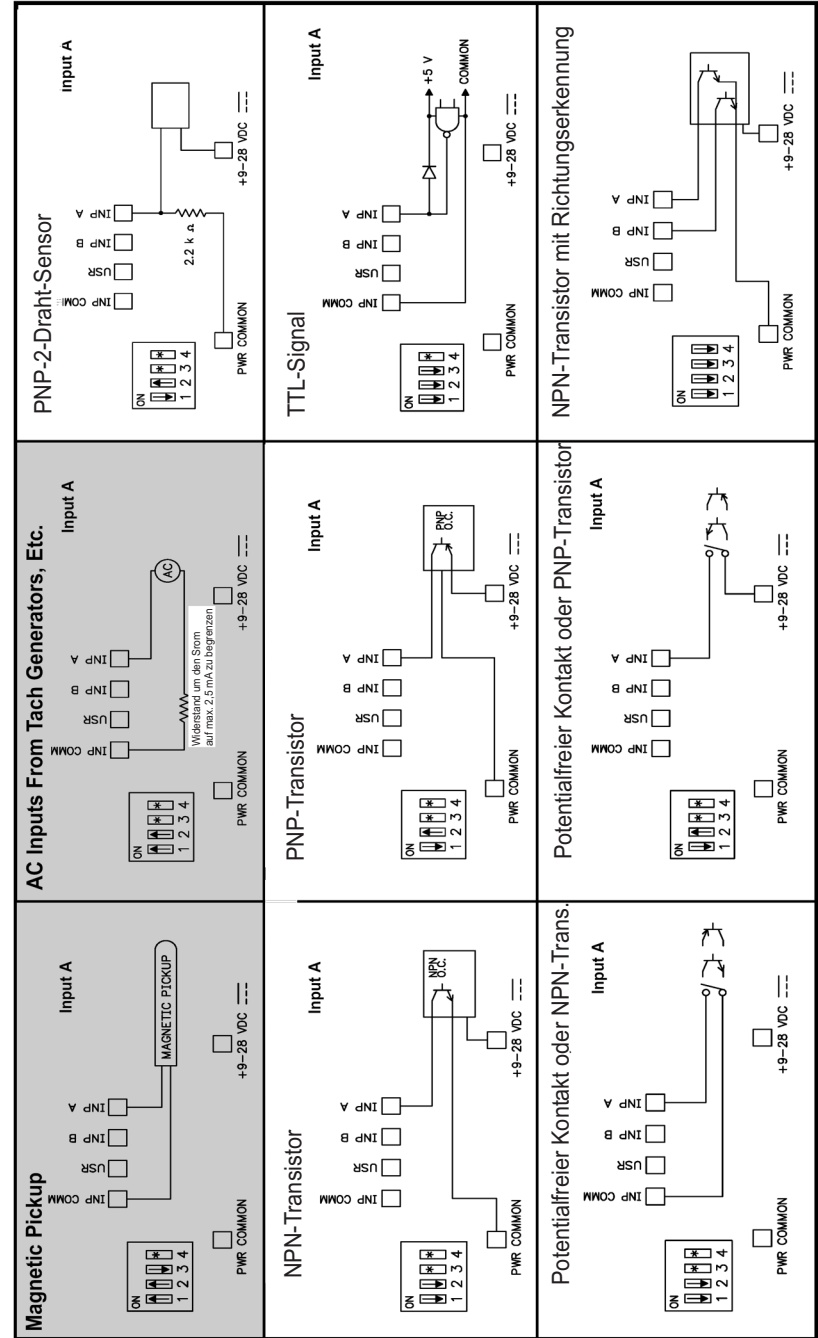

\* DIP-Schalterstellung ist von der Anwendung abhängig  
Grau hinterlegte Bereiche sind für Zähleranwendungen nicht empfehlenswert.



## 7 Fronttasten und deren Funktion

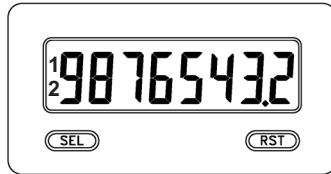

Taste	Anzeigemodus	Zugang zur Programmierung	Programmierung
SEL	Anzeigenauswahl	2 Sekunden lang drücken	Speichern der Einstellungen und nächster Menüpunkt.
RST	Reset Zähler		Auswahl der Möglichkeiten.

### Indikatoren im Betriebsmodul

“**P**” - im linken Bereich der Anzeige ist der Wert des Tachometers.  
-Der Zähler A hat keinen Indikator.

“**b**” - im linken Bereich der Anzeige ist der Wert des Zählers B


“1” - im linken Bereich der Anzeige zeigt den Status des Grenzwert 1 an.

“2” - im linken Bereich der Anzeige zeigt den Status des Grenzwert 2 an.

Drückt man die **SEL**-Taste schaltet man durch die verschiedenen Anzeigen durch. Ist das automatische Weiterschalten der Anzeige ausgewählt, so schaltet der CUB5 alle 4 Sekunden zwischen der Zähler- und Tachometeranzeige um.

## 8 Programmierung

### Übersicht Programmiermenü

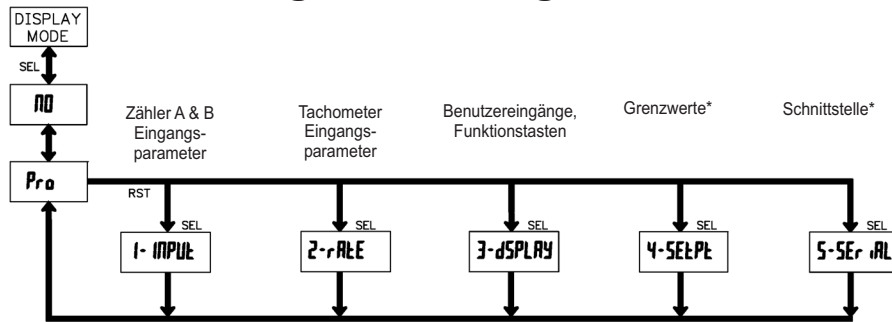

\*Nur mit entsprechendem Modul aufrufbar.



### Empfangen von Daten

Eine Übertragung von Daten erfolgt bei:

- Befehl "Wertübertragung" (T)
- Befehl "Drucken" (P)
- Aktivierung des Befehls "Drucken" über einen entsprechend programmierten Benutzereingang.

3. Geräteadresse: 0, gekürzte Übertragung des Grenzwertes 2 (= 250), letzte Zeile bei Befehl Drucken (P).

250<CR><LF><SP1><CR><LF>

### Übertragungszeiten

Der Übertragungsumfang kann in Programmabschnitt 5 wie folgt gewählt werden:

Der CUB5 kann nur Daten empfangen oder senden. Während der Übertragung von Daten werden Befehle ignoriert. Werden Befehle und Daten zum CUB5 gesendet, ist eine Zeitverzögerung notwendig, bevor ein neuer Befehl gesendet werden kann. Dies ist notwendig, damit der CUB5 den empfangenen Befehl ausführen kann und für den nächsten Befehl vorbereitet ist. Am Beginn des Zeitintervalls  $t_1$  übergibt der Rechner den Befehl an die serielle Schnittstelle und initiiert die Übertragung. Das Ende des Intervalls  $t_1$  wird dadurch festgelegt, wenn der CUB5 das Befehlsabschlusszeichen (\* oder \$) erhalten hat. Die Länge des Übertragungsintervalls wird durch die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und die eingestellte Baudrate bestimmt.

### Vollständige Übertragung:

#### Zeichen Beschreibung

- |      |  |
|------|--|
| 1, 2 | Geräteadresse (Bei Adresse "0" werden 2 Leerzeichen übertragen). |
| 3    | Leerzeichen.   |
| 4-6  | Kürzel (siehe Tabelle 1.2).                                      |
| 7-18 | Zahlenwert (inkl. Minuszeichen und Komma).                       |
| 19   | <CR>   |
| 20   | <LF>   |
| 21   | Leerzeichen*   |
| 22   | <CR>*  |
| 23   | <LF>*  |

\* nur in letzter Zeile bei Befehl Drucken (P)

$$t_1 = (10 \times \text{Anzahl der Zeichen}) / \text{Baudrate}$$

### Gekürzte Übertragung:

#### Zeichen Beschreibung

- |      |  |
|------|--|
| 1-12 | Zahlenwert (inkl. Minuszeichen und Komma). |
| 13   | <CR>                                       |
| 14   | <LF>                                       |
| 15   | Leerzeichen*                               |
| 16   | <CR>*                                      |
| 17   | <LF>*                                      |

\* nur in letzter Zeile bei Befehl Drucken (P)

Zu Beginn des Zeitintervalls  $t_2$  interpretiert der CUB5 den gesendeten Befehl und führt ihn anschließend aus. Die Größe dieses Zeitintervalls variiert und wird durch den Befehl selbst sowie durch das Befehlsabschlusszeichen (\* oder \$) bestimmt. Überträgt der CUB5 Daten zum Rechner, so ergibt sich die Größe des Zeitintervalls  $t_3$  entsprechend der Formel durch die zu übertragenden Zeichen und die Baudrate.

$$t_3 = (10 \times \text{Anzahl der Zeichen}) / \text{Baudrate}$$

### Beispiele:

1. Geräteadresse: 17, vollständige Übertragung des Wertes Zähler A (=875).

17CTA 875<CR><LF>

2. Geräteadresse: 0, vollständige Übertragung des Grenzwert 1 (= -250,5).

Sp1 -250,5<CR><LF>

Die gesamte Übertragungszeit des CUB5 und somit der maximale Datendurchsatz ergeben sich durch die Addition der drei Zeitintervalle.

Folgende Antwortzeiten werden durch die Abschlusszeichen festgelegt:  
“\*” = 50 mSek. Minimum



**Kommunikationsformat**

Die Spannungspegel der Logik-Zustände entsprechen dem internationalen Standard:

Logik-Zustand	RS232* (TXD, RXD)	RS485* (a-b)
1	-3 bis -15 V	< -200 mV
0	+3 bis +15 V	> +200 mV

\* Spannungspegel am Empfangsgerät

Folgende Einstellungen werden in Programmabschnitt 5 vorgenommen:

- Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
- Wortlänge: 7 oder 8 Datenbits
- Parität: no, odd, even
- Adressierung: 0 bis 99
- Druckformat: komplett oder verkürzt

Befehl	Beschreibung
N	Adressierung eines bestimmten Gerätes. Nach "N" muß die eigentliche Adresse folgen. Wird nicht bei Adresse 0 benötigt.
T	Wertübertragung (lesen). Nach "T" muß ein Kennbuchstabe folgen.
V	Wertänderung (schreiben). Nach "V" müssen ein Kennbuchstabe und eine Zahl folgen.
R	Rücksetzen. Nach "R" muß ein Kennbuchstabe folgen.
P	Drucken (lesen). Druckformat wird in Programmabschnitt 5 festgelegt.

Tabelle I: Befehle

Kennbuchstabe	Bedeutung	Kürzel	Mögliche Befehle	Übertragungsgröße
A	Zähler A	CTA	T, V, R	8 Ziffern oder 7 Ziffern + Vorz.
B	Zähler B	CTB	T, V, R	7 Ziffern nur positiv
C	Tachometer	RTE	T	6 Ziffern, positiv
D	Skalierfaktor A	SFA	T, V	6 Ziffern, positiv
E	Skalierfaktor B	SFB	T, V	6 Ziffern, positiv
F	Grenzwert 1	SP1	T, V, R	wie der Wert der Funktion
G	Grenzwert 2	SP2	T, V, R	wie der Wert der Funktion
H	Startwert Zähl. A	CLD	T, V	8 Ziffern oder 7 Ziffern + Vorz.

Tabelle II: Kennbuchstaben

**Beispiele:**

Geräteadresse: 17, Grenzwert 1 auf 350 ändern, Zeichenkette: N17VF350\$

Geräteadresse: 5, Wert Zähler A lesen, Verzögerungszeit min. 50 ms. Zeichenkette: N5TA\*

Geräteadresse: 0, Ausgang zurücksetzen, Verzögerungszeit min. 2 ms. Zeichenkette: RF\*

**Übertragen von Kommandos und Daten**

Werden Daten an ein Gerät übertragen, muß eine Zeichenkette gebildet werden. Diese besteht aus einem Befehlsbuchstaben, einem Kennbuchstaben für die Wertidentifikation, einem Zahlenwert (falls ein Wert übertragen werden soll) und dem Zeichen "\*" bzw. "\$", welches das Ende einer Zeichenkette angibt.

**Aufbau einer Zeichenkette:**

Das Gerät gibt bei einer fehlerhaften Zeichenkette keine Fehlermeldung aus. Jede Zeichenkette muß in folgender Weise aufgebaut werden:

1. Die ersten 2 bzw. 3 Zeichen geben die Adresse des Geräts an. Zuerst steht der Adressierbefehl "N" gefolgt von der ein- oder zweistelligen Adresse. Bei Adresse "0", entfällt die Adressierung.
  2. Es folgt der eigentliche Befehl (siehe Tabelle I).
  3. Als nächstes folgt ein Kennbuchstabe, der den eigentlichen Wert spezifiziert. Beim Druck-Befehl "P" entfällt der Kennbuchstabe.
  4. Bei einer Wertänderung folgt jetzt der zu übertragende Wert.
  5. Die Zeichenkette wird mit "\*" oder "\$" abgeschlossen.
- \*\*\*: Verzögerungszeit zwischen 2 und 50 ms.

**8.1 Allgemeine Hinweise****Programmiermodus (SEL-Taste)**

Es wird empfohlen, alle Änderungen der Programmierung vor der Installation durchzuführen. Der CUB5 arbeitet normalerweise im Anzeigemodus. In diesem Betriebszustand können keine Parameter verändert werden. Um in die Programmierung zu gelangen drücken Sie die SEL-Taste und halten die gedrückt. Falls der Zugang weiterhin nicht möglich ist, ist die Programmiersperre durch ein Passwort oder über Hardware (Benutzereingang) aktiviert.

**Zugang zu den Programmierabschnitten**

Die Programmierung ist in vier Programmierabschnitte unterteilt. Die Anzeige wechselt zwischen *Pro* und dem aktuellen Abschnitt hin und her. Mit der RST-Taste kann man den gewünschten Abschnitt auswählen. Den Anzeigemodus erhält man durch Drücken der SEL-Taste.

**Programmierabschnitt (SEL-Taste)**

Jeder Programmierabschnitt hat diverse Unterabschnitte. Mit der SEL-Taste kann man die einzelnen Unterabschnitte auswählen, ohne jedoch den dort eingetragenen Wert zu verändern. Nach Durchlauf des kompletten Unterabschnittes erscheint auf der Anzeige *Pro*.

**Auswahl/Werteeingabe**

Für jeden Parameter wechselt die Anzeige zwischen der Beschreibung des Untermenüs und dem programmierten Wert hin und her. Mit der RST-Taste kann man zwischen den unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten/Werten blättern. Durch Drücken der SEL-Taste wird der eingestellte Wert/Parameter gespeichert und der nächste Unterabschnitt ausgewählt.

Die Eingabe von numerischen Werten erfolgt durch Drücken der RST-Taste. Die ganz rechte Ziffer blinkt und kann durch Drücken der RST-Taste verändert werden. Durch kurzes Drücken der SEL-Taste springt man zur nächsten Ziffer nach links. Hält man die SEL-Taste gedrückt, wird der Wert gespeichert.

**Beenden der Programmierung (SEL-Taste)**


Die Programmierung kann durch Drücken der SEL-Taste bei der Anzeige *Pro* beendet werden. Dadurch werden alle gespeicherten Werte bestätigt und der CUB5 springt in den Anzeigemodus..

**Hinweise zur Programmierung**

Es wird empfohlen die Programmierung mit dem Programmierabschnitt 1 für Zähl-aufgaben und Programmierabschnitt 2 für Tachometeraufgaben zu beginnen. Nach Abschluss der Programmierung wird zusätzlich empfohlen die Parameter schriftlich festzuhalten und die Programmierung über eine Programmiersperre (Passwort oder Benutzereingang) zu sichern.


**Werkseinstellungen**

Die Werkseinstellung kann in Programmierabschnitt 3 geladen werden. Dies ist sinnvoll, wenn erhebliche Probleme bei der Programmierung aufgetreten sind.

 Durch gleichzeitiges Drücken der RST- und der SEL-Taste beim Einschalten der Spannungsversorgung wird die Werkseinstellung ebenso geladen. Dies wird durch *RESET* im Display angezeigt.



8.2 Programmierabschnitt 1 - Eingangsparameter (I-INPUT)

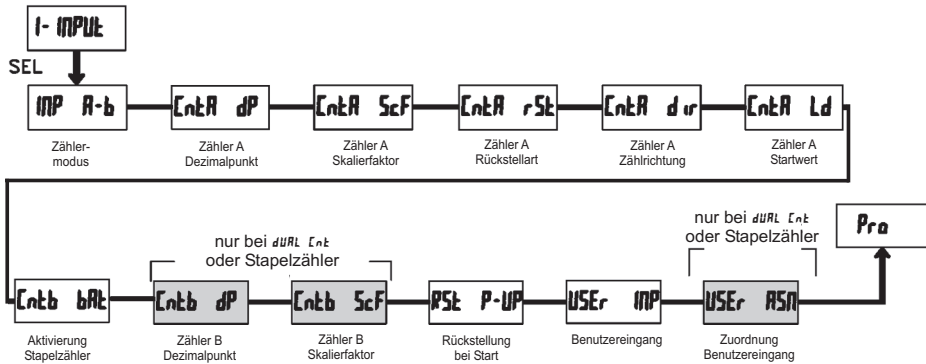

INP R-b - Zählermodus

Einstellung	Funktionsbeschreibung
CNT ud	Eingang A: Zählimpulse Eingang B: Steuereingang High = Vorwärtszähler, Low = Rückwärtszähler
rRtE CNT	Vorwärtszähler, Eingang B: Zählimpulse Eingang A: Tachometer
dUaL CNT	Impuls an Eingang A: Zähler A wird erhöht Impuls an Eingang B: Zähler B wird erhöht
qURd 1	Phasendiskriminator, Auswertung x 1
qURd 2	Phasendiskriminator, Auswertung x 2
qURd 4	Phasendiskriminator, Auswertung x 4
RddRdd	Impulse an Eingängen A und B werden summiert,
RddSub	Differenzeingang Impuls an Eingang A: Zähler wird erhöht. Impuls an Eingang B: Zähler wird erniedrigt.



Die Funktionen **qURd 1**, **qURd 2** und **qURd 4** benötigen zwei um 90° phasenverschobene Rechtecksignale. (z.B. : inkrementaler Drehgeber)

CNTA dP - Dezimalpunkteinstellung des Zählers A

Stellen Sie die gewünschte Dezimalpunktanzeige des aktiven Zählers A ein.

Eingabe:

0  
00  
000  
0000  
00000  
000000

CNTA ScF - Skalierfaktor für Zähler A

Stellen Sie die gewünschte Skalierung des Zählers A ein.

Eingabe: 00.0000 1 bis 99.9999




Die Auflösung eines Zählers kann nicht durch einen Skalierfaktor > 1 verbessert werden.

**Skalierung für Zählwendungen:**  
Der CUB5 hat einen werkseitigen Skalierfaktor von 1, so dass jeder Impuls auch



8.6 Programmierabschnitt 5 - Serielle Schnittstelle (S-SERIAL)

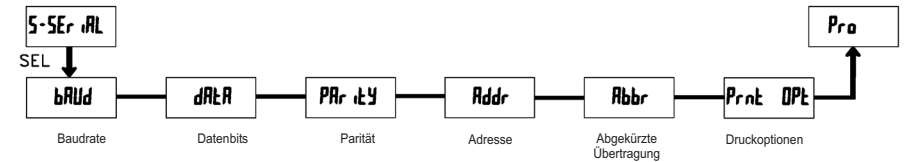

bAUd - Baudrate

Stellen Sie die gewünschte Baudrate ein.

Eingabe:

300  
600  
1200  
2400  
4800  
9600  
19200  
38400

dAtA - Datenbits

Wählen Sie hier die geforderte Datenwortlänge aus.

Eingabe: 7-b it oder 8-b it

PAr itY - Parität

Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Wortlänge auf 7 Bits gesetzt wurde. Die Parität für empfangene Daten wird ignoriert. Wird die Parität auf "NO" gesetzt wird automatisch ein zusätzliches Stopbit gesetzt, um ein 10 Bit-Rahmen zu erzeugen.

NO	keine Parität
Odd	ungleich
EVEN	gleich

Addr - Geräteadresse

Geben Sie hier die Geräteadresse ein. Bei einer RS232-Karte sollte die Adresse "0" gewählt werden. Bei dem Anschluss mehrerer Geräte über RS485 geben Sie jedem Gerät eine eigene Adresse.

Eingabe: 0 bis 99

Abbr - Abgekürzte Übertragung

Dieser Parameter gibt die Art der Übertragung an. Wird "NO" ausgewählt, werden Geräteadresse, Mnemonic und der Datenwert übertragen. Bei "YES" wird nur der Datenwert übertragen.

NO	volle Übertragung
YES	nur Datenwert

Prnt OPT - Druckoptionen

Geben Sie hier an, welche Werte bei Erteilung eines Druckbefehls ausgegeben werden sollen. Bei der Eingabe von "YES" erscheint eine Auswahlliste von Werten die per Schnittstelle ausgegeben werden können. Wenn ein Wert ausgegeben werden soll, markieren Sie diesen mit "YES". ( Durch Eingabe von "YES" "bei Print All (Prnt ALL) werden alle Werte übertragen ). Bitte beachten Sie, dass nur Werte ausgegeben werden, deren Funktion auch aktiv ist. Z.B. wenn kein Grenzwert aktiviert wurde, kann dieser auch nicht ausgegeben werden.

COUNT A	Zähler A
COUNT b	Zähler B
rRtE	Tachometer
CNTA ScF	Skalierfaktor Zähler A
CNTb ScF	Skalierfaktor Zähler B
SP 1	Grenzwert 1
SP 2	Grenzwert 2
CNTA Ld	Startwert Zähler A

Eingabe: NO

YES

**SPn RSt0 - Autom. Rückstellung Zähler**

Geben Sie hier an, ob der Bezugszähler (**SPn RSt0**) bei Aktivierung des Grenzkontakts automatisch resetet werden soll (die Rückstellung auf Startwert ist nur bei Zähler möglich). Die Rückstellung bei Deaktivierung ist nur bei Wischsignal möglich.

<b>NO</b>	deaktiviert
<b>Zero-St</b>	Rückstellung auf Null bei Aktivierung
<b>StLd-St</b>	Rückstellung auf Startwert bei Aktivierung
<b>Zero-End</b>	Rückstellung auf Null bei Deaktivierung
<b>StLd-End</b>	Rückstellung auf Startwert bei Deaktivierung

**SP1 Off2 - Rückstellung Grenzkontakt 1 durch Grenzkontakt 2**

Eingabe **nur** für Grenzkontakt 1!  
Geben Sie hier an, ob der Grenzkontakt 1 bei Aktivierung von Grenzkontakt 2 automatisch zurückgestellt werden soll. Die Rückstellung bei Deaktivierung ist nur bei Wischsignal für Grenzkontakt 2 möglich.

<b>NO</b>	deaktiviert
<b>Out2-St</b>	Rückstellung bei Aktivierung von Grenzk. 2
<b>Out2-End</b>	Rückstellung bei Deaktivierung von Grenzk. 2

**SP2 Off1 - Rückstellung Grenzkontakt 2 durch Grenzkontakt 1**

Eingabe **nur** für Grenzkontakt 2!  
Geben Sie hier an, ob der Grenzkontakt 2 bei Aktivierung von Grenzkontakt 1 automatisch zurückgestellt werden soll. Die Rückstellung bei Deaktivierung ist nur bei Wischsignal für Grenzkontakt 1 möglich.

<b>NO</b>	deaktiviert
<b>Out1-St</b>	Rückstellung bei Aktivierung von Grenzk. 1
<b>Out1-End</b>	Rückstellung bei Deaktivierung von Grenzk. 1

**SPt rSt - Manuelle Rückstellung Grenzkontakt**

Wird **YES** programmiert, so wird der Ausgang zurückgesetzt, wenn der Bezugszähler (**SPn RSt0**) resetet wird. Dieser Menüpunkt erscheint nicht, wenn der Bezugszähler durch den Grenzkontakt resetet wird (**SPn RSt0**).

Eingabe: **NO** **YES**

**SPn ChC - Farbänderung bei Aktivierung des Grenzkontakt**

Wird **YES** programmiert, so ändert sich die Displayfarbe bei Aktivierung des Grenzkontakts. Dieser Menüpunkt erscheint nur bei CUB5B000.

Eingabe: **NO** **YES**



als einzelner Impuls auf der Anzeige dargestellt wird. In vielen Anwendungen ist jedoch eine 1-zu-1 Darstellung nicht sinnvoll und somit eine andere Einstellung des Skalierfaktors erforderlich. Die folgende Formel wird zur Berechnung des Skalierfaktors verwendet:

**Skalierf. = Anzeigewert/Impulse \* Dezimalp.**

**Anzeigewert:** Gewünschter Anzeigewert, nachdem alle Impulse erfasst wurden

**Impulse:** Anzahl der eingegangenen Impulse bis zum gewünschten Anzeigewert.

**Dezimalpunktposition:**

0	=	1
0,0	=	10
0,00	=	100
0,000	=	1000
0,0000	=	10000
0,00000	=	100000

**Beispiel:**

Die Anzeige soll die gesamte Länge in Metern anzeigen mit einer Auflösung von 1 cm, wobei 125 Impulse/Meter auftreten.

Skalierfaktor =  $1,00/125 * 100 = 0,8$

**CntA rSt - Zähler A Rückstellart**

<b>to Zero</b>	Zähler A wird bei Rückstellung auf Null gesetzt.
<b>to StLd</b>	Zähler A wird bei Rückstellung auf einen Startwert gesetzt

**CntA dir - Zähler A Zählrichtung**

Eingabe: **NO** oder **REU**

Bei Eingabe von **REU** wird die Zählrichtung von Zähler A umgedreht.

**CntA Ld - Zähler A Startwert**

Eingabe: **-9999999** bis **99999999**

Wenn bei der Rückstellart **to StLd** gewählt wurde, springt der Zähler A bei Rückstellung auf diesen Wert.

**Cntb bAt - Aktivierung Stapelzähler**

Eingabe:

<b>NO</b>	nicht aktiviert
<b>SP1</b>	Zählquelle Grenzkontakt 1
<b>SP2</b>	Zählquelle Grenzkontakt 2
<b>SP1-2</b>	Zählquelle Grenzkontakt 1 und 2

Der Zähler B kann als Stapelzähler benutzt werden. Er zählt dann die Aktivierungen der ausgewählten Schaltausgänge. Diese Funktion ist nicht im **dUAL Cnt** Modus möglich. Dieser Programmpunkt erscheint nur wenn eine Relais- oder Transistor-Ausgangskarte installiert ist.

**Cntb dP - Dezimalpunkteinstellung des Zählers B**

Nur im **dUAL Cnt** Zählermodus verfügbar

Stellen Sie die gewünschte Dezimalpunkteinstellung des aktiven Zählers B ein.

Eingabe: **0**  
**00**  
**000**  
**0000**  
**00000**  
**000000**

**Cntb ScF - Skalierfaktor für Zähler B**

Nur im **dUAL Cnt** Zählermodus verfügbar

Stellen Sie die gewünschte Skalierung des Zählers B ein.

Eingabe: **000001** bis **999999**

Die Auflösung eines Zählers kann nicht durch einen Skalierfaktor > 1 verbessert werden.

**rSt P-UP - Zählerrückstellung bei Einschalten**

Geben Sie hier an welche Zählerwerte bei Einschalten der Spannungsversorgung zurückgesetzt werden sollen.

<b>NO</b>	Keine Rückstellung
<b>Count b</b>	Zähler B wird zurückgesetzt.
<b>Count A</b>	Zähler A wird zurückgesetzt
<b>both A-b</b>	Zähler A und B werden zurückgesetzt



**USER INP - Funktion Benutzereingang**

Einstellung	Funktionsbeschreibung
<b>NO</b>	Keine Funktion, Eingang nicht aktiviert.
<b>ProLoc</b>	Programmiersperre gemäß Tabelle 8.1 ( Seite 14 )
<b>Inhibit</b>	Unterdrückt Zählimpulse für ausgewählte Zähler.
<b>rESEt</b>	Rückstellung solange der Eingang aktiv ist.
<b>StorE</b>	Einfrieren der Anzeige für ausgewählte Zähler. Intern zählen die Zähler weiter.
<b>Stor-rSt</b>	Einfrieren und Rückstellung für ausgewählte Zähler.
<b>d-SELEct</b>	Auswahl der Anzeige (Flankengesteuert)
<b>d-LEUEL</b>	Erhöhung der Anzeigenintensität um eine Stufe bei jeder Aktivierung. ( nur CUB5B000 )
<b>d-COLOR</b>	Wechsel der Anzeigenfarbe bei jeder Aktivierung. ( nur CUB5B000 )


Einstellung	Funktionsbeschreibung
<b>Print</b>	Serielle Übertragung der ausgewählten Daten. ( Programmierabschnitt 5 )
<b>Print-rSt</b>	Serielle Übertragung der ausgewählten Daten und Rückstellung der gewählten Zählerstände. ( Programmierabschnitt 5 )
<b>rESEt-1</b>	Rückstellung Grenzkontakt 1
<b>rESEt-2</b>	Rückstellung Grenzkontakt 2
<b>rESEt-12</b>	Rückstellung Grenzkontakt 1 und Grenzkontakt 2

**USER RSN - Zuordnung Benutzereingang**

<b>Count A</b>	Zähler A
<b>Count b</b>	Zähler B
<b>both A-b</b>	Zähler A + B

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn sie den **duAL Ent** Zählerbetrieb aktiviert haben und eine **rESEtStorE** oder **Inhibit** Funktion zugeordnet wurde.

**8.3 Programmierabschnitt 2 - Tachometer (Z-rRtE)**

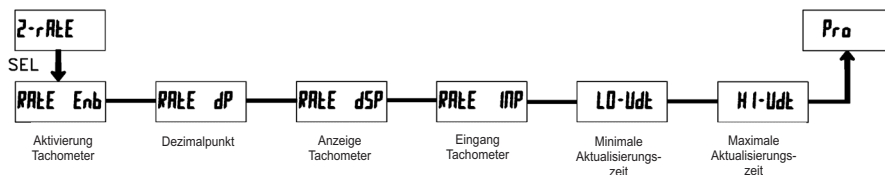

**RtE Enb - Aktivierung Tachometer**

Für die maximal mögliche Eingangsfrequenz sollte der Tachometer nur dann aktiviert werden, wenn er auch tatsächlich genutzt wird. Wird programmiert, sind alle weiteren Parameter nicht zugänglich.

Eingabe: **NO**                      **YES**

**RtE dP - Dezimalpunkteinstellung des Tachometers**

Stellen Sie die gewünschte Dezimalpunkteinstellung des Tachometers ein.

Eingabe: **0**  
**00**  
**000**  
**0000**  
**00000**  
**000000**



**Betriebsarten des Grenzkontaktes**

Betriebsart	Beschreibung.	Ausgang aktiv	Ausgang deaktiviert
<b>LATCH</b>	Ausgang gehalten	Wenn Zählwert = Sollwert	Bei manueller Rückstellung (wenn <b>SPt rSt = YES</b> )
<b>t-OUT</b>	Wischsignal	Wenn Zählwert = Sollwert	Wenn Wisch-Zeit vergangen ist.
<b>bound</b>	absoluter Grenzwert	Wenn Zählwert >= Sollwert	Wenn Zählwert < Sollwert

Tabelle 8.2: Betriebsarten

**SPt UAL - Sollwert**

Geben Sie hier den Sollwert ein. Für negative Sollwerte wählen Sie an der 8. Stelle ein Minuszeichen aus.

Zähler A	-9999999 bis 99999999
Zähler B	0 bis 9999999
Tachometer	0 bis 9999999

**SPn OUT - Schaltlogik Grenzkontakt**

Eingabe: **nor**                      **reU**

Normal ( **nor** ) schaltet den Ausgang durch bei Aktivierung ; Reverse ( **reU** ) schaltet den Ausgang bei Deaktivierung durch.

**SPn Lit - Anzeige Grenzkontakt**

Eingabe: **nor**                      **reU**

Normal ( **nor** ) schaltet die Grenzwertanzeige im Display ein, wenn der Ausgang aktiviert ist ; Reverse ( **reU** ) die Grenzwertanzeige im Display ein, wenn der Ausgang deaktiviert ist.

**SPt P-UP - Status beim Einschalten**

Geben Sie hier an, wie sich der Schalt-ausgang bei Ausfall der Spannungsversorgung und erneutem Einschalten verhalten soll. Bei **SAVE** wird der Status vor dem Ausfall gespeichert und wieder hergestellt.

<b>OFF</b>	deaktiviert
<b>ON</b>	aktiviert
<b>SAVE</b>	letzter Zustand

**SPn tYPE - Schaltart Grenzkontakt**

Eingabe: **HI-Rct**                      **LO-Rct**

Bei Eingabe **HI-Rct** wird der Schalt-ausgang aktiviert, wenn der Display-Anzeigewert gleich dem Sollwert ist oder diesen überschreitet. Bei Eingabe **LO-Rct** wird der Schalt-ausgang aktiviert, wenn der Display-Anzeigewert gleich dem Sollwert ist oder diesen unterschreitet.


**SPn StBY - Anfahrtschaltung Grenzkontakt**

Eingabe: **NO**                      **YES**

Dieser Programmpunkt erscheint nur bei Auswahl **LO-Rct** als Schaltart Grenzkontakt. Wird programmiert bleibt nach dem Einschalten des CUB5 der Schalt-ausgang deaktiviert, bis der Sollwert einmal überschritten wurde.



8.5 Programmierabschnitt 4 - Grenzwertparameter (4-SELEPL)

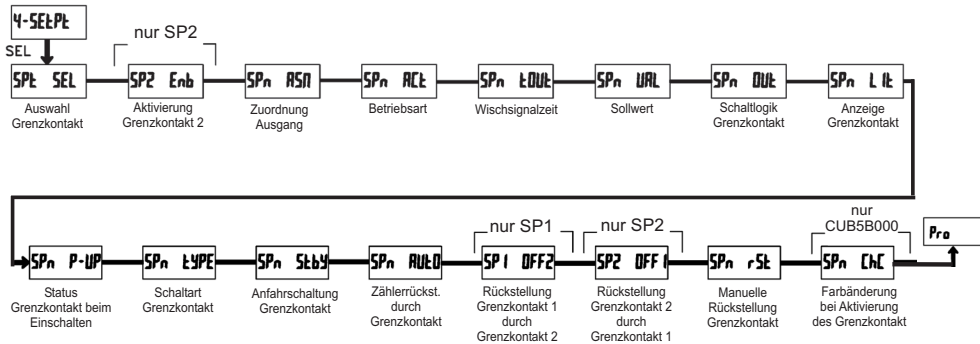

**SPt SEL - Auswahl Grenzwert**

NO	Kein Grenzwert
SP-1	Grenzwert 1
SP-2	Grenzwert 2

Wählen Sie den Grenzwert aus, dessen Parameter geändert werden sollen.

“n” in den folgenden Menüpunkten steht für den ausgewählten Grenzwert.

Nachdem der Grenzwert komplett programmiert ist, erscheint wieder die Anzeige: “SPt SEL”. Nun können Sie den zweiten Grenzwert auswählen und parametrieren. Durch die Eingabe von “NO” verlassen Sie das Grenzwert-Menü.



Die Anzahl der Grenzwerte ist abhängig von der Grenzwertkarte die installiert ist.

**SP2 Enb - Aktivierung Grenzwert 2**

Eingabe: **NO YES**

Wird **YES** programmiert ist Grenzwert 2 aktiviert und die Einstellparameter werden angezeigt.

Wird **NO** programmiert, erscheint wieder **SPt SEL** und Grenzwert 2 ist deaktiviert.

**SPn ASN - Zuordnung Grenzkontakt**

Wählen Sie die Anzeige, zu der der Grenzkontakt zugeordnet werden soll.

Count A	Zähler A
Count B	Zähler B
rALtE	Tachometer

**SPn RCLt - Betriebsart**

Wählen Sie die Betriebsart des Grenzkontakts aus.

Siehe hierzu auch Tabelle 8.2!

LALtCH	gehalten
t-OUt	Wischsignal
bOUnd	Absolute Grenze

**SPn tOUt - Wischsignalzeit**

Geben Sie hier die Zeit ein, wie lange der Ausgang aktiviert sein soll, wenn der Sollwert erreicht wird. Dieser Parameter ist erst dann aktiv, wenn t-OUt programmiert wurde.

Eingabe: **0.01** bis **599.99** Sekunden



**rALtE dSP - Anzeigewert**

Stellen Sie den gewünschten Anzeigewert für die bekannte Eingangsfrequenz ein. Diese wird im nächsten Abschnitt eingegeben.

Eingabe: **0** bis **999999**

**rALtE INP - Eingangsfrequenz**

Stellen Sie die zur Anzeige gehörende Eingangsfrequenz ein.

Eingabe: **0.1** bis **99999.9**

Der Tachometer des CUB5 ermittelt die Eingangsfrequenz durch Aufsummierung der fallenden Impulsflanken während einer Messperiode. Die Messperiode beginnt bei der ersten auftretenden fallenden Flanke und endet bei der programmierten minimalen Aktualisierungszeit. Innerhalb dieser Zeit werden die auftretenden fallenden Flanken summiert. Die Messperiode wird durch eine fallende Flanke nach dem definierten Ende der Messzeit beendet, der ermittelte Wert wird angezeigt und die neue Messperiode gestartet. Bei Fehlen einer fallenden Flanke zwischen der minimalen und maximalen Aktualisierungszeit wird der Wert "0" angezeigt.

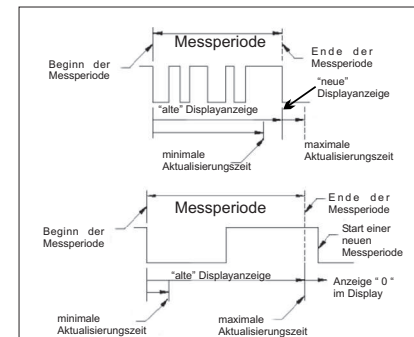


Bild 8.1: Aktualisierungszeiten

**Skalierung:**

Sie können den Tachometer durch die Eingabe von Wertepaaren (Eingangsfrequenz in Hz) programmieren.

Bei dieser Methode wird intern eine lineare Beziehung zwischen den definierten Werten und dem Ursprung gebildet, so dass jede Eingangsfrequenz zwischen diesen Punkten durch einen entsprechenden Anzeigewert dargestellt werden kann.

**Skalierungsbeispiele:**

Sind die Eingangsfrequenz und der dazugehörige Anzeigewert bekannt, so geben Sie dieses Wertepaar entsprechend ein, da keine Berechnung benötigt wird.

Ist nur die Anzahl der Impulse für einen bestimmten Einheitswert bekannt (z.B. # Impulse pro Meter), dann ermitteln Sie das einzugebende Wertepaar gemäß folgender Liste:

**Geschwindigkeit pro Sekunde**

rALtE dSP = 1;  
rALtE INP = # Impulse pro Einheit

**Geschwindigkeit pro Minute**

rALtE dSP = 60;  
rALtE INP = # Impulse pro Einheit

**Geschwindigkeit pro Stunde**

rALtE dSP = 3600;  
rALtE INP = # Impulse pro Einheit

**Bemerkungen:**

1. Ist die Anzahl (#) der Impulse < 10, multiplizieren Sie den Anzeige- und Eingangswert mit 10.
2. Ist die Anzahl (#) der Impulse < 1, multiplizieren Sie den Anzeige- und Eingangswert mit 100.
3. Soll der Anzeigewert erhöht/erniedrigt werden, so erniedrigen/erhöhen Sie den Eingangswert im gleichen Verhältnis. Dies gilt auch für den umgekehrten Fall.
4. Beide Eingabewerte müssen größer als 0 sein.

**Beispiel:**

- Bei 15,1 Impulsen pro Meter soll eine Geschwindigkeit von Meter/Min. angezeigt werden mit einer Dezimalstelle angezeigt werden:  
**RALE DSP** = 60,0; **RALE INP** = 15,1.
- Bei 0,25 Impulsen pro Liter soll ein Durchlauf von Liter/Std. angezeigt werden (Zur Erhöhung der Genauigkeit verwenden Sie den Multiplikator 10)  
**RALE DSP** = 36000; **RALE INP** = 2,5.

**LD-Udt - Minimale Aktualisierungszeit**


Geben Sie hier die minimale Aktualisierungszeit ein. Ein Wert von 0,1 oder 0,2 aktualisiert die Anzeige zwar korrekt, kann aber zu einer unstablen Anzeige führen.

Eingabe: **0.1** bis **99.9**

**HI-Udt - Maximale Aktualisierungszeit**

Die maximale Aktualisierungszeit ist die Zeit, die vergeht bis die Anzeige auf den Wert "0" gestellt wird. Die maximale Aktualisierungszeit MUSS größer als die minimale Aktualisierungszeit sein, bzw. größer als die gewünschte langsamste anzuzeigende Geschwindigkeit. Die Werkseinstellung 2,0 stellt die Anzeige für Eingangsfrequenzen kleiner 0,5 Hz auf den Wert "0".

Eingabe: **0.2** bis **99.9**

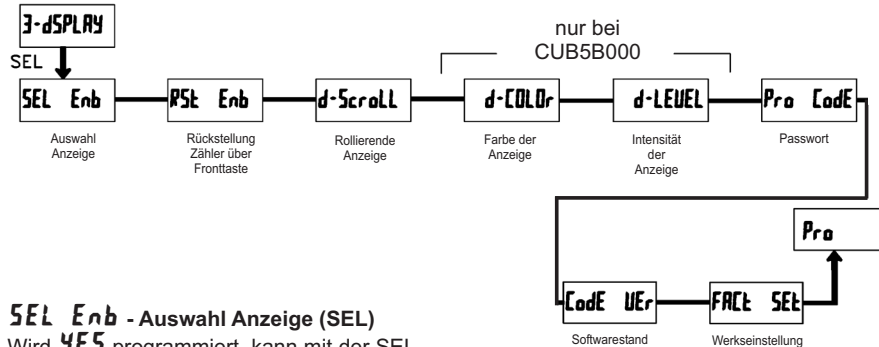**8.4 Programmierabschnitt 3 - Benutzereingang/Fronttasten (3-dSPRAY)****SEL Enb - Auswahl Anzeige (SEL)**

Wird **YES** programmiert, kann mit der SEL-Fronttaste zwischen den freigegebenen Anzeigen umgeschaltet werden.

Eingabe: **NO** **YES**

**RSt Enb - Rückstellung Zähler über Fronttaste**

Wird **YES** programmiert, kann mit der RST-Fronttaste der/die freigegebene/n Zähler zurückgestellt werden.

<b>NO</b>	Keine Rückstellung
<b>Count A</b>	Zähler A
<b>Count b</b>	Zähler B
<b>both A-b</b>	Zähler A und B
<b>dSPRAY</b>	aktuelle Anzeige

**d-ScroLL - Rollierende Anzeige**

Wird programmiert, so schaltet die Anzeige automatisch alle 4 Sekunden zwischen den aktivierten Anzeigen um.

Eingabe: **NO** **YES**

**d-COLOr - Farbe der Anzeige**

Dieser Parameter ist nur für Geräte mit Hintergrundbeleuchtung. Sie können zwischen roter und grüner Hintergrundbeleuchtung auswählen.

Eingabe: **rEd** **Grn**

**d-LEUEL - Intensität der Anzeige**

Es gibt 5 Stufen der Intensität. Sofort nach der Auswahl ändert sich die Anzeige entsprechend. Dieser Parameter ist nur für Geräte mit Hintergrundbeleuchtung.

Eingabe: **1** bis **5**

**Pro CodeE - Programmiercode**

Der Programmiercode bestimmt den Programmiermodus und den Zugriff auf die Programmierparameter.

Der Code kann in Verbindung mit der

**Pro Loc** - Funktion des Benutzereingang genutzt werden.

Zwei Programmmodi stehen zur Verfügung:

**Full Programming** - Alle Parameter können aufgerufen und geändert werden.

**Quick Programming** - Nur der Sollwert des Relaisausgang kann aufgerufen und geändert werden. Dies ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Sollwert.

Nach Eingabe eines Programmiercode ungleich "0" ist zum Erreichen des Programmiermenues eine Codeeingabe erforderlich.

Je nach Höhe des Codes (1-99 oder 100-999) ist vor der Codeabfrage der Quick Programming Modus zugänglich. (siehe untenstehende Tabelle 7.1)

"222" ist ein Universalcode und erlaubt unabhängig von ihrem Code den Zugriff.

Eingabe: **0** bis **999**

**Code UEr - Softwarestand**

Eingabe: **NO** **YES**

Wird **YES** programmiert, so wird der Softwarestand angezeigt.

**FACt SEt - Werkseinstellung**

Wird **YES** programmiert, so wird die Werkseinstellung geladen.

Eingabe: **NO** **YES**

Einstellung Benutzer-Eingang	Status Benutzer-Eingang	Programmiercode	Modus nachdem "SEL" gedrückt wurde	Zugriff auf den Programmiermodus
nicht <b>Pro Loc</b>	---	0	komplette Programmierung mögl.	Zugriff sofort möglich
		1-99	Quick Programming	Zugriff nach Quick Programming und Codeeingabe
		100-999	Codeabfrage	Zugriff nach Codeeingabe
<b>Pro Loc</b>	aktiv	0	Programmierung gesperrt	kein Zugriff möglich
		1-99	Quick Programming	kein Zugriff möglich
		100-999	Codeabfrage	Zugriff nach Codeeingabe
		0-999	komplette Programmierung mögl.	Zugriff sofort möglich

Tabelle 8.1 : Programmiercode Übersicht