

Betriebsanleitung
für
**Industrie-Prozess-Großanzeige
LDA**

Version: 2.01





Inhalt

1 Vorwort	2
2 Sicherheitshinweise	2
2.1 Allgemeine Hinweise	2
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	2
2.3 Qualifiziertes Personal	2
2.4 Restgefahren	2
2.5 CE-Konformität	2
3 Beschreibung	2
4 Montage	3
5 Elektrische Installation	4
5.1 Anschlüsse	4
5.1.1 Spannungsversorgung	4
5.1.2 Benutzereingang	4
5.1.3 Relaisausgang	4
5.1.4 Serielle Schnittstelle	5
5.1.5 Anschluss Messsignal	5
5.3 Installationshinweise	6
6 Fronttasten und deren Funktion	7
7 Programmierung	7
7.1 Allgemeine Hinweise	8
7.2 Programmabschnitt 1	
-Eingangparameter-	9
7.3 Programmabschnitt 2	
-Zykluszähler-	11
7.4 Programmabschnitt 3	
-Benutzereingang/Fronttasten-	13
7.5 Programmabschnitt 4	
-Grenzwertparameter-	15
7.6 Programmabschnitt 5	
-Serielle Schnittstelle-	18
7.6.1 Kommunikationsformat	19
7.6.2 Übertragen von Kommandos und Daten	19
7.6.3 Empfangen von Daten	20
8 Wartung und Pflege	20
9 Spezifikationen	21
10 Programmiermenü Gesamtübersicht	22
11 Bestellhinweise	23



1 Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluss.

Die Geräte der Großanzeigenserie LDA können vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen programmiert werden.

Um die Funktionsvielfalt dieses Gerätes für Sie optimal zu nutzen, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!

2 Sicherheitshinweise



2.1 Allgemeine Hinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte der Großanzeigenserie LDA dienen zur Anzeige von Prozessgrößen. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.

 Ein Gerät der Großanzeigenserie LDA darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, dass fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen Situation führen können (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.).

2.3 Qualifiziertes Personal

Geräte der Großanzeigenserie LDA dürfen nur von qualifiziertem Personal, ausschließlich entsprechend der technischen Daten verwendet werden.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

2.4 Restgefahren

Die Geräte der Großanzeigenserie LDA entsprechen dem Stand der Technik und sind betriebssicher. Von den Geräten können Restgefahren ausgehen, wenn sie von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient werden.

In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:



Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Gefahren für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/oder die Möglichkeit von Sachschäden besteht.

2.5 CE-Konformität

Die Konformitätserklärung liegt bei uns aus. Sie können diese gerne beziehen. Rufen Sie einfach an.

3 Beschreibung

Die Großanzeige LDA ist eine programmierbare digitale Prozessanzeige.


Sie verfügt über einen 0 bis 200mV / 2V / 20V / 200V / 10V und einen 0 bis 200µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA Eingangsbereich. Das Eingangssignal kann skaliert dargestellt werden.

Die Anzeigen sind zusätzlich mit zwei Relaisausgängen und einer seriellen Schnittstelle (RS232/RS485) ausgerüstet.

Die Programmierung kann durch die Fronttasten oder per serieller Schnittstelle und der kostenfreien Programmiersoftware Crimson 2 durchgeführt werden.

Die Großanzeigen LDA sind in ein schwarz lackiertes Aluminiumgehäuse eingebaut und besitzen rundum die Schutzart IP65. Für die Montage an der Wand oder Decke gibt es Montagewinkel.


4 Montage

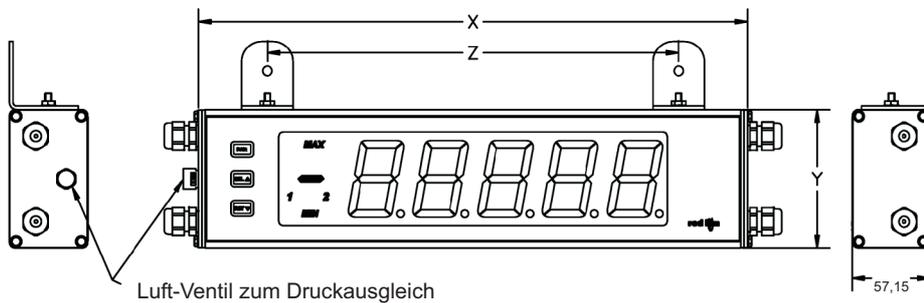

Bestellnummer	x Länge	y Höhe	z Abstand Loch
LD2A05P0	406,4	101,6	304,3
LD4A05P0	660,4	200	558,8

(Alle Angaben in mm)

Die Geräte der Großanzeigenserie LD sind für die Wand- oder Deckenmontage konzipiert. Bei sachgerechtem Einbau wird ein Staub- und Strahlwasserschutz nach IP65 erreicht

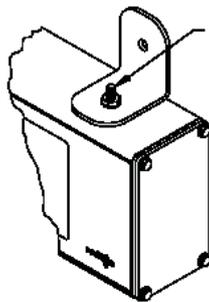

Verbinden Sie diese Klemme mit der Erdung.

LD2

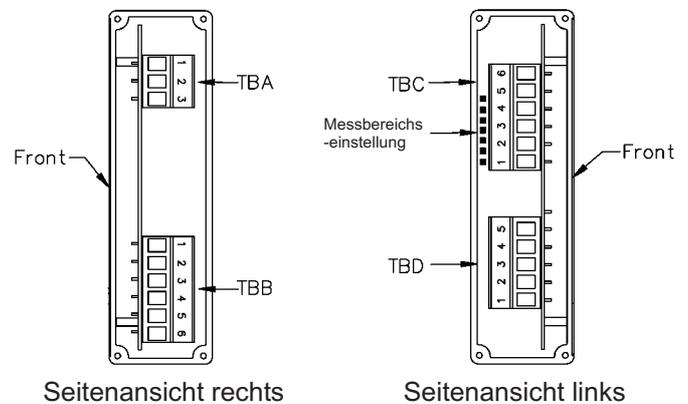


Bild 4.2: LD2 Seitenansicht rechts und links

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Anzeige in Bereichen montiert wird, in denen die Umgebungstemperatur den Spezifikationen entspricht. Eine überhöhte Temperatur kann zur Zerstörung der Anzeige führen.

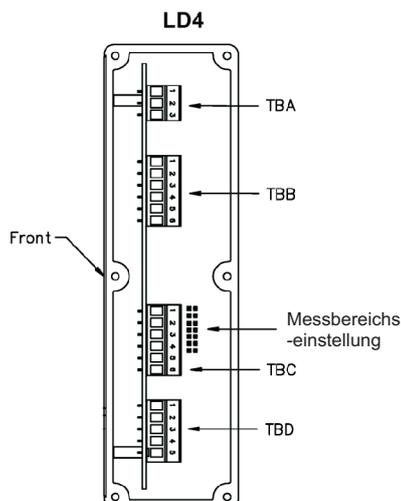


Bild 4.1: LD4 Seitenansicht rechts

Elektrische Montageanleitung

1. Die Großanzeige hat innen die elektrischen Anschlüsse. Diese bestehen aus abnehmbaren Klemmenblöcken.
2. Öffnen Sie die Großanzeige an der Seite.
3. Modell LD4A05P0 hat alle Klemmenblöcke auf der rechten Seite platziert (siehe Bild 4.1). Modell LD2A05P0 hat den Klemmenblock TBC und TBD und die Messbereichseinstellung auf der linken Seite.
4. Die elektrischen Anschlüsse müssen den Spannungs- und Stromspezifikationen des Gerätes entsprechen. Es wird empfohlen die Spannungsversorgung der Anzeige mit einer Sicherung abzusichern.
5. Beim elektrischen Anschluss vergleichen Sie die Klemmenbezeichnung mit der Klemmenbezeichnung in Ihrem Schaltplan.
6. Isolieren Sie die Kabelenden ca. 10 mm ab und verzinnen Sie die Kabelenden, wenn das Kabel aus Einzeladern besteht. Sie können auch Kabelschuhe verwenden.
7. Stecken Sie die entsprechenden Kabel in die Klemmen der Klemmenblöcke und schrauben Sie die Kabel fest (ziehen Sie an dem Kabel, um sicherzugehen das es richtig festgeschraubt ist.)
8. **Bitte beachten Sie, dass die Verschraubung auf der Seite ein Ventil zum Druckausgleich ist.**



Achten Sie darauf, dass beim Öffnen des Gehäuses keine Spannung am Gerät anliegt!



5 Elektrische Installation

5.1 Anschlüsse

Die Anschlüsse befinden sich auf der Seite des Gerätes. Auf den folgenden Seiten werden die Anschlüsse und deren Beschaltung / Messbereichseinstellung für verschiedene Sensoren usw. beschrieben.




Offene Spannungspotenziale existieren auf der Hauptplatine. Entfernen Sie die Spannungsversorgung, bevor Sie das Gerät öffnen.

5.1.1 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung erfolgt über die Klemmen 1 und 2 vom TBA im Innenteil der Anzeige (rechts). Der Sensor-Versorgungsspannungsausgang befindet sich bei der LD2 auf der linken Seite und bei der LD4 auf der rechten Seite.

Spannungsversorgungseingang für LD

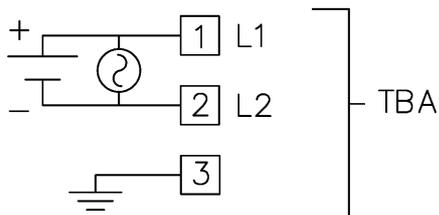

Anschluss	Beschreibung
1 AC DC+	50 - 250 VAC 21,6 - 250 VDC
2 AC DC-	50 - 250 VAC 21,6 - 250 VDC
3 EARTH	Masse/Erde

Sensorversorgungsspannungsausgang




Anschluss	Beschreibung
4 DC +	Sensorversorgung 24 VDC / 100mA
5 DC -	Masse Sensorversorgung

5.1.2 Benutzereingang

Der Benutzereingang befindet sich bei der LD2 auf der linken Seite und bei der LD4 auf der rechten Seite. Beachten Sie die Einstellung der Logik des Benutzereingangs in Programmierabschnitt *I-IMP* unter dem Programmpunkt *U-Relk*.

Benutzereingang

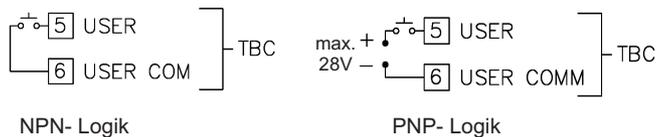


Anschluss	Beschreibung
5 USER	Benutzereingang
6 USER COM	Masse Benutzereingang

5.1.3 Relaisausgänge

Die Relais haben ihre Anschlüsse an Terminalblock TBB auf der rechten Seite der Anzeige.


Relaisausgänge

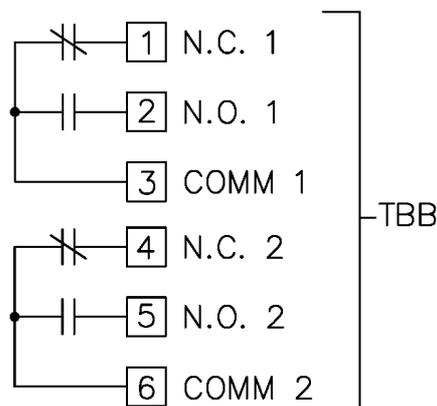

Anschluss	Beschreibung
1 NC	Öffner 1
2 NO	Schliesser 1
3 COMMON	Relais 1 gemeinsame Masse
4 NC	Öffner 2
5 NO	Schliesser 2
6 COMMON	Relais 2 gemeinsame Masse


5.1.4 Serielle Schnittstelle

Die Anschlüsse der seriellen Schnittstelle befinden sich auf Terminalblock TBD. Dieser befindet sich bei der LD2 auf der linken Seite und bei der LD4 auf der rechten Seite.

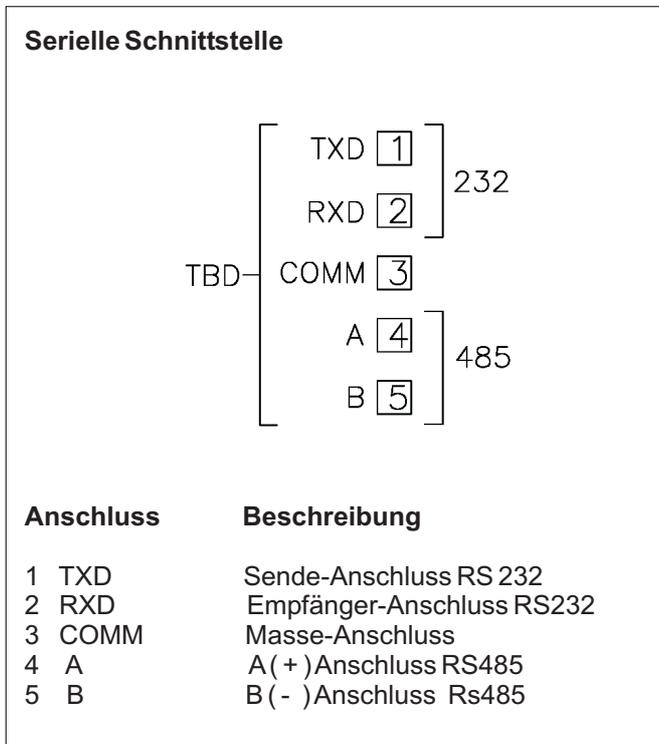

5.1.5 Anschluss Messsignal

Die Messsignale (Spannung oder Strom) werden an den Terminalblock TBC angeschlossen. Dieser befindet sich bei der LD2 auf der linken Seite und bei der LD4 auf der rechten Seite. Mit dem darüber liegenden Bereichsjumper wird der entsprechende Messbereich ausgewählt. Diese Auswahl muss vor dem Anschluss des Messsignals getroffen werden !

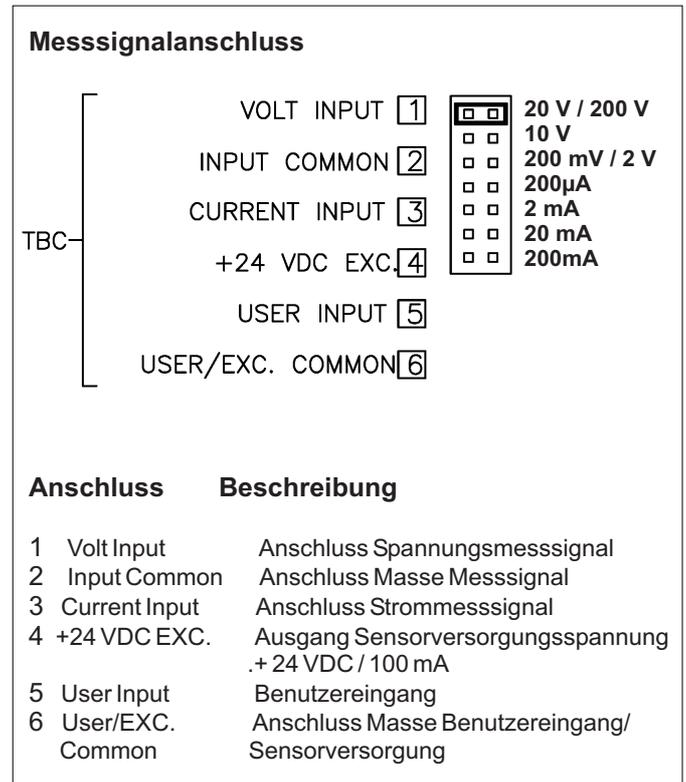

Achtung: Die Masse des Messsignals ist von der Benutzereingangsmasse nicht galvanisch getrennt. Die Masse der Signaleingänge sollte von gefährlichen Spannungspotenzialen getrennt sein oder ein geerdetes Massepotenzial besitzen. Ist dies nicht der Fall, könnten gefährliche Spannungen an den Masseklemmen der Eingänge und des Benutzereingangs anliegen. Die gleichen Betrachtungen gelten auch umgekehrt für den Benutzereingang.



5.2 Installationshinweise

Obwohl das Gerät einen hohen Schutz gegenüber elektromagnetischen Störungen aufweist, muss die Installation und Kabelverlegung ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit in allen Fällen eine elektromagnetische Störsicherheit gewährleistet ist. Beachten Sie die folgenden Installationshinweise. Sie garantieren einen hohen Schutz gegenüber elektromagnetischen Störungen.

1. Das Gerät sollte in einem geerdeten Metallgehäuse (Schaltschrank) eingebaut sein.
2. Verwenden Sie für die Signal- und Steuerleitungen abgeschirmtes Kabel. Der Anschlussdraht der Abschirmung sollte so kurz wie möglich sein. Der Anschlusspunkt der Abschirmung hängt von den jeweils vorliegenden Anschlussbedingungen ab:
 - a. Verbinden Sie die Abschirmung nur mit der Schalttafel, wenn diese auch geerdet ist.
 - b. Verbinden Sie beide Enden der Abschirmung mit Erde, falls die Frequenz der elektrischen Störgeräusche oberhalb von 1 MHz liegt.
 - c. Verbinden Sie die Abschirmung nur auf der LD-Seite mit Masse und isolieren Sie die andere Seite.
3. Verlegen Sie Signal- und Steuerleitungen niemals zusammen mit Netzleitungen, Motorzuleitungen, Zuleitungen von Zylinderspulen, Gleichrichtern, etc. Die Leitungen sollten in leitfähigen, geerdeten Kabelkanälen verlegt werden. Dies gilt besonders bei langen Leitungstrecken, oder wenn die Leitungen starken Radiowellen durch Rundfunksender ausgesetzt sind.
4. Verlegen Sie Signalleitungen innerhalb von Schaltschränken so weit entfernt wie möglich von Schützen, Steuerrelais, Transformatoren und anderen Störquellen.
5. Bei sehr starken elektromagnetischen Störungen sollte eine externe Filterung vorgenommen werden. Dies kann durch die Installation von Ferritperlen erreicht werden. Die Perlen sollten für Signal- und Steuerleitungen verwendet, und so nahe wie möglich am Gerät installiert werden. Um eine hohe Störsicherheit zu erreichen, legen Sie mehrere Schleifen durch eine Perle, oder benutzen Sie mehrere Perlen für ein Kabel. Um Störimpulse auf der Spannungsversorgungsleitung zu unterdrücken, sollten Netzfilter installiert werden. Installieren Sie diese nahe der Eintrittsstelle der Spannungsversorgungsleitung in den Schaltschrank. Folgende Teile werden zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen empfohlen:

Ferritperlen für Signal- und Steuerleitungen:

Fair-Rite # 04431677251

(RLC #FCOR0000)

TDK # ZCAT3035-1330A

Steward # 28B2029-0A0

Netzfilter für Spannungsversorgung:

Schaffner # FN610-1/07

(RLC #LFIL0000)

Schaffner # FN670-1.8/07

Corcom # 1VR3

(Beachten Sie bei der Benutzung von Netzfiltern die

- jeweiligen Herstellerangaben.)
6. Lange Leitungen sind anfälliger für elektromagnetische Störungen als kurze. Halten Sie deshalb die Leitungen so kurz wie möglich.
 7. Vermeiden Sie das Schalten von induktiven Lasten, bzw. sorgen Sie für eine ausreichende Entstörung.

6 Fronttasten und deren Funktion



Taste	Anzeigemodus	Programmiermodus
PAR	Zugang zum Programmiermodus	Speichern der ausgewählten Parameter und Zugang zum nächsten Parameter
SEL	Auswahl freigegebene Displays	Auswahl in der Liste, Erhöhung der ausgewählten Ziffer des Parameterwerts.
RST	Rückstellung	Auswahl der Ziffer im Parameterwert.

Indikatoren im Anzeigenbetrieb

“MAX” - im linken Bereich der Anzeige bedeutet das der gespeicherte Maximalwert angezeigt wird.

“MIN” - im linken Bereich der Anzeige bedeutet das der gespeicherte Minimalwert angezeigt wird.


“1” - im linken Bereich der Anzeige zeigt den Status des Grenzwert 1 an.

“2” - im linken Bereich der Anzeige zeigt den Status des Grenzwert 2 an.

Drückt man die **SEL** [▲]-Taste schaltet man durch die verschiedenen in Programmierabschnitt 3 freigegebenen Anzeigen durch. Ist das automatische Weiterschalten der Anzeige ausgewählt, so schaltet die LDA alle 4 Sekunden zwischen den Anzeigen um.

7 Programmierung

Übersicht Programmierungsmenü

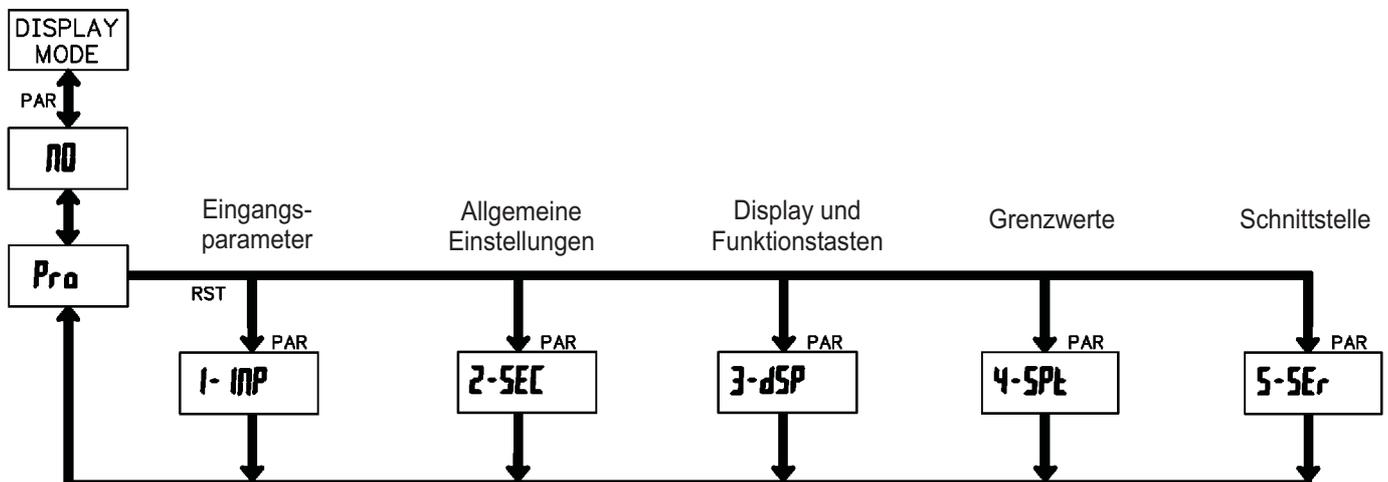



7.1 Allgemeine Hinweise

Programmiermodus (PAR-Taste)

Es wird empfohlen, alle Änderungen der Programmierung vor der Installation durchzuführen. Die LDA-Anzeige arbeitet normalerweise im Anzeigemodus. In diesem Betriebszustand können keine Parameter verändert werden. Um in die Programmierung zu gelangen, drücken Sie die **PAR**-Taste. Falls der Zugang weiterhin nicht möglich ist, ist die Programmiersperre durch ein Passwort oder über Hardware aktiviert.

Zugang zu den Programmierabschnitten

Die Programmierung ist in fünf Programmierabschnitte unterteilt. Die Anzeige wechselt zwischen **Pr a** und dem aktuellen Abschnitt hin und her. Mit der **SEL** \blacktriangle -Taste kann man den gewünschten Abschnitt auswählen. Den Anzeigemodus erhält man durch Drücken der **PAR**-Taste.

Programmierabschnitt

Jeder Programmierabschnitt hat diverse Unterabschnitte. Mit der **PAR**-Taste kann man die einzelnen Unterabschnitte auswählen, ohne jedoch den dort eingetragenen Wert zu verändern. Nach Durchlauf des kompletten Unterabschnittes erscheint auf der Anzeige **Pr a** im Wechsel mit **ff**.

Auswahl/Werteeingabe

Für jeden Parameter wechselt die Anzeige zwischen der Beschreibung des Untermenüs und dem programmierten Wert hin und her. Mit der **PAR**-Taste kann man zwischen den unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten/Werten blättern und es wird der eingestellte Wert/Parameter gespeichert und der nächste Unterabschnitt ausgewählt.

Die Eingabe von numerischen Werten erfolgt durch Drücken der **SEL** \blacktriangle -Taste. Die linke Ziffer blinkt und kann durch Drücken der **SEL**-Taste verändert werden. Durch kurzes Drücken der **RST** \blacktriangledown -Taste springt man zur nächsten Ziffer nach rechts. Drückt man die **PAR**-Taste, wird der Wert gespeichert.

Beenden der Programmierung (PAR-Taste)

Die Programmierung kann durch Drücken der **PAR**-Taste bei der Anzeige **Pr a** im Wechsel mit **ff** beendet werden. Dadurch werden alle gespeicherten Werte bestätigt und die LDA springt in den Anzeigemodus.

Hinweise zur Programmierung

Es wird empfohlen die Programmierung mit dem Programmierabschnitt 1 zu beginnen. Nach Abschluss der Programmierung wird zusätzlich empfohlen, die Parameter schriftlich festzuhalten und die Programmierung über eine Programmiersperre (Passwort oder Benutzereingang) zu sichern.

Werkseinstellungen

Die Werkseinstellung kann in Programmierabschnitt 3 geladen werden. Dies ist sinnvoll, wenn erhebliche Probleme bei der Programmierung aufgetreten sind.

Durch Drücken der **SEL** \blacktriangle -Taste und der **RST** \blacktriangledown -Taste beim Einschalten der Spannungsversorgung wird die Werkseinstellung ebenso geladen. Dies wird durch **rESEt** im Display angezeigt.

Programmiersoftware


Die Programmierung der LDA kann auch per serieller Schnittstelle und der kostenfreien Programmiersoftware Crimson 2 erfolgen.

Diese können Sie von unserer Homepage downloaden :

www.wachendorff.de/wp

oder als CD bei uns bestellen (siehe Seite 23 : Zubehör)

7.2 Programmierabschnitt 1 - Eingangsparameter (1- INP)

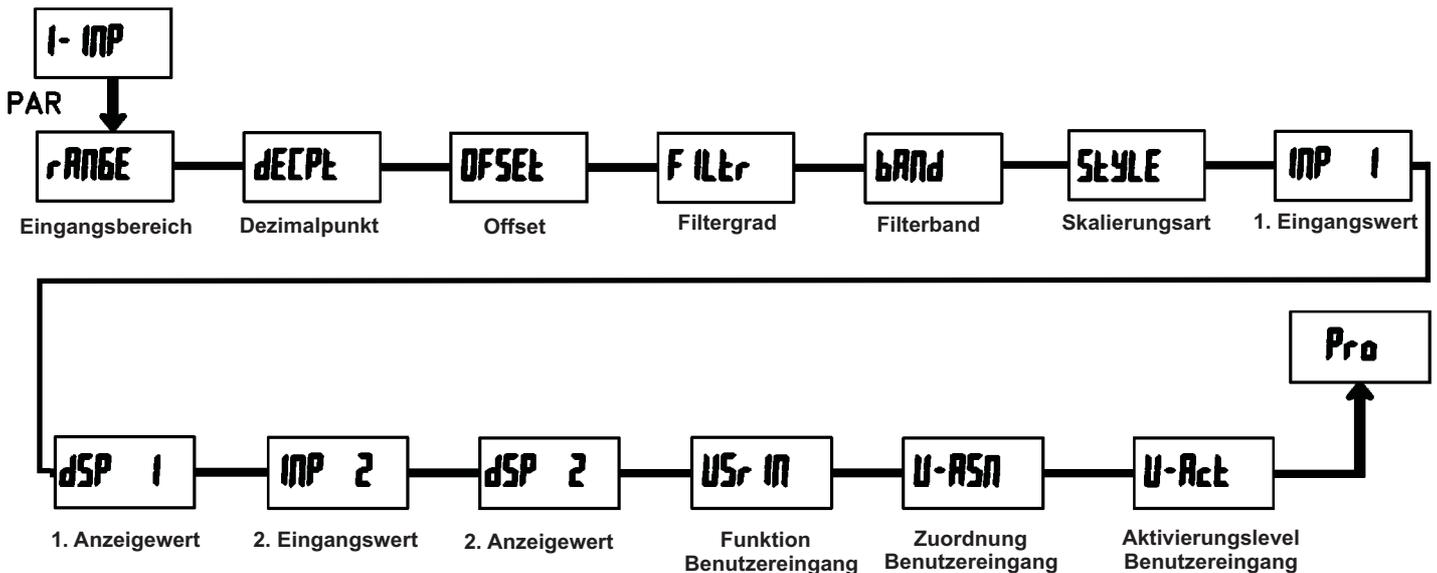

RANGE - Festlegung des Eingangsbereichs

Eingabe :

200uA	200,00 µA	002A	20,000 mA
0002A	2,0000 mA	02A	200,00 mA
02u	200,00 mV	20u	20,000 V
2u	2,0000 V	200u	200,00 V
10u	10,000 V		

- Bei Eingabe von " 2 " wird 1/8 des neuen und 7/8 des alten Anzeigewertes zur Bildung der neuen Displayanzeige verwendet.
- Bei Eingabe von " 3 " wird 1/16 des neuen und 15/16 des alten Anzeigewertes zur Bildung der neuen Displayanzeige verwendet.

bAND - Filterband

Eingabe : **00** bis **199** Displayeinheiten unabhängig vom Dezimalpunkt

Der Filter ist bei Änderungen des Eingangssignals innerhalb der eingestellten Displayeinheiten aktiv. Bei größeren Änderungen wird der Wert ungefiltert angezeigt. Das Filterband bietet somit die Möglichkeit bei kleineren Schwankungen das Display ruhig zu halten und bei starken Messwertschwankungen eine schnelle Displayanzeige zu erhalten. Bei Eingabe von " 0 " ist der Filter immer aktiv.

Beispiel :
Bei einer Displayanzeige von 5,000 V und einem Filterband von **180** werden alle Schwankungen des Messsignals zwischen 4,82 V (5000 - 180) und 5,18 V (5000 + 180) befiltert. Größere Schwankungen werden ungefiltert , also direkt angezeigt.

Die Auswahl des Eingangsbereich und die Jumperstellung auf der Seite des Gerätes müssen übereinstimmen

DECPL - Dezimalpunkt

Eingabe : **0**
00
000
0000
00000

OFFSEt - Offset

Eingabe : **-19999** bis **19999**

F ILTr - Filtergrad

Eingabe : **0 1 2 3**

- Bei Eingabe von " 0 " erfolgt keine Filterung.
- Bei Eingabe von " 1 " wird 1/4 des neuen und 3/4 des alten Anzeigewertes zur Bildung der neuen Displayanzeige verwendet.



STYLE - Skalierungsart

Eingabe : **PEY** (per Tastatur)
RPLY (durch Signalanlegen)

INP 1 - Eingangswert für Skalierungspunkt 1

Eingabe bei **PEY** : 0 bis 29999

Eingabe bei **RPLY** :
 Es wird der gespeicherte Messsignalwert angezeigt.
 Drücken Sie nun die **RST**-Taste und legen Sie an den Anschlussklemmen das Messsignal für Skalierungspunkt 1 an. Der aktuelle Messwert wird angezeigt.
 Drücken Sie die **SEL**-Taste und der nächste Programmierpunkt (**dSP 1**) erscheint.

dSP 1 - Displayanzeige für Skalierungspunkt 1

Eingabe : 0 bis 59999

Geben Sie den Anzeigewert ein , der dem 1. Eingangswert entspricht.

INP 2 - Eingangswert für Skalierungspunkt 2

Eingabe bei **PEY** : 0 bis 29999

Eingabe bei **RPLY** :
 Es wird der gespeicherte Messsignalwert angezeigt.
 Drücken Sie nun die **RST**-Taste und legen Sie an den Anschlussklemmen das Messsignal für Skalierungspunkt 2 an. Der aktuelle Messwert wird angezeigt.
 Drücken Sie die **SEL**-Taste und der nächste Programmierpunkt (**dSP 2**) erscheint.

dSP 2 - Displayanzeige für Skalierungspunkt 2

Eingabe : 0 bis 59999

Geben Sie den Anzeigewert ein , der dem 2. Eingangswert entspricht.

Skalierungsbeispiel :

Für ein Eingangssignal von 4-20 mA soll eine Displayanzeige von 0.00 bis 100.00 eingestellt werden.

Eingabe : **dECPt = 0.00**

INP 1 = 4.00 Eingabe durch Tasten (**PEY**)
 oder anlegen von 4mA an den Messsignalklemmen (**RPLY**)

dSP 1 = 0.00

INP 2 = 20.00 Eingabe durch Tasten (**PEY**)
 oder anlegen von 20mA an den Messsignalklemmen (**RPLY**)

dSP 2 = 100.00

USR IN - Funktion Benutzereingang

Einstellung	Funktionsbeschreibung
NO	Keine Funktion, Eingang nicht aktiviert.
P-Loc	Programmiersperre gemäß Tabelle Seite 14
ZEr0	Nullung der Anzeige / Tara Funktion (Flankengesteuert)
rESEt	Rückstellung der Min- oder Max-Werte (lt. Auswahl)
d-HLd	Angezeigter Wert wird "eingefroren" solange Eingang aktiv. Alle anderen Funktionen bleiben unberührt
d-SEL	Umschaltung zwischen den freigegebenen Displays. (Flankengesteuert)
d-LEU	Erhöhung der Anzeigenintensität um eine Stufe bei jeder Aktivierung.
Pr int	Serielle Übertragung der ausgewählten Daten. (Abschnitt 5)
P-r5t	Serielle Übertragung der ausgewählten Daten und Rückstellung der gewählten Displayanzeigen
r5t-1	Rückstellung Grenzwert 1
r5t-2	Rückstellung Grenzwert 2
r5t-12	Rückstellung Grenzwert 1 und 2

U-R57 - Zuordnung Benutzereingang


dSP	Display
H I	Maximalwert
L0	Minimalwert
H I-L0	Maximal - und Minimalwert

Dieser Menüpunkt erscheint nur , wenn eine Reset , Display Hold oder Print Funktion beim Benutzereingang ausgewählt wurde.

U-R66 - Aktivierungslevel Benutzereingang

Eingabe : **L0** **H I**

Hier wird festgelegt ob der Benutzereingang Low-Aktiv oder High-Aktiv ist.

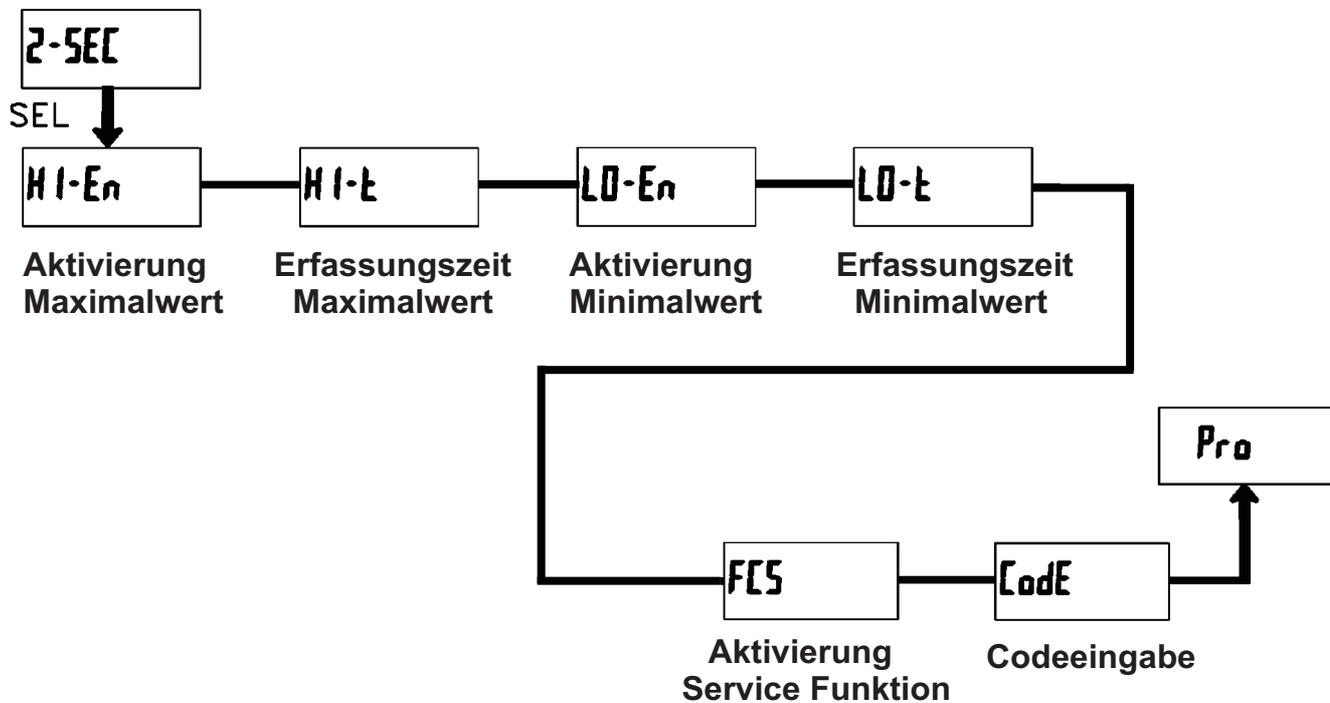7.3 Programmierabschnitt 2 - Allgemeine Einstellungen (2-SEC)

H I-En - Aktivierung Maximalwert Display

Eingabe: **NO** **YES**

L0-En - Aktivierung Minimalwert Display

Eingabe: **NO** **YES**

H I-t - Erfassungszeit für Maximalwert

Eingabe: **00** bis **9999** sek.

Zeitspanne die ein Wert anliegen muss , um als Maximalwert erkannt / gespeichert zu werden.

L0-t - Erfassungszeit für Minimalwert

Eingabe: **00** bis **9999** sek.

Zeitspanne die ein Wert anliegen muss , um als Minimalwert erkannt / gespeichert zu werden.



FLS - Aktivierung der Service Funktionen

Eingabe: **NO** **YES**

Bei Eingabe von " **YES** " erscheint der Menüpunkt " **Code** ".

Code - Codeeingabe um Service Funktionen aufzurufen

Code 66 : Werkseinstellung

Bei Eingabe von " **66** " werden alle Programmierereinstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt (Auslieferungszustand). Es erscheint kurz die Meldung : " **RESET** " und danach erscheint wieder das Codeeingabe Display. Mit der **PAR**- Taste verlassen Sie diesen Programmierpunkt.

 Durch gleichzeitiges Drücken der **RST**- und der **SEL**-Taste beim Einschalten der Spannungsversorgung wird die Werkseinstellung ebenso geladen. Dies wird durch **RESET** im Display angezeigt.

Code 50 : Model und Versionsanzeige

Bei Eingabe von " **50** " erscheint die Anzeige des Anzeigenmodells (LDA) und die Version (x.x). Danach wird wieder **Code 00** angezeigt. Mit der **PAR**- Taste verlassen Sie diesen Programmierpunkt.

Code 48 : Kalibrierung

Bei Eingabe von " **48** " gelangen Sie in das Kalibrieremenue.

 Eine Kalibrierung darf nur von Personen mit entsprechender Erfahrung durchgeführt werden! Die Genauigkeit der Kalibrierhilfsmittel wirkt sich direkt auf die Genauigkeit der Prozessanzeige aus!

Kalibrierung :

Die LDA ist bereits ab Werk kalibriert. Im Normalfall genügt es, die Kalibrierung alle 1 bis 2 Jahre zu überprüfen und dann das Gerät gegebenenfalls neu zu kalibrieren. Die Kalibrierung beinhaltet eine Spannungs- und eine Strom-Kalibrierung. Halten Sie vor jeder Überprüfung/Kalibrierung eine Warm-Up-Zeit von 30 Minuten ein.

Bei einer Überprüfung bzw. Kalibrierung sollte die Umgebungstemperatur 15 bis 35 °C betragen.


Stromkalibrierung:

1. Schließen Sie die Masse einer Präzisionssignalquelle (Genauigkeit : min. 0,01 %) an die Klemme COMM(Masse) an.
2. Bei der Displayanzeige : " **Code 48** " drücken und halten Sie die **PAR**-Taste. Im Display erscheint : " **RL NO** ".
3. Mit der **RST**-Taste wählen Sie den Messbereich aus der kalibriert werden soll (200µA/2mA/20mA/200mA).
4. Drücken Sie die **PAR**-Taste . Im Display wird " **00A** " angezeigt.
5. Legen Sie das Null-Signal an:
Messeingang+ unbeschaltet / offen lassen.
Drücken Sie die **PAR**-Taste . Im Display erscheint für ca. 8 sek. die Meldung " **RL** ".
6. Wenn im Display der ausgewählte Messbereich erscheint (200µA/2mA/20mA/200mA), schließen Sie bitte den Messeingang + an die Präzisions-signalquelle an und legen nun das entsprechende Stromsignal an. (Für den 200mA Bereich legen Sie bitte wie angezeigt 100mA an .)
Drücken Sie die **PAR**-Taste. Für ca.8 Sek. wird die Meldung " **RL** " angezeigt.
7. Wiederholen Sie Punkt 3 bis 6 für jeden Messbereich den Sie kalibrieren möchten. Wenn das Display " **RL NO** " zeigt, drücken Sie die **PAR**-Taste um die Kalibrierung zu beenden.

Spannungskalibrierung:

1. Schließen Sie die Masse einer Präzisionssignalquelle (Genauigkeit : min. 0,01 %) an die Klemme COMM(Masse) an.
2. Bei der Displayanzeige : " **Code 48** " drücken und halten Sie die **PAR**-Taste. Im Display erscheint : " **RL NO** ".
3. Mit der **RST**-Taste wählen Sie den Messbereich aus der kalibriert werden soll (200mV/2V/20V/200V/10V).
4. Drücken Sie die **PAR**-Taste . Im Display wird **00V** angezeigt.
5. Legen Sie das Null-Signal an:
Messeingang+ nach Masse (Common) brücken oder schließen Sie den Messeingang+ auch an die Präzisionssignalquelle an und setzen diese auf 0 Volt. Drücken Sie die **PAR**-Taste . Im Display erscheint für ca. 8 sek. die Meldung " **RL** ".
6. Wenn im Display der ausgewählte Messbereich erscheint (200mV(2V/20V/200V/10V)), schließen Sie bitte den Messeingang+ an die Präzisionssignalquelle an und legen nun das entsprechende Spannungssignal an. (Für den 200V Bereich legen Sie bitte wie angezeigt 100V an .)
Drücken Sie die **PAR**-Taste. Für ca.8 Sek. wird die Meldung " **RL** " angezeigt.
7. Wiederholen Sie Punkt 3 bis 6 für jeden Messbereich den Sie kalibrieren möchten. Wenn das Display " **RL NO** " zeigt, drücken Sie die **PAR**-Taste um die Kalibrierung zu beenden.

7.4 Programmierabschnitt 3 - Benutzereingang/Fronttasten (*3-dSP*)

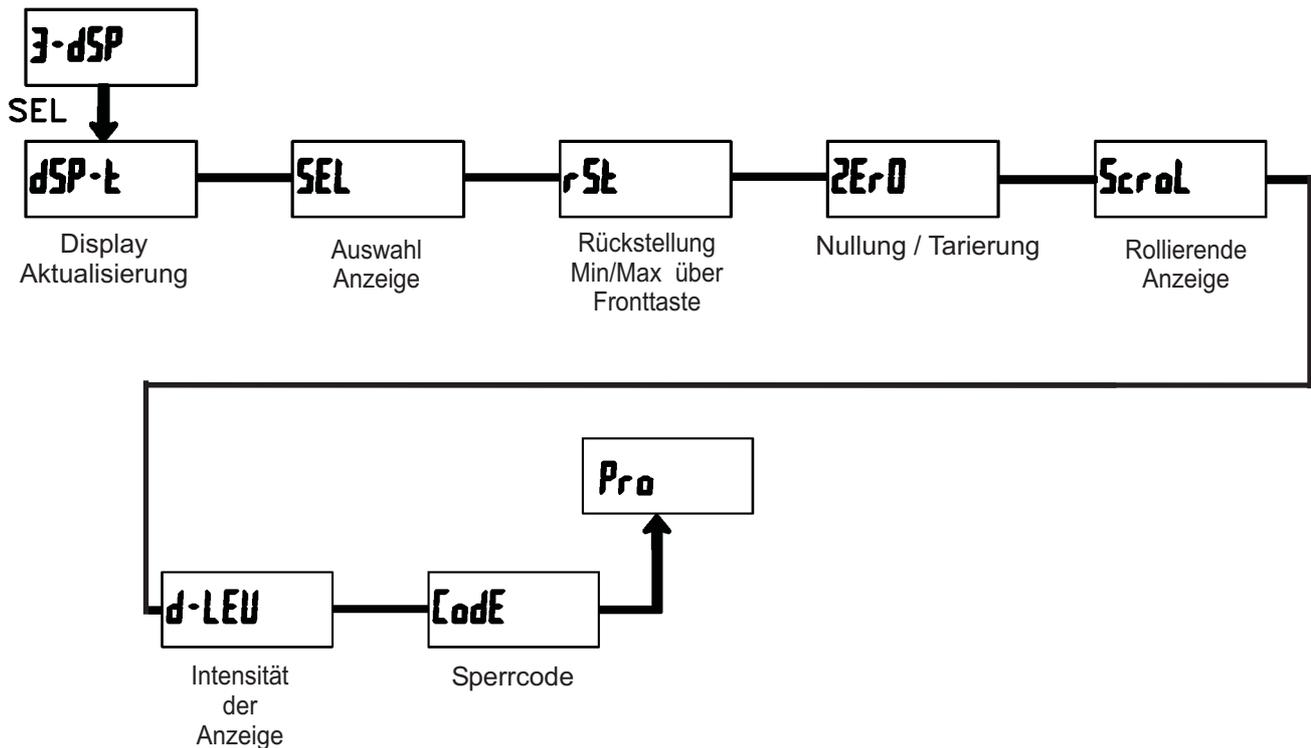

dSP-t - Aktualisierungszeit der Displayanzeige

Eingabe: **05 1 2** sek.

Dieser Parameter legt fest wie oft die Aktualisierung der Displayanzeige pro Sekunde erfolgt

SEL Enb - Auswahl Anzeige (SEL)

Eingabe: **NO YES**

Wird **YES** programmiert, kann mit der SEL-Fronttaste zwischen den freigegebenen Anzeigen umgeschaltet werden.

rSt - Rückstellung über Fronttaste

NO	Keine Rückstellung
H1	Maximalwert Rückstellung
L0	Minimalwert Rückstellung
H1-L0	Mini-und Maximalwert Rückstellung
dSP	aktuelle Anzeige Rückstellung

ZEro - Nullung / Tarierung des Messwerts

Eingabe: **NO YES**

Wird **YES** programmiert, so kann die Messwertanzeige per **RST**-Taste oder per Benutzereingang genullt bzw. tariert werden.

Dazu muss die **RST**-Taste oder der Benutzereingang auf **dSP** programmiert sein und der akt. Messwert muss auch im Display angezeigt werden.

Scrol - Rollierende Anzeige

Eingabe: **NO YES**

Wird **YES** programmiert, so schaltet die Anzeige automatisch alle 4 Sekunden zwischen den aktivierten Anzeigen um. Dieser Parameter erscheint nur wenn die Min./Max. Display zur Anzeige freigegeben sind.



d-LEU - Intensität der Anzeige

Eingabe: 1 bis 5

Es gibt 5 Stufen der Intensität. Sofort nach der Auswahl ändert sich die Anzeige entsprechend.

Zwei Programmmodi stehen zur Verfügung:

Full Programming

- Alle Parameter können aufgerufen und geändert werden.

Quick Programming

- Nur die Sollwerte (Schaltpunkte der Relais) können aufgerufen und geändert werden. Dies ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Sollwert.

Code - Programmiercode

Eingabe: 000 bis 999

Der Programmiercode bestimmt den Programmiermodus und den Zugriff auf die Programmierparameter.

Der Code kann in Verbindung mit der **P-LOC** - Funktion des Benutzereingangs genutzt werden.

Nach Eingabe eines Programmiercode ungleich " 0 " ist zum Erreichen des Programmiermenues eine Codeeingabe erforderlich.


Je nach Höhe des Codes (1-99 oder 100-999) ist vor der Codeabfrage der Quick Programming Modus zugänglich. (siehe untenstehende Tabelle 7.1)

" 222 " ist ein Universalcode und erlaubt unabhängig von ihrem Code den Zugriff.

Einstellung Benutzer-Eingang	Status Benutzer-Eingang	Programmiercode	Modus nachdem " PAR " gedrückt wurde	Zugriff auf den Programmiermodus
nicht P-LOC	_____	0	komplette Programmierung mögl.	Zugriff sofort möglich
		1-99	Quick Programming	Zugriff nach Quick Programming und Codeeingabe
		100-999	Codeabfrage	Zugriff nach Codeeingabe
P-LOC	aktiv	0	Programmierung gesperrt	kein Zugriff möglich
		1-99	Quick Programming	kein Zugriff möglich
		100-999	Codeabfrage	Zugriff nach Codeeingabe
	nicht aktiv	0-999	komplette Programmierung mögl.	Zugriff sofort möglich

Tabelle 7.1 : Übersicht Programmiercode

7.5 Programmierabschnitt 4 - Grenzwertparameter (4-SPt)

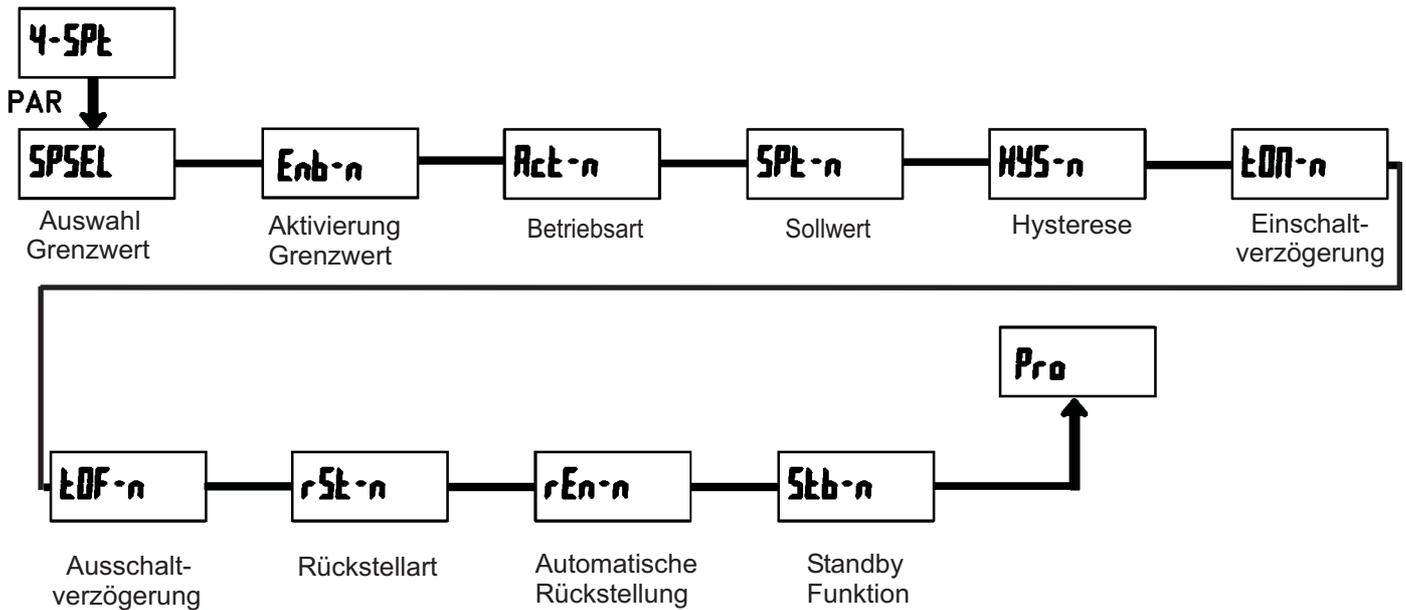

SPSEL - Auswahl Grenzwert

NO	Kein Grenzwert
SP-1	Grenzwert 1
SP-2	Grenzwert 2

Wählen Sie den Grenzwert aus , dessen Parameter geändert werden sollen.

“ n ” in den folgenden Menüpunkten steht für den ausgewählten Grenzwert.

Nachdem der Grenzwert komplett programmiert ist erscheint wieder die Anzeige : “ SPSEL ”. Nun können Sie den zweiten Grenzwert auswählen und parametrieren. Durch die Eingabe von “ NO ” verlassen Sie das Grenzwert- Menü.

Enb-n - Aktivierung Grenzwert

Eingabe: **NO** **YES**

Wird **YES** programmiert ist der Grenzwert aktiviert und die Einstellparameter werden angezeigt.





Wird **NO** programmiert erscheint wieder **SPSEL** und der Grenzwert ist deaktiviert.

Act-n - Auswahl Betriebsart Grenzwert

H1-bl	Ausgang schaltet bei Überschreiten des Grenzwerts. Schalthysterese mittig.
LO-bl	Ausgang schaltet bei Unterschreiten des Grenzwerts. Schalthysterese mittig.
H1-ub	Ausgang schaltet bei Überschreiten des Grenzwerts. Schalthysterese unten.
LO-ub	Ausgang schaltet bei Unterschreiten des Grenzwerts. Schalthysterese oben



Siehe auch nebenstehende Tabelle 7.2

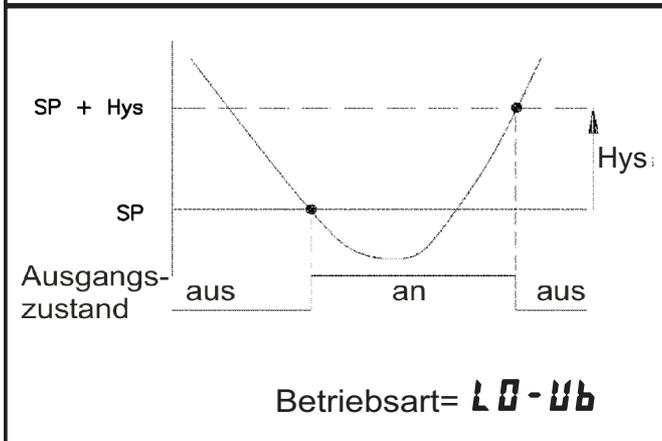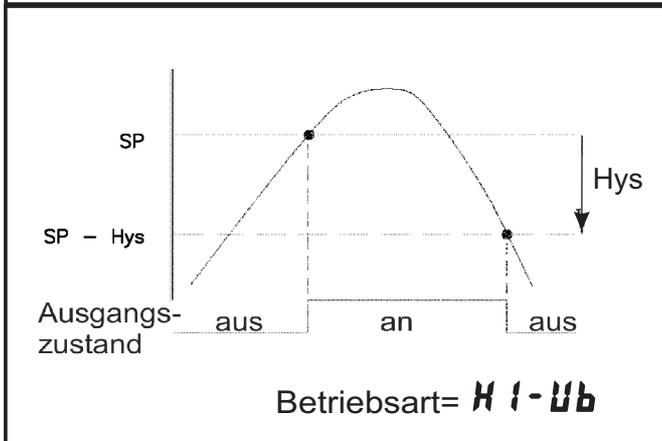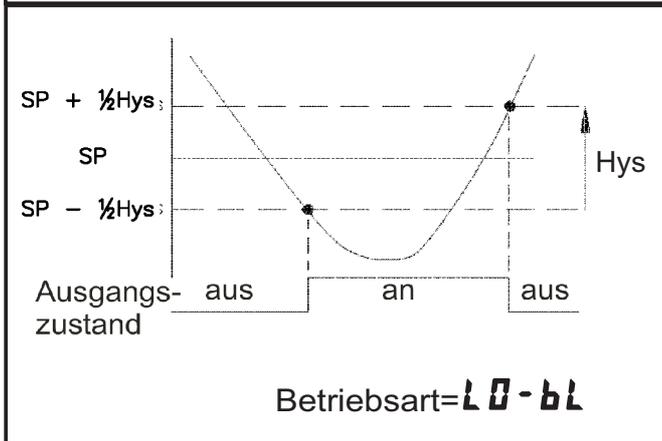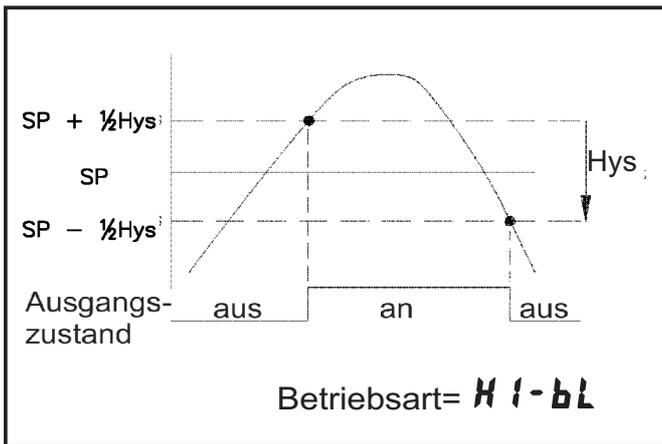

SPt-n - Sollwert für Grenzwert

Eingabe: -19999 bis 99999

Hier legen Sie den Schalter des Grenzwertes fest. Die Position des Dezimalpunktes folgt der Einstellung in Programmierabschnitt 1.

HYS-n - Schalthysterese für Grenzwert

Eingabe: 1 bis 59999

Die Eingabe einer Hysterese beseitigt ein "Flattern" des Ausgangs. (Siehe Tabelle 7.2) Die Position des Dezimalpunktes folgt der Einstellung in Programmierabschnitt 1.

tON-n - Einschaltverzögerung des Grenzwerts

Eingabe: 00 bis 5999 sek.

tOFF-n - Ausschaltverzögerung des Grenzwerts

Eingabe: 00 bis 5999 sek.

Tabelle 7.2: Betriebsarten der Grenzwerte

rSt-n - Rückstellart für Grenzwert

Ruto	Automatische Rücksetzung bei Entfallen der Schaltbedingung. Manuelle Rückstellung bei anliegender Schaltbedingung möglich
LAtch	Ausgang kann nur manuell zurückgesetzt werden. Rückstellung bei anliegender Schaltbedingung möglich.
L-dLY	Ausgang kann nur manuell zurückgesetzt werden. Nach einer Rückstellung bleibt der Ausgang solange aktiv, bis die Schaltbedingung entfällt.



Siehe auch unten stehendes Diagramm

rEn-n - Rückstellung Ausgang bei Display Reset


 Eingabe: **no** **YES**

Wird **YES** programmiert, so wird der Ausgang zurückgesetzt wenn die **RST**-Taste gedrückt wird oder der Benutzereingang aktiviert wird. Dazu muss die Rückstellung über Fronttaste oder über Benutzereingang auf die aktuelle Anzeige (**dSP**) programmiert sein und es muss der aktuelle Messwert angezeigt werden (nicht Min- oder Max.Display).

Stb-n - Standby Funktion


 Eingabe: **no** **YES**

Wird **YES** programmiert ist der Schaltausgang deaktiviert (nach dem Einschalten), bis der Sollwert erreicht wird. Wird der Grenzwert einmal aktiviert , dann arbeitet er normal weiter.

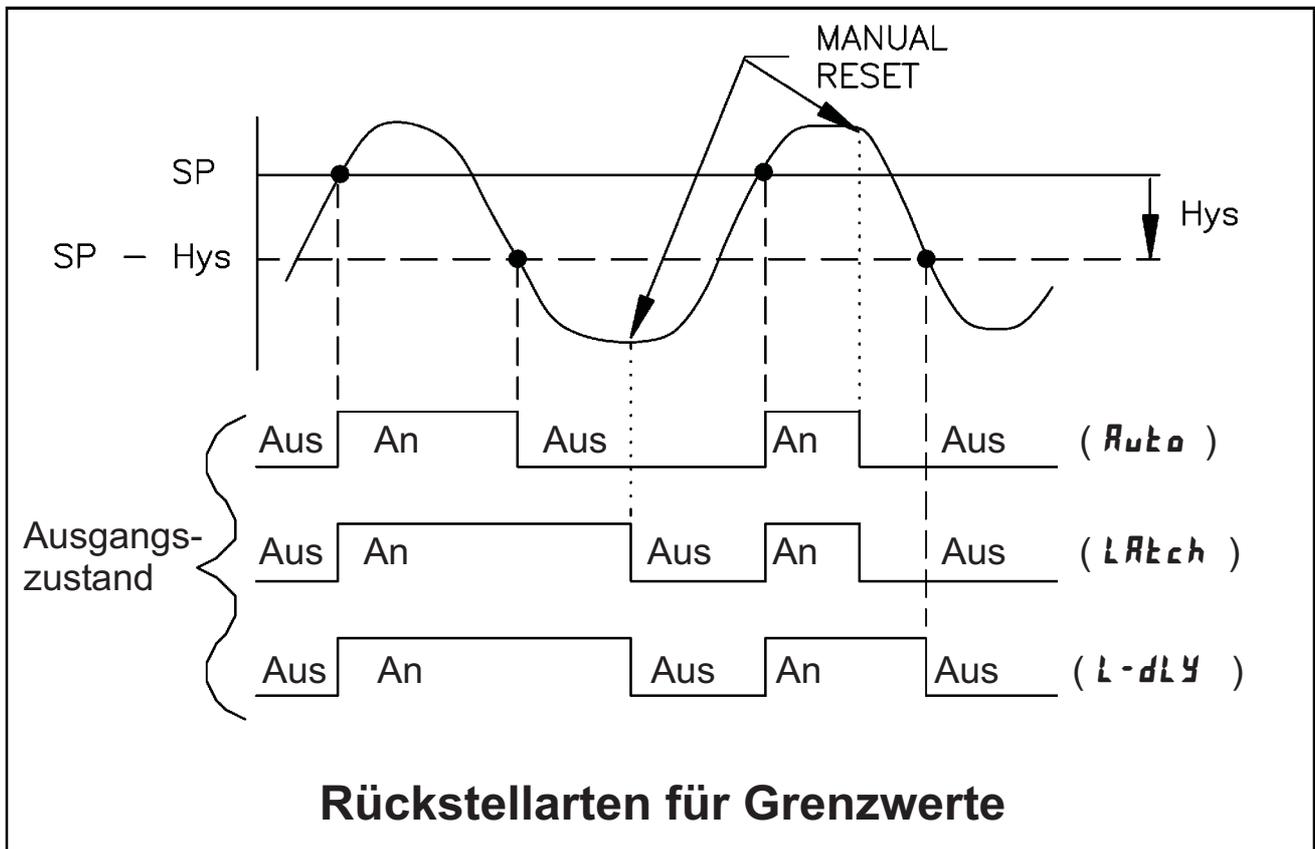
Rückstellarten für Grenzwerte



7.6 Programmierabschnitt 5 - Serielle Schnittstelle (S-SEr)

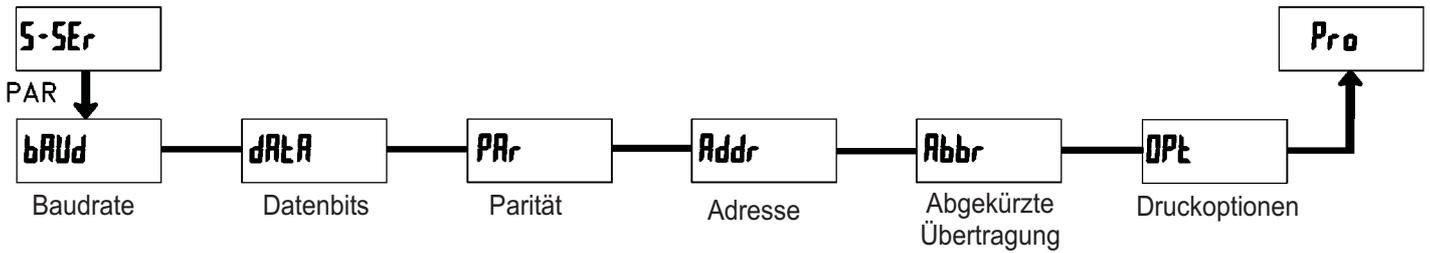

bAUd - Baudrate

Eingabe: 300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400

Stellen Sie die gewünschte Baudrate ein.

dARtR - Datenbits

Eingabe: 7-bit oder 8-bit

Wählen Sie hier die geforderte Datenwortlänge aus.

PRr - Parität

NO	keine Parität
Odd	ungleich
EVEN	gleich

Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Wortlänge auf 7 Bits gesetzt wurde. Die Parität für empfangene Daten wird ignoriert. Wird die Parität auf "NO" gesetzt, wird automatisch ein zusätzliches Stopbit gesetzt, um einen 10 Bit-Rahmen zu erzeugen.

Addr - Geräteadresse

Eingabe: 0 bis 99

Geben Sie hier die Geräteadresse ein. Bei einer RS232-Karte sollte die Adresse "0" gewählt werden. Bei dem Anschluss mehrerer Geräte über RS485 geben Sie jedem Gerät eine eigene Adresse.

Abbr - Abgekürzte Übertragung

NO	volle Übertragung
YES	nur Datenwert

Dieser Parameter gibt die Art der Übertragung an. Wird "NO" ausgewählt, werden Geräteadresse, Mnemonic und der Datenwert übertragen. Bei "YES" wird nur der Datenwert übertragen.

OPT - Druckoptionen

Anzeige	Bedeutung
INP	Eingang
H1	Maximalwert
L0	Minimalwert
SPt-1	Grenzwert 1
SPt-2	Grenzwert 2

Geben Sie hier an, welche Werte bei Erteilung eines Druckbefehls ausgegeben werden sollen. Bei der Eingabe von "YES" erscheint eine Auswahlliste von Werten die per Schnittstelle ausgegeben werden können. Wenn ein Wert ausgegeben werden soll, markieren Sie diesen mit "YES". (Durch Eingabe von "YES" bei Print All (P ALL) werden alle Werte übertragen). Bitte beachten Sie, dass nur Werte ausgegeben werden, deren Funktion auch aktiv ist. Z.B. wenn kein Grenzwert aktiviert wurde, kann dieser auch nicht ausgegeben werden.

7.6.1 Kommunikationsformat

Die Spannungspegel der Logik-Zustände entsprechen dem internationalen Standard:

Logik-Zustand	RS232* (TXD, RXD)	RS485* (a-b)
1	-3 bis -15 V	< -200 mV
0	+3 bis +15 V	> +200 mV

* Spannungspegel am Empfangsgerät

Folgende Einstellungen werden in Programmabschnitt 5 vorgenommen:

- Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
- Wortlänge: 7 oder 8 Datenbits
- Parität: no, odd, even
- Adressierung: 0 bis 99
- Druckformat: komplett oder verkürzt
- Übertragungsumfang

Befehl	Beschreibung
N	Adressierung eines bestimmten Gerätes. Nach "N" muss die eigentliche Adresse folgen. Wird nicht bei Adresse 0 benötigt.
T	Wertübertragung (lesen). Nach "T" muss ein Kennbuchstabe folgen.
V	Wertänderung (schreiben). Nach "V" müssen ein Kennbuchstabe und eine Zahl folgen.
R	Rücksetzen. Nach "R" muss ein Kennbuchstabe folgen.
P	Drucken (lesen). Druckformat wird in Programmabschnitt 5 festgelegt.

Tabelle I: Befehle

7.6.2 Übertragen von Kommandos und Daten

Werden Daten an ein Gerät übertragen, muss eine Zeichenkette gebildet werden. Diese besteht aus einem Befehlsbuchstaben, einem Kennbuchstaben für die Wertidentifikation, einem Zahlenwert (falls ein Wert übertragen werden soll) und dem Zeichen "*" bzw. "\$", welches das Ende einer Zeichenkette angibt.

Aufbau einer Zeichenkette:

Das Gerät gibt bei einer fehlerhaften Zeichenkette keine Fehlermeldung aus. Jede Zeichenkette muss in folgender Weise aufgebaut werden:

1. Die ersten 2 bzw. 3 Zeichen geben die Adresse des Geräts an. Zuerst steht der Adressierbefehl "N" gefolgt von der ein- oder zweistelligen Adresse. Bei Adresse "0" entfällt die Adressierung.
2. Es folgt der eigentliche Befehl (siehe Tabelle I).
3. Als nächstes folgt ein Kennbuchstabe, der den eigentlichen Wert spezifiziert. Beim Druck-Befehl "P" entfällt der Kennbuchstabe.
4. Bei einer Wertänderung folgt jetzt der zu übertragende Wert.
5. Die Zeichenkette wird mit "*" oder "\$" abgeschlossen.
 "*" : Reaktionszeit min. 50 ms.
 "\$" : Reaktionszeit min. 2 ms.

Kennbuchstabe	Bedeutung	Kürzel	Mögliche Befehle	Übertragungsgröße
A	Eingang	INP	T, R	5 Ziffern
B	Maximalwert	MAX	T, R	5 Ziffern
C	Minimalwert	MIN	T, R	5 Ziffern
D	Grenzwert 1	SP1	T, V, R	5 Ziffern, pos. / 4 Ziffern, neg.
E	Grenzwert 2	SP2	T, V, R	5 Ziffern, pos. / 4 Ziffern, neg.

Tabelle II: Kennbuchstaben

Beispiele:

Geräteadresse: 17, Grenzwert 1 auf 350 ändern, Zeichenkette: N17VD350\$

Geräteadresse: 5, Wert Eingang lesen, Verzögerungszeit min. 50 ms. Zeichenkette: N5TA*

Geräteadresse: 0, Ausgang 1 zurücksetzen, Verzögerungszeit min. 2 ms. Zeichenkette: RD\$



7.6.3 Empfangen von Daten

Eine Übertragung von Daten erfolgt bei:

- Befehl "Wertübertragung" (T)
- Befehl "Drucken" (P)
- Aktivierung des Befehls "Drucken" über einen entsprechend programmierten Benutzereingang.

Der Übertragungsumfang kann in Programmabschnitt 5 wie folgt gewählt werden:

Vollständige Übertragung:

Zeichen	Beschreibung
1, 2	Geräteadresse (Bei Adresse "0" werden 2 Leerzeichen übertragen).
3	Leerzeichen.
4-6	Kürzel (siehe Tabelle II).
7-18	Zahlenwert (inkl. Minuszeichen und Komma).
19	<CR>
20	<LF>
21	Leerzeichen*
22	<CR>*
23	<LF>*

* nur in letzter Zeile bei Befehl Drucken (P)

Gekürzte Übertragung:

Zeichen	Beschreibung
1-9	Zahlenwert (inkl. Minuszeichen und Komma).
10	<CR>
11	<LF>
12	Leerzeichen*
13	<CR>*
14	<LF>*

* nur in letzter Zeile bei Befehl Drucken (P)

Beispiele:

1. Geräteadresse: 17, vollständige Übertragung des Eingangswertes (=114).

17CTA 114<CR><LF>

2. Geräteadresse: 0, vollständige Übertragung des Grenzwertes (= -250,5).

SPT1 -250,5<CR><LF>

3. Geräteadresse: 0, gekürzte Übertragung des Grenzwertes 2 (= 250), letzte Zeile bei Befehl Drucken (P).

250<CR><LF><SP2><CR><LF>

Übertragungszeiten

Die Großanzeige LDA kann nur Daten empfangen oder senden. Während der Übertragung von Daten werden Befehle ignoriert. Werden Befehle und Daten zur Großanzeige LDA gesendet, ist eine Zeitverzögerung notwendig, bevor ein neuer Befehl gesendet werden kann. Dies ist notwendig, damit die Großanzeige LDA den empfangenen Befehl ausführen kann und für den nächsten Befehl vorbereitet ist.

Am Beginn des Zeitintervalls t_1 übergibt der Rechner den Befehl an die serielle Schnittstelle und initiiert die Übertragung. Das Ende des Intervalls t_1 wird dadurch festgelegt, wenn die LDA das Befehlsabschlusszeichen (* oder \$) erhalten hat. Die Länge des Übertragungsintervalls wird durch die Anzahl der zu übertragenden Zeichen und die eingestellte Baudrate bestimmt.

$$t_1 = (10 \times \text{Anzahl der Zeichen}) / \text{Baudrate}$$

Zu Beginn des Zeitintervalls t_2 interpretiert die LDA den gesendeten Befehl und führt ihn anschließend aus. Die Größe dieses Zeitintervalls variiert und wird durch den Befehl selbst sowie durch das Befehlsabschlusszeichen (* oder \$) bestimmt.

Überträgt die LDA Daten zum Rechner, so ergibt sich die Größe des Zeitintervalls t_3 entsprechend der Formel durch die zu übertragenden Zeichen und die Baudrate.

$$t_3 = (10 \times \text{Anzahl der Zeichen}) / \text{Baudrate}$$

Die gesamte Übertragungszeit der Großanzeige LDA und somit der maximale Datendurchsatz ergeben sich durch die Addition der drei Zeitintervalle.

Folgende Reaktionszeiten werden durch die Abschlusszeichen festgelegt:

"*" = 50 mSek. Minimum

"\$" = 2 mSek. Minimum.

8 Wartung und Pflege

Das Gerät braucht bei sachgerechter Verwendung und Behandlung nicht gewartet werden.

Zur Reinigung des Displays nur weiche Tücher mit etwas Seifenwasser bzw. mildem Hausspülmittel verwenden.



Scharfe Putz- und Lösungsmittel vermeiden!

9 Spezifikationen

Eingangssignale :

Spannung (DC) : 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 10 V

Eingangsbereich	Genauigkeit @23°C; <85% Luftfeuchtig.	Impedanz	Max. Eingangssignal	Auflösung	Temp. Koeffizient
200 mV	0.1% of span	1.027 MΩ	75 VDC	10 μV	70 ppm /°C
2 V	0.1% of span	1.027 MΩ	75 VDC	0.1 mV	70 ppm /°C
20 V	0.1% of span	1.027 MΩ	250 VDC	1 mV	70 ppm /°C
200 V	0.1% of span	1.027 MΩ	250 VDC	10 mV	70 ppm /°C
10 V	0.1% of span	538 KΩ	30 V	1 mV	70 ppm /°C

Strom (DC) : 200 μA, 2 mA, 20 mA, 200 mA

Eingangsbereich	Genauigkeit @23°C; <85% Luftfeuchtig.	Impedanz	Max. Eingangssignal	Auflösung	Temp. Koeffizient
200 μA	0.1% of span	1.111 KΩ	15 mA	10 nA	70 ppm /°C
2 mA	0.1% of span	111 Ω	50 mA	0.1 μA	70 ppm /°C
20 mA	0.1% of span	11 Ω	150 mA	1 μA	70 ppm /°C
200 mA	0.1% of span	1 Ω	500 mA	10 μA	70 ppm /°C

Anzeige (dimmbar):

5-stellige, 57mm oder 101mm rote LED

Tasten:

Taste	Im Betrieb	Bei der Programmierung
PAR	zur Parameterliste	speichern und zum nächsten Programmpunkt
SEL	Auswahl Anzeige	Auswahl Menüpunkt bei der Programmierung
RST	Reset	Zifferauswahl bei der Programmierung

Mit diesen Tasten wird die Großanzeige programmiert, sie sind sperrbar.

Benutzereingang:

Reset/USER INPUT: Über Software wählbarer Pull-Up Widerstand (8,6 kOhm) oder Pull-Down Widerstand (3,9 kOhm) zur Einstellung der Logik : High aktiv oder Low aktiv.

Reaktionszeit: 5 msec. typisch, (An/Aus: 100 msec.)

Programmierbare Funktion (siehe Programmierung).

$V_{L_{max}} = 1,0 V$, $V_{H_{min}} = +2,4 V$, $V_{max} = +28 V$.

Relais-Ausgänge :

Zweimal Form-C Relais, 5 A bei 120/240 VAC oder 28 VDC .

Serielle Schnittstelle :

RS485: 300 bis 38400 Baud, Adresse 0 bis 99, multipoint

RS232: 300 bis 38400 Baud, halbduplex

Spannungsversorgung:

AC Versorgung:

50 bis 250 VAC 50/60 Hz, 18 VA;

Ausgang: 24 VDC , 100 mA

DC Versorgung:

21,6 bis 250 VDC, 11W

Schutzart:

Rundum IP 65.

Gehäuse:

Schwarz lackiertes Aluminiumgehäuse mit Befestigungswinkeln zur Wand- oder Deckenmontage.

Abmessungen:

LD2A05P0: B 406,4 mm x H 101,6 mm x T 57,2 mm

LD4A05P0: B 660,4 mm x H 200,0 mm x T 57,2 mm

Anschluss :

Interne abnehmbare Klemmleistenblöcke

Relative Luftfeuchtigkeit:

max. 85%. rF, nicht kondensierend.

Umgebungstemperatur:

Betrieb: 0...+50°C.

Lager: -40...+70°C.

Elektromagnetische Verträglichkeit konform:

IEC 61010-1 , EN 61010-1

Gewicht:

LD2A05P0: 2,04 kg

LD4A05P0: 4,76 kg

Lieferumfang:

Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Betriebsanleitung.


Hersteller:

Red Lion Controls, USA.



10 Programmiermenue Gesamtübersicht

Um in das Programmiermenü zu gelangen :
PAR - Taste drücken

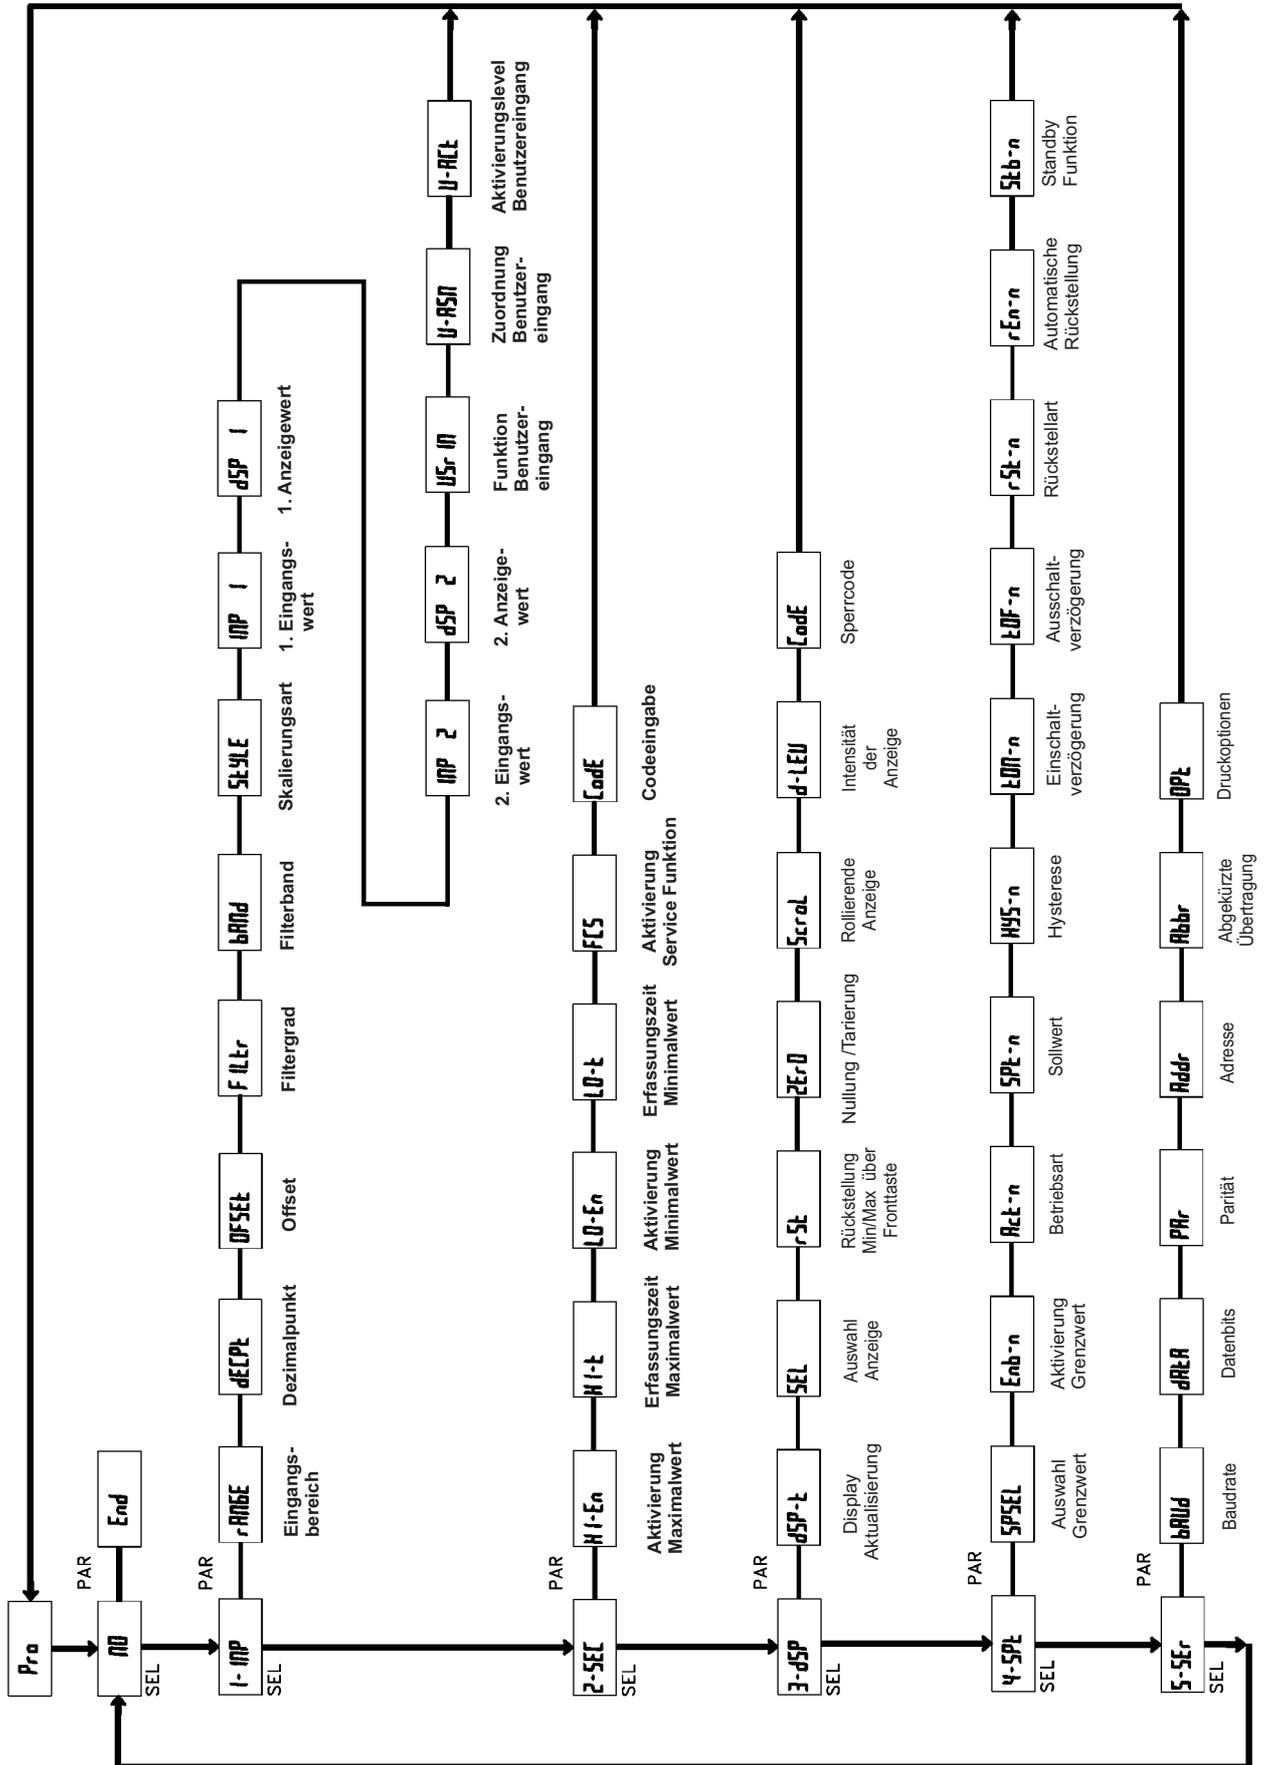

11 Bestellhinweise

Bestellhinweise	
Typ	Bestell-Nr.
57 mm Ziffernhöhe, 5-stellig, Analogmesseingang, Relaisausgang, RS232/485	LD2A05P0
101 mm Ziffernhöhe, 5-stellig, Analogmesseingang, Relaisausgang, RS232/485	LD4A05P0
Zubehör:	
Programmiersoftware Crimson 2	SFCRM200
57 mm Ziffernhöhe LD2A05P0 :	
Seitendeckel mit zwei vorgestanzten Löchern und zwei PG 9 Verschraubungen	LD2DPG02
101 mm Ziffernhöhe :	
Seitendeckel mit drei vorgestanzten Löchern und drei PG 9 Verschraubungen	LD4DPG03
Seitendeckel ohne vorgestanzte Löcher bitte anfragen	