

Betriebsanleitung SIRAX BT5100

Messumformer für Wechselspannung



 **CAMILLE BAUER**

Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7
CH-5610 Wohlen/Schweiz

Tel: +41 56 618 21 11
Fax: +41 56 618 21 21

info@cbmag.com
www.camillebauer.com

Rechtliche Hinweise

Warnhinweise

In diesem Dokument werden Warnhinweise verwendet, welche zur persönlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Sachschäden befolgt werden müssen. Je nach Gefährdungsstufe werden folgende Symbole verwendet:



Ein Nichtbeachten führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.



Ein Nichtbeachten kann zu Sach- oder Personenschäden führen.



Ein Nichtbeachten kann dazu führen, dass das Gerät nicht die erwartete Funktionalität erfüllt oder beschädigt wird.

Qualifiziertes Personal

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt darf nur von Personal gehandhabt werden, welches für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziert ist. Qualifiziertes Personal hat die Ausbildung und Erfahrung um Risiken und Gefährdungen im Umgang mit dem Produkt erkennen zu können. Es ist in der Lage die enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise zu verstehen und zu befolgen.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt darf nur für den von uns beschriebenen Anwendungszweck eingesetzt werden. Die in den technischen Daten angegebenen maximalen Anschlusswerte und zulässigen Umgebungsbedingungen müssen dabei eingehalten werden. Für den einwandfreien und sicheren Betrieb des Gerätes wird sachgemässer Transport und Lagerung sowie fachgerechte Lagerung, Montage, Installation, Bedienung und Wartung vorausgesetzt.

Haftungsausschluss

Der Inhalt dieses Dokuments wurde auf Korrektheit geprüft. Es kann trotzdem Fehler oder Abweichungen enthalten, so dass wir für die Vollständigkeit und Korrektheit keine Gewähr übernehmen. Dies gilt insbesondere auch für verschiedene Sprachversionen dieses Dokuments. Dieses Dokument wird laufend überprüft und ergänzt. Erforderliche Korrekturen werden in nachfolgende Versionen übernommen und sind via unsere Webpage www.camillebauer.com verfügbar.

Rückmeldung

Falls Sie Fehler in diesem Dokument feststellen oder erforderliche Informationen nicht vorhanden sind, melden Sie dies bitte via E-Mail an: customer-support@camillebauer.com

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1 Bestimmung des Dokuments	4
1.2 Lieferumfang	4
1.3 Weitere Unterlagen	4
2. Sicherheitshinweise	4
3. Geräte-Übersicht	5
4. Mechanische Montage	5
4.1 Montage	5
4.2 Demontage des Gerätes	5
5. Elektrische Anschlüsse	6
5.1 Allgemeine Warnhinweise	6
5.2 Leiterquerschnitte und Drehmomente	6
5.3 Eingänge	6
5.4 Hilfsenergie	6
5.5 Anschlussdiagramm	7
5.6 Modbus-Schnittstelle RS485	7
6. Inbetriebnahme	7
6.1 Gerätebetrieb	8
6.2 LED-Hinweis	8
6.3 Eingang- und Ausgangsanzeigen	8
7. Programmierung	9
7.1 Programmierung über LCD-Display & zwei Tasten	9
7.1.1. Passwortschutz	9
7.1.1.1 Passwort bestätigt	9
7.1.1.2 Passwort neu/ Passwort ändern	10
7.1.2. Spannungswandler-Parameterauswahl	11
7.1.2.1 Spannungswandler-Primärwert	11
7.1.2.2 Spannungswandler-Sekundärwert	12
7.1.3 Kommunikations Parameter Auswahl	13
7.1.3.1 Adresseinstellung	13
7.1.3.2 RS 485 Baud Rate	14
7.1.3.3 RS 485 Parität Auswahl	15
7.1.4. Ausgabetyyp Auswahl	15
7.1.4.1 Ausgabetyyp 1 Auswahl	15
7.1.4.2 Ausgabetyyp 2 Auswahl	15
7.1.5. Eingangsparameter Auswahl	16
7.1.5.1 Endwert des Eingangs	16
7.1.5.2 Startwert des Eingangs	17
7.1.6 Ausgangsparameter Auswahl	19
7.1.6.1 Ausgangsparameter 1 Auswahl	19
7.1.6.1.1 Endwert des Ausgangs 1	19
7.1.6.1.2 Startwert des Ausgangs 1	20
7.1.6.1.3 Knickwert des Ausgangs 1	21
7.1.6.2 Ausgang 2 Parameter Auswahl	22
7.1.6.2.1 Endwert des Ausgangs 2	22
7.1.6.2.2 Startwert des Ausgangs 2	24
7.1.6.2.3 Knickwert des Ausgangs 2	25
7.2 Programmierung über den Programmieranschluss und dem Programmierkabel PRKAB5000	26
7.3 Programmierung über RS485 (Modbus) Schnittstelle	26
7.4 DIP-Schaltereinstellung für den Ausgang	26
8. Instandhaltung, Wartung und Entsorgung	27
8.1 Reparatur und Änderungen	27
8.2 Kalibration und Neuabgleich	27
8.3 Reinigung	27
8.4 Entsorgung	27
8.5 Rücksendung	27
9. Technische Daten	28
10. Masszeichnung	30
11. Schnittstellendefinition Modbus RTU	31
11.1 Modbus Funktionen	31
11.2 Datentyp	31
11.3 Modbus Register	32

1. Einleitung

1.1 Bestimmung des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Messumformer SIRAX BT5100 und richtet sich an:

- Installateure und Inbetriebsetzer
- Service- und Wartungspersonal
- Planer

Gültigkeitsbereich

Dieses Handbuch ist für alle Hardware-Varianten des SIRAX BT5100 gültig. Gewisse in diesem Handbuch beschriebene Funktionen sind nur verfügbar, falls die dazu erforderlichen optionalen Komponenten im Gerät enthalten sind.

Vorkenntnisse

Allgemeine Kenntnisse der Elektrotechnik sind erforderlich. Für Montage und Anschluss wird die Kenntnis der landesüblichen Sicherheitsbestimmungen und Installationsnormen vorausgesetzt.

1.2 Lieferumfang

- Messumformer SIRAX BT5100
- Sicherheitshinweise (mehrsprachig)

1.3 Weitere Unterlagen

Folgende weitere Dokumente zum Gerät sind elektronisch via www.camillebauer.com verfügbar:

- Sicherheitshinweise SIRAX BT5100
- Betriebsanleitung SIRAX BT5100
- Produkt-Flyer SIRAX BT5100

2. Sicherheitshinweise



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden!



Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch geschultes Personal erfolgen. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass:

- die maximalen Werte aller Anschlüsse nicht überschritten werden, siehe Kapitel "Technische Daten",
- die Anschlussleitungen nicht beschädigt und bei der Verdrahtung spannungsfrei sind
- Energierichtung und Phasenfolge stimmen.

Das Gerät muss ausser Betrieb gesetzt werden, wenn ein gefahrloser Betrieb (z.B. sichtbare Beschädigungen) nicht mehr möglich ist. Dabei sind alle Anschlüsse abzuschalten. Das Gerät ist an unser Werk bzw. an eine durch uns autorisierte Servicestelle zu schicken.

Ein Öffnen des Gehäuses bzw. Eingriff in das Gerät ist verboten. Das Gerät hat keinen eigenen Netzschalter. Achten Sie darauf, dass beim Einbau ein gekennzeichnete Schalter in der Installation vorhanden ist und dieser vom Benutzer leicht erreicht werden kann.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

3. Geräte-Übersicht

Der Messumformer SIRAX BT5100 ist ein DIN Rail Hutschienengerät das zur Umwandlung einer AC-Eingangsspannung in ein dem Messwert proportionalem DC-Strom- oder Spannungsausgangssignal dient. Die AC-Eingangsspannung und der Ausgangsstrom/Spannung werden auf dem Display angezeigt und auf der Modbus-Schnittstelle abgebildet.

4. Mechanische Montage

Der SIRAX BT5100 ist für den Gebrauch auf einer DIN Rail Hutschiene konzipiert.




Bei der Festlegung des Montageortes ist zu beachten, dass die Grenzen der Betriebstemperatur nicht überschritten werden: **0 ... +45° C**

4.1 Montage


Masszeichnung BT5100: Siehe Abschnitt 10

Beliebige Einbaulage ist möglich. Das Gerät kann auf eine DIN Rail Hutschiene gemäss EN 50022 aufgeschnappt werden.

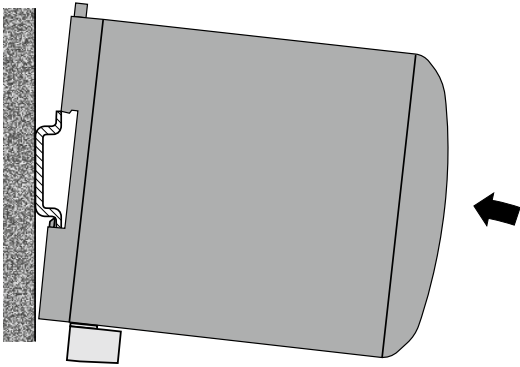

4.2 Demontage des Gerätes

Gehäuse gemäss Bild unten von der DIN Rail Hutschiene abnehmen.

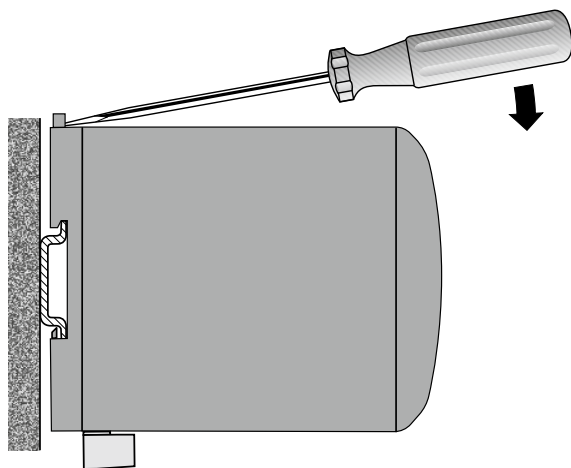

5. Elektrische Anschlüsse



Unbedingt sicherstellen, dass die Leitungen beim Anschliessen spannungsfrei sind

5.1 Allgemeine Warnhinweise



Es ist zu beachten, dass die auf dem Typenschild angegebenen Daten eingehalten werden!

Es sind die landesüblichen Vorschriften bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen zu befolgen!

Symbol	Bedeutung
	Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden
	Doppelte Isolierung, Gerät der Schutzklasse 2
CAT III	Messkategorie CAT III für Spannungseingänge und Hilfsenergie
	CE-Konformitätszeichen. Das Gerät erfüllt die Bedingungen der zutreffenden EG-Richtlinien. Siehe Konformitätserklärung.
	Achtung! Allgemeine Gefahrenstelle. Betriebsanleitung beachten.
	Achtung: Lebensgefahr!
	Bitte beachten

5.2 Leiterquerschnitte und Drehmomente

Klemmen 1 ... 8

Eindrähtig: $\leq 4,0\text{mm}^2$ oder Feindrähtig mit Adern-Endhülse: $2 \times 2,5\text{mm}^2$

Drehmoment: $0,5 \dots 0,6 \text{ Nm}$ bzw. $4,42 \dots 5,31 \text{ lbf in}$

Klemme A, B, G

Eindrähtig: $\leq 1,5\text{mm}^2$ oder Feindrähtig mit Adern-Endhülse: $2 \times 0,5\text{mm}^2$

Drehmoment: max. $0,5 \text{ Nm}$ bzw. $4,42 \text{ lbf in}$

5.3 Eingänge



Alle Spannungs-Messeingänge müssen durch Stromunterbrecher oder Sicherungen von 1 A oder weniger abgesichert werden. Dies gilt nicht für den Neutralleiter. Es muss eine Methode bereitgestellt werden, welche erlaubt das Gerät spannungsfrei zu schalten, wie z.B. ein deutlich gekennzeichnete Stromunterbrecher oder abgesicherter Trennschalter.

Bei Verwendung von **Spannungswandlern** dürfen deren Sekundär-Anschlüsse niemals kurzgeschlossen werden.

Die Beschaltung der Eingänge ist abhängig von der programmierten Anschlussart (Netzform).

5.4 Hilfsenergie



Zum Abschalten der Hilfsenergie ist in der Nähe des Gerätes eine gekennzeichnete, leicht erreichbare Schaltvorrichtung mit Strombegrenzung vorzusehen. Die Absicherung sollte 10A oder weniger betragen und an die vorhandene Spannung und den Fehlerstrom angepasst sein.


5.5 Anschlussdiagramm

Anschluss	Klemmen Details	
Messeingang	I/P ~	5
	I/P ~	6
Hilfsstromversorgung	AUX +	7
	AUX -	8
Messausgang - 1	O/P1 +	1
	O/P1 -	2
Messausgang - 2	O/P2 +	3
	O/P2 -	4
Modbus	A	-
	B	-
	G	-



5.6 Modbus-Schnittstelle RS485

Über die Modbus-Schnittstelle können Messdaten für ein übergeordnetes System bereitgestellt werden.

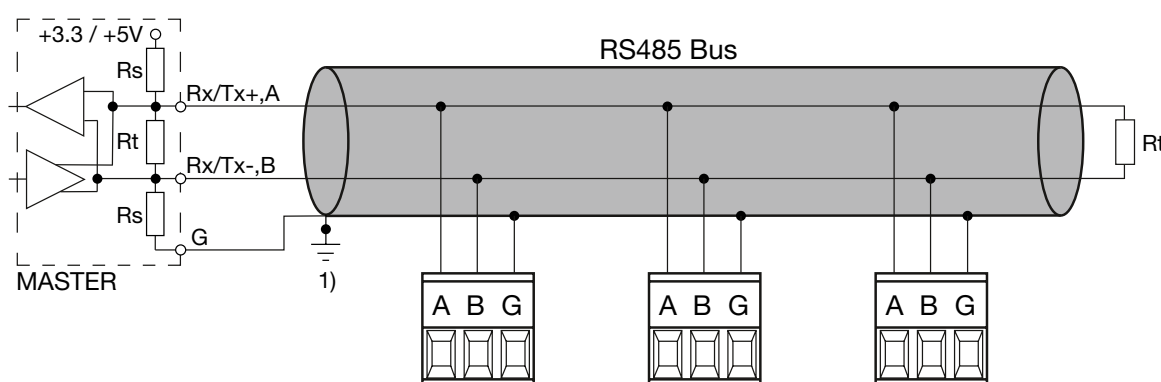

1) Erdanschluss nur an einer Stelle.
Eventuell schon im Master (PC)
vorhanden.

Rt: Abschlusswiderstände: je 120 Ω bei
langen Leitungen (> ca. 10 m)

Rs: Speisewiderstände Bus,
je 390 Ω

Die Signalleitungen (A, B) müssen verdreht sein. G kann mit einem Draht oder durch die Leitungs-Abschirmung angeschlossen werden. In gestörter Umgebung müssen geschirmte Leitungen verwendet werden. Zur Vermeidung von möglichem Schleifenstrom sollte eine Erdverbindung an einem Punkt des Busses hergestellt werden. Speise-Widerstände (Rs) müssen im Interface des Bus-Masters (PC's) vorhanden sein. Beim Anschluss der Geräte sollten Stich-Leitungen vermieden werden. Der Bus sollte an beiden Ende mit einem Abschlusswiderstand (Rt) von 120 Ohm (1/4 Watt min.) versehen sein.

An den Bus lassen sich bis zu 32 beliebige Modbus-Geräte anschliessen. Bedingung für den Betrieb ist aber, dass alle an den Bus angeschlossenen Geräte die gleichen Kommunikations-Einstellungen (Baudrate, Übertragungsformat) und unterschiedliche Modbus-Adressen haben.

Das Bussystem wird halbduplex betrieben und lässt sich ohne Repeater bis zu einer Länge von 1,2 km ausdehnen.

6. Inbetriebnahme




Vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob die Anschlussdaten des Gerätes mit den Daten der Anlage übereinstimmen (siehe Typenschild).

Danach kann das Gerät durch Einschalten der Hilfsenergie und der Messeingänge in Betrieb genommen werden.

SIRAX BT5100		  	
TRMS Voltage Transducer			
ORDER CODE: 175267		  	
SR No.: 16/02/0001			
OPTION: RS485, 2 Output		CAT III, 300V	
	 AUX: 60...300V ~, 50/60 Hz, 10VA		
	 INPUT: 0...500 V L-N, 50/60Hz		
	 Output 1: 4...20mA, $R_{out} \leq 750\Omega$		
	 Output 2: 0...10V, $R_{out} \geq 5k\Omega$		
Camille Bauer Metrawatt AG Aargauerstrasse 7 / 5610 Wohlen / Switzerland			

Typenschild Version mit RS485

6.1 Gerätebetrieb

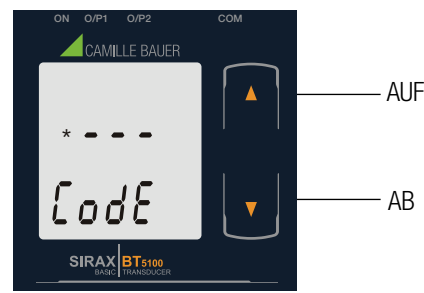

Die folgenden Werte des SIRAX BT5100 können vor Ort konfiguriert und programmiert werden: Spannungswandler-Primärwert, Spannungswandler-Sekundärwert, Eingangspaarparameter (d.h. Start-, End- und Knickwert des Eingangs) und Ausgangsparameter (d.h. als Spannung oder Strom und Start-, End- und Knickwert der Ausgänge). Auf der Front befinden sich zwei Drucktaster, mit denen der Benutzer durch die Ausgangsanzeigen scrollen und das Produkt konfigurieren kann.

Das Gerät wird mit 2 Tasten bedient:

2 Tasten “ AUF” und “ AB” zur Navigation und Auswahl der Werte.

6.2 LED-Hinweis

LED	Betriebszustand	LED Betriebszustand
ON	Einwandfreier Betrieb	Grüne LED kontinuierlich: ON
O/P 1	Ausgang 1 Spannung	Grüne LED kontinuierlich: ON
	Ausgang 1 Strom	Rote LED kontinuierlich: ON
O/P 2	Ausgang 2 Spannung	Grüne LED kontinuierlich: ON
	Ausgang 2 Strom	Rote LED kontinuierlich: ON

Tabelle 1: Messparameter

Messparameter	Messeinheit
Spannung	Volt

6.3 Eingang- und Ausgangsanzeigen



Anzeige 1: Anzeige Test



Anzeige 2: Anzeige Version



Anzeige 3: Spannungs- Eingang und Ausgang 1 als Spannung



Anzeige 4: Spannungs- Eingang und Ausgang 1 als Strom



Anzeige 5: Spannungs- Eingang und Ausgang 2 als Spannung



Anzeige 6: Spannungs- Eingang und Ausgang 2 als Strom

7. Programmierung

Die Programmierung des SIRAX BT5100 kann auf zwei Arten erfolgen:

- 1) Programmierung über LCD-Display & zwei Tasten.
- 2) Programmierung über den Programmieranschluss und dem Programmierkabel PRKAB5000.
- 3) Programmierung über RS485 (Modbus) Kommunikationsanschluss.

7.1 Programmierung über LCD-Display & zwei Tasten

In den folgenden Abschnitten wird Schritt für Schritt die Konfiguration des SIRAX BT5100 für individuelle Benutzeranforderungen beschrieben. Für den Zugriff auf die Programmierenebene drücken Sie die “ AB” und “ AUF” Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang. Damit gelangt der Benutzer zur Passwortschutzeingabe (Abschnitt 7.1.1).

7.1.1. Passwortschutz

7.1.1.1 Passwort bestätigt

Der Passwortschutz kann aktiviert werden, um den unbefugten Zugriff auf die Programmierenebene zu verhindern. Der Passwortschutz ist nicht voreingestellt. Der Passwortschutz wird aktiviert, wenn eine vierstellige Zahl ausser der 0000 definiert wird. Die Einstellung von 0000 als Passwort deaktiviert den Passwortschutz.



Zur Passwordeingabe rufen Sie die erste Ziffer auf. (* Zeigt die erste Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “ AB” Taste, um einen Wert für die erste Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “ AUF” Taste, um zur nächsten Ziffer zu wechseln.

Im Sonderfall, in dem das Passwort "0000" gewählt wird, führt das Drücken der “ AUF” Taste bei der Aufforderung zur Eingabe der erste Ziffer direkt zu “Password Set/Confirmed” Anzeige.



Rufen Sie zur Passwordeingabe, nachdem die erste Ziffer eingegeben wurde, die zweite Ziffer auf. (* Zeigt die zweite Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “ AB” Taste um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “ AUF” Taste, um zur nächsten Ziffer zu wechseln.



Rufen Sie zur Passwordeingabe, nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, die dritte Ziffer auf. (* Zeigt die dritte Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “ AB” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.


Drücken Sie die “ AUF” Taste, um zur nächsten Ziffer zu wechseln.



Rufen Sie zur Passwordeingabe, nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, die vierte Ziffer auf. (* Zeigt vierte Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “ AB” Taste um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “ AUF” Taste um die vierte Ziffer zu bestätigen und zu “Password Set/Confirmed” zu gelangen.

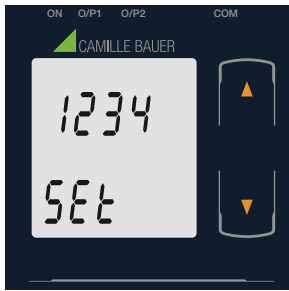

Passwort setzen/bestätigen

Mit der " ➡ AB" Taste gelangen Sie zur "Passwort neu/ändern" Eingabe. (Abschnitt 7.1.1.2)

Mit der " ➡ AUF" Taste gelangen Sie zur Spannungswandler-Parameterauswahl (Abschnitt 7.1.2).



Passwort falsch

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn das Gerät das eingegebene Passwort nicht akzeptiert hat.

Mit der " ➡ AB" Taste wird die "Eingabe Passwort" Anzeige erneut angezeigt.

Mit der " ➡ AUF" Taste wird das Einstellmenü beendet.

7.1.1.2 Passwort neu/ Passwort ändern



Passwort neu/ Passwort ändern

(* Zeigt die erste Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die " ➡ AB" Taste, um einen Wert für die erste Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die " ➡ AUF" Taste, um die erste Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf "4".



Rufen Sie zur Passworteingabe/ -änderung, nachdem die erste Ziffer eingegeben wurde, die zweite Ziffer auf. (* Zeigt die zweite Ziffer an, diese Stelle blinkt).

Drücken Sie die " ➡ AB" Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die " ➡ AUF" Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf "1".



Rufen Sie zur Passworteingabe/ -änderung, nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, die dritte Ziffer auf. (* Zeigt die dritte Ziffer an, diese Stelle blinkt).

Drücken Sie die " ➡ AB" Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die " ➡ AUF" Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf "4".



Rufen Sie zur Passworтеingabe/ -änderung, nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, die vierte Ziffer auf. (* Zeigt die vierte Ziffer an, diese Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die vierte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Anzeige "Neues Passwort bestätigt" zu wechseln, in diesem Fall auf “1”.



Neues/ geändertes Passwort bestätigt

Mit der “**AB**” Taste kehren Sie zurück zu “Passwort neu/ändern”.

Mit der “**AUF**” Taste gelangen Sie zur Systemtypauswahl.

Mit der “**AUF**” Taste wird das Neue Passwort bestätigt und gelangen zu der Spannungswandler-Parameterauswahl (Abschnitt 7.1.2).

7.1.2. Spannungswandler-Parameterauswahl

7.1.2.1 Spannungswandler-Primärwert

In dieser Anzeige kann der Benutzer den PT Primärwert zwischen 57V bis 400 kV einstellen.



Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie in den “Neu / ändern PT Primärwert bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste wird der aktuelle Wert bestätigt und gelangen zu der “PT Sekundärwert Auswahl” (Abschnitt 7.1.2.2).



Neu / ändern PT Primärwert

(* zeigt den entsprechenden Dezimalpunkt an, die Stelle blinkt).

Mit der “**AB**” Taste wird der Dezimalpunkt zur nächsten Position bewegt.

Mit der “**AUF**” Taste wird die Position des Dezimalpunkts bestätigt.



(* Zeigt die erste Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die erste Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die erste Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “1”.



Nachdem die erste Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die zweite Ziffer auf.
(* Zeigt die zweite Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf.
(* Zeigt die dritte Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf.
(* Zeigt die vierte Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um die vierte Ziffer zu bestätigen und ins nächste Menü “PT Primärwert bestätigen” zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



PT Primärwert bestätigen

Drücken Sie die “**AB**” Taste und der PT Primärwert kann neu eingegeben werden.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um den neuen PT Primärwert zu bestätigen und zu der PT Sekundärwert Auswahl zu gelangen (Abschnitt 7.1.2.2).

7.1.2.2 Spannungswandler-Sekundärwert

In dieser Anzeige kann der Benutzer den PT Sekundärwert 57 bis 500 V einstellen.



Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie in den “Neu / ändern PT Sekundärwert bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste bestätigen Sie den aktuellen Wert als PT Sekundär und gelangen zur Kommunikations-Parameter Auswahl (Abschnitt 7.1.3).



Neu / ändern PT Sekundärwert

Die erste Ziffer wird übersprungen (* Zeigt die zweite Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “5”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf. (* Zeigt die dritte Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf. (* Zeigt die vierte Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die vierten Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Anzeige zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



PT Sekundärwert bestätigen

Drücken Sie die “**AB**” Taste und der PT Sekundärwert kann neu eingegeben werden.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um den neuen PT Sekundärwert zu bestätigen und zu der Kommunikations-Parameter Auswahl zu gelangen (Abschnitt 7.1.3).

7.1.3 Kommunikations Parameter Auswahl

7.1.3.1 Adresseinstellung

Diese Anzeige gilt nur für den RS 485-Ausgang und erlaubt dem Benutzer die RS485 Einstellung für dieses Gerät vorzunehmen. Der Bereich der zulässigen Adresse ist 1 bis 247.



Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie in den “Neu/ ändern Adresswert bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste bestätigen Sie den aktuellen Wert und gelangen zu der Baud Rate Auswahl. (Abschnitt 7.1.3.2).



Neu/ändern Adresswert

(* Zeigt die erste Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die erste Ziffer von 0 bis 2 einzustellen. Nach der 2 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die erste Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die erste Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die zweite Ziffer auf.
(* Zeigt die zweite Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “9”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf.
(* Zeigt die dritte Ziffer an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und ins Menü "Adresswert bestätigen" zu wechseln, in diesem Fall auf “6”.



Adresswert bestätigen

Drücken Sie die “**AB**” Taste und der Adresswert kann neu eingegeben werden.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um den neuen Adresswert zu bestätigen und zu der Baud Rate Auswahl zu gelangen (Abschnitt 7.1.3.2).

7.1.3.2 RS 485 Baud Rate



Diese Anzeige erlaubt dem Benutzer die Einstellung der Baud Rate des RS 485 Port vorzunehmen. Die Werte die auf dem Bildschirm angezeigt werden, sind in kBaud.

Drücken Sie die “**AB**” Taste um in den “Baut rate bearbeiten” Modus zu gelangen. Die Werte 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 werden nach jedem drücken der “**AB**” Taste angezeigt. Von 19.2 springt der Wert wieder auf 2.4.

Durch Drücken der “**AUF**” Taste wird der Baud Ratenwert bestätigt und man gelangt zur Parity Auswahl (Abschnitt 7.1.3.3).




RS 485 Baud Rate bestätigen

Drücken Sie die “**AB**” Taste und die “Baud Rate” wird neu eingegeben.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um die neue Baud Rate zu bestätigen und zu der Parität Auswahl zu gelangen (Abschnitt 7.1.3.3).

7.1.3.3 RS 485 Parität Auswahl

Diese Anzeige erlaubt dem Benutzer die Einstellung der Parität & Stoppbit Nummer vorzunehmen.

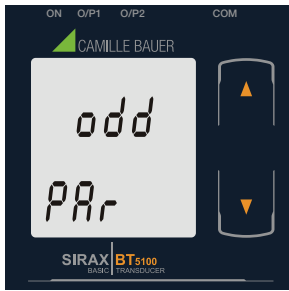

Mit der “ AB” Taste gelangen Sie zu dem “Parität & Stoppbit bearbeiten” Modus und zeigt folgende Werte:
odd: ungerade Parität mit einem Stoppbit
no. 1S: keine Parität mit einem Stoppbit
no. 2S: keine Parität mit zwei Stoppbit
E: gerade Parität mit einem Stoppbit

Mit der “ AUF” Taste bestätigen Sie die gewünschte Werte und gelangen zu der “RS 485 Parität bestätigen” Auswahl.

RS 485 Parität bestätigen

Mit der “ AB” Taste gelangen Sie wieder in den Parität bearbeiten Modus.

Mit der “ AUF” Taste bestätigen Sie die Werte und gelangen zur “Messausgang 1 Auswahl” (Abschnitt 7.1.4.1).

7.1.4. Messausgang Auswahl

7.1.4.1 Messausgang 1 Auswahl

Diese Anzeige erlaubt dem Benutzer die Einstellung des Messausgang 1 in Spannung oder Strom vorzunehmen.



Mit der “ AB” Taste gelangen Sie in den “Messausgang 1 Auswahl bearbeiten” Modus und können wechseln zwischen Spannung (Volt) und Strom (CURr).

Mit der “ AUF” Taste wird der angezeigte Wert für den Ausgang 1 bestätigt und gelangen zu der “Messausgang 1 bestätigen” Auswahl.



Messausgang 1 bestätigen

Mit der “ AB” Taste gelangen Sie wieder in den “Messausgang 1 bearbeiten” Modus.

Mit der “ AUF” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zu der “Messausgang 2 Auswahl” (Abschnitt 7.1.4.2).

7.1.4.2 Messausgang 2 Auswahl

Diese Anzeige erlaubt dem Benutzer die Einstellung des Messausgang 2 in Spannung oder Strom vorzunehmen.



Mit der “ AB” Taste gelangen Sie in den “Messausgang 2 Auswahl bearbeiten” Modus und können wechseln zwischen Spannung (Volt) und Strom (CURr).

Mit der “ AUF” Taste wird der angezeigte Wert für den Ausgang 2 bestätigt und gelangen zu der “Messausgang 2 bestätigen” Auswahl.



Messausgang 2 bestätigen


Mit der “**➡ AB**” Taste gelangen Sie wieder in den “Messausgang 2 bearbeiten” Modus.

Mit der “**➡ AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zu der Eingangsparameter Auswahl (Abschnitt 7.1.5.1).

7.1.5. Eingangsparameter Auswahl


7.1.5.1 Endwert des Eingangs

Diese Anzeige erlaubt dem Benutzer den Eingangs-Endwert einzustellen.
Eingangs-Endwert kann gesetzt werden auf 150% des PT Sekundärwertes.

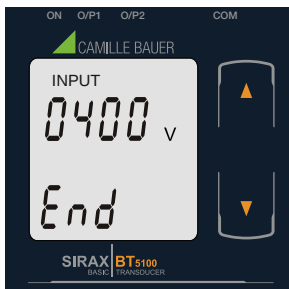

Mit der “**➡ AB**” Taste gelangen Sie in den “Neu/ändern Eingangs-Endwert bearbeiten” Modus.

Mit der “**➡ AUF**” Taste bestätigen Sie den angezeigten Wert des Eingangs-Endwert und gelangen zu der Startwert des Eingangs Auswahl (Abschnitt 7.1.5.2).

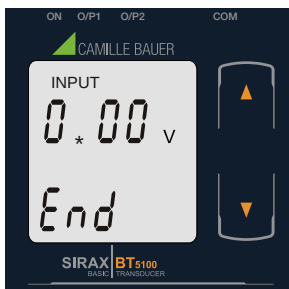

Neu / ändern Eingangs-Endwert

(* Zeigt die zweite Ziffer des Eingangs-Endwert an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**➡ AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**➡ AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “5”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf. (* Zeigt die dritte Ziffer des Eingangs-Endwert an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**➡ AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**➡ AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf. (* Zeigt die vierte Ziffer des Eingangs-Endwert an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**➡ AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**➡ AUF**” Taste, um die vierte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Stelle zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Endwert des Eingangs bestätigen.

Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie wieder in den “Endwert des Eingangs bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zu der “Startwert des Eingangs” Auswahl (Abschnitt 7.1.5.2).

7.1.5.2 Startwert des Eingangs

Diese Anzeige erlaubt dem Benutzer den Startwert des Eingangs einzustellen. Dieser kann eingestellt werden bis zu 80% des Endwert des Eingangs.



Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie in den “Neu / ändern Startwert-Eingang bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste bestätigen Sie den angezeigten Wert und gelangen zu der “Knick-Funktion Auswahl” (Abschnitt 7.1.5.3).



Neu / ändern Startwert des Eingangs

(* Zeigt die zweite Ziffer des Startwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf.

(* Zeigt die dritte Ziffer des Startwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “5”.



Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf.

(* Zeigt die vierte Ziffer des Startwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die vierte Ziffer zu bestätigen und in den Startwert des Eingangs bestätigen Menü zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Startwert des Eingangs bestätigen.

Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie wieder in den “Startwert des Eingangs bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zu der “Knick-Funktion Auswahl” (Abschnitt 7.1.5.3).

7.1.5.3 Knick-Funktion Auswahl

Diese Anzeige erlaubt dem Benutzer die Knick-Funktion des Eingangs zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Drücken Sie die “**AB**” Taste um in den “Knick-Funktion bearbeiten” Modus zu gelangen, um den Wert “yes” oder “no” einzustellen.

YES: Knick-Funktion ist aktiviert.

NO: Knick-Funktion ist deaktiviert.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um den angezeigten Wert zu bestätigen und gelangen dann zu dem “Knick-Funktion bestätigen” Menü.

Knick-Funktion bestätigen

Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie wieder in den “Knick-Funktion des Eingangs bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zu der “Knickwert des Eingangs Auswahl (Abschnitt 7.1.5.4) oder bei deaktivierten Knick-Funktion, zu der “Ausgangsparameter Auswahl” (Abschnitt 7.1.6.1).

7.1.5.4 Knickwert des Eingangs

Diese Anzeige wird nur angezeigt wenn die Knick-Funktion aktiviert ist.

In dieser Anzeige kann der Benutzer den Knickwert einstellen.

Der Knickwert des Eingangs kann zwischen 1,5 % und 98,5 % des eingestellten Eingangsendswerts eingestellt werden.



Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie in den “Neu/ändern Knickwert des Eingangs bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zu der “Ausgangsparameter Auswahl” (Abschnitt 7.1.6.1)



Neu / ändern Knickwert des Eingangs

(* Zeigt die zweite Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 4 einzustellen. Nach der 4 springt der Wert wieder auf die 0 um.


Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “2”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf.
(* Zeigt die dritte Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.


Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “5”.

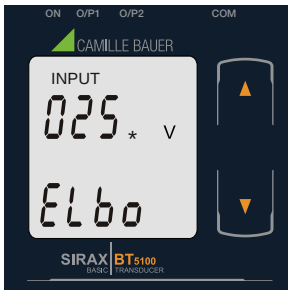

Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf.
(* Zeigt die vierte Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die vierte Ziffer zu bestätigen und in das “Knickwert bestätigen” Menü zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.

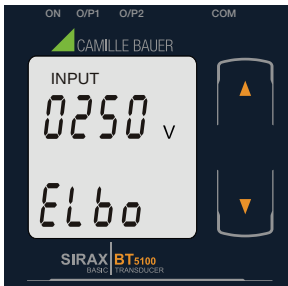

Knickwert bestätigen.

Drücken Sie die “**AB**” Taste und der Knickwert kann neu eingegeben werden.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um den neuen Knickwert zu bestätigen und zu der “Ausgangsparameter Auswahl” zu gelangen (Abschnitt 7.1.6.1).

7.1.6 Ausgangsparameter Auswahl

7.1.6.1 Ausgang 1 Parameter Auswahl

7.1.6.1.1 Endwert des Ausgangs 1

Diese Anzeige erlaubt dem Benutzer den Endwert des Ausgangs 1 einzustellen (betrachtet als Gleichstrom). Der Endwert des aktuellen Ausgangs kann bis zu 20mA eingestellt werden.



Drücken Sie die “**AB**” Taste um in den “Neu/ändern Endwert des Ausgangs 1 bearbeiten” Modus zu gelangen.

Mit der “**AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zum “Startwert des Ausgangs 1” (Abschnitt 7.1.6.1.2)



Neu / ändern Endwert des Ausgangs 1

(* Zeigt die erste Ziffer des Endwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die erste Ziffer von 0 bis 2 einzustellen. Nach der 2 springt der Wert wieder auf die 0 um.


Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die erste Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “1”.



Nachdem die erste Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die zweite Ziffer auf.
(* Zeigt die zweite Ziffer des Endwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um, wenn die erste Stelle eine 1 ist.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “8”.

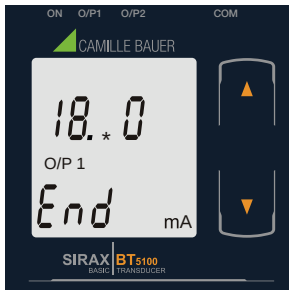

Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf.
(* Zeigt die dritte Ziffer des Endwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf.
(* Zeigt die vierte Ziffer des Endwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die vierte Ziffer zu bestätigen und in das “Endwert des Ausgangs 1 bestätigen” Menü zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.

Endwert des Ausgangs 1 bestätigen.

Drücken Sie die “**AB**” Taste und der Endwert des Ausgangs 1 kann neu eingegeben werden.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um den neuen Wert zu bestätigen und zu der “Startwert des Ausgangs 1” Auswahl zu gelangen (Abschnitt 7.1.6.1.2).

7.1.6.1.2 Startwert des Ausgangs 1

In dieser Anzeige kann der Benutzer den Startwert des Ausgang 1 (gilt als Gleichstrom) einstellen. Der Startwert kann bis zu 20% des Ausgang vom Endwertes eingestellt werden.



Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie in den “Neu/ändern Startwert des Ausgangs 1 bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zu der “Knickwert des Ausgangs 1” Auswahl (Abschnitt 7.1.6.1.3) oder “Ausgang 2 Parameter Auswahl” (Abschnitt 7.1.6.2)



Neu / ändern Startwert des Ausgangs 1

(* Zeigt die erste Ziffer des Startwertes an, die Stelle blinkt).

Mit der “**AB**” Taste wird nicht die erste Ziffer beeinflusst, diese bleibt immer 0.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um zur nächsten Ziffer zu wechseln und die erste Stelle auf “0” einzustellen.



Nachdem die erste Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die zweite Ziffer auf.
(* Zeigt die zweite Ziffer des Startwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 4 einzustellen. Nach der 4 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf.
(* Zeigt die dritte Ziffer des Startwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf.
(* Zeigt die vierte Ziffer des Startwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um die vierte Ziffer zu bestätigen und in das Startwert bestätigen Menü zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Startwert des Ausgangs 1 bestätigen.

Drücken Sie die “**AB**” Taste und der Startwert des Ausgangs 1 kann neu eingegeben werden.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um den neuen Wert zu bestätigen und zu der “Knickwert des Ausgangs 1” Auswahl (Abschnitt 7.1.6.1.3) oder “Ausgang 2 Parameter Auswahl” (Abschnitt 7.1.6.2) zu gelangen.

7.1.6.1.3 Knickwert des Ausgangs 1

Diese Anzeige wird nur angezeigt wenn die Knick-Funktion aktiviert ist.

In dieser Anzeige kann der Benutzer den Knickwert von Ausgang 1 (als DC-Strom) einstellen.

Der Knickwert kann auf jeden Wert zwischen dem eingestellten Start- und Endwert des Ausgangs eingestellt werden.



Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie in den “Neu/ändern Knickwert des Ausgangs 1 bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zu der “Ausgang 2 Parameter Auswahl” (Abschnitt 7.1.6.1.2)




Neu / ändern Knickwert des Ausgangs 1

(* Zeigt die erste Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die erste Ziffer von 0 bis 2 einzustellen. Nach der 2 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die erste Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “1”.

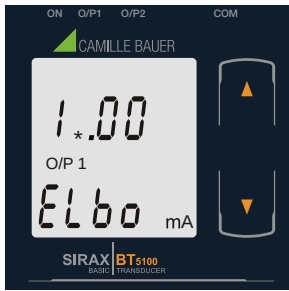

Nachdem die erste Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die zweite Ziffer auf.
(* Zeigt die zweite Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**➡ AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**➡ AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “1”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf.
(* Zeigt die dritte Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**➡ AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**➡ AUF**” Taste, um die erste Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf.
(* Zeigt die vierte Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**➡ AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**➡ AUF**” Taste, um die vierte Ziffer zu bestätigen und in das “Knickwert des Ausgangs 1 bestätigen” Menü zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.

Knickwert des Ausgangs 1 bestätigen.

Drücken Sie die “**➡ AB**” Taste und der Knickwert kann neu eingegeben werden.

Mit der “**➡ AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zu der “Ausgang 2 Parameter Auswahl” (Abschnitt 7.1.6.2).



7.1.6.2 Ausgang 2 Parameter Auswahl

7.1.6.2.1 Endwert des Ausgangs 2

Diese Anzeige ermöglicht dem Benutzer, den Endwert von Ausgang 2 (gilt als DC-Spannung) einzustellen. Der Endwert des Spannungsausgangs kann bis zu 10V eingestellt werden.



Drücken Sie die “**➡ AB**” Taste um in den “Neu/ändern Endwert des Ausgangs 2 bearbeiten” Modus zu gelangen.

Mit der “**➡ AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zum “Startwert des Ausgangs 2” (Abschnitt 7.1.6.2.2)



Neu / ändern Endwert des Ausgangs 2

(* Zeigt die erste Ziffer des Endwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die erste Ziffer von 0 bis 1 einzustellen. Nach der 1 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die erste Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die erste Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die zweite Ziffer auf.

(* Zeigt die zweite Ziffer des Endwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um, wenn die erste Stelle eine 1 ist.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “9”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf.

(* Zeigt die dritte Ziffer des Endwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf.

(* Zeigt die vierte Ziffer des Endwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die vierte Ziffer zu bestätigen und in das "Endwert des Ausgangs 2 bestätigen" Menü zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Endwert des Ausgangs 2 bestätigen.

Drücken Sie die “**AB**” Taste und der Endwert kann neu eingegeben werden.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um den angezeigten Wert zu bestätigen und zu der “Startwert des Ausgangs 2” Auswahl zu gelangen (Abschnitt 7.1.6.2.2).

7.1.6.2.2 Startwert des Ausgangs 2

In dieser Anzeige kann der Benutzer den Startwert des Ausgang 2 (gilt als Gleichstrom) einstellen. Startwert des Ausgangs kann bis zu 20% des Ausgang vom Endwertes eingestellt werden.



Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie in den “Neu/ändern Startwert des Ausgangs 2 bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangen zu der “Knickwert des Ausgangs 2” Auswahl (Abschnitt 7.1.6.2.3) oder beendet das Einstellungsmenü.



Neu / ändern Startwert des Ausgangs 2

(* Zeigt die erste Ziffer des Startwertes an, dass die Stelle blinkt).

Mit der “**AB**” Taste wird nicht die erste Ziffer beeinflusst, diese bleibt immer 0.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um zur nächsten Ziffer zu wechseln und die erste Ziffer auf “0” einzustellen.



Nachdem die erste Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die zweite Ziffer auf.

(* Zeigt die zweite Ziffer des Startwertes an, dass die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “1”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf.

(* Zeigt die dritte Ziffer des Startwertes an, dass die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf.

(* Zeigt die vierte Ziffer des Startwertes an, dass die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um die vierte Ziffer zu bestätigen und in das “Startwert des Ausgangs 2 bestätigen” Menü zu gelangen, in diesem Fall auf “0”.



Startwert des Ausgangs 2 bestätigen.

Drücken Sie die “**AB**” Taste und der Startwert kann neu eingegeben werden.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um den angezeigten Wert zu bestätigen und zu der “Knickwert des Ausgangs” Auswahl (Abschnitt 7.1.6.2.3) zu gelangen oder das Einstellungsmenü zu beenden.

7.1.6.2.3 Knickwert des Ausgangs 2

Diese Anzeige wird nur angezeigt wenn die Knick-Funktion aktiviert ist. In dieser Anzeige kann der Benutzer den Knickwert des Ausgangs 2 (gilt als Gleichstrom) einstellen. Der Knickwert kann einen beliebigen Wert zwischen dem Startwert und dem Endwert eingestellt werden.



Mit der “**AB**” Taste gelangen Sie in den “Neu/ändern Knickwert des Ausgangs 2 bearbeiten” Modus.

Mit der “**AUF**” Taste wird der angezeigte Wert bestätigt und gelangt zu Ausgang 2 und beendet das Einstellungs Menü.



Neu / ändern Knickwert des Ausgangs 2

(* Zeigt die erste Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die erste Ziffer von 0 bis 1 einzustellen. Nach der 1 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die erste Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.



Nachdem die erste Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die zweite Ziffer auf.

(* Zeigt die zweite Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die zweite Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die zweite Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “5”.



Nachdem die zweite Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die dritte Ziffer auf.

(* Zeigt die dritte Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die dritte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die dritte Ziffer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.




Nachdem die dritte Ziffer eingegeben wurde, rufen Sie die vierte Ziffer auf.

(* Zeigt die vierte Ziffer des Knickwertes an, die Stelle blinkt).

Drücken Sie die “**AB**” Taste, um einen Wert für die vierte Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. Nach der 9 springt der Wert wieder auf die 0 um.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste, um die vierte Ziffer zu bestätigen und in das "Knickwert des Ausgangs 2 bestätigen" Menü zu wechseln, in diesem Fall auf “0”.

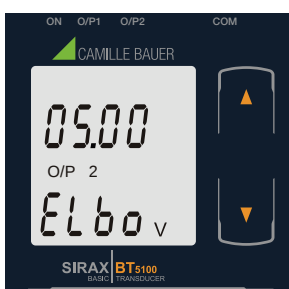

Knickwert des Ausgangs 2 bestätigen.

Drücken Sie die “**AB**” Taste und der Knickwert kann neu eingegeben werden.

Drücken Sie die “**AUF**” Taste um den angezeigten Wert zu bestätigen und das Einstellungs Menü zu beenden.

7.2 Programmierung über den Programmieranschluss und dem Programmierkabel PRKAB5000

Um den Messumformer SIRAX BT5100 über den Programmieranschluss und dem Programmierkabel PRKAB 5000 zu programmieren, müssen folgende Schritte befolgt werden:

Schritt 1: DIP-Schaltereinstellung

Die DIP-Schalter sollten für den gewünschten Messausgang, wie in Kapitel 7.4 beschrieben, konfiguriert werden.

Schritt 2: Anschluss


Die Zusammenschaltung von PC ↔ PRKAB 5000 ↔ Messumformer gemäss Schema ausführen. Bitte beachten, dass die Stromversorgung zum Messumformer vor der Programmierung angeschlossen werden muss. Die Einbaulage spielt keine Rolle.

Schritt 3: Programmierung

Die Programmierung erfolgt über einen PC, der CB-Configurator Software und dem Programmierkabel PRKAB 5000.

Die CB-Configurator Software ist via unsere Homepage www.camillebauer.com downloadbar.

Das Programmierkabel PRKAB 5000 übernimmt den Signalpegel und sorgt zudem für die galvanische Trennung zwischen PC-Anschluss und dem Programmieranschluss am Messumformer.

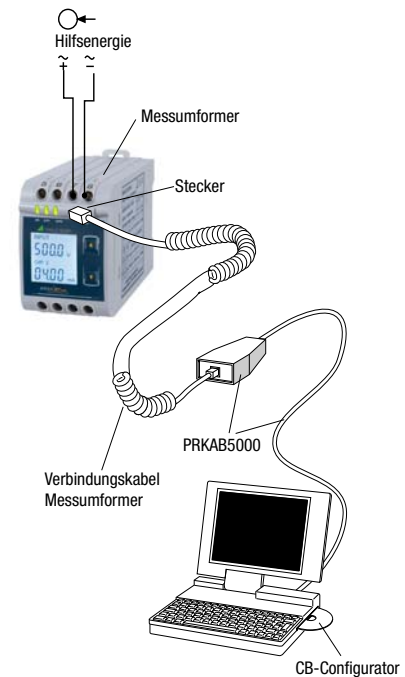

7.3 Programmierung über RS485 (Modbus) Schnittstelle

Programmiert man den Messumformer über die RS485 Schnittstelle und Modbus sind folgende Schritte zu befolgen:

Schritt 1: DIP-Schaltereinstellung

Die DIP-Schalter müssen für den gewünschten Ausgangstyp, wie in Abschnitt 7.4 beschrieben, konfiguriert werden.

Schritt 2: Anschluss

Schliessen Sie die Modbusleitung gemäss Anschlusschema in Kapitel 11.3 an. Bitte beachten Sie auch die Ausführungen in der Schnittstellendefinition Modbus (RS485) in Kapitel 11.

Schritt 2: Programmierung

Die Programmierung des SIRAX BT5100 erfolgt über die Modbus RTU Schnittstelle und der CB-Configurator Software. Bitte beachten Sie die detaillierten Modbus-Beschreibungen im Kapitel 11.

Um den Ausgang von Strom auf Spannung umzustellen, geben Sie den Wert „1“ ein.

Um den Ausgang von Spannung auf Strom umzustellen, geben Sie den Wert „2“ ein.

(Siehe Abschnitt 13.2 und Tabelle 2 Parameter Nr. 16 & 18 für die Einzelheiten).

Die Energieversorgung muss an den SIRAX BT5100 angeschlossen werden, bevor er programmiert werden kann.

7.4 DIP-Schaltereinstellung für den Ausgang

Um den Ausgang des SIRAX BT5100 zu konfigurieren, ist die Programmiermethode zusammen mit der mechanischen Schaltereinstellung anzupassen (DIP-Schaltereinstellung auf der Leiterplatte).

Ausgangstyp (Strom- oder Spannungssignal) muss mit DIP-Schalter eingestellt werden. Entfernen Sie dazu den Aufkleber für die Messausgänge-Auswahl.

DIP-Schaltereinstellung	Art des Ausgangssignals
	lastunabhängiger Strom
	lastunabhängige Spannung

Hinweis: Der schwarze Bereich zeigt die Schalterstellung-Position.

8. Instandhaltung, Wartung und Entsorgung



Für Geräte, die nicht im Werk geöffnet wurden, kann keine Gewährleistung oder Garantie übernommen werden.

8.1 Reparatur und Änderungen

Reparatur und Änderungen dürfen ausschließlich vom Hersteller durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Falls irgendwelche unbefugten Änderungen am Gerät vorgenommen werden, erlischt der Garantieanspruch. Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt für Verbesserungen zu verändern.

8.2 Kalibration und Neuabgleich

Jedes Gerät wird vor der Auslieferung abgeglichen und geprüft. Der Auslieferungszustand wird erfasst und in elektronischer Form abgelegt. Die Messunsicherheit von Messgeräten kann sich während des Betriebs ändern, falls z.B. die spezifizierten Umgebungsbedingungen nicht eingehalten werden.

8.3 Reinigung

Die Anzeige und die Bedientasten sollten in regelmässigen Abständen gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.



Schäden durch Reinigungsmittel

Reinigungsmittel können nicht nur die Klarheit der Anzeige beeinträchtigen, sondern auch Schäden am Gerät verursachen. Verwenden Sie deshalb keine Reinigungsmittel.

8.4 Entsorgung



Die Entsorgung der Geräte und -Bestandteile darf nur unter Einhaltung guter professioneller Praktiken und nationaler Vorschriften entsorgt werden. Eine falsche Entsorgung kann die Umwelt gefährden.

8.5 Rücksendung

Alle an Camille Bauer Metrawatt AG gesandten Geräte müssen frei von allen gefährlichen Verunreinigungen sein (Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, usw.). Benutzen Sie die Originalverpackung oder eine geeignete Transportverpackung zur Rücksendung des Geräts.



Beschädigung bei der Rücksendung

Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Rücksendung hervorgerufen werden, wird keine Gewährleistung oder Garantie übernommen.

9. Technische Daten

Eingänge

Nennspannung (U_n):	57 ... 500 V
Spannungswandler Primärwert:	57 ... 400 kV
Nennfrequenz (f_n):	45 ... <u>50 / 60</u> ... 65Hz
Nennwert Eingangsspannung:	< 0.2 VA bei Nennspannung
Überlastbarkeit:	1,2 * U_n dauernd, 2 * U_n für 1 Sek., 10 Wiederholungen in 10 Minutenintervalls.

Energieversorgung

Nennspannung:	60 ... 300V AC/DC $\pm 5\%$
Verbrauch:	≤ 8 VA für 1 Ausgang ≤ 10 VA für 2 Ausgänge

Messausgang Y (Einzel- oder optional doppelt)

Ausgangstyp:	Lastunabhängige DC-Spannung oder DC-Strom (vor Ort durch DIP-Schalter und Programmierung wählbar).
Bereich:	0/4 ... 20 mA, 0/2 ... 10V
Ausgangslast mit DC-Ausgangsstromsignal:	$0 \leq R \leq 15V/Y2$
Ausgangslast mit DC-Ausgangsspannungssignal:	$Y2/(2 \text{ mA}) \leq R \leq \infty$
Stromgrenze bei Überlast $R=0$:	$\leq 1,25 * Y2$ bei Stromausgabe ≤ 60 mA bei Spannungsausgabe
Spannungsgrenze bei $R=\infty$:	$< 1,25 * Y2$ bei Spannungsausgabe ≤ 30 V bei Stromausgabe
Restwelligkeit im Ausgangssignal:	$\leq 1\%$ Spitze-Spitze
Einstellzeit:	300 ms.

Genauigkeit (nach EN 60688)

Bezugswert:	Ausgangsendwert $Y2$ (Spannung oder Strom)
Grundgenauigkeit:	$0.2^\circ C$
Faktor C (der höchste Wert gilt):	

Linearcharakteristik:


$$C = \frac{1 - \frac{Y0}{Y2}}{1 - \frac{X0}{X2}} \text{ or } C=1$$

Kurvencharakteristik:


$$C = \frac{Y1 - Y0}{X1 - X0} \cdot \frac{X2}{Y2} \text{ or } C=1$$
$$C = \frac{1 - \frac{Y1}{Y2}}{1 - \frac{X1}{X2}} \text{ or } C=1$$

Ausgangs Merkmale:

1) Beispiel einstellen mit linearer Kennlinien:

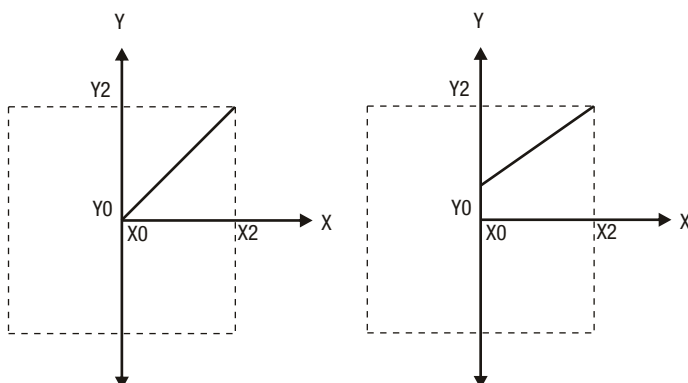

2) Beispiel einstellen mit unlinearer Kennlinien:

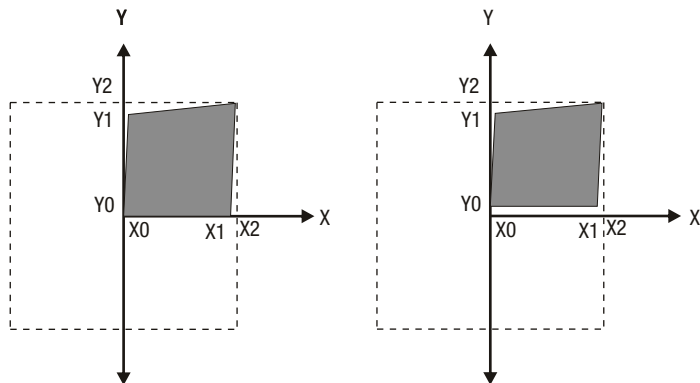

X0 = Startwert des Eingangs

X1 = Knickwert des Eingangs

X2 = Endwert des Eingangs

RN = Nennwert der Ausgangslast

Y0 = Startwert des Ausgangs

Y1 = Knickwert des Ausgangs

Y2 = Endwert des Ausgangs

UN/IN = Nominal Eingang Spannung/Strom

Referenzbedingungen für Genauigkeit

Umgebungstemperatur:

23°C +/- 1°C

Anwärmzeit:

30 min, nach EN 60688

Eingang veränderlich:

Nennspannung / Nennstrom

Eingangswellenform:

Sinussignal

Eingangssignalfrequenz:

50 ... 60Hz

Hilfsversorgungsspannung:

Nennwert ±1%

Hilfsversorgungsfrequenz:

Nennwert ±1%

Ausgangslast:

$R_n = 7.5 \text{ V} / Y_2 \pm 1\%$ bei Gleichstrom-Ausgangssignal.

$R_n = Y_2 / 1 \text{ mA} \pm 1\%$ bei Gleichspannung-Ausgangssignal.

Zusätzlicher Fehler:

Temperatureinfluss:

± 0.2% /10 K

Sicherheit

Schutzklasse:

II (Schutz Isoliert nach EN 61010-1, EN 61010-2-030)

Schutz:

IP 40, Gehäuse nach EN 60529

IP 20, Klemmen nach EN 65029

Verschmutzungsgrad:

2

Überspannungskategorie:

III, 300V

Prüfspannung:

50Hz, 1min. (EN 61010-1)

3700V, Eingang gegen alle anderen Kreise

3700V, Hilfsversorgung gegen Aussenfläche und Ausgang

490V, Ausgang und Ausgang gegen einander und gegen Aussenfläche

Installationsdaten:

Material:

Lexan 940 (Polycarbonat),

V-0 nach UL94,

selbstverlöschend, nicht tropfend, halogenfrei

Einbaulage:

beliebig

Gewicht:

Ca. 0.4 kg

Anschlussklemme

Anschlusselement:

Herkömmliche Schraubklemme mit indirekter Drahtpressung

Zulässiger Querschnitt der Anschlussleitung:

≤ 4.0 mm eindrätig oder 2 x 2.5 mm feindrätig

Umweltbedingungen

Nennanwendungsbereich:

0 °C ... 23 °C ... 45 °C (Anwendungsgruppe II)

Lagertemperatur:

−40 °C bis 70 °C

Relative Feuchtigkeit im Jahresmittel:

≤ 75%

Höhe:

2000m max

Umweltprüfungen:

Vibration nach EN 60068-2-6:

Beschleunigung:

± 2 g

Frequenzbereich:

10 ... 150 ... 10Hz,

Frequenzrausch Rate:

1 Oktave/Minute

Anzahl der Zyklen:

10, in jeder der drei Achsen

Schock nach EN 60068-2-7:

Beschleunigung:

3 x 50g
je 3 Stösse in jede Richtung


EN 60068-2-1/-2/-3

Kalte, trockene, feuchte Wärme

EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6, EN 55011

Elektromagnetische Verträglichkeit

10. Masszeichnung

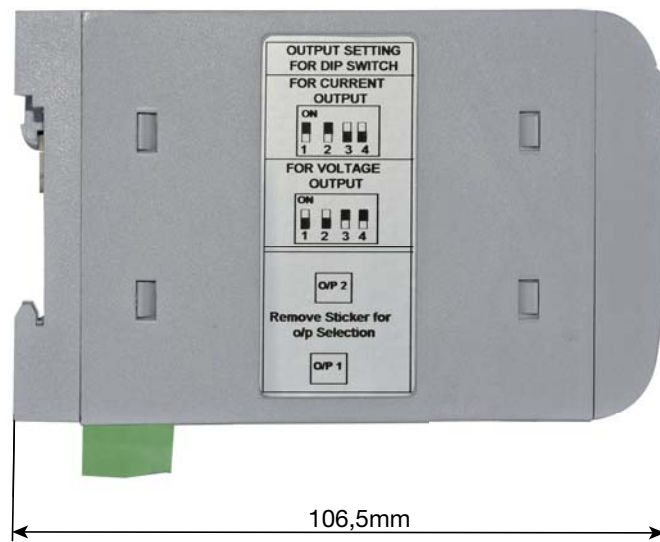

11. Schnittstellendefinition Modbus RTU

SIRAX BT5100 unterstützt das Modbus RTU Protokoll (RS485).

Der erlaubte Geräteadressenbereich liegt zwischen 1 und 247 die Adresse 0 ist nicht erlaubt.

Die maximale Latenzzeit, d.h. die Zeitspanne die vergeht bis der Slave antwortet, beträgt 200 ms. Wenn der Slave nicht innerhalb von 200 ms antwortet, kann der Master die vorausgegangene Anfrage ignorieren und eine neue Anfrage an den Slave richten.

11.1 Modbus Funktionen

Folgende Funktionscodes werden unterstützt:

Funktionscode	Funktion	Adresse
03	Lesen der Halteregeister	40001 bis 40040
04	Lesen der Eingangsregister	30001 bis 30002
16	Schreiben von Halteregeistern	40001 bis 40040

Beispiel Messwertauslesung

Anfrage:

Geräteadresse	Funktionscode	Startadresse	Anzahl Register	CRC
0x01	0x04	0x0000	0x0002	0x71CB

Antwort:

Geräteadresse	Funktionscode	Anzahl Datenbytes	Datenbytes 0 ... 3	CRC
0x01	0x04	0x04	0x4861D2F0	0xE11E

Beispiel Slave Adresse auf 2 setzen

Anfrage:

Geräteadresse	Funktionscode	Startadresse	Anzahl Register	Anzahl Bytes	Datenbytes 0...3	CRC
0x01	0x10	0x000E	0x0002	0x04	0x40000000	0x67E3

Antwort:

Geräteadresse	Funktionscode	Startadresse	Anzahl Register	CRC
0x01	0x10	0x000E	0x0002	0x200B

Der Slave beantwortet nur Modbus-Anfragen mit einer gültigen Parität und korrekter Checksumme. Auf Anfragen mit nicht unterstützten Funktionen, nicht implementierten Datenadressen oder unzulässigen Datenwerten antwortet der Slave mit folgenden Ausnahmecodes (0x80 + Funktionscode):

01	Unzulässige Funktion	Die Funktion wird vom Zähler nicht unterstützt.
02	Unzulässige Datenadresse	Versuch auf eine ungültige Adresse zuzugreifen oder Versuch einen Teil eines Gleitkommawertes zu lesen oder zu schreiben.
03	Unzulässiger Datenwert	Versuch eine Gleitkommagröße auf einen ungültigen Wert einzustellen.

11.2 Datentypen

Alle Informationen werden als 32-Bit Float abgebildet. Modbus kennt keinen Datentypen zur Darstellung von Gleitpunktzahlen. Prinzipiell lassen sich deshalb beliebige Datenstrukturen auf die 16 Bit-Register abbilden („casten“). IEEE 754 bietet sich als meist benutzter Standard zur Darstellung von Gleitkommazahlen an.

- Das erste Register beinhaltet die Bits 16 – 31
- Das zweite Register beinhaltet die Bits 0 – 15

32-Bit Float (Real32)

31	30	23	22	0
Exponent			Mantisse	
Vorzeichen				

0x4861																0xD2F0															
0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
+	Exponent: 144-127=17								Mantisse=1.01001000011000011101001011110000=1.76424980163574226410992																						

Messwert U = 1.76424980163574226410992 * 2¹⁷ = 231243.75 V

11.3 Modbus Register

Adresse (Register)	Name	Lesen/ Schreiben	Beschreibung																																																																								
30001	Spannung	L	Effektivwert der Eingangsspannung																																																																								
40001	–	–	–																																																																								
40003	Modusauswahl	L/S	Diese wird verwendet, um die Betriebsart auszuwählen. Normalmodus = 1 Simulationsmodus = 2																																																																								
40005	–	–	–																																																																								
40007	Primärspannung	L/S	Diese Adresse erlaubt den Benutzer den PT Primärwert zu lesen und zu schreiben. Der maximale stabile Wert beträgt 400 kV.																																																																								
40009	Sekundärspannung	L/S	Diese Adresse erlaubt den Benutzer den PT Sekundärwert zu lesen und zu schreiben.																																																																								
40011	–	–	–																																																																								
40013	–	–	–																																																																								
40015	Geräteadresse	L/S	Diese Adresse wird verwendet, um die Geräteadresse zwischen 1 bis 247 einzustellen.																																																																								
40017	RS 485 Konfiguration	L/S	Diese Adresse wird verwendet, um die Baudrate, Parität und Anzahl der Stoppbits einzustellen. <table><tr><th>Wert</th><th>Baudrate</th><th>Parität</th><th>Stoppbit</th><th>Wert</th><th>Baudrate</th><th>Parität</th><th>Stoppbit</th></tr><tr><td>0</td><td>2400</td><td>KEINE</td><td>1</td><td>8</td><td>9600</td><td>KEINE</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>2400</td><td>KEINE</td><td>2</td><td>9</td><td>9600</td><td>KEINE</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2400</td><td>GERADE</td><td>1</td><td>10</td><td>9600</td><td>GERADE</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>2400</td><td>UNGERADE</td><td>1</td><td>11</td><td>9600</td><td>UNGERADE</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>4800</td><td>KEINE</td><td>1</td><td>12</td><td>19200</td><td>KEINE</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>4800</td><td>KEINE</td><td>2</td><td>13</td><td>19200</td><td>KEINE</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>4800</td><td>GERADE</td><td>1</td><td>14</td><td>19200</td><td>GERADE</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>4800</td><td>UNGERADE</td><td>1</td><td>15</td><td>19200</td><td>UNGERADE</td><td>1</td></tr></table>	Wert	Baudrate	Parität	Stoppbit	Wert	Baudrate	Parität	Stoppbit	0	2400	KEINE	1	8	9600	KEINE	1	1	2400	KEINE	2	9	9600	KEINE	2	2	2400	GERADE	1	10	9600	GERADE	1	3	2400	UNGERADE	1	11	9600	UNGERADE	1	4	4800	KEINE	1	12	19200	KEINE	1	5	4800	KEINE	2	13	19200	KEINE	2	6	4800	GERADE	1	14	19200	GERADE	1	7	4800	UNGERADE	1	15	19200	UNGERADE	1
Wert	Baudrate	Parität	Stoppbit	Wert	Baudrate	Parität	Stoppbit																																																																				
0	2400	KEINE	1	8	9600	KEINE	1																																																																				
1	2400	KEINE	2	9	9600	KEINE	2																																																																				
2	2400	GERADE	1	10	9600	GERADE	1																																																																				
3	2400	UNGERADE	1	11	9600	UNGERADE	1																																																																				
4	4800	KEINE	1	12	19200	KEINE	1																																																																				
5	4800	KEINE	2	13	19200	KEINE	2																																																																				
6	4800	GERADE	1	14	19200	GERADE	1																																																																				
7	4800	UNGERADE	1	15	19200	UNGERADE	1																																																																				
40019	Passwort	L	Diese Adresse wird verwendet, um das Passwort zu setzen und zurücksetzen. Passwortschutz aus = 1 Passwortschutz ein = 0																																																																								
		S	Beim aktiven Passwortschutz zuerst das alte Passwort und anschliessend das neue Passwort schreiben. Passwortschutz ausschalten = 0000 Neues Passwort = 1234 (Gültiger Bereich des Passwortes ist 0000-9999)																																																																								
40023	–	–	–																																																																								
40025	–	–	–																																																																								
40027	Simulation Ausgang O/P1	L/S	Diese Adresse wird verwendet, um den Simulationsausgang O/P1 durch Eingabe von 1000 auf 10% des Ausgangs und durch Eingabe von 10000 auf 100% einzustellen.																																																																								
40029	Simulation Ausgang O/P2	L/S	Diese Adresse wird verwendet, um den Simulationsausgang O/P2 durch Eingabe von 1000 auf 10% des Ausgangs und durch Eingabe von 10000 auf 100% einzustellen.																																																																								
40031	Analog O/P1	L/S	Diese Adresse wird verwendet, um den Analog-Ausgang O/P1 als Spannung- oder Strom-Ausgang einzustellen. Spannung = 1 Strom = 2																																																																								
40033	–	–	–																																																																								
40035	Analog O/P 2	L/S	Diese Adresse wird verwendet, um den Analog-Ausgang O/P2 als Spannung- oder Strom-Ausgang einzustellen. Spannung = 1 Strom = 2																																																																								
40037	–	–	–																																																																								
40039	–	–	–																																																																								