



# Multi 3510 IDS

DIGITALES MESSGERÄT FÜR IDS-SENSOREN (pH/REDOX/O<sub>2</sub>/LEITFÄHIGK.)

**Copyright**

© 2021 Xylem Analytics Germany GmbH  
Printed in Germany.

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Überblick</b>                                        | <b>7</b>  |
| 1.1      | Messgerät Multi 3510 IDS                                | 7         |
| 1.2      | Sensoren                                                | 7         |
| 1.2.1    | IDS-Sensoren                                            | 8         |
| 1.2.2    | Drahtloser Betrieb von IDS-Sensoren                     | 8         |
| 1.2.3    | IDS-Adapter für analoge Sensoren                        | 9         |
| 1.2.4    | Automatische Sensorerkennung                            | 9         |
| <b>2</b> | <b>Sicherheit</b>                                       | <b>10</b> |
| 2.1      | Sicherheitsinformationen                                | 10        |
| 2.1.1    | Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung     | 10        |
| 2.1.2    | Sicherheitskennzeichnungen auf dem Messgerät            | 10        |
| 2.1.3    | Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen          | 10        |
| 2.2      | Sicherer Betrieb                                        | 11        |
| 2.2.1    | Bestimmungsgemäßer Gebrauch                             | 11        |
| 2.2.2    | Voraussetzungen für den sicheren Betrieb                | 11        |
| 2.2.3    | Unzulässiger Betrieb                                    | 11        |
| <b>3</b> | <b>Inbetriebnahme</b>                                   | <b>12</b> |
| 3.1      | Lieferumfang                                            | 12        |
| 3.2      | Energieversorgung                                       | 12        |
| 3.3      | Erstinbetriebnahme                                      | 12        |
| 3.3.1    | Batterien einlegen                                      | 13        |
| <b>4</b> | <b>Bedienung</b>                                        | <b>14</b> |
| 4.1      | Allgemeine Bedienprinzipien                             | 14        |
| 4.1.1    | Tastenfeld                                              | 14        |
| 4.1.2    | Display                                                 | 15        |
| 4.1.3    | Statusinformationen (Messgerät)                         | 15        |
| 4.1.4    | Buchsenfeld                                             | 16        |
| 4.1.5    | Sensor-Info                                             | 16        |
| 4.2      | Messgerät einschalten                                   | 17        |
| 4.3      | Messgerät ausschalten                                   | 18        |
| 4.4      | Anmelden mit Benutzernamen                              | 18        |
| 4.5      | Navigation                                              | 19        |
| 4.5.1    | Betriebsarten                                           | 19        |
| 4.5.2    | Messwertansicht                                         | 20        |
| 4.5.3    | Menüs und Dialoge                                       | 20        |
| 4.5.4    | Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen           | 22        |
| 4.5.5    | Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen | 23        |

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>pH-Wert</b>                                               | <b>25</b> |
| 5.1      | Messen                                                       | 25        |
| 5.1.1    | pH-Wert messen                                               | 25        |
| 5.1.2    | Temperatur messen                                            | 26        |
| 5.2      | Kalibrieren pH                                               | 27        |
| 5.2.1    | Warum kalibrieren?                                           | 27        |
| 5.2.2    | Wann unbedingt kalibrieren?                                  | 27        |
| 5.2.3    | Durchführung einer automatischen Kalibrierung (AutoCal)      | 27        |
| 5.2.4    | Durchführung einer manuellen Kalibrierung (ConCal)           | 30        |
| 5.2.5    | Kalibrierpunkte                                              | 33        |
| 5.2.6    | Kalibrierdaten                                               | 34        |
| 5.2.7    | Kontinuierliche Messwertkontrolle (CMC-Funktion)             | 37        |
| 5.2.8    | QSC-Funktion (Sensorqualitätskontrolle)                      | 38        |
| <b>6</b> | <b>Redoxspannung</b>                                         | <b>41</b> |
| 6.1      | Messen                                                       | 41        |
| 6.1.1    | Redoxspannung messen                                         | 41        |
| 6.1.2    | Temperatur messen                                            | 42        |
| 6.2      | Kalibrieren Redox                                            | 43        |
| <b>7</b> | <b>Sauerstoff</b>                                            | <b>44</b> |
| 7.1      | Messen                                                       | 44        |
| 7.1.1    | Sauerstoff messen                                            | 44        |
| 7.1.2    | Temperatur messen                                            | 46        |
| 7.2      | FDO® Check (Überprüfung des FDO® 925)                        | 46        |
| 7.2.1    | Warum überprüfen?                                            | 46        |
| 7.2.2    | Wann überprüfen?                                             | 46        |
| 7.2.3    | FDO® Check durchführen                                       | 46        |
| 7.2.4    | Bewertung                                                    | 47        |
| 7.3      | Kalibrieren                                                  | 48        |
| 7.3.1    | Warum kalibrieren?                                           | 48        |
| 7.3.2    | Wann kalibrieren?                                            | 48        |
| 7.3.3    | Kalibrierverfahren                                           | 48        |
| 7.3.4    | Kalibrierung in wasserdampf-gesättigter Luft                 | 49        |
| 7.3.5    | Kalibrieren über <i>Vergleichsmessung</i> (FDO Comp)         | 49        |
| 7.3.6    | Kalibrierdaten                                               | 51        |
| <b>8</b> | <b>Leitfähigkeit</b>                                         | <b>53</b> |
| 8.1      | Messen                                                       | 53        |
| 8.1.1    | Leitfähigkeit messen                                         | 53        |
| 8.1.2    | Temperatur messen                                            | 55        |
| 8.2      | Temperaturkompensation                                       | 55        |
| 8.3      | Kalibrieren                                                  | 55        |
| 8.3.1    | Warum kalibrieren?                                           | 55        |
| 8.3.2    | Wann kalibrieren?                                            | 56        |
| 8.3.3    | Zellenkonstante bestimmen (Kalibrierung im Kontrollstandard) | 56        |
| 8.3.4    | Kalibrierdaten                                               | 57        |

|           |                                                                                     |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Trübungsmessung (VisoTurb® 900-P)</b>                                            | <b>59</b> |
| 9.1       | Messen                                                                              | 59        |
| 9.1.1     | Trübung messen.                                                                     | 59        |
| 9.2       | Kalibrieren                                                                         | 61        |
| 9.2.1     | Warum kalibrieren?                                                                  | 61        |
| 9.2.2     | Wann kalibrieren?                                                                   | 61        |
| 9.2.3     | Kalibrierstandards                                                                  | 62        |
| 9.2.4     | Kalibrierung durchführen                                                            | 62        |
| 9.2.5     | Kalibrierdaten                                                                      | 64        |
| <b>10</b> | <b>Einstellungen</b>                                                                | <b>66</b> |
| 10.1      | Messeinstellungen pH                                                                | 66        |
| 10.1.1    | Einstellungen für pH-Messungen                                                      | 66        |
| 10.1.2    | Puffersätze für die Kalibrierung                                                    | 67        |
| 10.1.3    | Kalibrierintervall                                                                  | 69        |
| 10.2      | Messeinstellungen Redox                                                             | 70        |
| 10.2.1    | Einstellungen für Redoxmessungen                                                    | 70        |
| 10.3      | Messeinstellungen Oxi.                                                              | 70        |
| 10.3.1    | Einstellungen für Sauerstoffsensoren<br>(Menü für Mess- und Kalibriereinstellungen) | 70        |
| 10.4      | Messeinstellungen Cond                                                              | 72        |
| 10.4.1    | Einstellungen für IDS-Leitfähigkeitssensoren                                        | 72        |
| 10.5      | Messeinstellungen Turb.                                                             | 74        |
| 10.5.1    | Einstellungen für Trübungssensoren                                                  | 74        |
| 10.6      | Sensorunabhängige Einstellungen                                                     | 75        |
| 10.6.1    | System                                                                              | 75        |
| 10.6.2    | Speicher                                                                            | 76        |
| 10.6.3    | Automatische Stabilitätskontrolle                                                   | 76        |
| 10.6.4    | Abschaltautomatik                                                                   | 77        |
| 10.6.5    | Displaybeleuchtung                                                                  | 77        |
| 10.7      | Rücksetzen (Reset)                                                                  | 77        |
| 10.7.1    | Messeinstellungen rücksetzen                                                        | 77        |
| 10.7.2    | Systemeinstellungen rücksetzen                                                      | 80        |
| <b>11</b> | <b>Speichern</b>                                                                    | <b>81</b> |
| 11.1      | Manuell speichern                                                                   | 81        |
| 11.2      | Automatisch intervallweise speichern                                                | 82        |
| 11.3      | Messdatenspeicher                                                                   | 84        |
| 11.3.1    | Messdatenspeicher bearbeiten                                                        | 84        |
| 11.3.2    | Messdatenspeicher löschen                                                           | 85        |
| 11.3.3    | Messdatensatz                                                                       | 85        |
| 11.3.4    | Speicherplätze                                                                      | 86        |
| <b>12</b> | <b>Daten übertragen (USB-Schnittstelle)</b>                                         | <b>87</b> |
| 12.1      | Aktuelle Messdaten ausgeben                                                         | 87        |
| 12.2      | Daten übertragen (an einen PC)                                                      | 87        |
| 12.3      | PC anschließen / Schnittstelle USB-B (USB Device)                                   | 87        |
| 12.4      | Optionen für die Datenübertragung an einen PC                                       | 88        |
| 12.5      | MultiLab Importer                                                                   | 88        |

---

|           |                                                  |            |
|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>13</b> | <b>Wartung, Reinigung, Entsorgung</b>            | <b>90</b>  |
| 13.1      | Wartung                                          | 90         |
| 13.1.1    | Allgemeine Wartungsarbeiten                      | 90         |
| 13.1.2    | Batterien austauschen                            | 90         |
| 13.2      | Reinigung                                        | 91         |
| 13.3      | Verpackung                                       | 91         |
| 13.4      | Entsorgung                                       | 91         |
| <b>14</b> | <b>Was tun, wenn...</b>                          | <b>92</b>  |
| 14.1      | pH                                               | 92         |
| 14.2      | Sauerstoff                                       | 93         |
| 14.3      | Leitfähigkeit                                    | 94         |
| 14.4      | Trübung                                          | 94         |
| 14.5      | Allgemein                                        | 95         |
| <b>15</b> | <b>Technische Daten</b>                          | <b>97</b>  |
| 15.1      | Messbereiche, Auflösungen, Genauigkeiten         | 97         |
| 15.2      | Allgemeine Daten                                 | 97         |
| <b>16</b> | <b>Firmware-Update</b>                           | <b>99</b>  |
| 16.1      | Firmware-Update für das Messgerät Multi 3510 IDS | 99         |
| 16.2      | Firmware-Update für IDS-Sensoren                 | 100        |
| <b>17</b> | <b>Fachwortverzeichnis</b>                       | <b>101</b> |
| <b>18</b> | <b>Stichwortverzeichnis</b>                      | <b>105</b> |

# 1 Überblick


## 1.1 Messgerät Multi 3510 IDS

Mit dem Messgerät Multi 3510 IDS können Sie schnell und zuverlässig Messungen (pH, U, ISE, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung) durchführen.

Das Multi 3510 IDS bietet für alle Anwendungsbereiche ein Höchstmaß an Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Messsicherheit.

Das Multi 3510 IDS unterstützt Sie beim Arbeiten mit folgenden Funktionen:

- automatische Sensorerkennung,
- CMC (Kontinuierliche Messwertkontrolle),
- QSC (Sensorqualitätskontrolle),
- Elektronische Zugangskontrolle,
- Datenübertragung über die USB-Schnittstelle (USB-B).

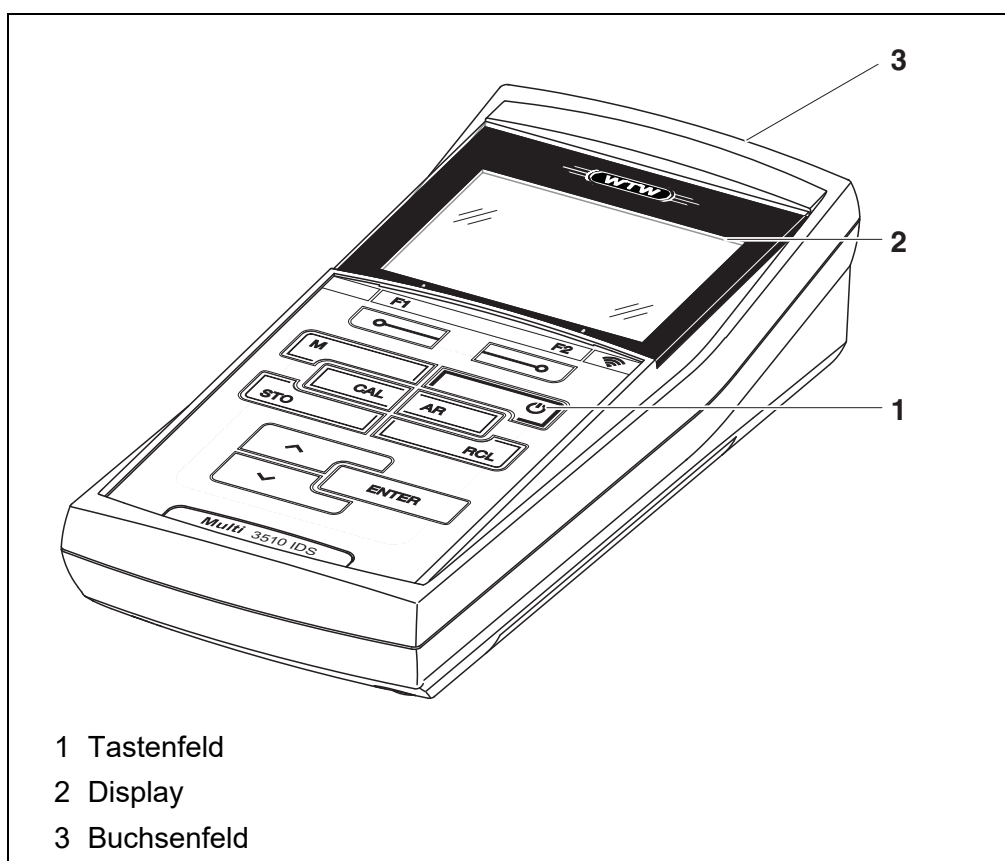

## 1.2 Sensoren

Ein messbereites Messsystem besteht aus dem Messgerät Multi 3510 IDS und einem geeigneten Sensor.

Geeignete Sensoren sind IDS-pH-Sensoren, IDS-Redoxsensoren, IDS-Leitfähigkeitssensoren und IDS-Sauerstoffsensoren.



Informationen über verfügbare IDS-Sensoren und IDS-Adapter erhalten Sie im Internet.



Am Multi 3510 IDS können Sie über einen IDS-Adapter auch Nicht-IDS-Sensoren betreiben. Die Vorteile der Sensorerkennung können Sie dann aber nicht nutzen.

### 1.2.1 IDS-Sensoren

IDS-Sensoren

- unterstützen die automatische Sensorerkennung
- zeigen im Einstellmenü individuell nur die zum Sensor passenden Einstellungen
- verarbeiten Signale im Sensor digital, so dass auch mit langen Kabeln präzise und störungssichere Messungen möglich sind
- erleichtern die Zuordnung von Sensor zu Messparameter durch farblich unterscheidbare Verschlüsse
- besitzen Quick-Lock-Verschlüsse, mit denen Sie die Sensoren am Gerät sichern können.

#### Sensordaten von IDS-Sensoren

IDS-Sensoren übermitteln folgende Sensordaten an das Messgerät:

- SENSOR ID
  - Sensorname
  - Sensorseriennummer
- Kalibrierdaten
- Messeinstellungen

Die Kalibrierdaten werden nach jedem Kalibrieren im IDS-Sensor aktualisiert. Während Daten im Sensor aktualisiert werden, zeigt das Display eine Meldung an.



Den Sensornamen und die Seriennummer können Sie in der Messwertansicht für den ausgewählten Sensor mit dem Softkey [**i**] anzeigen. Weitere im Sensor gespeicherte Sensordaten können Sie anschließend mit dem Softkey [Mehr] anzeigen (siehe Abschnitt 4.1.5 SENSOR-INFO, Seite 16).

### 1.2.2 Drahtloser Betrieb von IDS-Sensoren

Mit Hilfe der Adapter im IDS WLM System können Sie IDS-Sensoren mit Steckkopf (Variante P) drahtlos mit Ihrem Multi 3510 IDS verbinden.



Weitere Informationen zum drahtlosen Betrieb von IDS-Sensoren:

- Internet
- Bedienungsanleitung zu dem IDS WLM System.

### 1.2.3 IDS-Adapter für analoge Sensoren

Mit Hilfe eines IDS-Adapters können Sie auch analoge Sensoren am Multi 3510 IDS betreiben. Die Kombination aus IDS-Adapter und Sensor verhält sich wie ein IDS-Sensor.

Im Adapterkopf befindet sich die Messelektronik mit den gespeicherten Adapterdaten. Die Adapterdaten entsprechen den Sensordaten.



Informationen über verfügbare IDS-Adapter erhalten Sie im Internet.

Details zum IDS-Adapter erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zu dem Adapter.

### 1.2.4 Automatische Sensorerkennung

Die automatische Sensorerkennung für IDS-Sensoren ermöglicht

- den Betrieb eines IDS-Sensors an verschiedenen Messgeräten ohne Neukalibrierung
- die Zuordnung von Messdaten zu einem IDS-Sensor
  - Messdatensätze werden immer mit Sensorname und Sensorseriennummer gespeichert und ausgegeben.
- die Zuordnung von Kalibrierdaten zu einem Sensor
  - Kalibrierdaten und Kalibrierhistorie werden immer mit Sensorname und Sensorseriennummer gespeichert und ausgegeben.
- das automatische Ausblenden von Menüs, die diesen Sensor nicht betreffen

Um die automatische Sensorerkennung nutzen zu können, benötigen Sie ein Messgerät, das die automatische Sensorerkennung unterstützt (z. B. Multi 3510 IDS) und einen digitalen IDS-Sensor.

In digitalen IDS-Sensoren sind Sensordaten hinterlegt, die den Sensor eindeutig identifizieren.

Die Sensordaten werden automatisch vom Messgerät übernommen.

## 2 Sicherheit

### 2.1 Sicherheitsinformationen

#### 2.1.1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Messgeräts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit dem Messgerät vertraut, bevor sie es in Betrieb nehmen oder damit arbeiten. Halten Sie die Bedienungsanleitung immer griffbereit, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Besonders zu beachtende Hinweise für die Sicherheit sind in der Bedienungsanleitung hervorgehoben. Sie erkennen diese Sicherheitshinweise am Warnsymbol (Dreieck) am linken Rand. Das Signalwort (z. B. "VORSICHT") steht für die Schwere der Gefahr:

**WARNUNG**

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren (irreversiblen) Verletzungen oder Tod führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.

**VORSICHT**

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.

**HINWEIS**

weist auf Sachschäden hin, welche entstehen können, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht befolgt werden.

#### 2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Messgerät

Beachten Sie alle Aufkleber, Hinweisschilder und Sicherheitssymbole auf dem Messgerät und im Batteriefach. Ein Warnsymbol (Dreieck) ohne Text verweist auf Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung.

#### 2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen

Folgende Dokumente enthalten weitere Informationen, die Sie zu ihrer Sicherheit beachten sollten, wenn Sie mit einem Messsystem arbeiten:

- Bedienungsanleitungen zu Sensoren und weiterem Zubehör
- Sicherheitsdatenblätter zu Kalibrier- und Wartungsmitteln (z. B. Pufferlösungen, Elektrolytlösungen, usw.)

## **2.2 Sicherer Betrieb**

### **2.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Messgerätes besteht ausschließlich in der pH-, Redox-, Sauerstoff und Leitfähigkeits-Messung in einer Laborumgebung.

Bestimmungsgemäß ist ausschließlich der Gebrauch gemäß den Instruktionen und den technischen Spezifikationen dieser Bedienungsanleitung (siehe Abschnitt 15 TECHNISCHE DATEN, Seite 97).

Jede darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

### **2.2.2 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb**

Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Betrieb:

- Das Messgerät darf nur seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend verwendet werden.
- Das Messgerät darf nur mit den in der Bedienungsanleitung genannten Energiequellen versorgt werden.
- Das Messgerät darf nur unter den in der Bedienungsanleitung genannten Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Das Messgerät darf nur geöffnet werden, wenn dies in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich beschrieben ist (Beispiel: Einlegen von Batterien).

### **2.2.3 Unzulässiger Betrieb**

Das Messgerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es:

- eine sichtbare Beschädigung aufweist (z. B. nach einem Transport)
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde (Lagerbedingungen, siehe Abschnitt 15 TECHNISCHE DATEN, Seite 97)

## 3 Inbetriebnahme

### 3.1 Lieferumfang

- Messgerät Multi 3510 IDS
- 4 Batterien 1,5 V Mignon Typ AA
- Kurzbedienungsanleitung
- CD-ROM mit
  - USB-Treibern
  - ausführlicher Bedienungsanleitung (4 Sprachen)
  - Software MultiLab User
  - Software MultiLab Importer

### 3.2 Energieversorgung

Das Multi 3510 IDS wird auf folgende Arten mit Energie versorgt:

- Batteriebetrieb (4 Batterien 1,5 V Mignon Typ AA)
- USB-Betrieb über ein angeschlossenes USB-B-Kabel

### 3.3 Erstinbetriebnahme


Führen Sie folgende Tätigkeiten aus:

- Mitgelieferte Batterien einlegen
- Messgerät einschalten  
(siehe Abschnitt 4.2 MESSGERÄT EINSCHALTEN, Seite 17)
- Datum und Uhrzeit einstellen  
(siehe Abschnitt 4.5.5 BEISPIEL 2 ZUR NAVIGATION: DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN, Seite 23)

### 3.3.1 Batterien einlegen



Sie können das Messgerät wahlweise mit Batterien oder Akkus (Ni-MH) betreiben. Zum Laden der Akkus benötigen Sie ein externes Ladegerät.

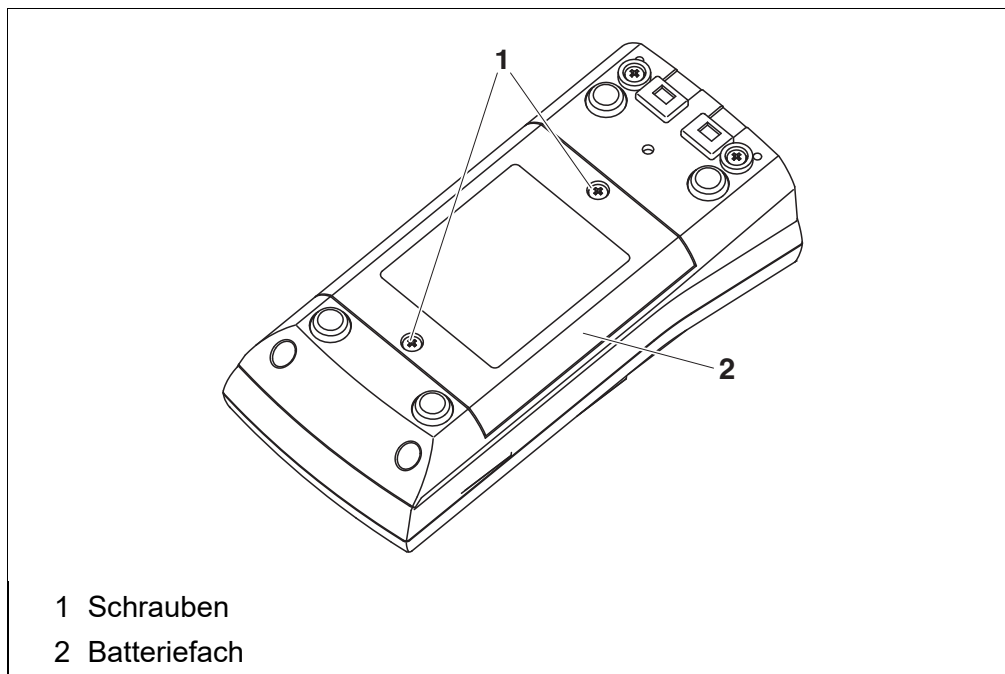

1. Die Schrauben (1) an der Geräteunterseite lösen.
2. Das Batteriefach (2) an der Geräteunterseite öffnen.



#### **VORSICHT**

**Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien.  
Die  $\pm$ -Angaben im Batteriefach müssen mit den  $\pm$ -Angaben auf den Batterien übereinstimmen.**

3. Vier Batterien (Typ Mignon AA) ins Batteriefach legen.
4. Das Batteriefach (2) schließen.
5. Datum und Uhrzeit einstellen  
(siehe Abschnitt 4.5.5 BEISPIEL 2 ZUR NAVIGATION: DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN, Seite 23).

## 4 Bedienung

### 4.1 Allgemeine Bedienprinzipien

#### 4.1.1 Tastenfeld

In dieser Bedienungsanleitung werden Tasten durch spitze Klammern <.> veranschaulicht.


Das Tastensymbol (z. B. **<ENTER>**) bedeutet in der Bedienungsanleitung generell einen kurzen Tastendruck (drücken und loslassen).

Ein langer Tastendruck (drücken und für ca. 2 sec halten) wird durch einen Strich hinter dem Tastensymbol (z. B. **<ENTER\_ >**) veranschaulicht.

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <F1>:<br><F1__>:<br><F2>:<br><F2__>: | Softkeys, die situationsbezogene Funktionen zur Verfügung stellen, z. B.:<br><F1>/[Info]: Informationen zu einem Sensor ansehen |
| <On/Off>:                            | Messgerät ein-/ausschalten                                                                                                      |
| <M>:                                 | Messgröße wählen / Einstellungen beenden                                                                                        |
| <CAL>:<br><CAL__>:                   | Kalibrierverfahren aufrufen<br>Kalibrierdaten anzeigen                                                                          |
| <STO>:<br><STO_ >:                   | Messwert manuell speichern<br>Automatische Speicherung konfigurieren und starten                                                |
| <RCL>:<br><RCL__>:                   | Manuell gespeicherte Messwerte anzeigen<br>Automatisch gespeicherte Messwerte anzeigen                                          |
| <▲ ><▼ >:<br><▲ __><▼ __>:           | Menüsteuerung, Navigation<br>Werte erhöhen, verringern<br>Kontinuierlich Werte erhöhen, verringern                              |
| <ENTER>:<br><ENTER_ >:               | Menü für Messeinstellungen öffnen / Eingaben bestätigen<br>Menü für Systemeinstellungen öffnen                                  |
| <AR>                                 | Messwert einfrieren (HOLD-Funktion)<br>AutoRead-Messung ein-/ausschalten                                                        |

### 4.1.2 Display


Beispiel pH:

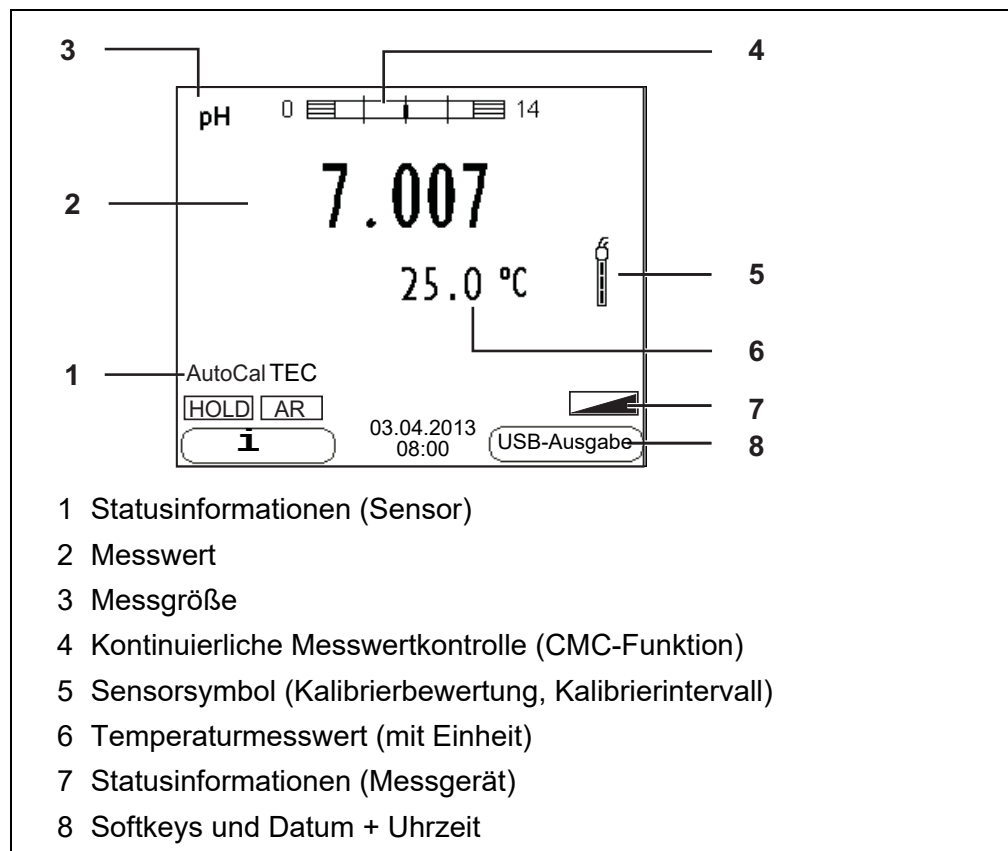

### 4.1.3 Statusinformationen (Messgerät)

|                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| AR                                                                                  | Stabilitätskontrolle (AutoRead) ist aktiviert                                 |
| HOLD                                                                                | Messwert ist eingefroren (Taste <AR>)                                         |
|  | Batterien sind weitgehend entladen                                            |
|  | Daten werden automatisch intervallweise an die USB-B-Schnittstelle ausgegeben |

#### 4.1.4 Buchsenfeld

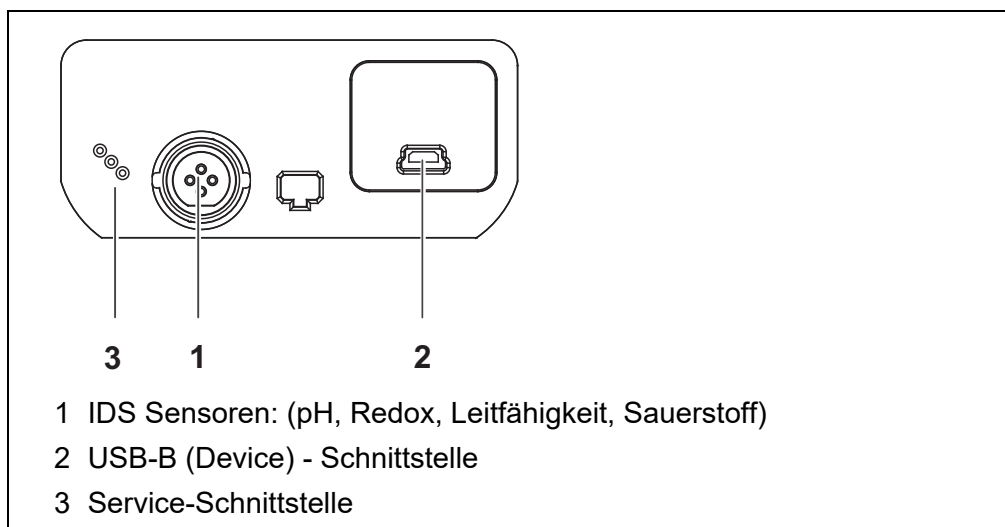


#### VORSICHT


Schließen Sie an das Messgerät nur Sensoren an, die keine unzulässigen Spannungen oder Ströme (> SELV und > Stromkreis mit Strombegrenzung) einspeisen können. WTW-IDS-Sensoren und IDS-Adapter erfüllen diese Bedingungen.

#### 4.1.5 Sensor-Info


Sie können jederzeit die aktuellen Sensordaten und die Sensoreinstellungen eines angeschlossenen Sensors anzeigen. Die Sensordaten erhalten Sie aus der Messwertansicht über den Softkey <F1>/[Info].

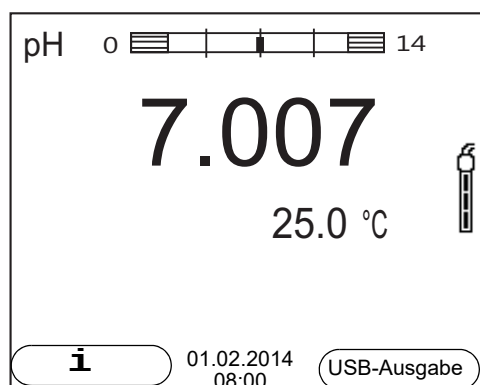

1. In der Messwertansicht:  
Mit <F1>/[Info] die Sensordaten (Sensorname, Seriennummer) anzeigen.

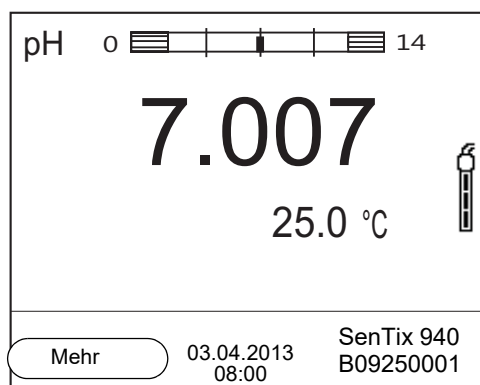


2. Mit **<F1>/[Mehr]** weitere Sensordaten (Einstellungen) anzeigen.

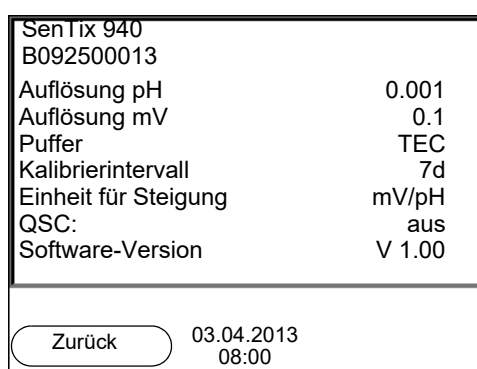

## 4.2 Messgerät einschalten

1. Mit **<On/Off>** das Gerät einschalten.  
Das Gerät führt einen Selbsttest durch.
2. Sensor anstecken.  
Das Messgerät ist messbereit.

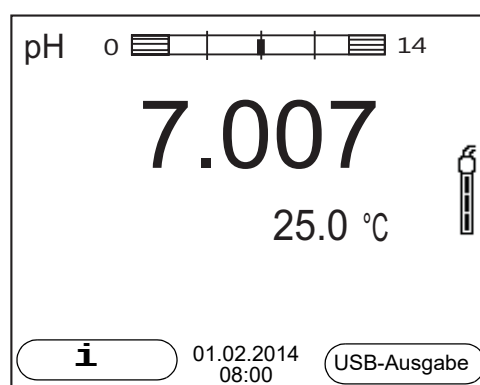

Ist für das Messgerät die Benutzerverwaltung aktiviert, erscheint nach dem Einschalten des Messgeräts der Dialog *Anmelden* (siehe Abschnitt 4.4 ANMELDEN MIT BENUTZERNAMEN, Seite 18).

Im Auslieferungszustand ist die Benutzerverwaltung nicht aktiv.

### 4.3 Messgerät ausschalten

1. Mit **<On/Off>** das Gerät ausschalten.


### 4.4 Anmelden mit Benutzernamen

Nach Aktivierung der Benutzerverwaltung durch den Administrator (Software MultiLab User, auf beiliegender CD-ROM) sind Messungen mit dem Messgerät nur noch nach Anmeldung mit einem Benutzernamen möglich. Der Benutzername wird in Messwerten und Protokollen dokumentiert.

Im Menü *Benutzername* sind alle vom Administrator angelegten Benutzernamen aufgelistet. Der Administrator legt für jeden Benutzer einzeln fest, ob für die Anmeldung am Gerät ein Passwords erforderlich ist.

Ist der Menüpunkt *Password* ausgegraut, ist kein Password zum Anmelden erforderlich.

1. Mit **<On/Off>** das Gerät einschalten.  
Der Dialog *Anmelden* erscheint.

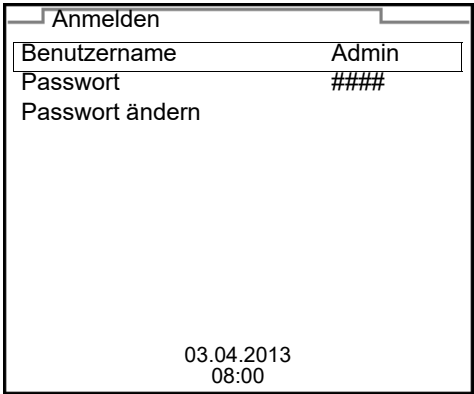

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Anmelden            |       |
| Benutzername        | Admin |
| Passwort            | ####  |
| Passwort ändern     |       |
| 03.04.2013<br>08:00 |       |

2. Mit **<▲ ><▼ >** den Menüpunkt *Benutzername* wählen und mit **<ENTER>** bestätigen.  
Der Benutzername ist markiert.
3. Mit **<▲ ><▼ >** einen Benutzernamen wählen und mit **<ENTER>** bestätigen.



Ist kein Password erforderlich, erfolgt die Anmeldung sofort.  
Wenn ein Sensor angeschlossen ist, zeigt das Display die Messwertansicht.

4. Wenn ein Password erforderlich ist:  
Mit **<▲ ><▼ >** den Menüpunkt *Password* wählen und mit **<ENTER>** bestätigen.



Beim ersten Anmelden mit einem Benutzernamen legt der Benutzer sein Passwort fest.  
Ein gültiges Passwort besteht aus 4 Ziffern.  
Der Benutzer kann sein Passwort beim nächsten Anmelden ändern.

5. Mit **<▲ ><▼ >** die Ziffer der markierten Position ändern.  
Mit **<F2>/[▶]** zur nächsten Position des Passworts wechseln.  
Wenn das Passwort vollständig eingegeben ist, das Passwort mit **<ENTER>** bestätigen.  
Die Anmeldung erfolgt. Wenn ein Sensor angeschlossen ist, zeigt das Display die Messwertansicht.

**Passwort ändern** Wenn der Administrator einen Zugang mit Passwortschutz eingerichtet hat:

1. Mit **<On/Off>** das Gerät einschalten.  
Der Dialog *Anmelden* erscheint.
2. Mit **<▲ ><▼ >** den Menüpunkt *Benutzername* wählen und mit **<ENTER>** bestätigen.  
Der Benutzername ist markiert.
3. Mit **<▲ ><▼ >** einen Benutzernamen wählen und mit **<ENTER>** bestätigen.
4. Mit **<▲ ><▼ >** den Menüpunkt *Passwort ändern* wählen und mit **<ENTER>** bestätigen.
5. Im Feld *Passwort* mit **<▲ ><▼ >** und **<F2>/[▶]** das alte Passwort eingeben und mit **<ENTER>** bestätigen.
6. Im Feld *Neues Passwort* mit **<▲ ><▼ >** und **<F2>/[▶]** das neue Passwort eingeben und mit **<ENTER>** bestätigen.  
Das Passwort ist geändert.  
Die Anmeldung erfolgt. Wenn ein Sensor angeschlossen ist, zeigt das Display die Messwertansicht.

**Passwort vergessen?**

Wenden Sie sich an den Administrator.

## 4.5 Navigation

### 4.5.1 Betriebsarten

| Betriebsart        | Erläuterung                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Messen</b>      | Das Display zeigt die Messdaten des angeschlossenen Sensors in der Messwertansicht               |
| <b>Kalibrieren</b> | Das Display zeigt einen Kalibrierablauf mit Kalibrierinformationen, Funktionen und Einstellungen |

| Betriebsart             | Erläuterung                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Speichern</b>        | Das Messgerät speichert Messdaten manuell oder automatisch                                                      |
| <b>Daten übertragen</b> | Das Messgerät überträgt Messdaten und Kalibrierprotokolle automatisch oder manuell an eine USB-B-Schnittstelle. |
| <b>Einstellen</b>       | Das Display zeigt das System- oder ein Sensormenü mit Untermenüs, Einstellungen und Funktionen                  |

#### 4.5.2 Messwertansicht


In der Messwertansicht

- öffnen Sie mit **<ENTER>** (kurzer Druck) das zugehörige Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen.
- öffnen Sie mit **<ENTER\_ >** (langer Druck (ca. 2 s) auf **<ENTER>**) das Menü *Speicher & Konfig.* mit den sensorunabhängigen Einstellungen.
- wechseln Sie mit einem Druck auf **<M>** die Anzeige im Messfenster (z. B. pH <-> mV).

#### 4.5.3 Menüs und Dialoge

Die Menüs für Einstellungen sowie Dialoge in Abläufen enthalten weitere Unterelemente. Die Auswahl erfolgt mit den Tasten **<▲ ><▼ >**. Die aktuelle Auswahl ist jeweils mit einem Rahmen dargestellt.

- Untermenüs  
Der Name des Untermenüs erscheint am oberen Rand des Rahmens. Untermenüs werden durch Bestätigen mit **<ENTER>** geöffnet. Beispiel:

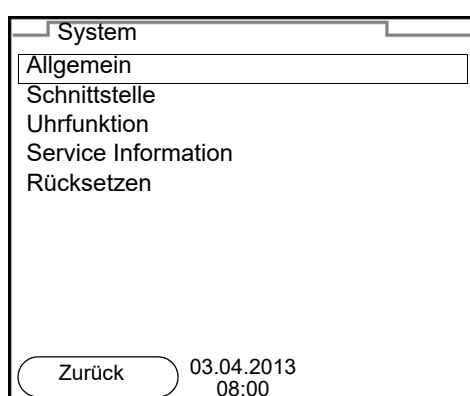

- Einstellungen  
Einstellungen sind durch einen Doppelpunkt gekennzeichnet. Die aktuelle Einstellung erscheint am rechten Rand. Mit **<ENTER>** wird der Einstellmodus geöffnet. Anschließend kann die Einstellung mit **<▲ ><▼ >** und **<ENTER>** geändert werden. Beispiel:

| Allgemein                                         |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Sprache:                                          | Deutsch |
| Akustisches Signal:                               | aus     |
| Beleuchtung:                                      | ein     |
| Kontrast:                                         | 12      |
| Abschaltzeit:                                     | 1 h     |
| Temperatur Einheit:                               | °C      |
| Stabilitätskontrolle:                             | ein     |
| <div>Zurück</div> <div>03.04.2013<br/>08:00</div> |         |

- **Funktionen**

Funktionen sind durch den Namen der Funktion gekennzeichnet. Sie werden durch Bestätigen mit **<ENTER>** sofort ausgeführt. Beispiel: Funktion *Kalibrierprotokoll* anzeigen.

| pH                                                |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Kalibrierprotokoll                                |       |
| Kalibrier-Speicher                                |       |
| Puffer:                                           | TEC   |
| Einpunktkalibrierung:                             | ja    |
| Kalibrierintervall:                               | 7 d   |
| Einheit für Steigung:                             | mV/pH |
| [ <b>i</b> ] 2.00 4.01 7.00 10.01 (25 °C)         |       |
| <div>Zurück</div> <div>03.04.2013<br/>08:00</div> |       |


- **Meldungen**

Informationen sind durch das Symbol [**i**] gekennzeichnet. Sie können nicht ausgewählt werden. Beispiel:

| pH                                                |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Kalibrierprotokoll                                |       |
| Kalibrier-Speicher                                |       |
| Puffer:                                           | TEC   |
| Einpunktkalibrierung:                             | ja    |
| Kalibrierintervall:                               | 7 d   |
| Einheit für Steigung:                             | mV/pH |
| [ <b>i</b> ] 2.00 4.01 7.00 10.01 (25 °C)         |       |
| <div>Zurück</div> <div>03.04.2013<br/>08:00</div> |       |

#### 4.5.4 Beispiel 1 zur Navigation: Sprache einstellen


1. Die Taste **<On/Off>** drücken.  
Die Messwertansicht erscheint.  
Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Messen.

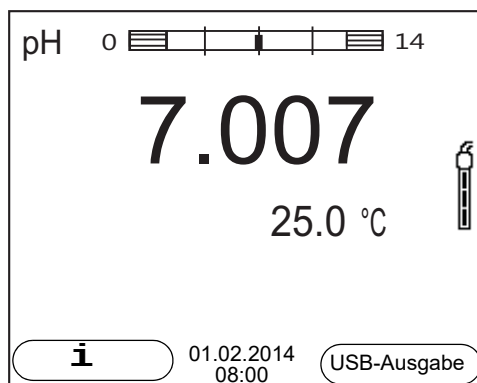


2. Mit **<ENTER\_>** das Menü *Speicher & Konfig.* öffnen.  
Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Einstellen.




3. Mit **<▲>** **<▼>** das Untermenü *System* markieren.  
Die aktuelle Auswahl ist mit einem Rahmen dargestellt.
4. Mit **<ENTER>** das Untermenü *System* öffnen.

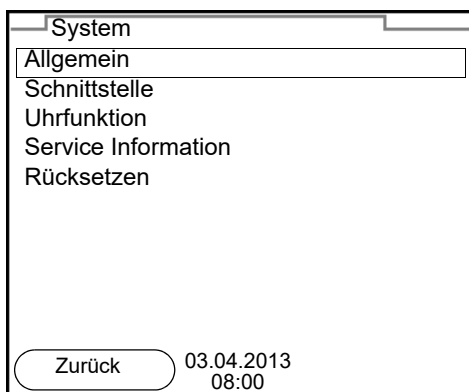

5. Mit **<▲ ><▼ >** das Untermenü *Allgemein* markieren.  
Die aktuelle Auswahl ist mit einem Rahmen dargestellt.
6. Mit **<ENTER>** das Untermenü *Allgemein* öffnen.

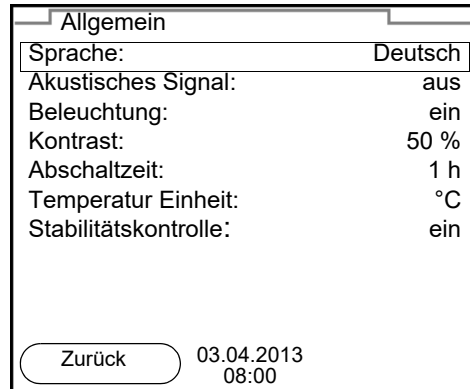

7. Mit **<ENTER>** den Einstellmodus für die *Sprache* öffnen.

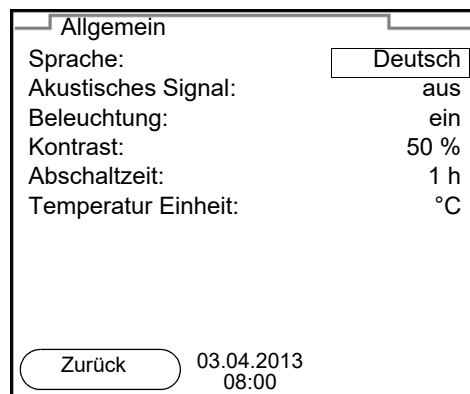

8. Mit **<▲ ><▼ >** die gewünschte Sprache auswählen.
9. Mit **<ENTER>** die Einstellung bestätigen.  
Das Gerät wechselt in die Betriebsart Messen.  
Die gewählte Sprache ist aktiv.

#### 4.5.5 Beispiel 2 zur Navigation: Datum und Uhrzeit einstellen

Das Messgerät besitzt eine Uhr mit Datumsfunktion. Datum und Uhrzeit sind in der Statuszeile der Messwertansicht eingeblendet.

Beim Speichern von Messwerten und beim Kalibrieren werden Datum und aktuelle Uhrzeit automatisch mitgespeichert.

Die richtige Einstellung von Datum und Uhrzeit und Datumsformat ist für folgende Funktionen und Anzeigen wichtig:

- Aktuelle Uhrzeit und Datum
- Kalibrierdatum

- Identifikation gespeicherter Messwerte.

Prüfen Sie deshalb die Uhrzeit in regelmäßigen Abständen.



Datum und Uhrzeit werden nach einem Abfall der Versorgungsspannung (leere Batterien) zurückgesetzt.

### Datum, Uhrzeit und Datumsformat einstellen

Das Datumsformat kann von der Anzeige Tag, Monat, Jahr (*TT.MM.JJ*) auf Monat, Tag, Jahr (*MM/TT/JJ* oder *MM.TT.JJ*) umgestellt werden.

1. In der Messwertansicht:  
Mit **<ENTER\_>** das Menü *Speicher & Konfig.* öffnen.  
Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Einstellen.
2. Mit **<▲>** **<▼>** und **<ENTER>** das Menü *System / Uhrfunktion* auswählen und bestätigen.  
Das Einstellmenü für Datum und Uhrzeit öffnet sich.

| Uhrfunktion                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Datumsformat:                                                                                                                                  | TT.MM.JJ   |
| Datum:                                                                                                                                         | 03.04.2013 |
| Zeit:                                                                                                                                          | 14:53:40   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Zurück</span> <span>03.04.2013<br/>08:00</span> </div> |            |

3. Mit **<▲>** **<▼>** und **<ENTER>** *Zeit* auswählen und bestätigen.  
Die Stunden sind markiert.
4. Mit **<▲>** **<▼>** und **<ENTER>** die Einstellung ändern und bestätigen.  
Die Minuten sind markiert.
5. Mit **<▲>** **<▼>** und **<ENTER>** die Einstellung ändern und bestätigen.  
Die Sekunden sind markiert.
6. Mit **<▲>** **<▼>** und **<ENTER>** die Einstellung ändern und bestätigen.  
Die Zeit ist eingestellt.
7. Gegebenenfalls *Datum* und *Datumsformat* einstellen. Die Einstellung erfolgt in gleicher Weise wie die Einstellung der Uhrzeit.
8. Mit **<F1>**/ in das übergeordnete Menü wechseln, um weitere Einstellungen vorzunehmen.  
oder  
Mit **<M>** in die Messwertansicht wechseln.  
Das Gerät befindet sich in der Betriebsart Messen.

## 5 pH-Wert


### 5.1 Messen

#### 5.1.1 pH-Wert messen

##### **HINWEIS**

**Bei Anschluss von geerdetem PC/Drucker kann nicht in geerdeten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!  
Die USB-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.**

1. Den IDS-pH-Sensor an das Messgerät anschließen.  
Das pH-Messfenster wird im Display angezeigt.
2. Gegebenenfalls mit **<M>** die Messgröße pH wählen.
3. Die Messlösung temperieren bzw. aktuelle Temperatur messen, falls die Messung ohne Temperaturmessfühler erfolgt.
4. Gegebenenfalls den IDS-pH-Sensor kalibrieren bzw. überprüfen.
5. Den IDS-pH-Sensor in die Messlösung eintauchen.

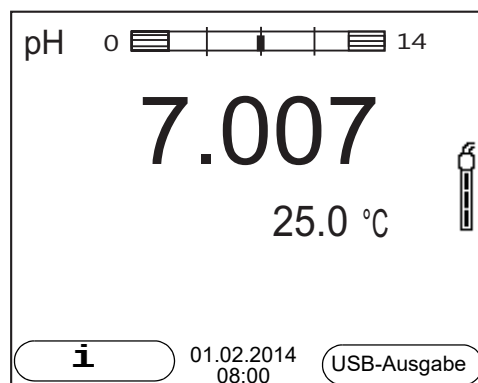

#### **Stabilitätskontrolle (AutoRead) & HOLD-Funktion**

Die Funktion Stabilitätskontrolle (*AutoRead*) prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts.

Die Messgröße im Display blinkt

- sobald der Messwert den Stabilitätsbereich verlässt
- wenn die automatische *Stabilitätskontrolle* ausgeschaltet ist.

Unabhängig von der Einstellung für automatische *Stabilitätskontrolle* (siehe Abschnitt 10.6.3 AUTOMATISCHE STABILITÄTSKONTROLLE, Seite 76) im Menü *System* können Sie die Funktion *Stabilitätskontrolle* jederzeit manuell starten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.  
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.  
Die HOLD-Funktion ist aktiv.



Sie können jederzeit die Funktion *Stabilitätskontrolle* und die HOLD-Funktion mit **<AR>** oder **<M>** beenden.

2. Mit **<ENTER>** die Funktion *Stabilitätskontrolle* manuell aktivieren. Während der Messwert als nicht stabil bewertet wird, erscheint die Statusanzeige [AR]. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt. Sobald ein stabiler Messwert erkannt wird, erscheint die Statusanzeige [HOLD][AR]. Der Fortschrittsbalken verschwindet und die Anzeige der Messgröße blinkt nicht mehr. Die aktuellen Messdaten werden an die Schnittstelle ausgegeben. Messdaten, die das Kriterium für die Stabilitätskontrolle erfüllen, erhalten den Zusatz AR.



Sie können jederzeit die Funktion *Stabilitätskontrolle* mit **<ENTER>** vorzeitig manuell beenden. Bei vorzeitigem Beenden der Funktion *Stabilitätskontrolle* werden die aktuellen Messdaten ohne Auto-Read-Info an die Schnittstelle ausgegeben.

3. Mit **<ENTER>** eine weitere Messung mit Stabilitätskontrolle starten. oder  
Mit **<AR>** oder **<M>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben. Die Statusanzeige [AR] verschwindet. Das Display wechselt in die vorherige Darstellung zurück.

#### Kriterien für einen stabilen Messwert

Die Funktion *Stabilitätskontrolle* überprüft, ob die Messwerte in dem überwachten Zeitintervall stabil sind.

| Messgröße  | Zeitintervall | Stabilität im Zeitintervall |
|------------|---------------|-----------------------------|
| pH-Wert    | 15 Sekunden   | $\Delta$ : besser 0,01 pH   |
| Temperatur | 15 Sekunden   | $\Delta$ : besser 0,5 °C    |

Die Mindestdauer, bis ein Messwert als stabil bewertet wird, entspricht dem überwachten Zeitintervall. Die tatsächliche Dauer ist meist länger.

#### 5.1.2 Temperatur messen

Für reproduzierbare pH-Messungen ist die Messung der Temperatur der Messlösung zwingend erforderlich.

IDS-Sensoren messen die Temperatur durch einen im IDS-Sensor integrierten Temperaturmessfühler.

Bei Betrieb eines Sensors ohne integrierten Temperaturmessfühler, z. B. über einen IDS-pH-Adapter, müssen Sie zunächst die Temperatur der Messlösung ermitteln und eingeben.

Welche Art der Temperaturmessung aktiv ist, erkennen Sie an der Anzeige der

Temperatur:

| Temperatur-messfühler | Auflösung der Temp.-Anzeige | Temp.-Messung                        |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ja                    | 0,1 °C                      | Automatisch mit Temperaturmessfühler |
| -                     | 1 °C                        | Manuell                              |

## 5.2 Kalibrieren pH

### 5.2.1 Warum kalibrieren?

pH-Messketten altern. Dabei verändern sich Nullpunkt (Asymmetrie) und Steilheit der pH-Messkette. Als Folge wird ein ungenauer Messwert angezeigt. Durch das Kalibrieren werden die aktuellen Werte für Nullpunkt und Steilheit der Messkette ermittelt und gespeichert. Kalibrieren Sie deshalb in regelmäßigen Abständen.

### 5.2.2 Wann unbedingt kalibrieren?

- Routinemäßig im Rahmen einer betrieblichen Qualitätssicherung.
- Wenn das Kalibrierintervall abgelaufen ist

### 5.2.3 Durchführung einer automatischen Kalibrierung (AutoCal)

Achten Sie darauf, dass im Sensormenü im Menü *Puffer* der Puffersatz richtig gewählt ist (siehe Abschnitt 10.1.1 EINSTELLUNGEN FÜR PH-MESSUNGEN, Seite 66).

Verwenden Sie in beliebiger Reihenfolge ein bis fünf Pufferlösungen des ausgewählten Puffersatzes.


Im folgenden ist die Kalibrierung mit Technischen Puffern (TEC) beschrieben. Bei anderen Puffersätzen werden andere Puffersollwerte angezeigt. Der Ablauf ist ansonsten identisch.




Ist im Menü die Einpunktkalibrierung eingestellt, wird die Kalibrierung automatisch nach der Messung von Pufferlösung 1 beendet, und das Kalibrierprotokoll angezeigt.

1. Den pH-Sensor an das Messgerät anschließen.  
Das pH-Messfenster wird im Display angezeigt.
2. Die Pufferlösungen bereithalten.  
Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:  
Pufferlösungen temperieren bzw. aktuelle Temperatur messen.

3. Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten.  
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den ersten Puffer (Spannungsanzeige).

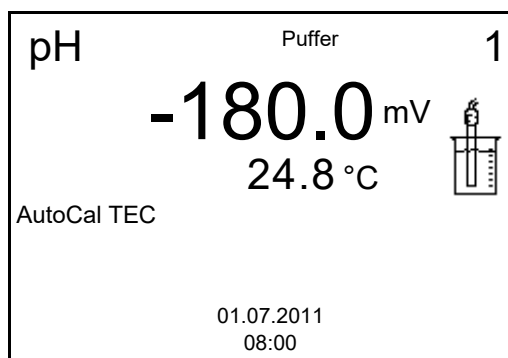

4. Den Sensor gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
5. Den Sensor in die Pufferlösung 1 tauchen.
6. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler (z. B. über einen IDS-Adapter):  
Die Temperatur des Puffers mit **<▲ ><▼ >** eingeben.
7. Mit **<ENTER>** die Messung starten.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle).  
Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Die Messgröße blinkt.

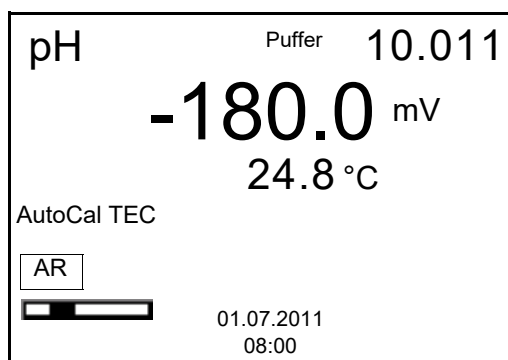


8. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen.  
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
9. Gegebenenfalls mit **<M>** die Kalibrierung als Einpunktkalibrierung beenden.  
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.



Für die **Einpunktkalibrierung** verwendet das Gerät die Nernst-Steilheit (-59,2 mV/pH bei 25 °C) und ermittelt den Nullpunkt des IDS-pH-Sensors.

**Fortsetzen mit Zweipunktkalibrierung**


10. Den Sensor gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
11. Den Sensor in Pufferlösung 2 tauchen.
12. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:  
Die Temperatur des Puffers mit <▲ ><▼ > eingeben.
13. Mit <ENTER> die Messung starten.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle).  
Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Die Messgröße blinkt.

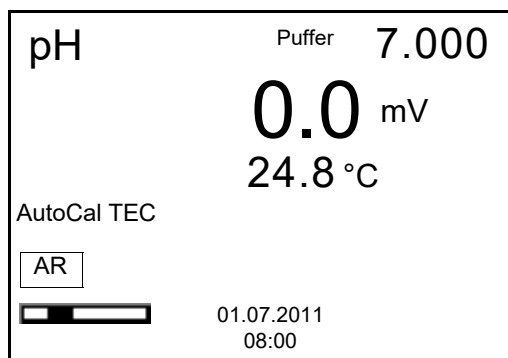

14. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit <ENTER> die Stabilitätskontrolle beenden und den Kalibrierwert übernehmen.  
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
15. Gegebenenfalls mit <M> die Kalibrierung als Zweipunktkalibrierung beenden.  
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.

**Fortsetzen mit Drei- bis Fünfpunktkalibrierung**

16. Den Sensor gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
17. Den Sensor in die nächste Pufferlösung tauchen.
18. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:  
Die Temperatur des Puffers mit <▲ ><▼ > eingeben.
19. Mit <ENTER> die Messung starten.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle).  
Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Die Messgröße blinkt.

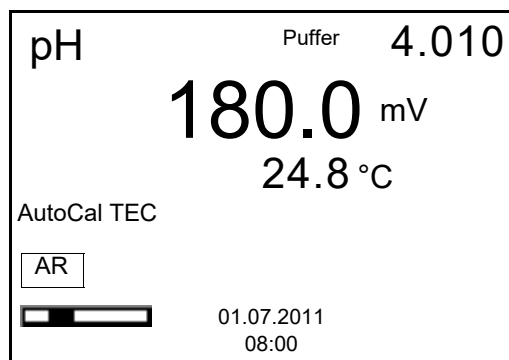

20. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** die Stabilitätskontrolle beenden und den Kalibrierwert übernehmen.  
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
21. Gegebenenfalls mit **<M>** die Kalibrierung beenden.  
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.  
oder  
Mit **<ENTER>** zur Kalibrierung mit dem nächsten Puffer wechseln.



Nach Messung des letzten Puffers in einem Puffersatz wird die Kalibrierung automatisch beendet. Anschließend wird das Kalibrierprotokoll angezeigt.

Die Kalibriergerade wird durch lineare Regression ermittelt.

#### 5.2.4 Durchführung einer manuellen Kalibrierung (ConCal)


Achten Sie darauf, dass im Sensormenü im Menü *Puffer* der Puffersatz *ConCal* gewählt ist (siehe Abschnitt 10.1.1 EINSTELLUNGEN FÜR PH-MESSUNGEN, Seite 66).

Verwenden Sie in beliebiger Reihenfolge ein bis fünf Pufferlösungen. Die pH-Werte der Pufferlösungen müssen sich um mindestens eine pH-Einheit unterscheiden.




Ist im Menü die Einpunktkalibrierung eingestellt, wird die Kalibrierung automatisch nach der Messung von Pufferlösung 1 beendet, und das Kalibrierprotokoll angezeigt.


1. Den pH-Sensor an das Messgerät anschließen.  
Das pH-Messfenster wird im Display angezeigt.
2. Die Pufferlösungen bereithalten.  
Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:  
Pufferlösungen temperieren bzw. aktuelle Temperatur messen.
3. Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten.  
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den ersten Puffer (Spannungsanzeige).

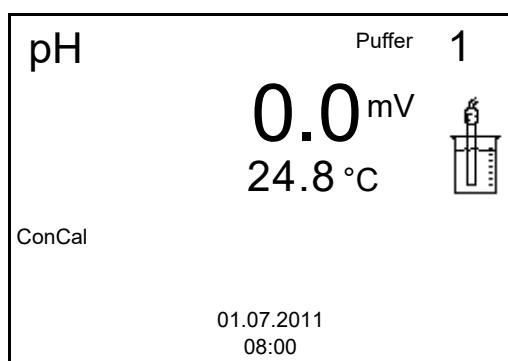

4. Den Sensor gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
5. Den Sensor in Pufferlösung 1 tauchen.
6. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler (z. B. über einen IDS-Adapter): Die Temperatur des Puffers mit **<▲ ><▼ >** eingeben.
7. Mit **<ENTER>** die Messung starten. Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle). Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Die Messgröße blinkt.

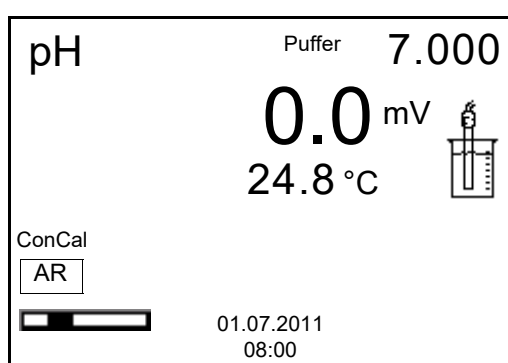

8. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** die Stabilitätskontrolle beenden und den Kalibrierwert übernehmen. Der pH-Wert der Pufferlösung wird angezeigt.

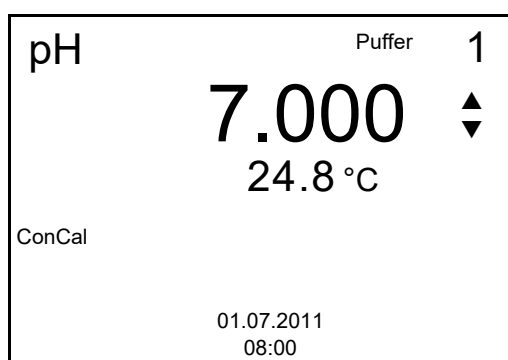

9. Mit **<▲ ><▼ >** den Puffersollwert für die gemessene Temperatur einstellen.


10. Mit **<ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen.  
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
11. Gegebenenfalls mit **<M>** die Kalibrierung als Einpunktkalibrierung beenden.  
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.



Für die **Einpunktkalibrierung** verwendet das Gerät die Nernst-Steilheit (-59,2 mV/pH bei 25 °C) und ermittelt den Nullpunkt des IDS-pH-Sensors.

#### Fortsetzen mit Zweipunkt- kalibrierung


12. Den Sensor gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
13. Den Sensor in Pufferlösung 2 tauchen.
14. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:  
Die Temperatur des Puffers mit **<▲ ><▼ >** eingeben.
15. Mit **<ENTER>** die Messung starten.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle).  
Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Die Messgröße blinkt.
16. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit **<ENTER>** die Stabilitätskontrolle beenden und den Kalibrierwert übernehmen.  
Der pH-Wert der Pufferlösung wird angezeigt.

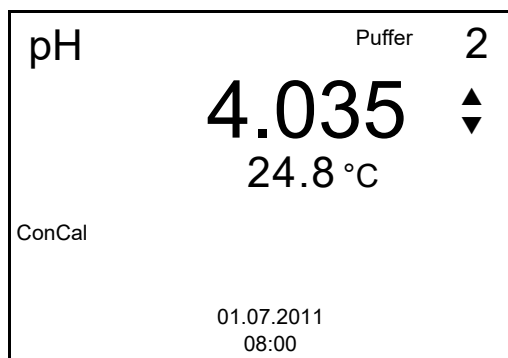

17. Mit **<▲ ><▼ >** den Puffersollwert für die gemessene Temperatur einstellen.
18. Mit **<ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen.  
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
19. Gegebenenfalls mit **<M>** die Kalibrierung als Zweipunktkalibrierung beenden.  
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.

**Fortsetzen mit Drei-  
bis Fünfpunkt-  
kalibrierung**

20. Den Sensor gründlich mit entionisiertem Wasser spülen.
21. Den Sensor in die nächste Pufferlösung tauchen.
22. Bei Messung ohne Temperaturmessfühler:  
Die Temperatur des Puffers mit <▲ ><▼ > eingeben.
23. Mit <ENTER> die Messung starten.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle).  
Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Die Messgröße blinkt.
24. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten oder mit  
<ENTER> die Stabilitätskontrolle beenden und den Kalibrierwert übernehmen.  
Der pH-Wert der Pufferlösung wird angezeigt.

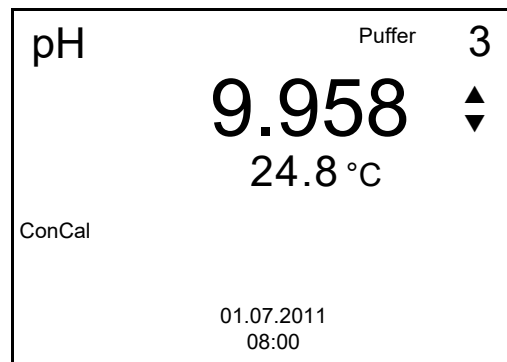

25. Mit <▲ ><▼ > den Puffersollwert für die gemessene Temperatur einstellen.
26. Mit <ENTER> den Kalibrierwert übernehmen.  
Es erscheint das Kalibrierdisplay für den nächsten Puffer (Spannungsanzeige).
27. Gegebenenfalls mit <M> die Kalibrierung beenden.  
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt.  
oder  
Mit <ENTER> die Kalibrierung mit dem nächsten Puffer fortsetzen.



Nach Messung eines fünften Puffers wird die Kalibrierung automatisch beendet. Anschließend wird das Kalibrierprotokoll angezeigt.

Die Kalibriergerade wird durch lineare Regression ermittelt.

**5.2.5 Kalibrierpunkte**

Die Kalibrierung kann mit ein bis fünf Pufferlösungen in beliebiger Reihenfolge erfolgen (Ein- bis Fünfpunktkalibrierung). Das Messgerät ermittelt folgende Werte und berechnet die Kalibriergerade wie folgt:

| Kalibrierung   | Ermittelte Werte | Angezeigte Kalibrierdaten                                                                                                                                           |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Punkt        | Asy              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nullpunkt = Asy</li> <li>● Steilheit = Nernst-Steilheit (-59,2 mV/pH bei 25 °C)</li> </ul>                                 |
| 2-Punkt        | Asy<br>Stg.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nullpunkt = Asy</li> <li>● Steilheit = Stg.</li> </ul>                                                                     |
| 3- bis 5-Punkt | Asy<br>Stg.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nullpunkt = Asy</li> <li>● Steilheit = Stg.</li> </ul> <p>Die Kalibriergerade wird durch lineare Regression berechnet.</p> |



Die Steilheit können Sie in der Einheit mV/pH oder % anzeigen (siehe Abschnitt 10.1.1 EINSTELLUNGEN FÜR PH-MESSUNGEN, Seite 66).

### 5.2.6 Kalibrierdaten



Das Kalibrierprotokoll wird nach dem Kalibrieren automatisch auf die Schnittstelle übertragen.

#### Kalibrierdaten anzeigen

Das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung finden Sie unter dem Menüpunkt *Kalibrierung / Kalibrierprotokoll*. Zum Öffnen in der Messwertansicht die Taste **<CAL\_\_>** drücken.

Die Kalibrierprotokolle der letzten 10 Kalibrierungen finden Sie im Menü *Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Anzeigen*. Zum Öffnen des Menüs *Kalibrierung* in der Messwertansicht die Taste **<ENTER>** drücken.

| Menüpunkt                                                   | Einstellung/<br>Funktion | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalibrierung /<br>Kalibrier-Speicher /<br>Anzeigen          | -                        | Zeigt die Kalibrierprotokolle an.<br>Weitere Optionen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Mit <b>&lt;▲ &gt;&lt;▼ &gt;</b> blättern Sie durch die Kalibrierprotokolle.</li> <li>● Mit <b>&lt;F2&gt;/[USB-Ausgabe]</b> geben Sie das angezeigte Kalibrierprotokoll auf die Schnittstelle aus.</li> <li>● Mit <b>&lt;F2__&gt;/[USB-Ausgabe]</b> geben Sie alle Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus.</li> <li>● Mit <b>&lt;F1&gt;/[Zurück]</b> oder <b>&lt;ENTER&gt;</b> verlassen Sie die Anzeige.</li> <li>● Mit <b>&lt;M&gt;</b> wechseln Sie direkt zur Messwertansicht.</li> </ul> |
| Kalibrierung /<br>Kalibrier-Speicher /<br>Ausgabe RS232/USB | -                        | Gibt den Kalibrier-Speicher auf die Schnittstelle aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Kalibrierbewertung

Nach dem Kalibrieren bewertet das Messgerät automatisch die Kalibrierung. Nullpunkt und Steilheit werden dabei getrennt bewertet. Die jeweils schlechtere Bewertung wird herangezogen. Die Bewertung erscheint im Display und im Kalibrierprotokoll.

| Display                                                                             | Kalibrierprotokoll | Nullpunkt [mV]                       | Steilheit [mV/pH]                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | +++                | -15 ... +15                          | -60,5 ... -58,0                              |
|  | ++                 | -20 ... <-15<br>oder<br>>+15 ... +20 | >-58,0 ... -57,0                             |
|  | +                  | -25 ... <-20<br>oder<br>>+20 ... +25 | -61,0 ... <-60,5<br>oder<br>>-57,0 ... -56,0 |
|  | -                  | -30 ... <-25<br>oder<br>>+25 ... +30 | -62,0 ... <-61,0<br>oder<br>>-56,0 ... -50,0 |
| IDS-Sensor gemäß Sensor-Bedienungsanleitung reinigen                                |                    |                                      |                                              |
| Error                                                                               | Error              | <-30<br>oder<br>>+30                 | <-62,0<br>oder<br>>-50,0                     |
| Fehlerbehebung (siehe Abschnitt 14 WAS TUN, WENN..., Seite 92 )                     |                    |                                      |                                              |



Für pH-IDS-Sensoren können Sie alternativ eine feiner abgestufte Kalibrierbewertung (QSC) aktivieren (siehe Abschnitt 5.2.8 QSC-FUNKTION (SENSORQUALITÄTSKONTROLLE), Seite 38).

### Kalibrierprotokoll (USB-Ausgabe)

```
Multi 3510 IDS
Ser. Nr. 11292113

KALIBRIERUNG pH
01.02.2014 15:55

Ser. Nr. 10501234
TECYSI
Puffer 1          4.01
Puffer 2          7.00
Puffer 3          10.01
Spannung 1        184.0 mV
Spannung 2        3.0 mV
Spannung 3        -177.0 mV
Temperatur 1      24.0 °C
Temperatur 2      24.0 °C
Temperatur 3      24.0 °C
Steigung          -60.2 mV/pH
Asymmetrie        4.0 mV
Sensor            +++


etc...
```

### 5.2.7 Kontinuierliche Messwertkontrolle (CMC-Funktion)

Die kontinuierliche Messwertkontrolle (CMC-Funktion, Continuous Measurement Control) ermöglicht auf einen Blick eine schnelle und sichere Bewertung des aktuellen Messwerts.

Nach jeder erfolgreichen Kalibrierung wird in der Messwertansicht die Skala des pH-Messbereichs angezeigt. Hier ist besonders leicht zu erkennen, ob der aktuelle Messwert im kalibrierten Teil des Messbereichs liegt.

Folgende Informationen werden angezeigt:

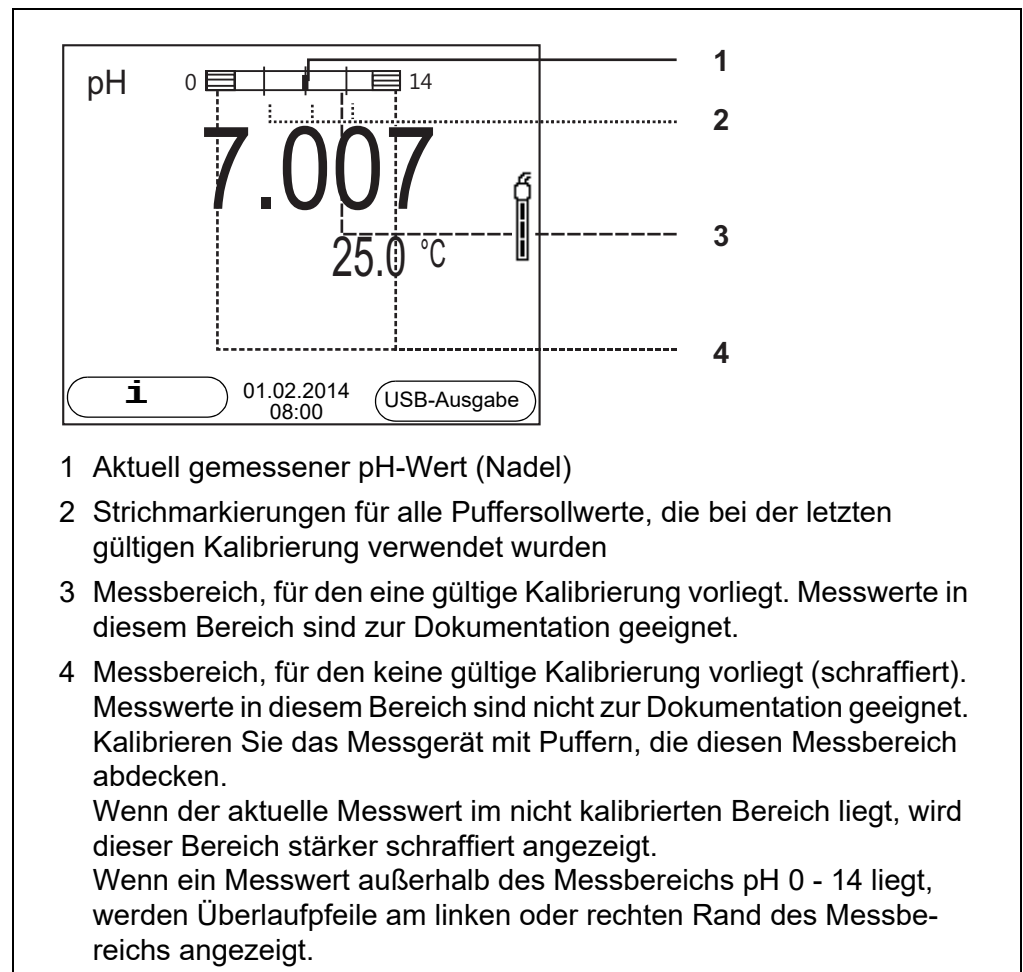

Die Grenzen des kalibrierten Bereichs sind durch die bei der Kalibrierung verwendeten Puffer bestimmt:


- Untere Grenze: Puffer mit niedrigstem pH-Wert - 2 pH-Einheiten  
 Obere Grenze: Puffer mit höchstem pH-Wert + 2 pH-Einheiten

### 5.2.8 QSC-Funktion (Sensorqualitätskontrolle)

#### Allgemeines zur QSC-Funktion

Die QSC-Funktion (Quality Sensor Control) ist eine neue Sensorbewertung für digitale IDS-Sensoren. Dabei wird der Zustand eines IDS-pH-Sensors individuell und sehr fein abgestuft bewertet.

Im Display zeigt die QSC-Skala mit Hilfe eines Zeigers die aktuelle Sensorbewertung an.

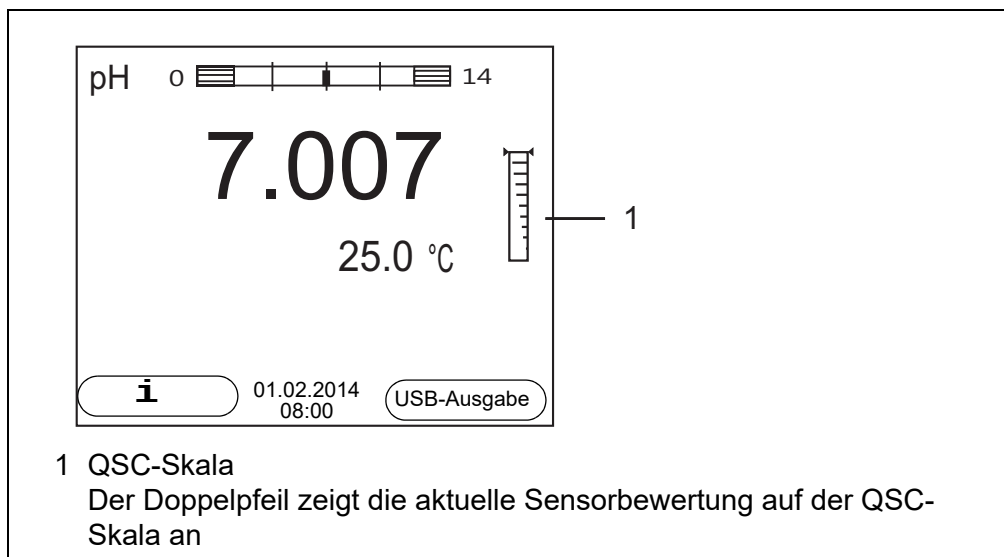

Bei USB-Ausgabe wird die Sensorbewertung als Prozentangabe (1-100) dokumentiert.

Die fein abgestufte Sensorbewertung mit der QSC-Funktion macht Sie sehr frühzeitig auf Veränderungen des Sensors aufmerksam.

So können Sie bei Bedarf weitere Maßnahmen treffen, um wieder die optimale Messqualität herzustellen (z. B. Reinigung, Kalibrierung oder Austausch des Sensors).

#### Sensorbewertung mit / ohne QSC-Funktion

| Mit QSC-Funktion                                                                           | Ohne QSC-Funktion (Sensorsymbol)                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sehr feine Abstufung der Sensorbewertung (100 Stufen)                                      | Grobe Abstufung der Sensorbewertung (4 Stufen)                                            |
| Der Referenzwert wird für jeden Sensor individuell bei der QSC-Erstkalibrierung ermittelt. | Ein theoretischer Referenzwert wird für alle Sensoren verwendet                           |
| Geringe Toleranzen für Nullpunkt und Steilheit bei Verwendung von QSC-Pufferlösungen       | Größere Toleranzen für Nullpunkt und Steilheit bei Verwendung handelsüblicher Puffersätze |
| Zusätzliche QSC-Kalibrierung erforderlich (mit speziellem QSC-Puffersatz)                  | Keine zusätzliche Kalibrierung erforderlich                                               |

#### QSC-Kalibrierung

Die QSC-Funktion wird durch eine einmalige zusätzliche Dreipunkt-Kalibrierung mit speziellen QSC-Pufferlösungen aktiviert. Sie deckt den Messbereich des Sensors von pH 2 bis pH 11 ab. Bei der QSC-Erstkalibrierung wird der tatsächliche Zustand des Sensors ermittelt und als Referenz im Sensor abgelegt.

Um die hohen Anforderungen für eine QSC-Erstkalibrierung zu erfüllen, sollte die QSC-Erstkalibrierung optimalerweise gleich bei Inbetriebnahme des Sensors ausgeführt werden.


Die regulären Kalibrierungen für Ihren speziellen Messbereich führen Sie wie bisher mit Ihren gewohnten Standardlösungen durch.



Sobald die QSC-Funktion für einen IDS-Sensor aktiviert wurde, ist eine Rückkehr zur Sensorbewertung mit Sensorsymbol für diesen Sensor nicht mehr möglich.

### QSC-Erstkalibrierung durchführen

1. Mit **<ENTER>** das Menü für Messeinstellungen öffnen.
2. Im Menü QSC mit **<▲ ><▼ >** *Erstkalibrierung* wählen. Das Display zeigt das Kalibrierdisplay. Als Puffer wird *AutoCal QSC-Kit* angezeigt. Verwenden Sie für die QSC-Kalibrierung ausschließlich das QSC-Kit. Mit anderen Puffern erhalten Sie keine gültige QSC-Kalibrierung.

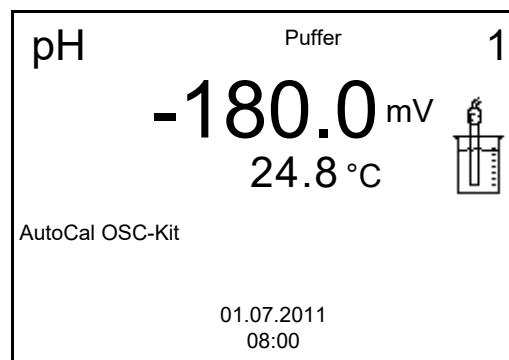

3. Die Kalibrierung mit den Puffern des QSC-Kit verläuft wie eine reguläre Dreipunktkalibrierung. Folgen Sie der Benutzerführung.




Führen Sie die QSC-Erstkalibrierung mit großer Sorgfalt durch. Hier wird der Referenzwert für den Sensor bestimmt. Dieser Referenzwert kann nicht mehr überschrieben oder rückgesetzt werden. Sobald die QSC-Funktion aktiviert wurde, ist eine Rückkehr zur Sensorbewertung mit Sensorsymbol nicht mehr möglich.

4. Sobald die Dreipunktkalibrierung erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie entscheiden, ob Sie die Kalibrierung als QSC-Erstkalibrierung übernehmen oder verwerfen.

Die QSC-Erstkalibrierung ist beendet. Der Sensor ist kalibriert. Wenn Sie für Ihre Messungen mit speziellen Puffern kalibrieren möchten, können Sie anschließend eine reguläre Kalibrierung mit Ihren Puffern durchführen. Auch für die Bewertung regulärer Kalibrierungen werden die bei der QSC-Kalibrie-

ung ermittelten Referenzwerte verwendet. In der Messwertansicht wird immer die QSC-Skala der QSC-Funktion angezeigt. Ein Doppelpfeil zeigt die aktuelle Sensorbewertung auf der QSC-Skala an.

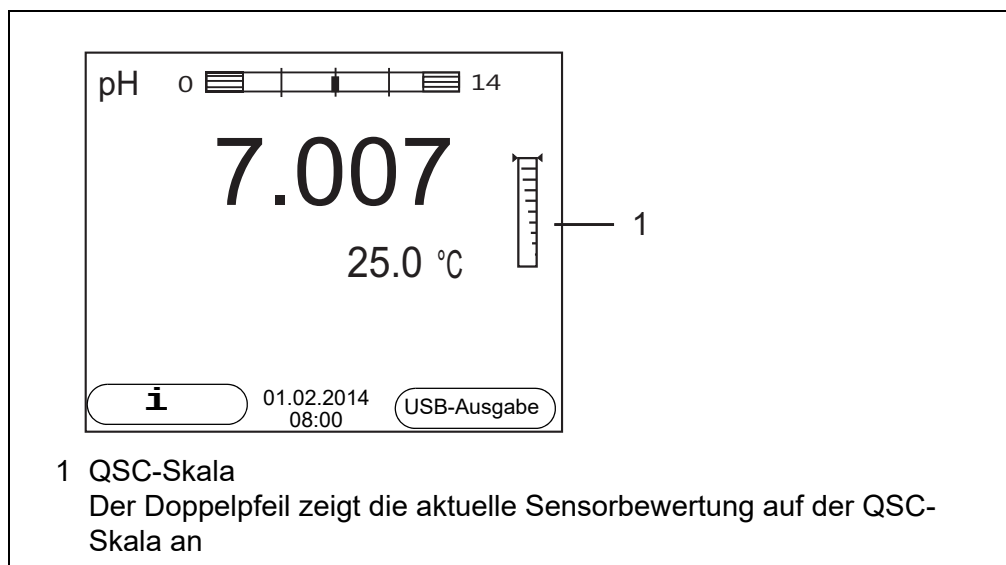

### QSC-Kontrollkalibrierung durchführen

Eine QSC-Kontrollkalibrierung kann z. B. hilfreich sein, wenn sich die Sensorbewertung (nach einigen regulären Kalibrierungen) deutlich verändert hat.

QSC-Kontrollkalibrierungen können Sie in größeren Abständen durchführen als reguläre Kalibrierungen.

1. Mit **<ENTER>** das Menü für Messeinstellungen öffnen.
2. Im Menü QSC mit **<▲ ><▼ >** *Kontrollkalibrierung* wählen.  
Das Display zeigt das Kalibrierdisplay. Als Puffer wird *AutoCal QSC-Kit* angezeigt.  
Verwenden Sie für die QSC-Kalibrierung ausschließlich das QSC-Kit.  
Mit anderen Puffern erhalten Sie keine gültige QSC-Kontrollkalibrierung.
3. Der Benutzerführung folgen.  
Die Kalibrierung verläuft wie eine reguläre Dreipunktkalibrierung.  
Sobald die Dreipunktkalibrierung erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie entscheiden, ob Sie die Kalibrierung als QSC-Kontrollkalibrierung übernehmen oder verwerfen.

## 6 Redoxspannung

### 6.1 Messen

#### 6.1.1 Redoxspannung messen


##### HINWEIS

Bei Anschluss von geerdetem PC/Drucker kann nicht in geerdeten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!  
Die USB-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.



IDS-Redox-Sensoren werden nicht kalibriert. Sie können IDS-Redox-Sensoren jedoch mit einer Prüflösung überprüfen.

1. Den Redox-Sensor an das Messgerät anschließen. Das Redox-Messfenster wird im Display angezeigt.
2. Messlösung temperieren bzw. aktuelle Temperatur messen, falls die Messung ohne Temperaturmessfühler erfolgt.
3. Messlösung temperieren bzw. aktuelle Temperatur messen.
4. Messgerät mit Redox-Sensor überprüfen.
5. Den Redox-Sensor in die Messlösung eintauchen.

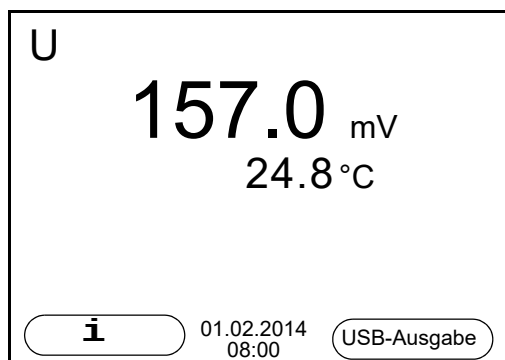

#### Stabilitätskontrolle (AutoRead) & HOLD-Funktion

Die Funktion Stabilitätskontrolle (*AutoRead*) prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts.

Die Messgröße im Display blinkt

- sobald der Messwert den Stabilitätsbereich verlässt
- wenn die automatische *Stabilitätskontrolle* ausgeschaltet ist.

Unabhängig von der Einstellung für automatische *Stabilitätskontrolle* (siehe Abschnitt 10.6.3 AUTOMATISCHE STABILITÄTSKONTROLLE, Seite 76) im Menü

System können Sie die Funktion *Stabilitätskontrolle* jederzeit manuell starten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.  
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.  
Die HOLD-Funktion ist aktiv.



Sie können jederzeit die Funktion *Stabilitätskontrolle* und die HOLD-Funktion mit **<AR>** oder **<M>** beenden.

2. Mit **<ENTER>** die Funktion *Stabilitätskontrolle* manuell aktivieren.  
Während der Messwert als nicht stabil bewertet wird, erscheint die Statusanzeige [AR]. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt.  
Sobald ein stabiler Messwert erkannt wird, erscheint die Statusanzeige [HOLD][AR]. Der Fortschrittsbalken verschwindet und die Anzeige der Messgröße blinkt nicht mehr.  
Die aktuellen Messdaten werden an die Schnittstelle ausgegeben.  
Messdaten, die das Kriterium für die Stabilitätskontrolle erfüllen, erhalten den Zusatz AR.



Sie können jederzeit die Funktion *Stabilitätskontrolle* mit **<ENTER>** vorzeitig manuell beenden. Bei vorzeitigem Beenden der Funktion *Stabilitätskontrolle* werden die aktuellen Messdaten ohne Auto-Read-Info an die Schnittstelle ausgegeben.

3. Mit **<ENTER>** eine weitere Messung mit Stabilitätskontrolle starten.  
oder  
Mit **<AR>** oder **<M>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben.  
Die Statusanzeige [AR] verschwindet. Das Display wechselt in die vorherige Darstellung zurück.

#### Kriterien für einen stabilen Messwert

Die Funktion *Stabilitätskontrolle* überprüft, ob die Messwerte in dem überwachten Zeitintervall stabil sind.

| Messgröße     | Zeitintervall | Stabilität im Zeitintervall |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| Redoxspannung | 15 Sekunden   | $\Delta$ : besser 0,3 mV    |
| Temperatur    | 15 Sekunden   | $\Delta$ : besser 0,5 °C    |

Die Minstdauer, bis ein Messwert als stabil bewertet wird, entspricht dem überwachten Zeitintervall. Die tatsächliche Dauer ist meist länger.

#### 6.1.2 Temperatur messen

Für reproduzierbare Redox-Messungen ist die Messung der Temperatur der Messlösung zwingend erforderlich.

Bei Betrieb eines Sensors ohne integrierten Temperaturmessfühler müssen

Sie zunächst die Temperatur der Messlösung ermitteln und eingeben.

Das Messgerät erkennt, ob ein geeigneter Sensor angeschlossen ist und schaltet automatisch die Temperaturmessung zu.

Welche Art der Temperaturmessung aktiv ist, erkennen Sie an der Anzeige der Temperatur:

| Temperatur-messfühler | Auflösung der Temp.-Anzeige | Temp.-Messung                        |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ja                    | 0,1 °C                      | Automatisch mit Temperaturmessfühler |
| -                     | 1 °C                        | Manuell                              |

## 6.2 Kalibrieren Redox



Redox-Messketten werden nicht kalibriert. Sie können Redox-Messketten jedoch überprüfen, indem Sie die Redoxspannung einer Prüflösung messen und mit dem Sollwert vergleichen.

## 7 Sauerstoff

### 7.1 Messen


#### 7.1.1 Sauerstoff messen

1. Den IDS-Sauerstoffsensor an das Messgerät anschließen. Das Sauerstoff-Messfenster wird im Display angezeigt.
2. Gegebenenfalls mit **<M>** die Messgröße wählen.
3. Messgerät mit Sensor überprüfen bzw. kalibrieren.



Für den Sauerstoffsensor FDO<sup>®</sup> 925 ist eine Kalibrierung nur noch in Sonderfällen notwendig. Ein regelmäßiger FDO<sup>®</sup> Check ist ausreichend.

4. Den IDS-Sauerstoffsensor in die Messlösung eintauchen.

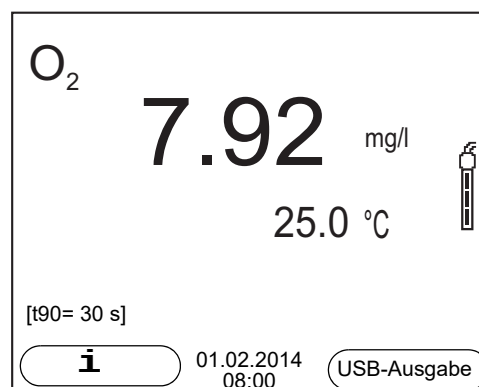

**Angezeigte  
Messgröße  
wählen**

Mit **<M>** können Sie zwischen folgenden Anzeigen wechseln:

- Sauerstoffkonzentration [mg/l]
- Sauerstoffsättigung [%]
- Sauerstoffpartialdruck [mbar].

**Salzgehaltskorrek-  
tur**

Bei Messung der Sauerstoffkonzentration [mg/l] in Lösungen mit einem Salzgehalt von mehr als 1 g/l ist eine Salzgehaltskorrektur erforderlich. Dazu müssen Sie zunächst die Salinität des Messmediums ermitteln und eingeben.

Bei eingeschalteter Salzgehaltskorrektur ist die Anzeige [Sal] im Messfenster eingeblendet.



Das Ein-/Ausschalten der Salzgehaltskorrektur und das Eingeben der Salinität erfolgen im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen (siehe Abschnitt 10.3.1 EINSTELLUNGEN FÜR SAUERSTOFFSENSOREN (MENÜ FÜR MESS- UND KALIBRIEREINSTELLUNGEN), Seite 70).

**Luftdruckkorrektur**

Der integrierte Luftdrucksensor des Multi 3510 IDS misst den aktuellen Luftdruck. Der Luftdruck wird automatisch für die Luftdruckkorrektur beim Kalibrieren und bei Anzeige der Messgröße Sauerstoffsättigung [%] verwendet.

Den aktuellen Luftdruck können Sie im Sensormenü ansehen, wenn ein IDS Sauerstoffsensor angeschlossen ist. Drücken Sie in der Messwertansicht die Taste **<ENTER>** drücken. Der aktuelle Luftdruck wird als Info angezeigt.

**Stabilitätskontrolle  
(AutoRead)  
& HOLD-Funktion**

Die Funktion Stabilitätskontrolle (*AutoRead*) prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts.

Die Messgröße im Display blinkt

- sobald der Messwert den Stabilitätsbereich verlässt
- wenn die automatische *Stabilitätskontrolle* ausgeschaltet ist.

Unabhängig von der Einstellung für automatische *Stabilitätskontrolle* (siehe Abschnitt 10.6.3 AUTOMATISCHE STABILITÄTSKONTROLLE, Seite 76) im Menü *System* können Sie eine Messung mit *Stabilitätskontrolle* jederzeit manuell starten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.  
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.  
Die HOLD-Funktion ist aktiv.



Sie können jederzeit die Funktion *Stabilitätskontrolle* und die HOLD-Funktion mit **<AR>** oder **<M>** beenden.

2. Mit **<ENTER>** die Funktion *Stabilitätskontrolle* manuell aktivieren.  
Während der Messwert als nicht stabil bewertet wird, erscheint die Statusanzeige [AR]. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt.  
Sobald ein stabiler Messwert erkannt wird, erscheint die Statusanzeige [HOLD][AR]. Der Fortschrittsbalken verschwindet und die Anzeige der Messgröße blinkt nicht mehr.  
Die aktuellen Messdaten werden an die Schnittstelle ausgegeben. Messdaten, die das Kriterium für die Stabilitätskontrolle erfüllen, erhalten den Zusatz AR.



Sie können jederzeit die Funktion *Stabilitätskontrolle* mit **<ENTER>** vorzeitig manuell beenden. Bei vorzeitigem Beenden der Funktion *Stabilitätskontrolle* werden die aktuellen Messdaten ohne Auto-Read-Info an die Schnittstelle ausgegeben.

3. Mit **<ENTER>** eine weitere Messung mit Stabilitätskontrolle starten.  
oder  
Mit **<AR>** oder **<M>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben.  
Die Statusanzeige [AR] verschwindet. Das Display wechselt in die vorherige Darstellung zurück.

**Kriterien für einen stabilen Messwert**

Die Funktion *Stabilitätskontrolle* überprüft, ob die Messwerte in dem überwachten Zeitintervall stabil sind.

| Messgröße               | Zeitintervall | Stabilität im Zeitintervall |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| Sauerstoffkonzentration | 20 Sekunden   | $\Delta$ : besser 0,03 mg/l |
| Sauerstoffsättigung     | 20 Sekunden   | $\Delta$ : besser 0,4 %     |
| Sauerstoffpartialdruck  | 20 Sekunden   | $\Delta$ : besser 0,8 mbar  |
| Temperatur              | 15 Sekunden   | $\Delta$ : besser 0,5 °C    |

Die Mindestdauer, bis ein Messwert als stabil bewertet wird, entspricht dem überwachten Zeitintervall. Die tatsächliche Dauer ist meist länger.

**7.1.2 Temperatur messen**

Für reproduzierbare Sauerstoff-Messungen ist die Messung der Temperatur der Messlösung zwingend erforderlich.

IDS-Sauerstoffsensoren messen die Temperatur durch einen im IDS-Sensor integrierten Temperaturmessfühler.

**7.2 FDO® Check (Überprüfung des FDO® 925)****7.2.1 Warum überprüfen?**

Mit dem FDO® Check (Überprüfung) können Sie auf einfache Weise feststellen, ob eine Reinigung oder Kalibrierung des Sauerstoffsensors FDO® 925 erforderlich ist.

**7.2.2 Wann überprüfen?**

Eine Überprüfung kann in folgenden Fällen hilfreich sein:

- Wenn das Check-Intervall abgelaufen ist  
(Die Statusanzeige [check] wird angezeigt.)
- Wenn die Messwerte unplausibel erscheinen
- Wenn der Verdacht besteht, dass die Sensorkappe verschmutzt oder am Ende ihrer Lebensdauer ist
- Nach einem Wechsel der Sensorkappe
- Routinemäßig im Rahmen einer betrieblichen Qualitätssicherung.

**7.2.3 FDO® Check durchführen****FDO® Check-Verfahren**

Überprüfung in wasserdampfgesättigter Luft.  
Verwenden Sie für den FDO® Check das Prüf- und Aufbewahrungsgefäß FDO® Check.

**Stabilitätskontrolle  
(AutoRead)**

Beim FDO® Check wird automatisch die Funktion Stabilitätskontrolle (Auto-Read) aktiviert.


Gehen Sie wie folgt vor, um den FDO® Check durchzuführen:

1. Den Sauerstoffsensor an das Messgerät anschließen.
2. Den Sauerstoffsensor in das Prüf- und Aufbewahrungsgefäß FDO® Check stecken.



Der Schwamm im Prüf- und Aufbewahrungsgefäß muss feucht sein (nicht nass). Lassen Sie den Sensor zur Anpassung an die Umgebungstemperatur ausreichend lang im Prüf- und Aufbewahrungsgefäß.

3. Im Messmenü mit *FDO Check / Start FDO Check* den FDO® Check starten.  
Das Gerät wechselt zur Messgröße %.

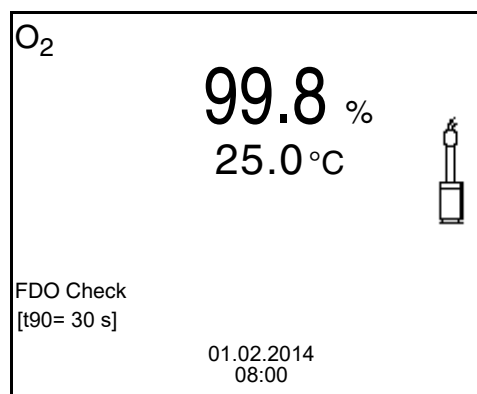

4. Mit **<ENTER>** die Messung starten.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle).  
Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Die Messgröße blinkt.
5. Das Ende der AutoRead-Messung abwarten (Statusanzeige [HOLD][AR]) oder  
mit **<ENTER>** den Messwert übernehmen.  
Der Messwert wird eingefroren.
6. Mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.  
Die Prüfmessung wird nicht dokumentiert.

**7.2.4 Bewertung**

Grundlage für die Bewertung ist eine vom Anwender geforderte Genauigkeit. Zusammen mit dem Sollwert (100 %) ergibt sich daraus ein Gültigkeitsbereich für die Überprüfung.

Liegt der Messwert innerhalb des Gültigkeitsbereichs, ist keine Reinigung oder Anwenderkalibrierung erforderlich.

Liegt der Messwert ausserhalb des Gültigkeitsbereichs, sollte der Sensorschaft und die Membran gereinigt werden, und anschließend die Überprüfung wiederholt werden (siehe Abschnitt 5.4.1).

Beispiel:

- Geforderte Genauigkeit:  $\pm 2 \%$ .
- In wasserdampfgesättigter Luft bzw. in luftgesättigtem Wasser beträgt der Sollwert für die relative Sauerstoffsättigung (kurz: Sättigung) 100 %.
- Der Gültigkeitsbereich beträgt demnach 98 bis 102 %
- Die Überprüfung ergibt einen Messwert von 99,3 %

Der Messfehler liegt innerhalb des festgelegten Gültigkeitsbereichs. Eine Reinigung oder Anwenderkalibrierung ist nicht erforderlich.

## 7.3 Kalibrieren

### 7.3.1 Warum kalibrieren?

Sauerstoffsensoren altern. Dabei verändert sich die Steilheit des Sauerstoffsensors. Durch das Kalibrieren wird die aktuelle Steilheit des Sensors ermittelt und im Messgerät abgespeichert.



Die Alterung des Sauerstoffsensors FDO<sup>®</sup> 925 ist so gering, dass eine regelmäßige Kalibrierung nicht mehr erforderlich ist. Um Veränderungen des Sensors frühzeitig zu erkennen, kann eine Überprüfung mit dem FDO<sup>®</sup> Check hilfreich sein (siehe Abschnitt 7.2 FDO<sup>®</sup> CHECK (ÜBERPRÜFUNG DES FDO<sup>®</sup> 925), Seite 46).

### 7.3.2 Wann kalibrieren?

- Wenn Ihre Bewertung des FDO<sup>®</sup> Check eine Kalibrierung nahelegt
- Wenn das Kalibrierintervall abgelaufen ist
- Wenn besonders hohe Ansprüche an die Genauigkeit der Messdaten bestehen
- Routinemäßig im Rahmen einer betrieblichen Qualitätssicherung.

### 7.3.3 Kalibrierverfahren

Mit dem Multi 3510 IDS stehen 2 Kalibrierverfahren zur Verfügung:

- Kalibrierung in wasserdampfgesättigter Luft.  
Verwenden Sie zum Kalibrieren ein OxiCal<sup>®</sup>-Luftkalibriergefäß.
- Kalibrierung über eine Vergleichsmessung (z. B. Winkler-Titration nach DIN EN 25813 bzw. ISO 5813). Dabei wird die relative Steilheit über einen Korrekturfaktor an die Vergleichsmessung angepasst. Bei aktivem Korrekturfaktor erscheint die Anzeige *[Factor]* im Messfenster.

### 7.3.4 Kalibrierung in wasserdampf-gesättigter Luft

Verwenden Sie zum Kalibrieren des FDO<sup>®</sup> 925 das Prüf- und Aufbewahrungsgefäß FDO<sup>®</sup> Check.


Gehen Sie wie folgt vor, um den Sauerstoffsensor zu kalibrieren:

1. Den Sauerstoffsensor an das Messgerät anschließen.
2. Den Sauerstoffsensor FDO<sup>®</sup> 925 in das Prüf- und Aufbewahrungsgefäß FDO<sup>®</sup> Check stecken.



Der Schwamm im Prüf- und Aufbewahrungsgefäß muss feucht sein (nicht nass). Lassen Sie den Sensor zur Anpassung an die Umgebungstemperatur ausreichend lang im Prüf- und Aufbewahrungsgefäß.

3. Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten.  
Die letzten Kalibrierdaten (relative Steilheit) werden angezeigt.

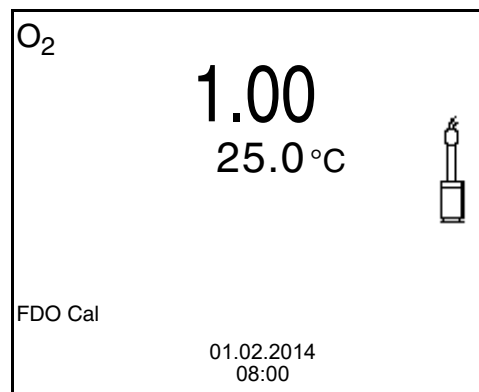

4. Mit **<ENTER>** die Messung starten.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle).  
Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Die Messgröße blinkt.
5. Das Ende der AutoRead-Messung abwarten (Statusanzeige [HOLD][AR]).  
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt und auf die Schnittstelle ausgegeben.
6. Mit **<ENTER>** zur Messwertansicht wechseln.

### 7.3.5 Kalibrieren über Vergleichsmessung (FDO Comp)


Für dieses Kalibrierverfahren muss die Einstellung *Vergleichsmessung* im Menü *Kalibrierung* auf *ein* gesetzt sein.




Vor dem Kalibrieren über Vergleichsmessung sollte der Sensor im Luftkalibriergefäß kalibriert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät zu kalibrieren:

1. Sauerstoffsensor an das Messgerät anschließen.
2. Sauerstoffsensor in die Vergleichslösung tauchen.
3. Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten.

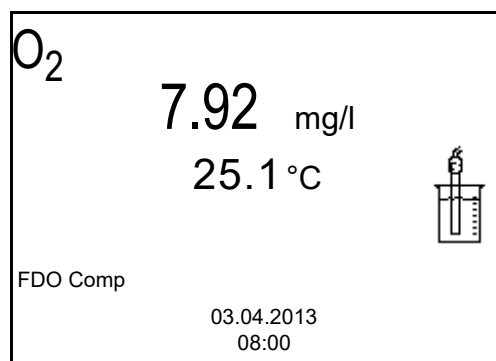

4. Mit **<ENTER>** die Messung starten.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle).  
Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Die Messgröße blinkt.
5. Ende der AutoRead-Messung abwarten oder mit **<ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen.  
Der zuletzt eingestellte Faktor wird angezeigt.

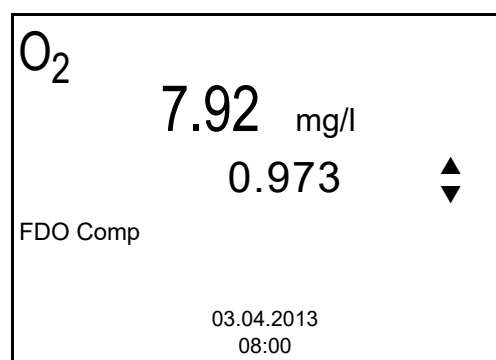

6. Mit **<▲ > ▼ >** den Korrekturfaktor so einstellen, dass der angezeigte Konzentrationswert dem Sollwert (Wert der Vergleichsmessung) entspricht. Anschließend Korrekturfaktor mit **<ENTER>** übernehmen.  
Das Messgerät wechselt zur Messwertansicht.  
Die Statusanzeige [Factor] ist aktiv.

### 7.3.6 Kalibrierdaten



Das Kalibrierprotokoll wird nach dem Kalibrieren automatisch auf die Schnittstelle übertragen.

#### Kalibrierprotokoll anzeigen

Das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung finden Sie unter dem Menüpunkt *Kalibrierung / Kalibrierprotokoll*. Zum Öffnen in der Messwertansicht die Taste **<CAL\_\_>** drücken.

Die Kalibrierprotokolle der letzten 10 Kalibrierungen finden Sie im Menü *Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Anzeigen*. Zum Öffnen des Menüs *Kalibrierung* in der Messwertansicht die Taste **<ENTER>** drücken.

| Menüpunkt                                                            | Einstellung/<br>Funktion | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Kalibrierung /<br/>Kalibrier-Speicher /<br/>Anzeigen</i>          | -                        | Zeigt die Kalibrierprotokolle an.<br>Weitere Optionen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Mit <b>&lt;▲ &gt;&lt;▼ &gt;</b> blättern Sie durch die Kalibrierprotokolle.</li> <li>● Mit <b>&lt;F2&gt;/[USB-Ausgabe]</b> geben Sie das angezeigte Kalibrierprotokoll auf die Schnittstelle aus.</li> <li>● Mit <b>&lt;F2__&gt;/[USB-Ausgabe]</b> geben Sie alle Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus.</li> <li>● Mit <b>&lt;F1&gt;/[Zurück]</b> oder <b>&lt;ENTER&gt;</b> verlassen Sie die Anzeige.</li> <li>● Mit <b>&lt;M&gt;</b> wechseln Sie direkt zur Messwertansicht.</li> </ul> |
| <i>Kalibrierung /<br/>Kalibrier-Speicher /<br/>Ausgabe RS232/USB</i> | -                        | Gibt den Kalibrier-Speicher auf die Schnittstelle aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Kalibrierbewertung

Nach dem Kalibrieren bewertet das Messgerät automatisch den aktuellen Zustand der Kalibrierung. Die Bewertung erscheint im Display und im Kalibrierprotokoll.

#### Kalibrierbewertung FDO® 925

| Display | Kalibrierprotokoll | relative Steilheit                             |
|---------|--------------------|------------------------------------------------|
|         | +++                | S = 0,94 ... 1,06                              |
|         | ++                 | S = 0,92 ... 0,94<br>oder<br>S = 1,06 ... 1,08 |

| Display                                                                           | Kalibrierprotokoll | relative Steilheit                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|  | +                  | S = 0,90 ... 0,92<br>oder<br>S = 1,08 ... 1,10 |
| Error<br>Fehlerbehebung (siehe Abschnitt 14 WAS TUN,<br>WENN..., Seite 92 )       | Error              | S < 0,90<br>oder<br>S > 1,10                   |

### Kalibrierprotokoll (USB-Ausgabe)

KALIBRIERUNG Ox  
03.04.2013 07:43:33

FD0 925  
Ser. Nr. 10146858

|                |          |
|----------------|----------|
| SC-FD0 925     | 10158765 |
| Rel. Steilheit | 0.98     |
| Sensor         | +++      |

## 8 Leitfähigkeit


### 8.1 Messen

#### 8.1.1 Leitfähigkeit messen

##### HINWEIS

Bei Anschluss von geerdetem PC/Drucker kann nicht in geerdeten Medien gemessen werden, da fehlerhafte Ergebnisse geliefert werden!  
Die USB-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.

1. Den Leitfähigkeitssensor an das Messgerät anschließen.  
Das Leitfähigkeitsmessfenster wird im Display angezeigt.  
Messzelle und Zellenkonstante für den angeschlossenen IDS-Leitfähigkeitssensor werden automatisch übernommen.
2. Gegebenenfalls mit **<M>** die Messgröße  $\chi$  wählen.
3. Den Leitfähigkeitssensor in die Messlösung eintauchen.

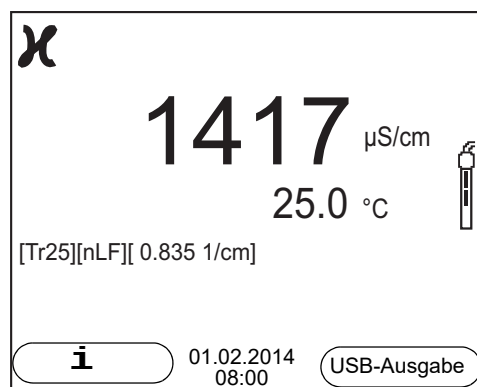

#### Angezeigte Messgröße wählen

Mit **<M>** können Sie zwischen folgenden Anzeigen wechseln:

- Leitfähigkeit [ $\mu\text{S/cm}$ ] / [ $\text{mS/cm}$ ]
- Spezifischer Widerstand [ $\Omega\cdot\text{cm}$ ] / [ $\text{k}\Omega\cdot\text{cm}$ ] / [ $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ ]
- Salinität Sal [ ]
- Filtrattrockenrückstand TDS [ $\text{mg/l}$ ] / [ $\text{g/l}$ ]

Der Faktor für die Berechnung des Filtrattrockenrückstands ist werkseitig auf 1,00 eingestellt. Sie können diesen Faktor für Ihre Zwecke im Bereich von 0,40 bis 1,00 anpassen. Die Einstellung des Faktors erfolgt im Menü für die Messgröße TDS.

#### Stabilitätskontrolle (AutoRead) & HOLD-Funktion

Die Funktion Stabilitätskontrolle (*AutoRead*) prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts.

Die Messgröße im Display blinkt

- sobald der Messwert den Stabilitätsbereich verlässt
- wenn die automatische *Stabilitätskontrolle* ausgeschaltet ist.

Unabhängig von der Einstellung für automatische *Stabilitätskontrolle* (siehe Abschnitt 10.6.3 AUTOMATISCHE STABILITÄTSKONTROLLE, Seite 76) im Menü *System* können Sie die Funktion *Stabilitätskontrolle* jederzeit manuell starten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.  
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.  
Die HOLD-Funktion ist aktiv.



Sie können jederzeit die Funktion *Stabilitätskontrolle* und die HOLD-Funktion mit **<AR>** oder **<M>** beenden.

2. Mit **<ENTER>** die Funktion *Stabilitätskontrolle* manuell aktivieren.  
Während der Messwert als nicht stabil bewertet wird, erscheint die Statusanzeige [AR]. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt.  
Sobald ein stabiler Messwert erkannt wird, erscheint die Statusanzeige [HOLD][AR]. Der Fortschrittsbalken verschwindet und die Anzeige der Messgröße blinkt nicht mehr.  
Die aktuellen Messdaten werden an die Schnittstelle ausgegeben. Messdaten, die das Kriterium für die *Stabilitätskontrolle* erfüllen, erhalten den Zusatz AR.



Sie können jederzeit die Funktion *Stabilitätskontrolle* mit **<ENTER>** vorzeitig manuell beenden. Bei vorzeitigem Beenden der Funktion *Stabilitätskontrolle* werden die aktuellen Messdaten ohne Auto-Read-Info an die Schnittstelle ausgegeben.

3. Mit **<ENTER>** eine weitere Messung mit *Stabilitätskontrolle* starten.  
oder  
Mit **<AR>** oder **<M>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben.  
Die Statusanzeige [AR] verschwindet. Das Display wechselt in die vorherige Darstellung zurück.

#### Kriterien für einen stabilen Messwert

Die Funktion *Stabilitätskontrolle* überprüft, ob die Messwerte in dem überwachten Zeitintervall stabil sind.

| Messgröße            | Zeitintervall | Stabilität im Zeitintervall                  |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Leitfähigkeit $\chi$ | 10 Sekunden   | $\Delta \chi$ : besser<br>1,0 % vom Messwert |
| Temperatur           | 15 Sekunden   | $\Delta$ : besser 0,5 °C                     |

Die Mindestdauer, bis ein Messwert als stabil bewertet wird, entspricht dem überwachten Zeitintervall. Die tatsächliche Dauer ist meist länger.

### 8.1.2 Temperatur messen

Für reproduzierbare Leitfähigkeits-Messungen ist die Messung der Temperatur der Messlösung zwingend erforderlich.

IDS-Sensoren messen die Temperatur durch einen im IDS-Sensor integrierten Temperaturmessfühler.

## 8.2 Temperaturkompensation

Basis für die Berechnung der Temperaturkompensation ist die voreingestellte Referenztemperatur 20 °C oder 25 °C. Sie wird im Display mit *Tr20* oder *Tr25* angezeigt.

Sie können unter folgenden Methoden der Temperaturkompensation wählen:

- **Nicht lineare Temperaturkompensation (*nLF*)** nach EN 27 888
- **Lineare Temperaturkompensation (*Lin*)** mit einstellbarem Koeffizienten von 0,000 ... 3,000 %/K
- **Keine Temperaturkompensation (*off*)**



Das Einstellen von Referenztemperatur und Temperaturkompensation erfolgt im Menü für die Messgröße Leitfähigkeit (siehe Abschnitt 10.4.1 EINSTELLUNGEN FÜR IDS-LEITFÄHIGKEITSSENSOR, Seite 72).

### Anwendungstipps

Um mit den in der Tabelle angegebenen Messlösungen zu arbeiten, stellen Sie folgende Temperaturkompensationen ein:

| Messlösung                                                  | Temperaturkompensation                                                     | Displayanzeige  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Natürliche Wasser<br>(Grund-, Oberflächen-,<br>Trinkwasser) | <i>nLF</i><br>nach EN 27 888                                               | <i>nLF</i>      |
| Reinstwasser                                                | <i>nLF</i><br>nach EN 27 888                                               | <i>nLF</i>      |
| Sonstige wässrige<br>Lösungen                               | <i>Lin</i><br>Temperaturkoeffizienten<br>0,000 ... 10,000 %/K einstellen   | <i>Lin</i>      |
| Salinität (Meerwasser)                                      | Automatisch <i>nLF</i> nach IOT<br>(International Oceanographic<br>Tables) | <i>Sal, nLF</i> |

## 8.3 Kalibrieren

### 8.3.1 Warum kalibrieren?

Durch Alterung verändert sich die Zellenkonstante geringfügig, z. B. durch Ablagerungen. Als Folge wird ein ungenauer Messwert angezeigt. Die

ursprünglichen Eigenschaften der Zelle können oft durch Reinigen wiederhergestellt werden. Durch das Kalibrieren wird der aktuelle Wert für die Zellenkonstante ermittelt und im Messgerät abgespeichert. Kalibrieren Sie deshalb in regelmäßigen Abständen.

### 8.3.2 Wann kalibrieren?

- Nach Anschließen eines Sensors
- Routinemäßig im Rahmen einer betrieblichen Qualitätssicherung.
- Wenn das Reinigungsintervall abgelaufen ist

### 8.3.3 Zellenkonstante bestimmen (Kalibrierung im Kontrollstandard)


Sie können die tatsächliche Zellenkonstante des IDS-Leitfähigkeitssensors durch eine Kalibrierung im Kontrollstandard in folgendem Bereich bestimmen:  $0,450 \text{ cm}^{-1} \dots 0,500 \text{ cm}^{-1}$  (z. B. TetraCon 925, nominale Zellenkonstante  $0,475 \text{ cm}^{-1}$ )

Die Bestimmung der Zellenkonstante erfolgt im Kontrollstandard  $0,01 \text{ mol/l KCl}$ .

Die kalibrierte Zellenkonstante des IDS-Sensors ist im Lieferzustand auf  $0,475 \text{ cm}^{-1}$  (IDS-Leitfähigkeitssensor TetraCon 925) eingestellt.

Für dieses Kalibrierverfahren muss die Einstellung *Typ* auf *cal* gesetzt sein. Gehen Sie wie folgt vor, um die Zellenkonstante zu bestimmen:

1. Den Leitfähigkeitssensor an das Messgerät anschließen.
2. Mit **<M>** in der Messwertansicht die Messgröße Leitfähigkeit auswählen.
3. Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten.  
Die zuletzt kalibrierte Zellenkonstante wird angezeigt.

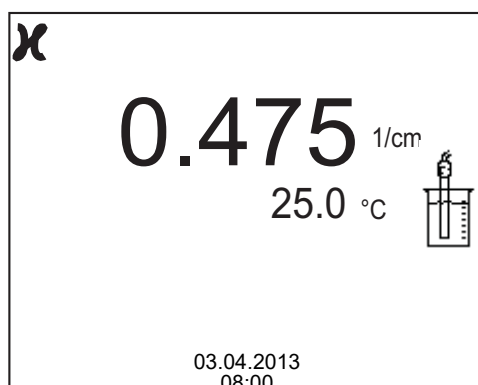

4. Den Leitfähigkeitssensor in die Kontrollstandardlösung  $0,01 \text{ mol/l KCl}$  tauchen.

5. Mit **<ENTER>** die Messung starten.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (Stabilitätskontrolle).  
Die Statusanzeige [AR] wird angezeigt. Die Messgröße blinkt.
6. Das Ende der Messung mit Stabilitätskontrolle abwarten  
(Statusanzeige [HOLD][AR]) oder  
mit **<ENTER>** den Kalibrierwert übernehmen.  
Das Kalibrierprotokoll wird angezeigt und auf die Schnittstelle ausgegeben.
7. Mit **<ENTER>** zur Messwertansicht wechseln.

### 8.3.4 Kalibrierdaten



Das Kalibrierprotokoll wird nach dem Kalibrieren automatisch auf die Schnittstelle übertragen.

Sie können die Kalibrierdaten anzeigen und anschließend auf die Schnittstelle ausgeben.

#### Kalibrierprotokoll anzeigen

Das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung finden Sie unter dem Menüpunkt *Kalibrierung / Kalibrierprotokoll*. Zum Öffnen in der Messwertansicht die Taste **<CAL\_\_>** drücken.

Die Kalibrierprotokolle der letzten 10 Kalibrierungen finden Sie im Menü *Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Anzeigen*. Zum Öffnen des Menüs *Kalibrierung* in der Messwertansicht die Taste **<ENTER>** drücken.

| Menüpunkt                                                   | Einstellung/<br>Funktion | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Kalibrierung /<br/>Kalibrier-Speicher /<br/>Anzeigen</i> | -                        | <p>Zeigt die Kalibrierprotokolle an.</p> <p>Weitere Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mit <b>&lt;▲ &gt;&lt;▼ &gt;</b> blättern Sie durch die Kalibrierprotokolle.</li> <li>● Mit <b>&lt;F2&gt;/[USB-Ausgabe]</b> geben Sie das angezeigte Kalibrierprotokoll auf die Schnittstelle aus.</li> <li>● Mit <b>&lt;F2__&gt;/[USB-Ausgabe]</b> geben Sie alle Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus.</li> <li>● Mit <b>&lt;F1&gt;/[Zurück]</b> oder <b>&lt;ENTER&gt;</b> verlassen Sie die Anzeige.</li> <li>● Mit <b>&lt;M&gt;</b> wechseln Sie direkt zur Messwertansicht.</li> </ul> |

| Menüpunkt                                                       | Einstellung/<br>Funktion | Erläuterung                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kalibrierung /<br>Kalibrier-Speicher /<br>Ausgabe RS232/<br>USB | -                        | Gibt den Kalibrier-Speicher auf die Schnittstelle aus |

**Kalibrierbewertung**

Nach dem Kalibrieren bewertet das Messgerät automatisch den aktuellen Zustand der Kalibrierung. Die Bewertung erscheint im Display und im Kalibrierprotokoll.

| Display                                                                           | Kalibrierprotokoll | Zellenkonstante [cm <sup>-1</sup> ]                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|  | +++                | innerhalb des Bereichs<br>0,450 ... 0,500 cm <sup>-1</sup> |
| Error<br>Fehlerbehebung (siehe Abschnitt 14<br>WAS TUN, WENN..., Seite 92).       | Error              | außerhalb des Bereichs<br>0,450 ... 0,500 cm <sup>-1</sup> |

**Kalibrierprotokoll  
(USB-Ausgabe)**

```

KALIBRIERUNG Cond
03.04.2013 07:43:33

TetraCon 925
Ser. Nr. 09250033
Zellenkonstante          0.476 1/cm 25.0 °C
Sensor                   +++

```

## 9 Trübungsmessung (VisoTurb® 900-P)

### 9.1 Messen

#### 9.1.1 Trübung messen



Sensoranschluss und die Schnittstelle USB-B (Device) sind galvanisch getrennt. Eine störungsfreie Messung ist damit auch in folgenden Fällen möglich:

- Messung in geerdeten Messmedien
- Messung mit mehreren Sensoren an einem Multi 3510 IDS in einem Messmedium

#### Vorbereitende Tätigkeiten

Führen Sie folgende vorbereitende Tätigkeiten aus, wenn Sie messen möchten:

- Vermeiden Sie Gasblasen (z. B. Luftblasen) im Messmedium.
  - Verwenden Sie geeignete Mess- und Kalibriergefäße (siehe Bedienungsanleitung zum Sensor VisoTurb® 900-P).
  - Beachten Sie die Mindesteintauchtiefe für den Sensor
1. Trübungssensor an das Messgerät anschließen.  
Das Trübungsmessfenster wird im Display angezeigt.  
Die Daten für den angeschlossenen IDS-Trübungssensor werden automatisch übernommen.
  2. Füllen Sie die Messlösung in ein lichtundurchlässiges Messgefäß bis zu einem Füllstand von mindestens 6 cm.
  3. Halten Sie den Sensor beim Eintauchen in die Messlösung schräg.
  4. Richten Sie den eingetauchten Sensor zum Messen senkrecht auf.
  5. Positionieren Sie den Sensor so, dass folgende Bedingungen erfüllt sind.
    - Abstand zum Boden: 6 cm
    - Abstand zu Gefäßwänden: 2 cm
    - Mindesteintauchtiefe: 2 cm




Um den Sensor während der Messung optimal und dauerhaft zu positionieren, befestigen Sie ihn an einem Stativ.

#### Messen

So können Sie Trübungsmessungen durchführen:

1. Vorbereitende Tätigkeiten ausführen.

2. Trübungssensor schräg in die Messlösung eintauchen und dann im Messgefäß positionieren.

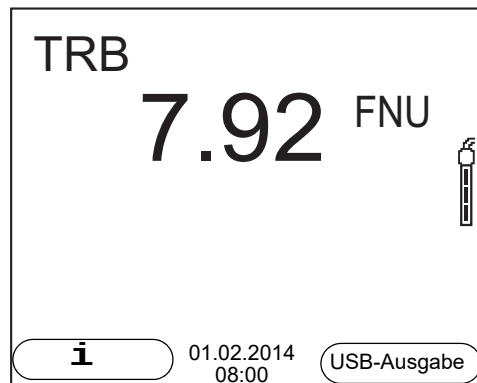

### Angezeigte Messgröße wählen

Mit **<M>** können Sie zwischen folgenden Anzeigen wechseln:

- Trübung [FNU]
- Trübung [NTU]

### Messwert einfrieren (HOLD-Funktion)

Mit der HOLD-Funktion frieren Sie den aktuellen Messwert ein. Der angezeigte Messwert ändert sich nicht mehr, bis Sie die HOLD-Funktion wieder ausschalten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.  
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.



Bei aktiver HOLD-Funktion können Sie z. B. eine manuelle Messung mit Stabilitätskontrolle starten.

2. Mit **<AR>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben.  
Die Funktion HOLD ist ausgeschaltet.  
Die Statusanzeige [HOLD] verschwindet.

### Stabilitätskontrolle (AutoRead)

Die Funktion Stabilitätskontrolle (*AutoRead*) prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts. Die Anzeige der Messgröße blinkt, bis ein stabiler Messwert vorliegt.

Unabhängig von der Einstellung für automatische *Stabilitätskontrolle* (siehe Abschnitt 10.6.3 AUTOMATISCHE STABILITÄTSKONTROLLE, Seite 76) im Menü *System* können Sie die Funktion *Stabilitätskontrolle* jederzeit manuell starten.

1. Mit **<AR>** den Messwert einfrieren.  
Die Statusanzeige [HOLD] wird angezeigt.

2. Mit **<ENTER>** die Funktion *Stabilitätskontrolle* manuell aktivieren. Während der Messwert als nicht stabil bewertet wird, erscheint die Statusanzeige [AR]. Es wird ein Fortschrittsbalken angezeigt und die Anzeige der Messgröße blinkt. Sobald ein stabiler Messwert erkannt wird, erscheint die Statusanzeige [HOLD][AR]. Der Fortschrittsbalken verschwindet und die Anzeige der Messgröße blinkt nicht mehr. Die aktuellen Messdaten werden an die Schnittstelle ausgegeben. Messdaten, die das Kriterium für die Stabilitätskontrolle erfüllen, erhalten den Zusatz AR.



Sie können jederzeit die Funktion *Stabilitätskontrolle* mit **<ENTER>** vorzeitig manuell beenden. Bei vorzeitigem Beenden der Funktion *Stabilitätskontrolle* werden die aktuellen Messdaten ohne AutoRead-Info an die Schnittstelle ausgegeben.

3. Mit **<ENTER>** eine weitere Messung mit *Stabilitätskontrolle* starten. oder  
Mit **<AR>** den eingefrorenen Messwert wieder freigeben. Das Display wechselt in die Messwertansicht. Die Statusanzeige [AR][HOLD] verschwindet.

#### Kriterien für einen stabilen Messwert

Die Funktion *Stabilitätskontrolle* überprüft, ob die Messwerte in dem überwachten Zeitintervall stabil sind.

| Messgröße         | Zeitintervall | Stabilität im Zeitintervall             |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Trübung (FNU/NTU) | 15 Sekunden   | $\Delta$ : besser<br>1,0 % vom Messwert |

Die Mindestdauer, bis ein Messwert als stabil bewertet wird, entspricht dem überwachten Zeitintervall. Die tatsächliche Dauer ist meist länger.

## 9.2 Kalibrieren

### 9.2.1 Warum kalibrieren?

Durch das Kalibrieren wird die Kalibrierkurve des Sensors ermittelt und abgespeichert.

### 9.2.2 Wann kalibrieren?

- Wenn das Kalibrierintervall abgelaufen ist
- In regelmäßigen Abständen

### 9.2.3 Kalibrierstandards

Kalibrieren Sie mit 1 bis 3 Trübungsstandardlösungen. Die Standardlösungen müssen in folgender Reihenfolge gewählt werden.

| Standardlösung | Bereich (FNU/NTU) |
|----------------|-------------------|
| 1              | 0,0 ... 1,0       |
| 2              | 5,0 ... 200,0     |
| 3              | 200,0 ... 4000,0  |

Die zu erwartende Trübung bei der Messung bestimmt die Anzahl und Auswahl der Standards. Die Kalibrierung ist für den Bereich mit der höchsten zu erwartenden Trübung und für alle niedrigeren Bereiche durchzuführen. Dabei müssen die Standards in aufsteigender Reihenfolge gewählt werden, beginnend mit Standard 1.

**Beispiel:** Für zu erwartende Trübungswerte im Bereich von 200 ... 4000 FNU/NTU muss eine 3-Punkt-Kalibrierung durchgeführt werden.

Die Messgenauigkeit ist u.a. abhängig von den ausgewählten Standardlösungen. Die gewählten Standardlösungen sollten daher den erwarteten Wertebereich der Trübungsmessung abdecken.

Liegt die gemessene Trübung außerhalb des Messbereichs wird OFL angezeigt.



Als Standard mit Trübungswert 0,0 FNU kann je nach Qualitätsanspruch sauberes Leitungswasser oder filtriertes, deionisiertes Wasser in einem geeigneten Kalibriergefäß (siehe Bedienungsanleitung zum Sensor VisoTurb® 900-P) verwendet werden. Dieser Standard sollte vor jeder Kalibrierung frisch bereitgestellt werden. Geeignete Flaschen finden Sie in der Preisliste zum WTW-Katalog "Messtechnik für Labor und Umwelt".

Die Standards mit Trübungswerten für die Kalibrierbereiche 2 und 3 erhalten Sie als Zubehör (siehe Preisliste zum WTW-Katalog "Messtechnik für Labor und Umwelt"). Die Kalibrierung können Sie direkt in den Flaschen durchführen, in denen die Standards geliefert werden. Die Standards können im Rahmen ihrer Haltbarkeit mehrmals verwendet werden.

Ersetzen Sie Standardlösungen bei Zweifeln an der Qualität oder nach Ablauf der Haltbarkeit.


### 9.2.4 Kalibrierung durchführen

1. Vorbereitende Tätigkeiten ausführen.
2. Trübungssensor an das Messgerät anschließen. Das TRB-Messfenster wird im Display angezeigt.
3. Standardlösungen in geeigneten Kalibriergefäßen bereithalten.

4. Mit **<▲ >** **<▼ >** und **<M>** in der Messwertanzeige das Messfenster TRB auswählen.
5. Mit **<CAL>** die Kalibrierung starten.  
Es erscheint das Kalibrierdisplay.




6. Trübungssensor gründlich mit destilliertem Wasser spülen und mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.
7. Trübungssensor schräg in die Messlösung eintauchen.
8. Trübungssensor im Messgefäß positionieren.
9. Mit **<▲ >** **<▼ >** und **<F2>/[ ]** die Konzentration der Standardlösung für jede Stelle einstellen und **<ENTER>** bestätigen.  
Der Standard wird gemessen.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (AutoRead).
10. Ende der AutoRead-Messung abwarten.  
Das Kalibrierdisplay für die nächste Standardlösung erscheint.

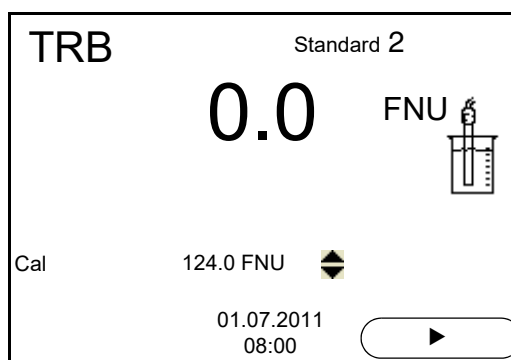

### Fortsetzen mit Zweipunktkalibrierung

11. Trübungssensor gründlich mit destilliertem Wasser spülen und mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.
12. Trübungssensor schräg in die Messlösung eintauchen.
13. Trübungssensor im Messgefäß positionieren.

14. Mit **<▲ >** **<▼ >** und **<F2>/[▶]** die Konzentration der Standardlösung für jede Stelle einstellen und **<ENTER>** bestätigen.  
Der Standard wird gemessen.  
Der Messwert wird auf Stabilität geprüft (AutoRead).
15. Ende der AutoRead-Messung abwarten.  
Das Kalibrierdisplay für die nächste Standardlösung erscheint.

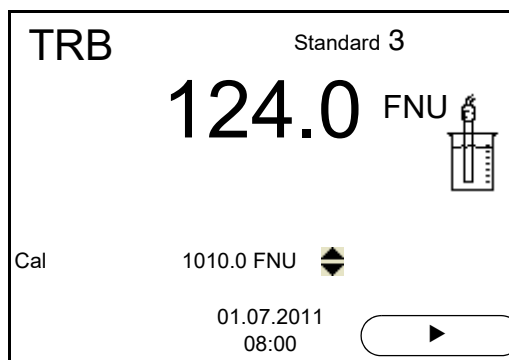

16. Mit **<M>** die Kalibrierung als Zweipunktkalibrierung beenden.  
Die neuen Kalibrierwerte werden angezeigt.  
oder  
Weiter zur 3-Punkt-Kalibrierung.

#### Fortsetzen mit Dreipunkt-kalibrierung

Wiederholen Sie die Schritte 11 bis 15 mit der dritten Standardlösung. Nach Beendigung des letzten Kalibrierschritts werden die neuen Kalibrierwerte angezeigt.

### 9.2.5 Kalibrierdaten

#### Kalibrierdaten anzeigen

Das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung finden Sie unter dem Menüpunkt **<ENTER>** / *Kalibrierung* / *Kalibrierprotokoll*. Zum schnellen Öffnen in der Messwertansicht die Taste **<CAL\_\_>** drücken.

Die Kalibrierprotokolle der letzten 10 Kalibrierungen finden Sie im Menü *Kalibrierung* / *Kalibrier-Speicher* / *Anzeigen*. Zum Öffnen des Menüs *Kalibrierung* in der Messwertansicht die Taste **<ENTER>** drücken.

| Menüpunkt                                                       | Einstellung/<br>Funktion | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalibrierung /<br>Kalibrier-Speicher /<br>Anzeigen              | -                        | Zeigt das Kalibrierprotokoll an.<br><br>Weitere Optionen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Mit &lt;◀ ▶▶&gt; &gt; blättern Sie durch die Kalibrierprotokolle.</li> <li>● Mit &lt;PRT&gt; geben Sie das angezeigte Kalibrierprotokoll auf die Schnittstelle aus.</li> <li>● Mit &lt;PRT__&gt; geben Sie alle Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus.</li> <li>● Mit &lt;ESC&gt; oder &lt;ENTER&gt; verlassen Sie die Anzeige.</li> <li>● Mit &lt;M&gt; wechseln Sie direkt zur Messwertansicht.</li> </ul> |
| Kalibrierung /<br>Kalibrier-Speicher /<br>Ausgabe RS232/<br>USB | -                        | Gibt die Kalibrierprotokolle auf die Schnittstelle aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Kalibrierbewertung** Nach dem Kalibrieren bewertet das Messgerät automatisch die Kalibrierung.

| Display                                                                             | Kalibrierprotokoll | Erläuterung           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | +++                | Optimale Kalibrierung |
|  |                    | Gute Kalibrierung     |

#### Kalibrierprotokoll (USB-Ausgabe)

KALIBRIERUNG TRB:  
18.09.2016 08:09:10

VisoTurb 900-P  
Ser. Nr. 14E999003

|        |           |
|--------|-----------|
| # 1    | 0.0 FNU   |
| # 2    | 124.0 FNU |
| Sensor | +++       |

## 10 Einstellungen

### 10.1 Messeinstellungen pH

#### 10.1.1 Einstellungen für pH-Messungen

#### Einstellungen

Die Einstellungen finden Sie im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen der pH/Redox-Messung. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

Einstellungen im Auslieferungszustand sind **fett** hervorgehoben.

| Menüpunkt                                             | mögl. Einstellung                                     | Erläuterung                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalibrierung / Kalibrierprotokoll                     | -                                                     | Zeigt das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung an                                                                                                                                           |
| Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Anzeigen          | -                                                     | Zeigt die letzten Kalibrierprotokolle (max. 10)                                                                                                                                                    |
| Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Ausgabe RS232/USB | -                                                     | Gibt den Kalibrier-Speicher auf die Schnittstelle aus                                                                                                                                              |
| Kalibrierung / Puffer                                 | <b>TEC</b><br><b>ConCal</b><br><b>NIST/DIN</b><br>... | Zu verwendende Puffersätze für die pH-Kalibrierung. Weitere Puffer und Einzelheiten: siehe Abschnitt 10.1.2 PUFFERSÄTZE FÜR DIE KALIBRIERUNG, Seite 67 und Abschnitt 5.2 KALIBRIEREN PH, Seite 27. |
| Kalibrierung / Einpunktkalibrierung                   | <b>ja</b><br><b>nein</b>                              | Schnellkalibrierung mit 1 Puffer                                                                                                                                                                   |
| Kalibrierung / Kalibrierintervall                     | <b>1 ... 7 ...</b><br><b>999 d</b>                    | Kalibrierintervall für den IDS-pH-Sensor (in Tagen). Das Messgerät erinnert Sie durch das blinkende Sensorsymbol im Messfenster an regelmäßiges Kalibrieren.                                       |
| Kalibrierung / Einheit für Steigung                   | <b>mV/pH</b><br><b>%</b>                              | Einheit für die Steigung. Die Anzeige in % ist auf die Nernst-Steilheit -59,2 mV/pH bezogen (100 x ermittelte Steilheit/Nernst-Steilheit).                                                         |
| QSC / Erstkalibrierung                                | -                                                     | Startet die Erstkalibrierung mit QSC-Puffern. Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, solange noch keine Erstkalibrierung mit dem angeschlossenen IDS-Sensor durchgeführt wurde                        |
| QSC / Protokoll der Erstkalibrierung                  | -                                                     | Zeigt das Kalibrierprotokoll der QSC-Erstkalibrierung an.                                                                                                                                          |
| QSC / Kontrollkalibrierung                            | -                                                     | Startet die Kontrollkalibrierung mit QSC-Puffern. Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn bereits eine Erstkalibrierung mit dem angeschlossenen IDS-Sensor durchgeführt wurde                     |

| Menüpunkt       | mögl. Einstellung           | Erläuterung                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Man. Temperatur | -25... +25...<br>+130 °C    | Eingabe der manuell ermittelten Temperatur<br>Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn ein IDS-Adapter angeschlossen ist.          |
| Auflösung pH    | <b>0.001</b><br>0.01<br>0.1 | Auflösung der pH-Anzeige                                                                                                           |
| Auflösung mV    | <b>0.1</b><br>1             | Auflösung der mV-Anzeige                                                                                                           |
| Rücksetzen      | -                           | Setzt alle Sensoreinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück (siehe Abschnitt 10.7.1 MESSEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 77) |

### 10.1.2 Puffersätze für die Kalibrierung

Für eine automatische Kalibrierung können Sie die in der Tabelle angegebenen Puffersätze verwenden. Die pH-Werte gelten für die angegebenen Temperaturwerte. Die Temperaturabhängigkeit der pH-Werte wird beim Kalibrieren berücksichtigt.

| Nr. | Puffersatz *                                                        | pH-Werte                                   | bei      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 1   | ConCal                                                              | beliebig                                   | beliebig |
| 2   | NIST/DIN<br>DIN-Puffer nach DIN 19266 und<br>NIST Traceable Buffers | 1,679<br>4,006<br>6,865<br>9,180<br>12,454 | 25 °C    |
| 3   | TEC<br>WTW Technische Puffer                                        | 2,000<br>4,010<br>7,000<br>10,011          | 25 °C    |
| 4   | Merck 1*                                                            | 4,000<br>7,000<br>9,000                    | 20 °C    |
| 5   | Merck 2 *                                                           | 1,000<br>6,000<br>8,000<br>13,000          | 20 °C    |
| 6   | Merck 3 *                                                           | 4,660<br>6,880<br>9,220                    | 20 °C    |

| Nr. | Puffersatz *         | pH-Werte                          | bei   |
|-----|----------------------|-----------------------------------|-------|
| 7   | Merck 4 *            | 2,000<br>4,000<br>7,000<br>10,000 | 20 °C |
| 8   | Merck 5 *            | 4,010<br>7,000<br>10,000          | 25 °C |
| 9   | DIN 19267            | 1,090<br>4,650<br>6,790<br>9,230  | 25 °C |
| 10  | Mettler Toledo USA * | 1,679<br>4,003<br>7,002<br>10,013 | 25 °C |
| 11  | Mettler Toledo EU *  | 1,995<br>4,005<br>7,002<br>9,208  | 25 °C |
| 12  | Fisher *             | 2,007<br>4,002<br>7,004<br>10,002 | 25 °C |
| 13  | Fluka BS *           | 4,006<br>6,984<br>8,957           | 25 °C |
| 14  | Radiometer *         | 1,678<br>4,005<br>7,000<br>9,180  | 25 °C |
| 15  | Baker *              | 4,006<br>6,991<br>10,008          | 25 °C |
| 16  | Metrohm *            | 3,996<br>7,003<br>8,999           | 25 °C |
| 17  | Beckman *            | 4,005<br>7,005<br>10,013          | 25 °C |
| 18  | Hamilton Duracal *   | 4,005<br>7,002<br>10,013          | 25 °C |
| 19  | Precisa *            | 3,996<br>7,003<br>8,999           | 25 °C |

| Nr. | Puffersatz *   | pH-Werte                                    | bei   |
|-----|----------------|---------------------------------------------|-------|
| 20  | Reagecon TEC * | 2,000<br>4,010<br>7,000<br>10,000           | 25 °C |
| 21  | Reagecon 20 *  | 2,000<br>4,000<br>7,000<br>10,000<br>13,000 | 20 °C |
| 22  | Reagecon 25 *  | 2,000<br>4,000<br>7,000<br>10,000<br>13,000 | 25 °C |
| 23  | Chemsolute *   | 2,000<br>4,000<br>7,000<br>10,000           | 20 °C |
| 24  | USABlueBook *  | 4,000<br>7,000<br>10,000                    | 25 °C |
| 25  | YSI *          | 4,000<br>7,000<br>10,000                    | 25 °C |

\* Marken- oder Warennamen sind gesetzlich geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber



Die Auswahl der Puffer erfolgt im Menü pH / **<ENTER>** / Kalibrierung / Puffer (siehe Abschnitt 10.1.1 EINSTELLUNGEN FÜR PH-MESSUNGEN, Seite 66).

### 10.1.3 Kalibrierintervall

Die Kalibrierbewertung wird im Display als Sensorsymbol dargestellt.

Nach Aktivieren der QSC-Funktion wird das Sensorsymbol durch die QSC-Skala ersetzt (siehe Abschnitt 5.2.8 QSC-FUNKTION (SENSORQUALITÄTSKONTROLLE), Seite 38).

Nach Ablauf des eingestellten Kalibrierintervalls blinkt das Sensorsymbol oder die QSC-Skala. Messungen sind weiterhin möglich.



Um die hohe Messgenauigkeit des Messsystems sicherzustellen, nach Ablauf des Kalibrierintervalls kalibrieren.

**Kalibrierintervall  
einstellen**

Das Kalibrierintervall ist werkseitig auf 7 Tage eingestellt. Sie können das Intervall verändern (1 ... 999 Tage):

1. Mit **<ENTER>** das Menü für Messeinstellungen öffnen.
2. Im Menü *Kalibrierung / Kalibrierintervall* mit **<▲ ><▼ >** das Kalibrierintervall einstellen.
3. Mit **<ENTER>** die Einstellung bestätigen.
4. Mit **<M>** das Menü verlassen.

**10.2 Messeinstellungen Redox****10.2.1 Einstellungen für Redoxmessungen**

Die Einstellungen finden Sie im Menü für Messeinstellungen der Redox-Messung. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

Einstellungen im Auslieferungszustand sind **fett** hervorgehoben.

| Menüpunkt           | mögl. Einstellung | Erläuterung                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Auflösung mV</i> | <b>0.1</b><br>1   | Auflösung der mV-Anzeige                                                                                                            |
| <i>Rücksetzen</i>   | -                 | Setzt alle Sensoreinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück (siehe Abschnitt 10.7.1 MESSEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 77). |

**10.3 Messeinstellungen Oxi****10.3.1 Einstellungen für Sauerstoffsensoren  
(Menü für Mess- und Kalibriereinstellungen)****Einstellungen**

Die Einstellungen finden Sie im Menü für Mess- und Kalibriereinstellungen. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

Einstellungen im Auslieferungszustand sind **fett** hervorgehoben.

| Menüpunkt                                           | mögl. Einstellung | Erläuterung                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>Kalibrierung / Kalibrierprotokoll</i>            | -                 | Zeigt das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung an |
| <i>Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Anzeigen</i> | -                 | Zeigt die letzten Kalibrierprotokolle (max. 10)          |

| Menüpunkt                                                                 | mögl. Einstellung              | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Kalibrierung /<br/>Kalibrier-Speicher /<br/>Ausgabe RS232/<br/>USB</i> | -                              | Gibt den Kalibrier-Speicher auf die Schnittstelle aus                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Kalibrierung /<br/>Kalibrierintervall</i>                              | <b>1 ... 180 ...<br/>999 d</b> | <i>Kalibrierintervall</i> für den Sauerstoff-sensor (in Tagen).<br>Das Messgerät erinnert Sie durch das blinkende Sensorsymbol im Messfenster an regelmäßiges Kalibrieren.                                                                                            |
| <i>Kalibrierung /<br/>Vergleichsmessung</i>                               | <i>ein<br/>aus</i>             | Ermöglicht die Anpassung des Messwerts mit Hilfe einer Referenzmessung, z. B. Winkler-Titration.<br>Einzelheiten siehe Abschnitt 7.3 KALIBRIEREN, Seite 48.                                                                                                           |
| <i>FDO Check /<br/>Start FDO Check</i>                                    | -                              | Startet die Überprüfung mit dem FDO <sup>®</sup> Check                                                                                                                                                                                                                |
| <i>FDO Check / Check-<br/>Intervall</i>                                   | <b>1 ... 60 ...<br/>999 d</b>  | Intervall für den <i>FDO Check</i> (in Tagen).<br>Das Messgerät erinnert Sie durch die Statusanzeige <i>FDO Check</i> im Messfenster an regelmäßiges Überprüfen des Sensors.                                                                                          |
| <i>Sal Korrektur</i>                                                      | <i>ein<br/>aus</i>             | Manuelle Salzgehaltskorrektur für Konzentrationsmessungen.                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Salinität</i>                                                          | <b>0.0 ... 70.0</b>            | Salinität bzw. Salinitätsäquivalent für die Salzgehaltskorrektur.<br>Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn die manuelle Salzgehaltskorrektur eingeschaltet ist.                                                                                                    |
| <i>Ansprechzeit t90</i>                                                   | <b>30 ... 300 s</b>            | Ansprechzeit des Signalfilters (in Sekunden).<br>Ein Signalfilter im Sensor vermindert die Schwankungsbreite des Messwerts. Der Signalfilter wird durch die Ansprechzeit t90 charakterisiert. Dies ist die Zeit, nach der 90 % einer Signaländerung angezeigt werden. |
| <i>Rücksetzen</i>                                                         | -                              | Setzt alle Sensoreinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück (siehe Abschnitt 10.7.1 MESSEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 77)                                                                                                                                    |

## 10.4 Messeinstellungen Cond

### 10.4.1 Einstellungen für IDS-Leitfähigkeitssensoren

#### Einstellungen

Die Einstellungen finden Sie im Menü für die Messgröße Leitfähigkeit. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

Für jeden Sensor werden individuell die möglichen Einstellungen angezeigt. Das Einstellmenü ist im Folgenden für zwei IDS-Sensoren (TetraCon 925, LR 325/01) dargestellt.

Einstellungen im Auslieferungszustand sind **fett** hervorgehoben.

#### Einstellmenü TetraCon 925

| Menüpunkt                                                    | mögl. Einstellung                                       | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Kalibrierung / Kalibrierprotokoll</i>                     | -                                                       | Zeigt das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung an                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Anzeigen</i>          | -                                                       | Zeigt die letzten Kalibrierprotokolle (max. 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Ausgabe RS232/USB</i> | -                                                       | Gibt den Kalibrier-Speicher auf die Schnittstelle aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Kalibrierung / Kalibrierintervall</i>                     | <b>1 ... 150 ... 999 d</b>                              | <i>Kalibrierintervall</i> für den IDS-Leitfähigkeitssensor (in Tagen). Das Messgerät erinnert Sie durch das blinkende Sensorsymbol im Messfenster an regelmäßiges Kalibrieren.                                                                                                                                                                        |
| <i>Typ</i>                                                   | <b>cal</b><br><br><i>man</i>                            | Verwendete Messzelle<br><br>Messzellen, deren Zellenkonstante durch Kalibrierung im KCL-Kontrollstandard bestimmt wird. Kalibrierbereich: 0,450 bis 0,500 cm <sup>-1</sup><br>Die aktuell gültige Zellenkonstante wird in der Statuszeile angezeigt.<br><br>Frei (manuell) einstellbare Zellenkonstante im Bereich 0,450 bis 0,500 cm <sup>-1</sup> . |
| <i>Man. Zellenkonst.</i>                                     | 0,450 ...<br><b>0,475 ...</b><br>0,500 cm <sup>-1</sup> | Anzeige und Einstellmöglichkeit für die manuell einstellbare Zellenkonstante. Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn <i>Typ man</i> eingestellt ist.                                                                                                                                                                                                |

| Menüpunkt                        | mögl. Einstellung                          | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temp.-Komp. (TC) / Methode       | <b>nLF</b><br><i>Lin</i><br><i>aus</i>     | Verfahren zur Temperaturkompensation (siehe Abschnitt 8.2 TEMPERATURKOMPENSATION, Seite 55).<br>Diese Einstellung steht nur für die Messgrößen Leitfähigkeit ( $\chi$ ) und spezifischer Widerstand ( $\rho$ ) zur Verfügung. |
| Temp.-Komp. (TC) / Linear Koeff. | 0.000 ...<br><b>2.000</b> ...<br>3.000 %/K | Koeffizient für die lineare Temperaturkompensation.<br>Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn die lineare Temperaturkompensation eingestellt ist.                                                                           |
| Temp.-Komp. (TC) / Referenztemp. | 20 °C<br><b>25 °C</b>                      | Referenztemperatur<br>Diese Einstellung steht nur für die Messgrößen Leitfähigkeit ( $\chi$ ) und spezifischer Widerstand ( $\rho$ ) zur Verfügung.                                                                           |
| TDS Faktor                       | 0,40 ... <b>1,00</b>                       | Faktor für den TDS-Messwert                                                                                                                                                                                                   |
| Rücksetzen                       | -                                          | Setzt alle Sensoreinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück (siehe Abschnitt 10.7.1 MESSEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 77)                                                                                            |

#### Einstellmenü LR 925/01

| Menüpunkt                        | mögl. Einstellung                                       | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zellenkonstante                  | 0,090 ...<br><b>0,100</b> ...<br>0,110 cm <sup>-1</sup> | Anzeige und Einstellmöglichkeit für die Zellenkonstante                                                                                                                                                                       |
| Temp.-Komp. (TC) / Methode       | <b>nLF</b><br><i>Lin</i><br><i>aus</i>                  | Verfahren zur Temperaturkompensation (siehe Abschnitt 8.2 TEMPERATURKOMPENSATION, Seite 55).<br>Diese Einstellung steht nur für die Messgrößen Leitfähigkeit ( $\chi$ ) und spezifischer Widerstand ( $\rho$ ) zur Verfügung. |
| Temp.-Komp. (TC) / Linear Koeff. | 0.000 ...<br><b>2.000</b> ...<br>3.000 %/K              | Koeffizient für die lineare Temperaturkompensation.<br>Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn die lineare Temperaturkompensation eingestellt ist.                                                                           |

| Menüpunkt                               | mögl. Einstellung | Erläuterung                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Temp.-Komp. (TC) / Referenztemp.</i> | 20 °C<br>25 °C    | Referenztemperatur<br>Diese Einstellung steht nur für die Messgrößen Leitfähigkeit ( $\chi$ ) und spezifischer Widerstand ( $\rho$ ) zur Verfügung. |
| <i>TDS Faktor</i>                       | 0,40 ... 1,00     | Faktor für den TDS-Messwert                                                                                                                         |
| <i>Rücksetzen</i>                       | -                 | Setzt alle Sensoreinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück (siehe Abschnitt 10.7.1 MESSEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 77)                  |

## 10.5 Messeinstellungen Turb

### 10.5.1 Einstellungen für Trübungssensoren

Die Einstellungen finden Sie im Menü für die Messgröße Trübung. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

Für jeden Sensor werden individuell die möglichen Einstellungen angezeigt. Einstellungen im Auslieferungszustand sind **fett** hervorgehoben.

#### Einstellmenü VisoTurb® 900-P

| Menüpunkt                                                        | mögl. Einstellung | Erläuterung                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Kalibrierung / Kalibrierprotokoll</i>                         | -                 | Zeigt das Kalibrierprotokoll der letzten Kalibrierung an                           |
| <i>Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Anzeigen</i>              | -                 | Zeigt die letzten Kalibrierprotokolle (max. 10)                                    |
| <i>Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Kopiere auf USB-Stick</i> | -                 | Gibt den Kalibrier-Speicher auf einen angeschlossenen USB-Speicher/USB-Drucker aus |
| <i>Kalibrierung / Kalibrier-Speicher / Ausgabe RS232/USB</i>     | -                 | Gibt den Kalibrier-Speicher auf die Schnittstelle aus                              |

| Menüpunkt                            | mögl. Einstellung            | Erläuterung                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalibrierung /<br>Kalibrierintervall | 1 ... <b>30</b> ...<br>999 d | Kalibrierintervall für den Trübungssensor (in Tagen).<br>Das Messgerät erinnert Sie durch das blinkende Sensorsymbol im Messfenster an regelmäßiges Kalibrieren. |
| Auflösung                            | 0.1<br>1                     | Auflösung der FNU/NTU-Anzeige                                                                                                                                    |
| Rücksetzen                           | -                            | Setzt alle Sensoreinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück (siehe Abschnitt 10.7.1 MESSEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 77)                               |

## 10.6 Sensorunabhängige Einstellungen

### 10.6.1 System

Zum Öffnen des Menüs *Speicher & Konfig.* in der Messwertansicht die Taste **<ENTER\_>** drücken. Nach Abschluss aller Einstellungen mit **<M>** zur Messwertansicht wechseln.

Einstellungen im Auslieferungszustand sind **fett** hervorgehoben.

| Menüpunkt                                      | mögl. Einstellung                      | Erläuterung                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System / Allgemein /<br>Sprache                | Deutsch<br><b>English</b><br>(weitere) | Menüsprache auswählen                                                                                                                |
| System / Allgemein /<br>Akustisches Signal     | <b>ein</b><br>aus                      | Signalton bei Tastendruck ein- / ausschalten                                                                                         |
| System / Allgemein /<br>Beleuchtung            | <b>Auto</b><br>ein<br>aus              | Displaybeleuchtung ein-/ausschalten                                                                                                  |
| System / Allgemein / Kon-<br>trast             | 0 ... <b>50</b> ... 100                | Displaykontrast verändern                                                                                                            |
| System / Allgemein /<br>Abschaltzeit           | 10 min ... <b>1h</b> ...<br>24 h       | Abschaltzeit einstellen                                                                                                              |
| System / Allgemein / Tem-<br>peratur Einheit   | °C<br>°F                               | Temperatureinheit<br>Grad Celsius oder Grad Fahrenheit.<br>Alle Temperaturangaben werden mit der gewählten Einheit angezeigt.        |
| System / Allgemein / Sta-<br>bilitätskontrolle | <b>ein</b><br>aus                      | Automatische Stabilitätskontrolle bei Messung ein-/ ausschalten (siehe Abschnitt 10.6.3 AUTOMATISCHE STABILITÄTSKONTROLLE, Seite 76) |

| Menüpunkt                                                                                                                                                                               | mögl. Einstellung                     | Erläuterung                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System / Schnittstelle / Baudrate                                                                                                                                                       | 1200, 2400, <b>4800</b> , 9600, 19200 | Baudrate der USB Device-Schnittstelle                                                                                                      |
| System / Schnittstelle / Ausgabe Format                                                                                                                                                 | <b>ASCII</b><br>CSV                   | Ausgabeformat für die Datenübertragung. Details siehe Abschnitt 12 DATEN ÜBERTRAGEN (USB-SCHNITTSTELLE), Seite 87                          |
| Nur bei: Ausgabe Format CSV:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>System / Schnittstelle / Dezimaltrennzeichen</li> <li>System / Schnittstelle / Kopfzeile ausgeben</li> </ul> | <b>Punkt (xx.x)</b><br>Komma (xx,x)   | Dezimaltrennzeichen<br><br>Ausgabe einer Kopfzeile für Ausgabe Format: CSV                                                                 |
| System / Uhrfunktion                                                                                                                                                                    | Datumsformat<br>Datum<br>Zeit         | Uhrzeit- und Datumseinstellungen. Details siehe Abschnitt 4.5.5 BEISPIEL 2 ZUR NAVIGATION: DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN, Seite 23          |
| System / Service Information                                                                                                                                                            |                                       | Hardware- und Softwareversion des Geräts werden angezeigt.                                                                                 |
| System / Rücksetzen                                                                                                                                                                     | -                                     | Setzt die Systemeinstellungen auf den Auslieferungszustand zurück. Details siehe Abschnitt 10.7.2 SYSTEMEINSTELLUNGEN RÜCKSETZEN, Seite 80 |

### 10.6.2 Speicher

Dieses Menü enthält alle Funktionen zum Anzeigen, Bearbeiten und Löschen von gespeicherten Messwerten.



Ausführliche Informationen zu den Speicherfunktionen des Multi 3510 IDS finden Sie in Abschnitt 11 SPEICHERN, Seite 81.

### 10.6.3 Automatische Stabilitätskontrolle

Die Funktion automatische *Stabilitätskontrolle* prüft kontinuierlich die Stabilität des Messsignals. Die Stabilität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit des Messwerts.

Sie können die Funktion automatische *Stabilitätskontrolle* aktivieren oder ausschalten (siehe Abschnitt 10.6 SENSORUNABHÄNGIGE EINSTELLUNGEN, Seite 75).

Die Messgröße im Display blinkt,

- sobald der Messwert den Stabilitätsbereich verlässt
- wenn die automatische *Stabilitätskontrolle* ausgeschaltet ist.

#### 10.6.4 Abschaltautomatik

Zur Schonung der Batterien besitzt das Gerät eine automatische Abschaltfunktion (siehe Abschnitt 10.6.1 SYSTEM, Seite 75). Die Abschaltautomatik schaltet das Messgerät ab, wenn eine einstellbare Zeit lang keine Taste betätigt wurde.

Die Abschaltautomatik ist nicht aktiv

- bei angeschlossenem Steckernetzgerät
- bei angeschlossenem USB-B-Kabel
- bei aktivierter Funktion *Automatischer Speicher*, oder bei automatischer Datenübertragung

#### 10.6.5 Displaybeleuchtung

Das Messgerät schaltet die Displaybeleuchtung automatisch aus, wenn innerhalb von 20 Sekunden kein Tastendruck erfolgt.

Die Beleuchtung schaltet beim nächsten Tastendruck wieder ein.

Alternativ können Sie die Displaybeleuchtung auch generell einschalten (siehe Abschnitt 10.6.1 SYSTEM, Seite 75).

### 10.7 Rücksetzen (Reset)

Sie können alle Sensoreinstellungen und alle sensorunabhängigen Einstellungen getrennt voneinander rücksetzen (initialisieren).

#### 10.7.1 Messeinstellungen rücksetzen



Die Kalibrierdaten werden beim Rücksetzen der Messparameter auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Nach dem Rücksetzen kalibrieren!

**pH** Folgende Einstellungen für die pH-Messung werden mit der Funktion *Rücksetzen* auf den Auslieferungszustand rückgesetzt:

| Einstellung                 | Auslieferungszustand |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Puffer</i>               | TEC                  |
| <i>Kalibrierintervall</i>   | 7 d                  |
| <i>Einheit für Steigung</i> | mV/pH                |
| <i>Messgröße</i>            | pH                   |
| <i>Einheit für Steigung</i> | 0.001                |
| <i>Auflösung mV</i>         | 0.1                  |

| Einstellung                 | Auslieferungszustand |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Asymmetrie</i>           | 0 mV                 |
| <i>Steigung</i>             | -59,2 mV             |
| <i>Man. Temperatur</i>      | 25 °C                |
| <i>Einpunktkalibrierung</i> | aus                  |

Das Rücksetzen der Sensoreinstellungen erfolgt unter dem Menüpunkt *Rücksetzen* im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken.

**Redox** Folgende Einstellungen für die Redox-Messung werden mit der Funktion *Rücksetzen* auf den Auslieferungszustand rückgesetzt:

| Einstellung            | Auslieferungszustand |
|------------------------|----------------------|
| <i>Auflösung mV</i>    | 0.1                  |
| <i>Man. Temperatur</i> | 25 °C                |

Das Rücksetzen der Sensoreinstellungen erfolgt unter dem Menüpunkt *Rücksetzen* im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken.

**Sauerstoff** Folgende Einstellungen für die Sauerstoffmessung werden mit der Funktion *Rücksetzen* auf den Auslieferungszustand rückgesetzt:

| Einstellung                                      | Auslieferungszustand           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Kalibrierintervall</i>                        | 180 d                          |
| <i>Check-Intervall</i>                           | 60 d                           |
| <i>Messgröße</i>                                 | Sauerstoffkonzentration (mg/l) |
| <i>relative Steilheit (<math>S_{Rel}</math>)</i> | 1,00                           |
| <i>Salinität (Wert)</i>                          | 0,0                            |
| <i>Salinität (Funktion)</i>                      | aus                            |

Das Rücksetzen der Sensoreinstellungen erfolgt unter dem Menüpunkt *Rücksetzen* im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken.

**Leitfähigkeit** Folgende Einstellungen für die Leitfähigkeitsmessung werden mit der Funktion *Rücksetzen* auf den Auslieferungszustand rückgesetzt:

| Einstellung                                                           | Auslieferungszustand                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Kalibrierintervall</i>                                             | 150 d                                                                                                                                       |
| <i>Messgröße</i>                                                      | $\chi$                                                                                                                                      |
| <i>Zellenkonstante (C)</i>                                            | je nach angeschlossener Messzelle:<br>0,475 cm <sup>-1</sup> (kalibriert)<br>0,475 cm <sup>-1</sup> (eingestellt)<br>0,100 cm <sup>-1</sup> |
| <i>Temperaturkompensation</i>                                         | nLF                                                                                                                                         |
| <i>Referenztemperatur</i>                                             | 25 °C                                                                                                                                       |
| <i>Temperaturkoeffizient (TC) der linearen Temperaturkompensation</i> | 2,000 %/K                                                                                                                                   |
| <i>TDS-Faktor</i>                                                     | 1,00                                                                                                                                        |

Das Rücksetzen der Sensoreinstellungen erfolgt unter dem Menüpunkt *Rücksetzen* im Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen. Zum Öffnen in der Messwertansicht die gewünschte Messgröße anzeigen und die Taste **<ENTER>** drücken.

### 10.7.2 Systemeinstellungen rücksetzen

Die folgenden Systemeinstellungen lassen sich auf den Auslieferungszustand rücksetzen:

| Einstellung                 | Auslieferungszustand |
|-----------------------------|----------------------|
| <i>Sprache</i>              | English              |
| <i>Akustisches Signal</i>   | ein                  |
| <i>Baudrate</i>             | 4800 baud            |
| <i>Ausgabe Format</i>       | ASCII                |
| <i>Dezimaltrennzeichen</i>  | .                    |
| <i>Kontrast</i>             | 50                   |
| <i>Beleuchtung</i>          | Auto                 |
| <i>Abschaltzeit</i>         | 1 h                  |
| <i>Temperatur Einheit</i>   | °C                   |
| <i>Stabilitätskontrolle</i> | ein                  |

Das Rücksetzen der Systemeinstellungen erfolgt im Menü *Speicher & Konfig. / System / Rücksetzen*. Zum Öffnen des Menüs *Speicher & Konfig.* in der Messwertansicht die Taste **<ENTER\_ >** drücken.

## 11 Speichern

Sie können Messwerte (Datensätze) in den Datenspeicher übertragen:

- Manuell speichern (siehe Abschnitt 11.1 MANUELL SPEICHERN, Seite 81)
- Automatisch intervallweise speichern, siehe Abschnitt 11.2 AUTOMATISCH INTERVALLWEISE SPEICHERN, Seite 82)

Bei jedem Speichervorgang wird der aktuelle Datensatz auf die USB-Schnittstelle übertragen.

### 11.1 Manuell speichern

So können Sie einen Messdatensatz in den Datenspeicher übertragen. Der Datensatz wird gleichzeitig auf die Schnittstelle ausgegeben:

1. Die Taste **<STO>** kurz drücken.  
Das Menü für das manuelle Speichern erscheint.

Manueller Speicher 4 von 494

03.04.2013 07:43:33  
pH 7.000 24.8 °C AR +++

ID-Nummer: 1  
weiter

Zurück 03.04.2013 08:00

2. Gegebenenfalls mit **<▲ ><▼ >** und **<ENTER>** die Ident-Nummer (ID) ändern und bestätigen (1 ... 10000).  
Der Datensatz wird gespeichert. Das Gerät wechselt in die Messwertansicht.

#### Wenn der Speicher voll ist


Wenn alle Speicherplätze belegt sind, ist ein weiteres Speichern nicht möglich. Sie können dann z. B. die gespeicherten Daten auf einen PC übertragen (siehe Abschnitt 11.3.1 MESSDATENSPEICHER BEARBEITEN, Seite 84) und anschließend den Speicher löschen (siehe Abschnitt 11.3.2 MESSDATENSPEICHER LÖSCHEN, Seite 85).

## 11.2 Automatisch intervallweise speichern

Das Speicherintervall (*Intervall*) bestimmt den zeitlichen Abstand zwischen automatischen Speichervorgängen. Bei jedem Speichervorgang wird der aktuelle Datensatz auf die USB-Schnittstelle übertragen.

### Automatische Speicherfunktion konfigurieren

1. Die Taste **<STO\_>** drücken.  
Das Menü für das automatische Speichern erscheint.

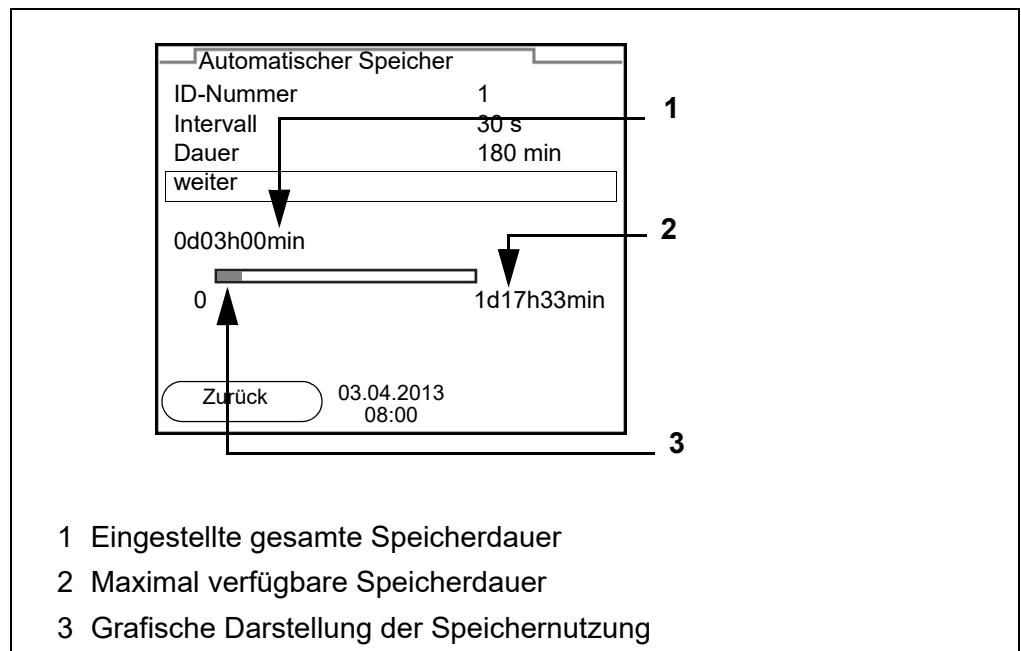


### Einstellungen

Mit den folgenden Einstellungen konfigurieren Sie die automatische Speicherfunktion:

| Menüpunkt        | mögl. Einstellung                                                  | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ID-Nummer</i> | 1 ... 10000                                                        | Ident-Nummer für die Datensatzreihe.                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Intervall</i> | 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min | Speicherintervall.<br>Die Untergrenze für das Speicherintervall kann durch die Größe des freien Speicherplatzes limitiert sein.<br>Die Obergrenze ist limitiert durch die Speicherdauer.                                                                 |
| <i>Dauer</i>     | 1 min ... x min                                                    | Speicherdauer.<br>Gibt an, nach welcher Zeit das automatische Speichern beendet werden soll.<br>Die Untergrenze für Speicherdauer ist limitiert durch das Speicherintervall.<br>Die Obergrenze ist limitiert durch die Größe des freien Speicherplatzes. |

### Automatisches Speichern starten

Zum Starten des automatischen Speicherns mit **<▲ ><▼ >** weiter auswählen und mit **<ENTER>** bestätigen. Das Messgerät wechselt zur Messwertansicht.

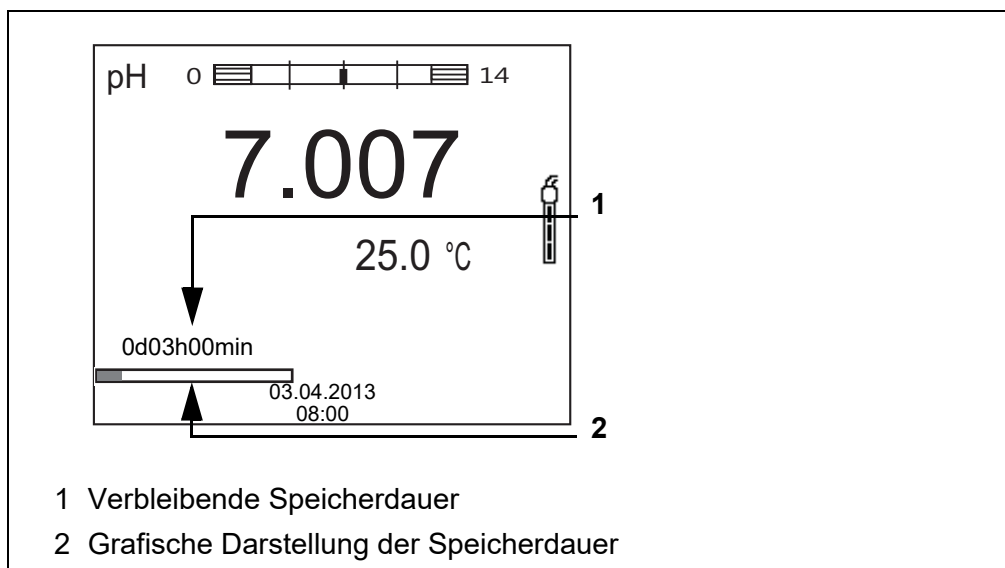

Die aktive automatische Speicherung ist am Fortschrittsbalken in der Statuszeile zu erkennen. Der Fortschrittsbalken zeigt die verbleibende Speicherdauer.




Bei aktivem automatischem Speichern *sind nur noch folgende Tasten aktiv: <M>, <STO\_ > und <On/Off>*. Andere Tasten und die Funktion automatische Abschaltung sind deaktiviert.

### Automatisches Speichern vorzeitig beenden

So schalten Sie das automatische Speichern vor Ablauf der regulären Speicherdauer aus:

1. Taste **<STO\_ >** drücken.  
Das folgende Fenster erscheint.

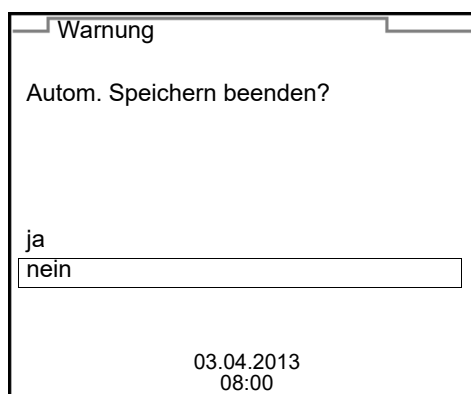

2. Mit **<▲ ><▼ >** *ja* auswählen und mit **<ENTER>** bestätigen.  
Das Messgerät wechselt zur Messwertansicht.  
Das automatische Speichern ist beendet.

## 11.3 Messdatenspeicher

### 11.3.1 Messdatenspeicher bearbeiten

Sie können den Inhalt des manuellen oder automatischen Messdatenspeichers am Display anzeigen.

Jeder Messdatenspeicher besitzt eine eigene Löschfunktion für den gesamten Inhalt.

#### Datenspeicher bearbeiten

Die Bearbeitung des Speichers erfolgt im Menü *Speicher & Konfig./ Speicher*. Zum Öffnen des Menüs *Speicher & Konfig.* in der Messwertansicht die Taste **<ENTER\_>** drücken.

Über die Tasten **<RCL>** bzw. **<RCL\_>** öffnen Sie direkt den manuellen bzw. den automatischen Speicher.



Die Einstellungen sind hier für den manuellen Speicher beispielhaft dargestellt. Für den automatischen Speicher sind die gleichen Einstellungen und Funktionen verfügbar.

#### Einstellungen

| Menüpunkt                                                             | Einstellung/<br>Funktion | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Speicher /<br/>Manueller Speicher /<br/>Anzeigen</i>               | -                        | Zeigt alle Messdatensätze seitenweise an.<br><br>Weitere Optionen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Mit <b>&lt;▲ &gt;&lt;▼ &gt;</b> blättern Sie durch die Datensätze.</li> <li>● Mit <b>&lt;F2&gt;/[USB-Ausgabe]</b> geben Sie den angezeigten Datensatz auf die Schnittstelle aus.</li> <li>● Mit <b>&lt;F1&gt;/[Zurück]</b> verlassen Sie die Anzeige.</li> </ul> |
| <i>Speicher /<br/>Manueller Speicher /<br/>Ausgabe RS232/<br/>USB</i> | -                        | Gibt alle gespeicherten Messdaten auf die Schnittstelle aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Speicher /<br/>Manueller Speicher /<br/>Löschen</i>                | -                        | Löscht den gesamten manuellen Messdatenspeicher.<br>Hinweis:<br>Alle Kalibrierdaten bleiben bei dieser Aktion erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Darstellung eines Datensatzes auf dem Display

|                                  |                     |             |    |
|----------------------------------|---------------------|-------------|----|
| Manueller Speicher               |                     | 3 von 64    | ▲▼ |
| 03.04.2013 07:43:33 ID-Nummer: 1 |                     |             |    |
| SenTix 940                       |                     | B092500013  |    |
| pH 7.000 24.8 °C AR Sensor: +++  |                     |             |    |
|                                  |                     |             |    |
| Zurück                           | 03.04.2013<br>08:00 | USB-Ausgabe |    |

### Darstellung eines Datensatzes (USB-Ausgabe)

```

03.04.2013 07:43:33
Multi 3510 IDS
Ser. Nr. 09250023

ID-Nummer 2

SenTix 940
Ser. Nr. B092500013
pH 6.012 24.8 °C, AR, S: +++

-----

03.04.2013 07:43:53
Multi 3510 IDS
Ser. Nr. 09250013

ID-Nummer 2

SenTix 940
Ser. Nr. B092500013
pH 6.012 24.8 °C, AR, S: +++

-----

```

### Anzeige verlassen

Zum Verlassen der Anzeige gespeicherter Messdatensätze haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Mit **<M>** wechseln Sie direkt zur Messwertansicht.
- Mit **<F1>/[Zurück]** verlassen Sie die Anzeige und gelangen in die nächsthöhere Menüebene.

### 11.3.2 Messdatenspeicher löschen

Löschen des Messdatenspeichers (siehe Abschnitt 11.3.1 MESSDATENSPEICHER BEARBEITEN, Seite 84).

### 11.3.3 Messdatensatz

Ein kompletter Datensatz besteht aus:

- Datum/Uhrzeit
- Gerätename, Seriennummer
- Sensorname, Seriennummer

- ID-Nummer
- Messwert des angeschlossenen Sensors
- Temperaturmesswert des angeschlossenen Sensors
- AutoRead-Info: AR erscheint mit dem Messwert, wenn das AutoRead-Kriterium beim Speichern erfüllt war (stabiler Messwert). Ansonsten fehlt die Anzeige AR.
- Kalibrierbewertung:
  - 4-Stufig (+++, ++, +, -, oder keine Bewertung) oder
  - QSC (Prozentangabe)

#### 11.3.4 Speicherplätze

Das Messgerät Multi 3510 IDS verfügt über zwei Messdatenspeicher. Manuell und automatisch gespeicherte Messwerte werden getrennt in eigenen Messdatenspeichern abgelegt.

| Speicher                      | maximale Zahl der Datensätze |
|-------------------------------|------------------------------|
| <i>Manueller Speicher</i>     | 494                          |
| <i>Automatischer Speicher</i> | 4500                         |

## 12 Daten übertragen (USB-Schnittstelle)

### 12.1 Aktuelle Messdaten ausgeben

1. Mit **<F2>**/*[USB-Ausgabe]* die aktuellen Messdaten an die Schnittstelle USB-B ausgeben.

### 12.2 Daten übertragen (an einen PC)

Das Messgerät verfügt über eine USB-B Schnittstelle (*USB Device*) z. B. zum Anschluss eines PC.

Über die Schnittstelle USB-B (*USB Device*) können Sie Daten an einen PC übertragen und die Gerätesoftware aktualisieren.

### 12.3 PC anschließen / Schnittstelle USB-B (*USB Device*)

Verbinden Sie das Multi 3510 IDS über die USB-B-Schnittstelle mit dem PC.

#### Installation des USB-Treibers auf den PC

Systemvoraussetzungen des PC für die Installation des USB-Treibers:

- PC mit mindestens einem freien USB-Anschluss und CD-ROM-Laufwerk
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista oder Windows 7.

1. Die beiliegende Installations-CD in das CD-Laufwerk ihres PC einlegen.
2. Den Treiber von der CD installieren.  
Gegebenenfalls den Installationsanweisungen von Windows folgen.
3. Das Multi 3510 IDS über die USB-B-Schnittstelle mit dem PC verbinden.  
Das Messgerät wird im Windows-Gerätemanager unter den Anschlüssen als virtuelle COM-Schnittstelle aufgelistet.
4. Die gleichen Übertragungsdaten am angeschlossenen Gerät (PC) einstellen:
  - Baudrate: wählbar zwischen 1200 ... 19200
  - Handshake: RTS/CTS
  - Nur am PC einzustellen:
    - Parität: keine
    - Datenbits: 8
    - Stopbits: 2

## 12.4 Optionen für die Datenübertragung an einen PC

Über die USB-B-Schnittstelle können Sie Daten an einen PC übertragen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Daten wie auf die Schnittstelle übertragen werden:

| Daten                                             | Steuerung                  | Bedienung / Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktuelle Messwerte aller angeschlossenen Sensoren | manuell                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mit <b>&lt;F2&gt;/[USB-Ausgabe]</b> .</li> <li>● Gleichzeitig mit jedem manuellen Speichervorgang (siehe Abschnitt 11.1 MANUELL SPEICHERN, Seite 81).</li> </ul>                                                                                        |
|                                                   | automatisch intervallweise | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mit <b>&lt;F2__&gt;/[USB-Ausgabe]</b> . Anschließend können Sie das Übertragungsintervall einstellen.</li> <li>● Gleichzeitig mit jedem automatischen Speichervorgang (siehe Abschnitt 11.2 AUTOMATISCH INTERVALLWEISE SPEICHERN, Seite 82).</li> </ul> |
| Gespeicherte Messwerte                            | manuell                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Angezeigter Datensatz mit <b>&lt;F2&gt;/[USB-Ausgabe]</b> nach Aufruf aus dem Speicher.</li> <li>● Alle Datensätze über die Funktion <i>Ausgabe RS232/USB</i>. (siehe Abschnitt 11.3.1 MESSDATEN-SPEICHER BEARBEITEN, Seite 84).</li> </ul>             |
| Kalibrierprotokolle                               | manuell                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kalibrierprotokoll mit <b>&lt;F2&gt;/[USB-Ausgabe]</b> (siehe Abschnitt 5.2.6 KALIBRIERDATEN, Seite 34; Abschnitt 7.3.6 KALIBRIERDATEN, Seite 51; Abschnitt 8.3.4 KALIBRIERDATEN, Seite 57).</li> </ul>                                                 |
|                                                   | automatisch                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Am Ende einer Kalibrierung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |



Es gilt folgende Regel: Mit Ausnahme der Menüs wird generell bei einem kurzen Druck auf **<F2>/[USB-Ausgabe]** der Displayinhalt auf die Schnittstelle ausgegeben (angezeigte Messwerte, Messdatensätze, Kalibrierprotokolle).

## 12.5 MultiLab Importer

Mit Hilfe der Software MultiLab Importer können Sie Messdaten mit einem PC aufzeichnen und auswerten.



Nähere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zum MultiLab Importer.



## 13 Wartung, Reinigung, Entsorgung

### 13.1 Wartung

#### 13.1.1 Allgemeine Wartungsarbeiten

Die Wartungsarbeiten beschränken sich auf das Austauschen der Batterien.




Zur Wartung der IDS-Sensoren die entsprechenden Bedienungsanleitungen beachten.

#### 13.1.2 Batterien austauschen



Sie können das Messgerät wahlweise mit Batterien oder Akkus (Ni-MH) betreiben. Zum Laden der Akkus benötigen Sie ein externes Ladegerät.

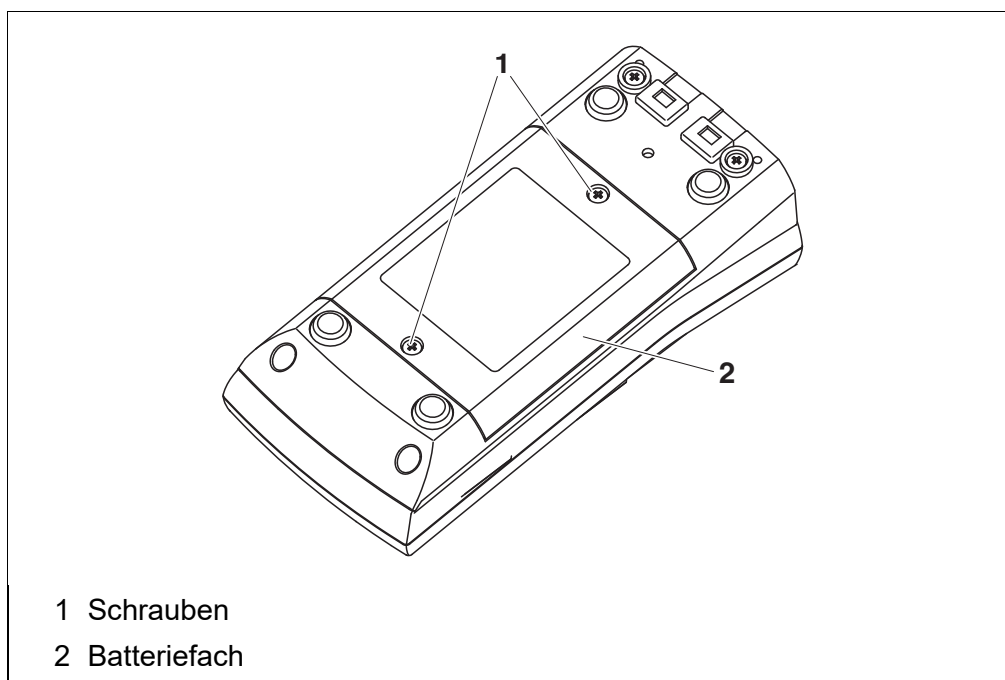

1. Die Schrauben (1) an der Geräteunterseite lösen.
2. Das Batteriefach (2) an der Geräteunterseite öffnen.
3. Die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.



#### **VORSICHT**

**Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien. Die  $\pm$ -Angaben im Batteriefach müssen mit den  $\pm$ -Angaben auf den Batterien übereinstimmen.**



Sie können das Messgerät wahlweise mit Batterien oder Akkus (Ni-MH) betreiben. Zum Laden der Akkus benötigen Sie ein externes Ladegerät.

4. Vier Batterien (Typ Mignon AA) ins Batteriefach legen.
5. Das Batteriefach (2) schließen.
6. Datum und Uhrzeit einstellen  
(siehe Abschnitt 4.5.5 BEISPIEL 2 ZUR NAVIGATION: DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN, Seite 23).



Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

Innerhalb der Europäischen Union sind Endnutzer verpflichtet, verbrauchte Batterien (auch schadstofffreie) über eine Sammelstelle der Wiederverwertung zuzuführen.

Batterien sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet und dürfen demnach nicht im Hausmüll entsorgt werden.

## 13.2 Reinigung

Das Messgerät gelegentlich mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen. Bei Bedarf das Gehäuse mit Isopropanol desinfizieren.



### **VORSICHT**

**Das Gehäuse besteht aus Kunststoff (ABS). Deshalb den Kontakt mit Aceton oder ähnlichen, Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln vermeiden. Spritzer sofort entfernen.**

## 13.3 Verpackung

Das Messgerät wird in einer schützenden Transportverpackung verschickt. Wir empfehlen: Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf. Die Originalverpackung schützt das Messgerät vor Transportschäden.

## 13.4 Entsorgung

Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer dem in Ihrem Land vorgeschriebenen Entsorgungs- bzw. Rücknahmesystem zu. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## 14 Was tun, wenn...

### 14.1 pH



Weitere Informationen sowie Hinweise zu Reinigung und Austausch von Sensoren finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Sensor.

#### Fehlermeldung OFL, UFL

Der Messwert befindet sich außerhalb des Messbereichs.

| Ursache                                              | Behebung                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| IDS-pH-Sensor:                                       |                                                            |
| – Messwert außerhalb des Messbereichs des Messgeräts | – Geeigneten IDS-pH-Sensor verwenden                       |
| – Luftblase vor dem Diaphragma                       | – Luftblase entfernen (z. B. Lösung schwenken oder rühren) |
| – Luft im Diaphragma                                 | – Luft absaugen bzw. Diaphragma benetzen                   |
| – Kabel gebrochen                                    | – Sensor austauschen                                       |
| – Elektrolytgel eingetrocknet                        | – Sensor austauschen                                       |

#### Fehlermeldung Error

| Ursache                                                                                                      | Behebung                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IDS-pH-Sensor:                                                                                               |                                                                           |
| – Die ermittelten Werte für Nullpunkt und Steilheit des IDS-pH-Sensors sind außerhalb der erlaubten Grenzen. | – neu kalibrieren                                                         |
| – Diaphragma verschmutzt                                                                                     | – Diaphragma reinigen                                                     |
| – Sensor gebrochen                                                                                           | – Sensor austauschen                                                      |
| Pufferlösungen:                                                                                              |                                                                           |
| – Verwendete Pufferlösungen passen nicht zum eingestellten Puffersatz                                        | – anderen Puffersatz einstellen oder<br>– andere Pufferlösungen verwenden |
| – Pufferlösungen zu alt                                                                                      | – Nur 1x verwenden. Haltbarkeit beachten                                  |
| – Pufferlösungen verbraucht                                                                                  | – Lösungen wechseln                                                       |

| Kein stabiler<br>Messwert           | Ursache                                                         | Behebung                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     | IDS-pH-Sensor:                                                  |                                         |
|                                     | – Diaphragma verschmutzt                                        | – Diaphragma reinigen                   |
|                                     | – Membran verschmutzt                                           | – Membran reinigen                      |
|                                     | Messlösung:                                                     |                                         |
|                                     | – pH-Wert nicht stabil                                          | – ggf. unter Luftabschluss messen       |
|                                     | – Temperatur nicht stabil                                       | – ggf. temperieren                      |
|                                     | IDS-pH-Sensor + Messlösung:                                     |                                         |
|                                     | – Leitfähigkeit zu gering                                       | – geeigneten IDS-pH-Sensor verwenden    |
|                                     | – Temperatur zu hoch                                            | – geeigneten IDS-pH-Sensor verwenden    |
|                                     | – Organische Flüssigkeiten                                      | – geeigneten IDS-pH-Sensor verwenden    |
| Offensichtlich<br>falsche Messwerte | Ursache                                                         | Behebung                                |
|                                     | IDS-pH-Sensor:                                                  |                                         |
|                                     | – Sensor ungeeignet                                             | – geeigneten IDS-Sensor verwenden       |
|                                     | – Temperaturunterschied zwischen Puffer- und Messlösung zu groß | – Puffer- oder Messlösungen temperieren |
|                                     | – Messverfahren nicht geeignet                                  | – Spezielle Verfahren beachten          |

## 14.2 Sauerstoff



Weitere Informationen sowie Hinweise zu Reinigung und Austausch von Sensoren finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Sensor.

### Fehlermeldung OFL, UFL

Der Messwert befindet sich außerhalb des Messbereichs.

| <b>Fehlermeldung<br/>Error</b> | Ursache                                                                                                         | Behebung                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                | – Messwert außerhalb des Messbereichs                                                                           | – Geeigneten IDS-Sauerstoffsensor verwenden   |
|                                | Ursache                                                                                                         | Behebung                                      |
|                                | – Sensor verunreinigt                                                                                           | – Sensor reinigen                             |
|                                | – Temperaturmesswert außerhalb der Betriebsbedingungen (Anzeige von OFL/UFL anstelle eines Temperaturmesswerts) | – Temperaturbereich für das Messgut einhalten |
|                                | – Sensor defekt                                                                                                 | – Kalibrieren                                 |
|                                |                                                                                                                 | – Sensorkappe tauschen                        |
|                                |                                                                                                                 | – Sensor austauschen                          |

### 14.3 Leitfähigkeit



Weitere Informationen sowie Hinweise zu Reinigung und Austausch von Sensoren finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Sensor.

#### Fehlermeldung OFL, UFL

Der Messwert befindet sich außerhalb des Messbereichs.

| Ursache                               | Behebung                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| – Messwert außerhalb des Messbereichs | – Geeigneten IDS-Leitfähigkeitssensor verwenden |

#### Fehlermeldung Error

| Ursache                       | Behebung                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| – Sensor verunreinigt         | – Sensor reinigen, ggf. austauschen |
| – Ungeeignete Kalibrierlösung | – Kalibrierlösungen prüfen          |

### 14.4 Trübung

#### Unplausible Trübungsmesswerte

| Ursache                                                          | Behebung                                              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| – Vor dem Messfenster befinden sich Gasblasen (z. B. Luftblasen) | – Gasblasen entfernen, z. B. Sensor schräg eintauchen |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <b>Ursache</b><br>– Kalibrierung falsch, z. B.:<br>– ungeeignete Kalibrierstandardlösungen (z. B. zu alt)<br>– ungeeignete Kalibrierumgebung (z. B. Gasblasen, Reflexionen, Licht)<br>– Mindesteintauchtiefe nicht eingehalten | <b>Behebung</b><br>– Kalibrierung prüfen<br>– Mindesteintauchtiefe des Sensors beachten (2 cm)                                                                                        |
| <b>Fehlermeldung<br/>OFL</b> | <b>Ursache</b><br>– Messwert außerhalb des Messbereichs                                                                                                                                                                        | <b>Behebung</b><br>– Geeignetes Messmedium wählen                                                                                                                                     |
| <b>Messwerte zu niedrig</b>  | <b>Ursache</b><br>– Messfenster verschmutzt                                                                                                                                                                                    | <b>Behebung</b><br>– Messfenster reinigen                                                                                                                                             |
| <b>Messwerte zu hoch</b>     | <b>Ursache</b><br>– Reflexionen an den Wänden oder dem Boden des Messgefäßes<br>– Lichteinfall                                                                                                                                 | <b>Behebung</b><br>– Abstand des Sensors zu Wänden und Boden des Messgefäßes einhalten (siehe Abschnitt 9.1.1 TRÜBUNG MESSEN, Seite 59)<br>– Lichtundurchlässiges Messgefäß verwenden |



Weitere Informationen sowie Hinweise zu Reinigung und Austausch von Sensoren finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Sensor.

## 14.5 Allgemein

|                            |                                                   |                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sensorsymbol blinkt</b> | <b>Ursache</b><br>– Kalibrierintervall abgelaufen | <b>Behebung</b><br>– Messsystem neu kalibrieren |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anzeige</b><br> | <b>Ursache</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Batterien weitgehend entladen</li> </ul>                                  | <b>Behebung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Batterien austauschen (siehe Abschnitt 13.1 WARTUNG, Seite 90)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gerät reagiert nicht auf Tastendruck</b>                                                         | <b>Ursache</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Betriebszustand undefiniert oder EMV-Beaufschlagung unzulässig</li> </ul> | <b>Behebung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Prozessor-Reset: Gleichzeitig die Tasten <b>&lt;ENTER&gt;</b> und <b>&lt;On/Off&gt;</b> drücken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sie möchten wissen, welche Software-Version im Gerät oder im IDS-Sensor ist</b>                  | <b>Ursache</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>– z. B. Frage der Service-Abteilung</li> </ul>                              | <b>Behebung</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Messgerät einschalten.</li> <li>– Das Menü <b>&lt;ENTER_ &gt;</b> / <i>Speicher &amp; Konfig. / System / Service Information</i> öffnen. Die Gerätedaten werden angezeigt.</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sensor anschließen. Softkey <b>&lt;F1&gt;/[Info]</b> / <b>&lt;F1&gt;/[Mehr]</b> drücken. Die Sensordaten werden angezeigt (siehe Abschnitt 4.1.5 SENSOR-INFO, Seite 16)</li> </ul> |

## 15 Technische Daten

### 15.1 Messbereiche, Auflösungen, Genauigkeiten

| Messbereiche,<br>Genauigkeiten | Größe                | Messbereich       | Genauigkeit |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                                | Luftdruck (absolut)* | 300 ... 1100 mbar | ± 43 mbar   |

\* nur bei angeschlossenem Sauerstoffsensor verfügbar



Weitere Daten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Sensor.

### 15.2 Allgemeine Daten

|                                   |                                |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abmessungen</b>                | ca. 180 x 80 x 55 mm           |                                                                                |
| <b>Gewicht</b>                    | ca. 0,4 kg                     |                                                                                |
| <b>Mechanischer Aufbau</b>        | Schutzart<br>(Multi 3510 IDS): | IP 67                                                                          |
|                                   | Schutzklasse:                  | III                                                                            |
| <b>Elektrische Sicherheit</b>     |                                |                                                                                |
| <b>Prüfzeichen</b>                | CE                             |                                                                                |
| <b>Umgebungs-<br/>bedingungen</b> | Lagerung                       | -25 °C ... +65 °C                                                              |
|                                   | Betrieb                        | -10 °C ... +55 °C<br>bei angeschlossenem Steckernetzgerät:<br>+5 °C ... +40 °C |
|                                   | Zulässige relative<br>Feuchte  | Jahresmittel: < 75 %<br>30 Tage/Jahr: 95 %<br>übrige Tage: 85 %                |
|                                   |                                |                                                                                |
| <b>Energieversorgung</b>          | Batterien                      | 4 x 1,5 V Alkali-Mangan-Batterien, Typ AA                                      |
|                                   | Laufzeit                       | ca. 150 h*                                                                     |

\* die Laufzeit verkürzt sich z. B. bei dauernd eingeschalteter Displaybeleuchtung

**USB-Schnittstelle  
(Device)**

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | USB 1.1<br>USB-B (Device), PC                      |
| Baudrate   | einstellbar:<br>1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud |
| Datenbits  | 8                                                  |
| Stopbits   | 2                                                  |
| Parität    | keine (None)                                       |
| Handshake  | RTS/CTS                                            |
| Kabellänge | max. 3 m (9.843 feet)                              |

**Angewendete  
Richtlinien und Normen**

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EMV              | EG-Richtlinie 2004/108/EG<br>EN 61326-1<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>FCC Class A |
| Gerätesicherheit | EG-Richtlinie 2006/95/EG<br>EN 61010-1                                                 |
| IP-Schutzart     | EN 60529                                                                               |
| RoHS             | EU-Richtlinie 2011/65/EU                                                               |

## 16 Firmware-Update

### 16.1 Firmware-Update für das Messgerät Multi 3510 IDS

Verfügbare Firmware-Updates für das Messgerät finden Sie im Internet. Mit dem Firmware-Update-Programm können Sie mit Hilfe eines Personal Computers (PC) ein Update der Firmware des Multi 3510 IDS auf die neueste Version durchführen.

Für das Update verbinden Sie das Messgerät mit einem PC.

Für das Update über die USB-B-Schnittstelle benötigen Sie:

- eine freie USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) am PC
  - den Treiber für die USB-Schnittstelle (auf beiliegender CD-ROM)
  - das USB-Kabel (im Lieferumfang des Multi 3510 IDS enthalten).
1. Das heruntergeladene Firmware-Update auf einem PC installieren.  
Im Windows-Startmenü wird ein Update-Ordner erstellt.  
Ist bereits ein Update-Ordner für das Gerät (oder den Gerätetyp) vorhanden, werden die neuen Daten dort angezeigt.
  2. Im Windows-Startmenü den Update-Ordner öffnen und das Firmware-Update-Programm für das Messgerät starten.
  3. Das Multi 3510 IDS mit Hilfe des USB-Schnittstellenkabels mit einer USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) des PC verbinden.
  4. Das Multi 3510 IDS einschalten.
  5. Im Firmware-Update-Programm mit OK den Update-Vorgang starten.
  6. Den Anweisungen des Firmware-Update-Programms folgen.  
Während des Programmiervorgangs wird eine Meldung und eine Fortschrittsanzeige (in %) angezeigt.  
Der Programmiervorgang dauert bis zu 15 Minuten. Nach erfolgreicher Programmierung erscheint eine abschließende Meldung. Das Firmware-Update ist abgeschlossen.
  7. Das Multi 3510 IDS vom PC trennen.  
Das Multi 3510 IDS ist wieder betriebsbereit.

Nach Aus-/Einschalten des Geräts können Sie prüfen, ob das Gerät die neue Softwareversion übernommen hat (siehe SIE MÖCHTEN WISSEN, WELCHE SOFTWARE-VERSION IM GERÄT ODER IM IDS-SENSOR IST, SEITE 96).

## 16.2 Firmware-Update für IDS-Sensoren

Mit dem Firmware-Update-Programm können Sie mit Hilfe eines Personal Computers (PC) ein Update der Firmware eines IDS-Sensors auf die neueste Version durchführen.

Verfügbare Firmware-Updates für IDS-Sensoren finden Sie im Internet.

Für das Update verbinden Sie den IDS-Sensor mit dem Multi 3510 IDS, und das Multi 3510 IDS mit einem PC.

Für das Update über die USB-B-Schnittstelle benötigen Sie:

- eine freie USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) am PC
- den Treiber für die USB-Schnittstelle (auf beiliegender CD-ROM)
- das USB-Kabel (im Lieferumfang des Multi 3510 IDS enthalten).

1. Das heruntergeladene Firmware-Update auf einem PC installieren.  
Im Windows-Startmenü wird ein Update-Ordner erstellt.  
Ist bereits ein Update-Ordner für den Sensor (oder den Sensortyp) vorhanden, werden die neuen Daten dort angezeigt.
2. Im Windows-Startmenü den Update-Ordner öffnen und das Firmware-Update-Programm für den IDS-Sensor starten.
3. Den IDS-Sensor mit dem Messgerät Multi 3510 IDS verbinden.
4. Das Multi 3510 IDS mit Hilfe des USB-Schnittstellenkabels mit einer USB-Schnittstelle (virtueller COM-Anschluss) des PC verbinden.
5. Das Multi 3510 IDS einschalten.
6. Im Firmware-Update-Programm mit OK den Update-Vorgang starten.
7. Den Anweisungen des Firmware-Update-Programms folgen.  
Während des Programmiervorgangs wird eine Meldung und eine Fortschrittsanzeige (in %) angezeigt.  
Der Programmiervorgang dauert bis zu 5 Minuten. Nach erfolgreicher Programmierung erscheint eine abschließende Meldung. Das Firmware-Update ist abgeschlossen.
8. Das Multi 3510 IDS vom PC trennen.  
Messgerät und Sensor sind wieder betriebsbereit.

Nach Aus-/Einschalten des Geräts können Sie prüfen, ob der Sensor die neue Softwareversion übernommen hat (siehe SIE MÖCHTEN WISSEN, WELCHE SOFTWARE-VERSION IM GERÄT ODER IM IDS-SENSOR IST, SEITE 96).

## 17 Fachwortverzeichnis

### pH/Redox

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asymmetrie</b>        | siehe Nullpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Diaphragma</b>        | Das Diaphragma ist ein poröser Körper in der Gehäusewand von Referenzelektroden oder Elektrolytbrücken. Es vermittelt den elektrischen Kontakt zwischen zwei Lösungen und erschwert den Elektrolyt-austausch. Der Begriff Diaphragma wird u.a. auch für Schliff- und diaphragmalose Überführungen verwendet. |
| <b>Kettenspannung</b>    | Die Messkettenspannung $U$ ist die messbare Spannung einer Messkette in einer Lösung. Sie ist gleich der Summe sämtlicher Galvanispannungen der Messkette. Ihre Abhängigkeit vom pH ergibt die Messkettenfunktion, die durch die Parameter Steilheit und Nullpunkt charakterisiert ist.                      |
| <b>Nullpunkt</b>         | Der Nullpunkt einer pH-Messkette ist der pH-Wert, bei dem die pH-Messkette bei einer gegebenen Temperatur die Kettenspannung Null hat. Falls nicht anders vermerkt, gilt dies bei 25 °C.                                                                                                                     |
| <b>pH-Wert</b>           | Der pH-Wert ist ein Maß für die saure oder basische Wirkung einer wässrigen Lösung. Er entspricht dem negativen dekadische Logarithmus der molalen Wasserstoffionenaktivität dividiert durch die Einheit der Molalität. Der praktische pH-Wert ist der Messwert einer pH-Messung.                            |
| <b>Potentiometrie</b>    | Bezeichnung für eine Messtechnik. Das von der Messgröße abhängige Signal der verwendeten Elektrode ist die elektrische Spannung. Der elektrische Strom bleibt dabei konstant.                                                                                                                                |
| <b>Redoxspannung (U)</b> | Die Redoxspannung wird durch im Wasser gelöste oxidierende oder reduzierende Stoffe verursacht, sofern diese an einer Elektrodenoberfläche (z. B. aus Platin oder Gold) wirksam werden.                                                                                                                      |
| <b>Steilheit</b>         | Die Steigung einer linearen Kalibrierfunktion.                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Leitfähigkeit

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leitfähigkeit (<math>\chi</math>)</b> | Kurzform für den Begriff spezifische elektrische Leitfähigkeit. Sie entspricht dem Kehrwert des spezifischen Widerstands. Sie ist ein Messwert für die Eigenschaft eines Stoffs, den elektrischen Strom zu leiten. Im Bereich der Wasseranalytik ist die elektrische Leitfähigkeit ein Maß für die in einer Lösung enthaltenen ionisierten Stoffe. |
| <b>Referenztemperatur</b>                | Festgelegte Temperatur zum Vergleich temperaturabhängiger Messwerte. Bei Leitfähigkeitsmessungen erfolgt eine Umrechnung des Messwerts auf einen Leitfähigkeitswert bei 20 °C oder 25 °C Referenztemperatur.                                                                                                                                       |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salinität</b>                      | Die absolute Salinität $S_A$ eines Meerwassers entspricht dem Verhältnis der Masse der gelösten Salze zur Masse der Lösung (in g/kg). In der Praxis ist diese Größe nicht direkt messbar. Für ozeanographische Überwachungen wird daher die praktische Salinität nach IOT verwendet. Sie wird durch eine Messung der elektrischen Leitfähigkeit bestimmt.                                                                                                                                        |
| <b>Salzgehalt</b>                     | Allgemeine Bezeichnung für die im Wasser gelöste Salzmenge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Temperaturkoeffizient</b>          | Wert der Steigung $\alpha$ einer linearen Temperaturfunktion.<br>$\mathcal{R}_{T_{\text{Ref}}} = \mathcal{R}_{\text{Meas}} * \frac{1}{1 + \alpha * (T - T_{\text{Ref}})}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperaturkompensation</b>         | Bezeichnung für eine Funktion, die den Einfluss der Temperatur auf die Messung berücksichtigt und entsprechend umrechnet. Die Funktionsweise der Temperaturkompensation ist je nach zu bestimmender Messgröße unterschiedlich. Bei konduktometrischen Messungen erfolgt eine Umrechnung des Messwerts auf eine definierte Referenztemperatur. Für potentiometrische Messungen erfolgt eine Anpassung des Steilheitswerts an die Temperatur der Messprobe, jedoch keine Umrechnung des Messwerts. |
| <b>Widerstand (<math>\rho</math>)</b> | Kurzbezeichnung für den spezifischen elektrolytischen Widerstand. Er entspricht dem Kehrwert der elektrischen Leitfähigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zellenkonstante (C)</b>            | Von der Geometrie abhängige Kenngröße einer Leitfähigkeitsmesszelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Sauerstoff

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OxiCal®</b>                | WTW-Bezeichnung für ein Verfahren zur Kalibrierung von Sauerstoff-Messeinrichtungen mit wasserdampfgesättigter Luft.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Salinität</b>              | Die absolute Salinität $S_A$ eines Meerwassers entspricht dem Verhältnis der Masse der gelösten Salze zur Masse der Lösung (in g/kg). In der Praxis ist diese Größe nicht direkt messbar. Für ozeanographische Überwachungen wird daher die praktische Salinität nach IOT verwendet. Sie wird durch eine Messung der elektrischen Leitfähigkeit bestimmt.          |
| <b>Salzgehalt</b>             | Allgemeine Bezeichnung für die im Wasser gelöste Salzmenge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sauerstoffpartialdruck</b> | Der Druck, den der Sauerstoffanteil in einer Gasmischung oder in einer Flüssigkeit ausübt.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sauerstoffsättigung</b>    | Kurzbezeichnung für die relative Sauerstoffsättigung.<br><br>Verhältnis des Sauerstoffpartialdrucks in der Messlösung zum Sauerstoffpartialdruck der Luft beim aktuell herrschenden Luftdruck.<br>Beispiel: 100% bedeutet, daß in der Messlösung der gleiche Sauerstoffpartialdruck wie in der Umgebungsluft herrscht – Luft und Messlösung sind im Gleichgewicht. |

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steilheit (relative)</b> | Bezeichnung, die WTW in der Sauerstoffmesstechnik gebraucht. Er drückt das Verhältnis des Steilheitswerts zum Wert eines theoretischen Referenzsensors gleichen Bautyps aus. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Allgemein

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auflösung</b>                       | Kleinste von der Anzeige eines Messgeräts noch darstellbare Differenz zwischen zwei Messwerten.                                                                                                                                                         |
| <b>AutoRange</b>                       | Bezeichnung für eine automatische Messbereichswahl.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Justieren</b>                       | In eine Messeinrichtung so eingreifen, dass die Ausgangsgröße (z. B. die Anzeige) vom richtigem Wert oder einem als richtig geltenden Wert so wenig wie möglich abweicht, oder dass die Abweichungen innerhalb der Fehlergrenzen bleiben.               |
| <b>Kalibrieren</b>                     | Vergleich der Ausgangsgröße einer Messeinrichtung (z. B. die Anzeige) mit dem richtigen Wert oder einem als richtig geltenden Wert. Häufig wird der Begriff auch dann verwendet, wenn die Messeinrichtung gleichzeitig justiert wird (siehe Justieren). |
| <b>Messgröße</b>                       | Die Messgröße ist die physikalische Größe, die durch die Messung erfasst wird, z. B. pH, Leitfähigkeit oder Sauerstoffkonzentration.                                                                                                                    |
| <b>Messlösung</b>                      | Bezeichnung für die messbereite Probe. Eine Messprobe wird aus der Analysenprobe (Urprobe) gewöhnlich durch Aufbereitung erhalten. Messlösung und Analysenprobe sind dann identisch, wenn keine Aufbereitung erfolgte.                                  |
| <b>Messwert</b>                        | Der Messwert ist der spezielle, zu ermittelnde Wert einer Messgröße. Er wird als Produkt aus Zahlenwert und Einheit angegeben (z. B. 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K).                                                                                      |
| <b>Molalität</b>                       | Die Molalität ist die Menge (in Mol) eines gelösten Stoffs in 1000 g Lösungsmittel.                                                                                                                                                                     |
| <b>Reset</b>                           | Wiederherstellen eines Ursprungszustands aller Einstellungen eines Messsystems oder einer Messeinrichtung.                                                                                                                                              |
| <b>Stabilitätskontrolle (AutoRead)</b> | Funktion zur Kontrolle der Messwertstabilität.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Standardlösung</b>                  | Die Standardlösung ist eine Lösung, deren Messwert per Definition bekannt ist. Sie dient zum Kalibrieren einer Messeinrichtung                                                                                                                          |
| <b>Temperaturfunktion</b>              | Bezeichnung für eine mathematische Funktion, die das Temperaturverhalten z. B. einer Messprobe, eines Sensors oder eines Sensorteiles wiedergibt.                                                                                                       |



## 18 Stichwortverzeichnis

### A

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Abschaltautomatik    | 77         |
| Auslieferungszustand |            |
| Messparameter        | 77         |
| Systemeinstellungen  | 80         |
| AutoRead             | 45, 53, 60 |
| pH                   | 25         |
| Redox                | 41         |

### B

|              |        |
|--------------|--------|
| Batteriefach | 13, 90 |
| Buchsenfeld  | 16     |

### C

|           |   |
|-----------|---|
| Copyright | 2 |
|-----------|---|

### D

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Daten übertragen      | 87     |
| automatisch           | 88     |
| manuell               | 88     |
| Datensatz             | 85     |
| Datum und Uhrzeit     | 23     |
| Display               | 15     |
| Dreipunktkalibrierung |        |
| ISE                   | 64     |
| pH                    | 29, 33 |

### E

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Einpunktkalibrierung |        |
| pH                   | 28, 32 |
| Erstinbetriebnahme   | 12     |

### F

|                 |    |
|-----------------|----|
| FDO® Check      | 46 |
| Firmware-Update | 99 |

### I

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Initialisieren        | 77 |
| Intervall Kalibrieren | 69 |

### K

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kalibrierbewertung |    |
| ISE                | 65 |
| Leitfähigkeit      | 58 |
| O2                 | 51 |
| pH                 | 35 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Kalibrieren         |        |
| Leitfähigkeit       | 56     |
| pH                  | 27, 43 |
| Kalibrierintervall  |        |
| Leitfähigkeit       | 72, 75 |
| O2                  | 71     |
| pH                  | 69     |
| Kalibrierprotokolle | 57     |
| Kalibrierpunkte     |        |
| pH                  | 33     |

### L

|                    |    |
|--------------------|----|
| Lieferumfang       | 12 |
| Luftkalibriergefäß | 48 |

### M

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Meldungen                                 | 21     |
| Menü für Kalibrier- und Messeinstellungen |        |
| Leitfähigkeit                             | 72     |
| O2                                        | 70     |
| pH/Redox                                  | 66     |
| Menüs (Navigation)                        | 20     |
| Messdatensatz                             | 85     |
| Messdatenspeicher                         |        |
| bearbeiten                                | 84     |
| löschen                                   | 84     |
| Speicherplätze                            | 86     |
| Messen                                    |        |
| Leitfähigkeit                             | 53, 59 |
| O2                                        | 44     |
| pH                                        | 25     |
| Redoxspannung                             | 41     |
| Messgenauigkeit                           | 69     |
| Messwertansicht                           | 20     |
| Messwerte übertragen                      | 87     |

### N

|                        |    |
|------------------------|----|
| Nullpunkt pH-Messkette | 27 |
|------------------------|----|

### P

|                |    |
|----------------|----|
| PC anschließen | 87 |
| Puffersätze pH | 67 |

### R

|            |    |
|------------|----|
| Reset      | 77 |
| Rücksetzen | 77 |

### S

|                   |    |
|-------------------|----|
| Speicherintervall | 82 |
|-------------------|----|

---

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Speichern .....          | 81         |
| automatisches .....      | 82         |
| manuelles .....          | 81         |
| Stabilitätskontrolle     |            |
| automatisch .....        | 76         |
| manuell .....            | 25, 41, 45 |
| Steilheit                |            |
| pH .....                 | 27         |
| Steilheit relative ..... | 48         |

**T**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tasten .....                 | 14     |
| Temperaturkompensation ..... | 55     |
| Temperaturmessung            |        |
| Leitfähigkeit .....          | 55     |
| O2 .....                     | 46     |
| pH .....                     | 26, 42 |

**V**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Vergleichsmessung (O2) ..... | 48 |
|------------------------------|----|

**Z**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Zellenkonstante ..... | 56     |
| Zweipunktkalibrierung |        |
| ISE .....             | 63     |
| pH .....              | 29, 32 |



# Xylem |'zīləm|

- 1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben befördert;
- 2) ein führendes globales Wassertechnologie-Unternehmen.

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wasserverwendung und die Aufbereitung sowie Wiedernutzung von Wasser in der Zukunft verbessern. Wir unterstützen Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus der Privat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktportfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Kombination aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, getragen von einer Tradition der Innovation, bekannt sind.

**Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf [www.xylem.com](http://www.xylem.com).**



## **Service und Rücksendungen:**

Xylem Analytics Germany  
Sales GmbH & Co. KG  
WTW  
Am Achalaich 11  
82362 Weilheim  
Germany

Tel.: +49 881 183-325  
Fax: +49 881 183-414  
E-Mail [wtw.rma@xylem.com](mailto:wtw.rma@xylem.com)  
Internet: [www.xylemanalytics.com](http://www.xylemanalytics.com)



Xylem Analytics Germany GmbH  
Am Achalaich 11  
82362 Weilheim  
Germany

