


WXSB 200

Manual de uso

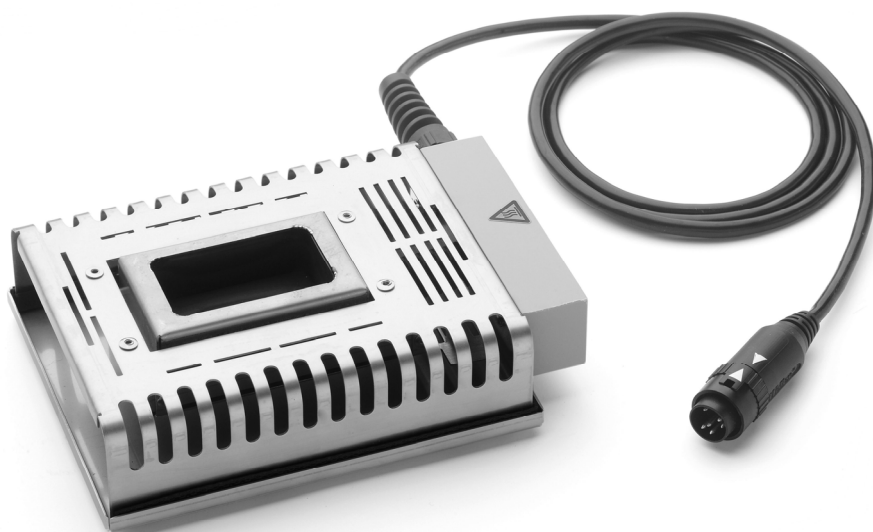

Índice

1	Acerca de estas instrucciones	4
2	Acerca de la seguridad	4
3	Piezas suministradas	5
4	Descripción del aparato	5
5	Puesta en servicio del aparato	6
6	Equipotencial	6
7	Eliminación de residuos	7
8	Garantía	7

1 Acerca de estas instrucciones

Le agradecemos mucho la compra de este baño de soldadura WXSBS 200 y la confianza depositada en nosotros. La fabricación de este aparato está sometida a los más rigurosos controles de calidad para garantizar un perfecto funcionamiento del mismo.

Este manual de uso contiene información importante para poder poner en marcha y manejar de forma segura y adecuada el baño de soldadura WXSBS 200, así como para realizar tareas de mantenimiento e incluso reparar pequeñas averías.

- ▷ Lea detenidamente el manual de instrucciones y las normas de seguridad adjuntas antes de poner en funcionamiento el baño de soldadura WXSBS 200.
- ▷ Mantenga este manual de uso en un lugar al que puedan acceder todos los usuarios del aparato.

1.1 Directivas que tener en cuenta

El baño de soldadura WXSBS 200 de Weller dispone de la Declaración de Conformidad CE que certifica el cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad contemplados en las Directivas 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2011/65/EU (RoHS).

1.2 Documentos aplicables

- Manual de instrucciones para la unidad de alimentación
- Manual de uso para el WXSBS 200

2 Acerca de la seguridad

- El baño de soldadura WXSBS 200 ha sido fabricado conforme a los últimos avances tecnológicos y las normativas y disposiciones de seguridad reconocidas. No obstante, existe riesgo de daños personales y daños a la propiedad si se hace caso omiso a la información de seguridad establecida en el folleto adjunto que acompaña a este manual de instrucciones y a las advertencias mencionadas al respecto.

- Entregar siempre el baño de soldadura WXSB 200 a terceros junto con este manual de uso.
- El fabricante no asumirá ningún daño resultante del uso indebido de la herramienta ni de modificaciones no autorizadas.

2.1 Tener en cuenta lo siguiente:

Indicaciones generales

- El baño de soldadura deberá utilizar únicamente si está en perfecto estado.
- No colocar objetos inflamables cerca del baño de soldadura.
- No trabajar en piezas sometidas a tensión.
- Una vez desconectado el baño de soldadura, éste permanecerá caliente durante algún tiempo.
- Cuando el aparato esté en funcionamiento manténgalo siempre vigilado. Mantener vigilado el baño de soldadura cuando esté caliente.
- Existe peligro de sufrir quemaduras como consecuencia del estaño líquido y las salpicaduras de estaño. Usar ropa protectora adecuada para protegerse de posibles quemaduras.
- Protegerse los ojos. Usar gafas protectoras.
- Si trabaja con estaño que contenga plomo, se pueden detectar emisiones de plomo a partir de los 500° C.
- Leer y respetar las indicaciones recogidas en el manual de uso de la unidad de alimentación Weller WX, WXA, WXD.

2.2 Uso reglamentario

Usar el baño de estaño WXSB 200 exclusivamente para la finalidad prevista en el manual de uso y en las condiciones mencionadas. El uso reglamentario del baño de soldadura WXSB 200 implica también lo siguiente:

- Seguir las instrucciones de este manual.
- Seguir las instrucciones de todos los documentos que acompañan al aparato.
- Cumplir las normas de prevención de accidentes laborales vigentes en el país de uso.

El fabricante no asumirá ningún daño resultante del uso incorrecto de este aparato en cumplimiento con el presente manual de instrucciones o de las modificaciones no autorizadas en el aparato.

3 Piezas suministradas

- T0052704399 Baño de soldadura WXSB 200
- Manual de uso para WXSB 200

4 Descripción del aparato

4.1 Baño de soldadura WXSB 200

El baño de soldadura WXSB 200 ha sido diseñado para uso industrial. El baño de soldadura se puede conectar a todas las unidades de alimentación WX de 200 W.

La temperatura del baño de soldadura se puede regular progresivamente (sin escalonamientos) de 100°C a 500°C mediante la unidad de alimentación conectada. La alimentación de tensión (24 V tensión baja de protección) se realiza a través de un cable de silicona termorresistente.

4.2 Datos técnicos

Rango de temperatura	100 °C – 500 °C (212 °F – 932 °F)
Cable de la herramienta	Caucho de silicona, resistente al fuego
Potencia de calentamiento	200 W
Tensión de calentamiento	24 V
Tiempo de calentamiento:	aprox. 11 min. (100 °C a 350 °C) (212 °F a 662 °F)
Conector	Conector de 12 polos con protección contra polaridad inversa y mecanismo de bloqueo
Dimensiones:	L x An x Al (mm) 150 x 120 x 65
Baño de soldadura	L x An x Al (mm) 58 x 30 x 19

5 Puesta en servicio del aparato

¡ADVERTENCIA! Riesgo de quemaduras



Las puntas del lápiz de soldadura alcanzan temperaturas muy elevadas durante los trabajos de soldadura/desoldadura.

Existe riesgo de quemaduras al tocar las puntas de soldadura/desoldadura.

▷ No toque las puntas de soldadura calientes y manténgalas siempre alejadas de objetos inflamables.

-
1. Asegurarse de que no haya objetos inflamables o termosensibles cerca del baño de soldadura.
 2. Introducir la clavija de conexión en la unidad de alimentación corriente y fijar su posición girándola en el sentido de las agujas del reloj.
 3. Conectar la unidad de alimentación.
 4. Ajustar la temperatura deseada en la unidad de alimentación (100°C - 500°C). Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento necesario podrá comenzar los trabajos de soldadura.

6 Equipotencial

El baño de soldadura está conectado a la unidad de alimentación a través de un línea equipotencial. Existen diferentes posibilidades de compensar el potencial. La compensación del potencial se describe en el manual de uso de la unidad de alimentación utilizada.



7 Eliminación de residuos

Eliminar las piezas sustituidas del equipo, filtros u otros aparatos antiguos según las normas y regulaciones aplicables en el país correspondiente.

8 Garantía

Las reclamaciones por parte del comprador en cuanto a defectos físicos se limitan a un periodo de un año a partir de la fecha de entrega al comprador. Solo válido para los derechos del comprador según el art. §§ 478, 479 BGB (código civil alemán).

Nosotros asumiremos solo aquellas reclamaciones relacionadas con la garantía que hemos concedido, siempre y cuando la garantía de calidad y durabilidad haya sido concedida de forma escrita y con mención expresa del término "Garantía".

¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!

Encontrará los manuales de instrucciones actualizados en www.weller-tools.com.

GERMANY**Weller Tools GmbH**

Carl-Benz-Str. 2
74354 Besigheim
Phone: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

GREAT BRITAIN**Apex Tool Group**

(UK Operations) Ltd
4th Floor Pennine House
Washington, Tyne & Wear
NE37 1LY
Phone: +44 (0) 191 419 7700
Fax: +44 (0) 191 417 9421

FRANCE**Apex Tool Group S.N.C.**

25 Av. Maurice Chevalier BP 46
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex
Phone: +33 (0) 1.64.43.22.00
Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

ITALY**Apex Tool S.r.l.**

Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)
Phone: +39 (02) 90 33 101
Fax: +39 (02) 90 39 4231

SWITZERLAND**Apex Tool Sàrl**

Rue de la Roselière 12
1400 Yverdon-les-Bains
Phone: +41 (0) 24 426 12 06
Fax: +41 (0) 24 425 09 77

AUSTRALIA**Apex Tools - Australia**

P.O. Box 366
519 Nurigong Street
Albury, N. S. W. 2640
Phone: +61 (2) 6058-0300
Fax: +61 (2) 6021-7403

CANADA**Apex Tools - Canada**

5925 McLaughlin Rd.
Mississauga
L5R 1B8, Ontario
Phone: +1 (905) 501-4785
Fax: +1 (905) 387-2640

CHINA**Apex Tool Group**

A-8 Building, No. 38 Dongsheng Road
Heqing Industrial Park, Pudong, PRC
201201 Shanghai
Phone: +86 (21) 60 88 02 88
Fax: +86 (21) 60 88 02 89

USA**Apex Tool Group, LLC**

14600 York Rd. Suite A
Sparks, MD 21152
Phone: +1 (800) 688-8949
Fax: +1 (800) 234-0472

T005 57 236 01 / 08.2013
T005 57 236 00 / 02.2011

www.weller-tools.com

Weller®