KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com
Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Montageanleitung Stativ

KERN SFB-A01

Version 1.0
11/2012
D



SFB-A01-IA-1210

D

KERN SFB-A01

Version 1.0 11/2012

Montageanleitung Stativ

Inhaltsverzeichnis

1 Technische Daten 2

2 Lieferumfang 3

3 Montage 3

3.1 Stativ an Waage montieren 3

3.2 Anzeigegerät an Stativ montieren 4


Stativ SFB-A01 nur für folgende SFB-Modelle geeignet:

- SFB 60K2XLM
- SFB 100K2L
- SFB 100K2LM
- SFB 100K2XL
- SFB 100K2XLM
- SFB 200K 2XL
- SFB 300K1LM

1 Technische Daten

Stativhöhe	60 cm
Nettogewicht	1800 g


2 Lieferumfang

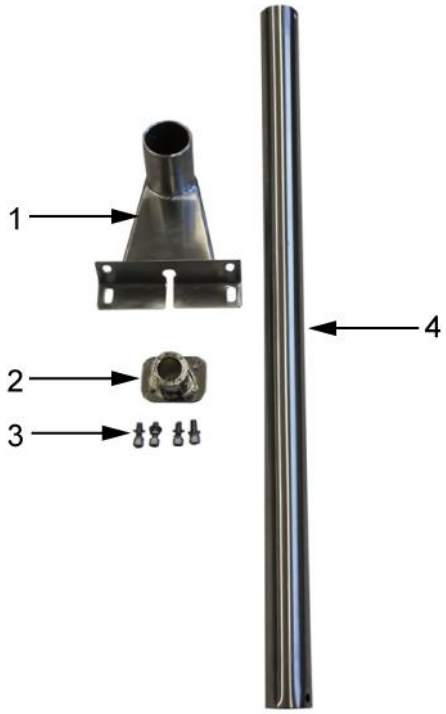

1. Stativfuß
2. Adapter Anzeigegerät
3. Schrauben mit Sicherungs- und Unterlegscheiben
4. Stativrohr


3 Montage

3.1 Stativ an Waage montieren

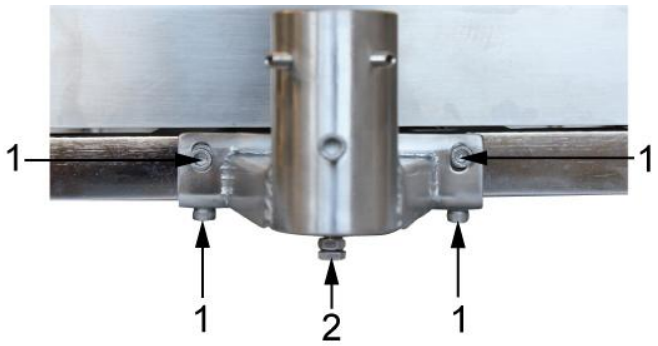


Stativ lt. Abbildung mit den 4 Schrauben [1], Sicherungs- und Unterlegscheiben an der Plattform befestigen.
(Darauf achten, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.)

Stützschraube [2] bis zum sicheren Stand herausdrehen.

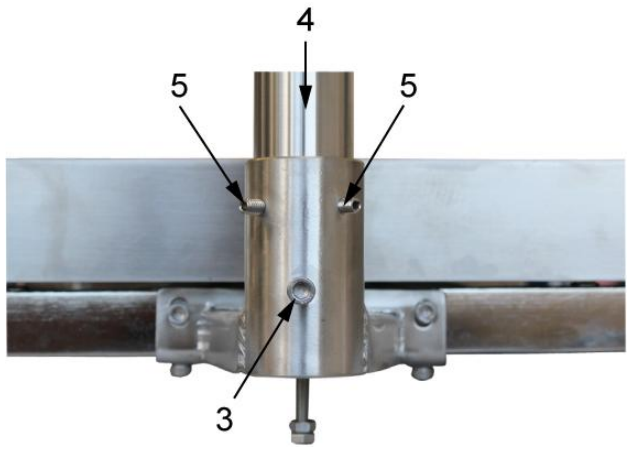	Schraube [3] aus dem Stativfuß herausdrehen. Stativrohr [4] so weit in den Stativfuß einführen, bis sich das Loch im Stativrohr und das im Stativfuß genau übereinander befinden. Schraube [3] wieder eindrehen. Mit Schrauben [5] Stativrohr fixieren.

3.2 Anzeigegerät an Stativ montieren

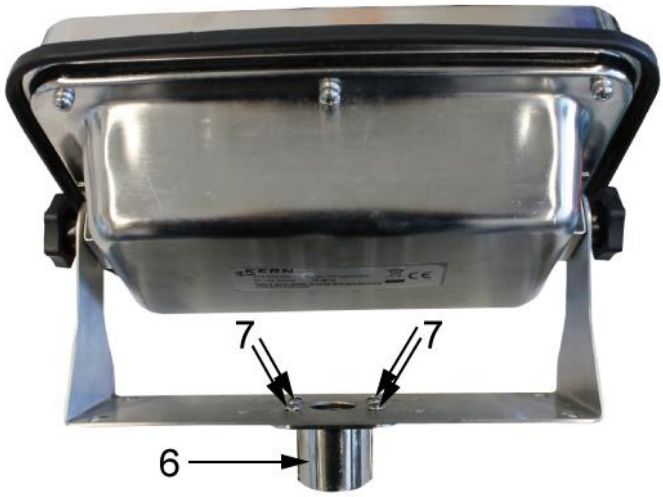	Den Adapter [6] des Anzeigegerätes mit den 4 Schrauben [7] lt. Abbildung an das Anzeigegerät festschrauben. Darauf achten, dass sich die Schraube des Adapters auf der Seite befindet, an der auch das Loch im Stativrohr ist. 
	Mit der Schraube des Adapters Anzeigegerät am Stativ fixieren. Kabel mit Kabelbindern so zusammenfassen, dass es beim Wägevorgang nicht stört.