BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHALLMESSGERÄT


PCE-TSM 3

DEUTSCH




User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

SYSTEMBESCHREIBUNG

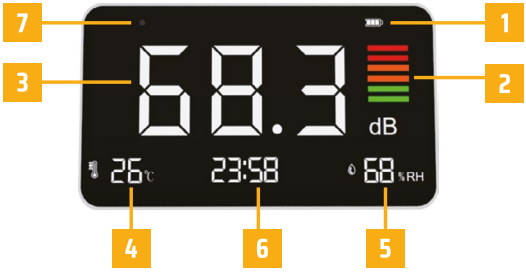

1 – Akku
2 – Balkensymbole (Geräuschpegel)
3 – Geräuschmessung
4 – Temperatur
5 – Luftfeuchtigkeit
6 – Uhrzeit
7 – Sonden (Mikrofonsensor)
8 – Rechte Taste
9 – M-Taste (Einrichtungstaste)
10 – Linke Taste
11 – Lufteinlass
12 – Ein-/Aus-Taste
13 – Typ-C-Anschluss

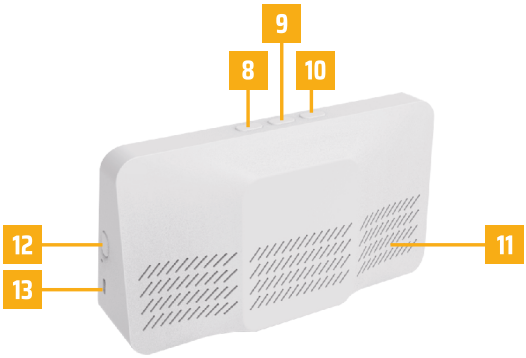

ERSTE SCHRITTE – VERWENDUNG

» Drücken Sie kurz auf den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.

Hinweis: Wenn sich das Gerät nicht sofort einschalten lässt, laden Sie es bitte zuerst auf. Schließen Sie das Dezibelmessgerät mit einem handelsüblichen Handy-Adapterstecker an.

» Drücken Sie zweimal schnell die M-Taste, um die Stundeneinstellung aufzurufen, stellen Sie mit den Links-/Rechts-Tasten den gewünschten Wert ein, drücken Sie dann die M-Taste, um die Minuteneinstellung aufzurufen, stellen Sie mit den Links-/Rechts-Tasten den gewünschten Wert ein und drücken Sie schließlich die M-Taste, um zu bestätigen. Die Zeiteinstellung ist abgeschlossen.

» Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit mit der linken und rechten Taste auf die gewünschte Einstellung ein.

Hinweis: Drücken Sie kurz die linke Taste, um die Helligkeit zu verringern, und die rechte Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.

» Drücken Sie zweimal schnell die rechte oder linke Taste, um die Temperatureinheit von Celsius auf Fahrenheit oder umgekehrt umzuschalten.

» Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

» Laden Sie es mit dem mitgelieferten Typ-C-Kabel auf. Die Batteriestandsanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

WIE MAN MESSWERTE INTERPRETIERT

						
Dezibel-wert	30 ... 55 dB	55.1 ... 65 db	65.1 ... 75 db	75.1 ... 85 db	85.1 ... 95 db	95.1 ... 130 db

	Angenehm	Unangenehm
Temperatur	15°C ... 26°C 65°F ... 79°F	<26°C / >15°C <79°F / >65°F
Luftfeuchtigkeit	30 ... 60%	<30% / >60%

VORSICHTSMASSNAHMEN

» Berühren oder stoßen Sie NICHT gegen den Mikrofonsensor! Es handelt sich NICHT um eine Reset-Taste. Dies würde das Produkt beschädigen und die Garantie ungültig machen.

» Verwenden Sie KEINE Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts, da Rückstände die Luftqualitätsmessungen verfälschen würden.

» Gießen Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Produkt oder in dessen Nähe, um elektrische Schäden zu vermeiden.

» Lassen Sie KEINE unbefugten Änderungen oder Reparaturen an diesem Produkt vornehmen.

» Zerlegen oder demontieren Sie diesen Monitor NICHT. Dies kann das Produkt beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

» Dieser Dezibelmesser ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen und muss stets trocken gehalten werden. Es wird dringend empfohlen, ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufzubewahren.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Anzeigemethode	LED-Bildschirm
Atmosphärischer Druck	12,5 PSI ... 15,4 PSI
Probenahmezeit	1,5 Sekunden
Temperaturbereich	-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F)
Lagertemperatur	-10°C ... 60°C (14°F ... 140°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	20% ... 85%
Feuchtigkeitsbereich	20% ... 85%
Aufladen	1A/2A 5V
Batterie	2000 mAh Lithium-Ionen-Akku
Produktgewicht	7,34 oz
Produktgröße	6,3 x 3,5 x 1,96 Zoll
Konzentrationseinheit Dezibel	dBA
Messbereich	30 ... 130 dB
Genauigkeit	±1.5 dB
Frequenzbereich	50Hz ... 8.5kHz
Frequenzbewertung	A
Auflösung	0.1 dB

ENTSORGUNG

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.
Annahmestelle nach BattV: PCE Deutschland GmbH, Im Langel 26, 59872 Meschede, Germany
Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.
WEEE-Reg.-Nr.DE69278128

PCE INSTRUMENTS KONTAKT INFORMATION

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk

Änderungen vorbehalten