Dati di base

SACC-DSI-MS-5CON-M12-SCO SH

Codice articolo: 1552968



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1552968

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 5 poli, M12-SPEEDCON, schermato, codifica A, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, connessione a saldare diritta

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 29.09.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 161992
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	8,20 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 29 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M12 x 1 con dado piatto
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni


Omologazioni GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.

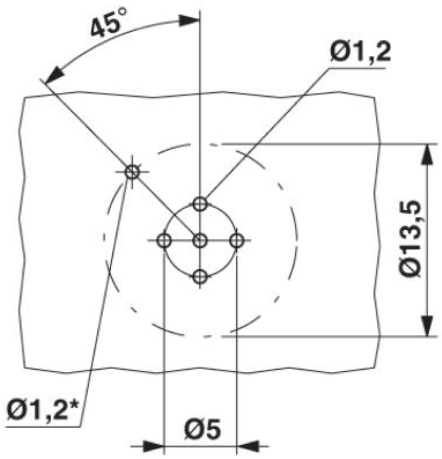


Disegno quotato

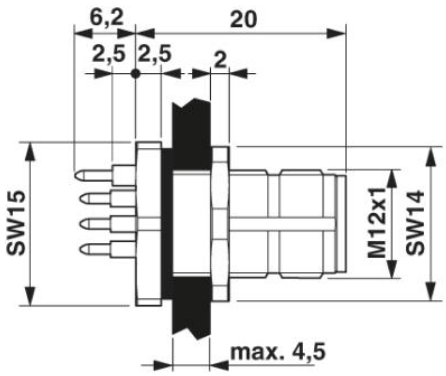

Connettore maschio da incasso M12 SPEEDCON

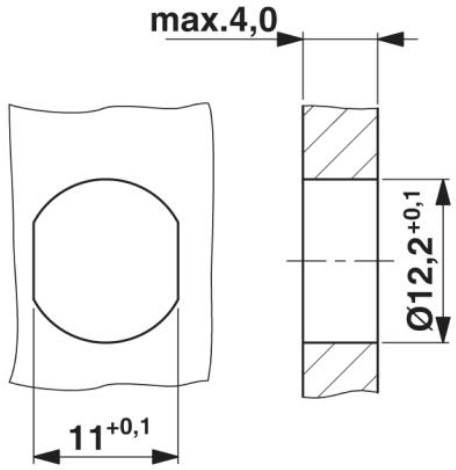


Dima di foratura:

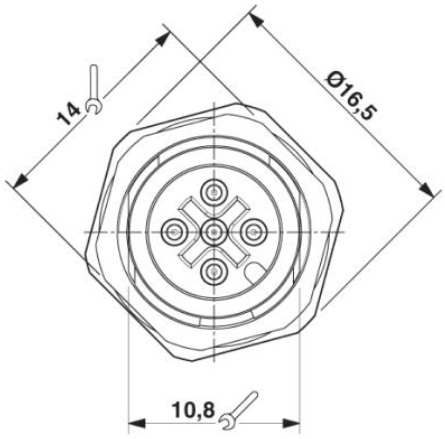

Visione frontale connettore da incasso M12

Disegno schema

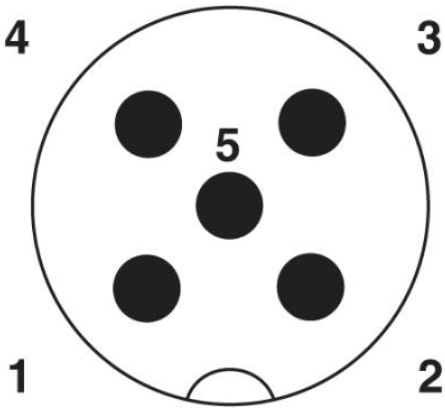

Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.