

B6neo Intelligentes Ladegerät Bedienungsanleitung

Einführung	1
Überblick	2
Lieferumfang	3
Technische Daten	4
Achtung	6
Standardparameter von Akkus	8
Lithium-Akku-Programm (LiPo/Lilo/LiFe/LiHV)	14
NiMH/NiCd-Akku-Programm	17
Pb-Blei-Säure-Akku-Programm	21
DC-Stromversorgung	24
Spannungskalibrierung	26
Akku-Spannungsmessgerät	27
Akku-Widerstandsmessgerät	28
Firmwareaktualisierung	29
Fehler und Warnhinweise	30
Systemeinstellungen	31
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	32

Einführung

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das intelligente Ladegerät SkyRC B6neo entschieden haben.

Das B6neo punktet mit einem eleganten und ultrakompakten Design. Zwar ist die Bedienung einfach, aber es sind doch einige Kenntnisse erforderlich. Der Zweck dieser Bedienungsanleitung ist es, Ihnen zu helfen, sich schnell mit den Funktionen des Ladegeräts vertraut zu machen. Daher ist es äußerst wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung sowie sämtliche Warn- und Sicherheitshinweise vor der Verwendung des B6neo sorgfältig lesen. Wir hoffen, dass Sie das B6neo viele Jahre zu ihrer vollsten Freude und Zufriedenheit begleiten wird.


Das B6neo ist ein intelligentes DC-Ladegerät mit einer maximalen Ausgangsleistung von 200 W. Es kann Akkus unterschiedlicher chemischer Zusammensetzungen (LiPo/LiFe/Lilon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb) laden und als Stromversorgung dienen, nützlich für Hobbybastler, die ihre DC-Geräte mit Strom versorgen müssen. Mit seiner beispiellosen Funktion der Spannungsmessung ohne Einschalten ist das Messen der Akkuspannung ohne Hürden im Handumdrehen erledigt.

Bitte lesen Sie diese **BEDIENUNGSANLEITUNG**, sowie sämtliche **WARN-** und **SICHERHEITSHINWEISE AUF ALLE FÄLLE** durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Der falsche Umgang mit Akkus und Akkuladegeräten kann gefährlich sein, da bei Akkus immer die Gefahr besteht, dass sie Feuer fangen oder explodieren.

Der falsche Umgang mit Akkus und Akkuladegeräten ist gefährlich und kann zu Bränden und Explosionen führen.

Überblick

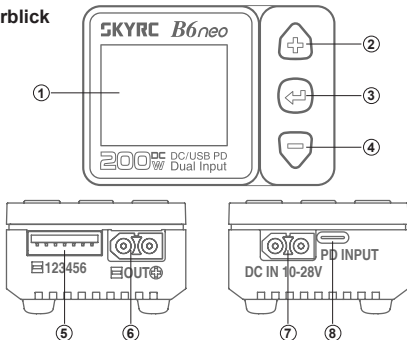

- | | |
|---|--|
| ① LCD-Display | ⑤ Balance-Anschluss |
| ② Nach oben scrollen, Strom erhöhen usw. | ⑥ Hauptanschluss, DC-Ausgang usw. |
| ③ Die Auswahl bestätigen, aktuelles Programm beenden, Einstellungen aufrufen usw. | ⑦ DC Eingang, 10,0 - 28,0 V/12 A |
| ④ Nach unten scrollen, Strom verringern usw. | ⑧ PD-Eingang, muss der PD3.0-Spezifikation entsprechen |

Lieferumfang

1*SkyRC B6neo Ladegerät

1*Kurzanleitung

Technische Daten

Punkt	Option	Technische Daten
Eingangsspannung	DC	10,0 - 28,0 V
	PD3.0/QC	12,0 - 20,0 V
Eingangsstrom	DC	12 A
	PD	5 A
Max. Ausgangsleistung	DC	200 W
	PD	80 W
Arbeitsmodus	LiPo/LiFe/LiIon/LiHV	Balance CHG, Laden, Speichern, Entladen
	NiMH/NiCd	Laden, Re-Peak, CYCLE_C_D, CYCLE_D_C, Entladen
	Pb	Normal, AGM-Laden, Kaltladen, Entladen
	DC-Stromversorgung	5,0 - 27,0 V, 1,0 - 10,0 A

Akkutyp/Zellen	LiPo/LiFe/LiIon/LiHV	1S - 6S
	NiMH/NiCd	1S - 15S
	Pb	3S/6S
Ladestrom	LiPo/LiFe/LiIon/LiHV	0,2 A - 10,0 A
	NiMH/NiCd	0,2 A - 10,0 A
	Pb	0,2 A - 10,0 A
Entladestrom	Strom	0,1 A - 2 A
	Leistung	Max. 24 W ($\pm 10\%$) basierend auf 6S (4,2 V/Zelle)
Balance-Strom	LiPo/LiFe/LiIon/LiHV	Max. 500 mA
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	0 °C - 40 °C
	Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung	5 % - 75 %
Aufbewahrungs- umgebung	Aufbewahrungs-temperatur	-10 °C - 70 °C
	Aufbewahrungs- luftfeuchtigkeit	5 % - 75 %
Abmessungen	70 x 50 x 32 mm	
Gewicht	82 g	

Achtung

Das B6neo ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten

oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Ladegeräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.

Die Nichtbeachtung der Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung dieses Produkts und die Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise kann zu Produktfehlfunktionen, elektrischen Problemen, übermäßiger Hitzeentwicklung, BRAND und letztendlich zu Verletzungen und Sachschäden führen.

 Lassen Sie Akkus während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.

 Laden Sie Akkus niemals über Nacht.

 Versuchen Sie niemals, leere, beschädigte oder nasse Akkupacks zu laden.

 Versuchen Sie niemals, einen aus verschiedenen Akkutypen bestehenden Akkupack zu laden.

 Laden Sie Akkus niemals an extrem heißen oder kalten Orten oder in direktem Sonnenlicht.

- ⚠ Laden Sie einen Akku niemals, wenn das Kabel des Ladegeräts eingeklemmt oder kurzgeschlossen ist.
- ⚠ Schließen Sie das Ladegerät niemals an, wenn das Netzkabel eingeklemmt oder kurzgeschlossen ist.
- ⚠ Versuchen Sie niemals, das Ladegerät zu zerlegen oder ein beschädigtes Ladegerät zu verwenden.
- ⚠ Verwenden Sie das Ladegerät immer mit dem richtigen Lade- und Entladeprogramm.
- ⚠ Verwenden Sie immer nur Akkus, die für die Verwendung mit diesem Ladegerätetyp vorgesehen sind.
- ⚠ Verwenden Sie das Ladegerät niemals auf Autositzen, Teppichen oder ähnlichen Oberflächen.
- ⚠ Betreiben Sie das Ladegerät immer fern von brennbaren und explosionsgefährdeten Materialien.

Standardparameter von Akkus

	LiPo	Lilon	LiFe	LiHv	NIMH	NiCd	Pb
Nennspannung	3,7 V/ Zelle	3,6 V/ Zelle	3,3 V/ Zelle	3,8 V/ Zelle	1,2 V/ Zelle	1,2 V/ Zelle	2,0 V/ Zelle
Max. Ladespannung	4,2 V/ Zelle	4,1 V/ Zelle	3,6 V/ Zelle	4,35 V/ Zelle	1,5 V/ Zelle	1,5 V/ Zelle	2,4 V/ Zelle
Speicherspannung	3,8 V/ Zelle	3,7 V/ Zelle	3,3 V/ Zelle	3,85 V/ Zelle	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Zulässiger Schnellladestrom	≤ 1C	≤ 1C	≤ 4C	≤ 1C	1C - 2C	1C - 2C	≤ 0,4C
Min. Entladespannung	3,0 - 3,3 V/Zelle	2,9 - 3,2 V/Zelle	2,6 - 2,9 V/Zelle	3,1 - 3,4 V/Zelle	0,1 - 1,1 V/Zelle	0,1 - 1,1 V/Zelle	1,8 V - 2,0 V/Zelle

Wählen Sie die richtige Betriebsart entsprechend den Akkuparametern.
Falsche Einstellungen können dazu führen, dass der Akku in Brand gerät oder sogar explodiert.

Standardparameter von Akkus



Durchlaufen Sie die Menüs und erhöhen Sie den Parameterwert.



Geben Sie die Einstellung ein, bestätigen Sie die Auswahl, beenden Sie den Vorgang oder kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.




Durchlaufen Sie die Menüs und verringern Sie den Parameterwert.

Standardparameter von Akkus

1. Anschließen an eine Stromquelle

Es gibt zwei Eingangsoptionen für das SkyRC B6neo: DC 10,0 - 28,0 V und PD3.0 12,0 - 20,0 V.

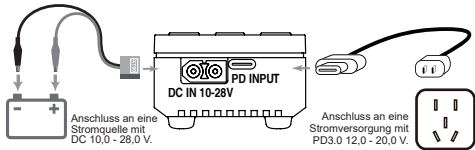

2. Anschließen eines Akkus




ACHTUNG!


UM KURZSCHLÜSSE ZU VERMEIDEN, SCHLIESSEN SIE DIE LADEKABEL IMMER ZUERST AN DAS LADEGERÄT UND DANN AN DEN AKKU AN. KEHREN SIE DIE REIHENFOLGE UM, WENN SIE DEN AKKUPACK TRENNEN

1) Anschluss von Lithium-Akkus mit Balance-Adapter

Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, Lithium-Akkus (LiPo, Lilon, LiFe und LiHV) im Balance-CHG-Modus zu laden, es sei denn, das Akku verfügt über kein Balance-Kabel.

Das an dem Akku befestigte Balance-Kabel muss so an das Ladegerät angeschlossen werden, dass das schwarze Kabel mit der Minusmarkierung übereinstimmt. Stellen Sie die korrekte Polarität sicher!

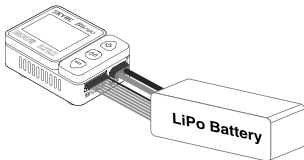

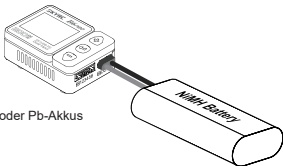

2) Anschluss von NiMH/NiCd- oder Pb-Akkus

Technische Daten

Akkutyp	Betriebsmodus	Beschreibung
LiPo Lilon LiFe LiHv	Balance CHG	Zum Laden des Lithium-Akkus im Balance-Modus, damit die Spannungen der einzelnen Zellen gut ausgeglichen werden können. Das Balance-Kabel muss angeschlossen sein.
	Charge	Zum Laden des Lithium-Akkus ohne angeschlossenes Balance-Kabel.
	Storage	Durch Laden oder Entladen des Akkus kann ein bestimmter Speicherwert erreicht werden. Li-Po: 3,8 V, LiFe: 3,3 V, Lilon: 3,70 V, LiHV: 3,85 V
	Discharge	Zum Entladen des Lithium-Akkus auf einen bestimmten Wert, der vor dem Entladen eingestellt werden kann.

NiMH NiCd	Charge	Zum benutzerdefinierten Laden des NiMH/NiCd-Akkus.
	Re-Peak	Zum automatischen zweimaligen Laden des Akkus hintereinander, was nützlich ist, um sicherzustellen, dass der Akku vollständig geladen ist.
	Cycle_C_D	Ein 1- bis 5-maliger Lade-Entlade-Vorgang ist wirksam, um NiMH/ NiCd-Akkus aufzufrischen und ihre Leistung wiederherzustellen.
	Cycle_D_C	Ein 1- bis 5-maliger Entlade-Lade-Zyklus ist wirksam, um NiMH/ NiCd-Akkus aufzufrischen und ihre Leistung wiederherzustellen.
	Discharge	Zum Entladen des NiMH/NiCd-Akkus auf einen bestimmten Wert, der vor dem Entladen eingestellt werden kann.
Pb	Normal	Zum benutzerdefinierten Laden des Pb-Akkus.
	AGM Charge	Zum benutzerdefinierten Laden des AGM-Akkus.
	Cold Charge	Zum benutzerdefinierten Laden des Pb-Akkus bei niedriger Temperatur.
	Discharge	Zum Entladen des Pb-Akkus auf einen bestimmten Wert, der vor dem Entladen eingestellt werden kann.

In dieser Tabelle sehen Sie, welche Vorgänge der B6neo je nach Akkutyp ausführen kann.


Lithium-Akku-Programm (LiPo/Lilo/LiFe/LiHV)

Hier finden Sie ein Flussdiagramm, das Sie durch die Einrichtung des Programms führt.



Charge Setting eingeben

Drücken Sie ENTER (ENTER), um Charge Setting auszuwählen;

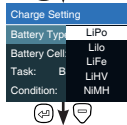

Battery Type auswählen

Drücken Sie ENTER (ENTER), um das Menü Battery Type aufzurufen, und wählen Sie den gewünschten Lithium-Akkutyp aus.

Charge Setting	
Battery Type	1S
Battery Cell	2S
	3S
Task: B	4S
Condition:	5S



Charge Setting	
Battery	Banlance CHG
Battery	Charge
	Storage
Task:	Discharge
Condition	



Charge Setting	
Condition:	4.18V
	4.19V
Charge Cur	♥ 4.20V
⦿ Start	4.21V
↶ Back	4.22V



Battery Cell auswählen

Rufen Sie das Menü Battery Cell auf und wählen Sie die entsprechenden Akkuzellen aus.

Task auswählen

Rufen Sie das Menü Task auf und wählen Sie den gewünschten Arbeitsmodus aus.

Condition auswählen

Rufen Sie das Menü Condition auf und passen Sie die Abschaltspannung an die jeweilige Anforderung an.

Charge Setting	
Condition:	9.6A
	9.7A
Charge Current:	9.8A
	9.9A
Start	10.0A
Back	



Charge Setting	
Condition:	4.20V
Charge Current:	10.0A
Start	
Back	



Charge Setting	
Condition:	4.20V
Charge Current:	10.0A
Start	
Back	



Charge/Discharge Current auswählen


Rufen Sie das Menü Charge/Discharge Current auf und passen Sie den Lade-/Entladestrom an die jeweilige Anforderung an.

Start

Bestätigen Sie, um das Programm zu starten.

Back

Bestätigen Sie, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.




Stop

Drücken Sie die Taste ENTER (↵) einmal, um das aktuelle Programm zu beenden.

Schließen Sie den Akku nicht vor dem Einschalten des Ladegeräts an!

NiMH/NiCd-Akku-Programm

Hier finden Sie ein Flussdiagramm, das Sie durch die Einrichtung des Programms führt.



Charge Setting eingeben

Drücken Sie ENTER (↵), um Charge Setting auszuwählen;



Charge Setting	
Battery Type	LiFe
Battery Cell	LiHV
Task:	NiMH
Condition:	NiCd
	PB



Charge Setting	
Battery Type	1S
Battery Cell	2S
Task:	3S
Condition:	4S
	5S



Charge Setting	
Battery	Charge
Battery	Re-Peak
Task:	CYCLE_C_D
Condition:	CYCLE_D_C
	Discharge



Battery Type auswählen

Drücken Sie ENTER (↵), um das Menü Battery Type aufzurufen, und wählen Sie NiMH oder NiCd aus.

Battery Cell auswählen

Rufen Sie das Menü Battery Cell auf und wählen Sie die entsprechenden Akkuzellen aus.

Task auswählen

Rufen Sie das Menü Task auf und wählen Sie den gewünschten Arbeitsmodus aus.

Charge Setting	
Condition:	-4 Δ mV
	-5 Δ mV
Charge Current:	-6 Δ mV
Start	-7 Δ mV
Back	-8 Δ mV



Charge Setting	
Condition:	9.6A
	9.7A
Charge Current:	9.8A
Start	9.9A
Back	10.0A



Charge Setting	
Condition:	4.20V
Charge Current:	10.0A
Start	
Back	



Condition auswählen

Rufen Sie das Menü Condition auf und passen Sie die Abschaltspannung an die jeweilige Anforderung an.



Charge/Discharge Current auswählen

Rufen Sie das Menü Charge/Discharge Current auf und passen Sie den Arbeitsstrom an die jeweilige Anforderung an.

Für Re-Peak, Cycle_C_D und Cycle_D_C müssen Sie die Zyklen und Ruhezeiten entsprechend einstellen.

Start

Bestätigen Sie, um das Programm zu starten.



Back

Bestätigen Sie, um das Programm zu starten.


Stopp

Drücken Sie die Taste ENTER einmal, um das aktuelle Programm zu beenden.

Schließen Sie den Akku nicht vor dem Einschalten des Ladegeräts an!


Pb-Blei-Säure-Akku-Programm

Hier finden Sie ein Flussdiagramm, das Sie durch die Einrichtung des Programms führt.



Charge Setting eingeben

Drücken Sie ENTER (↵), um Charge Setting auszuwählen;



Battery Type auswählen

Drücken Sie ENTER (↵), um das Menü Battery Type aufzurufen, und wählen Sie Pb aus.

Charge Setting	
Battery Type	
Battery Cell	3S
Task: B	6S
Condition:	



Charge Setting	
Battery	Normal
Battery	AGM Charge
Task:	Cold Charge
Condition	Discharge



Charge Setting	
Condition:	1.80V
Charge Cur	♥ 1.90V
Start	2.00V
Back	



Battery Cell auswählen

Rufen Sie das Menü Battery Cell auf und wählen Sie die entsprechenden Akkuzellen aus.

Task auswählen

Scrollen Sie zu Task, rufen Sie das Menü auf und scrollen Sie, um den Arbeitsmodus auszuwählen.

Condition auswählen

Der Entlademodus ist der einzige Modus, in dem Sie die Condition bearbeiten können.

Es gibt keine Option, dies für andere Arbeitsmodi zu ändern.

Charge Setting	
Condition:	9.6A
	9.7A
Charge Cur	9.8A
⦿ Start	9.9A
↶ Back	10.0A



Charge Setting	
Condition:	4.20V
Charge Current:	10.0A
⦿ Start	
↶ Back	



Charge Setting	
Condition:	4.20V
Charge Current:	10.0A
⦿ Start	
↶ Back	



Charge/Discharge Current auswählen

Rufen Sie das Menü Charge/Discharge Current auf und passen Sie den Arbeitsstrom an die jeweilige Anforderung an.

Start

Bestätigen Sie, um das Programm zu starten.

Back

Bestätigen Sie, um das Programm zu starten.




Stopp

Drücken Sie die Taste ENTER einmal, um das aktuelle Programm zu beenden.

Schließen Sie den Akku nicht vor dem Einschalten des Ladegeräts an!





DC-Stromversorgung



Halten Sie auf der Hauptoberfläche die Taste ENTER  einige Sekunden gedrückt, um die Systemeinstellungen aufzurufen.



Lange
drücken

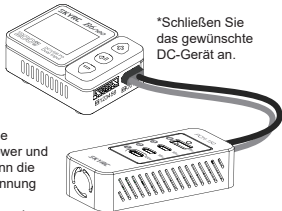

*Schließen Sie das gewünschte DC-Gerät an.

Wählen Sie die Option DC Power und stellen Sie dann die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom ein.

Aktivieren Sie nach der Einrichtung die Stromversorgungsfunktion.

Spannungskalibrierung

1. Drücken Sie auf der Hauptoberfläche zweimal die Taste +, um die Oberfläche für den Akkuwiderstand aufzurufen.
2. Schließen Sie den 6S-Akku an das B6neo an.
3. Halten Sie die Tasten ENTER und + gleichzeitig gedrückt, um die Kalibrierungsoberfläche aufzurufen.
4. Drücken Sie die Taste +, um die Spannung jeder Zelle zu durchlaufen.
5. Drücken Sie die Taste ENTER, um die Spannung auszuwählen, deren Wert blau wird.
6. Drücken Sie + oder -, um die Werte einzustellen.

Wenn das Einstellen abgeschlossen ist, drücken Sie +, um zur Bestätigungsoption zu gelangen.

Halten Sie die Taste ENTER gedrückt, um die aktualisierten Werte zu speichern.

Batt IR		mΩ
1 000	4 000	
2 000	5 000	
3 000	6 000	
Σ :00mΩ		



Lange
drücken

>Calibration		V
Set Vref		
1 3.152	4 3.328	
2 3.325	5 3.330	
3 3.317	6 3.388	
< Stop >		




Scannen Sie den QR-Code,
um mehr zu erfahren

Akku-Spannungsmessgerät

Das B6neo misst die Spannung von Lithium-Akkus auf einfache und bequeme Weise. Verwenden Sie den Balance-Anschluss, um den Lithium-Akku direkt an das B6neo anzuschließen.

Das B6neo leuchtet auf und zeigt die Akkuspannung an, ohne eingeschaltet zu sein.

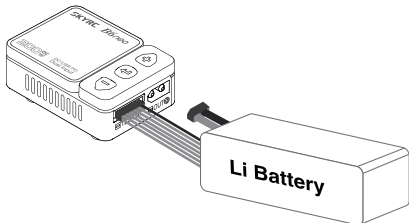





Akku-Widerstandsmessgerät

Schalten Sie das B6neo ein und halten Sie die Taste  einige Sekunden gedrückt, um die Systemeinstellungen aufzurufen.

Scrollen Sie mit  zu Battery Meter und schließen Sie den Akku an das B6neo an.


Drücken Sie , um die Akkuspannung und den -widerstand zu messen.

Drücken Sie , um den Widerstandswert zu überprüfen.



Firmwareaktualisierung

1. Schließen Sie das B6neo über ein USB-C-Kabel an Ihren Computer an;
2. Starten Sie den Charger Master, der die Verbindung automatisch erkennt;
3. Nach erfolgreicher Erkennung klicken Sie darauf, um auf eine neue Version der Firmware zu überprüfen;
4. Wenn eine neue Version verfügbar ist, wird die Option Update angezeigt.
5. Klicken Sie darauf, um die Aktualisierung vollständig durchzuführen.

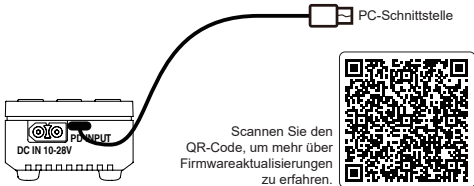

Fehler und Warnhinweise

Im Falle einer Störung zeigt das B6neo eine Fehlermeldung an.

Fehlermeldung	Beschreibung
DC-Eingang zu niedrig!	DC-Eingangsspannung ist niedriger als voreingestellt!
DC-Eingang zu hoch!	DC-Eingangsspannung ist höher als voreingestellt!
Verbindungsunterbrechung!	Der Akku ist möglicherweise defekt!
Zellenfehler	Die Zellen stimmen nicht überein.
Akkutyp!	Der Akkutyp ist falsch!
Überladungs-Kapazitätsgrenze erreicht!	Die geladene Kapazität hat die voreingestellte Kapazitätsgrenze erreicht.
Zeitlimit überschritten!	Das Zeitlimit des Programms ist überschritten!
Innentemperatur zu hoch!	Die Innentemperatur ist zu hoch!
Überlast!	Das Ladegerät ist überlastet!
Verpolung	Der Akkuanschluss ist verpolt.
Vollständig geladen	Der Akku ist bereits vollständig geladen!
Ausgangsspannung zu niedrig!	Die DC-Ausgangsspannung ist zu niedrig.
Überlast beim Ausgang!	Der DC-Ausgang ist überlastet.
Fehler beim Balance-Anschluss!	Der Balance-Anschluss ist unterbrochen.
Zellenspannungsdifferenz	Die Spannungsdifferenz zwischen den einzelnen Zellen ist hoch.
Fehler bei der Leistungseinstellung	Beim Einstellen der DC-Stromversorgung ist ein Fehler aufgetreten.

Systemeinstellungen

Halten Sie auf der Hauptoberfläche die Taste Start einige Sekunden gedrückt, um die Systemeinstellungen aufzurufen.

Menü	Option	Definition
Aufgaben- parameter	Sicherheits-Timer	Passen Sie einen Zeitraum für den Programmschutz an.
	Max. Kapazität	Passen Sie den Kapazitätsschutz an.
	Erhaltungsladung	Aktivieren/deaktivieren Sie die Erhaltungsladung.
	Haltespannung	
	Back	Zurück zur vorherigen Oberfläche.
System- einstellungen	Sprache	Wählen Sie Ihre gewünschte Systemsprache aus.
	Min. Eingangsspannung	Stellen Sie die Mindestspannung für den Eingangsschutz ein.
	LCD-Hintergrund- beleuchtung	Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.
	Lautstärke	Stellen Sie die Lautstärke der Tastentöne und des Signaltons ein.
	Beendigungssignal	Wählen Sie aus, wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn das Programm beendet ist.
	Back	Zurück zur vorherigen Oberfläche.

DC-Stromversorgung	Spannung	Stellen Sie die Ausgangsspannung ein. (5,0 - 27,0 V)
	Strom	Stellen Sie den Ausgangsstrom ein. (1,0 - 15,0 A)
	Start	Aktivieren Sie die DC-Stromausgabe und kehren Sie zur Hauptoberfläche zurück.
	Back	Zurück zur vorherigen Oberfläche.
Akkumessgerät	Entfällt	Messen Sie die Akkuspannung und den Innenwiderstand. Drücken Sie -, um zu den Systemeinstellungen zurückzukehren.
Werkseinstellungen	Entfällt	Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.
Systeminformationen	Entfällt	Überprüfen Sie die aktuellen Systeminformationen. Drücken Sie ENTER, um zu den Systemeinstellungen zurückzukehren.
Systemaktualisierung	Entfällt	Aktualisieren Sie das Ladegerät.
Back	Entfällt	Zurück zur vorherigen Oberfläche.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das SkyRC B6neo erfüllt sämtliche der einschlägigen und verbindlichen CE-Richtlinien.

Haftungsausschluss

Dieses Ladegerät ist ausschließlich für die Verwendung mit den in dieser Bedienungsanleitung genannten Akkutypen konzipiert und zugelassen. SkyRC übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die sich aus der Verwendung des Ladegeräts für einen anderen als den vorgesehenen Zweck ergeben. Wir sind weder in der Lage, sicherzustellen, dass Sie die in der dem Ladegerät beiliegenden Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen befolgen, noch haben wir die Kontrolle über die Methoden, die Sie hinsichtlich der Verwendung, des Betriebs und der Wartung des Geräts anwenden. Aus diesem Grund sind wir verpflichtet, jegliche Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten abzulehnen, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung und Bedienung unserer Produkte entstehen oder in irgendeiner Weise mit einer solchen Verwendung in Zusammenhang stehen. Sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, ist unsere Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz, unabhängig von der geltend gemachten Rechtsgrundlage, auf den Rechnungswert der SkyRC-Produkte beschränkt, die unmittelbar und direkt an dem Ereignis beteiligt waren, bei dem der Schaden entstanden ist.

B6neo

**Intelligentes
Ladegerät**

**DC/USB PD
Dualer
Eingang**

**Hergestellt von
SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD.**

Die Bedienungsanleitung kann ohne vorherige
Ankündigung geändert werden; die aktuelle
Version finden Sie auf unserer Website!



www.skyrc.com

© 2023.05