

AKTUALISIERTE INFORMATIONEN

Tragbarer Höhenmesser/Barometer

UPGRADE
Stand: 01/06

Best-Nr. 67 14 98

Sehr geehrter Kunde,

Aufgrund einer technischen Verbesserung hat sich die Konfigurierung des Gerätes geändert:

Nach dem Einlegen der Batterie blinken im Display die Bildzeichen "ALTI" & "m". Taste "SET" drücken, um die Höheneinheit (Meter oder Fuß) auszuwählen. Taste "CLK" drücken, um zur Einstellung der Barometereinheit zu gehen (mb oder hPA). Nach Bestätigung der Barometereinheit, die Temperatureinheit (°C oder °F) durch Drücken der Taste "SET" auswählen.

Wir bitten um Beachtung.

UPDATED INFORMATION

Handheld Digital Altimeter

UPGRADE
Stand: 01/06

Item No. 67 14 98

Dear customer,

Due to technical advancement, the configuration of the appliance has been changed:

After inserting the battery, "ALTI" & "m" icons on the display will start blinking. Press "SET" button to select the height unit (meter or feet). Press "CLK" button to proceed to barometer unit setting (mb or hPA). After confirmed the barometer unit, select temperature unit, °C or °F, by pressing "SET" button.

We ask for your understanding.



CONRAD
ELECTRONIC

L'INFORMATION MISE À JOUR

Altimètre numérique à main

AMÉLIORATION
État: 01/06

N° de commande 67 14 98

Cher client,

A cause du progress technique, la configuration de l'appareil a été modifiée:

Après avoir inséré la batterie, les icônes "ALTI" & "m" sur l'affichage se mettront à clignoter. Appuyez sur le bouton "SET" pour sélectionner l'unité d'hauteur(mètre ou pied). Appuyez sur le bouton "CLK" pour continuer avec l'installation de l'unité de baromètre (mb ou hPA). Après avoir confirmé l'unité de baromètre, sélectionnez l'unité de thermomètre, °C or °F, en appuyant sur le bouton "SET".

Nous vous prions de vouloir comprendre.

UP-TO-DATE INFORMATIE

Draagbare Digitale Hoogtemeter /Barometer

UPGRADES
Status: 01/06

BestNr. 67 14 98

Geachte Klant,

Omwille van de technische vooruitgang, is de configuratie van het toestel gewijzigd:

Na het invoegen van de batterij, zullen de iconen "ALTI" & "m" beginnen te flikkeren. Druk op de knop "SET" om de hoogte-eenheid te selecteren (meter of voet). Druk op de knop "CLK" om over te gaan tot de instelling van de barometereenheid (mb of hPA). Na bevestiging van de barometereenheid, selecteert u de thermometereenheid, °C of °F, door te drukken op de knop "SET".

We vragen om uw begrip.



CONRAD
ELECTRONIC

D **Impressum**

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau.

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in EDV-Anlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2005 Conrad Electronic GmbH

GB **Imprint**

These operating instructions are published by Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau/Germany

No reproduction (including translation) is permitted in whole or part e.g. photocopy, microfilming or storage in electronic data processing equipment, without the express written consent of the publisher.

The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print. We reserve the right to change the technical or physical specifications.

© Copyright 2005 by Conrad Electronic GmbH.

F **Note de l'éditeur**

Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau/Allemagne.

Tous droits réservés, y compris traduction. Toute reproduction, quel que soit le type, par exemple photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Impression, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à la réglementation en vigueur lors de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans aucun préalable.

© Copyright 2005 par Conrad Electronic GmbH

NL **Impressum**

Deze gebruiksaanwijzing is een publikatie van Conrad Electronic Benelux BV.

Alle rechten, inclusief de vertaling, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, fotokopie, microfilm of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, alleen met schriftelijke toestemming van de uitgever.

Nadruk, ook in uittreksel, verboden.

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.

© Copyright 2005 by Conrad Electronic Benelux B.V.*

*10/05-RC

Version 10/05



D **Tragbarer Digitalhöhenmesser**

Seite 4 - 14

GB **Handheld Digital Altimeter**

Page 15 - 25

F **Altimètre numérique à main**

Page 26 - 36

NL **Draagbare Digitale Hoogtemeter**

Pagina 37 - 47

Best-Nr./Item no./No de commande/Bestnr.: 67 14 98

CONRAD
ELECTRONIC

D Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Eine Auflistung der Inhalte finden Sie in dem Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen auf Seite 5.

GB These Operating Instructions accompany this product. They contain important information on setting up and using the device. You should refer to these instructions, even if you are buying this product for someone else.

Please retain these Operating Instructions for future use! A list of the contents can be found in the Table of contents, with the corresponding page number, on page 16.

F Le présent mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il comporte des directives importantes pour la mise en service et la manipulation de l'appareil. Tenir compte de ces remarques, même en cas de transfert du produit à un tiers. Conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter à tout moment. La table des matières avec indication des pages correspondantes se trouve à la page 27

NL Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Zij bevat belangrijke informatie over de inbedrijfstelling en het gebruik. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt. Bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing om in voorkomende gevallen te kunnen raadplegen. In de inhoudsopgave op pagina 38 vindt u een lijst met inhoudspunten met vermelding van het bijbehorende .

D Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen für den Kauf des „Tragbaren digitalen Messgeräts“ zu danken.

Das von Ihnen erworbene Produkt ist ein robustes, zuverlässiges und auf dem neuesten Stand der Technik befindliches Gerät.

Dieses Produkt erfüllt die Voraussetzungen des EMV-Tests und die derzeit gültigen europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde geprüft, die entsprechenden Dokumente sind auf www.conrad.com oder der Website des Herstellers verfügbar.

Für eine schnelle Antwort auf Ihre technischen Fragen nutzen Sie bitte die unten verzeichnete E-Mail-Adresse.

Deutschland:

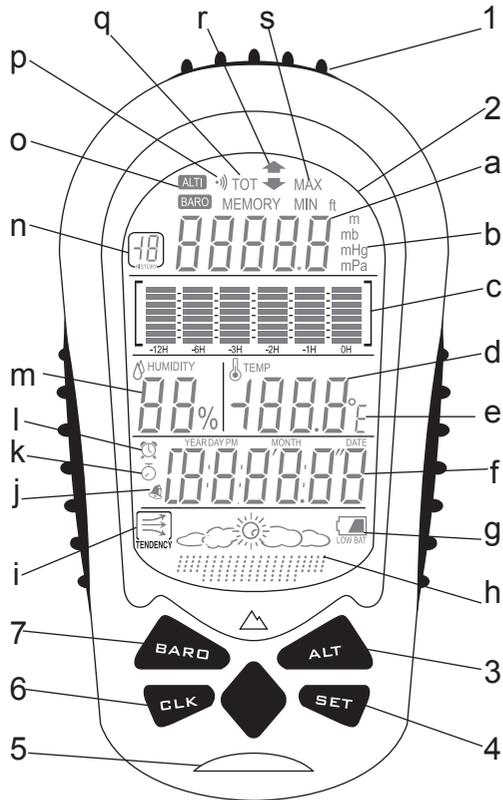
Telefon: 0180 / 531 21 11
Fax: 09604 / 40 88 48
E-Mail: tkb@conrad.de
Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr

Österreich:

Telefon: 07242 20 30 60
Fax: 07242 20 30 66
E-Mail: support@conrad.at
Montag bis Donnerstag 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr

Schweiz:

Telefon: 0848 80 12 88
Fax: 0848 80 12 89
E-Mail: support@conrad.ch
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.00 Uhr



1. Verwendungszweck

- Der „Tragbare Digitalhöhenmesser“ wird zur Bestimmung und Anzeige von Höhe, Luftdruck, Feuchtigkeit, Temperatur, Zeit und Datum verwendet. Außerdem hat das Gerät einen Höhenalarm, eine Uhrzeit-/Datumsanzeige, eine Stoppuhr und eine Wetterberichtsfunktion.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einer Knopf-Zelle (CR2032).
- Dieses Gerät ist nur für den Hobbygebrauch gedacht. Es ist nicht für den industriellen oder kommerziellen Gebrauch oder für Extremsportarten geeignet. Der Kontakt mit Feuchtigkeit muss in jedem Fall vermieden werden.
- Jeder andere Gebrauch als oben beschrieben ist nicht erlaubt und kann zu Produktschäden oder Gefahren wie Kurzschluss, Feuer, Stromschlag usw. führen.
- Kein Bestandteil des Produkts sollte modifiziert oder nachgebaut werden.
- Beachten Sie bitte alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	6
Einlegen und Ersetzen der Batterien	7
Bedienelemente	7-8
Konfiguration und Einstellung	8-9
Bedienung	10-11
Entsorgung	12
Technische Daten und Messtoleranz	13-14

2. Sicherheitshinweise



Im Falle eines Schadens, der aufgrund der Missachtung dieser Sicherheitshinweise entsteht, verfallen die Garantieansprüche. Wir übernehmen keine Haftung für entstehende Schäden. Wir übernehmen auch keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen. Die Garantieansprüche verfallen in einem solchen Fall. Ein Ausrufungszeichen in einem Dreieck weist auf wichtige Anweisungen in der Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Informationen über die korrekte Handhabung des Geräts.

- Die unerlaubte Umrüstung und/oder Modifizierung des Geräts sind aufgrund der Sicherheit und Zulassungsbestimmungen (CE) unzulässig.
- Der Hersteller oder Lieferant übernimmt keinerlei Verantwortung für fehlerhafte Anzeigen oder den Folgen, die aus einer fehlerhaften Anzeige entstehen können.
- Benutzen Sie den Höhenmesser nie in Situationen, in denen ein technischer Fachmann nötig ist. Der Höhenmesser ist nur für den Hobbygebrauch gedacht.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn die Situation es erlaubt und wenn Sie nicht davon abgelenkt werden, was um Sie herum geschieht. Das könnte beispielsweise während der Benutzung im Straßenverkehr sein.
- Lassen Sie nie das Verpackungsmaterial sorglos herumliegen. Plastikfolien oder Taschen, Styroporsteile usw. könnten ein gefährliches Spielzeug für Kinder werden.
- Wartung, Einstellung oder Reparatur sollte nur von einem Fachmann oder einer Werkstatt durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Selbst das Fallen aus niedriger Höhe kann es beschädigen.
- Sollten Fragen entstehen, die in dieser Anleitung nicht beantwortet werden, setzen Sie sich mit unserem Technischen Kundendienst oder einem anderen Experten in Verbindung.

Klok

Tijd : uur, minuut, seconde
Kalender : jaar, maand, dag, dag van de week, automatisch berekend
Voorgeprogrammeerd van 01/01/2000 tot 31/12/2099
Exactheid : +/- 60 seconden per maand

Stopwatch

Resolutie : 1/10s
Bereik : 0:00:00.0 tot 9:59:59.9

Alarm : 1 dagelijks alarm

8. Technische gegevens en metingen

Hoogtemeter

Hoogtegeschiedenis en grafische weergave van de hoogtelezingen van de laatste 12 uur.

Hoogtemetergeheugen	:	maximum en minimum
Totale hoogtewinst-/verliesteller	:	44999 m
Bereik van het hoogte-alarms	:	-499 tot 8.999 m (-1.599 tot 29.499 voet)
Meetbereik	:	-499 tot 8.999m (-1.599 tot 29.499 voet)
Resolutie	:	1 m (1 voet)
Meetfrequentie	:	per 2 s (actief) / 60 s (inactief)

Barometer

Trend van de barometerdruk : omhoog/stabiël/omlaag

Barometergeschiedenis en grafische weergave van de luchtdrukkezingen van de laatste 12 uur

Barometergeheugen	:	maximum en minimum
Meetbereik	:	900,0h tot 1099,9h mbar (27 inHg tot 31,99 inHg)
Resolutie	:	0,1h mbar (0,01Hg)
Meetfrequentie	:	om de 15 minuten

Thermometer

Meetbereik	:	-10,0°C tot +60,0°C (14,0°F tot 140°F)
Resolutie	:	0,1°C (0,1°F)
Meetfrequentie	:	per minuut

Hygrometer

Meetbereik	:	20%-95% relatieve luchtvochtigheid, geen condensatie
Resolutie	:	1%
Meetfrequentie	:	per minuut

Weersvoorspelling

Effectief bereik	:	30 tot 50 km
Nauwkeurigheid	:	70 – 75%

3. Einlegen und Ersetzen der Batterien



Halten Sie Batterien von Kindern fern. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung der Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können Verätzungen verursachen, wenn sie in Kontakt mit der Haut kommen. Tragen Sie deshalb passende Schutzhandschuhe. Lassen Sie Batterien nicht herumliegen, damit Kinder oder Haustiere sie nicht verschlucken können. Lösen Sie nie die Batteriehülle ab. Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht kurzgeschlossen, ins Feuer geworfen oder wieder geladen werden. Es besteht Explosionsgefahr!

1. Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach auf der Rückseite, indem Sie eine Münze benutzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Legen Sie eine 3V Knopfzelle (CR2032) ein, mit dem positiven (+) Pol nach außen liegend.
3. Schließen Sie den Deckel vom Batteriefach, durch Drehen im Uhrzeigersinn.
4. Für den ersten Gebrauch betätigen Sie eine beliebige Taste des Geräts.
5. Die Leuchte „low battery“ erscheint, falls die Energie der Knopfzelle niedrig ist.
6. Um die Knopfzelle aus dem Batteriefach zu entnehmen, drücken Sie auf die Knopfzelle.

4. Bedienungselemente

1. Handgriff
2. LC Anzeige
3. "ALT"-Taste
4. "SET"-Taste
5. Nackenband-Öffnung
6. "CLK"-Taste
7. "BARO"-Taste

LC Anzeige

- a) Höhen/ Druck-Anzeige
- b) Höhen/ Druck-Einheiten
- c) Aufgenommene Drücke der letzten 12 Stunden, dargestellt in Balken
- d) Temperatur
- e) Temperatur-Einheit
- f) Zeit/ Datums-Anzeige
- g) Batteriestatus-Symbol
- h) Wettervorschau-Symbol

- i) Wassertendenz
- j) Weckuhr an, blinkt, wenn die Weckuhr gestellt ist
- k) Symbol Stoppuhr-Modus
- l) Symbol Weckuhr-Modus
- m) Luftfeuchtigkeits-Anzeige
- n) Verlaufs-Anzeige oder Symbol Höhenalarm
- o) Ausgewählter Modus (Höhenmesser oder Luftdruckmesser)
- p) Symbol Höhenalarm aktiviert
- q) Aufgenommene gesamte Höhe der letzten 12 Stunden
- r) Höhenunterschieds-Anzeige
- s) Maximum/ Minimum der aufgenommenen Werte

5. Konfiguration und Einstellung

5.1 Höhenmesser und Höhenalarm

Um den Höhenmesser einzustellen, führen Sie folgende Schritte aus:

Halten Sie im Höhenmessermodus die Taste „ALT“ für 2 Sekunden gedrückt.

Ändern Sie die Einheit des Höhenmessers (Meter oder Fuß), indem Sie „SET“ drücken und anschließend mit „ALT“ bestätigen.

Drücken Sie „SET“, um die erste Ziffer einzustellen (kann auch negativ sein) und bestätigen Sie anschließend mit „ALT“.

Drücken Sie „SET“, um die zweite Ziffer einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit „ALT“.

Drücken Sie „SET“, um die dritte Ziffer einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit „ALT“.

Drücken Sie „SET“, um die vierte Ziffer einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit „ALT“.

Um die Zielhöhe für den Höhenalarm einzustellen, führen Sie folgende Schritte aus:

Halten Sie im Höhenalarmmodus die Taste „ALT“ für 2 Sekunden gedrückt.

Drücken Sie „SET“, um die erste Ziffer einzustellen (kann auch negativ sein) und bestätigen Sie anschließend mit „ALT“.

Drücken Sie „SET“, um die zweite Ziffer einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit „ALT“.

Drücken Sie „SET“, um die dritte Ziffer einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit „ALT“.

Drücken Sie „SET“, um die vierte Ziffer einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit „ALT“.

5.2 Barometer, Thermometer und Wettervorhersage

Um das Barometer, das Thermometer und die Wettervorhersage einzustellen, führen Sie folgende Schritte aus:

Halten Sie im Barometermodus die Taste „BARO“ für 2 Sekunden gedrückt.

Ändern Sie die Einheit des Barometers (mb/hPa oder in Hg), indem Sie „SET“ drücken und anschließend mit „BARO“ bestätigen.

7. Weggoien



Verwijderen van oud elektronisch materiaal.

Om te uw producten te bewaren, beschermt en verbetert U de kwaliteit van milieu. Bescherm de volksgezondheid en gebruik de natuurlijke rijkdommen rationeel. De gebruiker moet onbruikbare product op bij de juiste faciliteiten volgens de statutaire verordeningen retourneren. Het icoon: De doorkruiste vuilnisbak wijst erop dat het product afzonderlijk en niet als gemeentelijk afval moet worden gescheiden. Het wordt gebruikt samen met of tekst balk of fabricagedatum op het product.



Verwijdering van gebruikte batterijen/ accumulatoren!

De gebruiker is juridisch verplicht om gebruikte batterijen en Accumulatoren terug te keren. Het schikken van gebruikte batterijen in het huishoudenafval is schadelijk voor het milieu! Batterijen/accumulatoren die gevaarlijke substanties bevatten is duidelijk aangegeven met de kruisen op een vuilnis bak. Het symbool wijst erop dat het product verboden is om via het binnenlandse afval te verwijderen. De chemische symbolen voor de respectieve gevaarlijke substanties zijn CD = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood. U kunt gebruikte batterijen/ accumulatoren kosteloos inleveren bij verzamelpunten van het plaatselijke gezag of waar batterijen/ accumulatoren worden verkocht. Aldus, u heeft de wettelijke verplichting na gebruik deze te retourneren en dit draagt bij tot milieubescherming!

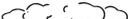
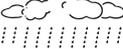
6.4 Weersvoorspelling

Het apparaat voorspelt het weer voor de komende 12 uur.

Indien het weer goed zal zijn voor de komende 12 uur, dan zal  oplichten.

Indien het weer stabiel zal blijven zal  oplichten en indien het weer slechter zal worden in de komende 12 uur, zal  oplichten.

Het volgende diagram verklaart de iconen van de weersvoorspelling.

Zonnig	Goed	Bewolkt	Motregen	Zware regen
				

6.5 Klok

Klokfuncties in de hoogtemetermodus.

Stopwatchmode als default.

Druk eenmaal op "CLK" om de huidige tijd te tonen.

Druk tweemaal op "CLK" om de huidige datum te tonen.

Druk driemaal op "CLK" voor de alarmklokmodus.

Klokfuncties in de barometermodus

Huidige tijd wordt als default getoond.

Druk tweemaal op "CLK" om de huidige datum te tonen.

Druk driemaal op "CLK" voor de alarmklokmodus.

Stopwatch

Druk in de stopwatch-modus (alleen beschikbaar in de hoogtemetermodus) op "SET" om de tijd te starten en te stoppen.

Druk twee seconden op de "SET"-knop om de tijd terug op nul te zetten.

Alarmklok

Druk in de  modus de "CLK" in voor gedurende 2 seconden

Stel het uur in door op "SET" te drukken en druk dan op "CLK" om te bevestigen.

Stel de minuten in door op "SET" te drukken en druk dan op "CLK" om te bevestigen.

Druk na het instellen van de alarmtijd op "SET" om de alarmklok aan of uit te zetten in de alarmklokmodus.

Stellen Sie die ersten zwei Ziffern (können nur 09 oder 10 sein) des Barometerwerts ein, indem Sie „SET“ drücken und anschließend mit „BARO“ bestätigen.

Drücken Sie „SET“, um die dritte Ziffer einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit „BARO“.

Drücken Sie „SET“, um die vierte Ziffer einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit „BARO“.

Drücken Sie „SET“, um die erste Ziffer nach dem Dezimalpunkt einzustellen und bestätigen Sie anschließend mit „BARO“.

Um die Wettervorhersage einzuschalten, drücken Sie „SET“ und bestätigen Sie anschließend mit „BARO“.

Um die Temperatureinheit zu ändern (Celsius oder Fahrenheit), drücken Sie „SET“ und bestätigen Sie anschließend mit „BARO“.

5.3 Uhr

Um die Anzeige der Zeit einzustellen

In der aktuellen Zeitanzeige, halten Sie „CLK“ für 2 Sekunden gedrückt.

Um die Zeitanzeige (24Stunden/12Stunden) einzustellen, drücken Sie „SET“ und bestätigen Sie anschließend mit „CLK“.

Stellen Sie die Stunden ein, indem Sie „SET“ drücken und bestätigen Sie mit „CLK“.

Stellen Sie die Minuten ein, indem Sie „SET“ drücken und bestätigen Sie mit „CLK“.

Um die Anzeige des Datums einzustellen

In der aktuellen Zeitanzeige, halten Sie „CLK“ für 2 Sekunden gedrückt.

Stellen Sie das Jahr ein, indem Sie „SET“ drücken und bestätigen Sie mit „CLK“.

Stellen Sie den Monat ein, indem Sie „SET“ drücken und bestätigen Sie mit „CLK“.

Stellen Sie den Tag ein, indem Sie „SET“ drücken und bestätigen Sie mit „CLK“.

Der Wochentag wird automatisch berechnet.

6. Bedienung



Der Höhenmesser wird durch den Luftdruck beeinflusst. Entnehmen Sie die aktuelle Höhe aus Karten, Pfadzeichen oder anderen vorhandenen Quellen und passen Sie den Höhenmesser erneut an. Der Sensor des Thermometers misst die Temperatur innerhalb des Gehäuses. Folglich wird es durch ihre Körpertemperatur beeinflusst. Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die Wettervorhersage ist nur eine Schätzung. Wir sind nicht für Unannehmlichkeiten verantwortlich, die durch eine ungenaue Vorhersage entstehen. Beziehen Sie sich bitte auf Ihre lokale Wetterwarte für eine genauere Vorhersage.

6.1 Höhenmesser

Drücken Sie „ALT“ für den Höhenmesserbetrieb, falls die Leuchte „ALTI“ aus ist. Drücken Sie „ALT“, um den höchsten (MAX) und niedrigsten (MIN) Wert der letzten 12 Stunden anzuzeigen.

Drücken Sie „ALT“ zweimal, um die Aufzeichnung des Höhenmessers der letzten 12 Stunden in einer Reihenfolge anzuzeigen. Die Zahl innerhalb des „History“-Kastens zeigt die Aufnahmezeit an (-1 für die letzte Stunde und -12 für 12 Stunden zuvor, usw.).

Das Gerät wird die Folge dreimal anzeigen.

Drücken Sie „ALT“ drei Mal um „TOT“ anzuzeigen, die Anzeige der absoluten Höhenlage verändert sich.

Drücken Sie „SET“, um von Aufsteigen nach Absteigen oder umgekehrt anzuzeigen.

Drücken Sie „ALT“ vier Mal um zum Höhenalarm-Modus zu gelangen, () erscheint eingerahmt auf der linken Seite. Wenn der Alarm gestellt ist, erscheint  .

6.2 Barometer

Drücken Sie „BARO“ für den Barometermodus, falls die Leuchte „BARO“ aus ist.

Drücken Sie „BARO“, um den höchsten (MAX) und niedrigsten (MIN) Wert der letzten 12 Stunden anzuzeigen.

Drücken Sie „BARO“ zweimal, um die Aufzeichnung des Barometers der letzten 12 Stunden in einer Reihenfolge anzuzeigen.

Die Zahl innerhalb des „History“-Kastens zeigt die Aufnahmezeit an (-1 für die letzte Stunde und -12 für 12 Stunden zuvor, usw.).

Das Gerät wird die Folge dreimal anzeigen.

6.3 Thermometer und Hygrometer

Sowohl das Thermometer als auch das Hygrometer werden immer im Höhenmesser- oder Barometermodus angezeigt.

Um die gespeicherte maximale oder minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu überprüfen, drücken Sie einmal „ALT“ im Höhenmessermodus oder einmal „BARO“ im Barometermodus.

Drücken Sie „SET“, um von Maximum nach Minimum oder umgekehrt anzuzeigen.

6. Bedienung



De hoogtemeter is onderhevig aan luchtdruk. Gelieve voor de echte hoogte van een plaats te verwijzen naar kaarten, wandelpadtekens of ander bronnen om de hoogtemeter af te stellen. De thermosensor meet de temperatuur binnenin het toestel. Bijgevolg wordt deze beïnvloed door uw lichaamstemperatuur. Het apparaat mag niet aan direct zonlicht worden blootgesteld. De weersvoorspelling is niet meer dan een schatting. We houden ons niet verantwoordelijk voor enig ongemak veroorzaakt door onnauwkeurige voorspelling. Gelieve naar uw lokale weerstation te verwijzen voor een meer nauwkeurige voorspelling.

6.1 Hoogtemeter

Druk op „ALT“ voor de hoogtemetermodus indien het „ALTI“-lampje uitstaat.

Druk op „ALT“ om de hoogste (MAX) en laagste (MIN) hoogte gelezen door de hoogtemeter in de laatste 12 uur te tonen.

Druk tweemaal op „ALT“ om een overzicht van de opeenvolgende lezingen van de hoogtemeter van de laatste 12 uur te tonen.

Het nummer in de „History“ (Geschiedenis)-box toont de tijd van de lezingen (waarbij -1 voor het laatste uur staat en -12 voor 12 uur geleden, etc.).

Het apparaat zal de opeenvolging van de lezingen driemaal tonen.

Druck de „ALT“ knop drie keer in om het totale hoogte verschil „TOT“ zichtbaar te krijgen in het scherm.

Druk op „SET“ om te wisselen tussen stijgend en dalend of vice versa.

Druk de „ALT“ knop vier keer in en () zal verschijnen aan de linker kant.

Druk op „SET“ om het alarm aan of uit te zetten.

Wanneer het hoogte alarm aan gaat, zal  verschijnen.

6.2 Barometer

Druk op „BARO“ voor de barometermodus indien het „BARO“-lampje niet aanstaat.

Druk op „BARO“ om de de hoogste (MAX) en laagste (MIN) barometerlezingen van de laatste 12 uur te tonen.

Druk tweemaal op „BARO“ om een overzicht van de opeenvolgende lezingen van de barometer van de laatste 12 uur te tonen.

Het nummer in de „History“ (Geschiedenis)-box toont de tijd van de lezingen (waarbij -1 voor het laatste uur staat en -12 voor 12 uur geleden, etc.).

Het apparaat zal de opeenvolging van de lezingen drie maal tonen.

6.3 Thermometer en hygrometer

Zowel de thermometer als de hygrometer worden altijd op het scherm getoond, zowel in de hoogtemeter- als in de barometermodus.

Om de maximale en minimale geregistreeerde temperatuur en luchtvochtigheid te checken, druk eenmaal op „ALT“ in de hoogtemetermodus or druk eenmaal op „BARO“ in de barometermodus.

Druk op „SET“ om te wisselen tussen maximale en minimale lezing en vice versa.

5.2 Barometer, thermometer en weersvoorspelling

Gelieve het volgende te doen om de barometer, weersvoorspelling en thermometer te kalibreren:

Houd in de barometermode de "BARO"-toets twee seconden ingedrukt.

Stel de barometereenheid (mb/hPa of in Hg) in door op "SET" te drukken en druk dan op "BARO" om te bevestigen.

Stel de eerste twee digits van de hoogtemeterwaarde, die alleen of 09 of 10 kunnen staan, in door op "SET" te drukken en druk dan op "BARO" om te bevestigen.

Stel de derde digit van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "BARO" om te bevestigen.

Stel de vierde digit van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "BARO" om te bevestigen.

Stel de eerste digit na het decimale punt van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "BARO" om te bevestigen.

Druk op "SET" voor de instelling van het icoon van de weersvoorspelling en druk dan op "BARO" om te bevestigen.

Druk op "SET" om de temperatuureenheid (Celsius of Fahrenheit) te veranderen en druk dan op "BARO" om te bevestigen.

5.3 Klok

Aanpassen van de tijd op de display.

Druk in de display met de huidige tijd 2 seconden op "CLK".

Stel de tijdsdisplaymethode (24 uur/12uur) in door op "SET" te drukken en druk dan op "CLK" om te bevestigen.

Stel het uur in door op "SET" te drukken en druk dan op "CLK" om te bevestigen.

Stel de minuten in door op "SET" te drukken en druk dan op "CLK" om te bevestigen.

Aanpassen van de datum op de display.

Druk in de huidige display 2 seconden op "CLK".

Stel het jaar in door op "SET" te drukken en druk dan op "CLK" om te bevestigen.

Stel de maand in door op "SET" te drukken en druk dan op "CLK" om te bevestigen.

Stel de datum in door op "SET" te drukken en druk dan op "CLK" om te bevestigen.

De weekdag zal automatisch berekend worden.

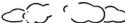
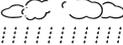
6.4 Wettervorhersage

Das Gerät sagt das Wetter für die kommenden 12 Stunden voraus.

Falls das Wetter für die nächsten 12 Stunden schön sein wird, leuchtet .

Falls das Wetter stabil bleibt, leuchtet  und falls das Wetter in den nächsten 12 Stunden schlechter wird, leuchtet .

Das folgende Diagramm erklärt die Symbole der Wettervorhersage.

Sonnig	Angenehm	Wolkig	Nieselregen	Starker Regen
				

6.5 Uhr

Die Uhr funktioniert im Höhenmessermodus.

Stoppuhrmodus ist voreingestellt.

Drücken Sie „CLK“ einmal, um die aktuelle Zeit anzuzeigen.

Drücken Sie „CLK“ zweimal, um das aktuelle Datum anzuzeigen.

Drücken Sie „CLK“ dreimal für den Alarmmodus.

Die Uhr funktioniert im Barometermodus.

Aktuelle Zeitanzeige ist voreingestellt.

Drücken Sie „CLK“ zweimal, um das aktuelle Datum anzuzeigen.

Drücken Sie „CLK“ dreimal für den Alarmmodus.

Stoppuhr

Drücken Sie „SET“ im Stoppuhrmodus (nur im Höhenmessermodus), um den Zähler zu starten und zu stoppen.

Halten Sie die Taste „SET“ für 2 Sekunden gedrückt, um den Zähler auf Null zu stellen.

Wecker

Halten Sie die Taste „CLK“ im Weckmodus () für 2 Sekunden gedrückt.

Stellen Sie die Stunden ein, indem Sie „SET“ drücken und bestätigen Sie mit „CLK“.

Stellen Sie die Minuten ein, indem Sie „SET“ drücken und bestätigen Sie mit „CLK“.

Nachdem die Weckzeit eingestellt wurde, drücken Sie „SET“, um den Wecker ein- oder auszuschalten.

7. Entsorgung

Entsorgung von elektrischem Abfall und elektrischem Zubehör



Um die Qualität der Umwelt sowie die Gesundheit der Menschen zu bewahren, zu schützen und zu verbessern und um natürliche Ressourcen vernünftig zu nutzen, sollte der Verbraucher laut gesetzlicher Bestimmung unbrauchbare Produkte zur Wiederverarbeitung zurückbringen.



Die durchgestrichene Mülltonne zeigt an, dass das Produkt getrennt entsorgt werden muss und nicht in den Haushaltsmüll gehört. Es wird verwendet in Verbindung mit dem schwarzen Balken oder dem Herstellungsdatum bzw. dem Markteinführungsdatum.

Entsorgung gebrauchter Batterien/ Akkumulatoren!



Pb

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurück zu geben. Gebrauchte Batterien über den Haushaltsmüll zu entsorgen ist verboten! Batterien/ Akkumulatoren enthalten gefährliche Substanzen, dies wird durch die durchgestrichene Mülltonne symbolisiert. Das Symbol zeigt an, dass es verboten ist, dieses Produkt über den normalen Abfall zu entsorgen. Die chemischen Symbole für die gefährlichen Substanzen sind Cd= Kadmium, Hg= Quecksilber, Pb= Blei.

Sie können gebrauchten Batterien/ Akkumulatoren, kostenlos bei ihrer lokalen Batteriesammelstelle oder bei Geschäften, die Batterien verkaufen, abgeben. Dadurch handeln Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen und tragen zum Umweltschutz bei!

- g) Lage batterij spanning icoon
- h) Weersbericht icoon
- i) Tendens van het weer
- j) Alarm klok aan: knipperen als het alarm is ingeschakeld.
- k) stopwatch modus icoon
- l) Alarm klok modus icoon
- m) luchtvochtigheidsweergave
- n) Geschiedenis weergave of hoogte modus icoon
- o) Geselecteerde wijze (Hoogtemeter of Barometer)
- p) Geactiveerd pictogram x van de hoogte alarm
- q) Hoogte die de laatste 12 uur gemeten is.
- r) hoogte verschillen indicator
- s) Maximum/ minimum van de gemeten waardes

5. Configuratie en instelling

5.1 Hoogtemeter en hoogte-alarm

Gelieve het volgende te doen om de hoogtemeter te kalibreren:

Houd in de hoogtemetermodus de "ALT"-toets gedurende 2 seconden ingedrukt.

Verander de hoogtemeter eenheid (meter of voet) door op "SET" te drukken en druk dan op "ALT" om te bevestigen.

Stel de eerste digit (deze kan ook een negatief teken hebben) van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "ALT" om te bevestigen.

Stel de tweede digit van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "ALT" om te bevestigen.

Stel de derde digit van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "ALT" om te bevestigen.

Stel de vierde digit van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "ALT" om te bevestigen.

Gelieve het volgende te doen om de doelhoogte voor het hoogte-alarm in te stellen: Houd in de hoogte-alarmmodus de "ALT"-toets twee seconden ingedrukt.

Stel de eerste digit (deze kan ook een negatief teken hebben) van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "ALT" om te bevestigen.

Stel de tweede digit van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "ALT" om te bevestigen.

Stel de derde digit van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "ALT" om te bevestigen.

Stel de vierde digit van de hoogtemeterwaarde in door op "SET" te drukken en druk dan op "ALT" om te bevestigen.

3. Invoegen en vervangen van batterijen



Houd de batterijen buiten bereik van kinderen. Let op de correcte polariteit bij het invoegen van de batterijen. Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt om schade door lekken te vermijden. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen zuurbrandwonden veroorzaken bij contact met de huid. Gebruik daarom geschikte beschermende handschoenen. Laat geen batterijen rondslingeren omdat het risico bestaat dat kinderen of huisdieren deze zouden inslikken.

Ontmantel nooit batterijen. Zorg ervoor dat batterijen geen kortsluiting veroorzaken, niet in vuur geworpen worden en niet herladen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment aan de achterkant door het met een muntstuk tegen wijzerzin te draaien.
2. Voeg één 3V knopcel (CR2032) in, met de positieve (+) pool naar buiten gericht.
3. Sluit het deksel van het batterijcompartiment door het in wijzerzin te draaien.
4. Druk bij de eerste installatie op om het even welke toets om het apparaat te activeren.
5. Het "low battery" (lage batterij)-lampje zal oplichten indien de stroom in de knopcel laag is.
6. Druk in de richting van de knopcel om deze uit het batterijcompartiment te halen.

4. Werking van de elementen

1. Gebied van de greep
2. LC scherm
3. "ALT" knop
4. "SET" knop
5. draag koord bevestiging
6. "CLK" knop
7. "BARO" knop

LC Scherm

- a) hoogte/druk weergave
- b) Hoogte/druk eenheid
- c) Druk die de laatste 12 uur gemeten is.
- d) Temperatuur
- e) Temperatuur eenheid
- f) Tijd/Datum weergave

8. Technische Daten und Messtoleranz

Höhenmesser

Höhenaufzeichnung und grafische Anzeige der Druckwerte der letzten 12 Stunden
Speicher des Höhenmessers : Maximum und Minimum
Zähler der insgesamt gewonnenen oder verlorenen Höhe : 44999 m
Bereich der Höhenwarnhinweise : -499 bis 8,999 m (-1.599 bis 29.499 Fuß)
Messbereich : -499 bis 8,999 m (-1.599 bis *29.499 Fuß)
Auflösung : 1 m (1 Fuß) Messrate : pro 2 s (aktiv) / 60 s (inaktiv)

Barometer

Barometer Druckverlauf : steigend / konstant / fallend
Höhenaufzeichnung und grafische Anzeige der Druckwerte der letzten 12 Stunden
Speicher des Barometers : Maximum und Minimum
Messrate : 900,0 h to 1099,9 h mbar (27 inHg bis 31,99 inHg)
Auflösung : 0,1 h mbar (0,01 Hg)
Messrate : pro 15 Minuten

Thermometer

Messrate : -10,0°C bis +60,0°C (14,0°F bis 140°F)
Auflösung : 0,1°C (0,1°F)
Messrate : pro Minute

Hygrometer

Messrate : 20%-95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Auflösung : 1%
Messrate : pro Minute

Wettervorhersage

Effektive Reichweite : 30 bis 50 km
Genauigkeit : 70 – 75%

Uhr	:	Stunde, Minute, Sekunde
Zeit	:	Jahr.Monat.Tag. , Wochentag,
Kalender	:	automatisch berechnet
	:	Vorprogrammiert von 01/01/2000 bis
	:	31/12/2099
Exaktheit	:	+/- 60 Sekunden pro Monat
Stoppuhr	:	
Auflösung	:	1/10s
Reichweite	:	0:00:00.0 bis 9:59:59.9
Alarm	:	Einmal pro Tag

2. Veiligheidsinstructies



In het geval van schade die veroorzaakt wordt door het niet naleven van de bedieningsinstructies, zal de waarborg vervallen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de hieruit volgende schade! Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade aan eigendom of persoonlijke verwondingen veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies. De waarborg zal in al deze gevallen vervallen.

Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke instructies in de gebruiksaanwijzing. Lees de hele gebruiksaanwijzing aandachtig voor U het apparaat in werking zet. Het bevat belangrijke informatie over het correct gebruik van het apparaat.

- De niet-toegestane conversie en/of aanpassing van het product zijn ontoelaatbaar omwille van veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE).
- De fabrikant of leverancier aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor onjuiste displays of voor de gevolgen die met zich meegebracht kunnen worden door zulke onjuiste displays.
- De hoogtemeter nooit gebruiken in situaties waarbij professionele metingstechnologie is vereist. De hoogtemeter is alleen geschikt voor hobby-gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen indien de situatie het toelaat en indien U door het gebruik niet wordt afgeleid van wat er rond U gebeurt. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij gebruik in het verkeer.
- Het verpakkingsmateriaal nooit achteloos laten rondslingeren. Plastic folie of zakken, piepschuim onderdelen etc. zouden gevaarlijk speelgoed voor kinderen kunnen vormen.
- Onderhoud, aanpassingen of herstellingen mogen alleen door een specialist of een gespecialiseerde werkplaats uitgevoerd worden.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Zelfs vallen van een lage hoogte kan het apparaat beschadigen.
- Indien er nog problemen zouden ontstaan die niet in deze gebruiksaanwijzing beantwoord werden, neem dan contact op met de Technische Adviesdienst of met een andere expert.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	39
Invoegen en vervangen van batterijen	40
Werking van de elementen	40
Configuratie en instelling	41-42
Bediening	43-44
Weggooien	45
Technische gegevens en meetspelingen	46-47

GB Introduction

Dear customer,

We would like to take this opportunity to thank you for buying the "Pocket Comm adventure" portable radio transceiver.

The product you have purchased is a robust, reliable, state-of-the art appliance.

This product fulfils the requirements of the directive of the European Council 99/5/EC (R&TTED) and corresponds to the European standard EN 300 296. Operation of the device is only approved in those countries indicated on the package (country characteristic). Please consider the national regulations applying in your country regarding the use of radio devices. Conformity has been proved, the relevant documents are available on www.conrad.com or web site of original manufacturer. This device is registration-free and toll-free.

Important licence-related information!

No modifications to the physical design of the appliance are allowed, i.e. the rubber aerial fitted to it has to be used. Nor are any measures permitted which serve to enhance its transmission performance.

Otherwise, the appliance loses its licence entitlement as well as its general operating permit. Furthermore, any technical modifications made will damage or even destroy the electronic components. It is also important to note that no adjustments should be made to parts within the appliance, as the optimum balance is factory-set.

For a fast response of your technical enquiries please use the email address listed below.

Germany:

E-Mail:	tkb@conrad.de
Fax:	+ 49 9604 / 40 88 48
Fon:	+ 49 9604 / 40 88 80
Monday to Thursday	8.00am to 4.30pm
Friday	8.00am to 2.00pm

1. Intended use

- The "handheld digital altimeter" is intended to use in determining and displaying altitude, air pressure, humidity, temperature, time and date. In addition, the apparatus has height alert, alarm clock, stopwatch and weather forecast.
- Operate the apparatus via button cell (CR2032) only.
- This apparatus is intended for hobby use only. It is not determined for industrial or commercial use or for use in practising extreme sports. Contact with moisture must be avoided by all means.
- Any usage other than described above is not permitted and can lead to product damage and associated risks such as short-circuit, fire, electric shock, et cetera.
- No part of the product should be modified or rebuilt.
- Please observe all safety instructions contained in these operating instructions.

Table of Contents

Safety instructions	17
Inserting and replacing the batteries	18
Operating Elements	18-19
Configuration and setting	19-20
Operation	21-22
Disposal	23
Technical Data and measurement tolerances	24-25

Inleiding

Beste klant,

We willen van deze gelegenheid gebruik maken U te bedanken voor het kopen van de "draagbare digitale hoogtemeter".

Het product dat U heeft aangekocht, is een robuust, betrouwbaar en technologisch uitmuntend apparaat.

Dit product voldoet aan de vereisten van de EMV-test en is bijgevolg in overeenstemming met Europese en nationale richtlijnen. CE-conformiteit is geverifieerd en de overeenstemmende documenten zijn beschikbaar op www.conrad.com of de website van de oorspronkelijke fabrikant.

Gelieve voor een snel antwoord op uw technische vragen het hieronder vermelde emailadres te gebruiken.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be

1. Bedoeld gebruik

- De "draagbare digitale hoogtemeter" is bedoeld om hoogte, luchtdruk, vochtigheid, temperatuur, tijd en datum vast te stellen en weer te geven. Daarnaast heeft het apparaat een hoogte-alarm, een albumklok, een stopwatch en weersvoorspelling.
- Bedien het apparaat alleen via de knopcel (CR2032).
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor hobby-gebruik. Het is niet bestemd voor industrieel of commercieel gebruik of voor gebruik bij het uitvoeren van extreme sporten. Contact met vochtigheid moet op alle mogelijke manieren vermeden worden.
- Enig gebruik anders dan hier beschreven is niet toegestaan en kan leiden tot schade aan het product en bijhorende risico's zoals kortsluiting, brand, elektrische schok, enz.
- Geenenkel onderdeel van dit product mag aangepast of verbouwd worden.
- Gelieve alle veiligheidsinstructies omvat in deze bedieningsinstructies na te leven.

Horloge

Heure : Heure, minute, seconde
Calendrier : Année.Mois.Date. , jour de la semaine, calculé automatiquement
Préprogrammé pour 01/01/2000 à 31/12/2099
Exactitude : +/- 60 secondes par mois

Chronomètre

Résolution : 1/10s
Amplitude : 0:00:00.0 à 9:59:59.9
Alarme : 1 alarme quotidienne

2. Safety instructions



In case of any damages which are caused due to the failure to observe these operating instructions, the guarantee will expire. We do not assume liability for resulting damages! Nor do we assume liability for damage to property or personal injury caused by improper use or the failure to observe the safety instructions. The guarantee will expire in any such case.

An exclamation mark in a triangle indicates important instructions in the operating manual. Carefully read the whole operating manual before putting the device into operation. It contains important information about correct operation of the device.

- The unauthorised conversion and/or modification of the product are inadmissible because of safety and approval reasons (CE).
- The manufacturer or supplier accept no responsibility whatsoever for incorrect displays or the consequences which can arise from such incorrect displays.
- Never use the altimeter in situations in which professional measuring technology is required. The altimeter is only suitable for hobby use.
- Only operate the apparatus if the situation allows and if you are not distracted from what is going on around you by operating it. This could be the case, for example, when operating it in traffic.
- Never leave the packaging material lying around carelessly. Plastic foil or bags, Styrofoam parts etc. could become a dangerous toy for children.
- Servicing, adjustment or repair works may only be carried out by a specialist/ specialist workshop.
- Handle the apparatus carefully. Even falling from a low height can damage it.
- Should any questions arise that are not answered in this operating manual, contact our Technical Advisory Service or another expert.

3. Inserting and replacing the batteries



Keep batteries out of reach of children. Observe correct polarity when inserting the batteries. Remove the batteries if the device is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged batteries might cause acid burns when getting into contact with skin, therefore use suitable protective gloves.

Do not leave the battery lying around as there is the risk that child or domestic pets could swallow it.

Never dismantle the battery. Make sure that batteries are not short-circuited, thrown into fire or recharged. There is a risk of explosion!

1. Remove the battery compartment cover on the back by turning it anticlockwise using a coin.
2. Insert one 3V button cell (CR2032) with positive (+) pole facing outward.
3. Close the battery compartment cover by turning it clockwise.
4. For first installation, press any key to activate the apparatus.
5. The "low battery" lit will be on if the button cell is low in power.
6. To release the button cell from the battery compartment, press toward the button cell.

4. Operation elements

1. Grip area
2. LC Display
3. "ALT" button
4. "SET" button
5. Neck strap hole
6. "CLK" button
7. "BARO" button

LC Display

- a) Height/ pressure display
- b) Height/ pressure units
- c) Pressure recorded in last 12 hours represent in bars
- d) Temperature
- e) Temperature unit
- f) Time/ Date display
- g) Low battery icon
- h) Weather forecast icon
- i) Weather tendency
- j) Alarm clock on; flashing when alarm clock is triggered

8. Données Techniques et tolérance des mesures

Altimètre

Historique de l'altitude et affichage graphique de la lecture de la pression des 12 dernières heures.

Mémoire de l'altimètre	:	maximum et minimum
Compteur du total de gain/ perte d'altitude	:	44999m
Etendue d'altitude d'alerte	:	-499 à 8,999m (-1,599 à 29,499 pieds)
Etendue de mesure	:	-499 to 8,999m (-1,599 à 29,499 pieds)
Résolution	:	1m (1 pied)
Fréquence de mesure	:	par 2s (actif) /60s (inactif)

Baromètre

Tendance de pression du baromètre : haut/ stable/ bas

Historique du baromètre et affichage graphique de la lecture de la pression des 12 dernières heures

Mémoire du baromètre	:	maximum et minimum
Etendue de mesure	:	900.0h à 1099.9h mbar (27inHg à 31.99 inHg)
Résolution	:	0.1h mbar (0.01Hg)
Fréquence de mesure	:	par 15 minutes

Thermomètre

Champs de mesure	:	-10.0°C à +60.0°C (14.0°F à 140°F)
Résolution	:	0.1°C (0.1°F)
Fréquence de mesure	:	par minute

Hygromètre

Champs de mesure	:	20%-95% humidité relative de l'air, non condensée
Résolution	:	1%
Taux de mesure	:	par minute

Prévision météorologique

Champs effectif	:	30 à 50 km
Exactitude	:	70 – 75%

7. Déchets



Jeter les déchets électriques et les équipements électriques

Afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement, protégez la santé humaine et utilisez les ressources naturelles prudemment et rationnellement, l'utilisateur devrait renvoyer le produit inutile aux équipements appropriés selon des règlements statutaires. Le conteneur à roulettes barré indique que le produit doit être jeté séparément et non avec les déchets municipaux. Il est utilisé en conjonction avec la barre pleine ou la date de la fabrication/ mise sur le marché.



Pb

Disposition pour les batteries usages/ accumulateurs!

L'utilisateur est légalement obligé de renvoyer les batteries et les accumulateurs utilisés. Jeter les batteries usagées dans les ordures ménagères est interdit ! Batteries/ accumulateurs contenant les substances dangereuses sont identifiés par le conteneur à roulettes barré. Le symbole indique qu'il est interdit de jeter le produit dans les ordures domestiques. Les symboles chimiques pour les substances dangereuses respectives sont Cd = cadmium, Hg= Mercure, Pb = Plomb.

Vous pouvez renvoyer les batteries/ accumulateurs utilisés gratuitement dans les centres de recyclage de votre autorité locale, nos magasins ou là où batteries/ accumulateurs sont vendus. Ainsi, vous vous conformez à vos engagements légaux et contribuez à la protection de l'environnement !

- k) Stop watch mode icon
- l) Alarm clock mode icon
- m) Humidity display
- n) History display or height alert mode icon
- o) Mode selected (Altimeter or Barometer)
- p) Height alert activated icon
- q) Total height recorded in last 12 hours
- r) Height difference indicator
- s) Maximum/ minimum of recorded value

5. Configuration and setting

5.1 Altimeter and height alert

To calibrate the altimeter please do the following:

In altimeter mode, hold "ALT" button for 2 seconds

Change the altimeter unit (meter or feet) by pressing "SET", then press "ALT" to confirm

Set the first digit, it can also set as negative sign, of the altimeter value by pressing "SET", then press "ALT" to confirm

Set the second digit of the altimeter value by pressing "SET", then press "ALT" to confirm

Set the third digit of the altimeter value by pressing "SET", then press "ALT" to confirm

Set the fourth digit of the altimeter value by pressing "SET", then press "ALT" to confirm

For setting the target height for the height alert please do the following:

In height alert mode, hold "ALT" button for 2 seconds

Set the first digit of the altimeter value, the first digit can also set as negative sign, then press "ALT" to confirm

Set the second digit of the altimeter value by pressing "SET", then press "ALT" to confirm

Set the third digit of the altimeter value by pressing "SET", then press "ALT" to confirm

Set the fourth digit of the altimeter value by pressing "SET", then press "ALT" to confirm

5.2 Barometer, thermometer and weather forecast

To calibrate the barometer, weather forecast and thermometer please do the following:

In barometer mode, hold "BARO" button for 2 seconds

Set the altimeter unit (mb/hPa or in Hg) by pressing "SET", then press "BARO" to confirm

Set the first two digits, they can only set to either 09 or 10, of the altimeter value by pressing "SET", then press "BARO" to confirm

Set the third digit of the altimeter value by pressing "SET", then press "BARO" to confirm

Set the fourth digit of the altimeter value by pressing "SET", then press "BARO" to confirm

Set the first digit after decimal point of the altimeter value by pressing "SET", then press "BARO" to confirm

To set the weather forecast icon by pressing "SET", then press "BARO" to confirm
To change the temperature unit (Celsius or Fahrenheit) by pressing "SET", then press "BARO" to confirm

5.3 Clock

To adjust the display time

In current time display, press "CLK" for 2 seconds

Set the time display method (24hours/12hours) by pressing "SET", then press "CLK" to confirm

Set the hour by pressing "SET", then press "CLK" to confirm

Set the minute by pressing "SET", then press "CLK" to confirm

To adjust the display date

In current time display, press "CLK" for 2 seconds

Set the year by pressing "SET", then press "CLK" to confirm

Set the month by pressing "SET", then press "CLK" to confirm

Set the date by pressing "SET", then press "CLK" to confirm

The day of week will be automatically calculated.

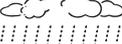
6.4 Prévisions météorologiques

L'appareil annonce les prévisions météorologiques pour les 12 heures à venir.

Si le temps est clair pendant les 12 heures suivantes  s'allumera.

S'il est stable  s'allumera et si le temps se gâte pour les 12 heures suivantes  s'allumera.

Le diagramme suivant explique les icônes relatives aux prévisions météorologiques.

Ensoleillé	Clair	Nuageux	Bruine	Averses
				

6.5 Horloge

Fonctions de l'horloge en mode altimètre

Mode chronomètre.

Appuyer une fois sur "CLK" pour afficher l'heure actuelle.

Appuyer deux fois sur "CLK" pour afficher la date actuelle.

Appuyer trois fois sur "CLK" pour le mode alarme.

L'horloge fonctionne en mode baromètre.

Affichage de l'heure actuelle par défaut

Appuyer deux fois sur "CLK" pour afficher la date actuelle.

Appuyer trois fois sur "CLK" pour le mode alarme.

Chronomètre

En mode chronomètre (disponible uniquement en mode altimètre), appuyer sur "SET" pour activer et désactiver le compteur.

Appuyer sur le bouton "set" durant 2 secondes afin de réinitialiser le compteur.

Alarme

Dans le mode de l'horloge  , presser sur "CLK" pendant 2 secondes.

Régler l'heure en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "CLK" pour confirmer.

Régler les minutes en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "CLK" pour confirmer.

Après avoir réglé l'alarme, appuyer sur "SET" afin d'activer/désactiver l'alarme en mode alarme.

6. Fonctionnement



Cet altimètre est affecté par la pression barométrique. Prière de se référer à l'altitude réelle des sites par rapport aux cartes, signes ou panneaux de passages piétons disponibles et réajuster l'altimètre. Le capteur thermique mesure la température dans l'étui. Par conséquent, il est influencé par la température de votre corps. L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière du soleil direct. Les prévisions météorologiques constituent une simple estimation. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à d'éventuels ennuis résultant de prévisions erronées. Prière de se référer aux prévisions météorologiques locales pour des informations plus précises.

6.1 Altimètre

Appuyer sur «ALT» pour le mode altimètre si «ALT» est éteint. Appuyez sur «ALT» pour afficher le plus haut (MAX) et le plus bas (MIN) de la lecture d'altimètre des 12 derniers heurs. Appuyer sur «ALT» deux fois afin d'afficher la mémoire des 12 derniers heurs de l'altimètre. Le chiffre dans la case «Historique» montre le nombre d'enregistrements (tel que -1 pour la dernière heure et -12 pour 12 heures auparavant etc...). L'appareil affichera la séquence trois fois. Presser «ALT» trois fois pour afficher «TOT», l'altitude totale change. Appuyer sur «SET» (Régler) afin de passer d'ascendant à descendant ou vice-versa. Presser «ALT» quatre fois sur le mode d'alerte de la hauteur [R] apparaîtra sur la gauche. Appuyer sur «SET» afin d'activer et désactiver l'alerte. Lorsque l'alerte est enclenchée, «)» apparaîtra.

6.2 Baromètre

Appuyer sur «BARO» pour le mode baromètre si «BARO» est éteint. Appuyer sur «BARO» afin d'afficher le plus élevé (MAX) et le plus bas (MIN) de lecture du baromètre pendant les 12 derniers heurs. Appuyer sur «BARO» deux fois pour afficher la mémoire de lecture du baromètre des 12 dernières heures. Le nombre inscrit dans la case «Historique» indique le nombre d'enregistrements (tel que -1 pour la dernière heure et -12 pour les 12 dernières heures, etc...). L'appareil affichera la séquence trois fois.

6.3 Thermomètre et hygromètre

Le thermomètre et l'hygromètre sont tous deux toujours affichés dans les modes altimètre et baromètre. Afin de vérifier le maximum ou le minimum de la température et de l'humidité enregistrée, appuyer une fois sur «ALT» en mode altimètre ou appuyer une fois sur «BARO» en mode baromètre. Appuyer sur «SET» afin de passer de la lecture maximum à minimum ou vice versa.

6. Operation



The altimeter is affected by barometric pressure. Please refer the actual site altitude to maps, footpath signs or source available and re-adjust the altimeter. The thermo sensor measures the temperature inside the case. Hence, it is influenced by your body temperature. The apparatus must not be exposed to direct sunlight. The weather forecast is just estimation, we do not hold responsible for any inconveniences caused by inaccurate forecast. Please refer to your local weather station for a more accurate forecast.

6.1 Altimeter

Press «ALT» to altimeter mode if the «ALTI» lit is off. Press «ALT» to display the highest (MAX) and the lowest (MIN) of the altimeter reading from the last 12 hours. Press «ALT» twice to display the record of altimeter reading of last 12 hours in succession. The number within the «History» box shows the time of recordings (so that -1 for the last hour and -12 for 12 hours ago, etc.). The apparatus will show the sequence three times. Press «ALT» three times to display «TOT», the total altitude change. Press «SET» to switch from ascending to descending or vice versa. Press «ALT» four times to the height alert mode [R] will appear on the left. Press «SET» to turn on or off the alert. The alert will break off when you come across the target height. When the alert is on, «)» will appear.

6.2 Barometer

Press «BARO» to barometer mode if the «BARO» lit is off. Press «BARO» to display the highest (MAX) and the lowest (MIN) of the barometer reading from the last 12 hours. Press «BARO» twice to display the record of barometer reading of last 12 hours in succession. The number within the «History» box shows the time of recordings (so that -1 for the last hour and -12 for 12 hours ago, etc.). The apparatus will show the sequence three times.

6.3 Thermometer and Hygrometer

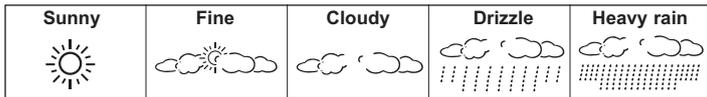
Both thermometer and hygrometer are always displayed in both altimeter and barometer mode. To check the maximum or minimum temperature and humidity recorded press «ALT» once in altimeter mode or press «BARO» once in barometer mode. Press «SET» to alter from maximum to minimum reading or vice versa.

6.4 Weather forecast

The apparatus predicts weather for the forthcoming 12 hours
If the weather will be fine for the next 12 hours,  will lit on.

If stable  will lit on and if the weather becoming worse for the next 12 hours the  will lit on.

The following diagram explains the weather forecast icon.



6.5 Clock

Clock functions in altimeter mode

Stopwatch mode for default

Press "CLK" once for current time display

Press "CLK" twice for current date display

Press "CLK" three times for alarm clock mode

Clock functions in barometer mode

Current time display for default

Press "CLK" twice for current date display

Press "CLK" three times for alarm clock mode

Stopwatch

In the stopwatch mode (only available in altimeter mode), press "SET" to start and stop the count.

Press the "SET" button for 2 seconds to reset the count.

Alarm clock

In the alarm clock mode , press "CLK" for 2 seconds.

Set the hour by pressing "SET", then press "CLK" to confirm.

Set the minute by pressing "SET", then press "CLK" to confirm.

After setting the alarm time, press "SET" to turn on/off the alarm clock in alarm clock mode.

"BARO" pour confirmer.

Régler le quatrième chiffre de la valeur de l'altimètre en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "BARO" pour confirmer.

Régler le premier chiffre après la virgule de la valeur de l'altimètre en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "BARO" pour confirmer.

Pour régler l'icône des prévisions météorologiques, appuyer sur "SET", puis appuyer sur "BARO" pour confirmer.

Pour changer l'unité de température (Celsius ou Fahrenheit) en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "BARO" pour confirmer.

5.3 Horloge

Pour ajuster l'heure affichée.

Dans l'heure actuelle affichée, appuyer sur "CLK" pendant 2 secondes.

Régler la méthode d'affichage de l'heure (24heures/12heures) en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "CLK" pour confirmer.

Régler l'heure en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "CLK" pour confirmer.

Régler les minutes en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "CLK" pour confirmer.

Pour ajuster la date affichée. Dans l'heure actuelle affichée, appuyer sur "CLK" pendant 2 secondes.

Régler l'heure en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "CLK" pour confirmer.

Régler le mois en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "CLK" pour confirmer.

Régler la date en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "CLK" pour confirmer.

Le jour de la semaine sera automatiquement calculé.

- i) Tendence du temps
- j) Réveille-matin : clignotante lorsque le réveille-matin est enclenché
- k) Icône du mode arrêt de l'horloge
- l) Icône du mode réveille-matin
- m) Affichage de l'humidité
- n) Affichage de l'historique ou icône du mode alerte de la hauteur
- o) Mode sélectionné(Altimètre ou Baromètre)
- p) Icône de l'alarme de la hauteur activé
- q) Totalité des hauteurs enregistrées durant les 12 dernières heures
- r) Indicateur de la différence de hauteur
- s) Maximum/minimum de valeurs enregistrées

5. Configuration et réglages

5.1 Altimètre et alerte thermique

Pour corriger l'altimètre, prière de suivre les instructions suivantes:

En mode altimètre, appuyer sur "ALT" Durant 2 secondes. Changer l'unité de l'altimètre (mètre ou pied) en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "ALT" pour confirmer. Régler le premier chiffre, cela peut aussi régler en tant que signe négatif, de la valeur l'altimètre en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "ALT" pour confirmer. Régler le deuxième chiffre de la valeur de l'altimètre en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "ALT" pour confirmer. Régler le troisième chiffre de la valeur de l'altimètre en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "ALT" pour confirmer. Régler le quatrième chiffre de la valeur de l'altimètre en appuyant sur "SET" puis appuyer sur "ALT" pour confirmer.

Afin de régler la hauteur désirée pour l'alarme d'altitude, prière de suivre les instructions suivantes:

En mode alerte thermique, appuyer sur "ALT" pendant 2 secondes. Régler le premier chiffre de la valeur de l'altimètre, ce chiffre pouvant également être un signe négatif, puis appuyer sur "ALT" pour confirmer. Régler sur le deuxième chiffre de la valeur de l'altimètre en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "ALT" pour confirmer. Régler le troisième chiffre de la valeur de l'altimètre en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "ALT" pour confirmer. Régler le quatrième chiffre de la valeur de l'altimètre en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "ALT" pour confirmer.

5.2 Baromètre, thermomètre et prévisions météorologiques

Afin de corriger le baromètre, les prévisions météorologiques et le thermomètre, prière de suivre les instructions suivantes.

En mode baromètre, appuyer sur "BARO" durant 2 secondes.

Régler l'unité de l'altimètre (mb/hPa ou en Hg) en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "BARO" pour confirmer.

Régler les deux premiers chiffres, seulement jusqu'à 09 ou 10, de la valeur de l'altimètre en appuyant sur "SET", puis appuyer sur "BARO" pour confirmer. Régler le troisième chiffre de la valeur de l'altimètre en appuyant sur "SET", puis appuyer sur

7. Disposal



Dispose of waste electrical and electronic equipment

In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations.

The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste. It is used in conjunction with either solid bar or date of manufacture/ put on the market.

Disposal of used batteries/ accumulators!



Pb

The user is legally obliged to return used batteries and accumulators. Disposing used batteries in the household waste is prohibited! Batteries/ accumulators containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the respective hazardous substances are Cd= Cadmium, Hg= Mercury, Pb= Lead. You can return used batteries/ accumulators free of charge to any collecting point of your local authority, our stores or where batteries/ accumulators are sold.

Thus, you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection!

8. Technical Data and measurement tolerances

Altimeter

Altitude history and graphical display of the last 12 hours pressure reading.

Altimeter memory	: maximum and minimum
Total altitude gain/ lose counter	: 44999m
Altitude alert range	: -499 to 8,999m (-1,599 to 29,499ft)
Measuring range	: -499 to 8,999m (-1,599 to 29,499ft)
Resolution	: 1m (1ft)
Measure rate	: per 2s (active) /60s (inactive)

Barometer

Barometer pressure trend : up/ steady/ down

Barometer history and graphical display of the last 12 hours pressure reading

Barometer memory	: maximum and minimum
Measuring range	: 900.0h to 1099.9h mbar (27inHg to 31.99 inHg)
Resolution	: 0.1h mbar(0.01Hg)
Measure rate	: per 15 minutes

Thermometer

Measuring range	: -10.0°C to +60.0°C (14.0°F to 140°F)
Resolution	: 0.1°C (0.1°F)
Measure rate	: per minute

Hygrometer

Measuring range	: 20%-95% relative air humidity, not condensing
Resolution	: 1%
Measure rate	: per minute

Weather forecast

Effective range	: 30 to 50 km
Accuracy	: 70 – 75%

Clock

Time	: Hour, minute, second
Calendar	: Year.Month.Date. , day of week, automatic calculated Pre-programmed for 01/01/2000 to 31/12/2099
Exactitude	: +/- 60 seconds per month

3. Insérer ou changer les piles



Garder les piles hors de la portée des enfants. Respecter la polarité des piles en les insérant. Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période et ce, afin d'éviter des dégâts dus aux fuites. Les fuites ou les piles défectueuses pourraient causer des brûlures acides lors d'un contact avec la peau. Par conséquent, utiliser des gants de protection appropriés. Ne pas laisser traîner les piles à cause du risque éventuel que les enfants ou des animaux domestiques puissent les avaler. Ne jamais démanteler les piles. S'assurer que les piles ne sont pas court-circuitées, jetées au feu ou rechargées.

Il existe un risque d'explosion!

1. Retirer le couvercle du compartiment à piles à l'arrière en le dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et ce, au moyen d'une pièce.
2. Insérer une pile 3V (CR2032) en plaçant le pôle positif vers l'extérieur.
3. Refermer le compartiment en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Pour une première installation, appuyer sur n'importe quelle touche afin d'activer l'appareil.
5. "Pile vide" s'allume lorsque la puissance de la pile est basse.
6. Afin de relâcher la pile de son compartiment, appuyer sur le bouton cellule.

4. Elements d'utilisation

1. Zone de prise en main
2. Ecran LC
3. Bouton "ALT"
4. Bouton "SET"
5. Trou pour la bandouillère
6. Bouton "CLK"
7. Bouton "BARO"

Ecran LC

- a) Affichage hauteur/pression
- b) Unités de hauteur/pression
- c) Pression enregistrée durant les 12 dernières heures représentées en barres.
- d) Température
- e) Unité de température
- f) Affichage Heure/Date
- g) Icône batterie faible
- h) Icône prévisions du temps

2. Consignes de sécurité



Dans le cas de dégâts causés par le manquement à ces instructions, la garantie expirera (ne sera plus valide). Nous n'assumons pas la responsabilité pour ce type de dégâts! Ni n'assumons la responsabilité des dommages à la propriété ou des blessures provoquées par l'utilisation incorrecte ou le manquement aux instructions de sécurité. La garantie expire dans n'importe lequel de ces cas. Un point d'exclamation inscrit dans un triangle indique des instructions importantes dans le manuel. Lire attentivement tout le manuel avant de mettre en marche l'appareil. Il contient d'importantes informations concernant un fonctionnement correct de l'appareil.

- La conversion et/ou modification du produit sont inadmissibles pour cause de sécurité et d'approbation (CE).
- Le fabricant ou le fournisseur n'acceptent aucune responsabilité concernant des affichages incorrects ou des conséquences qui peuvent résulter de tels affichages.
- Ne jamais employer l'altimètre dans des situations dans lesquelles les mesures technologiques professionnelles sont requises. L'altimètre est uniquement prévu pour le loisir.
- Ne faire fonctionner l'appareil que si la situation le permet et si vous n'êtes pas distrait par ce qui vous entoure. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque vous le faites fonctionner en route.
- Ne jamais laisser traîner négligemment l'emballage. Feuilles ou sachets plastique, pièces en mousse de polystyrène etc... pourraient devenir de dangereux jouets pour les enfants.
- Les réparations, ajustements doivent être uniquement opérés par du personnel qualifié/des ateliers spécialisés.
- Tenir soigneusement l'appareil. Le faire tomber, même d'une basse altitude, peut l'endommager.
- Dans le cas de questions non soulevées dans ce manuel, et donc sans réponse, contacter notre Service de Conseil Technique ou un autre expert.

Stopwatch

Resolution : 1/10s
Range : 0:00:00.0 to 9:59:59.9

Alarm : 1 daily alarm

F Introduction

Cher Client,

Nous voudrions profiter de cette opportunité pour vous remercier d'avoir acheté l' « altimètre numérique portable ».

Le produit que vous avez acheté est un appareil robuste, fiable, avancé pour l'état actuel de la technique.

Ce produit a remplissés les tests d'exigences EMV et par conséquent répondent aussi aux directives Européennes et nationales actuellement en place.

La conformité CE a été vérifiée et les documents correspondants sont disponibles sur www.conrad.com ou sur le site Internet du fabricant d'origine.

Pour une réponse rapide à vos demandes de renseignements, veuillez utiliser les adresses de courrier électronique indiquées ci-dessous.

France:

Tél. 0892 897 777
Fax. 0892 896 002
e-mail: support@conrad.fr
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
le samedi de 8h00 à 12h00

Suisse:

Tél. 0848 80 12 88
Fax. 0848 80 12 89
e-mail: support@conrad.ch
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, 13h00 à 17h00

1. Emploi

- L'« altimètre numérique portatif » est prévu pour déterminer et afficher l'altitude, la pression de l'air, l'humidité, la température ainsi que l'heure et la date. De plus, l'appareil possède une alerte d'altitude, une horloge, un chronomètre et les prévisions météorologiques.
- Activer l'appareil par l'intermédiaire du bouton cellule (CR2032) seulement.
- Cet appareil est uniquement prévu pour les loisirs. Il n'est pas destiné à des fins industrielles ou commerciales ou pour l'emploi lors de la pratique de sports extrêmes. Le contact avec l'humidité doit absolument être évité.
- N'importe quel usage autre que celui décrit ci-dessus n'est pas conseillé et peut causer des dégâts au produit associés à des risques tels que les courts-circuits, incendies, électrocution etc...
- Aucune pièce du produit ne doit être modifiée ou reconstruite.
- Prière de respecter toutes les instructions de sécurité contenues dans ce manuel.

Table des matières

Consignes de sécurité	28
Insérer ou changer les piles	29
Elements d'utilisation	29-30
Configuration et réglages	30-31
Fonctionnement	32-33
Déchets	34
Informations techniques et tolérances de mesures	35-36