

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **1889861**

System odciągu Holzmann Maschinen ABS1500FF_400V





ABS 1500FF



11. WSTĘP (EN) Szanowny Kliencie!

Niniejsza instrukcja zawiera informacje i ważne instrukcje dotyczące montażu i prawidłowego użytkowania odkurzacza ABS1500FF.

Po zwykłej nazwie handlowej maszyny (patrz okładka) w niniejszej instrukcji zastąpiono ją nazwą „maszyna”.

Niniejsza instrukcja stanowi część produktu i nie należy jej przechowywać oddzielnie od produktu. Zachowaj ją do późniejszego wykorzystania, a jeśli pozwolisz innym osobom korzystać z produktu, dołącz do niego niniejszą instrukcję obsługi.



Proszę przeczytać i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa!

Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Ułatwia to prawidłowe użytkowanie produktu oraz zapobiega niezrozumieniu i szkodom produktu oraz zdrowiu użytkownika.

Ze względu na ciągły postęp w projektowaniu produktów, zdjęcia konstrukcji i treść mogą się nieznacznie różnić. Jeśli jednak odkryjesz jakieś błędy, poinformuj nas o tym.

Dane techniczne mogą ulec zmianie!

Proszę sprawdzić zawartość produktu natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych lub brakujących części.

Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych lub brakujących części należy zgłaszać bezpośrednio po pierwszym otrzymaniu produktu i rozpakowaniu przed oddaniem produktu do użytku. Prosimy o zrozumienie, że późniejsze roszczenia nie będą już akceptowane.


Prawo autorskie

© 2017

Niniejszy dokument jest chroniony międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie nieuprawnione powielanie, tłumaczenie lub wykorzystanie zdjęć, ilustracji lub tekstu tej instrukcji będzie ścigane prawnie. Sądem właściwym jest Landesgericht Linz lub sąd właściwy dla 4170 Haslach, Austria!

12. TECHNIKA

12.1. składniki

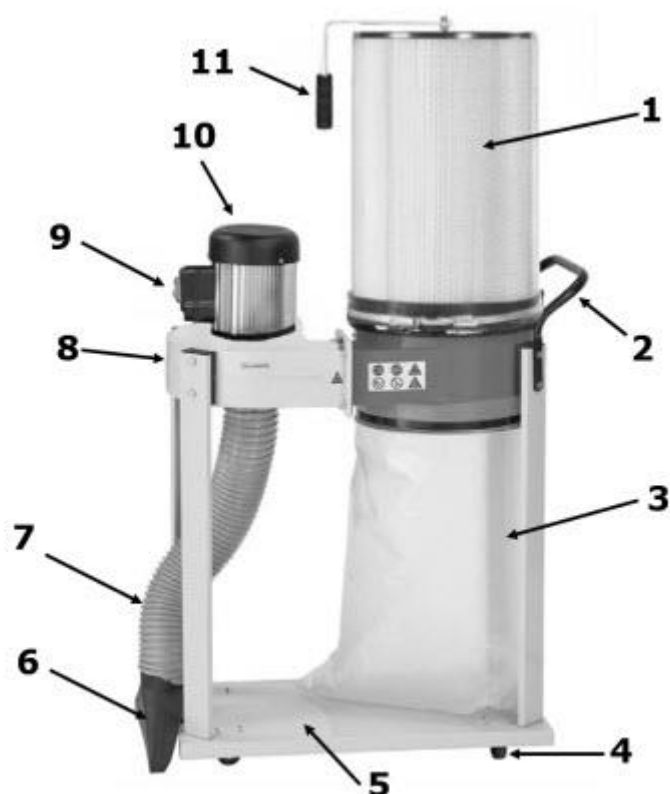

1. Filtr kasetowy
2. Uchwyt transportowy
3. Torba na chipy
4. Koło transportowe
5. Baza
6. Zamiatarka do podłóg
7. Wąż pyłowy
8. Obudowa koła wentylatora
9. Jednostka przełączająca
10. Silnik
11. Dźwignia czyszcząca

12.2 Szczegóły techniczne ABS1500FF

Napięcie.....	230 V (400 V/3 fazy) / 50 Hz
Moc silnika S1 (100%) / S6 (40%).....	0,75kW / 1kW
Prędkość silnika.....	2950min-1
Worek na wióry.....	60 Litra
Objętość worka na wióry.....	Ø 100mm
Moc kolektora.....	500m3/h

Niedociśnienie.....	1020Pa
Powierzchnia filtra.....	2,25m ²
Wymiary maszyny.....	(DxSxW) 850x380x1420 mm
Waga.....	36kg
Poziom mocy akustycznej.....	LPA <85dB(A)

13. BEZPIECZEŃSTWO

13.1. Przeznaczenie

Maszynę należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem! Każde inne użycie uważa się za przypadek niewłaściwego użycia.

Aby prawidłowo użytkować maszynę, należy przestrzegać i przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa, instrukcji montażu, obsługi i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji. Wszystkie osoby użytkujące i serwisujące maszynę muszą zapoznać się z niniejszą instrukcją i muszą zostać poinformowane o potencjalnych zagrożeniach związanych z maszyną. Koniecznie należy także przestrzegać przepisów BHP obowiązujących na danym obszarze.

To samo dotyczy ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Maszyna służy do:

Ekstrakt z pyłu drzewnego, wiórów drzewnych i tworzyw sztucznych.

Wszelkie manipulacje przy maszynie lub jej częściach stanowią niewłaściwe użycie. W takim przypadku firma HOLZMANNMASCHINEN i jej partnerzy handlowi nie ponoszą odpowiedzialności za ŻADNE szkody bezpośrednie lub pośrednie.

Nawet jeśli maszyna jest używana zgodnie z zaleceniami, nadal nie jest możliwe wyeliminowanie niektórych czynników ryzyka szczątkowego.

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno odsysać gazów łatwopalnych (np. mgły farb lub lakierów).
- Worki na kurz z polietylenu muszą mieć minimalną grubość 0,2 mm!
- W przypadku stosowania toreb wykonanych z innych materiałów wytrzymałość mechaniczna musi być taka sama!
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi podłączonej maszyny do obróbki drewna!

Warunki otoczenia

Maszynę można obsługiwać:

Wilgotność maks. 70%

Temperatura +5°C do +40°C (+41°F do +104°F)

Maszyny nie należy używać na zewnątrz ani w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych.

Nie wolno eksploatować maszyny w pomieszczeniach narażonych na zwiększone ryzyko pożaru lub wybuchu.

Zabronione użycie

- Eksploatacja maszyny poza określonymi ograniczeniami technicznymi opisanymi w niniejszej instrukcji jest zabroniona.
- Zabronione jest użytkowanie maszyny o wymiarach niezgodnych z wymaganymi.
- Zabrania się używania maszyny niezgodnej z jej przeznaczeniem i nieposiadającej certyfikatu.
- Zabrania się wszelkich manipulacji maszyną i jej częściami.
- Zabrania się używania urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Zabrania się bezobsługowej pracy na maszynie podczas procesu pracy!
- W trakcie wykonywania pracy nie wolno opuszczać bezpośredniego obszaru pracy.

13.2. Instrukcje bezpieczeństwa

Brakujące lub nieczytelne naklejki zabezpieczające należy natychmiast wymienić!

Lokalnie obowiązujące przepisy i regulacje mogą określać minimalny wiek operatora i ograniczać użytkowanie tej maszyny!

Aby uniknąć nieprawidłowego działania, uszkodzeń maszyny i obrażeń, przeczytaj poniższe instrukcje bezpieczeństwa!



- Utrzymuj miejsce pracy w suchości i porządku! Nieposprzątane miejsce pracy może być przyczyną wypadków. Unikaj śliskiej podłogi.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest wystarczająco oświetlone
- Nie przeciążaj maszyny
- Zawsze bądź skupiony podczas pracy. Zredukuj źródła zniekształceń w swoim środowisku pracy. Zabroniona jest obsługa maszyny w stanie zmęczenia, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków wpływających na koncentrację.



- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu!
- Maszynę mogą obsługiwać wyłącznie osoby przeszkolone (znajomość i zrozumienie niniejszej instrukcji), które nie mają ograniczeń motorycznych w porównaniu z pracownikami konwencjonalnymi.
- Nie pozwalaj innym osobom, zwłaszcza dzieciom, dotykać urządzenia ani kabla.
- Trzymaj je z dala od miejsca pracy.
- Zabezpiecz swój warsztat przed dziećmi.
- Upewnij się, że w niebezpiecznym obszarze nie ma nikogo. Minimalna bezpieczna odległość wynosi 2m



- Podczas pracy z maszyną należy stosować środki ochrony osobistej: maskę przeciwpyłową i przestrzegać instrukcji obsługi dołączonej do maszyny.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonej maszyny bez nadzoru! Przed opuszczeniem obszaru roboczego należy wyłączyć maszynę i poczekać aż się zatrzyma.
- Zawsze odłączaj maszynę przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przy maszynie.
- Unikaj niezamierzonego uruchomienia
- Nie używaj maszyny z uszkodzonym wyłącznikiem
- Wtyczka narzędzia elektrycznego musi ściśle odpowiadać gniazdku. Nie używaj żadnych adapterów razem z uziemionymi narzędziami elektrycznymi



- Zaleca się ostrożność przy każdej pracy maszyną napędzaną elektrycznie! Istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru, skaleczenia;
- Chronić maszynę przed wilgocią (powodującą zwarcie)
- Nigdy nie używaj elektronarzędzi i maszyn w pobliżu łatwopalnych cieczy i gazów (niebezpieczeństwo wybuchu)
- Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń
- Podczas pracy maszyną na zewnątrz należy używać przedłużaczy odpowiednich do użytku na zewnątrz
- Nie używaj kabla do przenoszenia urządzenia
- Chroń kabel przed gorącym, olejem i ostrymi krawędziami



- Unikaj kontaktu ciała z uziemieniem
- ZAGROŻENIE POŻAROWE:

Szczególnie zasysanie materiałów łatwopalnych, takich jak gazy, ciecze, pyły lub wióry metalowe, rozpuszczalniki, gorący popiół, odpady papierosowe... jest surowo zabronione!

- Nie wkładać żadnych przedmiotów do osłony odpylacza i trzymać ręce z dala od osłony odpylacza, gdy maszyna jest podłączona do zasilania.
- Regularnie sprawdzaj, czy osłona odpylacza nie jest zanieczyszczona i w razie potrzeby ją wyczyść.
- Nie demontować płotka ochronnego w osłonie odpylacza. Jest to element zabezpieczający i należy go pozostawić na miejscu.

13.3. Pozostałe czynniki ryzyka



OSTRZEŻENIE

Ważne jest, aby upewnić się, że każda maszyna ma pozostałe ryzyko. Przy wykonywaniu każdej pracy (nawet najprostszej) wymagana jest największa uwaga. Bezpieczna praca zależy od Ciebie!

Pomimo prawidłowego i prawidłowego użytkowania oraz konserwacji, pozostają pewne szczątkowe czynniki ryzyka:

Niebezpieczeństwo obrażeń lub uszkodzenia maszyny na skutek niewykrytej wady maszyny

Aby zminimalizować to ryzyko, przed każdą operacją należy sprawdzić maszynę pod kątem poluzowanych śrub i połączeń. Sprawdź hałas silnika, rury kolektora, worek filtrujący, worek na kurz i wirnik pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Uszkodzone części należy natychmiast wymienić, w międzyczasie maszyna nie może być używana!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Niewykryte awarie w zasilaniu i/lub podłączonej maszynie do obróbki drewna mogą spowodować porażenie prądem w przypadku dotknięcia maszyny. Upewnij się, że instalacja elektryczna jest prawidłowa i zlecaj jej okresową kontrolę wykwalifikowanemu elektrykowi.

Niebezpieczeństwo na skutek niezamierzonego uruchomienia maszyny

Wyeliminuj to ryzyko, odłączając maszynę przed wykonaniem jakichkolwiek kontroli lub czynności na maszynie.

Niebezpieczeństwo wdychania toksycznego pyłu drzewnego

Szczególnie pyły drzewne powstające z drewna poddanego obróbce chemicznej i/lub lakieru/farby są szkodliwe w przypadku wdychania. Dlatego przed wymianą worka na kurz należy odczekać 10 minut, aby kurz opadł i w razie potrzeby założyć odpowiednią maskę oddechową. Te czynniki ryzyka można zminimalizować poprzez przestrzeganie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i obsługi, właściwą

konserwację maszyny, sprawną i właściwą obsługę przez osoby posiadające wiedzę techniczną i doświadczenie. Mimo wszystko bezpieczeństwo jest i pozostaje zdrowym rozsądkiem oraz odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi/przeszkoleniem w zakresie obsługi maszyn, najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa!

14. MONTAŻ

14.1 Treść dostawy

Proszę sprawdzić zawartość produktu natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych lub brakujących części. Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych lub brakujących części należy zgłaszać bezpośrednio po pierwszym odbiorze maszyny i rozpakowaniu przed oddaniem maszyny do użytku. Prosimy o zrozumienie, że późniejsze roszczenia nie będą już akceptowane.

14.2 Wymagania dotyczące miejsca pracy

Miejsce pracy musi spełniać wymagania.

Podłoże musi być równe, równe i twarde. Musi nadawać się przynajmniej do obciążenia go podwójną wagą na metr kwadratowy niż masa netto maszyny. Wybrane miejsce pracy musi mieć dostęp do odpowiedniej sieci zasilającej, spełniającej wymagania maszyny.

14.3 Zasilanie



UWAGA

Podczas pracy z nieziemionymi maszynami:

W wyniku porażenia prądem elektrycznym może dojść do poważnych obrażeń lub nawet śmierci!

Dlatego: Maszynę należy podłączać do uziemionego gniazdka elektrycznego

Podłączenie maszyny do sieci elektrycznej i poniższe kontrole mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonego elektryka.


1. Podłączenie elektroniczne maszyny przeznaczone jest do pracy z uziemionym gniazdkiem elektrycznym!
2. Zasilanie sieciowe należy zabezpieczyć prądem 16A:
3. Jeżeli wtyczka nie pasuje lub jest uszkodzona, jedynie wykwalifikowani elektrycy mogą ją modyfikować lub wymieniać na nową!
4. Przewód uziemiający powinien być prowadzony w kolorze zielono-żółtym.
5. Sprawdź, czy napięcie zasilania i częstotliwość odpowiadają wartościom wymaganych przez maszynę. Dopuszczalna jest odchyłka napięcia zasilającego wynosząca $\pm 5\%$ (np. maszyna o napięciu roboczym 380V może pracować w zakresie napięć od 370 do 400V).

6. Po podłączeniu sprawdź właściwy kierunek jazdy!
7. Upewnij się, że ewentualny przedłużacz jest w dobrym stanie i nadaje się do transmisji mocy. Zbyt mały przewód ogranicza przenoszenie mocy i nagrzewa się.
8. Uszkodzony kabel należy natychmiast wymienić



OGŁOSZENIE

Praca jest dozwolona wyłącznie z wyłącznikiem bezpieczeństwa chroniącym przed prądem błędzającym (maks. prąd błędzący RCD 30 mA)

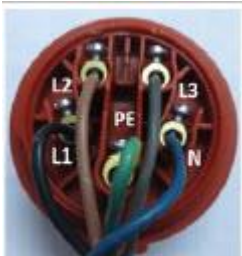
Wtyczka 400 V:	5-przewodowy: z przewodem N 	4-przewodowy: bez przewodu N 
-----------------------	---	--

14.4 Montaż

Wyreguluj otwory kół transportowych tak, aby pokrywały się z otworami w podstawie, a następnie dokręć nakrętki M6 i śruby M6x16.


Zamontuj obudowę koła wentylatora na obudowie filtra za pomocą śrub M8x10 i podkładek M8.

UWAGA! Załącz plombę!

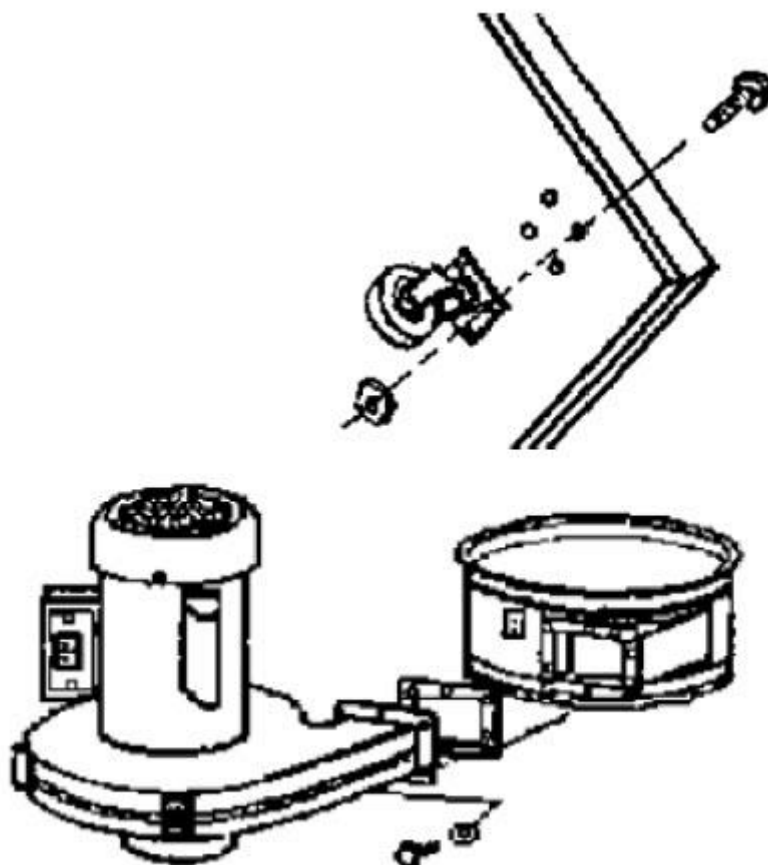


Zamontuj pręty wsporcze i odpowiedni blok na obudowie koła wentylatora za pomocą śrub M8x16 i podkładowki M8

Zamontuj pręty nośne, odpowiedni blok i uchwyt transportowy na obudowie koła wentylatora za pomocą śrub M8x45 i podkładowki M8

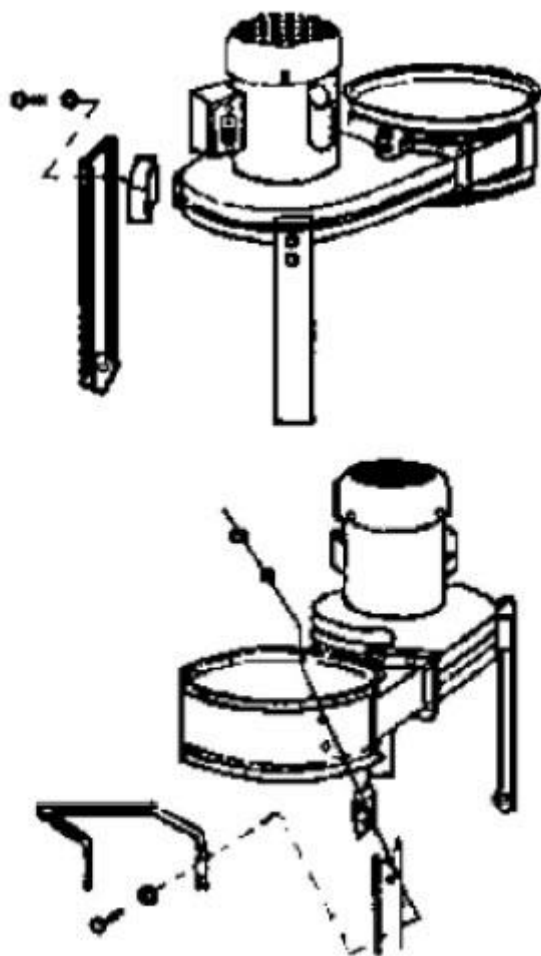


Umieść na nim zmontowany kolektor i obudowę filtrującą i zrównaj otwory na dolnym końcu czterech prętów nośnych z otworami w podstawie. Następnie włóż śruby M8x10 i podkładkę M8 i dokręć.





Umieść filtr kasetowy nad kołnierzem obudowy filtra i zabezpiecz paskiem mocującym.

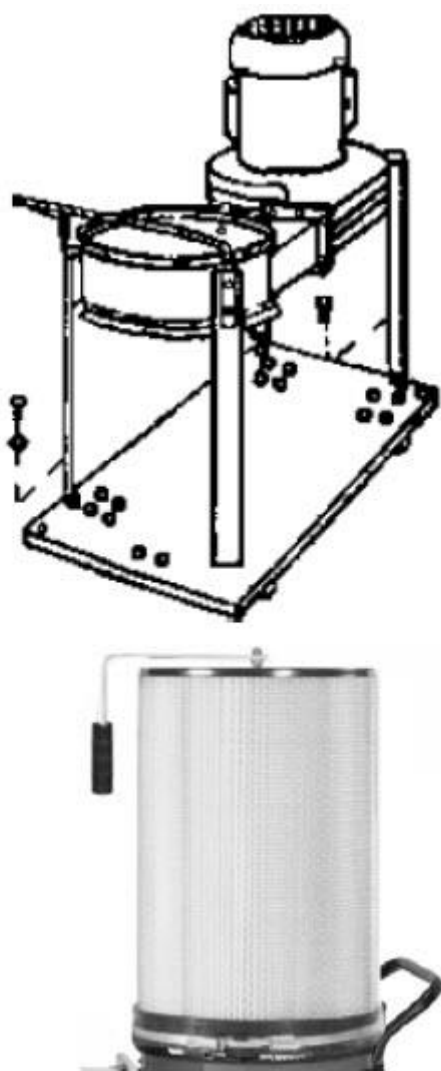

Filtr kasetowy:

1. Montaż wiosła
2. Uchwyt do czyszczenia
3. Podkładka płaska M10
4. Podkładka płaska M8
5. Podkładka sprężysta M10
6. Nakrętka kopułkowa M10
7. Półnakrętka M10
8. Nakrętka samozabezpieczająca M8

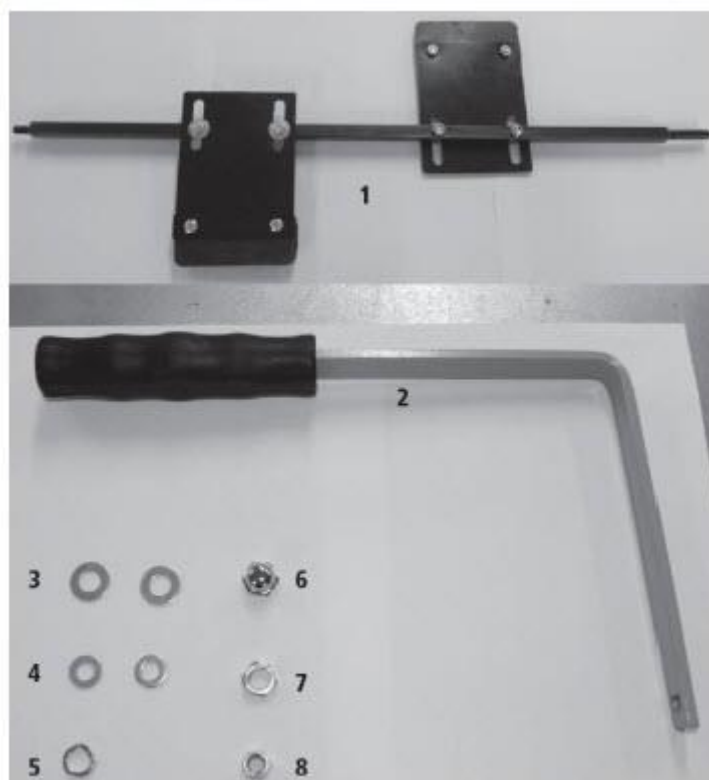

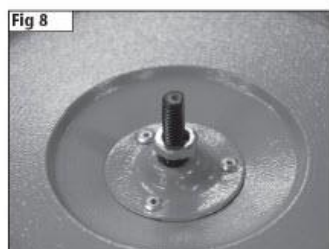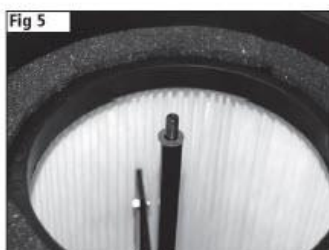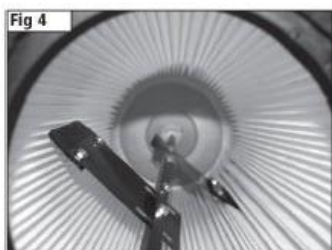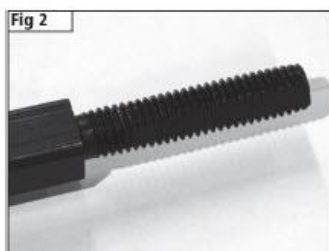

15 OBSŁUGA

Urządzenie można użytkować wyłącznie w nienagannym stanie. Przed każdym użyciem należy dokonać wzrokowej kontroli urządzenia. Sprawdź w szczególności urządzenia zabezpieczające, sterowanie elektryczne, kable elektryczne i połączenia śrubowe pod kątem uszkodzeń i prawidłowego dokręcenia. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy wymienić wszelkie uszkodzone części.

15.1 Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE

Wszystkie ustawienia maszyny należy wykonywać przy maszynie odłączonej od zasilania!

OGŁOSZENIE

- Ustaw maszynę obok maszyny do obróbki drewna w taki sposób, aby nie przeszkadzała Ci w pracy!
- Pracę maszyną do obróbki drewna rozpoczynać dopiero do momentu, aż odpylacz osiągnie pełną prędkość!

15.2 Podłączenie odpylacza do maszyny

Korek odpylacza: Ø 100mm

Upewnij się, że rury odpylające są wykonane z materiału trudnopalnego i mają właściwości antystatyczne. Całkowita odległość pomiędzy osłoną odpylającą ABS a osłoną odpylającą maszyny nie może przekraczać 10 metrów.

Jak używać zamiatarki do podłóg:

Przedmiot ten posiada oddzielną, przydatną zamiatarkę, która zbiera trociny i wióry z podłogi. Również ten przedmiot można bezpośrednio zamontować na innych maszynach do drewna i zbierać trociny i wióry powstałe w wyniku operacji obróbki drewna.

15.3 Jednostka przełączająca

Przełącznik włącz / wyłącz:

Naciśnij zielony przycisk (I): włącz

Naciśnij czerwony przycisk (O): wyłączenie



16. KONSERWACJA

UWAGA



Nie czyść ani nie konserwuj urządzenia, gdy jest ono nadal podłączone do źródła zasilania:

Niezamierzone włączenie maszyny może spowodować uszkodzenie maszyny i obrażenia ciała!
Dlatego: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia należy wyłączyć maszynę i odłączyć ją od zasilania

Maszyna nie wymaga obszernej konserwacji. W przypadku wystąpienia usterek i usterek zlecać naprawę wyłącznie przeszkolonym osobom. Przed pierwszym uruchomieniem oraz później co 100 godzin pracy należy nasmarować wszystkie elementy łączące (w razie potrzeby usunąć wcześniej szczotką wszelkie wióry i pył). Regularnie sprawdzaj stan naklejek zabezpieczających. W razie potrzeby wymień je.

Regularnie sprawdzaj stan maszyny.

Dobry stan i idealne ustawienie rolek prowadzących jest niezbędne do płynnego prowadzenia taśmy i czystego cięcia. Przechowuj maszynę w zamkniętym, suchym miejscu.

OGŁOSZENIE

Regularnie czyść maszynę po każdym użyciu – przedłuża to jej żywotność i jest warunkiem bezpiecznego środowiska pracy.

Prace naprawcze mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkoleni specjaliści!

16.1 Plan konserwacji

- Regularnie czyść filtr kasetowy, obracając dźwignię czyszczącą, aby sprawdzić jego wydajność filtra.
- Należy regularnie sprawdzać osłonę odpylacza pod kątem osadów gromadzących się zwłaszcza na płotce ochronnej i w razie potrzeby oczyścić. Niezastosowanie się do tego zalecenia spowoduje zmniejszenie wydajności ssania i przeciążenie silnika.
- Nie demontuj płotu ochronnego, jest to element zabezpieczający.

16.1.1 Wymiana worka na kurz

Opróżnij worki na kurz, gdy są wypełnione w 60-70%.

Wyłącz odpylacz i pozostaw go na co najmniej 10 minut.

Odłącz odpylacz od źródła zasilania. Nie używaj dwukrotnie worka na kurz. Używaj wyłącznie certyfikowanych worków na kurz, które odpowiadają specyfikacjom technicznym, zwłaszcza średnicy i wysokości, pojemnika na kurz

16.2 Czyszczenie

Po każdej zmianie roboczej maszynę należy oczyścić. Usuń wióry itp. za pomocą odpowiedniego narzędzia. Nie usuwaj ich ręcznie (skaleczenie!). Usuń również kurz.

OGŁOSZENIE

Stosowanie niektórych roztworów zawierających składniki uszkodzające powierzchnie metalowe oraz stosowanie środków szorujących spowoduje uszkodzenie powierzchni maszyny! Powierzchnię maszyny czyść wilgotną szmatką nasączoną łagodnym roztworem

16.3. Utylizacja

Nie wyrzucaj urządzenia do pozostałych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące dostępnych opcji utylizacji. Kiedy kupujesz u lokalnego dealera jednostkę zamienną, ten ostatni jest zobowiązany do wymiany starego.

Informacje dotyczące utylizacji

a)Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

17. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZANIM ROZPOCZNIESZ PRACĘ PRZY USUWANIU USTEREK, ODŁĄCZ MASZYNĘ OD ZASILANIA.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Podpora magnetyczna nie ma siły magnetycznej	• Przełącznik uszkodzony	• Napraw przełącznik
	• Zasilanie jest wyłączone	• Napraw zasilacz
	• Bezpiecznik jest uszkodzony	• Zmień bezpiecznik
	• Stycznik elektryczny jest uszkodzony	• Napraw lub wymień stycznik elektryczny
Z niego wydobywa się pył	• Nieszczelne lub zablokowane połączenia	• Sprawdź połączenie • Usuń blokadę
	• Worek na kurz lub filtr są uszkodzone lub nieprawidłowo zamontowane	• Sprawdź worek i filtr • Wymień uszkodzony worek/filtr
Głośny hałas w obudowie koła wentylatora	• Ekstrakcja dużej części	• Wyłączyć maszynę, odłączyć maszynę i usunąć część
	• Poluzuj koło wentylatora	• Dokręcić koło wentylatora


WIELE POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ BŁĘDÓW MOŻNA USUNĄĆ POPRZECZ FACHOWE PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ.

OGŁOSZENIE


Jeśli konieczne naprawy nie są w stanie prawidłowo wykonać lub nie masz wymaganego przeszkolenia, zawsze zwróć się do warsztatu, aby rozwiązać problem.

18. SCHEMAT POŁĄCZEŃ

230 V/50 Hz/1 faza

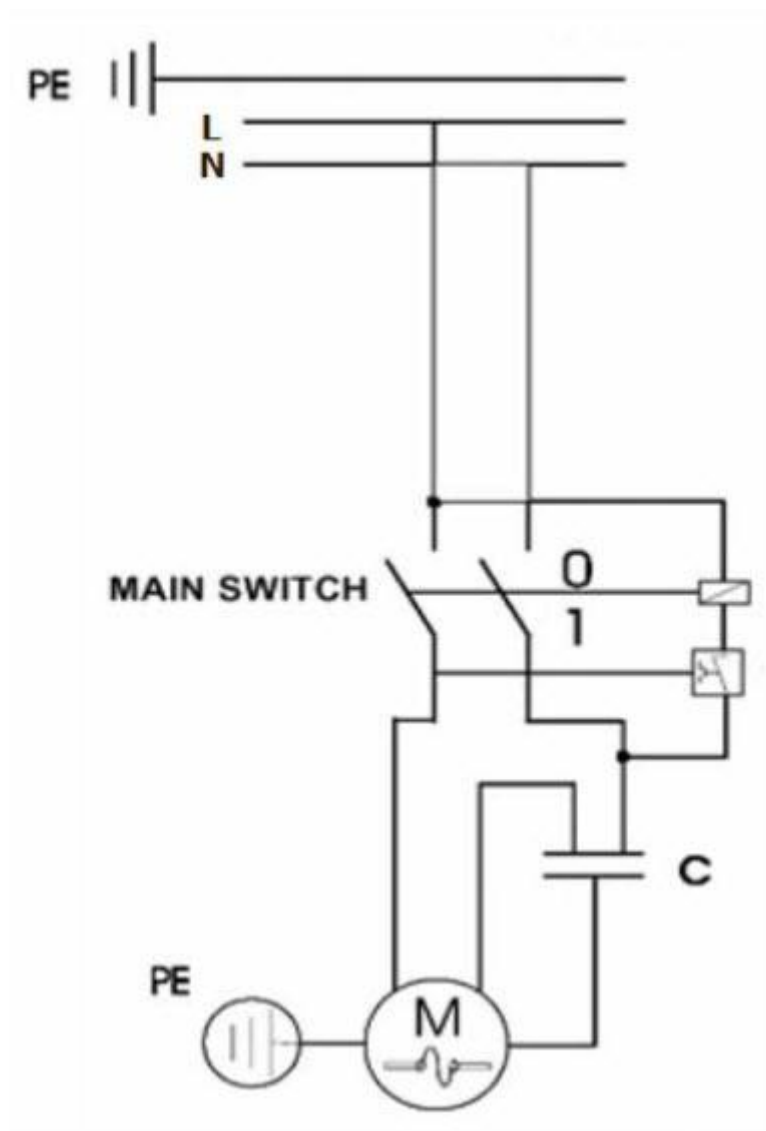

400V/50Hz/3Ph

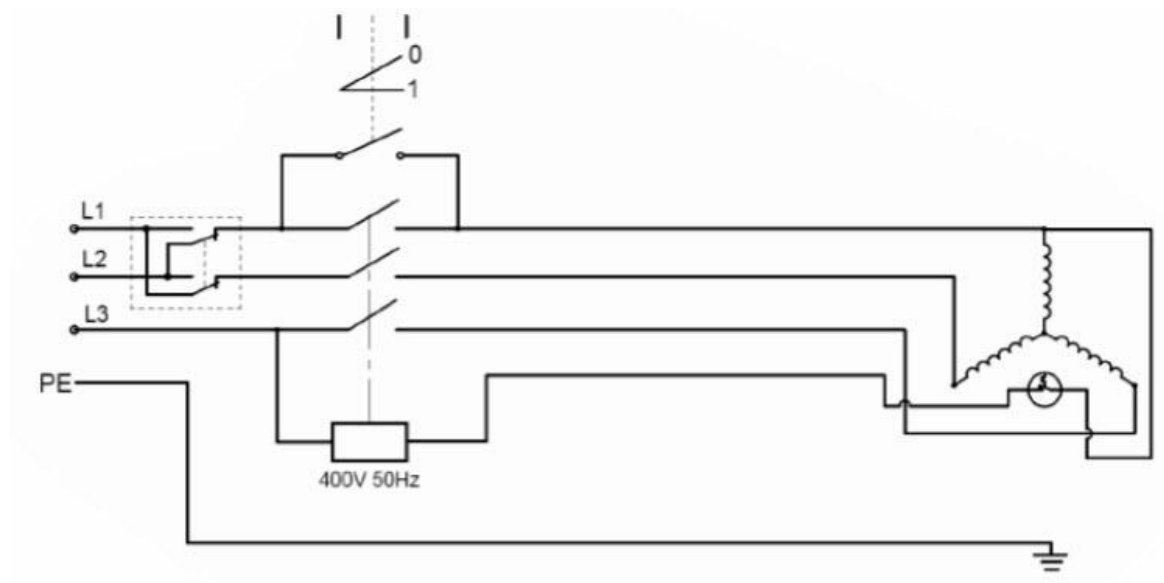

19. CZĘŚCI ZAMIENNE

19.1 Zamawianie części zamiennych


WAŻNE

Montaż innych niż oryginalne części zamiennych powoduje utratę gwarancji!

Dlatego zawsze musisz używać oryginalnych części zamiennych. Kiedy składasz zamówienie na części zamienne, skorzystaj z formularza serwisowego, który znajdziesz w ostatnim rozdziale tej instrukcji. Zawsze zanotuj typ maszyny, numer części zamiennych i nazwę części. Zalecamy skopiowanie schematu części zamiennych i oznaczenie potrzebnej części.

Adres zamówienia znajduje się na wstępie niniejszej instrukcji obsługi.

19.2. Rysunek techniczny

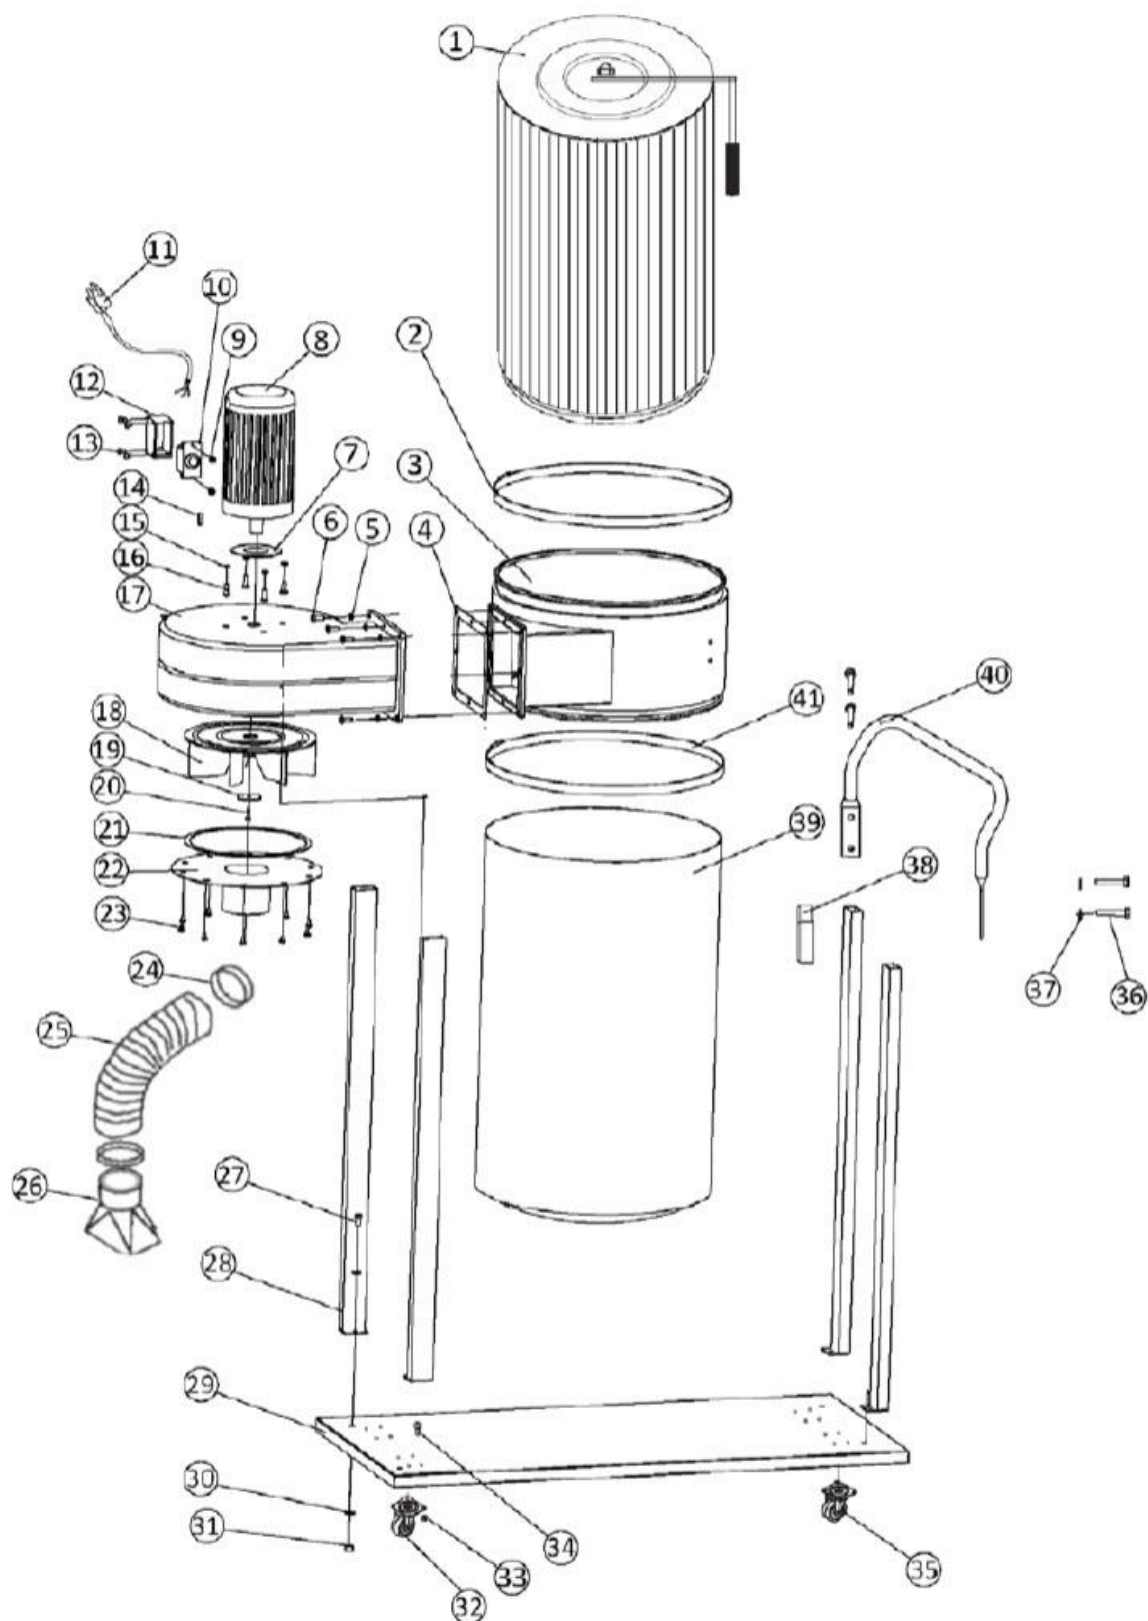

22. WARUNKI GWARANCJI

Aby uzyskać wstępne informacje na temat rozwiązywania problemów, zapoznaj się z naszą sekcją dotyczącą rozwiązywania problemów. W sprawie tej prosimy o kontakt ze sprzedawcą firmy HOLZMANN lub z nami

Obsługa klienta!

Niniejsza deklaracja gwarancyjna nie narusza roszczeń gwarancyjnych wynikających z umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą HOLZMANN, w tym praw ustawowych. HOLZMANN-MASCHINEN udziela gwarancji na następujących warunkach:

A) Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę usterek produktu narzędziowego, jeżeli można w odpowiedni sposób wykazać, że wady wynikają z wady materiałowej lub produkcyjnej.

B) Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i ulega skróceniu do 6 miesięcy w przypadku narzędzi przeznaczonych do użytku komercyjnego. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu nowego narzędzia od pierwszego użytkownika końcowego. Datą początkową jest data widniejąca na oryginalnym dowodzie dostawy lub na dowodzie sprzedaży w przypadku odbioru przez klienta.

C) Prosimy o złożenie roszczeń gwarancyjnych u sprzedawcy firmy HOLZMANN, od którego nabyłeś reklamowane narzędzie, podając następujące informacje:

>> Oryginalny dowód sprzedaży i/lub dowód dostawy

>> Wypełniono formularz serwisowy (patrz następna strona) z wystarczającym raportem braków

>> w przypadku roszczeń dotyczących części zamiennych: kopia odpowiedniego rysunku rozłożonego na części

z niezbędnymi częściami zamiennymi oznakowanymi w sposób wyraźny i jednoznaczny.

D) Procedura obsługi gwarancji i miejsce jej realizacji ustalane są według wyłącznego uznania firmy HOLZMANN w porozumieniu z partnerem handlowym HOLZMANN. Jeżeli nie zawarto dodatkowej umowy serwisowej obejmującej serwis na miejscu, miejscem spełnienia świadczenia jest przede wszystkim Centrum Serwisowe HOLZMANN w Haslach w Austrii. Niniejsza gwarancja nie obejmuje opłat transportowych za wysyłkę do i z naszego Centrum Serwisowego.

E) Gwarancja nie obejmuje:

- Części eksploatacyjne, takie jak paski, dostarczone narzędzia itp., z wyjątkiem uszkodzeń początkowych, które należy zgłosić natychmiast po otrzymaniu i wstępnej kontroli produktu.
- Wady narzędzia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłowym montażem, niewystarczającym zasilaniem, niewłaściwym użytkowaniem, nietypowymi warunkami środowiskowymi, nieodpowiednimi warunkami pracy, przeciążeniem lub niewystarczającą obsługą lub konserwacją.
- Uszkodzeń będących następstwem dokonanych manipulacji, zmian, uzupełnień dokonanych w produkcie.
- Wad spowodowanych użyciem akcesoriów, komponentów lub części zamiennych innych niż oryginalne części zamienne HOLZMANN.

- Niewielkie odchylenia od określonej jakości lub niewielkie zmiany w wyglądzie, które nie wpływają na funkcjonalność ani wartość narzędzia.
- Wad wynikających z komercyjnego wykorzystania narzędzi, które ze względu na swoją konstrukcję i moc wyjściową nie zostały zaprojektowane i zbudowane do stosowania w warunkach ciągłego obciążenia przemysłowego/handlowego.

F) Roszczenia inne niż prawo do naprawy usterek narzędzia wymienione w niniejszych warunkach gwarancji nie są objęte naszą gwarancją.

G) Niniejsza gwarancja jest dobrowolna. Dlatego też Usługi świadczone w ramach gwarancji nie wydłużają ani nie odnawiają okresu gwarancji na narzędzie lub wymienianą część.

SERWIS

Po wygaśnięciu gwarancji i rękojmi specjalistyczne warsztaty naprawcze mogą wykonywać prace konserwacyjne i naprawcze. Jednak nadal jesteście do Państwa dyspozycji w zakresie części zamiennych i/lub serwisu produktów. Złóż zapytanie o koszt części zamiennej/usługi naprawy, wypełniając formularz SERWISOWY na następnej stronie i wyślij go:

pocztą na adres info@holzmann-maschinen.at

lub faksem na numer: +43 7289 71562 4

<http://www.conrad.pl>