



## NAVODILA ZA UPORABO

# Naprava za parno odstranjevanje tapet Wagner SteamForce 2410385

Kataloška št.: 23 45 469

The Wagner logo, consisting of a yellow triangle pointing upwards with a black outline, positioned above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font. The entire logo is set against a yellow rectangular background.












## Kazalo

Uvod .....	3
Vsebina paketa .....	4
Razlaga uporabljenih simbolov .....	4
Varnostni napotki .....	5
Splošna varnostna navodila .....	5
Varnostna navodila za napravo za parno odstranjevanje tapet.....	5
Predvidena uporaba .....	7
Priprava na uporabo .....	7
Uporaba .....	7
Odstranjevanje vodnega kamna .....	8
Shranjevanje.....	8
Tehnični podatki .....	9
Odpravljanje težav .....	9
Rezervni deli.....	9
Odstranjevanje .....	10
Izključitev odgovornosti.....	10
Izjava EU o skladnosti .....	10
Dodatne informacije .....	11
Garancijski list .....	13

## Uvod


### ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA VAŠE ZAUPANJE.

Navodila za uporabo so del naprave. Shranite jih na varnem mestu. Preden začnete uporabljati napravo, natančno in v celoti preberite ta navodila za uporabo.

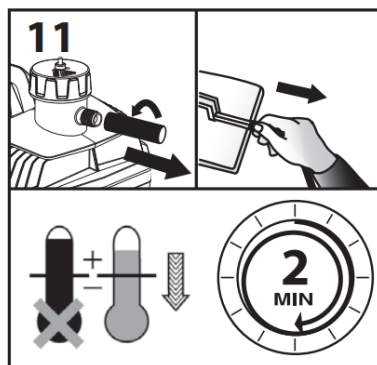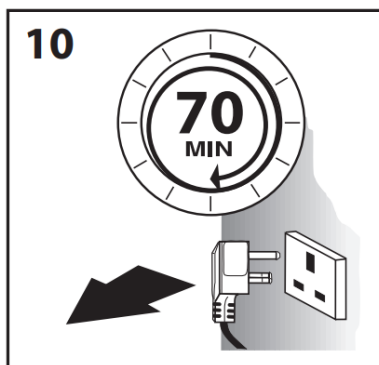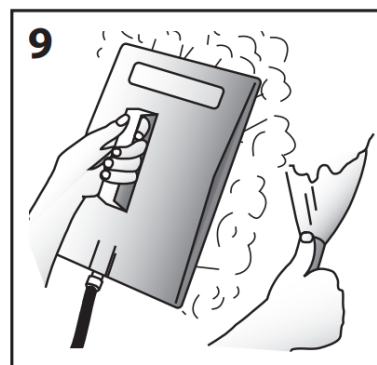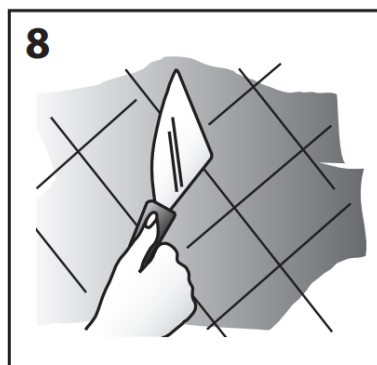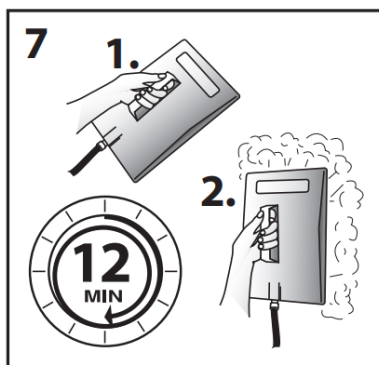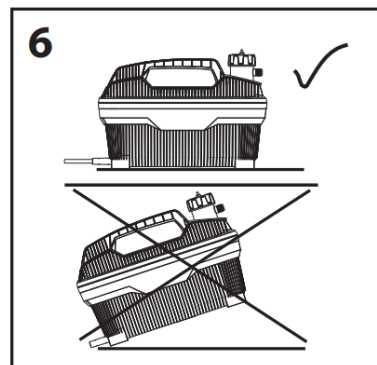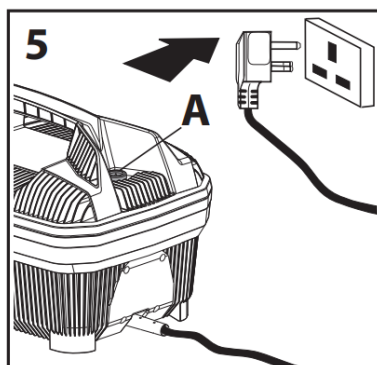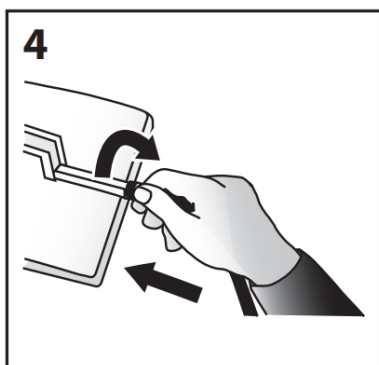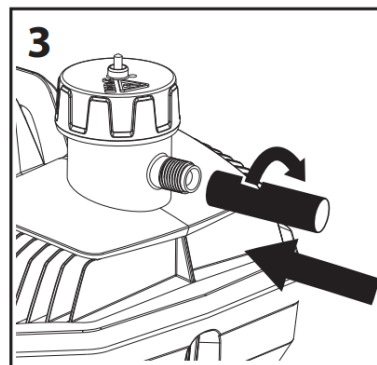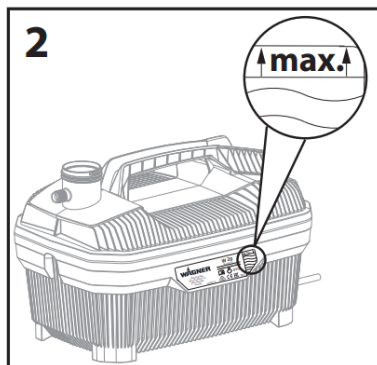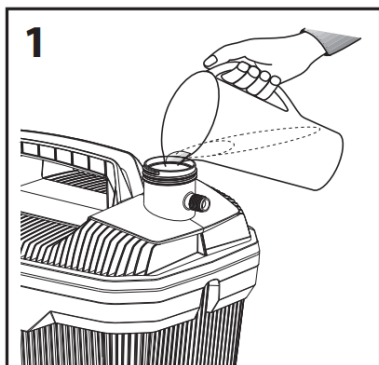

## Vsebina paketa

1. Osnovna enota
2. Cev za paro
3. Velika parna plošča
4. Mala parna plošča \*
5. Strgalo\*
6. Navodila za uporabo

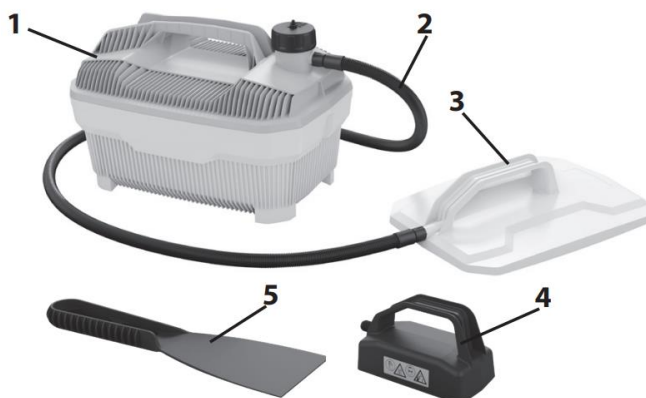

\* Vključeno samo z modelom SteamForce Plus

## Razlaga uporabljenih simbolov



Ta simbol označuje potencialno nevarnost za vas ali za napravo. S tem simbolom so označene pomembne informacije o tem, kako se izogniti poškodbam in škodi na električnem orodju.



Označuje nasvete za uporabo in druge posebej uporabne informacije.



Pozor: Z robov plošče za paro lahko uhaja para!



Nevarnost opeklin: Pri delu nad glavo pazite na kaplje vroče vode.



Pozor - nevarnost opeklin: površina se lahko med uporabo segreje.



Pri delu nosite ustrezne zaščitne rokavice.



Med delom nosite ustrezna zaščitna očala.

## Varnostni napotki

### Splošna varnostna navodila

#### POZOR!



*Preberite vse napotke. Neupoštevanje spodnjih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.*

- a) **Delovno mesto naj bo čisto in dobro osvetljeno.** *Neurejeno ali neosvetljeno delovno mesto lahko privede do nastanka nesreč.*
- b) **Otroci, nepooblaščen osebe in živali naj bodo izven dosega parnega aparata.** *Če niste pozorni in zbrani, lahko izgubite nadzor nad napravo.*
- c) **Vtič parnega aparata se mora prilegati vtičnici.** *Vtiča na noben način ni dovoljeno spreminjati. Adapterskih vtičev ne uporabljajte skupaj z orodji z zaščitno ozemljitvijo. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo nevarnost električnega udara.*
- d) **Izogibajte se fizičnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelni elementi, peči in hladilniki.** *Nevarnost zaradi električnega udara se poveča, če je vaše telo ozemljeno.*
- e) **Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.**  
**Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.**  
**Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.**
- f) **Otroci se z napravo ne smejo igrati.** *Obstaja nevarnost opeklin ali električnega udara.*

### Varnostna navodila za napravo za parno odstranjevanje tapet

#### POZOR!



Pri delu z vročo paro (najmanj 100 °C) obstaja nevarnost resnih opeklin. Ko se zaradi previsokega tlaka ob nepravilnem delovanju naprave aktivira varnostni ventil, lahko pride do sprostitve vroče pare in vrele vode.



Med uporabo bodite zelo pozorni, kadar spreminjate položaj. Enota za paro, cev in plošča za paro so lahko zelo vroči. Vedno nosite ustrezna zaščitna oblačila / rokavice.

Napravo uporabljajte samo s čisto vodo brez sredstev ali dodatkov.

Naprave **NE** vklaplajte, ko je prazna.

Parne plošče / palice **NIKOLI** ne usmerjajte proti ljudem in živalim ali proti predmetom, ki so občutljivi na temperaturo. Tekočine ali pare ne usmerjajte neposredno na električne naprave ali opremo, ki vsebuje električne komponente.

**Vedno se prepričajte, da enota varno stoji v vodoravnem položaju (na tleh) (slika 6).**

**NE** stojte na enoti ali cevi za paro in nanju ne postavljajte predmetov.

Cevi za paro **NIKOLI** ne zvijajte ali prepogibajte in pazite da nikoli ne blokirate ventila. Napravo prenašajte samo za njen ročaj.

**NIKOLI** ne vlecite za cev za paro ali za napajalni kabel.

Naprave ne smete uporabljati, če vam je padla, če so na njej vidne očitne poškodbe ali če pušča.

Naprave **NIKOLI** ne potaplajte v tekočino.

Kadarkoli menjujete dodatno opremo, med vzdrževanjem, polnjenjem/ponovnim polnjenjem ali praznjenjem in kadar naprava ni v uporabi (vključno s prekinitvami med delom), morate vtič omrežnega kabla izvleči iz vtičnice. Naprava mora biti med delovanjem ali ohlajanjem vedno izven dosega otrok.

Naprave **NIKOLI** ne napolnite preveč. V primeru, da ste jo preveč napolnili ali da je prišlo do napake, iztaknite vtič iz električnega omrežja.

Uporabljajte samo **originalne rezervne dele in dodatno opremo** znamke WAGNER!

**POZOR! Nevarnost kratkega stika!** Pokrijte vtičnice in stikala in jih ne izpostavljajte pari. Pri uporabi podaljševalnega kabla naj bo dolžina največ 10 m, prerez kabla pa mora biti najmanj 3 x 1 mm<sup>2</sup>.

**Izogibajte se poškodbam!** Pri delu v bližini lesenih / mavčnih podlag in prevlečenih materialov lahko pride do poškodb na površini zaradi vročine ali pare.

Rešitev: Uporabite toplotno/parno zaščito iz kartona ali kovine.

V primeru pregrevanja se naprava samodejno izklopi. Po približno 10 minutah se enota ponovno samodejno vklopi. Čas delovanja pare je približno 70 minut. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na električno omrežje.

**NIKOLI** ne puščajte naprave brez nadzora, če je vklopljena. Naprava naj bo izven dosega otrok in živali.

**NIKOLI** ne pustite, da bi naprava proizvajala paro tako dolgo, da bi se popolnoma izpraznila.

## Predvidena uporaba

Naprava za parno odstranjevanje tapet je primerna izključno za odstranjevanje tapet.

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo naprave za parno odstranjevanje tapet, jo po vsaki uporabi takoj izključite iz električnega omrežja in jo temeljito očistite.

**POZOR!** Para lahko razrahlja šibke, razpokane, porozne ali slabo vezane omete. Pred začetkom dela preverite delovanje na manjši površini. Parne plošče ne držite predolgo v enem položaju in prenehajte, če začne omet pokati.

**ZAŠČITITE VAŠ DOM:** Da bi preprečili sledi pare na preprogah in oblazinjenemu pohištvu, je priporočljivo, da napravo postavite na trdo ravno ploščo. Prepričajte se, da enota ne more zdrsniti ali se nagniti. Zaščitni papir in časopisi niso primerna zaščita.

## Priprava na uporabo



Pri večplastnih, prebarvanih ali vodoodpornih tapetah priporočamo, da na območjih, ki jih je treba odstraniti, uporabite orodje za odstranjevanje tapet v mrežastem vzorcu.

## Uporaba

- Odstranite pokrovček polnilnega ventila in enoto napolnite s čisto vodo do indikatorja nivoja "MAX". Ponovno namestite pokrovček (sliki 1 in 2).
- Z roko pravilno privijte cev na navojni izhod grelnika in parne plošče. **NE zatisnite premočno** (sliki 3 in 4). Med uporabo redno preverjajte, ali je cev dobro pritrjena.
- Enoto preko napajalnega kabla priključite v vtičnico (slika 5).
- Preden se začne proizvajati para lahko traja do (približno) 12 minut (Slika 7). To je odvisno od količine in temperature napolnjene vode.
- Naprave **NE** puščajte brez nadzora ter poskrbite, da otroci in hišni ljubljenci ne bodo istem v prostoru.
- Tik preden se začne proizvajati para, se na parni plošči pojavijo majhni mehurčki in voda.
- **BODITE POZORNI** na izliv vroče vode preden pride do sprostitve pare.
- Parno ploščo za približno 10 sekund prisolnite plosko ob tapete. Papir bi moral sedaj zlahka odstopiti s pomočjo strgala za tapete (slika 9).
- Nekatere vrste papirja lahko potrebujejo več pare kot druge. Parni aparat uporabljajte, dokler se nivo vode ne zniža, nato pa izključite napravo iz električnega omrežja in počakajte vsaj 2 minuti, da se ohladi (slika 11).

**POZOR! OPOZORILO:** Vroča tekočina ali para lahko povzročita opekline.  
**Nevarnost opeklin.** Para lahko kondenzira tudi v vrele kapljice. Para ne sme biti usmerjena proti električnim napravam. Nevarnost opeklin je na pokrovčku prikazana kot eden od simbolov.



**Pozor!** Pri odpiranju pokrovčka rezervoarja in polnjenju naprave lahko uhaja vroča para. Po končanem delu najprej počakajte, da se enota popolnoma ohladi, in jo šele nato izpraznite. Enoto shranite šele, ko je prazna in suha.

**POZOR!** Preden sprostite pokrovček polnilnega ventila, vedno počakajte vsaj 2 minuti, da se enota ohladi. Nevarnost opeklin!



Med segrevanjem lahko iz parne plošče priteče segreta voda. Vroča voda lahko kaplja, kadar delate nad vašo glavo.

## Odstranjevanje vodnega kamna



Nalaganje vodnega kamna bo poškodovalo vašo napravo. Redno odstranjevanje vodnega kamna je bistvenega pomena za ohranjanje delovanja vaše naprave. Vodni kamen je potrebno odstranjevati glede na trdoto uporabljene vode v skladu z informacijami v spodnji tabeli. Za naprave, ki se pokvarijo zaradi pomanjkljivega odstranjevanja vodnega kamna, garancija ne bo veljala!

Trdota	°e	mmol/l	Priporočeno odstranjevanje vodnega kamna
Nizka	< 10,53	< 1,50	Po 11 polnjenjih posode (44 litrov)
Srednja	10,53 - 17,54	1,50 - 2,50	Po 9 polnjenjih posode (36 litrov)
Visoka	> 17,54	> 2,50	Po 6 polnjenjih posode (24 litrov)

- Za uporabo standardne tekočine ali tablet za odstranjevanje vodnega kamna napolnite vrč z 1,5 litra vode.
- Dodajte ustrezno količino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna po navodilih proizvajalca in temeljito premešajte.
- Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna vlijte v enoto.
- Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna pustite delovati 30 minut.
- Nato odstranite vso tekočino iz naprave.
- Dvakrat do trikrat temeljito sperite napravo s čisto vodo, da odstranite vse ostanke raztopine za odstranjevanje vodnega kamna.

## Shranjevanje

Izpraznjeno napravo shranjujte v pokončnem položaju, ko je popolnoma suha.



## Tehnični podatki

Vir napajanja:	220-240 V ~
Poraba energije:	2000 W
Čas proizvodnje pare:*	70 min
Hitrost proizvodnje pare:	45 g/min
Največja prostornina polnjenja:	4,0 L
Teža velike parne plošče:	150 g
Teža male parne plošče:	60 g
Teža naprave (enota, cev za paro, velika parna plošča):	1,8 kg
Dolžina cevi:	3,7 m

\* Približni čas proizvodnje pare, preden se sproži varnostni izklop.

## Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Naprava za parno odstranjevanje tapet ne deluje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grelni element je prekrit z vodnim kamnom</li> <li>• Premalo vode v rezervoarju. Vgrajen je varnostni izklop, ki preprečuje pregrevanje elementa, če je v rezervoarju malo vode</li> <li>• Enota je pod kotom, grelni element ni v vodi</li> </ul>	<p>→ Očistite</p> <p>→ Napolnite z večjo količino vode. Počakajte 2 minuti. Pri ponovnem polnjenju se izklopni element ponastavi</p> <p>→ Enoto premaknite v vodoravni položaj</p>

## Rezervni deli

Poz.	Ime	Številka naročila
1	Cev za paro	2414575
2	Velika parna plošča	2414572
3	Mala parna plošča	2414573
4	Strgalo	2414574
5	Pokrovček polnilnega ventila	2414576

## Odstranjevanje

### Varovanje okolja



Napravo ter vso dodatno opremo in embalažo je potrebno reciklirati na okolju prijazen način. Naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Podprite varovanje okolja tako, da aparat odnesete na lokalno zbirno mesto ali pridobite dodatne informacije pri specializiranem prodajalcu. Posebno pozornost namenite navodilom na embalaži izdelka.

## Izključitev odgovornosti

### Pomembno opozorilo glede odgovornosti v povezavi z izdelkom!

V skladu z direktivo ES je proizvajalec odgovoren za ta izdelek le, če vsi deli izvirajo od proizvajalca ali jih je ta odobril in če je orodje pravilno sestavljeno in deluje. Uporaba druge dodatne opreme in nadomestnih delov lahko delno ali v celoti izniči odgovornost.

Garancija zajema in je omejena na brezplačno odpravo napak, ki jih je mogoče dokazano pripisati uporabi napačnih materialov pri izdelavi ali napakam pri montaži, oziroma na brezplačno menjavo okvarjenih delov. Garancija ne krije nepravilne uporabe ali zagona, montaže ali popravil, ki niso navedena v naših navodilih za uporabo. Iz garancije so izključeni tudi deli, ki se obrabijo. Garancija izključuje komercialno uporabo. Izrecno si pridržujemo pravico do izpolnjevanja garancije. Garancija preneha veljati, če napravo odprejo osebe, ki niso servisno osebje podjetja WAGNER. Garancija ne krije poškodb pri prevozu, vzdrževalnih del ter izgube in škode zaradi nepravilnega vzdrževanja. V okviru garancijskega zahtevka je potrebno nakup naprave dokazati s predložitvijo originalnega računa. Kjerkoli je zakonsko to mogoče, izključujemo vso odgovornost za poškodbe, škodo ali posledično izgubo, zlasti če je bilo orodje uporabljeno za namen, ki ni naveden v navodilih za uporabo, če je bilo dano v uporabo ali popravljeno drugače, kot v skladu z našimi navodili za uporabo ali če je popravilo opravila nekvalificirana oseba. Pridržujemo si pravico, da opravimo vsa popravila, ki presegajo popravila, navedena v naših navodilih za uporabo. V primeru uveljavljanja garancije ali popravila se obrnite na mesto nakupa vaše naprave.

## Izjava EU o skladnosti

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi relevantnimi določili:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU.

Uporabljeni usklajeni standardi: ES 60335-1, ES 60335-2-54, ES 55014-1, ES 55014-2, ES 61000-3-2, ES 61000-3-3, ES 62233

Izjava EU o skladnosti je priložena izdelku.

Po potrebi jo lahko ponovno naročite z uporabo številke naročila **2410392**.

## Dodatne informacije

### Navdih zelo posebne vrste

Ste na preži za svojim naslednjim projektom? Potem si oglejte naš iskalnik projektov. Tu boste našli praktične vodnike v povezavi s prenovo in dekoracijo ter projekte po vaši meri. Naj bo vaš dom edinstven. Naj bo lep!

Čas za spremembo tapet



Prebarvajte, obnovite in zaščitite lesene pode ter lesene površine!



Uporabite fantastične barve v notranjih in zunanjih prostorih!





Iščete še več inspiracije?

Pojdite na [wagner-group.com/projects](https://wagner-group.com/projects)



Ne prevzemamo odgovornosti za napake in spremembe.

© Avtorske pravice J.Wagner GmbH  
5/2020

**J. WAGNER GMBH**  
Otto-Lilienthal-Str. 18  
88677 Markdorf  
Telefon: +49 0180 - 55 92 46 37  
Faks: +49 075 44 -5 05 11 69



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Naprava za parno odstranjevanje tapet Wagner SteamForce 2410385**  
Kat. št.: **23 45 469**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**