









# DREMEL® 2000



## VERSATIP™

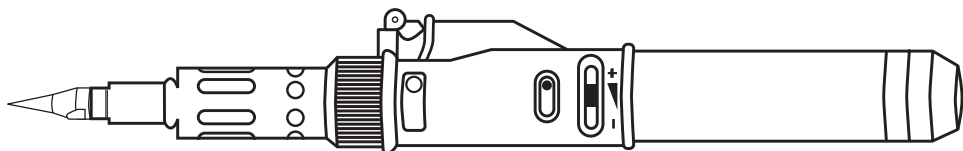

<b>GB</b>	Original instructions	6	<b>PL</b>	Tłumaczenie oryginalnej instrukcji	41
<b>DE</b>	Übersetzung der Originalbedienungsanleitung	8	<b>BG</b>	Превод на оригиналните инструкции	44
<b>FR</b>	Traduction de la notice originale	10	<b>HU</b>	Az eredeti előírások fordítása	47
<b>IT</b>	Traduzione delle istruzioni originali	13	<b>RO</b>	Traducere a instrutiunilor originale	49
<b>NL</b>	Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing	16	<b>RU</b>	Перевод оригинальных инструкций	52
<b>DA</b>	Oversættelse af betjeningsvejledning	18	<b>ET</b>	Algsete juhiste tõlge	54
<b>SV</b>	Översättning av originalinstruktioner	21	<b>LT</b>	Originalių instrukcijų vertimas	57
<b>NO</b>	Oversettelse av originalinstruksjonene	23	<b>SL</b>	Prevod originalnih navodil	59
<b>FI</b>	Käännös alkuperäisistä ohjeista	26	<b>LV</b>	Originālas lietošanas pamācības tulkojums	62
<b>ES</b>	Traducción de las instrucciones originales	28	<b>HR</b>	Prijevod originalnih uputa	64
<b>PT</b>	Tradução das instruções originais	31	<b>SR</b>	Превод Оригиналнoг Упутства	67
<b>EL</b>	Μετάφραση των πρωτοτυπων οδηγιων	33	<b>SK</b>	Preklad pôvodných pokynov	69
<b>TR</b>	Orjinal yönergelerin çevirisi	36	<b>UK</b>	Переклад головних інструкцій	72
<b>CS</b>	Překlad originálních pokynů	39	<b>AR</b>	تحويل الة تاميل عتلا	75

**Dremel Europe**  
**The Netherlands**

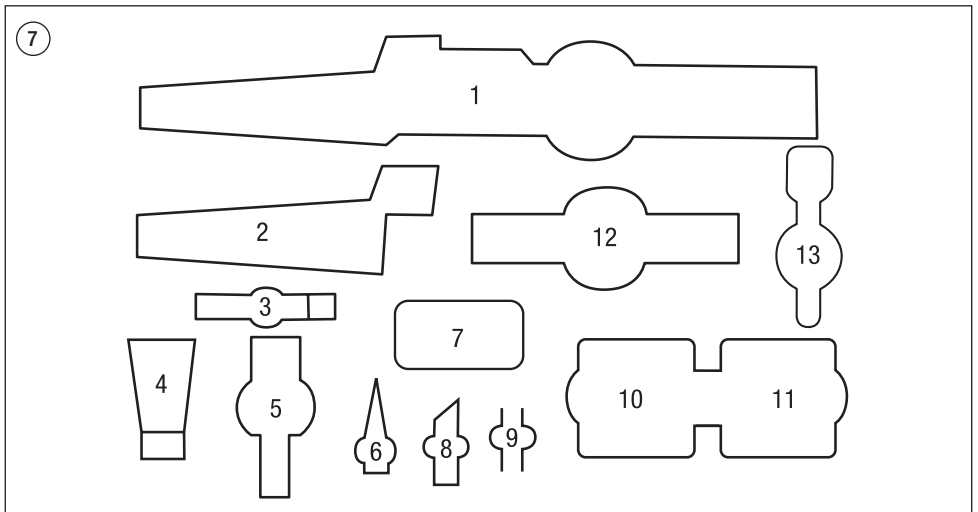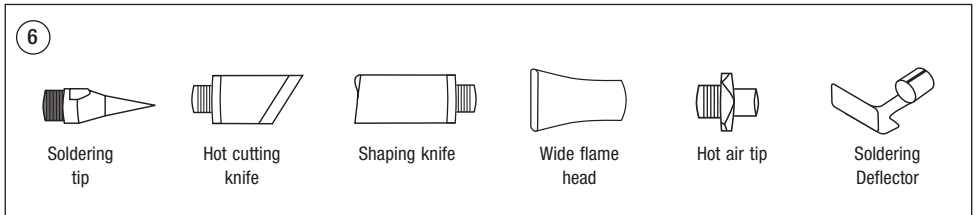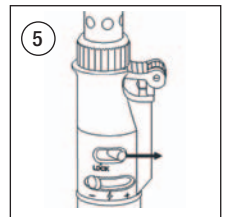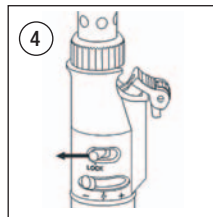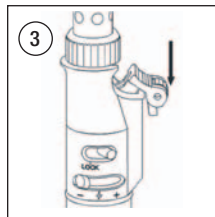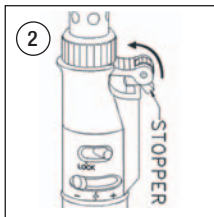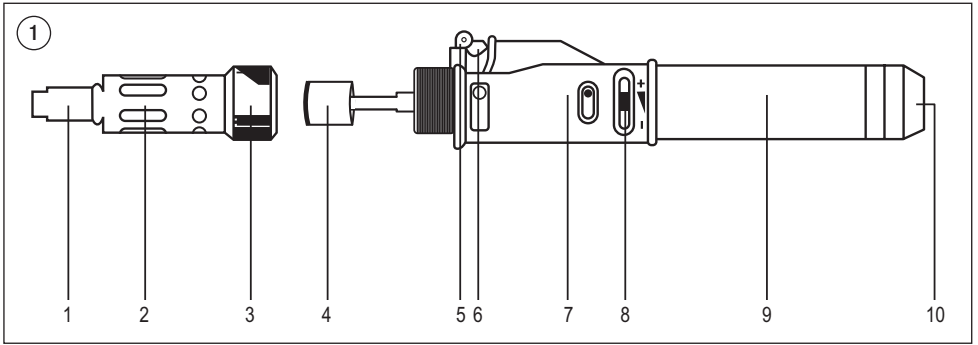

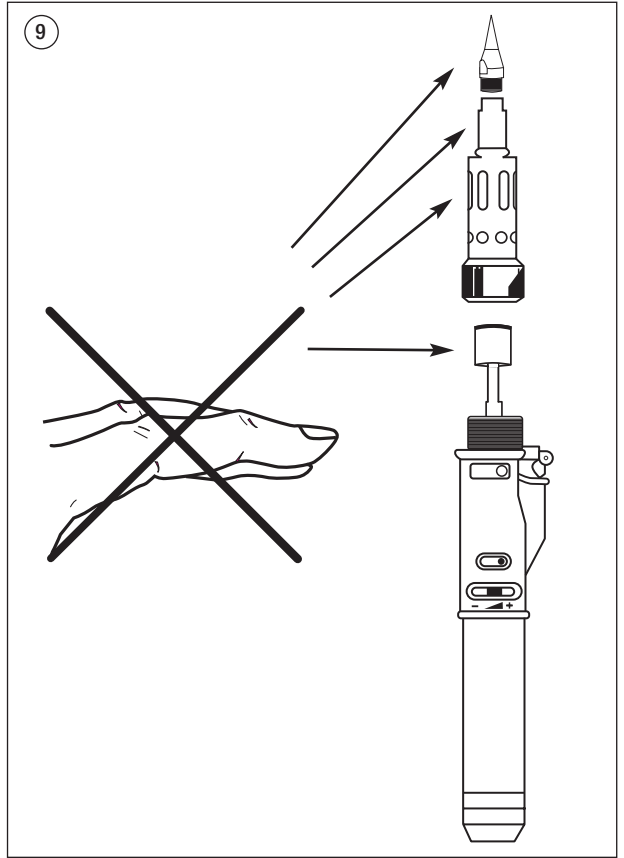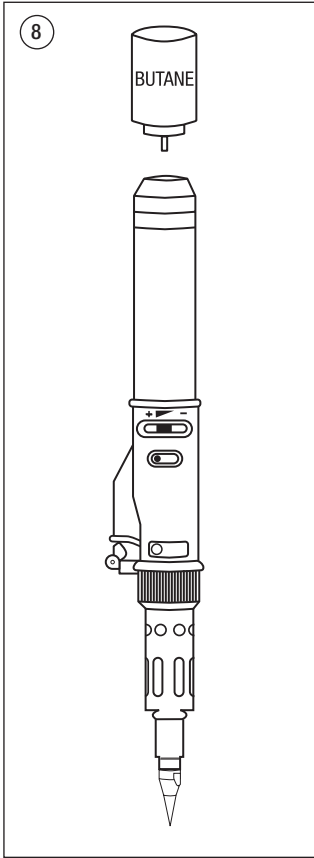



**CE DECLARATION OF CONFORMITY** We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60 745, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC (from Dec. 29, 2009 on).

**NOISE/VIBRATION** Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is 58 dB(A) and the sound power level 69 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration 0,2 m/s<sup>2</sup> (hand-arm method).

**Technical file at:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE KONFORMITÄTSSERKLÄRUNG** Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28.12.2009), 2006/42/EG (ab 29.12.2009). **GERÄUSCH/VIBRATION** Gemessen gemäß EN 60 745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes 58 dB(A) und der Schalleistungspegel 69 dB(A) (Standard-abweichung: 3 dB), und die Vibration 0,2 m/s<sup>2</sup> (Hand-Arm Methode).

**Technische Unterlagen bei:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ** Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: EN 60 745, EN 55 014, conforme aux réglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (jusqu'au 28.12.2009), 2006/42/CE (à partir du 29.12.2009).

**BRUIT/VIBRATION** Mesuré selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 58 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 69 dB(A) (déviatation standard: 3 dB), et la vibration 0,2 m/s<sup>2</sup> (méthode main-bras).

**Dossier technique auprès de:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ** Dichiaro, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60 745, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/CE, 2004/108/EG, 98/37/EG (fino al 28.12.2009), 2006/42/EG (a partire dal 29.12.2009).

**RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE** Misurato in conformità al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile è 58 dB(A) ed il livello di potenza acustica 69 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione 0,2 m/s<sup>2</sup> (metodo mano-braccio).

**Fascicolo tecnico presso:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE CONFORMITEITSVERKLARING** Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009).

**GELUID/VIBRATIE** Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsrukniveau van deze machine 58 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 69 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie 0,2 m/s<sup>2</sup> (hand-arm methode).

**Technisch dossier bij:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE KONFORMITETSERKLÆRING** Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (indtil 28.12.2009), 2006/42/EF (fra 29.12.2009).

**STØJ/VIBRATION** Måles efter EN 60 745 er lydtrykniveauet af dette værktøj 58 dB(A) og lydeffektniveauet 69 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet 0,2 m/s<sup>2</sup> (hånd-arm metoden).

**Teknisk dossier hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE KONFORMITETSFÖRKÄRLING** Vvi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. bestämmelser och riktlinjerna 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28.12.2009), 2006/42/EG (from 29.12.2009).

**LJUD/VIBRATION** Ljudtrycksnivån som uppmätts enligt EN 60 745 är på denna maskin 58 dB(A) och ljudeffektnivån 69 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration 0,2 m/s<sup>2</sup> (hand-arm metod).

**Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE SAMSVARERKLÆRING** Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt er i samsvar med følgende standarder eller standard-dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til 28.12.2009), 2006/42/EF (fra 29.12.2009).

**STØJ/VIBRASJON** Målt ifølge EN 60 745 er lydtryknivået av dette verktøyet 58 dB(A) og lydstryknivået 69 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivået 0,2 m/s<sup>2</sup> (hånd-arm metode).

**Tekniske underlag hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUESTA** Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alaluetellujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sääntöjen mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY (29.12.2009 alkaen).

**MELU/TÄRINÄ** Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun melutaso on 58 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 69 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus 0,2 m/s<sup>2</sup> (käsi-käsivarsi metodi).

**Tekninen tiedosto kohdasta:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE DECLARACION DE CONFORMIDAD** Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (hasta el 28.12.2009), 2006/42/CE (a partir del 29.12.2009).

**RUIDOS/VIBRACIONES** Medido según EN 60 745 el nivel de la presión acústica de esta herramienta se eleva a 58 dB(A) y el nivel de la potencia acústica 69 dB(A) (desviación estándar: 3 dB), y la vibración a 0,2 m/s<sup>2</sup> (método brazo-mano).

**Expediente técnico en:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE DECLARAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO** Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 745, EN 55 014, conforme as disposições das diretivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (até 28.12.2009), 2006/42/CE (a partir de 29.12.2009).

**RUIDO/VIBRAÇÕES** Medido segundo EN 60 745 o nível de pressão acústica desta ferramenta é 58 dB(A) e o nível de potência acústica 69 dB(A) (espaço de erro: 3 dB), e a vibração 0,2 m/s<sup>2</sup> (método braço-mão).

**Processo técnico em:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ** Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60 745, EN 55 014, κατά τις διατάξεις των κανονισμών της Κοινής Αγοράς 2006/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 98/37/ΕΚ (έως 28.12.2009), 2006/42/ΕΚ (από 29.12.2009).

**ΘΟΡΥΒΟ/ΚΡΑΔΑΣΜΟΣ** Μετρημένη σύμφωνα με EN 60 745 η στάθμη ακουστικής πίεσης αυτού του εργαλείου ανέρχεται σε 58 dB(A) και η στάθμη ηχητικής ισχύος σε 69 dB(A) (κοινή απόκλιση: 3 dB), και κραδασμός σε 0,2 m/s<sup>2</sup> (μέθοδος χειρός/βραχίονα).

**Τεχνικός φάκελος από:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE STANDARDIZASYON BEYANI** Yeğane sorumlu olarak bu ürünüün aşağıdaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu beyan ederiz: EN 60 745, EN 55 014, yönetmeliği hükümleri uyarınca 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (28.12.2009 tarihine kadar), 2006/42/EG (29.12.2009 tarihinden itibaren).

**GÜRÜLTÜ/VİTRESİM** Ölçülen EN 60 745 göre ses basıncı bu makinanın seviyesi 58 dB(A) ve çalışma sırasındaki gürültü 69 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreşim 0,2 m/s<sup>2</sup> (el-kol metodu).

**Teknik belgeler bulundugu merkez:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**CE STRVZJICÍ PROHLÁŠENÍ** Potvrzujeme na odpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím normám nebo normativním podkladům: EN 60 745, EN 55 014, podle ustanovení směrnice 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009).

**HLUČNOSTI/VIBRACÍ** Měřeno podle EN 60 745 činí tlak hlukové vlny tohoto přístroje 58 dB(A) a dává hlukovou intenzitu 69 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB), a vibraci 0,2 m/s<sup>2</sup> (metoda ruka-paže).

**Technická dokumentace u:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.



**OSWIADCZENIE ZGODNOŚCI CE** Niniejszym oświadczamy ponosząc osobistą odpowiedzialność, że produkt wykonany jest zgodnie z następującymi normami i dokumentami normalizacyjnymi: EN 60 745, EN 55 014, z godnie z wytycznymi 2006/95/EU, 2004/108/EU, 98/37/EU (do 28.12.2009), 2006/42/EU (od 29.12.2009).

**HAŁASU/WIBRACJE** Pomiarów dokonano zgodnie z normą EN 60 745 ciśnienie akustyczne narzędzia wynosi 58 dB(A) zaś poziom mocy akustycznej 69 dB(A) (poziomy odchylenie: 3 dB), zaś wibracje 0,2 m/s<sup>2</sup> (metoda dłoń-ręka).

**Dokumentacja techniczna:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**BG**

**CE DEKLARACIJA ZA SOBOTVETSTVIE** Deklarirame na izjalo naša odgovornost, če tova izdelje je sbrzobrazno sšsedne štandartni ili štandardizirani dokumenti: EN 60 745, EN 55 014, v sobotvete s normativnata uredba na2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28.12.2009), 2006/42/EG (ot 29.12.2009).

**ŠUM/VIBRACIJA** Izmereno v sšbdtvete s EN 60 745 nivoto na zvukovo naljane na tozi instrumente v 58 dB(A) a nivoto na zvukova mošnost e 69 dB(A) (štandardno otklonenie: 3 dB), a vibracite sa 0,2 m/s<sup>2</sup> (metod rška-ramo).

**Podrobni tehniški opisania pri:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**HU**

**CE MINŐSÉGI TANUSÍTVÁNY** Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen termék a következő szabványoknak vagy kitételező hatóságai előírásoknak megfelel: EN 60 745, EN 55 014, a 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC (2006/12-28-ig), 2006/42/EG (2009.12.29-től kezdve) előírásoknak megfelelően.

**ZAJ/REZGÉS** Az EN 60 745 alapján végzett mérések szerint ezen készülék hangnyomás szintje 58 dB(A) a hangteljesítmény szintje 69 dB(A) (normál eltérés: 3 dB), a rezgésszám 0,2 m/s<sup>2</sup> (kézre-ható érték).

**A műszaki dokumentáció a következő helyen található:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**RO**

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE** Ce Declaram în proprie răspundere că acest produs este conform cu următoarele standarde sau documente standardizate: EN 60 745, EN 55 014, în conformitate cu regulile 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (rână la28.12.2009), 2006/42/CE (incepând cu 29.12.2009).

**ZGOMOT/VIBRAȚII** Măsurat în conformitate cu EN 60 745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de 58 dB(A) iar nivelul de putere a sunetului 69 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar nivelul vibrațiilor 0,2 m/s<sup>2</sup> (metoda mână - brăț).

**Documentație tehnică la:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**RU**

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ** Мы с полной ответственностью заявляем, что это изделие соответствует следующим стандартам или стандартизованным документам: EN 60 745, EN 55 014, в соответствии с инструкциями 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC (до 28.12.2009), 2006/42/EC (начиная с 29.12.2009).

**ШУМНОСТЬ/ВИБРАЦИИ** При измерении в соответствии со стандартом EN 60 745 уровень звуковой давления для этого инструмента составляет 58 дБ (А) и уровень звуковой мощности - 69 дБ (А) (стандартное отклонение: 3 дБ), и вибрация - 69 м/с<sup>2</sup> (по методу для рук).

**Техническая документация у:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**ET**

**CE VASTAVUSDEKLARATSIOON** Kinnitame äinuvastutajana, et see toode vastab järgmistele standarditele või normdokumentidele: EN 60 745, EN 55 014 vastavalt direktiividele 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 98/37/EÜ (kuni 28.12.2009), 2006/42/EC (alates 29.12.2009) nõuetele.

**MÜRA/VIBRATSIOON** Vastavalt kooskõlas normiga EN 60 745 läbi viidud mõõtmistele on antud seadme helirõhk 58 dB(A) jahelitugevus 69 dB(A) (standardkõrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon 0,2 m/s<sup>2</sup> (käe-randme-metood).

**Tehniline toimik saadaval aadressil:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**LT**

**CE ATITIKTIES DEKLARACIJA** Mes atskingai pareiškiame, kad šis gaminytis atitinka tokius štandartus ir normatyvinius dokumentus: EN 60 745, EN 55 014 pagal reglamentą 2006/95/EB, 2004/108/EB, 98/37/EB (iki 2009/12-28), 2006/42/EC (nuo 2009-12-29) nuostatas.

**TRUKŠMINGUMAS/VIBRACIJA** Šio prietaiso triukšmingumas buvo išmatuotas pagal EN 60 745 reikalavimus keliamo triukšmo garso slėgio lygis siekia 58 dB(A) ir akustinio galimumo lygis 69 dB(A) (standartinis nuokrypis: 3 dB), ir vibracijos pagreitris rankos plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip 0,2 m/s<sup>2</sup>.

**Tehinė byla laikoma:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**SL**

**IZJAVA O USTREZNOSTI** CE Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi štandartni ali štandardnimi dokumenti: EN 60 745, EN 55 014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009).

**HRUP/VIBRACIJA** Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60 745 je raven zvočnega pritiska za to orodje 58 dB(A) in jakosti zvoka 69 dB(A) (standarden odmik: 3 dB), in vibracija 0,2 m/s<sup>2</sup> (metoda "dlan-roka").

**Tehnična dokumentacija se nahaja pri:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**LV**

**CE DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM** Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst štandartiem vai štandardizācijas dokumentiem EN 60 745, EN 55 014 un ir saskaņā ar direktīvām 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (līdz 28.12.2009) un 2006/42/ES (no 29.12.2009).

**TROKŠNIS/VIBRĀCIJA** Saskaņā ar štandartu EN 60 745 noteiktais instrumenta radītā trokšņa skaņas spiediena līmenis ir 58 dB(A) un skaņas jaudas līmenis ir 69 dB(A) (pie tipiskās izkļēdes: 3 dB), un vibrācijas intensitāte ir 0,2 m/s<sup>2</sup> (strādājot rokas rēlīmā).

**Tehniškā lieta no:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**HR**

**CE IZJAVA O USKLA BENOŠTI** Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklađen sa slijedećim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28.12.2009), 2006/42/EG (od 29.12.2009).

**BUKI/VIBRACIJAMA** Mjereno prema EN 60 745, prag zvučnog tlaka ovog električnog alata iznosi 58 dB(A) a jakost zvuka 69 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 0,2 m/s<sup>2</sup> (postupkom na sač-ruci).

**Tehnička dokumentacija se može dobiti kod:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**SR**

**„CE“ IZJAVA O USKLA BENOŠTI** Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod usklađen sa sledećim štandardima ili štandardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EC, 2004/108/EG, 98/37/EC (do 28.12.2009. godine), 2006/42/EG (do 28.12.2009. godine).

**BUKA/VIBRACIJE** Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 58 dB (A), a jacinia zvuka 69 dB (A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija 0,2 m/s<sup>2</sup> (mereno metodom na šaci-rući).

**Tehnička dokumentacija kod:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**SK**

**CE PREHLÁSENIE O ZHODE** Výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť prehlasujeme, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám alebo normovným dokumentom: EN 60 745, EN 55 014, v súlade s predpismi 2006/95/EC, 2004/108/EG, 98/37/EC (do 28.12.2009), 2006/42/EG (od 29.12.2009).

**HLUKU/VIBRÁCIACH** Merané podľa EN 60 745 je úroveň akustického tlaku tohto nástroja 58 dB(A) a úroveň akustického výkonu je 69 dB(A) (štandardná odchýlka: 3 dB), a vibrácie sú 0,2 m/s<sup>2</sup> (metóda ruka - paž).

**Súbor technickej dokumentácie sa nachádzajú na adrese:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**UK**

**ДЕКЛАРАЦІЯ РЄ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ** Ми декларуємо під свою відповідальність, що цей продукт відповідає наступним стандартам або нормативним документам: EN 60 745, EN 55 014, згідно положень директив 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC (до 28 грудня 2009 р.), 2006/42/EC (від 29 грудня 2009 р.).

**ШУМ/ВІБРАЦІЯ** Під час вимірювання згідно EN 60 745 рівень тиску звуку цього обладнання становить 58 дБ(А), тоді як рівень потужності звуку становить 69 дБ(А) (стандартне відхилення: 3 дБ), та вібрація 0,2 м/сек<sup>2</sup> (ручний метод).

**Технічна документація знаходиться у:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

**AR**

**قصاصا انشيوونيم تحت رذن اننا (CE) قيبووالا ريعاعلا قيباطم نالاع** قهلاتا قيباطمنا قيباطمنا او رديعاعلا عم قيباطمنا قيباطمنا انذ ناب  
2006/95/EC 2004/108/EC 98/37/EC 2009) 2006/42/EC (من 29  
2009) ريبيبينيد 28 عيجح  
سايق بنتي (دعب ايف 2009 ريبيبينيد

عريض يونوسم لصيو EN 60 745 راي عيلا عم قيبتي ايب زازتاهال/عاضووللا  
69 عيلا شومللا عقاط يونوسم لصيو (ل) لبيسيدي 58 عيلا ناهاللا مذف توصيلا  
قيناثرشتم 0.2 زازتاهال او (لبيسيدي 3: يوراععلا فارينال) (ل) لبيسيدي  
(ديلا عازذ قيقوط) عيبرم

**يولاع ينفلا فنللم:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL.

Skil Europe B.V. A. v.d. Kloot

Before using the Dremel Versatip, make sure you completely read and understand this manual.



**WARNING** **READ ALL INSTRUCTIONS.**  
Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## 1. WORK AREA

- Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- Do not keep or bring combustible materials near the tool.
- Keep children and bystanders away while operating the tool. *Distractions can cause you to lose control.*
- Only use outside or in well-ventilated rooms.

## 2. PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. *A moment of inattention while operating tools may result in serious personal injury.*
- Use safety equipment. Always wear eye protection. *Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- Do not overreach. *Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the tool in unexpected situations.*
- Dress properly. *There is a danger of burning yourself with the flame or with liquid soldering tin. Wear protective clothing to protect yourself against burns. Keep your hair, clothing and gloves away from flame. Loose clothes or long hair can catch fire.*
- Secure the workpiece. *Use a clamping device to hold the workpiece. This allows you to use both hands to operate the tool.*
- Keep this manual for future reference.
- Do not use the appliance when it is leaking, shows any sign of damage or is malfunctioning.
- If the appliance is leaking (gas smell) immediately take it outside and check the tightness without a flame, please always use soap sud. Filling or refilling the gas cylinder must be done in a well ventilated place far away from any possible sources of ignition, open flames, pilot lights, electrical cookware and away from other persons. Be sure to observe the safety instructions and warning notices on the refill cylinder do not make any modifications to the appliance.
- Do not work materials containing asbestos** (asbestos is considered carcinogenic).
- Take protective measures when during work dust can develop that is harmful to one's health, combustible or explosive** (some dusts are considered carcinogenic); wear a dust mask and work with dust/ chip extraction when connectable.

## 3. TOOL USE AND CARE

- Store your tool in an appropriate place with an ambient temperature between 10°C and 50°C. Allow your tool to cool off completely before storing. Unused tools should be stored away from children in a dry location. Switch off all unused tools.
- WARNING** Always allow the tool to cool fully before removing / replacing tips and / or installing / replacing the nozzle.
- WARNING** Extremely flammable gas under pressure.
- WARNING** Do not use near spark or open flame.
- WARNING** Do not puncture or incinerate container or store at temperature above 50°C.
- WARNING** Keep out of reach of children.
- WARNING** Do not try to disassemble this unit.

## INTENDED USE

The Dremel Versatip is intended for a variety of applications you will find in the chapter "USE".

## ENVIRONMENT

## DISPOSAL

The unit, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling.

## SPECIFICATIONS

Description	Dremel Versatip
Model number	2000
Power source	Refined butane gas
Tank capacity	± 17 ml. / ± 9 grams
Run time	± 45 minutes (highest setting) ± 90 minutes (lowest setting)
Heat-up time	Instantly (open flame) ± 25 seconds (tips)
Nominal heat input (consumption)	12 g/h
Cool-down time	Flame guard: 15 min. (< 25°C) Tips: 17 min. (< 25°C)
Temperature	1200°C (open flame) 680°C (hot air) 550°C (tips)
Weight	135 grams (empty tool)

## USE

Please familiarize yourself with the components of the Dremel Versatip (figure 1), the different tips (figure 6) and the kit content (figure 7) before use.

---

## DREMEL VERSATIP

---

1. Catalyst
2. Flame guard
3. Flame guard nut
4. Ceramic insulator
5. Child Safety Lock (stopper)
6. Trigger
7. Lock (for continuous working)
8. Flame control knob
9. Tank
10. Filling valve

---

## KIT CONTENT

---

1. Tool with cap
2. Pocket to store cap
3. Shaping knife
4. Wide flame head
5. Deflector
6. Pocket for soldering tip
7. Additional empty pocket
8. Cutting knife
9. Hot air tip
10. Tin box with soldering sponge
11. Tin box for hot tips
12. Soldering tin
13. Pocket for 2 wrenches

Remove the carton cover from the ignition switch before using the Dremel Versatip.

---

## (RE)FILLING THE TANK

---

The Dremel Versatip runs on liquid butane gas. Make sure the gas you are using is refined butane gas that can also be used in lighters.

Hold tool and container as shown in picture 8. Then fill the tank with liquid butane gas observing the instructions on the butane gas container. The tank is full when liquid butane gas escapes through the filling valve.

 **WARNING** Do not overfill the tank!

---

## GETTING STARTED

---

The Dremel Versatip is equipped with a child safety mechanism. This mechanism requires two handed operation to protect against (accidental) ignition by children.

1. See figures 2 and 3 to ignite the Dremel Versatip.
2. The ceramic insulator will start to glow shortly after ignition. When this is not the case, repeat steps 1 and 2. When the Dremel Versatip is cold, ignition might cause a short whistling sound. This is normal and does not mean there is something wrong with the tool.

\* Note: the flame guard must be installed correctly, for the tool to be able to ignite.

When the ignition switch is released, the flow of gas is automatically shut off, causing the Dremel Versatip to stop and slowly cool down. To continuously operate the Dremel Versatip, follow the steps in figures 2, 3 and 4. To switch the Dremel Versatip off, let go of the ignition switch and move the lock button to the right (figure 5). This will immediately stop the flow of butane gas.


### USING WITH AN OPEN FLAME

To use the Dremel Versatip with an open flame, unscrew the flame guard, remove the catalyst (and tip if attached) and screw flame guard back onto the tool and securely tighten the flame guard nut.

### FLAME LENGTH AND TEMPERATURE ADJUSTMENT

After ignition, make sure the tool is on by checking that the catalyst starts to glow. Then move the flame control lever to the right to increase flame length and temperature, or to the left to decrease flame length and temperature. When using the open flame or hot air the Dremel Versatip is at the correct temperature immediately after ignition. Please allow 25 seconds of heat up time for tips.

### INSTALLING OR CHANGING TIPS


 **WARNING** ALWAYS ALLOW THE TOOL TO COOL FULLY BEFORE REMOVING OR REPLACING TIPS.

Make sure to use the right tip for the job you want to do. Only use tips that fit onto the tool perfectly. Loose fitting tips might result in an uncontrolled and unsafe flame.

The use of tips requires the catalyst to be installed. To install the catalyst unscrew the flame guard nut and remove the flame guard. Slide in the catalyst into the flame guard with the narrow part facing outward. Place the flame guard and catalyst back on to the tool and securely tighten the flame guard nut. The soldering tip, cutting knife tip, shaping knife tip and hot blower tip can be screwed onto the catalyst. Secure the bits tightly using the 7mm wrench. To remove a tip, simply use the 7 mm wrench to unscrew the tip. Use the 8mm wrench to hold the catalyst in place if required.

The wide flame head tip and the deflector tip can be slid over the end of the catalyst. To remove them slide off the catalyst.

### INSTALLING / REPLACING A NOZZLE

 **WARNING** ALWAYS ALLOW THE TOOL TO COOL FULLY BEFORE INSTALLING OR REPLACING A NOZZLE.

The nozzle can get clogged, due to butane gas impurities. To prolong the life of the tool, the nozzle is replaceable. Should the nozzle be clogged, follow these steps to replace the nozzle:

1. Unscrew the flame guard nut.
2. Remove flame guard (and catalyst and tip if applicable).
3. Unscrew the ceramic insulator.
4. Remove the nozzle by hand (small copper part) by gently turning and pulling it.
5. Install new nozzle with little opening facing outward.
6. Put the ceramic insulator back and securely tighten it.
7. Replace flame guard (and catalyst and tip if applicable).
8. Securely tighten flame guard nut.

The Dremel Versatip is now ready for use.

NOTE: A replacement nozzle can be ordered through your dealer.

## MOST COMMON USE

Soldering tip: used for regular soldering activities, using soldering tin.

Hot cutting knife: cutting of nylon rope to prevent 'feathering'.

Shaping knife: cutting to size of sheets of plastic and other heat sensitive materials

Wide flame head: preparing for detailed paint removal

Hot air tip: melting of plastics and other heat-sensitive materials

Deflector: shrinking of heat sensitive insulation around electrical wiring

## MAINTENANCE

### CLEANING

Switch the tool off and allow to fully cool down before cleaning. The exterior of the tool can be cleaned with a clean cloth. If necessary use a damp cloth with a small amount of neutral detergent. To clean the soldering tip, soak the soldering sponge in some water. After soldering or in case of excess solder on the tip, wipe it on the sponge when it is still hot.

### SERVICE AND WARRANTY

This DREMEL product is guaranteed in accordance with statutory/country specific regulations; damage due to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the guarantee. If the unit should fail despite the care taken in manufacturing and testing, send it undismantled together with proof of purchase to your dealer.

### CONTACT DREMEL

For more information on the Dremel assortment, support and hotline, go to [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, The Netherlands

DE

## ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

Stellen Sie vor Beginn der Arbeit mit dem Dremel Versatip sicher, dass Sie dieses Handbuch vollständig durchgelesen und verstanden haben.



**WARNUNG**

**SÄMTLICHE ANWEISUNGEN SIND ZU LESEN.** Wenn Sie die

folgenden Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

### 1. ARBEITSPLATZ

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unaufgeräumte und dunkle Arbeitsbereiche erhöhen die Unfallgefahr.
- Halten Sie brennbare Materialien von dem Werkzeug fern.

- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Arbeit mit dem Werkzeug fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen benutzen.

## 2. SICHERHEIT VON PERSONEN

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Werkzeug. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb von Werkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Beherrschung des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Es besteht die Gefahr, dass Sie sich an der Flamme oder mit flüssigem Lötzinn verbrennen. Tragen Sie Schutzkleidung, um sich vor Verbrennungen zu schützen. Halten Sie Haar, Kleidung und Handschuhe von offenem Feuer fern. Lose Kleidung oder langes Haar können Feuer fangen.
- Fixieren Sie das Werkstück. Verwenden Sie eine Spannvorrichtung zum Festhalten des Werkstücks. So haben Sie beide Hände frei, um das Werkzeug zu bedienen.
- Dieses Handbuch für zukünftiges Nachlesen aufbewahren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es undicht ist oder Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion aufweist.
- Ist das Gerät undicht (Gasgeruch), bringen Sie es sofort ins Freie und prüfen Sie die Dichtheit ohne Flamme, immer Seifenlauge verwenden. Das Füllen oder Nachfüllen des Gaszylinders muss an einem gut belüfteten Ort erfolgen, in sicherer Entfernung von möglichen Zündquellen, offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Küchengeräten und anderen Personen. Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise auf dem Nachfüllzylinder und nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.
- Bearbeiten Sie kein asbesthaltiges Material** (Asbest gilt als krebserregend).
- Treffen Sie Schutzmaßnahmen, wenn beim Arbeiten gesundheitsschädliche, brennbare oder explosive Stäube entstehen können** (manche Stäube gelten als krebserregend); tragen Sie eine Staubschutzmaske und verwenden Sie, wenn anschließbar, eine Staub-/ Späneabsaugung.

## 3. HANDHABUNG UND PFLEGE DES WERKZEUGS

- Lagern Sie das Werkzeug an einem geeigneten Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 50°C. Lassen Sie das Werkzeug vollständig abkühlen, bevor Sie es lagern. Nicht benutzte Werkzeuge sind außerhalb der Reichweite von Kindern an einem trockenen Ort zu lagern. Schalten Sie alle nicht benutzten Werkzeuge aus.



- b. **⚠️ WARNUNG** Lassen Sie das Werkzeug vor dem Entfernen/Wechseln der Spitze und/oder dem Anbringen/Wechseln der Düse immer abkühlen.
- c. **⚠️ WARNUNG** Extrem feuergefährliches und unter Druck stehendes Gas.
- d. **⚠️ WARNUNG** Nicht in der Nähe von Funken oder offener Flamme verwenden.
- e. **⚠️ WARNUNG** Behälter nicht anstecken oder anzünden oder bei Temperaturen über 50°C lagern.
- f. **⚠️ WARNUNG** Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- g. **⚠️ WARNUNG** Dieses Gerät nicht zerlegen.

4. Keramikisolator
5. Kindersicherung (Sperr)
6. Zünder
7. Arretierung (für Dauerbetrieb)
8. Flammenregler
9. Gasbehälter
10. Füllventil

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Werkzeug Dremel Versatip eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, näheres hierzu siehe Kapitel VERWENDUNG.

## UMGEBUNG

### ENTSORGUNG

Bitte trennen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung für ein umweltfreundliches Recycling.

## TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Dremel Versatip
Modellnummer	2000
Energiequelle	Butan-Raffineriegas
Füllmenge Gasbehälter	± 17 ml / ± 9 Gramm
Betriebszeit	± 45 Minuten (größte Einstellung) ± 90 Minuten (kleinste Einstellung)
Aufheizzeit	Sofort (offene Flamme) ± 25 Sekunden (Spitzen)
Nennwärmeleistung 12 g/h (Verbrauch)	
Abkühlzeit	Flammenschutz: 15 Minuten (< 25°C) Spitzen: 17 Minuten (< 25°C)
Temperatur	1200°C (offene Flamme) 680°C (Heißluft) 550°C (Spitzen)
Gewicht	135 Gramm (leeres Werkzeug)

## VERWENDUNG

Bitte machen Sie sich vor Gebrauch mit den Komponenten des Dremel Versatip (Bild 1), den verschiedenen Spitzen (Bild 6) und dem Packungsinhalt (Bild 7) vertraut.

## DREMEL VERSATIP

1. Katalysator
2. Flammenschutz
3. Mutter für Flammenschutz

## PACKUNGSGEHALT

1. Werkzeug mit Kappe
2. Fach zum Aufbewahren der Kappe
3. Zuschneidemesser
4. Flammdüse
5. Reflektorblech
6. Fach für Lötspitze
7. Zusätzliches leeres Fach
8. Schneideklinge
9. Heißluftspitze
10. Blechbehälter mit Lötswamm
11. Blechbehälter für heiße Spitzen
12. Lötzinn
13. Tasche für zwei Schlüssel

Vor Gebrauch des Dremel Versatip die Kartonabdeckung vom Zündschalter entfernen.

## (NACH)FÜLLEN DES GASBEHÄLTERS

Zum Betrieb des Dremel Versatip dient flüssiges Butangas. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit hochreinem Butangas, wie es auch für Feuerzeuge verwendet wird. Halten Sie Werkzeug und Gasbehälter wie in Bild 8 gezeigt. Füllen Sie anschließend den Gasbehälter mit flüssigem Butangas und beachten Sie dabei die Anweisungen auf der Butangasflasche. Der Gasbehälter ist voll, wenn flüssiges Butangas aus dem Füllventil austritt.

**⚠️ WARNUNG** Den Gasbehälter nicht überfüllen!

## ERSTE SCHRITTE

Ihr Dremel Versatip ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Diese Sicherung erfordert zweiseitige Bedienung zum Schutz gegen (unbeabsichtigte) Zündung durch Kinder.

1. Zum Zünden des Dremel Versatip siehe Bilder 2 und 3.
2. Kurz nach der Zündung beginnt der Keramikisolator zu glühen. Ist dies nicht der Fall, die Schritte 1 und 2 wiederholen. Wenn das Dremel Versatip kalt ist, kann die Zündung ein kurzes Pfeifgeräusch verursachen. Dies ist normal und stellt keinen Defekt am Werkzeug dar.

*\*Anmerkung: Der Flammenschutz muss richtig angebracht sein, um das Werkzeug zünden zu können.*

Loslassen des Zündschalters unterbricht automatisch die Gaszufuhr, wodurch das Dremel Versatip außer Betrieb gesetzt wird und langsam abkühlt. Zum Dauerbetrieb des Dremel Versatip folgen Sie den Schritten in Bild 2, 3 und 4. Zum Ausschalten des Dremel Versatip den Zündschalter loslassen und die Sperr-

taste nach rechts schieben (Bild 5). Dies unterbricht sofort die Butangaszufuhr.

### ARBEITEN MIT OFFENER FLAMME

Zum Betrieb des Dremel Versatip mit offener Flamme den Flammenschutz abschrauben und den Katalysator entfernen (und ggf. die Spitze). Dann den Flammenschutz wieder auf das Werkzeug schrauben und die Mutter des Flammenschutzes fest anziehen.

### EINSTELLEN VON FLAMMENLÄNGE UND TEMPERATUR

Stellen Sie nach dem Zünden sicher, dass das Werkzeug eingeschaltet ist. Prüfen Sie hierzu, ob der Katalysator zu glühen beginnt. Bewegen Sie dann den Flammenregler nach rechts (Flamme verlängern und Temperatur erhöhen) oder nach links (Flamme verkürzen und Temperatur verringern). Beim Arbeiten mit offener Flamme oder Heißluft erreicht das Dremel Versatip sofort nach der Zündung die richtige Temperatur. Die Aufheizzeit für Spitzen beträgt 25 Sekunden.

### ANBRINGEN ODER WECHSELN VON SPITZEN

**⚠️ WARNUNG** VOR DEM ENTFERNEN ODER WECHSELN VON SPITZEN DAS WERKZEUG IMMER VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN LASSEN.

Achten Sie darauf, die richtige Spitze für die jeweilige Arbeit zu verwenden. Verwenden Sie nur Spitzen, die perfekt auf das Werkzeug passen. Lose sitzende Spitzen können zu einer unkontrollierten und gefährlichen Flamme führen.

Zum Arbeiten mit Spitzen muss der Katalysator montiert sein. Zum Montieren des Katalysators die Mutter des Flammenschutzes abschrauben und den Flammenschutz entfernen. Schieben Sie den Katalysator mit dem schmalen Teil nach außen in den Flammenschutz. Bringen Sie Flammenschutz und Katalysator wieder am Werkzeug an und ziehen Sie die Mutter des Flammenschutzes fest. Lötspitze, Schneideklinge, Zuschneidemesser und Heißluftdüse können auf den Katalysator geschraubt werden. Die Aufsätze mit dem 7-mm-Schlüssel festziehen. Zum Entfernen einer Spitze schrauben Sie diese einfach mit dem 7-mm-Schlüssel ab. Falls erforderlich, den Katalysator mit dem 8-mm-Schlüssel in Einbaulage halten. Flammdüse und Reflektorblech können über das Ende des Katalysators geschoben werden. Zum Entfernen schieben Sie diese Aufsätze vom Katalysator.

### ANBRINGEN / WECHSELN DER DÜSE

**⚠️ WARNUNG** VOR DEM ENTFERNEN ODER WECHSELN DER DÜSE DAS WERKZEUG IMMER VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN LASSEN.

Durch Verunreinigungen im Butangas kann die Düse verstopfen. Zum Verlängern der Lebensdauer des Werkzeugs ist die Düse auswechselbar. Sollte die Düse verstopft sein, gehen Sie zum Wechseln der Düse wie folgt vor:

1. Mutter des Flammenschutzes abschrauben.
2. Flammenschutz abnehmen (ggf. auch Katalysator und Spitze).
3. Keramikisolator abschrauben.
4. Düse (kleines Kupferteil) von Hand entfernen, hierzu vorsichtig drehen und ziehen.
5. Neue Düse mit kleiner Öffnung nach außen montieren.
6. Keramikisolator wieder anbringen und festziehen.
7. Flammenschutz wieder anbringen (ggf. auch Katalysator und Spitze).
8. Mutter des Flammenschutzes fest anziehen.

Der Dremel Versatip ist jetzt einsatzbereit.

**ANMERKUNG:** Eine Ersatzdüse können Sie über Ihren Händler bestellen.

### HÄUFIGSTE VERWENDUNGSZWECKE

Lötspitze: Allgemeine Lötarbeiten mit Lötzinn.

Heißschneidmesser: Abschneiden von Kunststoffseil ohne Ausfasern.

Zuschneidemesser: Zuschneiden von Folien aus Kunststoff und anderen wärmeempfindlichen Materialien

Flammdüse: Gründliches Entfernen alter Anstriche

Heißluftspitze: Schmelzen von Kunststoffen und anderen wärmeempfindlichen Materialien

Reflektorblech: Verarbeiten von Schrumpfschlauch als Isolierung für Elektrokabel

## PFLEGE

### REINIGUNG

Schalten Sie das Werkzeug aus und lassen sie es vor dem Reinigen vollständig abkühlen. Das Äußere des Werkzeugs kann mit einem sauberen Lappen gereinigt werden. Falls notwendig, Lappen mit etwas neutralem Reinigungsmittel anfeuchten. Zum Reinigen der Lötspitze den Lötswamm mit Wasser tränken. Nach dem Löten oder zum Entfernen von überschüssigem Lot die noch heiße Spitze auf dem Schwamm abwischen.

## SERVICE UND GEWÄHRLEISTUNG

Die Garantie für dieses DREMEL Produkt entspricht den länder-spezifischen Vorschriften. Schäden durch normale Abnutzung und Verschleiß sowie Überlastung oder unsachgemäße Behandlung sind von der Garantie ausgeschlossen. Sollte das Gerät trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung und Prüfung einen Mangel aufweisen, senden Sie es zusammen mit dem Kaufnachweis unzerlegt an Ihren Händler.

## DREMEL KONTAKTINFORMATIONEN

Weitere Informationen über Dremel finden Sie unter [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, NL-4800 DG Breda, Die Niederlande

## TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE

Avant d'utiliser le Versatip Dremel, lisez le présent manuel en intégralité et assurez-vous de le comprendre.



**⚠️ ATTENTION** LISEZ TOUTES LES CONSIGNES.

*Le non-respect des consignes ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures corporelles graves.*

## 1. ZONE DE TRAVAIL

- Faites en sorte que la zone de travail soit propre et bien éclairée. *Un espace encombré et sombre est propice aux accidents.*
- Ne conservez pas/n'amenez pas de matériaux combustibles à proximité de l'outil.
- Tenez les enfants et spectateurs à distance pendant le fonctionnement de l'outil. *Toute distraction peut entraîner une perte de contrôle de l'outil.*
- Utilisez l'outil uniquement à l'extérieur ou dans des pièces bien aérées.

## 2. SECURITE PERSONNELLE

- Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'outil. Ne vous servez pas de l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise d'une drogue quelconque, de l'alcool ou d'un médicament. *Un instant d'inattention risque d'entraîner des blessures corporelles graves.*
- Utilisez des équipements de protection. Portez toujours un équipement de protection oculaire. *Les équipements de protection tels que masque antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque ou protection auditive employés dans les cas appropriés réduiront les blessures corporelles.*
- Ne travaillez pas dans une position instable. *Conservez à tout moment un bon appui et un bon équilibre du corps. Vous serez ainsi plus en mesure de garder le contrôle de l'outil dans les situations imprévues.*
- Ayez une tenue appropriée. *Il existe un risque de brûlure dû à la flamme ou à l'étain liquide. Portez des vêtements assurant une bonne protection contre les brûlures. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à bonne distance de la flamme. Les vêtements amples et les cheveux longs risquent de prendre feu.*
- Immobilisez la pièce. *Pour maintenir la pièce, utilisez un dispositif de serrage. Ceci vous permettra d'avoir vos deux mains libres pour manipuler l'outil.*
- Conservez le présent manuel d'utilisation pour une consultation ultérieure.
- N'utilisez pas cet outil s'il présente des fuites, s'il est endommagé ou s'il fonctionne mal.
- Si l'outil fuit (odeur de gaz), sortez-le immédiatement à l'extérieur du local et vérifiez son étanchéité sans aucune flamme ; utilisez toujours de l'eau savonneuse. Le remplissage ou l'appoint en gaz du réservoir de gaz doit s'effectuer dans un local bien aéré, exempt de toute source d'inflammation (flammes nues, veilleuses, batterie de cuisine électrique) et sans personnes à proximité. Respectez les consignes de sécurité et les avertissements relatifs à la recharge et n'opérez aucune modification sur l'outil.
- Ne pas travailler de matériaux contenant de l'amiante** (l'amiante est considérée comme étant cancérigène).
- Prenez des mesures de sécurité, lorsque des poussières nuisibles à la santé, inflammables ou explosives peuvent être générées lors du travail** (certaines poussières sont considérées comme étant cancérigènes); portez un masque

anti-poussières et utilisez un dispositif d'aspiration de poussières/de copeaux s'il est possible de raccorder un tel dispositif.

## 3. UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

- Rangé l'outil dans un endroit convenable où la température ambiante est comprise entre 10 °C et 50 °C. Avant de le ranger, laissez le refroidir complètement. Rangez-le hors de portée des enfants, dans un endroit sec. Prenez soin de toujours l'arrêter.
- ATTENTION** Laissez toujours refroidir l'outil avant de retirer / remplacer les pointes et/ou de monter / remplacer la buse.
- ATTENTION** Gaz sous pression extrêmement inflammable.
- ATTENTION** N'utilisez pas l'outil à proximité d'une source d'étincelles ou d'une flamme nue.
- ATTENTION** Ne percez pas et ne brûlez pas la recharge ; ne la stockez pas à des températures supérieures à 50 °C.
- ATTENTION** Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- ATTENTION** N'essayez pas de démonter l'outil.

## USAGE PREVU

Le Versatip Dremel est conçu pour diverses applications, mentionnées au chapitre « UTILISATION ».

## ENVIRONNEMENT

### MISE AU REBUT

L'appareil, les accessoires et l'emballage doivent faire l'objet d'un tri sélectif aux fins de recyclage.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description	Versatip Dremel
Numéro du modèle	2000
Source d'énergie	Gaz butane raffiné
Capacité du réservoir	± 17 ml. / ± 9 g
Autonomie	± 45 min (réglage fort) ± 90 min (réglage faible)
Temps de chauffe	Aucun (flamme nue) ± 25 s (embouts)
Débit calorifique nominal (consommation)	12 g/h
Temps de refroidissement	Pare-flamme : 15 min (< 25 °C) Embouts : 17 min (< 25 °C)
Température	1200 °C (flamme nue) 680 °C (air chaud) 550 °C (embouts)
Poids	135 g (outil vide)

## UTILISATION

Veillez vous familiariser avec les composants du Versatip Dremel (figure 1), avec les différents embouts (figure 6) et avec le contenu du kit (figure 7) avant d'utiliser l'outil.

### DREMEL VERSATIP

1. Catalyseur
2. Pare-flamme
3. Ecrrou du pare-flamme
4. Isolant céramique
5. Sécurité enfant (neutralisante)
6. Gâchette
7. Bouton de blocage (pour marche continue)
8. Bouton de réglage de flamme
9. Réservoir
10. Valve de remplissage

### CONTENU DU KIT

1. Outil avec capuchon
2. Pochette de rangement du capuchon
3. Couteau de façonnage
4. Embout flamme large
5. Défecteur
6. Pochette pour embout de soudage
7. Pochette supplémentaire vide
8. Couteau de coupe
9. Embout à air chaud
10. Boîte avec éponge de soudage
11. Boîte pour embouts chauds
12. Etain
13. Pochette pour 2 clés

Avant d'utiliser le Versatip Dremel, enlevez la protection en carton de la commande d'allumage.

### REPLISSAGE DU RESERVOIR

Le Versatip Dremel fonctionne avec du gaz butane liquide. Assurez-vous d'utiliser du gaz butane raffiné (gaz de briquet). Maintenez l'outil et la recharge comme indiqué sur l'illustration 8. Ensuite, remplissez le réservoir de gaz butane liquide dans le respect des instructions portées sur la recharge de gaz butane. Le réservoir est plein lorsque du gaz butane liquide s'échappe par la valve de remplissage.

**ATTENTION** Ne remplissez pas le réservoir à l'excès !

### COMMENT DEMARRER

Le Versatip Dremel est équipé d'une sécurité enfant. Ce mécanisme rend obligatoire d'utiliser ses deux mains pour manipuler l'outil, ce qui évite tout allumage accidentel par un enfant.

1. Voir les figures 2 et 3 pour l'allumage du Versatip Dremel.
2. Peu après l'allumage, l'isolant céramique doit devenir incandescent. Si ce n'est pas la cas, répétez les étapes 1 et 2. Lorsque le Versatip Dremel est froid, l'allumage peut

provoquer un bref sifflement. Ceci est normal. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'outil.

*\* Remarque : le pare-flamme doit être installé correctement pour que l'outil puisse s'allumer.*

Au relâchement de la commande d'allumage, l'arrivée de gaz est automatiquement coupée. Le Versatip Dremel s'arrête et commence à refroidir. Pour faire fonctionner le Versatip Dremel en continu, suivez les étapes des figures 2, 3 et 4. Pour arrêter le Versatip Dremel, relâchez la commande d'allumage et déplacez le bouton de blocage vers la droite (figure 5). Ceci coupe immédiatement l'arrivée de gaz butane.

### UTILISATION AVEC UNE FLAMME NUE

Pour utiliser le Versatip Dremel avec une flamme nue, dévissez le pare-flamme, enlevez le catalyseur (et l'embout le cas échéant), revissez le pare-flamme sur l'outil et serrez fermement l'écrou du pare-flamme.

### LONGUEUR DE FLAMME ET REGLAGE DE TEMPERATURE

Après allumage, assurez-vous que l'outil est bien en marche en contrôlant l'état du catalyseur. Ce dernier doit devenir incandescent. Ensuite, déplacez le levier de réglage de flamme vers la droite pour augmenter la longueur de flamme et la température ou vers la gauche pour diminuer la longueur de flamme et la température. Avec flamme nue ou air chaud, le Versatip Dremel est à la température correcte immédiatement après allumage. Les embouts, quant à eux, demandent un temps de chauffe de 25 secondes.

### INSTALLATION ET CHANGEMENT DES EMBOUTS



#### ATTENTION

LAISSEZ TOUJOURS L'OUTIL REFRROIDIR COMPLETEMENT AVANT D'ENLEVER OU DE REMPLACER L'EMBOUT.

Assurez-vous d'utiliser un embout adapté au travail à effectuer. Utilisez uniquement des embouts qui s'adaptent parfaitement à l'outil. Des embouts mal fixés risquent de rendre la flamme incontrôlable et donc de nuire à la sécurité.

Pour utiliser les embouts, il faut que le catalyseur soit installé. Pour installer le catalyseur, dévissez l'écrou du pare-flamme et enlevez le pare-flamme. Insérez le catalyseur dans le pare-flamme, partie étroite vers l'extérieur. Remplacez le pare-flamme et le catalyseur sur l'outil et serrez fermement l'écrou du pare-flamme. L'embout de soudage, le couteau de coupe, le couteau de façonnage et l'embout à air chaud se vissent sur le catalyseur. Serrez l'embout fermement avec une clé de 7 mm. Pour enlever l'embout, il suffit de réutiliser cette clé de 7 mm et de le dévisser. Utilisez une clé de 8 mm pour maintenir le catalyseur en place si nécessaire.

L'embout flamme large et le défecteur s'enfilent sur l'extrémité du catalyseur. Pour les enlever, tirez-les du catalyseur.

### MONTAGE / REMPLACEMENT D'UNE BUSE



#### ATTENTION

LAISSEZ TOUJOURS L'OUTIL REFRROIDIR COMPLETEMENT AVANT DE MONTER OU DE REMPLACER LA BUSE.

La buse peut être obstruée par les impuretés contenues dans le gaz butane. Pour prolonger la durée de vie de l'outil, il est possible de la remplacer. Si la buse est obstruée, suivez la procédure suivante :

1. Dévissez l'écrou du pare-flamme.
2. Retirez le pare-flamme (ainsi que le catalyseur et la pointe le cas échéant).
3. Dévissez l'isolant céramique.
4. Retirez la buse manuellement (petite pièce en cuivre) en la faisant tourner doucement tout en la retirant.
5. Installez la nouvelle buse, le petit orifice vers l'extérieur.
6. Remettez en place l'isolant céramique et serrez-le à fond.
7. Remettez en place le pare-flamme (ainsi que le catalyseur et la pointe, le cas échéant).
8. Resserrez à fond l'écrou du pare-flamme.

Le Dremel Versatip est prêt à l'emploi.

REMARQUE : il est possible de commander une buse de rechange auprès de votre revendeur.

**UTILISATIONS LES PLUS COURANTES**

Embout de soudage : activités de soudage à l'étain classiques.  
 Couteau de coupe : coupe de cordages nylon sans effilochage.  
 Couteau de façonnage : coupe aux bonnes dimensions de feuilles de plastique et d'autres matériaux thermo-usinables  
 Embout flamme large : préparation au décapage plus soigné  
 Embout à air chaud : fusion de plastiques et d'autres matériaux thermo-usinables  
 Déflecteur : rétrécissement de gaines isolantes sur fils électriques

**ENTRETIEN**

**NETTOYAGE**

Avant tout nettoyage, arrêtez l'outil et laissez-le refroidir complètement. L'extérieur de l'outil peut être nettoyé avec un chiffon propre. Si nécessaire, utilisez un chiffon humide avec une petite quantité de détergent neutre. Pour nettoyer l'embout de soudage, plongez l'éponge de soudage dans de l'eau. Après le soudage ou en cas d'excès de soudure, essayez avec l'éponge lors que l'embout est encore chaud.

**SAV ET GARANTIE**

Ce produit DREMEL est couvert par une garantie conforme aux réglementations légales en vigueur dans votre pays ; les dommages résultant de l'usure normale, d'une surcharge ou d'une utilisation inappropriée sont exclus de la garantie. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, malgré le soin apporté à sa fabrication et les tests effectués, renvoyez-le à votre distributeur, accompagné du justificatif d'achat, sans avoir démonté l'appareil.

**CONTACTER DREMEL**

Pour plus d'informations sur la gamme de produits, le support technique et l'assistance téléphonique de la société Dremel, visitez le site [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
 Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Pays-Bas

Prima di utilizzare il Dremel Versatip, accertarsi di aver letto e compreso interamente questo manuale.



**ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NECESSARIO LEGGERE**

**ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI.** *Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.*

**1. ZONA DI LAVORO**

- a. Tenere la zona di lavoro sempre pulita ed ordinata. *Il disordine e le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.*
- b. Non conservare o portare materiali combustibili vicino all'utensile.
- c. Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'utensile. *Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'utensile.*
- d. Usare solo all'esterno o in locali ben ventilati.

**2. SICUREZZA DELLE PERSONE**

- a. È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'utensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare l'utensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. *Un attimo di distrazione durante l'uso dell'utensile può causare lesioni gravi.*
- b. Indossare sempre l'equipaggiamento protettivo individuale, nonché guanti protettivi. *Indossare sempre gli occhiali di protezione. Indossando l'equipaggiamento di protezione personale come la maschera per polveri, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione oppure protezioni acustiche, a seconda del tipo e dell'applicazione dell'utensile, si riduce il rischio di incidenti.*
- c. Mai sopravvalutare le proprie possibilità di reazione. *Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio. In tale maniera sarà possibile controllare meglio l'utensile in situazioni inaspettate.*
- d. Indossare un abbigliamento adeguato. *Sussiste il pericolo di ustioni a causa della fiamma e dello stagno liquido per saldatura. Indossare indumenti protettivi per proteggersi dalle ustioni. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani dalla fiamma. I vestiti larghi o i capelli lunghi possono prendere fuoco.*
- e. Assicurare il pezzo in lavorazione. *Utilizzare un dispositivo di bloccaggio, come ad esempio un morsetto, per tenere fermo il pezzo in lavorazione. In questo modo si potrà disporre di entrambe le mani per lavorare con l'utensile.*
- f. Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
- g. Non usare l'utensile quando presenta segni di perdite, danni o problemi di funzionamento.
- h. Se l'utensile perde (odore di gas) portarlo immediatamente all'esterno e controllarne la tenuta senza fiamma, usando sempre una soluzione di sapone. Il riempimento o la ricarica del cilindro di gas deve avvenire in luoghi ben ventilati,

lontano da qualunque fonte di ignizione, fiamme libere, fiammelle pilota, utensili da cucina elettrici e altre persone. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e alle avvertenze di sicurezza riportate sul cilindro di ricarica, senza apportare alcuna modifica all'utensile.

- i. **Non lavorare mai materiali contenenti amianto** (l'amianto è ritenuto materiale cancerogeno).
- j. **Prendere dei provvedimenti appropriati in caso che durante il lavoro dovessero svilupparsi polveri dannose per la salute, infiammabili oppure esplosive** (alcune polveri sono considerate cancerogene); portare una maschera di protezione contro la polvere ed utilizzare, se collegabile, un sistema di aspirazione polvere/aspirazione trucioli.

### 3. IMPIEGO E CURA DELL'UTENSILE

- a. Conservare l'utensile in un luogo adeguato, con una temperatura ambiente compresa tra 10°C e 50°C. Lasciare raffreddare completamente l'utensile prima di riporlo. Gli utensili non utilizzati devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini in un luogo asciutto. Spegnerne tutti gli utensili non utilizzati.
- b. **ATTENZIONE** Lasciare sempre raffreddare completamente l'apparecchio prima di rimuovere/sostituire gli inserti e/o montare/sostituire l'ugello.
- c. **ATTENZIONE** Gas estremamente infiammabile sotto pressione.
- d. **ATTENZIONE** Non utilizzare vicino a scintille o fiamme libere.
- e. **ATTENZIONE** Non perforare o bruciare il contenitore e non conservare a temperature superiori a 50°C.
- f. **ATTENZIONE** Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- g. **ATTENZIONE** Non tentare di smontare l'utensile.

### UTILIZZO PREVISTO

Il Dremel Versatip è concepito per numerose applicazioni, riportate nel capitolo "USO".

### AMBIENTE

#### SMALTIMENTO

Smistare l'unità, gli accessori e la confezione in modo che possano essere riciclati in maniera adeguata.

### DATI TECNICI

Descrizione	Dremel Versatip
Numero modello	2000
Alimentazione	Gas butano raffinato
Capacità serbatoio	± 17 ml / ± 9 grammi
Tempo di operatività	± 45 minuti (impostazione massima) ± 90 minuti (impostazione minima)

Tempo di riscaldamento	Istantaneo (fiamma aperta) ± 25 secondi (inserti)
Portata termica nominale (consumo)	12 g/h
Tempo di raffreddamento	Parafiamma: 15 min. (< 25°C) Inserti: 17 min. (< 25°C)
Temperatura	1200°C (fiamma aperta) 680°C (aria calda) 550°C (inserti)
Peso	135 grammi (solo utensile, senza inserti)

### USO

Prima dell'uso, familiarizzare con i componenti del Dremel Versatip (figura 1), con i diversi inserti (figura 6) e con il contenuto del kit (figura 7).

### DREMEL VERSATIP

1. Catalizzatore
2. Parafiamma
3. Dado del parafiamma
4. Isolante ceramico
5. Blocco di sicurezza per i bambini (stopper)
6. Levetta di comando
7. Blocco (per funzionamento continuo)
8. Selettore per il controllo della fiamma
9. Serbatoio
10. Valvola di riempimento

### CONTENUTO DEL KIT

1. Utensile con cappuccio
2. Custodia per riporre il cappuccio
3. Coltello per sagomare
4. Testa a fiamma larga
5. Deflettore
6. Custodia per punta di saldatura
7. Custodia aggiuntiva vuota
8. Coltello per tagliare
9. Inserto per aria calda
10. Scatola di latta con spugna di saldatura
11. Scatola di latta per inserti caldi
12. Stagno per saldatura
13. Custodia per 2 chiavi

Rimuovere la copertura di cartone dall'interruttore di accensione prima di utilizzare il Dremel Versatip.

### RIEMPIMENTO E RABBOCCO DEL SERBATOIO

Il Dremel Versatip è alimentato con gas butano liquido. Accertarsi che il gas che si sta utilizzando sia il gas butano raffinato che può anche essere impiegato negli accendisigari. Tenere l'utensile e il contenitore come mostrato nella figura 8. Quindi riempire il serbatoio con il gas butano liquido, osservando le istruzioni riportate sul contenitore di gas butano. Il serbatoio

è pieno quando il gas butano liquido fuoriesce dalla valvola di riempimento.

**ATTENZIONE** Non riempire troppo il serbatoio!

## PER INZIARE

Il Dremel Versatip è dotato di un meccanismo di sicurezza per i bambini. Questo meccanismo richiede un impiego a due mani per evitare l'accensione (accidentale) da parte di bambini.

1. Per l'accensione del Dremel Versatip vedere le figure 2 e 3.
2. L'isolante ceramico comincerà a diventare incandescente poco dopo l'accensione. Se questo non si verifica, ripetere i punti 1 e 2. Quando il Dremel Versatip è freddo, all'accensione si può udire un breve suono sibilante. Questo è normale e non significa che l'utensile non funzioni correttamente.

*\* Nota: affinché l'utensile possa accendersi, il parafiamma deve essere installato correttamente.*

Quando si rilascia l'interruttore di accensione, il flusso di gas viene automaticamente interrotto; di conseguenza il Dremel Versatip si arresta e si raffredda lentamente. Per lavorare in modo continuo con il Dremel Versatip, seguire le operazioni illustrate nelle figure 2, 3 e 4. Per spegnere il Dremel Versatip, rilasciare l'interruttore di accensione e spostare il pulsante di blocco verso destra (figura 5). In questo modo si interromperà immediatamente il flusso di gas butano.

### IMPIEGO CON UNA FIAMMA APERTA

Per utilizzare il Dremel Versatip con una fiamma aperta, svitare il parafiamma, rimuovere il catalizzatore (e l'inserto, se presente), riattivare il parafiamma sull'utensile e serrare in modo sicuro il dado del parafiamma.

### REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA FIAMMA E DELLA TEMPERATURA

Dopo l'accensione, accertarsi che l'utensile sia acceso controllando che il catalizzatore cominci a diventare incandescente. Quindi spostare la leva di controllo della fiamma verso destra per aumentare la lunghezza della fiamma e la temperatura, o verso sinistra per diminuire la lunghezza della fiamma e la temperatura. Quando si usa la fiamma aperta o l'aria calda, il Dremel Versatip è alla temperatura corretta immediatamente dopo l'accensione. Per il riscaldamento completo degli inserti è necessario attendere 25 secondi.

### INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE DEGLI INSERTI

**ATTENZIONE** LASCIARE SEMPRE RAFFREDDARE COMPLETAMENTE L'UTENSILE PRIMA DI RIMUOVERE O SOSTITUIRE GLI INSERTI.

Accertarsi di usare l'inserto giusto per il lavoro che si desidera eseguire. Utilizzare esclusivamente gli inserti che si inseriscono perfettamente sull'utensile. Gli inserti che non si inseriscono perfettamente possono provocare una fiamma incontrollata e pericolosa.

Per utilizzare gli inserti è necessario che sia installato il catalizzatore. Per installare il catalizzatore svitare il dado del parafiamma e rimuovere il parafiamma. Far scorrere il catalizzatore

nel parafiamma con la parte più stretta rivolta verso l'esterno. Riposizionare il parafiamma e il catalizzatore sull'utensile e serrare in modo sicuro il dado del parafiamma. La punta di saldatura, l'inserto con coltello per tagliare, l'inserto con coltello per sagomare e l'inserto per aria calda possono essere avvitati sul catalizzatore. Serrare gli inserti in modo sicuro utilizzando la chiave da 7 mm. Per rimuovere un inserto, basta svitarlo usando la chiave da 7 mm. Utilizzare la chiave da 8 mm per tenere fermo il catalizzatore, se necessario.

L'inserto con testa a fiamma larga e l'inserto deflettore possono essere infilati sull'estremità del catalizzatore. Per rimuoverli, estrarli dal catalizzatore.

### MONTAGGIO / SOSTITUZIONE DEGLI UGELLI

**ATTENZIONE** PRIMA DI MONTARE O SOSTITUIRE GLI UGELLI, LASCIAR RAFFREDDARE SEMPRE E COMPLETAMENTE L'UTENSILE.

L'ugello può essere ostruito dalle impurità del gas butano. Per allungare la vita operativa dell'utensile, è possibile sostituirne l'ugello. In caso di ostruzione dell'ugello, sostituirlo attenendosi alla seguente procedura:

1. Svitare il dado del parafiamma.
2. Rimuovere il parafiamma (e gli eventuali catalizzatore e inserto).
3. Svitare l'isolante ceramico.
4. Rimuovere l'ugello a mano (piccolo pezzo di rame) girandolo e tirandolo delicatamente.
5. Installare il nuovo ugello con l'apertura piccola rivolta verso l'esterno.
6. Rimontare l'isolante ceramico e fissarlo saldamente.
7. Riposizionare il parafiamma (e gli eventuali catalizzatore e inserto).
8. Serrare saldamente il dado del parafiamma.

Ora, Dremel Versatip è pronto all'uso.

NOTA: Gli ugelli di ricambio possono essere ordinati presso il proprio rivenditore.

### IMPIEGO PIÙ COMUNE

Punta di saldatura: usata per normali attività di saldatura con l'impiego di stagno per saldatura.

Coltello caldo per tagliare: per il taglio di cavi di nylon, per evitare che si "sfilaccino".

Coltello per sagomare: per il taglio su misura di fogli di plastica e altri materiali sensibili al calore

Testa a fiamma larga: preparazione per la rimozione di precisione di vernice

Inserto per aria calda: per fondere plastica e altri materiali sensibili al calore

Deflettore: per termoretrarre isolamenti sensibili al calore intorno a cavi elettrici.

## MANUTENZIONE

### PULITURA

Spegnere l'utensile e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. La parte esterna dell'utensile può essere pulita con

un panno pulito. Se necessario, usare un panno umido con poco detergente neutro. Per pulire la punta di saldatura, bagnare con un po' d'acqua la spugna di saldatura. Dopo l'esecuzione di lavori di saldatura o in caso di quantità eccessiva di lega per saldatura sulla punta, pulire la punta sulla spugna quando è ancora calda.

---

## ASSISTENZA E GARANZIA

---

Questo prodotto DREMEL è garantito come da disposizioni normative/nazionali; eventuali danni dovuti a normale usura, sovraccarico o utilizzo improprio non sono coperti da garanzia. Se, nonostante la cura avuta nella fabbricazione e nei test, l'unità non dovesse funzionare, si prega di spedirla non smontata insieme alla ricevuta d'acquisto del rivenditore.

---

## CONTATTO DREMEL

---

Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti Dremel, supporto e numero verde, visitare il sito [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Paesi Bassi

NL

## VERTALING VAN DE ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees vóór gebruik van de Dremel Versatip deze handleiding helemaal door en zorg dat u deze begrijpt.



### LEES ALLE VOORSCHRIFTEN.

*Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.*

---

## 1. WERKOMGEVING

---

- Houd het werkblad schoon en goed verlicht. *Rommelige en donkere plekken vergroten het risico van ongelukken.*
- Houd brandbare materialen uit de buurt van het gereedschap.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het werken met het gereedschap. *Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.*
- Gebruik buiten of in goed geventileerde ruimtes.

---

## 2. VEILIGHEID VAN PERSONEN

---

- Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij het werken met het gereedschap. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed verkeert van drugs, alcohol of medicijnen. *Een moment van onoplettendheid tijdens bediening van gereedschappen kan resulteren in ernstig persoonlijk letsel.*
- Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril. *Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.*

- Werk niet boven uw macht. *Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Hierdoor heeft u het gereedschap beter onder controle in onverwachte situaties.*
- Draag geschikte kleding. *Er bestaat gevaar voor verbranding door de vlam of vloeibaar soldeertin. Draag beschermende kleding om uzelf te beschermen tegen brandwonden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van de vlam. Losse kleding en lang haar kunnen vlam vatten.*
- Zet het werkstuk vast. *Gebruik een klem of bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Hierdoor heeft u beide handen vrij voor bediening van het gereedschap.*
- Bewaar dit instructieboekje als referentiemateriaal.
- Gebruik het gereedschap niet als het lekt, beschadigd is of niet goed functioneert.
- Als het gereedschap lekt (gaslucht) meteen naar buiten brengen en afsluiting controleren (zonder vlam!) met zeepsop. Vullen of hervullen van de gastank dient te gebeuren in goed geventileerde ruimtes, ver verwijderd van enige onstekingsbronnen, open vuur, waakvlammen, elektrische (kook)apparatuur en van andere personen. Lees de veiligheidsinstructies en waarschuwingen op de navul tank en verander niets aan het gereedschap.
- Bewerk geen asbesthoudend materiaal** (asbest geldt als kankerverwekkend).
- Tref veiligheidsmaatregelen, wanneer er bij werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan, die schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn** (sommige soorten stof gelden als kankerverwekkend); draag een stofmasker en gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als deze kan worden aangesloten.

---

## 3. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN GEREEDSCHAP

---

- Bewaar uw gereedschap op een geschikte plek met een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 50°C. Laat uw gereedschap helemaal afkoelen, voordat u het opbergt. Ongebruikte gereedschappen moeten buiten het bereik van kinderen op een droge plaats worden opgeborgen. Schakel alle ongebruikte gereedschappen uit.
-  **LET OP** Laat het gereedschap altijd helemaal afkoelen voordat u mondstukken en / of de verstuiver verwijdt of verwisselt.
-  **LET OP** Zeer brandbaar gas onder druk.
-  **LET OP** Niet gebruiken in de buurt van onstekingsbronnen.
-  **LET OP** De tank niet doorboren of verbranden, niet bewaren boven een temperatuur van 50°C.
-  **LET OP** Buiten bereik van kinderen houden.
-  **LET OP** Het gereedschap niet uit elkaar halen.

---

## TOEPASSING

---

De Dremel Versatip is bestemd voor een groot aantal toepassingen die staan vermeld in het hoofdstuk "GEBRUIK".



---

## MILIEU

---

### AFVALVERWIJDERING

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

---

## SPECIFICATIES

---

Beschrijving	Dremel Versatip
Modelnummer	2000
Krachtbron	Gezuiverd butaangas
Tankinhoud	± 17 ml. / ± 9 gram
Gebruiksduur	± 45 minuten (hoogste stand) ± 90 minuten (laagste stand)
Opwarmtijd	Geen (open vlam) ± 25 seconden (mondstukken)
Nominale warmte (verbruik)	12 g/u
Afkoeltijd	Vlambeschermkap: 15 min. (< 25°C) Punten: 17 min. (< 25°C)
Temperatuur	1200°C (open vlam) 680°C (hete lucht) 550°C (mondstukken)
Gewicht	135 gram (leeg gereedschap)

---

## GEBRUIK

---

Maak uzelf vertrouwd met de onderdelen van de Dremel Versatip (afbeelding 1), de verschillende mondstukken (afbeelding 6) en de inhoud van de set (afbeelding 7), voordat u het gereedschap gebruikt.

---

## DREMEL VERSATIP

---

1. Katalysator
2. Vlambeschermkap
3. Moer vlambeschermkap
4. Keramische isolator
5. Kindervergrendeling (stop)
6. Trekker
7. Vergrendeling (voor continu werken)
8. Vlamregelknop
9. Tank
10. Vulventiel

---

## INHOUD SET

---

1. Gereedschap met dop
2. Opbergvak voor dop
3. Vormmes
4. Mondstuk voor brede vlam
5. Deflector
6. Opbergvak voor soldeermondstuk
7. Extra leeg opbergvak
8. Snijmes
9. Heteluchtmondstuk
10. Blik met soldeerspons

11. Blik voor hete mondstukken
12. Soldeertin
13. Opbergvak voor 2 sleutels

Verwijder de kartonnen afdekking van de ontstekingsschakelaar, voordat u de Dremel Versatip gebruikt.

---

## TANK (BIJ)VULLEN

---

De Dremel Versatip werkt op vloeibaar butaangas. Zorg ervoor dat het gas dat u gebruikt, gezuiverd butaangas is, dat ook in aanstekers kan worden gebruikt.

Houd gereedschap en bus zoals getoond in afbeelding 8. Vul vervolgens de tank met vloeibaar butaangas, waarbij u goed nota neemt van de instructies op de bus met butaangas. De tank is vol, wanneer vloeibaar butaangas uit het vulventiel ontsnapt.



**LET OP**

Maak de tank niet te vol!

---

## EEN GOED BEGIN

---

De Dremel Versatip is uitgerust met een kindervergrendeling. Dit mechanisme vereist bediening met twee handen om te beschermen tegen (per ongeluk) onsteken door kinderen.

1. Zie afbeeldingen 2 en 3 voor onsteken van de Dremel Versatip.
2. De keramische isolator begint kort na ontsteking de gloeien. Is dit niet het geval, herhaal dan de stappen 1 en 2. Wanneer de Dremel Versatip koud is, kan ontsteking een kort fluitend geluid veroorzaken. Dit is normaal en betekent niet dat er iets mis is met het gereedschap.

*\* Opmerking: de vlambeschermkap moet correct zijn aangebracht, zodat het gereedschap kan onsteken.*

Wanneer de ontstekingsschakelaar wordt losgelaten, wordt de gasstroom automatisch uitgeschakeld, waardoor de Dremel Versatip stopt en langzaam afkoelt. Volg de stappen in afbeeldingen 2, 3 en 4, om continu te werken met de Dremel Versatip. Om de Dremel Versatip uit te schakelen, laat u de ontstekingsschakelaar los en beweegt u de vergrendelingsknop naar rechts (afbeelding 5). Hierdoor wordt de stroom butaangas onmiddellijk gestopt.

### GEBRUIK MET OPEN VLAM

Om de Dremel Versatip met een open vlam te gebruiken, schroeft u de vlambeschermkap los, verwijdert u de katalysator (en het mondstuk indien dit is bevestigd) en schroeft u de vlambeschermkap terug op het gereedschap en draait u de moer van de vlambeschermkap stevig vast.

### VLAMLENGTE EN TEMPERAATUURINSTELLING

Na ontsteking controleert u of het gereedschap daadwerkelijk aan is door te kijken of de katalysator begint te gloeien. Beweeg vervolgens de vlamregelhendel naar rechts om de vlamlengte en temperatuur te verhogen, of naar links om de vlamlengte en temperatuur te verlagen. Bij gebruik van de open vlam of hete lucht is de Dremel Versatip meteen na ontsteking op de juiste temperatuur. Wacht a.u.b. 25 seconden om mondstukken te laten opwarmen.

## MONDSTUKKEN AANBRENGEN OF WISSELEN



### LET OP

LAAT HET GEREEDSCHAP ALTIJD HELEMAAL AFKOELEN, VOORDAT U MONDSTUKKEN VERWIJDERT OF WISSELT.

Zorg ervoor dat u het juiste mondstuk gebruikt voor de klus die u wilt uitvoeren. Gebruik uitsluitend mondstukken die perfect op het gereedschap passen. Loszittende mondstukken kunnen resulteren in een ongecontroleerde en onveilige vlam.

Wanneer mondstukken worden gebruikt, moet de katalysator zijn aangebracht. Om de katalysator aan te brengen, schroeft u de moer van de vlambeschermkap los en verwijdert u de vlambeschermkap. Schuif de katalysator in de vlambeschermkap, waarbij het smalle deel naar buiten wijst. Plaats de vlambeschermkap en katalysator terug op het gereedschap en draai de moer van de vlambeschermkap stevig vast. Het soldeermondstuk, het snijmesmondstuk, het vormmesmondstuk en het heteluchtmondstuk kunnen op de katalysator worden geschroefd. Zet de accessoires stevig vast met behulp van de 7 mm sleutel. Om een mondstuk te verwijderen, gebruikt u eenvoudig de 7 mm sleutel om het mondstuk los te schroeven. Gebruik de 8 mm sleutel om de katalysator indien nodig tegen te houden.

Het mondstuk voor brede vlam en het deflectormondstuk kunnen over het uiteinde van de katalysator worden geschoven. Om deze te verwijderen, schuift u de katalysator eraf.

## VERWIJDEREN / VERWISSELEN VAN DE VERSTUIVER



### LET OP

LAAT HET GEREEDSCHAP ALTIJD HELEMAAL AFKOELEN, VOORDAT DE VERSTUIVER VERWIJDERT OF WISSELT

De verstuiver kan verstopt raken door onzuiverheden in het gas. Om de levensduur van het gereedschap te verlengen, kan de verstuiver verwisseld worden. Volg onderstaande stappen om de verstuiver te verwisselen:

1. Draai de moer van de vlambeschermkap los.
2. Verwijder de vlambeschermkap.
3. Draai de keramische isolator los.
4. Verwijder de verstuiver (het kleine koperen deeltje) door met de hand voorzichtig te draaien en trekken.
5. Plaats de nieuwe verstuiver met de kleine opening naar u toe.
6. Schroef de keramische isolator weer vast.
7. Plaats de vlambeschermkap weer terug en draai vast.
8. Draai de moer van de vlambeschermkap stevig vast.

De Dremel Versatip is nu klaar voor gebruik.

OPMERKING: Een vervangende verstuiver kan via uw winkelier worden besteld.

## VEEL VOORKOMEND GEBRUIK

Soldeermondstuk: wordt gebruikt voor gewone soldeerklossen, met gebruik van soldeertin.

Heet snijmes: snijden van nylon touw om 'rafelen' te voorkomen.

Vormmes: op maat snijden van vellen plastic en andere hittegevoelige materialen

Mondstuk voor brede vlam: voorbereiding voor uitvoerig verwijderen van verf

Heteluchtmondstuk: smelten van plastic en andere hittegevoelige materialen

Deflector: krimpen van hittegevoelige isolatie rond elektrische bedrading

## ONDERHOUD

### REINIGEN

Schakel het gereedschap uit en laat het helemaal afkoelen, voordat u het reinigt. De buitenkant van het gereedschap kan worden gereinigd met een schone doek. Gebruik indien nodig een vochtige doek met een klein beetje neutraal afwasmiddel. Maak de soldeerspons vochtig in wat water, om het soldeermondstuk te reinigen. Na het solderen of bij teveel soldeertin aan de punt, veegt u deze af met de spons, terwijl de punt nog heet is.

### SERVICE EN GARANTIE

Dit DREMEL product is gegarandeerd in overeenstemming met wettelijke/landspecifieke voorschriften; schade door normale slijtage, overbelasting of verkeerd gebruik is uitgesloten van garantie. Mocht het gereedschap, ondanks de zorg die eraan is besteed tijdens productie en controle, defect raken, stuur het dan in volledig gemonteerde staat samen met het aankoopbewijs naar uw handelaar.

### CONTACT OPNEMEN MET DREMEL

Ga voor meer informatie over het Dremel assortiment, support en hotline naar [www.dremel.com](http://www.dremel.com)

Dremel Europe, Postbus 3267, 4800 DG Breda, Nederland

## OVERSÆTTELSE AF BETJENINGSVEJLEDNING

Før du tager Dremel Versatip-enheden i brug, skal du læse hele håndbogen igennem og være sikker på, at du har forstået indholdet.



### ADVARSEL

LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE.

Overholder du ikke følgende instruktioner, kan du få elektrisk stød, der kan opstå brand og/eller du kan blive kvæstet alvorligt.

### 1. ARBEJDSOMRÅDE

- a. Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt. *Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.*
- b. Hold værktøjet på afstand af brandbare materialer.
- c. Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når der arbejdes med værktøjet. *Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over værktøjet.*
- d. Må kun bruges udendørs eller i rum med god ventilation.



### 2. PERSONLIG SIKKERHED

- a. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad man laver, og bruge værktøjet fornuftigt. Man bør ikke bruge værktøjet,

hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. *Få sekunders uopmærksomhed ved brug af værktøjet kan føre til alvorlige personskader.*

- b. Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. *Brug af beskyttelsesudstyr, f.eks. støvmaske og skridsikkert fodtøj, (afhængigt af el-værktøjets type og anvendelsesområde) reducerer risikoen for kvæstelser.*
- c. Pas på ikke at overvurdere dig selv. *Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.*
- d. Bær passende beklædning. *Der er risiko for forbrændinger som følge af flammen eller flydende loddetin. Bør beskyttelsesbeklædning, så du ikke bliver forbrændt. Hold hår, tøj og handsker væk fra flammen. Løstsiddende tøj eller langt hår kan blive fanget af ilden.*
- e. Fastgør emnet. *Brug en klemmeanordning til at holde emnet sikkert fast. Dette sikrer, at du kan have begge hænder fri til at betjene værktøjet.*
- f. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- g. Undlad at bruge enheden, hvis den lækker, viser tegn på skade eller ikke fungerer korrekt.
- h. Hvis enheden lækker (gaslugt), skal du straks tage den med udenfor og kontrollere tætheden uden flamme. Brug altid sæbelud. Gasbeholderen skal fyldes eller genfyldes i et rum med god udluftning langt væk fra mulige antændelseskilder, åben ild, vågeblus, elektriske komfurer samt langt væk fra andre personer. Overhold alle sikkerhedsanvisninger og advarselsmærkater på genopfyldingsbeholderen. Enheden må ikke ændres.
- i. **Ikke bearbejd asbestholdig material** (asbest kan fremkalle kreft).
- j. **Udfør beskyttelsestiltak hvis det kan opstå helsefarlig, brændbart eller eksplosivt støv under arbejdet** (enkelte støvtyper kan være kreftfremkallende); brug en støvmaske og brug et støv-/ sponavsug, hvis dette kan koples til.

### 3. OMHYGGELIG BRUG OG HÅNDTERING AF VÆRKTØJ

- a. Opbevar værktøjet et egnet sted med en omgivende temperatur på mellem 10° C og 50° C. Sørg for, at værktøjet køler helt af, før du stiller det til opbevaring. Værktøj, der ikke er i brug, skal opbevares utilgængeligt for børn på et tørt sted. Sluk alt værktøj, der ikke er i brug.
- b.  **ADVARSEL** Lad altid værktøjet køle af, før du fjerner/udsifter spidser og/eller monterer/udsifter dyser.
- c.  **ADVARSEL** Meget brandfarlig gas under tryk.
- d.  **ADVARSEL** Må ikke bruges i nærheden af gnister eller åben ild.
- e.  **ADVARSEL** Beholderen må ikke punkteres, brændes eller opbevares ved temperaturer over 50° C.
- f.  **ADVARSEL** Opbevares utilgængeligt for børn.
- g.  **ADVARSEL** Enheden må ikke adskilles.

## ANBEFALET BRUG

Dremel Versatip er beregnet til en lang række forskellige formål, som er beskrevet i kapitlet "ANVENDELSE".

## MILJØ

### BORTSKAFFELSE

Enheden, tilbehørsdelene og emballagen skal håndteres og bortskaffes på en miljørigtig måde.

## SPECIFIKATIONER

Beskrivelse af	Dremel Versatip
Modelnummer	2000
Strømkilde	Raffineret butangas
Tankkapacitet	± 17 ml. / ± 9 gram
Driftstid	± 45 minutter (højeste indstilling) ± 90 minutter (laveste indstilling)
Opvarmningstid	Øjeblikkeligt (åben flamme) ± 25 sekunder (tip)
Nominelt varmeoptag (forbrug)	12 g/h
Nedkølingstid	Flammeværn: 15 min. (< 25° C) Tip: 17 min. (< 25° C)
Temperatur	1200° C (åben flamme) 680° C (varm luft) 550° C (tip)
Vægt	135 gram (tomt værktøj)

## BRUG

Lær alle dele af Dremel Versatip (figur 1), de enkelte spidser (figur 6) og sættes indhold (figur 7) at kende, før du tager dem i brug.

## DREMEL VERSATIP

1. Katalysator
2. Flammeværn
3. Møtrik til flammeværn
4. Keramisk isolator
5. Børnesikring (stopper)
6. Udløser
7. Lås (til konstant arbejde)
8. Flammekontrolgreb
9. Tank
10. Påfyldningsventil

## SÆTINDHOLD

1. Værktøj med hætte
2. Lomme til hætte
3. Formekniv
4. Bredt flammehoved
5. Varmeskærm
6. Lomme til loddespids
7. Ekstra tom lomme
8. Skærekniv

9. Varmluftspids
10. Loddeæske med loddesvamp
11. Loddeæske til varme spidser
12. Loddetin
13. Lomme til 2 nøgler

Fjern pappet fra tændingskontakten, før du tager Dremel Versatip i brug.

---

## (GEN)OPFYLDNING AF TANKEN

---

Dremel Versatip kører på flydende butangas. Sørg for at bruge raffineret butangas, der også kan bruges til lightere. Hold værktøj og beholder som vist på figur 8. Fyld derefter tanken med flydende butangas i henhold til anvisningerne på beholderen. Tanken er fuld, når der kommer flydende butangas ud gennem ventilen.

**ADVARSEL** Undlad at overfylde tanken!

---

## INTRODUKTION

---

Dremel Versatip er udstyret med en børnesikring. Denne mekanisme kræver, at maskinen betjenes med to hænder, så den ikke aktiveres (utilsigtet) af et barn.

1. Se, hvordan du tænder Dremel Versatip, på figur 2 og 3.
2. Den keramiske isolator begynder at lyse, så snart maskinen er tændt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gentage trin 1 og 2. Når Dremel Versatip er kold, kan tændingen forårsage en kort fløjtetone. Det er normalt og betyder ikke, at der er noget galt med værktøjet.

*\* Bemærk! Flammeværnet skal monteres korrekt, før værktøjet kan tændes.*

Når tændingskontakten slippes, deaktiveres gastilførslen automatisk, så Dremel Versatip stopper og langsomt afkøler. Hvis du vil fortsætte med at bruge Dremel Versatip, skal du følge de anvisninger, der fremgår af figur 2, 3 og 4. Hvis du vil slukke for Dremel Versatip, skal du slippe tændingskontakten og flytte låseknappen til højre (figur 5). Dette får gennemstrømningen af butangas til at standse øjeblikkeligt.

### BRUG MED ÅBEN FLAMME

Hvis du vil anvende Dremel Versatip med en åben flamme, skal du løsne flammeværnet, fjerne katalysatoren (og spidsen om nødvendigt) og skrue flammeværnet tilbage på værktøjet og spænde møtrikken godt fast.

### INDSTILLING AF FLAMMELÆNGDE OG TEMPERATUR

Når værktøjet er startet, skal du sikre, at katalysatoren lyser, og at værktøjet dermed er klar til brug. Flyt derefter flammekontrolgrebet til højre for at øge flammelængde og -temperatur eller til venstre for at reducere flammelængde og -temperatur. Når du anvender åben flamme eller varm luft, har Dremel Versatip den korrekte temperatur, så snart du tænder den. Lad spidsen varme op i 25 sekunder.

### MONTERING ELLER UDSKIFTNING AF SPIDSER

**ADVARSEL** LAD ALTID VÆRKTØJET AFKØLE HELT AF, FØR DU FJERNE ELLER UDSKIFTER

SPIDSEN.

Sørg for at bruge den rigtige spids til den opgave, du skal løse. Anvend kun spidser, der passer helt korrekt til værktøjet. Spidser, der er monteret forkert eller sidder løst, kan resultere i en ukontrollerbar eller usikker flamme.

Før du kan tage spidser i brug, skal du monteret katalysatoren. Hvis du vil montere katalysatoren, skal du løsne møtrikken til flammeværnet og fjerne det. Skub katalysatoren ind i flammeværnet, så den smalle del vender udad. Monter flammeværnet og katalysatoren på værktøjet igen, og spænd møtrikken godt. Loddespidsen, spidsen af skærpekniven, spidsen af formekniven og spidsen af varmeblæseren kan monteres på katalysatoren. Fastgør bittene sikkert med en 7 mm-nøgle. Hvis du vil fjerne spidsen, skal du bruge en 7 mm-nøgle til at løsne den med. Brug 8 mm-nøglen til at holde katalysatoren sikkert fast, om nødvendigt.

Spidsen med det brede flammehoved og deflektorspidsen kan skubbes over enden af katalysatoren. Hvis du vil fjerne dem, skal du skubbe dem af katalysatoren.

### MONTERING/UDSKIFTNING AF DYSER

**ADVARSEL** LAD ALTID VÆRKTØJET AFKØLE, FØR DU MONTERER ELLER UDSKIFTER DYSER.

Dysen kan stoppe til som følge af uren butangas. Dysen kan udskiftes, så værktøjets levetid forlænges. Hvis dysen stopper til, skal du følge disse trin for at udskifte den:

1. Løs møtrikken til flammeværnet.
2. Fjern flammeværnet (samt om nødvendigt katalysator og spids).
3. Løs porcelænsisolatoren.
4. Fjern dysen manuelt (lille kobberdel) ved at dreje den forsigtigt og trække ud.
5. Monter en ny dyse med den lille åbning udad.
6. Sæt porcelænsisolatoren tilbage, og stram den.
7. Udskift flammeværnet (samt om nødvendigt katalysator og spids).
8. Stram møtrikken til flammeværnet.

Dremel Versatip er nu klar til brug.

BEMÆRK! Du kan bestille en ekstra dyse hos din forhandler.

### ALMINDELIG BRUG

Loddespids: anvendes til almindelige lodning med loddetin.  
 Varmskærpekniv: skæring af nylonreb til forebyggelse af 'fjedring'.  
 Skærpekniv: tilskæring af papir og plast samt andre varmfølsomme materialer  
 Hoved med bred flamme: klargøring af detaljeret fjernelse af maling  
 Varmluftspids: smeltning af plast og andre varmfølsomme materialer  
 Varmeskærm: krympning af varmfølsom isolering omkring elkabler.

## VEDLIGEHOLDELSE

### RENGÖRING

Sluk för værktøjet, og lad det afkøle helt, før du rengør det. Den udvendige del af værktøjet kan rengøres med en ren klud. Brug om nødvendigt en fugtig klud med lidt neutralt rengøringsmiddel. Hvis du vil rengøre loddespidsen, skal du lægge den i blød i lidt vand. Når du er færdig med loddearbejdet, eller hvis der er for meget tin på spidsen, skal du tørre den af med en svamp, mens den stadig er varm.

### SERVICE OG GARANTI

Dette DREMEL-produkt er dækket af en garanti, som det er foreskrevet af de gældende lokale love og bestemmelser. Garantien dækker dog ikke skader som følge af normal slitage, overbelastning eller forkert håndtering af værktøjet. Hvis enheden skulle svigte på trods af den omhyggelige fremstillings- og testprocedure, skal du sende den til forhandleren i samlet tilstand sammen med køberbeviset.

### KONTAKT DREMEL

Du kan få mere information om Dremels udvalg, support og hotline på [www.dremel.com](http://www.dremel.com).  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Holland

## ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONER

Se till att du har läst och förstått innebörden av anvisningarna i denna handbok innan du börjar använda Dremel Versatip.



### **⚠ VARNING** LÄS ALLA INSTRUKTIONER.

Om nedanstående anvisningar ignoreras föreligger risk för elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

### 1. ARBETSPLATSEN

- Håll arbetsplatsen ren och väl upplyst. Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- Förvara eller använd inga lättantändliga material nära verktyget.
- Håll under arbetet med verktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd. Risken för olyckor ökar om du förörlor koncentrationen när du arbetar.
- Använd endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

### 2. PERSONSÄKERHET

- Var uppmärksam på ditt arbete och använd sunt förnuft när du arbetar med verktyget. Använd inte verktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. *Ett ögonblicks uppmärksamhet när du arbetar med verktyget kan orsaka allvarliga personskador.*

- Bär alltid personlig skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. *Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria arbetsskor, skyddshjälm och hörselskydd när så krävs minskar risken för kroppsskada.*
- Håll balansen. *Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera verktyget i oväntade situationer.*
- Bär lämpliga arbetskläder. *Det finns risk för att du bränner dig på lågan eller på flytande lödningstenn. Bär skyddskläder för att skydda dig mot brännskador. Håll hår, kläder och handskar på avstånd från lågan. Lösa kläder eller långt hår kan fatta eld.*
- Säkra arbetsstycket. *Använd en fastspänningsanordning för att hålla fast arbetsstycket. Detta gör det möjligt att använda båda händerna när du manövrerar verktyget.*
- Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
- Använd inte verktyget om det läcker eller uppvisar något tecken på skada eller funktionsfel.
- Om verktyget läcker (gaslukt) ska du omedelbart ta ut det och kontrollera tätheten utan flamma. Använd alltid tvålvatten. Fyllning eller påfyllning av gascylindern ska alltid utföras på en väl ventilerat plats, långt bort från möjliga gnistkällor, öppna lågor, kontrollampor, elektriska köksredskap och från andra människor. Följ säkerhetsanvisningar och varningar på påfyllningscylindern, frångå inte det angivna tillvägagångssättet.
- Asbesthaltigt material får inte bearbetas** (asbest anses vara cancerframkallande).
- Vidta skyddsåtgärder om risk finns för att hälsovärdigt, brännbart eller explosivt damm uppstår under arbetet** (vissa damm klassifi ceras som cancerframkallande ämnen); använd en dammfri återmask och om möjligt damm-/spånutsugning.

### 3. ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV VERKTYGET

- Förvara verktyget på ett lämpligt ställe med en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 50 °C. Låt verktyget svalna helt innan det läggs undan för förvaring. Verktyg som inte används ska förvaras på ett torrt ställe utom räckhåll för barn. Stäng av alla verktyg som inte används.
- ⚠ VARNING** Låt alltid verktyget svalna helt och hållet innan du avlägsnar/byter ut spetsar eller sätter fast/byter ut munstycket.
- ⚠ VARNING** Extremt brandfarlig gas under tryck.
- ⚠ VARNING** Använd inte i närheten av gnistor eller öppen låga.
- ⚠ VARNING** Behållaren får inte punkteras, brännas eller förvaras vid temperaturer över 50 °C.
- ⚠ VARNING** Förvara utom räckhåll för barn.
- ⚠ VARNING** Försök inte att ta isär denna enhet.

### AVSETT BRUK

Dremel Versatip är avsedd för en mängd olika användningsområden som du kan hitta i kapitlet "ANVÄNDNING".

SV

**AVFALLSHANTERING**

Verktyg, tillbehör och förpackning ska källsorteras för avfallsåtervinning.

**SPECIFIKATIONER**

Beskrivning	Dremel Versatip
Modellnummer	2000
Strömökälla	Raffinerad butangas
Tankkapacitet	± 17 ml / ± 9 gram
Körningstid	± 45 minuter (högsta inställning) ± 90 minuter (lägsta inställning)
Upphettningstid	Omedelbar (öppen låga) ± 25 sekunder (munstycken)
Nominell värmeeffekt (förbrukning)	12 g/h
Nedkylningstid	Flamskydd: 15 min (< 25 °C) Munstycken: 17 min (< 25 °C)
Temperatur	1 200 °C (öppen låga) 680 °C (varmluft) 550 °C (munstycken)
Vikt	135 gram (tomt verktyg)

**ANVÄNDNING**

Gör dig bekant med Dremel Versatips olika komponenter (se bild 1), de olika munstyckena (bild 6) och satsens innehåll (bild 7) innan du använder verktyget.

**DREMEL VERSATIP**

1. Katalysator
2. Flamskydd
3. Flamskyddsmutter
4. Keramisk isolator
5. Barnsäkerhetslås (stopp)
6. Avtryckare
7. Lås (för kontinuerligt arbete)
8. Flamreglage
9. Tank
10. Fyllningsventil

**SATSENS INNEHÅLL**

1. Verktyg med kåpa
2. Ficka för förvaring av kåpa
3. Tillformningskniv
4. Brett låghuvud
5. Deflektor
6. Ficka för lödningsmunstycke
7. Tom extraficka
8. Kapningskniv
9. Varmluftsmunstycke
10. Plåttåda med lödningsughuvud
11. Plåttåda för heta munstycken
12. Lödningstenn
13. Ficka för två skiftnycklar

Ta bort kartongskyddet från tändningskontakten innan du använder Dremel Versatip.

**PÅFYLLNING AV TANKEN**

Dremel Versatip drivs med flytande butangas. Se till att gasen du använder är raffinerad butangas som också kan användas i tändare.

Håll verktyget och behållaren såsom visas i bild 8. Fyll sedan tanken med flytande butangas enligt instruktionerna på butangasbehållaren. Tanken är full när den flytande butangasen rinner ut genom fyllningsventilen.



Överfyll inte tanken!

**KOMMA IGÅNG**

Dremel Versatip är utrustad med en barnsäkerhetsmekanism. Mekanismen kräver tvåhandsfattning och hindrar att barn (oavsiktligen) antänder verktyget.

1. Se bilderna 2 och 3 för antändning av Dremel Versatip.
2. Den keramiska isolatorn börjar att glöda strax efter antändningen. När detta inte inträffar, upprepa steg 1 och 2. När Dremel Versatip är kall kan antändningen orsaka ett kort visslande ljud. Detta är normalt och innebär inte att det är fel på verktyget.

*\* Obs! Flamskyddet måste vara korrekt installerat för att verktyget ska kunna antändas.*

Gasflödet stängs av automatiskt när tändningskontakten släpps upp, vilket leder till att Dremel Versatip stannar och långsamt kyls ner. För att använda Dremel Versatip utan avbrott, följ stegen i bilderna 2, 3 och 4. För att stänga av Dremel Versatip, släpp upp tändningskontakten och för låsknappen åt höger (bild 5). Butangasflödet stängs då omedelbart av.

**ANVÄNDNING MED ÖPPEN LÅGA**

För att använda Dremel Versatip med en öppen låga skruvar du loss flamskyddet, tar bort katalysatorn (och munstycke om anslutet) och skruvar sedan tillbaka flamskyddet på verktyget. Skruva åt flamskyddsmuttern ordentligt.

**JUSTERING AV LÅGANS LÄNGD OCH TEMPERATUR**

Se till att verktyget är påslaget efter antändningen genom att kontrollera att katalysatorn börjar glöda. Flytta sedan flamreglaget åt höger för att öka lågans längd och temperatur, eller till vänster för att minska lågans längd och temperatur. När öppen låga eller varmluft används när Dremel Versatip korrekt temperatur omedelbart efter antändning. Räkna med 25 sekunders uppvärmningstid för munstycken.

**INSTALLATION ELLER BYTE AV MUNSTYCKEN**

OBS! LÅT ALLTID VERKTYGET KYLAS NER HELT INNAN MUNSTYCKEN TAS BORT ELLER BYTS UT.

Se till att använda rätt munstycke för det jobb du vill utföra. Använd enbart munstycken som passar perfekt på verktyget. Munstycken som sitter löst kan orsaka en okontrollerbar och osäker låga.

## RENGÖRING

Om du ska kunna använda munstycken måste katalysatorn vara installerad. Skruva loss flamskyddsmuttern och ta bort flamskyddet för att kunna installera katalysatorn. Skjut in katalysatorn i flamskyddet med den smala delen utåt. Sätt tillbaka flamskyddet och katalysatorn på verktyget och skruva åt flamskyddsmuttern ordentligt. Lödningsmunstycket, kapningsmunstycket, tillformningsmunstycket och varmluftsmunstycket kan skruvas på katalysatorn. Dra åt delarna ordentligt med hjälp av en 7 millimeters skiftnyckel. Om du vill avlägsna ett munstycke använder du en 7 millimeters skiftnyckel för att skruva loss munstycket. Använd en 8 millimeters skiftnyckel för att hålla katalysatorn på plats om det behövs.

Munstycket för brett låghuvud och deflektormunstycket kan skjuvas över katalysatorns ände. Dra munstyckena över katalysatorn för att avlägsna dem.

### SÄTTA FAST/BYTA UT MUNSTYCKE



#### VARNING

LÅT ALLTID VERKTYGET SVALNA HELT OCH HÅLLET INNAN DU SÄTTER FAST ELLER BYTER UT ETT MUNSTYCKE.

Munstycket kan täppas till på grund av orenheter i butangasen. För att förlänga verktygets livslängd kan munstycket bytas ut. Om munstycket skulle täppas till byter du ut det på följande sätt:

1. Skruva loss flamskyddsmuttern
2. Avlägsna flamskyddet (samt katalysator och spets i tillämpbara fall).
3. Skruva loss den keramiska isoleringen.
4. Avlägsna munstycket för hand (litet kopparstycke) genom att försiktigt vrida och dra det.
5. Sätt fast det nya munstycket så att det har sin lilla öppning utåt.
6. Sätt tillbaka den keramiska isoleringen och fäst den säkert och tätt.
7. Byt ut flamskyddet (samt katalysator och spets i tillämpbara fall).
8. Skruva fast flamskyddsmuttern så att den sitter säkert.

Dremel Versatip kan nu användas.

ANMÄRKNING: ersättningsmunstycke kan beställas via din leverantör.

### VANLIGA ANVÄNDNINGSMÖNÄSTERN

Lödningsmunstycke: används till vanliga lödningsarbeten där lödningstenn nyttjas.

Varmt kapningsmunstycke: används till att skära av nylonrep för att motverka "fransar".

Tillformningsmunstycke: används för att tillpassa plastsjok och andra värmekänsliga material

Brett låghuvud: används vid förberedelse för detaljerad färgborttagning

Hetluftmunstycke: används för att smälta plast och andra värmekänsliga material

Deflektor: används för att krympa värmekänslig isolering kring elektriska ledningar

## SERVICE OCH GARANTI

Denna DREMEL-produkt omfattas av garanti enligt lagstadgade/landsspecifika regler. Skador orsakade av normalt slitage, överbelastning eller felaktig användning täcks inte av garantin. Skulle apparaten mot all förmodan inte fungera, ska den återlämnas odelmonterad till återförsäljaren tillsammans med kvittot på inköpet.

## KONTAKTA DREMEL

Mer information om Dremels sortiment, support och hotline finns på [www.dremel.com](http://www.dremel.com)

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nederländerna

## OVERSETTELSE AV ORIGINALINSTRUKSJONENE

NO

Les nøye gjennom og gjør deg kjent med denne instruksjonsboken før du begynner å bruke Dremel Versatip.



#### ADVARSEL

LES GJENNOM ALLE

ANVISNINGENE. Feil ved

overholdelsen av nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

## 1. ARBEIDSMRÅDE

- Hold arbeidsområdet ditt ryddig og godt opplyst. Rotete og mørke arbeidsområder kan føre til ulykker.
- Ikke plasser brennbare materialer i nærheten av verktøyet.
- Hold barn og andre personer unna når verktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen.
- Skal kun brukes utendørs eller i rom med god ventilasjon.

## 2. PERSONSIKKERHET

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du anvender verktøyet. Ikke bruk verktøyet når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du bruker verktøy kan føre til alvorlige skader.
- Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern - avhengig av type og bruk av elektroverktøyet - reduserer risikoen for skader.

- c. Ikke len deg over verktøyet. *Sørg for at du har godt fotfeste og god balanse hele tiden. Dermed kan du kontrollere verktøyet bedre i uventede situasjoner.*
- d. Kle deg etter forholdene. *Det er en fare for at du kan komme til å brenne deg på flammen eller det flytende loddetinnet. Kle deg i klær som beskytter deg mot brannskader. Hold hår, tøy og hansker unna flammen. Løse klær eller langt hår kan ta fyr.*
- e. Sikre arbeidsstykket. *Bruk en skrustikke til å holde arbeidsstykket. Dermed kan du bruke begge hendene til å styre verktøyet.*
- f. Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.
- g. Ikke bruk apparatet dersom det lekker, viser tegn på skade eller ikke fungerer korrekt.
- h. Dersom apparatet lekker (gasslukt), må du umiddelbart ta det utendørs og kontrollere tettingen uten flamme. Bruk alltid såpevann. Fylling og påfylling av gassylindere må gjøres på en plass med god ventilasjon, langt borte fra mulige antennelseskilder, åpne flammer, opptenningsflammer, elektrisk kokeutstyr og fra andre personer. Følg sikkerhetsanvisningene og advarslene på påfyllingssylindere nøye. Ikke foreta modifikasjoner på apparatet.
- i. **Bearbejd ikke asbestholdigt materiale** (asbest er kræftfremkaldende).
- j. **Træf de nødvendige foranstaltninger, hvis sundhedsskadeligt, brændbart eller eksplosivt støv kan opstå under arbejdet** (noget støv kan være kræftfremkaldende); brug en støvbeskyttelsesmaske samt en støv-/spåneopsugning, hvis en sådan kan tilsluttes.

### 3. BRUK OG VEDLIKEHOLD AV VERKTØYET

- a. Oppbevar verktøyet på et egnet sted med en romtemperatur på mellom 10 °C og 50 °C. La verktøyet kjøle seg helt ned før du setter det bort. Verktøy som ikke brukes, skal plasseres utilgjengelig for barn på et tørt sted. Verktøy som ikke brukes, skal slås av.
- b.  **ADVARSEL** La alltid apparatet avkjøle helt før du tar av / bytter spiss og / eller setter på / bytter munnstykke.
- c.  **ADVARSEL** Ekstremt brannfarlig gass under trykk.
- d.  **ADVARSEL** Skal ikke brukes i nærheten av gnister eller åpen ild.
- e.  **ADVARSEL** Boksen skal ikke punkteres eller brennes. Skal ikke oppbevares ved temperatur høyere enn 50 °C.
- f.  **ADVARSEL** Oppbevares utilgjengelig for barn.
- g.  **ADVARSEL** Forsøk ikke å ta fra hverandre denne enheten.

### TILTENKT BRUK

Dremel Versatip har mange forskjellige bruksområder. Disse beskrives nærmere i kapitlet "BRUK".

### DEPONERING

Enheten, tilbehøret og emballasjen skal sorteres for miljøvennlig resirkulering.

### SPESIFIKASJONER

Beskrivelse	Dremel Versatip
Modellnummer	2000
Strømkilde	Foredlet butangass
Beholderens kapasitet	± 17 ml. / ± 9 gram
Kjøretid	± 45 minutter (høyeste innstilling) ± 90 minutter (laveste innstilling)
Oppvarmingstid	Øyeblikkelig (åpen flamme) ± 25 sekunder (tuppene)
Nominell tilført varmeeffekt (forbruk)	12 g/h
Nedkjølingstid	Flammedeksel: 15 min. (< 25 °C) Tupper: 17 min. (< 25 °C)
Temperatur	1200 °C (åpen flamme) 680 °C (varmluft) 550 °C (tuppene)
Vekt	135 gram (tomt verktøy)

### BRUK

Gjør deg kjent med komponentene i Dremel Versatip (figur 1), de forskjellige tuppene (figur 6) og innholdet i settet (figur 7) for bruk.

### DREMEL VERSATIP

1. Katalysator
2. Flammedeksel
3. Mutter til flammedeksel
4. Keramisk isolator
5. Barnesikring (stopper)
6. Utløser
7. Lås (til kontinuerlig arbeid)
8. Knapp for å kontrollere flammen
9. Beholder
10. Fylleventil

### INNHALDET I SETTET

1. Verktøy med hette
2. Lomme til lagring av hette
3. Utformingskniv
4. Bredt flammehode
5. Avviser
6. Lomme til loddetuppen
7. Ekstra, tom lomme
8. Skjærekniv
9. Varmlufttupp
10. Blikkboks med loddesvamp
11. Blikkboks til varmetupper
12. Loddetinn
13. Lomme til to skrunøkler



Fjern pappdekslet over tenningsbryteren før du begynner å bruke Dremel Versatip.

## (ETTER)FYLLE BEHOLDEREN

Dremel Versatip går på flytende butangass. Påse at gassen du bruker, er foredlet butangass som også kan brukes i lightere. Holdervektøyet og holderen vises på bilde 8. Fyll deretter beholderen med flytende butangass. Følg instruksjonene på butangassbeholderen. Beholderen er full når det renner flytende butangass gjennom fylleventilen.

**ADVARSEL** Ikke fyll for mye gass i beholderen!

## SLIK KOMMER DU I GANG

Dremel Versatip er utstyrt med barnesikring. Denne mekanismen krever at det benyttes to hender under bruk. Dette er for å beskytte mot at barn kan starte verktøyet ved en feiltagelse.

1. Se figurene 2 og 3 for hvordan Dremel Versatip startes.
2. Den keramiske isolatoren begynner å gløde like etter at verktøyet slås på. Hvis så ikke skjer, gjentar du trinn 1 og 2. Når Dremel Versatip er kald, kan isolatoren kanskje avgi en kort plystrelyd. Dette er normalt, og betyr ikke at det er noe galt med verktøyet.

\* *Merknad: Flammedekselet må installeres riktig, ellers kan ikke verktøyet tennes.*

Når tenneren slippes, slås gasstilførselen seg automatisk av, noe som gjør at Dremel Versatip stopper, og kjøles sakte ned. Følg trinnene i figur 2, 3 og 4 for å bruke Dremel Versatip sammenhengende. Slipp tenningsbryteren og flytt låseknappen mot høyre (figur 5) for å slå av Dremel Versatip. Dette stanser tilførselen av butangass umiddelbart.

## BRUK MED ÅPEN FLAMME

For å bruke Dremel Versatip med åpen flamme skrur du av flammedekselet, fjerner katalysatoren (og tuppen, hvis den sitter på), og skrur flammedekselet tilbake på verktøyet. Deretter fester du flammedekselmutteren godt.

## FLAMMELENGDE OG TEMPERATURJUSTERING

Påse at verktøyet er på etter tenning ved å kontrollere at katalysatoren begynner å gløde. Flytt deretter flammekontrollspaken til høyre for å øke flammelengden og -temperaturen, eller til venstre for å senke flammelengden og -temperaturen. Når åpen flamme- eller varmluftfunksjonen er i bruk, vil Dremel Versatip ha riktig temperatur umiddelbart etter tenning. La tuppene få 25 sekunder på å bli varme nok.

## MONTERE ELLER SKIFTE TUPPER

**ADVARSEL** LA ALLTID VERKTØYET FÅ AVKJØLES HELT FØR DU FJERNER ELLER SKIFTER TUPPER.

Forsikre deg om at tuppen du bruker passer til jobben du vil gjøre. Bruk bare tupper som passer helt til verktøyet. Løse tupper kan forårsake utrygge situasjoner som følge av at flammen ikke kan kontrolleres.

Katalysatoren må være installert for at du skal kunne bruke tupper. For å installere en katalysator må du skru

løs flammedekselmutteren og fjerne flammedekselet. Skyv katalysatoren inn i flammedekselet med den smale delen pekende utover. Plasser flammedekselet og katalysatoren tilbake på verktøyet og stram flammedekselmutteren godt til. Loddetuppen, skjæreknivtuppen, utformingsknivtuppen og varmluftblåsetuppen kan skrues på katalysatoren. Sikre bitene med 7 mm-skrunøkkelen. Du fjerner en tupp ved ganske enkelt å bruke 7 mm-skrunøkkelen til å skru den løs. Bruk 8 mm-skrunøkkelen til å holde katalysatoren på plass hvis det er nødvendig.

Den brede flammehodetuppen og avvisertuppen kan føres over katalysatorens ende. Før dem bort fra katalysatoren for å fjerne dem.

## SETTE PÅ / BYTTE MUNNSTYKKE

**ADVARSEL** LA ALLTID VERKTØYET FÅ AVKJØLE SEG HELT FØR DU SETTER PÅ ELLER BYTTER MUNNSTYKKE.

Munnstykket kan bli tilstoppet på grunn av urenheter i butangassen. Munnstykket kan byttes ut slik at verktøyet får lengre levetid. Dersom munnstykket er tilstoppet, må du følge disse trinnene når munnstykket skal byttes:

1. Skru ut mutteren på flammedekselet.
2. Ta av flammedekselet (og eventuelt katalysator og tupp).
3. Skru av den keramiske isolatoren.
4. Ta av munnstykket for hånd (liten kobberdel) ved å vri og trekke forsiktig.
5. Sett på nytt munnstykke med liten åpning utover.
6. Sett den keramiske isolatoren tilbake på plass og stram den godt til.
7. Bytt flammedekselet (og eventuelt katalysator og tupp).
8. Stram mutteren på flammedekselet godt til.

Nå er Dremel Versatip klar til bruk.

MERKNAD: Du kan bestille reservemunnstykke hos din forhandler.

## VANLIG BRUK

Loddetuppen: Brukes til vanlige lodding med loddetinn.

Varm skjærekniv: Brukes til kutting av nylontau for å unngå flising.

Utformingskniv: Brukes til kutting av plast og annet varmfølsomt materiale.

Bredt flammehode: Brukes til klargjøring av malingsfjerning.

Varmlufttupp: Brukes til smelting av plast og annet varmfølsomt materiale.

Avviser: Brukes til krymping av varmfølsom isolasjon rundt elektriske kabler.

## VEDLIKEHOLD

### RENGJØRING

Slå av verktøyet og la det kjøles helt ned før rengjøring. Utsiden av verktøyet kan rengjøres med en ren klut. Bruk en fuktig klut med en litt nøytralt rengjøringsmiddel ved behov. Når du skal rengjøre loddetuppen, må du dynke loddessvampen i vann. Etter lodding, eller hvis det er kommet overflødig tinn på tuppen, kan du tørke det av på svampen mens den fortsatt er varm.

## SERVICE OG GARANTI

Dette DREMEL-produktet gis en garanti i henhold til lovbestede/landsspesifikke forskrifter. Skader grunnet normal slitasje, overbelastning eller feil bruk dekkes ikke av garantien. Dersom enheten ikke fungerer, returnerer du den til forhandleren i monterte stand sammen med kjøpsbeviset.

## KONTAKTE DREMEL

Hvis du ønsker flere opplysninger om Dremels produktutvalg, brukerstøtte og hotline, kan du se på [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, Postboks 3267, 4800 DG Breda, Nederland

## FI KÄÄNNÖS ALKUPERÄISISTÄ OHJEISTA

Varmista, että luet ja ymmärrät nämä ohjeet, ennen kuin käytät Dremel Versatip -työkalua.



### **VAROITUS** KAIKKI OHJEET TULEE LUKEA.

*Alla olevien ohjeiden*

*noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/ tai vaka-vaan loukkaantumiseen.*

## 1. TYÖPAIKKA

- Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- Älä säilytä tai tuo työkalun lähelle helposti leimahtavia aineita.
- Pidä lapset ja sivulliset loitolla työkalua käyttäessäsi. *Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suuntautuessa muualle.*
- Käytä vain ulkona tai hyvin tuuletetussa huoneessa.

## 2. HENKILÖTURVALLISUUS

- Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä työkalua käyttäessäsi. Älä käytä työkalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena. *Hetken tarkkaamattomuus työkaluja käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.*
- Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. *Henkilökohtaisen suojavarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvaken-kien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää loukkautumiskä.ä.*
- Älä kurota liikaa. *Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit paremmin hallita työkalua odottamattomissa tilanteissa.*
- Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Saatat saada palovammoja liekistä tai nestemäisestä juottotinasta. Käytä suojavaatetusta suojataksesi itsesi palovammoilta. *Pidä hiukset, vaatteet ja käsinet loitolla liekistä.* Välijät vaatteet tai pitkät hiukset voivat syttyä palamaan.
- Kiinnitä työkohde tukevasti. Käytä työkohteen kiinnittämiseen ruuvipuristinta. *Näin voit käyttää kumpaakin kättä työkalun hallintaan.*

- Säilytä tämä ohje myöhempiä käyttöä varten.
- Älä käytä laitetta, jos se vuotaa, näyttää vioittuneelta tai ei toimi kunnolla.
- Jos laite vuotaa (kaasunhajua) vie se heti ulos ja tarkista tiiviy ilman liekkiä, käytä aina saippuvettä. Kaasusyinteri tulee aina täyttää tai vaihtaa hyvin tuuletetussa paikassa kaukana mahdollisista syttymislähteistä, avotulesta, pilttilleikeistä, sähköliesistä ja muista ihmisistä. Noudata aina turvallisuusohjeita ja vaihtosyinterin varoitusmerkintöjä, älä tee laitteeseen mitään muutoksia.
- Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta** (asbestia pidetään karsinogeenisena).
- Noudata suojatoimenpiteitä, jos työssä saattaa syntyä terveydelle vaarallista, palavaa tai räjähdysallista pölyä** (monia pölyjä pidetään karsinogeenisina); käytä pölynsuojanaamaria ja pölyn-/ lastunimua, jos se on liitettävissä.

## 3. TYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA KÄSITTELY

- Säilytä työkaluasi sille soveltuvassa paikassa, jonka ympäristön lämpötila on 10°C - 50°C. Anna työkalun jäähtyä täydellisesti, ennen kuin laitat sen säilytykseen. Työkaluja tulisi säilyttää kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Kytke virta pois työkaluista, jotka eivät ole käytössä.
- VAROITUS** Anna työkalun aina kokonaan jäähtyä, ennen kuin poistat tai vaihdat kärkiä ja asennat tai vaihdat suuttimen.
- VAROITUS** Paineistettuna erittäin syttyvä kaasua.
- VAROITUS** Älä käytä kipinöiden tai avotulen lähellä.
- VAROITUS** Älä puhkaise tai naarmuta säiliötä, äläkä säilytä sitä yli 50° C:n lämpötilassa.
- VAROITUS** Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- VAROITUS** Älä yritä purkaa tätä laitetta.

## KÄYTTÖTARKOITUS

Dremel Versatip on tarkoitettu käytettäväksi monenlaisiin tarkoituksiin, joista löydät tietoa kappaleesta "KÄYTTÖ".

## YMPÄRISTÖ

### HÄVITYS

Laite, tarvikkeet ja pakkausmateriaalit tulee lajitella ympäristöstävälliseen kierrätykseen.

## TEKNISET TIEDOT

-työkalun kuvaus	Dremel Versatip
Mallinumero	2000
Voimanlähde	Puhdistettu butaanikaasu
Säiliön kapasiteetti	± 17 ml. / ± 9 grammaa
Käyttöaika	± 45 minuuttia (tehokkain asetus) ± 90 minuuttia (alhaisin asetus)

Kuumenee heti (vain tuli)	± 25 sekuntia (kärjet)
Nimellislämmönotto (kulutus)	12 g/h
Liekkisuojuksen jäähtymisaika:	15 min. (< 25°C)
	Kärjet: 17 min. (< 25°C)
Lämpötila	1200°C (vain tuli)
	680°C (kuuma ilma)
	550°C (kärjet)
Paino	135 g (vain työkalu)

## KÄYTÄ

Tutustu Dremel Versatip työkalun osiin (kuva 1), erilaisiin kärkiin (kuva 6) sekä sarjan sisältöön (kuva 7) ennen käyttöä.

### DREMEL VERSATIP

1. Kiihdytin
2. Liekkisuoja
3. Liekkisuojan ruuvi
4. Keraaminen eriste
5. Lapsilukko (pysäytin)
6. Liikpasin
7. Lukko (jatkuvaan työskentelyyn)
8. Liekin säätönappi
9. Säiliö
10. Täyttösuutin

### SARJAN SISÄLTÖ

1. Työkalu korkilla
2. Tasku korkin säilytykseen
3. Muotoiluveitsi
4. Leveä liekekikärki
5. Ohjain
6. Tasku juottokärjelle
7. Tyhjä lisätasku
8. Katkaisuveitsi
9. Kuumailmakärki
10. Tinalaatikko juottotyynillä
11. Tinalaatikko kuumille kärjille
12. Luottotinaa
13. Tasku kahdelle puikolle

Poista sytystyskytkimen pahvipäällyste, ennen kuin käytät Dremel Versatip -työkalua.

### SÄILIÖN TÄYTTÖ

Dremel Versatip käyttää nestemäistä butaania. Varmista, että käyttämäsi kaasu on puhdistettua butaania, jota käytetään myös sytittimissä.

Pitele työkalua ja kaasun säiliötä kuvan 8 mukaisesti. Täytä sitten säiliö butaanilla. Ota huomioon kaasun säiliön ohjeet. Säiliö on täynnä, kun täyttöventtiilistä purkautuu butaanikaasua.

**VAROITUS** Älä täytä säiliötä liikaa!

## KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Dremel Versatip -työkalussa on lapsilukko. Lapsilukon avaamiseksi vaaditaan kumpaakin kättä. Mekanismi estää lapsia sytittämästä työkalua (vahingossa).

1. Katso kuvosta 2 ja 3, miten Dremel Versatip sytytetään.
2. Keraaminen eriste alkaa hehkua pian sytytyksen jälkeen. Jos se ei ala hehkua, toista vaiheet 1 ja 2. Kun Dremel Versatip on kylmä, sytytys voi aiheuttaa lyhyen viheltävän äänen. Se on normaalia, eikä tarkoita, että työkalussa on vikaa.

*\* Huomaa: liekin suojuksen on oltava oikein asennettu, jotta työkalu voi syttyä.*

Kun sytytyskytkin vapautetaan, kaasun virtaus katkeaa automaattisesti ja Dremel Versatip pysähtyy ja alkaa hitaasti jäähtyä. Kun haluat käyttää Dremel Versatip työkalua jatkuvaan tapaan, seuraa kuvien 2, 3 ja 4 ohjeita. Kun haluat katkaista Dremel Versatip -työkalusta virran, vapauta sytytyskytkin ja siirrä lukitusnappia oikealle (kuva 5). Tämä katkaisee butaanin virtauksen välittömästi.

### KÄYTTÄ PALJAALLA LIEKILLÄ

KUN HALUAT KÄYTTÄÄ Dremel Versatip -työkalua paljalla liekillä, irrota liekkisuoja, poista kiihdytin (sekä mahdollinen kärki) ja kierrä liekkisuoja takaisin työkaluunja kiristä liekkisuojuksen ruuvi tiukkaan.

### LIEKIN PITUUDEN JA LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Tarkista sytytyksen jälkeen, että työkalun on päällä tarkastamalla, että kiihdytin alkaa hehkua. Siirrä sitten liekin säätövipua oikealle kasvattaaksesi liekin pituutta ja lämpötilaa ja vasemmalle pienentääksesi liekin pituutta ja lämpötilaa. Kun käytät paljasta liekkiä tai kuumaa ilmaa, Dremel Versatip on säädetty oikeaan lämpötilaan heti sytytyksen jälkeen. Anna kärkien kuumentua 25 sekunnin ajan.

### IKÖRKIEN ASENNUS TAI VAIHTO HUOMAA:



**VAROITUS**

ANNA TYÖKALUN AINA JÄÄHTYÄ, ENNEN KUIN POISTAT TAI VAIHDAT KÄRKIÄ.

Varmista, että käytät työohsi sopivaa kärkeä. Käytä vain kärkiä, jotka sopivat työkaluun täydellisesti. Löysästi sopivat kärjet saattavat johtaa kontrolloimattomaan ja arvaamattomaan liekkiin. Kärkien käyttö vaatii kiihdyttimen asennuksen. Kun haluat asentaa kiihdyttimen, irrota liekkisuojan ruuvi ja poista liekkisuoja. Liu'uta kiihdytin liekkisuojaan kapea pää ulospäin. Aseta liekkisuoja ja kiihdytin takaisin työkaluun ka kiristä liekkisuojan ruuvi tiukasti. Juottokärki, katkaisuveitsikärki, muotoiluveitsikärki sekä kuumailmakärki voidaan ruuvat kiihdyttimeen. Kiinnitä kärjet tiukkaan käyttämällä 7 mm:n avainta. Kun haluat irrotta kärjen, käytä 7 mm:n avainta kärjen ruuvaamiseen. Käytä 8 mm:n avainta, jos kiihdytintä on pidettävä paikallaan.

Leveän liekin kärjen sekä ohjainkärjen voi liu'uttaa kiihdyttimen kärjen päälle. Kun haluat poistaa ne, liu'uta ne pois kiihdyttimestä.

### SUUTTIMEN ASENNUS/VAIHTAMINEN



**VAROITUS**

ANNA TYÖKALUN AINA JÄÄHTYÄ KOKONAAN, ENNEN KUIN POISTAT TAI VAIHDAT SUUTTIMEN.

Suutin voi tukkeutua butaanikaasun epäpuhtauksien takia. Suutin on vaihdettavissa, mikä pidentää työkalun käyttöikää. Jos suutin tukkeutuu, noudata seuraavia ohjeita sen vaihtamiseksi:

1. Irrota liekkisuojuksen mutteri.
2. Poista liekkisuojuks (ja mahdollinen katalyysaattori ja kärki).
3. Ruuvaa keraaminen eriste irti.
4. Poista suutin käsin (pieni kupariosa) kiertämällä ja vetämällä sitä varovasti.
5. Asenna uusi suutin niin, että pieni aukko osoittaa ulospäin.
6. Laita keraaminen eriste takaisin ja kiristä se kunnolla.
7. Laita liekkisuojuks (ja mahdollinen katalyysaattori ja kärki) takaisin.
8. Kiristä liekkisuojuksen mutteri kunnolla.

Dremel Versatip on nyt valmis käyttöön.

HUOMAA: Voit tilata vaihtosuuttimen jälleenmyyjältäsi.

### YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

Juottokärki: käytetään tavallisiin juottotöihin juottotinaa käyttäen. Kuumakatkaisuveitsi: nailonkäden katkaisu "haroituksen" välttämiseksi.

Muotoiluveitsi: muovilevyjen ja muiden lämpöön reagoivien materiaalien muotoonleikkauks

Leveä liekkikärki: Yksiryiskohtaiseen maalinirroittukseen valmistautuminen

Kuumailmakärki: muovien ja muiden lämpöön reagoivien materiaalien sulatus

Ohjain: lämpöön reagoivien eristeiden kuristaminen sähköjoihtojen ympärille

## KUNNOSSAPITO

### PUHDISTUS

Kytke työkalu pois päältä ja anna jäähtyä perusteellisesti ennen puhdistusta. Työkalun ulkopuolen voi puhdistaa puhtaalla kankaalla. Käytä tarvittaessa kosteaa kangasta, jossa on pieni määrä neutraalia puhdistusainetta. Kun haluat puhdistaa luottokärjen, kostuta juottotynny vedellä. Juottamisen jälkeen tai laian juottotinan liiallisen kertymisen jälkeen, pyyhi sitä tynnyyn se on vielä kuumaa.

### HUOLTO JA TAKUU

Tällä DREMEL-tuotteella on lakisääteinen/maakohtaisten säännösten mukainen takuu; normaalista kulumisesta johtuvat vauriot, ylikuormitus ja väärä käsittely ovat tämän takuun ulkopuolella. Jos laite lakkaa toimimasta tarkoista valmistuksen ja testauksen prosesseista huolimatta, lähetä se purkamattomana jälleenmyyjällesi yhdessä ostokuitin kanssa.

### DREMELIN YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja Dremelin valikoimista, tuesta ja hotlinesta saat osoitteesta [www.dremel.com](http://www.dremel.com)

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Alankomaat

## TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

Antes de utilizar la Dremel Versatip, lea atentamente este manual de instrucciones.



### ATENCIÓN

### LEA ÍNTEGRAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

*En caso de no atenderse a las instrucciones siguientes, ello puede provocar una electrocución, incendio y/o lesiones serias.*

## 1. PUESTO DE TRABAJO

- Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. El desorden y una iluminación deficiente del puesto de trabajo pueden provocar accidentes.
- Mantenga alejado de la herramienta cualquier material combustible.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas circundantes de la zona de trabajo mientras esté utilizando la herramienta. *Una distracción le puede hacer perder el control del aparato.*
- Utilice la herramienta únicamente en el exterior o en espacios bien ventilados.






## 2. SEGURIDAD DE PERSONAS

- Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta con prudencia. No utilice la herramienta si está cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. *La falta de atención durante el uso de una herramienta puede provocarle serias lesiones.*
- Utilice un equipo de protección y en todo caso unas gafas de protección. *El riesgo de lesiones se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.*
- Sea precavido. *Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le permitirá controlar mejor la herramienta en caso de presentarse una situación inesperada.*
- Utilice una vestimenta de trabajo adecuada. *Existe el peligro de sufrir quemaduras con la llama o con el estajo líquido para soldar. Lleve puestas prendas protectoras para evitar quemaduras. Mantenga el pelo, la vestimenta y los guantes alejados de la llama. Las prendas holgadas o el pelo largo pueden encenderse.*
- Añiece la pieza de trabajo. *Utilice un dispositivo de sujeción para asegurar la pieza de trabajo. De esta manera podrá manejar la herramienta con ambas manos.*
- Guarde este manual para futuras consultas.
- No utilice la herramienta si esta presenta fugas, cualquier signo aparente de deterioro o si no funciona correctamente.
- Si la herramienta presenta alguna fuga (hay olor a gas), colóquela inmediatamente en el exterior y compruebe la estanqueidad de la misma utilizando para ello agua jabonosa, nunca una llama. El llenado y la recarga del cilindro de gas deben realizarse en un lugar bien ventilado,

- lejos de posibles fuentes de ignición, llamas abiertas, testigos luminosos, utensilios de cocina eléctricos y fuera de la presencia de otras personas. Observe siempre las instrucciones y avisos de seguridad relativos a la recarga del cilindro, y bajo ningún concepto realice modificación alguna en la herramienta.
- i. **No trabaje materiales que contengan amianto** (el amianto es cancerígeno).
- j. **Tome unas medidas de protección adecuadas si al trabajar pudiera generarse polvo combustible, explosivo, o nocivo para la salud** (ciertos tipos de polvo son cancerígenos); colóquese una mascarilla antipolvo y, si su herramienta viene equipada con la conexión correspondiente, utilice además un equipo de aspiración adecuado.

Tiempo de funcionamiento	± 45 minutos (con la configuración más alta) ± 90 minutos (con la configuración más baja)
Tiempo de calentamiento	Instantáneo (llama abierta) ± 25 segundos (puntas)
Gasto calorífico nominal (consumo)	12 g/h
Tiempo de enfriamiento	Protector de llama: 15 min (< 25°C) Puntas: 17 min (< 25°C)
Temperatura	1.200 °C (llama abierta) 680 °C (aire caliente) 550 °C (puntas)
Peso	135 g (con la herramienta vacía)

### 3. USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

- a. Guarde la herramienta en un lugar adecuado con una temperatura ambiente de entre 10 y 50 °C. Antes de guardarla, deje que se enfríe por completo. Mantenga alejadas de los niños las herramientas cuando no las utilice y guárdelas en un lugar seco. Desconecte todas las herramientas cuando no las utilice.
- b.  **ATENCIÓN** Deje siempre que la herramienta se enfríe por completo antes de extraer o cambiar las puntas o al instalar o sustituir la boquilla.
- c.  **ATENCIÓN** Gas altamente inflamable bajo presión.
- d.  **ATENCIÓN** No utilizar cerca de chispas o llamas abiertas.
- e.  **ATENCIÓN** No perforar ni quemar el recipiente, ni tampoco almacenar a temperaturas superiores a 50 °C.
- f.  **ATENCIÓN** Mantener fuera del alcance de los niños.
- g.  **ATENCIÓN** No desarmar esta herramienta.

#### USO PREVISTO

La Dremel Versatip posee distintas aplicaciones: encontrará una lista en el capítulo "USO".

#### MEDIO AMBIENTE

##### ELIMINACIÓN

La unidad, accesorios y embalaje se deben separar según corresponda con vistas a un reciclado ecológico.

#### ESPECIFICACIONES

Descripción	Dremel Versatip
Número de modelo	2000
Alimentación	Gas butano refinado
Capacidad del depósito	± 17 ml / ± 9 g

#### USO

Eche un vistazo a los componentes de la Dremel Versatip (figura 1), las diferentes puntas (figura 6) y el contenido del kit (figura 7) antes de proceder a su utilización.

#### DREMEL VERSATIP

- Catalizador
- Protector de llama
- Tuerca del protector de llama
- Aislador de cerámica
- Dispositivo de bloqueo para niños (seguro)
- Gatillo
- Dispositivo de bloqueo (para trabajar sin interrupciones)
- Botón para el control de la llama
- Depósito
- Válvula de llenado

#### CONTENIDO DEL KIT

- Herramienta con tapa
- Compartimento para guardar la tapa
- Cuchilla conformadora
- Cabezal de llama ancha
- Deflector
- Compartimento para la punta de soldadura
- Compartimento adicional vacío
- Cuchilla de corte
- Punta de aire caliente
- Caja metálica con esponja para soldadura
- Caja metálica para puntas calientes
- Estaño para soldar
- Compartimento para 2 llaves

Retire la funda de cartón del interruptor de encendido antes de utilizar la Dremel Versatip.

#### CÓMO (RE)LLENAR EL DEPÓSITO

La Dremel Versatip funciona con gas butano líquido. Asegúrese de que el gas que está utilizando es gas butano refinado que puede emplearse para encendedores.

Sujete la herramienta y el envase tal como se muestra en la ilustración 8. A continuación, llene el depósito con gas butano líquido siguiendo las instrucciones del envase de gas butano. El depósito estará lleno cuando salga gas butano líquido por la válvula de llenado.

**ATENCIÓN** No llene el depósito en exceso.

## CÓMO EMPEZAR

La Dremel Versatip cuenta con un mecanismo de seguridad para niños. Para manejar este mecanismo es necesario emplear ambas manos, de esta manera se evita que los niños enciendan la herramienta (por accidente).

1. Para encender la Dremel Versatip observe las figuras 2 y 3.
2. El aislador de cerámica estará incandescente poco después de haber encendido la herramienta. De no ser así, repita los pasos 1 y 2. Cuando la Dremel Versatip se haya enfriado, es posible que al volver a encenderla emita un breve silbido. Se trata de un fenómeno normal y no significa que la herramienta funcione incorrectamente.

\* *Atención: el protector de la llama debe estar instalado correctamente para que la herramienta pueda encenderse.*

Al soltar el interruptor de encendido, se cierra el flujo de gas de forma automática, con lo cual la Dremel Versatip se detiene y empieza a enfriarse lentamente. Para manejar la Dremel Versatip sin interrupciones, siga los pasos indicados en las figuras 2, 3 y 4. Para desconectar la Dremel Versatip, suelte el interruptor de encendido y desplace el botón de bloqueo hacia la derecha (figura 5). El flujo de gas butano se interrumpirá inmediatamente.

### CÓMO USAR LA HERRAMIENTA CON UNA LLAMA ABIERTA

Para utilizar la Dremel Versatip con una llama abierta, desenrosque el protector de llama, extraiga el catalizador (y la punta en caso de que haya una acoplada), vuelva a enroscar el protector de llama a la herramienta y apriete bien la tuerca del protector de llama.

### AJUSTE DE LA LONGITUD Y LA TEMPERATURA DE LA LLAMA

Después de encender la herramienta, cerciórese de que está conectada comprobando que el catalizador empieza a estar incandescente. A continuación, desplace la barra para el control de la llama hacia la derecha para aumentar la longitud de la llama y su temperatura, o bien hacia la izquierda para reducirlas. Cuando se utiliza la llama abierta o aire caliente, la Dremel Versatip alcanza la temperatura correcta inmediatamente después de encenderla. Deje un tiempo de calentamiento de 25 segundos para las puntas.

### CÓMO INSTALAR O CAMBIAR PUNTAS

**ATENCIÓN** DEJE QUE LA HERRAMIENTA SE ENFRÍE POR COMPLETO ANTES DE EXTRAER O CAMBIAR LAS PUNTAS.

Asegúrese de que utiliza la punta adecuada para la tarea que desea realizar. Utilice sólo puntas que encajen perfectamente en la herramienta. Si las puntas quedan flojas, la llama puede descontrolarse y provocar quemaduras.

Para utilizar puntas, el catalizador tiene que estar instalado. Para instalar el catalizador, desenrosque la tuerca del protector de llama y extraiga el protector de llama. Inserte el catalizador en el protector de llama con la parte estrecha mirando hacia fuera. Vuelva a colocar el protector de llama y el catalizador en la herramienta y apriete bien la tuerca del protector de llama. En el catalizador pueden enroscarse la punta de soldadura, la punta de conformar y la punta con soplador de aire caliente. Apriete las brocas con la llave de 7 mm. Para desenroscar una punta utilice la llave de 7 mm. Utilice la llave de 8 mm para asegurar el catalizador en caso necesario.

La punta con el cabezal para llama ancha y la punta con deflector pueden insertarse deslizándolos por encima del extremo del catalizador. Para extraerlas, retire el catalizador.

### INSTALACIÓN/CAMBIO DE LA BOQUILLA

**ATENCIÓN** DEJE SIEMPRE QUE LA HERRAMIENTA SE ENFRÍE POR COMPLETO ANTES DE INSTALAR O SUSTITUIR LA BOQUILLA.

La boquilla puede obstruirse debido a las impurezas presentes en el gas butano. La boquilla es recambiable con objeto de prolongar la vida útil de la herramienta. Si se obstruyera la boquilla, siga los pasos siguientes para cambiarla:

1. Desenrosque la tuerca del protector de llama.
2. Extraiga el protector de llama (y también el catalizador y la punta si es necesario).
3. Desenrosque el aislador de cerámica.
4. Extraiga manualmente la boquilla (pieza de cobre pequeña); para hacerlo, gire y tire de ella con cuidado.
5. Inserte la nueva boquilla con la abertura pequeña mirando hacia fuera.
6. Vuelva a colocar el aislador de cerámica y apriételo bien.
7. Cambie el protector de llama (y también el catalizador y la punta si es necesario).
8. Apriete bien la tuerca del protector de llama.

Tras seguir estos pasos, podrá comenzar a utilizar la Dremel Versatip.

**ATENCIÓN:** para solicitar una boquilla de recambio, puede dirigirse a su distribuidor habitual.

### USOS HABITUALES

Punta de soldadura: se utiliza en las tareas de soldadura habituales con estaño para soldar.

Cuchilla para cortes en caliente: para cortes perfectos en cables de nailon y evitar el efecto de "bisel".

Cuchilla conformadora: para cortar a medida placas de plástico y otros materiales sensibles al calor.

Cabezal de llama ancha: para tareas minuciosas de arranque de pintura

Punta de aire caliente: para fundir plástico y otros materiales sensibles al calor

Deflector: para comprimir el aislamiento sensible al calor que rodea los cables eléctricos

## MANTENIMIENTO

### LIMPIEZA

Apague la herramienta y deje que se enfríe por completo antes de limpiarla. La parte exterior de la herramienta puede limpiarse con un paño limpio. Si es necesario, utilice un paño húmedo con una pequeña cantidad de detergente neutro. Para limpiar la punta de soldadura, sumerja la esponja para soldadura en un poco de agua. Después de soldar o en caso de que se haya acumulado un exceso de soldadura en la punta, límpiela en la esponja cuando aún esté caliente.

### REPARACIÓN Y GARANTÍA

Este producto de DREMEL está garantizado de acuerdo con el reglamento estatutario o específico de cada país; cualquier problema debido al desgaste normal, a una sobrecarga de la herramienta o a un uso indebido quedará excluido de la garantía. En caso de que la unidad no funcionara correctamente a pesar de la atención prestada durante los procesos de fabricación y comprobación, debe mandar a su distribuidor la herramienta completa junto con el comprobante de compra.

### DATOS DE CONTACTO DE DREMEL

Para obtener más información sobre la línea de productos, el soporte técnico o la línea de atención al cliente de Dremel, visite [www.dremel.com](http://www.dremel.com)

Dremel Europe, Apartado de correos 3267, 4800 DG Breda, Países Bajos

## TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Antes de utilizar o Versatip Dremel, deve ler atentamente e compreender todo este manual.



**ATENÇÃO** LEIA A TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES. O incumprimento das instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, queimaduras e/ou graves lesões.



### 1. ÁREA DE TRABALHO

- Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem arrumada. A desordem e as áreas insuficientemente iluminadas podem causar acidentes.
- Mantenha os materiais combustíveis afastados da ferramenta.
- Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta durante a utilização. *Em caso de distração, existe o risco de perder o controlo da ferramenta.*
- Utilize somente no exterior ou em compartimentos bem ventilados.





## 2. SEGURANÇA DE PESSOAS

- Esteja atento, observe o que está a fazer e seja prudente ao trabalhar com a ferramenta. Não utilize a ferramenta quando estiver fatigado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. *Um momento de descuido ao utilizar ferramentas eléctricas pode levar a lesões graves.*
- Utilize equipamento de protecção pessoal e Use sempre uma protecção para os olhos. *A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de pó e sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica reduz o risco de lesões.*
- Não se estique demasiado para alcançar algum objecto ou local. *Mantenha sempre uma posição firme e equilibrada. Desta forma, será mais fácil controlar a ferramenta em situações inesperadas.*
- Use roupa apropriada. *Existe o perigo de se queimar devido a chamas ou à solda de estanho líquida. Use vestuário de protecção contra o fogo. Mantenha cabelo, vestuário e luvas afastados das chamas. O vestuário largo ou o cabelo comprido poderão incendiar-se.*
- Fixe a peça. *Utilize um dispositivo de fixação para segurar a peça. Desta forma, poderá utilizar a ferramenta com as duas mãos.*
- Guarde este manual para futuras consultas.
- Não utilize o aparelho quando este apresentar fugas, algum sinal de dano ou tiver alguma anomalia.
- Se o aparelho apresentar fugas (cheiro a gás) leve-o imediatamente para o exterior e verifique a sua estanqueidade sem chama. Utilize sempre água com sabão. O enchimento ou reenchimento da botija de gás tem de ser feito num local bem ventilado, longe de possíveis fontes de ignição, chamas abertas, chamas piloto, utensílios eléctricos de cozinha e longe de outras pessoas. Respeite as instruções de segurança e notas de aviso na botija de reenchimento e não efectue alterações ao aparelho.
- Não processar material que contenha asbesto** (asbesto é considerado como sendo cancerígeno).
- Tomar medidas de protecção, se durante o trabalho houver a possibilidade de serem produzidos pós nocivos à saúde, inflamáveis ou explosivos** (alguns pós são considerados como sendo cancerígenos); usar uma máscara de protecção contra pó e, se for possível conectar, uma aspiração de pó/de aparas.

## 3. UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA

- Guarde a ferramenta num local adequado, com uma temperatura ambiente entre os 10°C e os 50°C. Deixe a ferramenta arrefecer totalmente antes de a guardar. Guarde as ferramentas não utilizadas fora do alcance das crianças, num local seco. Desligue todas as ferramentas não utilizadas.
-  **ATENÇÃO** Deixe sempre arrefecer a ferramenta totalmente antes de remover/substituir pontas e/ou instalar/substituir o bico.
-  **ATENÇÃO** Gás altamente inflamável sob pressão.

PT

- d.  **ATENÇÃO** Não utilize próximo de faíscas ou chamas abertas.
- e.  **ATENÇÃO** Não fure ou queime o recipiente, nem o guarde a uma temperatura superior a 50 °C.
- f.  **ATENÇÃO** Mantenha fora do alcance de crianças.
- g.  **ATENÇÃO** Não tente desmontar este aparelho.

## UTILIZAÇÃO ADEQUADA

O Versatip Dremel pode ser utilizado numa variedade de aplicações que podem ser consultadas no capítulo “UTILIZAÇÃO”.

## AMBIENTE

### ELIMINAÇÃO

A unidade, os acessórios e a embalagem devem ser separados para efeitos de reciclagem.

## DADOS TÉCNICOS

Descrição	Versatip Dremel
Número do modelo	2000
Fonte de alimentação	Gás butano refinado
Capacidade do depósito	± 17 ml. / ± 9 gramas
Tempo de funcionamento	± 45 minutos (ajuste máximo) ± 90 minutos (ajuste mínimo)
Tempo de aquecimento	Instantâneo (chama aberta) ± 25 segundos (pontas)
Potência calorífica nominal (consumo)	12 g/h
Tempo de arrefecimento	Guarda-chama: 15 min. (< 25°C)
Temperatura	Pontas: 17 min. (< 25°C) 1200°C (chama aberta) 680°C (ar quente) 550°C (pontas)
Peso	135 gramas (ferramenta vazia)

## UTILIZAÇÃO

Familiarize-se com os componentes do Versatip Dremel (figura 1), com as diferentes pontas (figura 6) e com o conteúdo do kit (figura 7) antes de os utilizar.

## VERSATIP DREMEL

1. Catalisador
2. Guarda-chama
3. Porca do guarda-chama
4. Corpo isolador de porcelana
5. Fecho de segurança para crianças (bloqueio)
6. Gatilho
7. Trava (para trabalho contínuo)

8. Manípulo de controlo da chama
9. Depósito
10. Válvula de enchimento

## CONTEÚDO DO KIT


1. Ferramenta com tampa
2. Bolsa para guardar a tampa
3. Faca de modelagem
4. Bico espalhador de chama
5. Deflector
6. Bolsa para a ponta de soldagem
7. Bolsa adicional vazia
8. Faca de corte
9. Ponta de ar quente
10. Lata com esponja de limpeza de solda
11. Lata para pontas quentes
12. Solda de estanho
13. Bolsa para 2 chaves

Retire a cobertura de cartão do interruptor de ignição antes de usar o Versatip Dremel.

## (RE)ENCHER O DEPÓSITO

O Versatip Dremel funciona com gás butano liquefeito. Assegure-se de que o gás utilizado é gás butano refinado, igual ao utilizado em isqueiros.

Segure a ferramenta e a recarga tal como ilustrado na figura 8. De seguida, encha o depósito com gás butano liquefeito, respeitando as instruções da recarga de gás butano. O depósito está cheio quando o gás butano liquefeito começa a sair pela válvula de enchimento.

 **ATENÇÃO** Não encha o depósito em demasia!

## COMEÇAR

O Versatip Dremel está equipado com um mecanismo de segurança para crianças. O mecanismo tem de ser operado com as duas mãos de forma a proteger contra uma ignição (accidental) por parte de crianças.

1. Ver as figuras 2 e 3 para acender o Versatip Dremel.
2. O corpo isolador de porcelana começa a ficar incandescente pouco depois da ignição. Se tal não acontecer, repita os passos 1 e 2. Quando o Versatip Dremel está frio, poderá ouvir um curto assobio aquando da ignição. Isto é normal. Não significa que haja algo de errado com a ferramenta.

\* Nota: o guarda-chama tem de ser instalado correctamente. Caso contrário, a ferramenta não se acende.

Assim que o interruptor de ignição é solto, o fluxo de gás é automaticamente desligado, permitindo que o Versatip Dremel pare e arrefeça lentamente. Para utilizar o Versatip Dremel de forma contínua, siga os passos das figuras 2, 3 e 4. Para desligar o Versatip Dremel, largue o interruptor de ignição e mova o botão de bloqueio para a direita (figura 5). Isto irá interromper imediatamente o fluxo de gás butano.



## UTILIZAÇÃO COM CHAMA ABERTA

Para utilizar o Versatip Dremel com uma chama aberta, desaperte o guarda-chama, retire o catalisador (e a ponta, caso haja) e volte a enroscar o guarda-chama na ferramenta, apertando bem a porca.

## COMPRIMENTO DA CHAMA E AJUSTE DA TEMPERATURA

Depois da ignição, certifique-se de que a ferramenta está ligada, verificando se o catalisador começa a ficar incandescente. De seguida, mova o manípulo de controlo da chama para a direita para aumentar ou para a esquerda para diminuir o comprimento da chama e a temperatura. Se for utilizada uma chama aberta ou ar quente, o Versatip Dremel encontra-se à temperatura correcta imediatamente após a ignição. Se forem utilizadas pontas, deixe a ferramenta aquecer durante 25 segundos.

## INSTALAR OU TROCAR PONTAS

**ATENÇÃO** DEIXE SEMPRE A FERRAMENTA ARREFECER TOTALMENTE ANTES DE REMOVER OU SUBSTITUIR PONTAS.

Certifique-se de que utiliza a ponta correcta para o trabalho que pretende levar a cabo. Utilize apenas pontas que assentem na ferramenta perfeitamente. Pontas soltas podem dar azo a chamas descontroladas e perigosas.

O catalisador tem de estar instalado para se poder utilizar as pontas. Para instalar o catalisador, desenrosque a porca do guarda-chama e retire o guarda-chama. Insira o catalisador no guarda-chama com a parte estreita virada para fora. Coloque novamente o guarda-chama e o catalisador na ferramenta e aperte bem a porca do guarda-chama. As pontas de soldagem, de faca de corte, de faca de modelagem e a ponta sopradora de ar quente podem ser enroscadas ao catalisador. Fixe as pontas com a chave de 7 mm. Para remover as pontas, basta desapertá-las com uma chave de 7 mm. Se necessário, utilize uma chave de 8 mm para manter o catalisador no lugar. As pontas do bico espalhador de chama e do deflector podem ser deslizadas sobre a extremidade do catalisador. Para as remover, empurre o catalisador para fora.

## INSTALAR/SUBSTITUIR UM BICO

**ATENÇÃO** DEIXE SEMPRE A FERRAMENTA ARREFECER TOTALMENTE ANTES DE INSTALAR OU SUBSTITUIR UM BICO.

O bico pode ficar entupido devido a impurezas de gás butano. O bico é substituído para aumentar a vida útil da ferramenta.

Se o bico estiver entupido, siga estes passos para o substituir:

1. Desapertar a porca do guarda-chama.
2. Remova o guarda-chama (e, se necessário, o catalisador e a ponta).
3. Desaparafuse o corpo isolador de porcelana.
4. Remova manualmente o bico (pequena peça de cobre) rodando e puxando-o suavemente.
5. Instale um novo bico com a pequena abertura virada para fora.
6. Volte a colocar o corpo isolador de porcelana e aperte-o bem.
7. Substitua o guarda-chama (e, se necessário, o catalisador e a ponta).
8. Aperte bem a porca do guarda-chama.

O Versatip Dremel está agora pronto para ser usado.

NOTA: É possível encomendar um bico de substituição através do seu agente autorizado.

## APLICAÇÕES MAIS COMUNS

Ponta de soldagem: utilizada para soldagens normais com solda de estanho.

Faca de corte quente: para cortar cordas de nylon, a fim de evitar o efeito de pontas soltas.

Faca de modelagem: para cortar à medida folhas de plástico e outros materiais sensíveis ao calor

Bico espalhador de chama: preparação para a remoção detalhada de tinta

Ponta de ar quente: para derreter plásticos e outros materiais sensíveis ao calor

Deflector: para encolher os isolamentos sensíveis ao calor que envolvem os fios eléctricos

## MANUTENÇÃO

### LIMPEZA

Desligue a ferramenta e deixa-a arrefecer totalmente antes de a limpar. O exterior da ferramenta pode ser limpo com um pano. Se necessário, utilize um pano húmido com um pouco de detergente neutro. Para limpar a ponta de soldagem, humedeça a esponja de limpeza de solda com água. Depois de soldar ou se houver um excesso de solda na ponta, limpe-a à esponja enquanto ela ainda está quente.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

A garantia deste produto DREMEL está assegurada de acordo com as normas estatutárias/específicas do país; as avarias devidas ao desgaste normal, sobrecarga ou utilização incorrecta não estão abrangidas pela garantia. Se, apesar de todo o cuidado durante o fabrico e na fase de testes, a ferramenta falhar, envie-a inteira, para o seu agente autorizado, juntamente com o comprovativo de compra.

## CONTACTO DA DREMEL

Para mais informações sobre a variedade, apoio e linha directa da Dremel, consulte o site [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, Apartado 3267, 4800 DG Breda, Holanda

## ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

EL

Προτού χρησιμοποιήσετε το Dremel Versatip, φροντίστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ**

**ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. Η μη συμμόρφωση**

με τις πιο κάτω υποδείξεις μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ή σε σοβαρό τραυματισμό.

## 1. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ







- α. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και τακτοποιημένο. Η ασάφεια και οι σκοτεινές περιοχές προκαλούν ατύχημα.
- β. Μη διατηρείτε ή μη φέρνετε εύφλεκτα υλικά κοντά στο εργαλείο.
- γ. Όταν χρησιμοποιείτε ένα το εργαλείο κρατάτε μακριά τα παιδιά και τα άλλα παρευρισκόμενα άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.
- δ. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο έξω ή σε καλά αεριζόμενους χώρους

## 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- α. Να είστε προσεκτικοί. Παρακολουθείτε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε το μυαλό σας, όταν εργάζεστε μ' ένα εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επιρροή ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. *Μια στιγμή απροσεξίας κατά το χειρισμό του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς του χειριστή.*
- β. Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. *Ο εξοπλισμός ασφαλείας, όπως μάσκα προστασίας από τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος, ή ωτασπίδες, που χρησιμοποιείται κατάλληλα, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.*
- γ. Προσέχετε πώς στέκεστε. Πάιρντε σωστή στάση και κρατάτε πάντοτε την ισορροπία σας. Αυτό βοηθά στον καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε περίπτωση απροσδόκητων καταστάσεων.
- δ. Φοράτε σωστή ενδυμασία. *Υπάρχει κίνδυνος να καείτε οι ίδιοι με τη φλόγα ή με το υγρό καλάι της κασιτεροκόλλησης. Φοράτε προστατευτικά ρούχα για την προστασία σας από τα εγκαύματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τη φλόγα. Τα χαλαρά ρούχα ή τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιάσουν φωτιά.*
- ε. Ασφαλιζετε το επεξεργαζόμενο κομμάτι. *Χρησιμοποιείτε μια διάταξη σύσφιξης για τη συγκράτηση του επεξεργαζόμενου κομματιού. Αυτό σας επιτρέπει, να χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια, για το χειρισμό του εργαλείου.*
- ζ. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
- η. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν έχετε διαρροή, εμφανίζει σημεία ζημιάς ή λειτουργεί εσφαλμένα.
- θ. Όταν η συσκευή έχει διαρροή (οσμή αερίου), πάρτε την αμέσως έξω και ελέγξτε την στεγανότητα χωρίς φλόγα, χρησιμοποιείτε παρακαλώ πάντοτε σαπουνάδα. Η πλήρωση ή η επαναπλήρωση του κυλίνδρου αερίου (γκαζιού) πρέπει να γίνεται σε μια καλά αεριζόμενη θέση, μακριά από τυχόν πιθανές πηγές ανάφλεξης, ανοιχτή φλόγα, δοκιμαστικές λάμπες, ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος και μακριά από άλλα άτομα. Φροντίστε να προσέξετε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιητικές υποδείξεις στον κύλινδρο επαναπλήρωσης και μην εκτελέσετε καμία μετατροπή στη συσκευή.
- ι. **Μην κατεργάζεστε υλικά που περιέχουν αμίαντο** (το αμίαντο θεωρείται σαν καρκινογόνο υλικό).

- κ. **Να λαμβάνετε προστατευτικά μέτρα όταν κατά την εργασία σας υπάρχει η περίπτωση να δημιουργηθεί ανθυγιεινή, εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη** (μερικά είδη σκόνης θεωρούνται καρκινογόνα) - να φοράτε μάσκα προστασίας σκόνης και να χρησιμοποιείτε αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδιών/γρεζιών.

## 3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

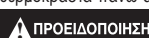- α. Αποθηκεύετε το εργαλείο σας σε μια κατάλληλη θέση με μια θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 50°C. Αφήνετε το εργαλείο σας να κρυώνει εντελώς πριν την αποθήκευση. Τα μη χρησιμοποιούμενα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται μακριά από τα παιδιά σε μια στεγνή θέση. Απενεργοποιείτε όλα τα μη χρησιμοποιούμενα εργαλεία.
- β.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Αφήνετε πάντοτε το εργαλείο να κρυώνει εντελώς, προτού αφαιρέσετε / αντικαταστήσετε τις μύτες και / ή εγκαταστήσετε / αντικαταστήσετε το ακροφύσιο (μτεκ).
- γ.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο κάτω από πίεση.
- δ.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε σπινθήρες ή ανοιχτή φλόγα.
- ε.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην τρυπάτε ή μην καίτε το δοχείο και μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασία πάνω από 50°C.
- ζ.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- η.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μην προσπαθήσετε να αποσυρμαρμολογήσετε αυτή τη συσκευή.

## ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το Dremel Versatil προορίζεται για πολλές εφαρμογές, που θα βρείτε στο κεφάλαιο "ΧΡΗΣΗ".

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

### ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Η μονάδα, τα εξαρτήματα και η συσκευασία πρέπει να ταξινομηθούν για μια ανακύκλωση φιλική στο περιβάλλον.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	Dremel Versatil
Αριθμός μοντέλου	2000
Πηγή ενέργειας	Ραφινاريσμένο αέριο βουτανίου
Χωρητικότητα γραμμάρια	δοχείου ± 17 ml. / ± 9
Χρόνος (υψηλότερη ρύθμιση)	λειτουργίας ± 45 λεπτά ± 90 λεπτά (χαμηλότερη ρύθμιση)
Χρόνος θέρμανσης	Στιγμιαία (ανοιχτή φλόγα) ± 25 δευτερόλεπτα (μύτες)
Ονομαστική είσοδος θερμότητας	12 g/ώρα (κατανάλωση)
Χρόνος ψύξης	Προφυλακτήρας φλόγας: 15 λεπτά (<25°C) Μύτες: 17 λεπτά (< 25°C)

Θερμοκρασία	1200°C (ανοιχτή φλόγα) 680°C (ζεστός αέρας) 550°C (μύτες)
Βάρος	135 γραμμάρια (άδειο εργαλείο)

## ΧΡΗΣΗ

Εξοικειωθείτε παρακαλώ με τα στοιχεία του Dremel Versatip (εικόνα 1), τις διαφορετικές μύτες (εικόνα 6) και το περιεχόμενο του σετ (εικόνα 7) πριν τη χρήση.

## DREMEL VERSATIP

- Καταλύτης
- Προφυλακτήρας φλόγας
- Παξιμάδι του προφυλακτήρα φλόγας
- Κεραμικός μονωτήρας
- Κλειδίωμα ασφάλειας παιδιών (αναστολέας)
- Διακόπτης σκανδάλης
- Κλειδίωμα (για συνεχή εργασία)
- Κουμπί ελέγχου της φλόγας
- Δοχείο
- Βαλβίδα πλήρωσης

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΤ

- Εργαλείο με καπάκι
- Θήκη για αποθήκευση του κατακλιού
- Μαχαίρι διαμόρφωσης
- Πλατιά κεφαλή φλόγας
- Εκτροπέας
- Θήκη για μύτη κόλλησης
- Πρόσθετη άδεια θήκη
- Μαχαίρι κοπής
- Μύτη ζεστού αέρα
- Μεταλλικό κουτί με σφουγγάρι κόλλησης
- Μεταλλικό κουτί για ζεστές μύτες
- Καλάι κόλλησης
- Θήκη για 2 κλειδιά

Αφαιρέστε το χαρτονένιο κάλυμμα από το διακόπτη ανάφλεξης, προτού χρησιμοποιήσετε το Dremel Versatip.

## (ΕΠΑΝΑ)ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

Το Dremel Versatip λειτουργεί με υγρό αέριο βουτανίου. Βεβαιωθείτε, ότι το αέριο που χρησιμοποιείτε είναι ραφινάρισμένο αέριο βουτανίου, το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αναπτήρες. Πιάστε το εργαλείο και το δοχείο, όπως φαίνεται στην εικόνα 8. Μετά γεμίστε το δοχείο με υγρό αέριο βουτανίου, τηρώντας τις οδηγίες στο δοχείο του αέριο βουτανίου. Το δοχείο είναι γεμάτο, όταν υγρό αέριο βουτανίου διαφύγει μέσα από τη βαλβίδα πλήρωσης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερχειλίσετε το δοχείο!

## ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Το Dremel Versatip είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό ασφάλειας παιδιών. Αυτός ο μηχανισμός απαιτεί χειρισμό δύο χεριών, για την προστασία από (αθέλγητη) ανάφλεξη από παιδιά.

- Βλέπε εικόνες 2 και 3 για την ανάφλεξη του Dremel Versatip.
- Ο κεραμικός μονωτήρας θα αρχίσει να πυρακτώνεται λίγο μετά την ανάφλεξη. Όταν αυτό δε συμβαίνει, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2. Όταν το Dremel Versatip είναι κρύο, στην ανάφλεξη ακούγεται ένας σύντομος σφυρίγματος. Αυτό είναι κανονικό και δε σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα στο εργαλείο.

\* Υπόδειξη: Ο προφυλακτήρας της φλόγας πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος, για να μπορεί να ανάψει το εργαλείο.

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης ελευθερωθεί, η ροή του αερίου διακόπεται αυτόματα, με αποτέλεσμα το Dremel Versatip να σταματήσει και να κρυώνει αργά. Για τη συνεχή λειτουργία του Dremel Versatip, ακολουθήστε τα βήματα στις εικόνες 2, 3 και 4. Για την απενεργοποίηση του Dremel Versatip, αφήστε ελεύθερο το διακόπτη ανάφλεξης και μετακινήστε το κουμπί κλειδιώματος προς τα δεξιά (εικόνα 5). Αυτό θα σταματήσει αμέσως τη ροή του αερίου βουτανίου.


## ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΛΟΓΑ

Για τη χρήση του Dremel Versatip με μια ανοιχτή φλόγα, ξεβιδώστε τον προφυλακτήρα της φλόγας, αφαιρέστε τον καταλύτη (και τη μύτη, εάν είναι τοποθετημένη) και βιδώστε ξανά τον προφυλακτήρα της φλόγας στο εργαλείο και σφίξτε καλά το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας.

## ΡΥΘΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Μετά την ανάφλεξη, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι ενεργοποιημένο, ελέγχοντας εάν ο καταλύτης αρχίζει να πυρακτώνεται. Μετά μετακινήστε το μοχλό ελέγχου της φλόγας προς τα δεξιά, για να αυξήσετε τη μήκος της φλόγας και τη θερμοκρασία ή προς τα αριστερά, για να μειώσετε το μήκος της φλόγας και τη θερμοκρασία. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή φλόγα ή το ζεστό αέρα, το Dremel Versatip βρίσκεται στη σωστή θερμοκρασία αμέσως μετά την ανάφλεξη. Αφήστε παρακαλώ 25 δευτερόλεπτα, για να θερμανθούν οι μύτες.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΜΥΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΚΡΥΩΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΥΤΕΣ.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τη σωστή μύτη για την εργασία που θέλετε να κάνετε. Χρησιμοποιείτε μόνο μύτες, που προσαρμόζονται εντελώς στο εργαλείο. Οι χαλαρά τοποθετημένες μύτες μπορούν να οδηγήσουν σε μια ανεξέλεγκτη και ανασφαλή φλόγα.

Όταν χρησιμοποιούνται οι μύτες, πρέπει ο καταλύτης να είναι εγκατεστημένος. Για την τοποθέτηση του καταλύτη ξεβιδώστε το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας και αφαιρέστε τον προφυλακτήρα της φλόγας. Σπρώξτε τον καταλύτη μέσα στον προφυλακτήρα της φλόγας με το στενό μέρος προς τα έξω. Τοποθετήστε ξανά τον προφυλακτήρα της φλόγας και τον καταλύτη στο εργαλείο και ασφαλίστε τον, σφίγγοντας το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας. Η μύτη κόλλησης, η

μύτη μαχαιριού κοπής, η μύτη μαχαιριού διαμόρφωσης και η μύτη ζεστού αέρα μπορεί να βιδωθεί στον καταλύτη. Ασφαλίστε καλά τις μύτες, χρησιμοποιώντας το κλειδί 7 mm. Για να αφαιρέσετε μια μύτη, χρησιμοποιήστε απλά το κλειδί 7 mm, για να ξεβιδώσετε τη μύτη. Χρησιμοποιήστε το κλειδί 8 mm, για τη συγκράτηση του καταλύτη στη θέση του, όταν είναι απαραίτητο. Η μύτη πλατιάς κεφαλής φλόγας και η μύτη εκτροπέα μπορεί να περάσει πάνω στο άκρο του καταλύτη. Για να τις αφαιρέσετε, τραβήξτε τις από τον καταλύτη.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ



ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΚΡΥΩΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ.

Το ακροφύσιο μπορεί να φράξει, λόγω ρύπανσης στο αέριο βουτανίου. Για την αύξηση της διάρκειας ζωής του εργαλείου, μπορεί το ακροφύσιο να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που το ακροφύσιο είναι φραγμένο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να αντικαταστήσετε το ακροφύσιο:

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας.
2. Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα της φλόγας (και τον καταλύτη και τη μύτη, εάν είναι δυνατό).
3. Ξεβιδώστε τον κεραμικό μονωτήρα.
4. Αφαιρέστε το ακροφύσιο με το χέρι (μικρό τεμάχιο χαλκού), στρέφοντας το απαλά και τραβώντας το έξω.
5. Τοποθετήστε το νέο ακροφύσιο με το μικρό άνοιγμα, να δείχνει προς τα έξω.
6. Βάλτε τον κεραμικό μονωτήρα ξανά στη θέση του και σφίξτε τον καλά.
7. Επανατοποθετήστε τον προφυλακτήρα της φλόγας (και τον καταλύτη και τη μύτη, εάν είναι δυνατό).
8. Σφίξτε καλά το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας.

Το Dremel Versatip είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ένα ανταλλακτικό ακροφύσιο μπορεί να παραγγελθεί μέσω του εμπόρου.

## ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Μύτη κόλλησης: Χρησιμοποιείται για εργασίες κανονικής κόλλησης, χρησιμοποιώντας καλά κόλλησης.

Ζεστό μαχαίρι κοπής: Κόψιμο νάιλον σκονιού για την αποφυγή 'ξέφισματος'.

Μαχαίρι διαμόρφωση: Κόψιμο πλαστικών φύλλων και άλλων θερμοευαίσθητων υλικών στο σωστό μέγεθος

Πλατιά κεφαλή φλόγας: Προτοιμασία για ακριβή αφαίρεση μοιγιάς Μύτη ζεστού αέρα: Λιώσιμο πλαστικών και άλλα θερμοευαίσθητων υλικών

Εκτροπέας: Συρρίκνωση θερμοευαίσθητης μόνωσης στις ηλεκτρικές καλωδιώσεις

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφίξτε το να κρυώσει εντελώς πριν το καθάρισμα. Το εξωτερικό του εργαλείου μπορεί να καθαριστεί με ένα πανί καθαρισμού. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα

υγρό πανί με λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό. Για το καθάρισμα της μύτης κόλλησης, εμποτίστε το σφουγγάρι κόλλησης σε λίγο νερό. Μετά την κόλληση ή σε περίπτωση περισσεύει καλά πάνω στη μύτη, σκουπίστε την με το σφουγγάρι, όταν είναι ακόμα ζεστή.

## ΣΕΡΒΙΣ και ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν DREMEL είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους νομικούς/τοπικούς κανονισμούς. Οι ζημιές που οφείλονται σε κανονική φθορά και σπάσιμο, υπερφόρτωση ή εσφαλμένο χειρισμό αποκλείονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που το εργαλείο δε λειτουργεί, παρόλη την προσεκτική κατασκευή και δοκιμή, στείλτε το συναρμολογημένο μαζί με απόδειξη αγοράς στον έμπορό σας.

## ΕΠΑΦΗ ΜΕ DREMEL

Περισσότερες πληρ οφορίες σχετικά με τη συλλογή Dremel, υποστήριξη και hotline, θα βρείτε στην ιστοσελίδα [www.dremel.com](http://www.dremel.com) Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Ολλανδία

## ORJINAL YÖNERGELERİN ÇEVİRİSİ

Dremel Versatip'i kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzunu tümüyle okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz.



### UYARI

### TÜM TALİMATLARI

OKUYUNUZ. *Aşağıda açıklanan*

*tüm talimatlara uyulmaması, elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/ya da ağır yaralanmalara neden olabilir.*

## 1. ÇALIŞMA ALANI

- a. Çalışma alanının temiz ve yeterince aydınlık olmasına dikkat ediniz. Dağınık ve karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
- b. Aletin yakınında yanıcı malzemeler bulundurmuyunuz.
- c. Aleti çalıştırırken, çocukları ve çevrenizdeki diğer kişileri çalışma alanının uzağında tutunuz. *Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.*
- d. Sadece dış mekanlar veya iyice havalandırılmış odalarda kullanınız.







## 2. KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

- a. Aleti çalıştırırken uyanık olunuz, ne yaptığınızı dikkat ediniz ve sağduyulu davranınız. Yorgunken ya da uyuşturucuların, alkolün ya da ilaçların etkisi altındayken aleti kullanmayınız. *Aletleri kullanırken yapılabcek bir anlık dikkatsizlik, ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.*
- b. Kişisel koruyucu donanım kullanımı. Her zaman göz koruyucu takın. *Elektrikli el aletin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask ya da koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.*
- c. Aşırı kuvvet uygulamayınız. *Çalışırken ayak bastığınız yerin uygun ve dengeli olmasına dikkat ediniz. Bu, beklenmedik durumlarda aleti daha iyi kontrol etmenize olanak sağlar.*

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- d. Uygun iş elbiseleri giyiniz. *Alev ile ya da ısı etkisiyle eriyerek sıvılaştıran lehimleme kalayı ile kendinizi yakma tehlikesi vardır. Kendinizi yanıklara karşı korumak için koruyucu giysi giyiniz. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi alevden uzak tutunuz. Bol giysiler ya da uzun saçlar alev alabilir.*
- e. İş parçasını emniyete alınız. *İş parçasını sabitlemek için bir kenetleme düzeneği kullanınız. Bu düzeneği, aleti çalıştırırken her iki elinizi de kullanmanızda olanak sağlar.*
- f. Bu kılavuzu ilerideki başvurularınız için saklayınız.
- g. Akıntı yaptığı, hasar gördüğü veya çalışmadığı zaman aleti kullanmayınız.
- h. Alet akıntı yapıyorsa (gaz kokusu) derhal dış mekana çıkartınız ve ateşsiz bir ortamda sıklığını kontrol ediniz. Lütfen her zaman sabun köpüğü kullanınız. Gaz silindiri dolmuş işlemi, iyice havalandırılmış bir ortamda tutuşturucu maddeler, ateş, pilot ışıklandırılmalar, elektrikli fırınlar ve insanlardan uzakta yapılmalıdır. Dolmuş silindiri üzerindeki güvenlik talimatlarına mutlaka uyunuz, alet üzerinde herhangi bir modifikasyon yapmayınız.
- i. **Bu aletle asbest içeren malzemeleri işlemeyin** (asbest kanserojen bir madde kabul edilir).
- j. **Çalışma sırasında sağlığa zararlı, yanıcı veya patlayıcı tozların çıkma olasılığı varsa gerekli koruyucu önlemleri alın** (bazı tozlar kanserojen sayılır); koruyucu toz maskesi takın ve eğer aletinize takılabiliyorsa bir toz/talaş emme tertibatı bağlayın.

### 3. ALETİN KULLANIMI VE BAKIMI

- a. Aletinizi, ortam sıcaklığı 10° C ile 50° C arasında değişen uygun bir yerde saklayınız. Aletinizi saklamak üzere kaldırmadan önce, tamamen soğumasını bekleyiniz. Kullanılmayan aletler, çocukların erişemeyeceği, kuru bir yerde saklanmalıdır. Kullanılmayan tüm aletleri kapatınız (besleme kaynağıyla bağlantısını kesiniz).
- b.  **UYARI** Uç çıkartma / değiştirme ve / veya nozul takılmasından / değiştirilmesinden önce, aletin tamamen soğumasını bekleyiniz.
- c.  **UYARI** Sıkıştırılmış parlayıcı gaz.
- d.  **UYARI** Ateş veya kıvılcımlı ortamlarda kullanmayınız.
- e.  **UYARI** Depoyu delmeyiniz veya yakmayınız, 50° C üzerindeki ortamlarda saklamayınız.
- f.  **UYARI** Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- g.  **UYARI** Üniteyi demonte etmeye çalışmayınız.

### KULLANIM ALANI

Dremel Versatip aleti, "KULLANIM" başlıklı bölümde bulabileceğiniz çok çeşitli uygulamalara yöneliktir.

## ÇEVRE KORUMA

### KORUMASI

Ünite, aksesuarlar ve ambalaj, çevre dostu geri dönüşüme uygun olarak tasnif edilmelidir.

Ürün adı:	Dremel Versatip
Model numarası:	2000
Güç kaynağı:	Rafine bütan gazı
Depo kapasitesi:	± 17 ml / ± 9 gram
Çalışma süresi:	± 45 dakika (en yüksek ayar) ± 90 dakika (en düşük ayar)
Isınma süresi:	Anında (açık alev) ± 25 saniye (uçlar)
Nominal ısı giriş (tüketim)	12 g/h
Soğuma süresi:	Alev kalkanı: 15 dakika (< 25° C) Uçlar: 17 dakika (< 25° C)
Sıcaklık:	1200° C (açık alev) 680° C (sıcak hava) 550° C (uçlar)
Ağırlık:	135 gram (boş alet)

## KULLANIM

Kullanmadan önce, Dremel Versatip aletin bileşenlerine (şekil 1), çeşitli uçlarına (şekil 6) ve kit içeriğine (şekil 7) lütfen kendinizi alıştırmınız.

### DREMEL VERSATIP

1. Katalizör
2. Alev kalkanı
3. Alev kalkanı somunu
4. Seramik yalıtkan
5. Çocuk emniyet kilidi (durdurucu)
6. Tetik
7. Kilit (süreklili çalışma için)
8. Alev kumanda düğmesi
9. Depo
10. Dolum supabı

### KİT İÇERİĞİ

1. Başlığıyla birlikte alet
2. Başlığı saklamak için poşet
3. Freze bıçağı
4. Geniş alev kafası
5. Deflektör
6. Lehimleme ucu için poşet
7. Yedek boş poşet
8. Kesme bıçağı
9. Sıcak hava ucu
10. Lehimleme süngerini içeren teneke kutu
11. Sıcak uçlar için teneke kutu
12. Lehimleme kalayı (lehim teli)
13. 2 anahtar için poşet

Dremel Versatip aletini kullanmadan önce karton kapağı ateşleme anahtarından çıkartınız.

## DEPONUN (TEKRAR) DOLDURULMASI

Dremel Versatip sıvı bütan gazı ile çalışır. Kullandığınız gazın, çakmalarda da kullanılabilen rafine bütan gazı olduğundan emin olunuz.

Aleti ve bütan kabını şekil 8'de görüldüğü gibi tutunuz. Daha sonra, bütan gazı kabı üzerinde yer alan talimatlara uygun bir şekilde depoyu sıvı bütan gazı ile doldurunuz. Sıvı bütan gazı dolum supabından kaçmaya başladığında depo dolmuş demektir.



### UYARI

Depoyu aşırı doldurmayınız!

## BAŞLARKEN

Dremel Versatip bir çocuk kilidi mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma, bir çocuk tarafından ateşlemeye (istemeden) karşı koruma sağlamak üzere iki elle çalıştırılmayı gerektirir.

1. Dremel Versatip aletinın ateşlenmesi için şekil 2 ve 3'e bakınız.
2. Ateşlemeden kısa süre sonra seramik yalıtkan kızarmaya başlayacaktır. Bu durum söz konusu olmadığında, 1 ve 2 aşamalarını tekrarlayınız. Dremel Versatip aleti soğuk olduğunda, ateşlemenin ardından kısa süreli bir ısıklı sesi duyulabilir. Bu normaldir ve alette bir sorun olduğu anlamına gelmez.

\* Not: aletin ateşleme yapabilmesi için, alev kalkanı düzgün bir şekilde takılmalıdır.

Ateşleme anahtarı serbest bırakıldığında, gaz akışı otomatik olarak kesilir ve Dremel Versatip yavaş yavaş soğumaya başlar. Dremel Versatip aletini sürekli olarak çalıştırmak için, şekil 2, 3 ve 4'teki aşamaları izleyiniz. Dremel Versatip aletini kapatmak için, ateşleme anahtarını serbest bırakınız ve kilitleme butonunu sağa hareket ettiriniz (şekil 5). Böylece bütan gazı akışı hemen kesilecektir.

### AÇIK ALEV MODUNDA KULLANIM

Dremel Versatip aletini açık alev modunda kullanmak için, alev kalkanının somunu gevşetip sökünüz, katalizörü (ve taklıya, ucu) çıkartınız ve alev kalkanını tekrar alet üzerine yerleştiriniz ve alev kalkanı somununu iyice sıkınız.

### ALEV UZUNLUĞU VE SICAKLIK AYARI

Ateşlemeden sonra, katalizörün kızarmaya başladığını kontrol ederek aletin çalışmakta olduğundan emin olunuz. Daha sonra alev kumanda kolunu, alev uzunluğunu ve sıcaklığını arttırmak için sağa ya da alev uzunluğunu ve sıcaklığını azaltmak için sola hareket ettiriniz. Dremel Versatip açık alev ya da sıcak hava modunda kullanıldığında, ateşlemeden hemen sonra uygun sıcaklığa gelecektir. Uçların ısınması için lütfen 25 saniye bekleyiniz.

### UÇLARIN TAKILMASI YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ



### UYARI

UÇLARI ÇIKARMADAN YA DA DEĞİŞTİRMEYEN ÖNCE, DAİMA ALETİN TAMAMEN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.

Yapmak istediğiniz iş için doğru ucu kullandığınızdan emin olunuz. Sadece alete tam uyan uçları kullanınız. Gevşek bağlantılı uçlar kontrolsüz ve tehlikeli bir alev oluşumuna yol açabilir.

Uçların kullanımı, katalizörün takılmasını gerektirir. Katalizörü takmak için, alev kalkanının somununu gevşetip çıkartınız ve alev kalkanını sökünüz. Katalizörü, dar bölümü dışarıya bakacak şekilde alev kalkanı içine kaydırınız. Alev kalkanını ve katalizörü tekrar alet üzerine yerleştiriniz ve alev kalkanının somununu sıkınız. Lehimleme ucu, kesme bıçağı ucu, freze bıçağı ucu ve sıcak hava üfleme ucu katalizör üzerine vidalanabilir. Uçları, 7 mm'lik anahtarı kullanarak sıkıca tespit ediniz. Bir ucu çıkartmak için, bunun vidasını gevşetmek üzere yine 7 mm'lik anahtarı kullanınız. Gerekliğinde katalizörü yerinde sabitlemek için 8 mm'lik anahtarı kullanınız.

Geniş alev kafası ucu ve deflektör ucu, katalizörün ucu üzerinden kaydırılarak takılabilir. Bunları sökmek için, ters yönde katalizör üzerinden kaydırınız.

### NOZÜL TAKILMASI / DEĞİŞTİRİLMESİ



### UYARI

NOZÜLLERİ TAKMADAN VEYA DEĞİŞTİRMEYEN ÖNCE, DAİMA ALETİN TAMAMEN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.

Bütan gazı katkıları nedeniyle nozül tıkanabilir. Aletin ömrünü uzatmak için, nozül değiştirilebilir şekildedir. Nozülün tıkanması halinde, değiştirmek için takip edeceğimiz adımlar:

1. Alev kalkanı somununu gevşetip çıkartınız.
2. Alev kalkanını çıkartınız (ve var ise katalizör ve ucu).
3. Seramik yalıtkanı gevşetip çıkartınız.
4. Yavaşça çevirip çekerek, nozülü eliniz ile çıkartınız (küçük bakır parça).
5. Yeni nozülü ufak ağzı dışarı gelecek şekilde takınız.
6. Seramik yalıtkanı geri takınız ve sıkıştırınız.
7. Alev kalkanını çıkartınız (ve var ise katalizör ve ucu).
8. Alev Kalkanı somununu sıkınız.

Dremel Versatip kullanıma hazırdır.

NOT: Yedek nozül, bayiniz kanalı ile sipariş edilebilir.

### EN YAYGIN KULLANIM

Lehimleme ucu: lehim teli kullanarak normal lehimleme işleri yapılmasına olanak sağlar.  
Sıcak kesme bıçağı: 'tüylenme' olmaksızın naylon ip kesmek için.  
Freze bıçağı: plastik ve ısıya duyarlı diğer malzeme katmanlarını istenen boyutlarda kesmek için  
Geniş alev kafası: ayrıntılı boy a giderme işlemine hazırlamak için  
Sıcak hava ucu: plastikleri ve ısıya duyarlı diğer malzemeleri eritmek için  
Deflektör: elektrik kabloları çevresindeki ısıya duyarlı yalıtkan malzemeyi büzme için

## BAKIM

### TEMİZLİK

Temizlemeden önce aleti kapatınız ve tamamen soğumaya bırakınız. Aletin dış bölümü temiz bir bezle silinebilir. Gerekirse, nötr deterjanlı suyla nemlendirilmiş bir bez kullanınız. Lehimleme ucunu temizlemek için, lehimleme süngerini biraz suyla ıslatınız. Lehimlemeden sonra ya da uç üzerinde aşırı lehim bulunması durumunda, uç henüz sıcakken bunu süngerle siliniz.

## SERVÍS VE GARANTÍ

Bu DREMEL ürünü, yerel/ulusal yasal düzenlemelere uygun biçimde, normal aşınma ve eskimeden kaynaklanan hasarlara karşı garanti kapsamındadır; aşırı yüklenmeden ya da uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına alınmaz. İmalat ve test aşamalarında gösterilen azami özene rağmen üniteye çalışma hatası olursa, monte edilmiş biçimde biçimde satın aldığınız yerden fatura ya da kasa fişi ile birlikte servise gönderiniz.

## DREMEL'E ULAŞIN

Dremel alet donanımı, destek ve yardım hattı hakkında daha fazla bilgi için [www.dremel.com](http://www.dremel.com) adresini ziyaret ediniz. Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Hollanda

## PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ

Před použitím univerzálního hořáku Dremel Versatip si pozorně přečtěte celý tento provozní návod. Musíte mít jistotu, že jste mu dobře porozuměli.



**VAROVÁNÍ** ČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Pokud následující pokyny nedodržíte, může to vést k zasažení elektrickým proudem, k požáru a/nebo k těžkým úrazům.

### 1. PRACOVNÍ MÍSTO

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepořádek a špatné osvětlení mohou způsobit nehodu.
- Do blízkosti nářadí nenoste ani tam neukládejte hořlaviny.
- Při práci s nářadím držte děti a okolostojící stranou. *Dojde-li k rozptýlení pozornosti, můžete nad nářadím ztratit kontrolu.*
- Používejte pouze ve venkovních podmínkách nebo v dobře větraném místnosti.

### 2. BEZPEČNOST OSOB

- Při práci s nářadím buďte opatrní, neustále dávejte pozor na to, co děláte, a řiďte se zdravým úsudkem. Nářadí nepoužívejte, jste-li unaveni anebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. *Při používání nářadí stačí okamžik nepozornosti a může dojít k vážným úrazům.*
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy mějte ochranné brýle. *Používání vhodných osobních ochranných pomůcek, jako protiprachové masky, bezpečnostní obuvi s protiskluzovou podrážkou, ochranné přilby nebo chráničů sluchu, podle typu práce, snižuje riziko úrazu.*
- Při práci se nikam nenatahujte. *Zaujměte bezpečný postoj a za všech okolností udržujte rovnováhu. Nářadí tak můžete v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.*
- Noste vhodný oděv. *Existuje riziko, že se popálíte plamenem nebo roztavenou cínovou pájkou. Na ochranu proti popálení noste ochranný oděv. Vlasy, oděv a rukavice držte mimo dosah plamene. Volný oděv nebo dlouhé vlasy by mohly chytit.*

- Zajistěte obrobek. *Obrobek upněte svorkami. Uvolněte si tak obě ruce pro práci s nářadím.*
- Schovejte si tuto příručku k pozdějšímu použití.
- Nepoužívejte zařízení pokud netěsní, vykazuje jakékoli známky poškození nebo funguje chybně.
- Pokud zařízení netěsní (zápach plynu), ihned jej vynesete ven a zkontrolujte těsnost bez plamene, prosím, vždy používejte roztok mydla. Plnění nebo doplňování plynového válce se musí provádět na dobře větraném místě daleko od jakéhokoli zdroje vznícení, otevřeného plamene, hořáků, elektrického varného zařízení a od dalších osob. Ujistěte se, že bezpečnostní předpisy a varovná hlášení na doplňovacím válci nijak nemění zařízení.
- Nepracovávají žádné materiály obsahující azbest** (azbest je karcinogenní).
- Učíte ochranná opatření, pokud při práci může vzniknout zdraví škodlivý, hořlavý nebo výbušný prach** (některý prach je karcinogenní); noste ochrannou masku proti prachu a použijte, lze-li jej připojit, odsávání prachu či třisek.

CS

### 3. POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ NÁŘADÍ

- Nářadí skladujte na vhodném místě, s okolní teplotou 10 °C až 50 °C. Před uložením nechte nářadí úplně vychladnout. Nářadí ukládejte na suchém místě mimo dosah dětí. Všechna nepoužívaná nářadí vypínejte.
- VAROVÁNÍ** Vždy nechte nářadí vychladnout před odstraněním / výměnou hrotů a / nebo instalací / výměnou trysky.
- VAROVÁNÍ** Extrémně hořlavý stlačený plyn.
- VAROVÁNÍ** Nepoužívejte poblíž zdroje jisker nebo otevřeného plamene.
- VAROVÁNÍ** Nepropichujte nebo nepalte bombičku nebo ji neskladujte při teplotách vyšších než 50 °C.
- VAROVÁNÍ** Držte mimo dosah dětí.
- VAROVÁNÍ** Nepokoušejte se tuto jednotku rozebrat.

### DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Univerzální hořák Dremel Versatip má mnohostranné použití, které najdete v kapitole „POUŽITÍ“.

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

#### ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Nářadí, příslušenství a obaly by měly být tříděny a sbírány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

### SPECIFIKACE

Název	Dremel Versatip
Číslo modelu	2000
Energetický zdroj	Rafinovaný butan
Kapacita	zásobníku cca 17 ml / 9 g

Doba chodu	cca 45 min (nejvyšší teplota) cca 90 min (nejnižší teplota)
Doba ohřevu	okamžitě (otevřený plamen) cca 25 s (hroty) 12 g/h
Nominální tepelný výkon (spotřeba)	
Doba zchladnutí	Bezpečnostní kryt plamene: 15 min (< 25 °C) Hroty: 17 min (< 25 °C)
Teplota	1200 °C (otevřený plamen) 680 °C (horký vzduch) 550 °C (hroty)
Hmotnost	135 g (prázdné nářadí)

## POUŽITÍ

Před použitím se, prosím, seznámte se součástmi univerzálního hořáku Dremel Versatip (obr. 1), s různými hroty (obr. 6) a s obsahem soupravy (obr. 7).

### UNIVERZÁLNÍ HOŘÁK DREMEL VERSATIP

1. Katalyzátor
2. Bezpečnostní kryt plamene
3. Matice bezpečnostního krytu plamene
4. Keramický izolátor
5. Dětská bezpečnostní pojistka (zarážka)
6. Spoušť
7. Aretace (pro nepřerušovanou činnost)
8. Regulační knoflík plamene
9. Zásobník
10. Plnicí ventil

### OBSAH SOUPRAVY

1. Nářadí s krytkou
2. Kapsička na uložení krytky
3. Tvarovací nůž
4. Široká tryska hořáku
5. Deflektor
6. Kapsička na pájecí hrot
7. Přídavná prázdná kapsička
8. Řezací nůž
9. Horkovzdušný hrot
10. Plechovka s houbičkou na čištění pájecích hrotů
11. Plechovka na horké hroty
12. Cínová pájka
13. Kapsička na 2 klíče

Před použitím univerzálního hořáku Dremel Versatip odstraňte se spínače zapalování lepenkový kryt.

### PLNĚNÍ (DOPLŇOVÁNÍ) ZÁSOBNÍKU

Univerzální hořák Dremel Versatip pracuje na zkvapalněný butan. Přesvědčte se, že plyn, který používáte, je rafinovaný butan, jaký se používá rovněž v zapalovačích.

Nářadí a bombičku držte podle obr. 8. Pak zásobník naplňte zkvapalněným butanem. Řiďte se přítom pokyny uvedenými na

bombičce s butanem. Zásobník je plný, když zkvapalněný butan plnicím ventilem uniká.

**VAROVÁNÍ** Zásobník nepřepřilujte!

### ZAČÍNÁME

Univerzální hořák Dremel Versatip je vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou. K uvolnění této pojistky je potřeba obou rukou, aby se zabránilo (náhodnému) zapálení hořáku dětmi.

1. Zapálení univerzálního hořáku Dremel Versatip, viz obr. 2 a 3.
2. Keramický izolátor začne žhnout krátce po zapálení hořáku. Jestliže nezhne, opakujte kroky 1 a 2. Když je univerzální hořák Dremel Versatip studený, může při zapálení krátce zapísknout. To je úplně normální a neznamená to, že je něco v nepořádku.

*\* Upozornění: aby bylo možno hořák zapálit, musí být bezpečnostní kryt plamene správně nasazen.*

Při uvolnění spínače zapalování se přívod plynu automaticky uzavře, což způsobí zhasnutí univerzálního hořáku Dremel Versatip a jeho pomalé chladnutí. Chcete-li univerzální hořák Dremel Versatip používat nepřetržitě, postupujte podle obr. 2, 3 a 4. Chcete-li pak univerzální hořák Dremel Versatip vypnout, pusťte spínač zapalování a aretační tlačítko posuňte doprava (obr. 5). Tím se přívod butanu okamžitě uzavře.

### POUŽITÍ S OTEVŘENÝM PLAMENEM

Chcete-li univerzální hořák Dremel Versatip používat s otevřeným plamenem, odšroubujte bezpečnostní kryt plamene, odstraňte katalyzátor (a hrot, je-li nasazen) a znovu přišroubujte bezpečnostní kryt plamene a dobře utáhněte jeho matici.

### NASTAVENÍ DÉLKY PLAMENE A TEPLoty

Po zapnutí se přesvědčte, že se hořák opravdu zapálil. Zjistíte to podle toho, že katalyzátor začne žhnout. Potom posuňte regulační páčku plamene doprava, chcete-li délku plamene prodloužit a teplotu zvýšit, nebo doleva, chcete-li délku plamene zkrátit a teplotu snížit. Při použití otevřeného plamene nebo horkého vzduchu dosáhne univerzální hořák Dremel Versatip správné teploty bezprostředně po zapálení. Při použití hrotů vyčkejte, prosím, po dobu 25 sekund, které je potřeba pro jejich ohřev.

### NASAZENÍ NEBO VÝMĚNA HROTŮ

**VAROVÁNÍ** PŘED SEJMUTÍM NEBO VÝMĚNOU HROTŮ NECHTE NÁŘADÍ VŽDY ÚPLNĚ VYCHLADNOUT.

Pro každou práci vždy zvolte správný hrot. Používejte jen hroty, které na hořák dokonale dosednou. Špatně dosedající hroty mohou způsobit, že plamen není dobře regulovaný a není bezpečný.

Při použití hrotů musí být instalován katalyzátor. Chcete-li nainstalovat katalyzátor, odšroubujte matici bezpečnostního krytu plamene a bezpečnostní kryt sejměte. Do bezpečnostního krytu plamene zasuněte katalyzátor tak, aby ušší částí směřoval ven. Bezpečnostní kryt plamene opět nasajte na hořák a bezpečně utáhněte matici. Na katalyzátor lze našroubovat pájecí hrot, řezací nůž, tvarovací nůž nebo horkovzdušný hrot. Hroty pevně utáhněte



7mm klíčem. Chcete-li hrot odstranit, 7 mm klíčem jej zase odšroubujte. Je-li to potřeba, přidržete katalyzátor 8mm klíčem. Široká tryska hořáku a deflektor lehce překlouznou přes okraj katalyzátoru. Chcete-li je sejmut, s katalyzátoru je stáhněte.

## INSTALACE / VÝMĚNA TRYSKY

**VAROVÁNÍ** PŘED INSTALACÍ NEBO VÝMĚNOU TRYSKY NECHTE NÁŘADÍ VŽDY ÚPLNĚ VYCHLADNOUT.

Tryska se může kvůli nečistotám v butanu zanést. Kvůli prodloužení životnosti nářadí je tryska vyměnitelná. Pokud se tryska zanese, postupujte následujícím způsobem při její výměně:

1. Odšroubujte matici bezpečnostního krytu plamene.
2. Vyjměte bezpečnostní kryt plamene (a katalyzátor a hrot, pokud je to možné).
3. Odšroubujte keramický izolátor.
4. Vyjměte rukou trysku (malý měděný díl) jemným otočením a vytažením.
5. Nainstalujte novou trysku s malým otvorem směrem ven.
6. Vložte keramický izolátor zpět a pečlivě ho utáhněte.
7. Znovu vložte bezpečnostní kryt plamene (a katalyzátor a hrot, pokud je to možné).
8. Pečlivě utáhněte matici bezpečnostního krytu plamene.

Dremel Versatip je nyní připraven k použití.

**POZNÁMKA:** Náhradní trysku lze objednat prostřednictvím vašeho prodejce.

## NEJBĚŽNĚJŠÍ POUŽITÍ

Pájecí hrot: používá se na normální pájení cínovou pájkou.  
Horký řezací nůž: řezání nylonových lan, aby nedocházelo k jejich "třepení".  
Tvarovací nůž: ořezávání plastových archů a ostatních tepelně citlivých materiálů  
Široká tryska hořáku: opalování před odstraněním starých nátěrů  
Horkovzdušný hrot: tavení plastů a ostatních tepelně citlivých materiálů  
Deflektor: smršťování tepelně citlivé izolace elektrických vedení

## ÚDRŽBA

### ČIŠTĚNÍ

Před čišťením nářadí vypněte a nechte je úplně vychladnout. Zevně lze nářadí čistit čistou tkaninou. V případě potřeby navlhčete tkaninu malým množstvím neutrálního čisticího. Pro čišťení pájecího hrotu houbičku na čišťení pájecích hrotů navlhčete vodou. Po ukončení pájení nebo když je pájky na hrotu příliš, ořete jej o houbičku, dokud je ještě horký.

## SERVIS A ZÁRUKA

Na tento výrobek DREMEL je poskytována záruka v souladu se zákonnými/specifickými předpisy země určení; poškození způsobená normálním opotřebením, přetížením nebo nesprávným zacházením jsou ze záruky vyloučena. Kdyby nářadí, vzor pečlivě výrobě a důkladnému testování, selhalo, zašlete je nerozebrané, spolu s nákupním dokladem, svému prodejci.

## KONTAKT NA FIRMU DREMEL

Další informace ohledně sortimentu, podpora a horké zákaznické lince firmy Dremel, viz [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nizozemsko

## TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

PL

Před rozpočtciem korzystania z narzdzia Dremel Versatip, nalezy dokladnie przeczytac i zrozumiec niniejsza instrukcje.



### OSTRZEŻENIE NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE PRZEPISY.

*Nieprzeżeganie następujących przepisów może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.*

## 1. MIEJSCE PRACY

- a. Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapewnic jego dobre oświetlenie. Nieuporzadzowane i niedoświetlone miejsca pracy mogą doprowadzić do wypadków.
- b. Nie nalezy zbliżac materiałów łatwopalnych do narzdzia.
- c. Podczas pracy nalezy trzymac narzdzie poza zasięgiem dzieci. *Przy odwróceniu uwagi można stracić kontrolę na narzdzium.*
- d. Stosowac jedynie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.







## 2. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- a. Nalezy zachowac ostrozność, uważac na to co się robi i kierowac się rozsądkiem podczas używania narzdzia. Nie nalezy używac narzdzia w przypadku zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. *Chwila nieuwagi podczas użytkowania narzdzia może doprowadzić do poważnych wypadków.*
- b. Stosowanie wyposażenia ochronnego. Nalezy zawsze nosić okulary ochronne. *Wyposażenie ochronne, takie jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, helm ochronny lub wyposażenie chroniące słuch, stosowane w odpowiednich warunkach zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.*
- c. Nie sięgac zbyt daleko. *Przez cały czas nalezy utrzymywac odpowiednie podparcie i równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad narzdzium w nieoczekiwanych sytuacjach.*
- d. Nalezy odpowiednio się ubierac. *Istnieje ryzyko poparzenia płomieniem lub ciekłą cyną do lutowania. Aby zabezpieczyć się przed poparzeniem, nalezy zakładac odzież ochronną. Włosy, ubranie i rękawice nalezy trzymac z dala od płomienia. Luźne ubrania lub długie włosy mogą się zapalic.*
- e. Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. *Obrabiany przedmiot nalezy przytrzymac za pomocą urządzenia mocującego. To umożliwi oburęczną obsługę narzdzia.*
- f. Nalezy zatrzymac niniejszy podręcznik, aby mógł służyć jako pomoc.
- g. Nie używac urządzenia, jeśli jest ono nieszczelne, widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia lub jeśli nie działa prawidłowo.
- h. Jeśli urządzenie jest nieszczelne (jeśli czuć gaz) nalezy niezwłocznie wynieść je na zewnątrz, sprawdzić szczelność bez płomienia, prosimy zawsze używac mydlin. Butlę gazową

należy napełniać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od wszelkich możliwych źródeł zapłonu, otwartych płomieni, urządzeń elektrycznych oraz innych osób. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń zamieszczonych na butli do ponownego napełniania; nie należy w jakikolwiek sposób modyfikować butli do ponownego napełniania.

- i. **Nie należy obrabiać materiału zawierającego azbest** (azbest jest rakotwórczy).
- j. **W przypadku, gdy podczas pracy elektronarzędzia powstają szkodliwe dla zdrowia, łatwopalne lub wybuchowe pyły, należy zastosować odpowiednie środki ochronne** (na przykład niektóre pyły są rakotwórcze); zaleca się używanie maski przeciwpyłowej, a po zakończeniu pracy odsysanie pyłu i wirów.

### 3. UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE NARZĘDZIA

- a. Narzędzie należy przechowywać w odpowiednim miejscu, gdzie temperatura otoczenia wynosi pomiędzy 10°C a 50°C. Przed odłożeniem narzędzia, należy sprawdzić czy zdążyło całkowicie ostygnąć. Nieużywane narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Wszystkie nieużywane narzędzia powinny być wyłączone.
- b.  **OSTRZEŻENIE** Odczekać, aż narzędzie całkowicie ostygnie przed wyjęciem/ wymianą końcówek oraz/ lub założeniem/ wymianą dyszy.
- c.  **OSTRZEŻENIE** Bardzo łatwopalny gaz pod ciśnieniem.
- d.  **OSTRZEŻENIE** Nie używać w pobliżu iskier ani otwartych płomieni.
- e.  **OSTRZEŻENIE** Nie należy przekłuwać ani wrzucać pojemnika do ognia; nie przechowywać w temperaturze wyższej niż 50°C.
- f.  **OSTRZEŻENIE** Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- g.  **OSTRZEŻENIE** Nie próbować rozmontować urządzenia.

### PRZEZNACZENIE

Końcówka wielofunkcyjna Dremel Versatip przeznaczona do różnych zastosowań, o których można przeczytać w rozdziale "UŻYTKOWANIE".

### ŚRODOWISKO

### USUWANIE ODPADÓW

Przyrząd, akcesoria i opakowanie należy posortować, aby zapewnić recykling przyjazny dla środowiska.

### PARAMETRY

Opis	Narzędzie Dremel Versatip
Numer modelu	2000
Źródło zasilania	Rafinowany gaz butanowy

Pojemność zbiornika	± 17 ml. / ± 9 gram
Czas eksploatacji	± 45 minut (przy najwyższym ustawieniu) ± 90 minut (przy najniższym ustawieniu)
Czas nagrzewania	Natychmiast (otwarty płomień) ± 25 sekund (końcówki)
Znamionowe obciążenie grzewcze (zużycie)	12 g/ godz.
Czas stygnięcia	Osłona płomienia: 15 min. (< 25°C) Końcówki: 17 min. (< 25°C)
Temperatura	1200°C (otwarty płomień) 680°C (gorące powietrze) 550°C (końcówki)
Masa	135 gram (puste narzędzie)

### UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia, prosimy zapoznać się z wszystkimi częściami narzędzia Dremel Versatip (rysunek 1), różnymi końcówkami (rysunek 6) oraz zawartością zestawu (rysunek 7).

### NARZĘDZIE DREMEL VERSATIP

1. Katalizator
2. Osłona płomienia
3. Nakrętka osłony płomienia
4. Izolator ceramiczny
5. Zabezpieczenie przed dziećmi (blokada)
6. Spust
7. Blokada (dla nieprzerywanej pracy)
8. Pokrętło regulacji płomienia
9. Zbiornik
10. Zawór napełniania

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Narzędzie z pokrywką
2. Pokrowiec na pokrywkę
3. Ostrze formujące
4. Głowica do szerokiego płomienia
5. Deflektor
6. Pokrowiec na końcówkę lutowniczą
7. Dodatkowy pusty pokrowiec
8. Ostrze tnące
9. Końcówka do gorącego powietrza
10. Blaszane pudełko z gąbką do lutowania
11. Blaszane pudełko na gorące końcówki
12. Końcówka lutownicza
13. Pokrowiec na 2 klucze

Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia Dremel Versatip, należy zdjąć kartonowe zabezpieczenie z wyłącznika zapłonu.

## NAPEŁNIANIE (PONOWNE NAPEŁNIANIE) ZBIORNIKA

Narzędzie Dremel Versatip zasilane jest ciekłym gazem butanowym. Należy upewnić się, że wlewany gaz to rafinowany gaz butanowy, również stosowany w zapalniczkach. Narzędzie oraz pojemnik należy trzymać tak, jak pokazano na rysunku 8. Następnie napełnić zbiornik ciekłym gazem butanowym, przestrzegając zaleceń podanych na pojemniku z gazem butanowym. Zbiornik jest pełny, kiedy ciekły gaz butanowy znacznie uciekać przez zawór napełniania.

**OSTRZEŻENIE** Nie należy przepelniać zbiornika!

## URUCHAMIANIE

Narzędzie Dremel Versatip wyposażone jest w mechanizm zabezpieczający przed dziećmi. Mechanizm ten wymaga oburęcznej obsługi, co zapobiega uruchomieniu (przypadkowemu) przez dzieci.

1. Aby uruchomić narzędzie Dremel Versatip, patrz rysunek 2 i 3.
2. Izolator ceramiczny zacznie się świecić zaraz po zapłonie. Jeśli nie zacznie się świecić, należy powtórzyć kroki 1 i 2. Kiedy narzędzie Dremel Versatip jest zimne, zapłon może spowodować wydanie krótkiego, gwizdzącego odgłosu. Jest to normalne i nie oznacza wady lub uszkodzenia narzędzia.

\* Uwaga: aby móc uruchomić narzędzie, należy prawidłowo zainstalować osłonę płomienia.

Po zwolnieniu wyłącznik zapłonu, dopływ gazu zostanie automatycznie odcięty, powodując zatrzymanie pracy narzędzia Dremel Versatip i jego stopniowe stygnięcie. Aby móc nieprzerwanie pracować z narzędziem Dremel Versatip, należy postępować zgodnie z krokami 2, 3 i 4. Aby wyłączyć narzędzie Dremel Versatip, należy zwołnicz wyłącznik zapłonu i przesunąć przycisk blokady w prawo (rysunek 5). Spowoduje to natychmiastowe odcięcie dopływu gazu butanowego.

## EKSPLOATACJA NARZĘDZIA Z OTWARTYM PŁOMIENIEM

Aby korzystać z narzędzia Dremel Versatip z otwartym płomieniem, należy odkręcić osłonę płomienia, zdjęć katalizator (oraz końcówkę, jeśli jest przymocowana) i przykręcić z powrotem osłonę płomienia do narzędzia, a następnie mocno dokręcić nakrętkę osłony płomienia.

## REGULACJA DŁUGOŚCI PŁOMIENIA I TEMPERATURY

Po zapłonie, należy upewnić się, że narzędzie jest włączone, sprawdzając czy katalizator zaczyna się świecić. Następnie, przesunąć dźwignię regulacji płomienia w prawo, aby zwiększyć długość płomienia i temperaturę, lub w lewo aby zmniejszyć długość płomienia i temperaturę. Używając otwartego płomienia lub gorącego powietrza, narzędzie Dremel Versatip będzie zawsze osiągało odpowiednią temperaturę tuż po zapłonie. Prosimy odczekać 25 sekund, aby końcówki mogły się nagrzać.

## INSTALOWANIE LUB WYMIANA KOŃCÓWEK

**OSTRZEŻENIE** PRZED ZDJĘCIEM LUB WYMIANĄ KOŃCÓWEK NALEŻY ZAWSZE ODCZekać AŻ NARZĘDZIE CAŁKOWICIE OSTYGNIE.

Prosimy upewnić się, czy używają Państwo odpowiedniej końcówki do danego zastosowania. Można używać tylko takich końcówek, które idealnie pasują do narzędzia. Luźne końcówki mogą spowodować brak kontroli nad płomieniem i stworzyć niebezpieczeństwo.

Aby móc używać końcówek, konieczne jest zainstalowanie katalizatora. Aby zainstalować katalizator, należy odkręcić nakrętkę osłony płomienia i zdjęć osłonę. Wsunąć katalizator do osłony płomienia tak, aby węższa część skierowana była do przodu. Złożyć osłonę płomienia i katalizator z powrotem na narzędzie i mocno dokręcić nakrętkę osłony płomienia. Końcówkę lutowniczą, ostrze skrawające, ostrze formujące oraz końcówkę do gorącego powietrza można przykręcić do katalizatora. Końcówki należy mocno dokręcić 7mm kluczem. Aby zdjęć końcówkę, należy użyć 7 mm klucza i odkręcić końcówkę. W razie potrzeby, należy przytrzymać katalizator za pomocą 8 mm klucza. Końcówka z głowicą do szerokiego płomienia oraz deflektor można wsunąć na katalizator. Aby je zdjęć, należy je zsunąć z katalizatora.

## ZAKŁADANIE/ WYMIANA DYSZY

**OSTRZEŻENIE** NALEŻY ZAWSZE ODCZekać, AŻ NARZĘDZIE OSTYGNIE PRZED ZAŁOŻENIEM/ WYMIANĄ DYSZY.

Dysza można stać się niedrożna z powodu zanieczyszczeń w gazie butanowym. Dla wydłużenia żywotności narzędzia, dysze można wymieniać. Jeśli dysza stanie się niedrożna, należy wykonać poniższe kroki aby wymienić dyszę:

1. Odkręcić nakrętkę osłony płomienia.
2. Zdjąć osłonę płomienia (oraz katalizator i końcówkę, jeśli dotyczy).
3. Odkręcić izolator ceramiczny.
4. Zdjąć dyszę ręcznie (niewielka, miedziana część) delikatnie przekraczając ją i pociągając.
5. Założyć nową dyszę tak, aby niewielki otwór skierowany był do zewnątrz.
6. Założyć z powrotem izolator ceramiczny i dobrze dokręcić.
7. Założyć z powrotem osłonę płomienia (oraz katalizator i końcówkę, jeśli dotyczy).
8. Dobrze dokręcić nakrętkę osłony płomienia.

Teraz narzędzie Dremel Versatip jest gotowe do pracy.

UWAGA: Wymienną dyszę można zamówić za pośrednictwem dealera.

## NAJCZĘSTSZE ZASTOSOWANIA

Końcówka lutownicza: używana do czynności związanych z lutowaniem, przy użyciu cyny do lutowania.

Ostrze do cięcia na gorąco: cięcie liny nylonowej, zapobiegając szarpaniu brzegów

Ostrze formujące: cięcie arkuszy plastiku oraz innych materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę

Głowica do szerokiego płomienia: przygotowanie do usuwania farby

Końcówka do gorącego powietrza: topienie plastiku i innych materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę

Deflektor: kurczenie izolacji wrażliwej na wysoką temperaturę, dookoła przewodów instalacji elektrycznej



- в. **ВНИМАНИЕ** Изключително запалим газ под налягане.
- г. **ВНИМАНИЕ** Не използвайте инструмента в близост до източник на искри или открит пламък.
- д. **ВНИМАНИЕ** Не пробивайте или не изгаряйте флакона с газ и не го съхранявайте при температура над 50°C.
- ж. **ВНИМАНИЕ** Съхранявайте инструмента на недостъпно за деца място.
- з. **ВНИМАНИЕ** Не се опитвайте да разглобявате този инструмент.

## ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Dremel Versatip е предназначен за разнообразни приложения, които ще намерите в глава "ПРИЛОЖЕНИЕ".

## ОКОЛНА СРЕДА

### УНИЩОЖАВАНЕ

Пистолетът, консумативите и опаковката трябва да се сортират за разделно рециклиране, незамърсяващо околната среда.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Описание	Dremel Versatip
Номер на модела	2000
Източник на енергия	Рафиниран газ бутан
Обем на резервоара	± 17 ml. / ± 9 g
Време на работа	45 минути (на най-високи настройки) 90 минути (на най-ниски настройки)
Време за нагряване	Моментално (открит пламък) 25 секунди
Номинална топлинна мощност (консумирана) (за накрайници)	12 g/h
Време за изстиване	Предпазител на пламъка: 15 мин. (< 25°C) Накрайници: 17 мин. (< 25°C)
Температура	1200°C (открит пламък) 680°C (горещ въздух) 550°C (накрайници)
Тегло	135 g (празен инструмент)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Моля запознайте се със съставните части на Dremel Versatip (фигура 1), различните накрайници (фигура 6) и съдържанието на комплекта (фигура 7) преди употреба.

## DREMEL VERSATIP

1. Катализатор
2. Предпазител на пламъка
3. Гайка на предпазителя на пламъка
4. Керамичен изолатор
5. Защита от деца (стопер)
6. Спусък
7. Стопер (за продължителна работа)
8. Резулатор на пламъка
9. Резервоар
10. Вентил за пълнене

## СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1. Инструмент с капачка
2. Легло за капачката
3. Профилен нож
4. Накрайник за широк пламък
5. Рефлекторен накрайник
6. Легло за накрайник за запояване
7. Допълнително празно легло
8. Режещ нож
9. Накрайник за горещ въздух
10. Ламаринена кутия с гъба за запояване
11. Ламаринена кутия за горещи накрайници
12. Калаен припои
13. Легло за 2 гаечни ключа

Преди употреба на Dremel Versatip отстранете картонения предпазител от ключа за запалване.

## (ПРЕ)ЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА

Dremel Versatip работи с течен газ бутан. Уверете се, че газа, който използвате е рафиниран газ бутан, който може да се използва и за запалки.

Дръжте инструмента и флакона с газ, както е показано на фигура 8. След това заредете резервоара с течен газ бутан, като спазвате инструкциите върху флакона с газ бутан. Резервоарът е пълен когато течния газ бутан започне да изтича през вентила за пълнене.

**ВНИМАНИЕ** Не препълвайте резервоара!

## НАЧАЛО

Dremel Versatip е снабден с механизъм за защита от деца. Този механизъм изисква действие с две ръце, като защита срещу (случайно) запалване от деца.

1. Разгледайте фигури 2 и 3, за да запалите Dremel Versatip.
2. Керамичният изолатор ще започне да се нагрява веднага след запалването. Когато това не се случи, повторете стъпки 1 и 2. Когато Dremel Versatip е студен, запалването може да причини кратък свистящ звук. Това е нормално и не значи, че има повреда в инструмента.

\* Забележка: предпазителят на пламъка трябва да бъде монтиран правилно, за да може инструментът да се запали.

Когато ключът за запалване е отпуснат, притокът на газ автоматично спира, причинявайки спиране и бавно изсиване на Dremel Versatip. За продължителна работа с Dremel Versatip, следвайте стъпките на фигури 2, 3 и 4. За да изключите Dremel Versatip, отпуснете ключа за запалване и преместете стопера надясно (фигура 5). Това незабавно ще спре притока на газ.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ С ОТКРИТ ПЛАМЪК

За употреба на Dremel Versatip с открит пламък, развийте предпазителя на пламъка, отстранете катализатора (и накрайника ако е поставен) и завийте обратно на инструмента предпазителя на пламъка и затегнете здраво гайката му.

#### РЕГУЛИРАНЕ ДЪЛЖИНАТА НА ПЛАМЪКА И ТЕМПЕРАТУРАТА

След запалване, се уверете дали инструментът е включен като проверите дали катализаторът започва да се нагрява. След това преместете регулатора на пламъка надясно, за да увеличите дължината на пламъка и температурата или наляво за да намалите дължината на пламъка и температурата. Когато използвате открит пламък или горещ въздух Dremel Versatip е на подходяща температура веднага след запалването. Моля изчакайте 25 секунди време за загряване при работа с накрайници.

#### МОНТИРАНЕ ИЛИ СМЯНА НА НАКРАЙНИЦИ

**ВНИМАНИЕ** ВИНАГИ ОСТАВЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТА ДА ИЗСТИНЕ НАПЪЛНО ПРЕДИ ДА СВАЛЯТЕ ИЛИ ЗАМЕНЯТЕ НАКРАЙНИЦИ.

Уверете се че използвате подходящ накрайник за работата, която искате да извършите. Използвайте само накрайници, които пасват напълно върху инструмента. Разхлабени накрайници могат да доведат до неконтролируем и опасен пламък.

Използването на накрайници изисква катализатора да бъде монтиран. За да монтирате катализатора развийте гайката и отстранете предпазителя на пламъка. Вкарайте катализатора в предпазителя на пламъка с тясната част насочена навън. Поставете предпазителя и катализатора обратно върху инструмента и затегнете здраво гайката на предпазителя на пламъка. Накрайникът за запояване, ножът за рязане, профилният нож и накрайникът за горещ въздух могат да бъдат завити върху катализатора. Затегнете здраво накрайниците, като използвате 7 mm-овия гаечен ключ. За да свалите накрайника, просто използвайте 7 mm-овия гаечен ключ, за да го развиете. Използвайте 8 mm-овия гаечен ключ, ако е необходимо да задържите катализатора на място. Накрайникът за широк пламък и рефлекторният накрайник могат да се нахлузят на края на катализатора. Издърпайте, за да ги свалите от катализатора.

#### МОНТИРАНЕ / СМЯНА НА ДЮЗА

**ВНИМАНИЕ** ВИНАГИ ОСТАВЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТА ДА ИЗСТИНЕ НАПЪЛНО ПРЕДИ ДА МОНТИРАТЕ ИЛИ СМЕНЯТЕ ДЮЗА.

Дюзата може да се запуши от замърсяване причинено от газа бутан. За удължаване на живота на инструмента дюзата е заменяема. Запушената дюза следва да се смени както следва:

1. Разхлабете гайката на предпазителя на пламъка.
2. Отстранете предпазителя на пламъка (и катализатора и накрайника, ако има).
3. Развийте керамичния изолатор.
4. Отстранете на ръка дюзата (малката медна част) като я извадите с леко завъртане.
5. Монтирайте новата дюза навън със страната с малкия отвор.
6. Поставете отново керамичния изолатор и го затегнете здраво.
7. Поставете предпазителя на пламъка (и катализатора и накрайника, ако има).
8. Затегнете здраво гайката на предпазителя на пламъка.

С това Dremel Versatip е вече готов за използване.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Резервна дюза може да поръчате при Вашия специализиран търговец.

#### НАЙ-ЧЕСТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Накрайник за запояване: обичайни работи по запояване, с калаен припой.

Нож за горещо рязане: рязане на найлонови въжета за предотвратяване на 'разнищване'.

Профилен нож: рязане по размер на листов материал от пластмаса и други термочувствителни материали

Накрайник за широк пламък: подготовка за основно отстраняване на боя

Накрайник за горещ въздух: размекване на пластични и други термочувствителни материали

Рефлектор: обработка на термосвиваема изолация около електрически проводници

## ПОДДРЪЖАНЕ

### ПОЧИСТВАНЕ

Изключете инструмента и го оставете да изстине напълно преди почистването. Външната част на инструмента може да се почисти с чист парцал. Ако е необходимо използвайте влажен парцал с малко количество неутрален препарат за почистване. За да почистите накрайника за запояване, трябва да напоите гъбата за запояване с малко вода. След запояване или при излишен припой върху накрайника, го избършете в гъбата докато, е още горещ.

### СЕРВИСНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГАРАНЦИЯ

За този продукт на DREMEL се предоставя гаранция съгласно законите, специфични за съответната страна разпоредби; гаранцията изключва повреди, причинени от нормално износване при работа, от претоварване или неправилна употреба. Ако въпреки положените грижи в производството и изпитването, пистолетът се повреди, изпратете го неразглобен на Вашия търговец заедно със съответния документ за закупуване.

## KOHTAKTI C DREMEL

Za повече информация за продукта DREMEL, поддръжката и пряка телефонна връзка, посетете [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Нидерландия

## AZ EREDETI ELŐÍRÁSOK FORDÍTÁSA

A Dremel Versatip használata előtt olvassa el és értelmezze ezt a használati útmutatót.



### FIGYELEM

**OLVASSA EL AZ ÖSSZES ELŐÍRÁST.** *Ha nem tartja be a*

*következő előírásokat, akkor ez áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos személyi sérülésekhez vezethet.*

## 1. MUNKAHELY

- Tartsa tisztán és rendben a munkahelyét. A rendtelenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- Ne tartson gyúlékony anyagot a szerszám közelében.
- Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől a szerszám használata közben. *Ha elvonják a figyelmet, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.*
- Csak kültéren vagy jól szellőző helyen használja.

## 2. SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megdöntött dolgozzon a szerszámmal. Ha fáradt, ha gyógyszerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. *Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.*
- Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget. *A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.*
- Ne becsülje túl önmagát. *Kerülje a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így a szerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.*
- Viseljen megfelelő ruhát. *Kerülje a láng vagy a folyékony forrasanyag miatti égésveszélyt. Viseljen védőruhát a megégés elkerülése érdekében. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a lángtól. A laza ruházat vagy a hosszú haj meggyulladhat.*
- Biztonságosan fogja be a munkadarabot. *A munkadarab befogásához használjon pillanatszorított. Így két kézzel mikódthetheti a szerszámot.*
- Az útmutatót tartsa meg jövőbeni használatra.
- Ne használja az eszközt, ha szívárog, ha meghibásodás jeleit mutatja, vagy nem működik.
- Ha az eszköz szívárog (gázzag érezhető), azonnal vigye szabad levegőre, és ellenőrizze a gáztömörséget láng nélkül, például szappanos vízzel. A gázpalack töltését

vagy újratöltését csak jól szellőző helyen, nyílt lángtól, gyújtólángtól, elektromos főzőeszközöktől és más személyektől távol végezze. Tartsa be az utántöltő palackon található biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket, és ne módosítsa az eszközt.

- Ne munkáljon meg a berendezéssel azbeszttel tartalmazó anyagokat** (az azbeszttel rákkeltő hatása van).
- Hozza meg a szükséges védőintézkedéseket, ha a munkák során egészségkárosító hatású, éghető vagy robbanékony porok keletkezhetnek** (egyes porfajták rákkeltő hatásúak); viseljen porvédő álarcot és használjon, ha hozzá lehet csatlakoztatni a berendezéshez, egy por-/forgáscsészívó berendezést.

## 3. A SZERSZÁM GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

- Tárolja a szerszámot megfelelő helyen, 10 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Tárolás előtt hagyja teljesen lehlni a szerszámot. A nem használt szerszámot tartsa távol gyermekektől, és tárolja száraz helyen. Kapcsolja ki a szerszámot, ha már nem használja.
- FIGYELEM** Mindig hagyja teljesen lehlni az eszközt, mielőtt leszereli / lecseréli a csúcsot, illetve felszereli / leszereli a fúvókát.
- FIGYELEM** Igen gyúlékony gáz nyomás alatt.
- FIGYELEM** Ne használja szikra vagy nyílt láng közelében.
- FIGYELEM** Ne lyukassa ki és ne hamvassa el a tartályt, valamint ne tárolja 50 °C felett.
- FIGYELEM** Ne hagyja gyermekek közelében.
- FIGYELEM** Ne próbálja meg szétszedni.

## HASZNÁLAT

A Dremel Versatip szerszámot több célra is használhatja, amelyeket a "HASZNÁLAT" cími fejezetben részletezünk.

## KÖRNYEZET

## ELTÁVOLÍTÁS

A berendezést, tartozékait és csomagolását a környezetbarát újrahasznosítás érdekében válogassa szét anyagok szerint.

## JELLEMZŐK

Leírás	Dremel Versatip
Modellszám:	2000
Áramforrás	Finomított bután gáz
Tartály kapacitás	± 17 ml. / ± 9 gramm
Használati idő	± 45 perc (legmagasabb beállításon)
	± 90 perc (legalacsonyabb beállításon)

Felfűtési idő	Azonnal (nyílt láng) ± 25 másodperc (hegy)
A névleges hőbemenet (fogyasztás)	12 g/h
Lehülési idő	Lángfógó: 15 perc (< 25°C) Hegy: 17 perc (< 25°C)
Hőmérséklet	1200°C (nyílt láng) 680 °C (forró levegő) 550 °C (hegy)
Súly	135 gramm (üres szárszám)

## HASZNÁLAT

Ismerkedjen meg a Dremel Versatip egyes részeivel (1. ábra), a különböző hegyekkel (6. ábra) és a készlet tartalmával (7. ábra) a használat előtt.

### DREMEL VERSATIP

1. Katalizátor
2. Lángfógó
3. Lángfógó anya
4. Kerámia szigetelő
5. Gyermek biztonsági zár (leállító)
6. Ravasz
7. Rögzítőzár (a folyamatos munkához)
8. Lángvezérlő gomb
9. Tartály
10. Töltőszelep

### A KÉSZLET TARTALMA

1. Szárszám sapkával
2. Zseb a sapka tárolásához
3. Formázókés
4. Széles lángfej
5. Deflektor
6. Zseb a forrasztóhegyeknek
7. További üres zseb
8. Vágókés
9. Forró levegő hegy
10. Cínes doboz szivaccsal
11. Cínes doboz a forró hegyeknek
12. Forrasztóon
13. Zseb 2 kulcsnak

Vegye le a burkolatot a gyújtókapcsolóról a Dremel Versatip használat előtt.

### A TARTÁLY (ÚJRA)TÖLTÉSE

A Dremel Versatip folyékony butángázzal üzemel. A szárszámot csak finomított butángázzal használja, amelyet öngyújtókban is használnak.

A szárszámot és a tartályt a 8. ábrának megfelelően tartsa. Töltse fel a tartályt folyékony butángázzal, és közben tartsa be a butángáz tartályán levő figyelmeztetéseket is. A tartály akkor telt meg, amikor a folyékony butángáz megjelenik a töltőszelepnél.



Ne töltse túl a tartályt!

## AZ ELSŐ LÉPÉSEK

A Dremel Versatip fel van szerelve gyermekvédelmi mechanizmussal. A mechanizmus megköveteli a két kézzel történő kezelést, így elkerülve, hogy gyermekek véletlenül begyújthassák a lángot.

1. A begyújtáshoz tekintse meg a 2. és 3. ábrákat.
2. A gyújtás után röviddel a kerámia szigetelő izzani kezd. Ha ez nem történik meg, ismétlje meg az 1. és 2. lépéseket. Ha a Dremel Versatip hideg, a gyújtáskor rövid sustergő hangot hallhat. Ez normális és nem jelenti a szárszám meghibásodását.

*\* Megjegyzés: a lángfógót megfelelően fel kell szerelni ahhoz, hogy a szárszám begyújtson.*

A gyújtókapcsoló elengedésekor a gázfolyam automatikusan lezár, így a szárszám kikapcsol és lassan lehil. A folyamatos használatához kivesse a 2., 3. és 4. ábrán bemutatott lépéseket. A szárszám kikapcsolásához engedje fel a gyújtókapcsolót, és nyomja jobbra a rögzítőzár gombot (5. ábra). A butángáz áramlása azonnal elzáródik.

### NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA

Ha nyílt lángon szeretné használni a Dremel Versatipet, csavarja le a lángfógót, vegye le a katalizátort (és a hegyet, ha van felszerelve), ezután tegye vissza a lángfógót, és húzza meg az anyát.

### LÁNGHOSSZ ÉS HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A begyújtás után ellenőrizze, hogy a katalizátor izzik-e. Ezután a lángvezérlő kar jobbra mozgatásával növelheti a láng hosszát és a hőmérsékletét, a balra mozgatásával pedig csökkentheti ezeket. Ha a nyílt lángot vagy a forró levegőt szeretné használni, a szárszám a begyújtás után máris rendelkezésre áll. A forrasztóhegyek használatához kb. 25 mp-et várni kell a megfelelő felmelegedésre.

### HEGYEK FELSZERELÉSE ÉS CSERÉJE



MEGJEGYZÉS: HEGYEK LEVÉTELE VAGY CSERÉJE ELŐTT MINDIG HAGYJA LEHŰLNI A SZÁRSZÁMOT.

Mindig az elvégzendő munkának megfelelő hegyet használja. Csak olyan hegyet használjon, amely tökéletesen illeszkedik a szárszámhoz. A hegy laza illesztése nem megfelelően irányított és nem biztonságos lángot eredményez.

A hegyek használata esetén a katalizátornak is a helyén kell lennie. A katalizátor felszereléséhez vegye le a lángfógót az anya kilazításával. Csúsztassa be a katalizátort a lángfógóba úgy, hogy a vékonyabb része nézzen kifelé. Szerelje vissza a lángfógót a katalizátorral együtt a szárszámra, és húzza meg a rögzítőanyát. A forrasztóhegyet, vágókést, formázókést és forró levegő fúvókát a katalizátorra erősítheti fel. A hegyeket a 7 mm-es kulccsal lehet fixen rögzíteni. Adott hegy leszereléséhez a 7 mm-es kulccsal csavarja le a helyéről. Ha szükséges, a katalizátort közben egy 8 mm-es kulccsal foghatja meg. A széles lángfúvó fejet és a terelőt a katalizátor végére csúsztathatja fel. A levételükhöz húzza le őket a katalizátorról.



## FÚVÓKA FELSZERELÉSE / CSERÉJE



### FIGYELEM

MINDIG HAGYJA LEHŰLNI AZ ESZKÖZT, MIELŐTT FELSZERELI VAGY LECSERÉLI A FÚVÓKÁT.

A fúvóka eltömődhet a butángáz szennyeződéseitől. A szerszám hosszú élettartama érdekében a fúvóka cserélhető. Ha a fúvóka eltömődik, a következő lépésekkel cserélheti ki azt:

1. Csavarja le a lángfogó rögzítőanyáját.
2. Vegye le a lángfogót (és a katalizátort illetve a csúcsot, ha van ilyen).
3. Csavarja le a kerámiaszigetelőt.
4. Óvatosan csavarja le és húzza le a fúvókát (a kisméretű rézalkatrészt).
5. Az új fúvókát a nyílással kifelé szerelje fel.
6. Szerelje vissza a kerámiaszigetelőt, és erősen húzza meg.
7. Szerelje vissza a lángfogót (és a katalizátort illetve a csúcsot, ha van ilyen).
8. Húzza meg erősen a lángfogó rögzítőanyáját.

A Dremel Versatip ezzel használatra kész.

MEGJEGYZÉS: Cserefúvókát a helyi márkakereskedőnél kaphat.

### JAVASOLT HASZNÁLAT

Forrasztóhegy: általános forrasztási műveletek, forrasztóórnáknál használatával.

Forró vágókés: nejlonszínű vágása a "rojtosodás" elkerüléséért.

Alakító kés: műanyag lapok és egyéb hőre lágyuló anyagok méretre vágása

Széles lángvető fej: festékeltváltozás előkészítése

Forró levegős fúvó: műanyagok és egyéb hőre lágyuló anyagok megolvasztása

Terelő: hőre lágyuló szigetelőanyag rázsugorítása elektromos vezetékekre

## KARBANTARTÁS

### TISZTÍTÁS

Kapcsolja le a szerszámot, és hagyja teljesen lehűlni a tisztítás előtt. A szerszám külsejét egy tiszta ruhával letörölheti. Ha szükséges, használjon semleges oldószerezrel átnedvesített ruhát. A forrasztóhegy tisztításához először nedvesítse be a szivacsot vízzel. Forrasztás után vagy ha túl sok ón maradt a hegyen, törölje bele a szivacsba forró állapotban.

### SZERVIZ ÉS GARANCIA

Ez a DREMEL termék garantáltan megfelel a törvényi illetve országsspecifikus előírásoknak; a normális használatból eredő kopás és elhasználódás, túiterhelés és helytelen kezelés miatt bekövetkező károsodásokra a garancia nem terjed ki. Ha a berendezés a gondos gyártás és ellenőrzés ellenére nem működik, küldje el a gépet üzletkötőjéhez szétszerelés nélkül, a vásárlást igazoló bizonylattal.

## DREMEL ELÉRHETŐSÉG

A Dremel választékát, támogatását és közvetlen elérhetőségét illetően a [www.dremel.com](http://www.dremel.com) címen talál információt.

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Hollandia

## TRADUCERE A INSTRUȚIUNILOR ORIGINALE

RO

Înainte de-a utiliza scula Dremel Versatip, citiți în întregime și înfelegești acest manual.



### ATENȚIE

### CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE.

În cazul în care nu vești respecta următoarele instrucțiuni, se poate ajunge la electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

## 1. LOCUL DE MUNCĂ

- a. Păstrați locul de muncă curat și bine iluminat. Locurile de muncă dezordonate și întunecate pot duce la accidente.
- b. Nu păstrați și nu aduceți materiale combustibile în apropierea sculei.
- c. Nu permiteți accesul copiilor și a altor persoane în apropiere în timpul utilizării sculei. *Dacă vți este distras atenția putești pierde controlul asupra sculei.*
- d. Folosiți numai în exterior sau în încăperi bine aerisite.

## 2. SIGURANȚA PERSOANELOR

- a. Fiți atenți, avești grijă de ceea ce facești și procedați rațional atunci când lucrați cu această sculă. Nu folosiți scula când sunteți obosiți sau vți aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. *Un moment de neatenție în timpul utilizării sculei poate duce la răniri grave.*
- b. Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție. *Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțăminte de siguranță anterapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei, diminuează riscul rănirilor.*
- c. Nu vți supraevaluați. *Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna echilibrul. Astfel vești putea controla mai bine scula în situații neașteptate.*
- d. Purtați îmbrăcăminte adecvată. *În contact cu flacăra sau cu cositorul topit putești suferi arsuri. Purtați îmbrăcăminte de protecție care vți protejează împotriva arsurilor. Feriți-vă de părul, îmbrăcăminte și mînușile de flacără. Hainele desfăcute sau pîrul lung se pot aprinde.*
- e. Fixați piesa de lucru. *Utilizați un dispozitiv de prindere pentru menținerea piesei de lucru. Astfel avești ambele mâini disponibile pentru a opera scula.*
- f. Păstrați acest manual pentru referiri ulterioare.
- g. Nu folosiți aparatul când acesta pierde gaz, prezintă orice urme de deteriorare sau când observați orice funcționare anormală.
- h. Dacă aparatul are scurgeri (simțiți mirosul gazului), scoateți imediat în afara clădirii și verificați etanșeitatea fără flacără; în acest scop utilizați numai clăbuci de săpun. Umplerea sau reumplerea cilindrilor de gaz trebuie efectuată într-un

spațiu bine aerisit, departe de orice sursă de aprindere, de flăcără deschisă, de becuri de semnalizare, de reșouri electrice și departe de alte persoane. Aveți grijă să respectați toate instrucțiunile de securitate și etichetele de avertizare de pe cilindrul de gaz și nu modificați în nici un fel aparatul.

- i. **Nu prelucrați materiale care conțin azbest** (azbestul este considerat a fi cancerigen).
- j. **Luați măsuri de protecție dacă în timpul lucrului se pot produce pulberi nocive, inflamabile sau explozibile** (anumite pulberi sunt considerate a fi cancerigene); purtați o mască de protecție împotriva prafului și folosiți o instalație de aspirare a prafului/ așchiiilor, în situația în care există posibilitatea racordării acesteia.

### 3. UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR

- a. Pústrați scula într-un loc adecvat, cu o temperatură ambientă între 10°C și 50°C. Lúsați ca scula sá se rúceascú complet, înainte de-a pune la loc. Sculele neutilizate se vor pústra întrun loc uscat, unde nu sunt la îndemána copiilor. Stingeți toate sculele neutilizate.
- b. **ATENȚIE** Totdeauna lásați unealta sá se ráceascá în totalitate înainte de a demonta / schimba vârfurile sau de a instala / schimba injectorul.
- c. **ATENȚIE** Gaz sub presiune foarte inflamabil.
- d. **ATENȚIE** Nu utilizați aproape de scânteii sau de flacără deschisá.
- e. **ATENȚIE** Nu perforați și nu ardeți rezervorul și nu pástrați acesta la temperaturi de peste 50°C.
- f. **ATENȚIE** Nu lásați la îndemána copiilor.
- g. **ATENȚIE** Nu demontați această unitate.

### DESTINAȚIE

Dremel Versatip este destinat pentru o gamă largă de aplicații, descrise în capitolul "UTILIZARE".

### MEDIU

#### ELIMINARE

Aparatul, accesoriile și ambalajul trebuie tratate pentru reciclare, pentru protecția mediului.

### SPECIFICAȚII

Descriere	Dremel Versatip
Numărul modelului	2000
Sursă de energie	Gaz butan rafinat
Capacitate rezervor	± 17 ml. / ± 9 grame
Timp de utilizare	± 45 minute (flacără puternică) ± 90 minute (flacără redusă)
Timp de încălzire	Instantanee (flacără deschisă) ± 25 secunde (vârfuri)

Putere calorică nominală (consum)	12 g/h
Timp de răcire	Apúrútoarea antiflacúrú: 15 min. (< 25°C) Vúrfuri: 17 min. (< 25°C) 1200°C (flacără deschisă) 680°C (aer cald) 550°C (vârfuri)
Temperatura	
Masa	135 grame (scula neîncúrcatú)

### UTILIZARE

Înainte de utilizare, familiarizați-vă cu componentele sculei Dremel Versatip (figura 1), cu diferitele vârfuri (figura 6) și cu conținutul trusei (figura 7).

### DREMEL VERSATIP

1. Catalizator
2. Apúrútoarea antiflacúrú
3. Piulífla apúrútoarei antiflacúrú
4. Izolator ceramic
5. Blocare de siguranflú (opritor)
6. Buton de declanșare
7. Blocare (pentru lucru continuu)
8. Buton de reglaj al flúcurii
9. Rezervor
10. Supapú de umplere

### CONȚINUTUL TRUSEI

1. Scula cu capac
2. Locaș pentru capac
3. Cufliit de formare
4. Duzú de flacără largú
5. Deflector
6. Locaș pentru vúrf de cositorie
7. Locaș adițíonal gol
8. Cufliit de túiere
9. Duzú de aer cald
10. Cutie de tinichea cu burete
11. Cutie de tinichea pentru vúrfuri calde
12. Cositor
13. Locaș pentru 2 chei

Înainte de utilizarea sculei Dremel Versatip îndepúrtați învelíțul de carton de pe butonul de declanșare.

### (RE)UMPLEREA REZERVORULUI

Scula Dremel Versatip funcționează cu gaz butan lichiefiat. Asigurați-vă cú gazul utilizat este gaz butan rafinat, care se poate utiliza și pentru brichete. Țineți scula și butelia de gaz conform figurii 8. Umpleți rezervorul cu gaz butan lichiefiat, conform instrucțiilor de pe butelie. Rezervorul este plin, când gazul începe sá iasú prin supapa de umplere.



## ATENȚIE

Nu supraîncălcați rezervorul!

## GHID DE PORNIRE

Scula Dremel Versatip este echipată cu un mecanism pentru siguranța copiilor. Acest mecanism necesită acționare cu două mâini, pentru prevenirea aprinderii (accidentale) de către copii.

1. Vedefii figurile 2 și 3 pentru aprinderea sculei Dremel Versatip.
2. Izolatorul ceramic începe să se incindă în scurt timp după aprindere. În caz contrar, repetați pașii 1 și 2. Dacă scula Dremel Versatip este rece, la aprindere puteți auzi un zgomot țuierător. Acesta este normal și nu înseamnă că scula este defectă.

\* *Notă: scula se poate aprinde numai când apăsătoarea antiîncălțur este instalată în mod corespunzător.*

Când butonul de declanșare este eliberat, curentul de gaze este oprit în mod automat, cauzând stingerea și răcirea sculei Dremel Versatip. Pentru utilizare continuă, procedați conform pașilor 2, 3 și 4. Pentru stingerea sculei Dremel Versatip, eliberați butonul de declanșare și deplasați butonul de blocare spre dreapta (figura 5). Acesta va opri imediat curentul de gaz.

### UTILIZARE CU FLĂCĂRĂ DESCHISĂ

Pentru a utiliza scula Dremel Versatip cu flăcără deschisă, deșurubați catalizatorul, îndepărtați catalizatorul (și vârful, dacă este montat), reînțurubați apăsătoarea pe sculă și strângeți piulița de prindere a apăsătorii.

### REGLAJUL LUNGIMII FLĂCĂRII ȘI A TEMPERATURII

După aprindere, asigurați-vă ca scula funcționează verificând ca catalizatorul începe să se incindă. Apoi deplasați butonul de reglarea a flăcării spre dreapta, pentru creșterea lungimii flăcării și a temperaturii, sau spre stânga pentru descreșterea lungimii flăcării și a temperaturii. Când este utilizat cu flăcără deschisă sau cu aer cald, scula Dremel Versatip atinge temperatura potrivită imediat după aprindere. Când este utilizat cu vârfuri, timpul de încălzire este de 25 secunde.

### INSTALAREA SAU SCHIMBAREA VÂRFURILOR



## ATENȚIE

ÎNAINTEA DEMONTĂRII SAU SCHIMBĂRII VÂRFURILOR, TOTDEAUNA AȘTEPTAȚI RĂCIREA TOTALĂ A SCULEI.

Asigurați-vă că ați ales vârful potrivit pentru operația de efectuat. Utilizați numai vârfuri ca se potrivesc perfect în sculă. Vârfurile nepotrivite pot fi cauza unei flăcări necontrolate și periculoase.

Când se utilizează vârfuri, catalizatorul trebuie instalat. Pentru a instala catalizatorul, deșurubați piulița apăsătoarei antiîncălțur și îndepărtați apăsătoarea antiîncălțur. Potrivii catalizator în apăsătoarea antiîncălțur cu partea îngustă spre exterior. Reașezați apăsătoarea antiîncălțur cu catalizatorul pe sculă și strângeți ferm piulița apăsătoarei. Vârful de cositorire, cuflitul de țuieră, cuflitul de formare și duza de aer cald se pot înțuruba pe catalizator. Înțurubați vârfurile, strângându-le cu cheia de 7 mm. Pentru a demonta vârful, folosiți cheia de 7 mm pentru deșurubare. Dacă e cazul, puteți fiine catalizatorul pe loc cu cheia de 8 mm. Vârful de flăcără largă și deflectorul se potrivesc prin alunecare pe catalizator. Puteți să le demontați, trăgându-le de pe catalizator.

### INSTALAREA / SCHIMBAREA INJECTORULUI



## ATENȚIE

TOTDEAUNA LĂSAȚI UNEALTA SĂ SE RĂCEASCĂ ÎN TOTALITATE, ÎNAINTE DE A INSTALA SAU DE A SCHIMBA INJECTORUL.

Impuritățile gazului butan pot înfunda injectorul. Pentru prelungirea duratei de viață a unelei, injectorul se poate schimba. În cazul înfundării injectorului, schimbați acesta urmând pașii de mai jos:

1. Deșurubați piulița apăsătoarei.
2. Îndepărtați apăsătoarea (precum și catalizatorul și vârful, dacă e cazul).
3. Deșurubați izolatorul ceramic.
4. Rotind ușor cu mâna liberă și trăgând afară, îndepărtați injectorul (piesă mică, din cupru).
5. Instalați injectorul nou cu orificiul mic în afară.
6. Puneți la loc și strângeți izolatorul ceramic.
7. Reinstalați apăsătoarea (precum și catalizatorul și vârful, dacă e cazul).
8. Înșurubați ferm piulița apăsătoarei.

Scula Dremel Versatip este gata de utilizare.

NOTAȚI: Injector de schimb puteți comanda prin unitatea vânzătoare.

### CELE MAI FRECVENTE UTILIZĂRI

Vârf de cositorire: pentru activitățile de lipire normală, cu cositor. Cuflit de țuieră fierbinte: țuieră a unei frânghii de nylon evitând 'scuimoșirea'.

Cuflit de formare: decuparea foilor de plastic și a altor materiale sensibile la căldură.

Duza de flăcără largă: pregătirea îndepăturii vopselei

Duza de aer cald: topirea materialelor plastice și a altor materiale sensibile la căldură.

Deflector: contractarea izolațiilor termosensibile pe cablurile electrice

## ÎNTREȚINERE

### CURĂȚIRE

Stingefii scula și lăsați să se răcească complet înainte de curățire. Exteriorul sculei se poate curăța cu o lavetă curată.

Dacă e necesar, folosiți o lavetă umezită cu puflin detergent neutru. Vârful de cositorire curățați cu buretele imbibat în puflin apă. Dacă după lipire vă rămâne un exces de cositor pe vârf, stegeții cu buretele până este cald.

### SERVICE ȘI GARANȚIE

Acest produs DREMEL este garantat în conformitate cu legislația/regulamentele specifice flăcării; deteriorările datorate uzurii normale și fisurilor, suprasarcinii sau manipulării improprii vor fi excluse de la garanție. Dacă aparatul se defectează, în ciuda grijii avute la producția și testarea acestuia, trimiteți-l în stare nedemontată, împreună cu documentul achiziției, la unitatea vânzătoare.

### CONTACTAȚI DREMEL

Pentru informații suplimentare despre sortimentul Dremel, pentru suport și asistență, vizitați [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europa, Cutia poștală 3267, 4800 DG Breda, Olanda

Перед эксплуатацией Dremel Versatip прочтите полностью инструкцию, и убедитесь, что в ней Вам всё понятно.



### **ВНИМАНИЕ** ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ.

*При несоблюдении нижеследующих указаний возможно поражение электротоком, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.*

## 1. РАБОЧЕЕ МЕСТО

- a. Рабочее место следует содержать в чистоте и порядке. Беспорядок на рабочем месте и его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- б. Не храните горючие материалы вблизи инструмента.
- в. При работе с инструментом рядом не должны находиться дети и посторонние лица. *Посторонние факторы могут отвлекать Вас от работы и Вы потеряете контроль над инструментом.*
- г. Используйте исключительно на открытом воздухе или хорошо проветриваемых помещениях.

## 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

- a. Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете и продуманно начинайте работу с инструментом. Не работайте с инструментом, если Вы устали или если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. *Секунда невнимательности во время работы с инструментом может привести к серьезным травмам.*
- б. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. *Средства индивидуальной защиты, как то противодымные респираторы, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от работы и применяемого электроинструмента, снижают риск получения травм.*
- в. Не переоценивайте свои силы. *Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие. Благодаря этому Вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.*
- г. Всегда надевайте рабочую одежду. *Существует опасность ожога пламенем или жидким оловом. Всегда одевайте защитную одежду, чтобы избежать возможного ожога. Волосы, одежда и перчатки должны находиться на безопасном расстоянии от огня. Свободная одежда или длинные волосы могут воспламениться.*
- д. Укрепите заготовку. *Используйте зажим для закрепления. Это позволит Вам работать двумя руками.*
- е. Сохраните эту инструкцию для последующего пользования.
- ж. Не пользуйтесь инструментом, если Вы обнаружили утечку, или если имеются следы повреждения или неисправности.

- з. Если Вы обнаружили утечку (слышится запах газа), немедленно прекратите работу и проверьте инструмент на герметичность не используя пламени, методом мыльного раствора. Наполнение цилиндра газом разрешается исключительно в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источника возгорания, открытого огня, фитилей, кухонных электрических приборов и вдали от людей. Чтобы и в дальнейшем иметь возможность читать инструкции по безопасности и предупреждения, нанесенные на цилиндре, не прибегайте к изменениям прибора.
- и. **Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста** (асбест считается канцерогеном).
- j. **Примите меры защиты, если во время работы возможно возникновение вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной пыли** (некоторые виды пыли считаются канцерогенными); пользуйтесь противодымным респиратором и применяйте отсос пыли/стружки при наличии возможности присоединения.

## 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- a. Храните Ваш инструмент в надлежащем месте при температуре от 10°C до 50°C. Перед хранением инструмент должен полностью остыть. Инструмент должен храниться в сухом, недоступном для детей месте. Всегда выключайте инструмент после использования.
- б. **ВНИМАНИЕ** Прежде чем снимать/заменять насадки / устанавливая/заменяя наконечники, инструмент должен остыть.
- в. **ВНИМАНИЕ** Очень легко воспламеняющийся газ под давлением.
- г. **ВНИМАНИЕ** Не работайте рядом с искрами или открытым огнём.
- д. **ВНИМАНИЕ** Не прокалывайте и не нагревайте контейнер или место его хранения выше 50°C.
- е. **ВНИМАНИЕ** Храните вдали от детей.
- ж. **ВНИМАНИЕ** Запрещается демонтировать инструмент.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Dremel Versatip предназначается для разнообразных случаев, описание которых Вы найдёте в главе "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ".

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

### УТИЛИЗАЦИЯ

Отслуживший свой срок инструмент, принадлежности и упаковку следует сдавать для экологической чистой рециркуляции отходов.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Dremel Versatip
Номер модели	2000
Источник питания	Очищенный газ бутан
Объем бака	± 17 мл. / ± 9 грамм
Продолжительность работы максимальных установках)	± 45 минут (на ± 90 минут (на минимальных установках)
Время разогрева	Мгновенно (открытый огонь) ± 25 секунд (насадка) 12 г/ч
Номинальное теплоступление (потребление)	
Время охлаждения	Защитная насадка: 15 мин. (< 25°C) Рабочие насадки: 17 мин. (< 25°C)
Температура	1200°C (открытый огонь) 680°C (горячий воздух) 550°C (раб. насадки)
Масса	135 грамм (пустой инструмент)

## РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

Пожалуйста, перед работой ознакомьтесь с деталями Dremel Versatip (рис. 1), различными насадками (рис. 6) и компонентами комплекта (рис.7).

### DREMEL VERSATIP

1. Катализатор
2. Защитная насадка
3. Крепёжная гайка защитной насадки
4. Керамический изолятор
5. Блокиратор от детей (стопор)
6. Пусковое устройство
7. Блокиратор (для продолжительной работы)
8. Кнопка контроля пламени
9. Бак
10. Наполнительный клапан

### ПОСТАВКА В НАБОРЕ

1. Комплект с колпачком
2. Отделение для хранения колпачка
3. Нож для профилирования
4. Широкая нагревательная головка
5. Пламеотражатель
6. Отделение для паяльной насадки
7. Дополнительное пустое отделение
8. Режущий нож
9. Насадка для горячего воздуха
10. Коробка с губкой
11. Коробка для горячих насадок

12. Паяльная насадка
13. Отделение для двух 2 гаечных ключей

Перед работой удалите картонную крышку с переключателя Dremel Versatip.

### (ДО)ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА

Dremel Versatip работает на жидком бутане. Убедитесь, что используемый газ - очищенный бутан, который можно использовать в зажигалках.

Держите инструмент и ёмкость с газом в положении, как показано на рис. 8. Затем наполните бак, следуя инструкциям, указанным на ёмкости с газом. Бак полный, когда газ исчезает через наполнительный клапан.

**▲ ВНИМАНИЕ** Не переполняйте бак!

### НАЧАЛО РАБОТЫ

Dremel Versatip оснащён блокиратором, который предотвращает опасность включения инструмента детьми. Этот механизм включается лишь двумя руками, что защищает от (случайного) включения инструмента ребёнком.

1. См. рис. 2 и 3, как включить Dremel Versatip.
2. Керамический изолятор начнёт разогреваться практически сразу после включения. Если инструмент не нагревается, повторите шаги 1 и 2. Если Dremel Versatip холодный, при включении может раздасться короткий свистящий звук. Это нормально и не является дефектом инструментом.

*\* Примечание: защитная насадка должна быть правильно установлена, чтобы инструмент можно было включить.*

После отпущения переключателя подача газа прекращается, Dremel Versatip прекращает работать и постепенно охлаждается. Чтобы иметь возможность работать Dremel Versatip непрерывно, следуйте инструкциям, описанным на рис. 2, 3 и 4. Чтобы выключить Dremel Versatip, отпустите переключатель и поверните блокиратор вправо (рис. 5). Таким образом моментально прекращается подача газа.

### РАБОТА С ОТКРЫТЫМ ОГНЁМ

Чтобы использовать Dremel Versatip с открытым огнём, снимите защитную насадку, удалите катализатор (и рабочую насадку, если она установлена), а затем прикрутите назад защитную насадку на инструмент и надёжно затяните крепёжную гайку.

### РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ПЛАМЕНИ И ВЫСОТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

После включения убедитесь, что инструмент в рабочем состоянии и катализатор начинает нагреваться. Затем поверните ручку контроля пламени вправо для увеличения длины пламени и высоты температуры или влево для уменьшения пламени и температуры. Если Вы работаете с открытым огнём или горячим воздухом, то с Dremel Versatip можно работать непосредственно после включения. Если Вы работаете насадками, подождите 25 секунд.

## УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА РАБОЧИХ НАСАДОК

**▲ ВНИМАНИЕ** ВСЕГДА ПОЛНОСТЬЮ ОХЛАЖДАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕД ТЕМ, КАК УДАЛИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ РАБОЧУЮ НАСАДКУ.

Перед использованием убедитесь, что Вы выбрали насадку, соответствующую задаче. Используйте только те насадки, которые идеально подходят инструменту. Если насадка плохо укреплена на инструменте, пламя может выйти из-под контроля и нанести ущерб.

Если Вы работаете с насадкой, на инструменте должен быть установлен катализатор. Чтобы установить катализатор, отвинтите гайку защитной насадки и удалите её. Вставьте катализатор в защитную насадку узкой частью наружу. Снова установите защитную насадку и катализатор на инструмент и надёжно затяните крепёжную гайку защитной насадкой. Паяльную, режущую насадку, нож для профилирования и насадку для подачи горячего воздуха можно устанавливать на катализатор. Надёжно закрепите насадки, воспользовавшись 7-мм гаечным ключём. Чтобы снять насадку, просто открутите её 7-мм ключём. Для установки катализатора воспользуйтесь 8-мм гаечным ключём.

Широкую нагревательную насадку и пламеотражатель можно установить на задний край катализатора. Чтобы их снять, стяните их с катализатора.

## УСТАНОВКА/ ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА

**▲ ВНИМАНИЕ** ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УСТАНОВЛИВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ НАКОНЕЧНИК, ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ОХЛАДИТЬСЯ.

Если бутан не очищенный, насадка может засориться. Чтобы продлить срок эксплуатации инструмента, насадку можно заменить. Если насадка засорилась, сделайте следующее:

1. Отверните крепёжную гайку защитного наконечника.
2. Снимите защитную насадку (и катализатор и насадку, если таковая имеется).
3. Отверните керамический изолятор.
4. Вручную снимите наконечник (небольшая медная деталь), мягко поворачивая её и потягивая.
5. Установите новый наконечник меньшим отверстием наружу.
6. Установите на место керамический изолятор и надёжно его прикрутите.
7. Установите на место защитную насадку (и катализатор и насадку, если таковая имеется).
8. Надёжно закрепите крепёжную гайку защитного наконечника.

Dremel Versatip снова готов к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ: сменный наконечник можно заказать у дилера.

## СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Паяльная насадка: для паяния с помощью насадки. Горячий режущий нож: для разрезания нейлоновых нитей, чтобы избежать распускания.

Нож для профилирования: обрезание пластиковых плит и других термочувствительных материалов  
Широкая нагревательная головка: подготовка к тщательному удалению краски

Насадка для горячего воздуха: плавка пластики и других термочувствительных материалов

Пламеотражатель: оплавление термочувствительной изоляции вокруг электрического кабеля

## УХОД

### ОЧИСТКА

Выключите инструмент и дайте ему остыть, прежде чем приступать к очистке. Наружную поверхность инструмента можно очистить чистой тканью. Если есть необходимость, почистите его влажной тканью, смоченной небольшим количеством нейтрального моющего средства. Чтобы почистить паяльную насадку, смочите паяльную губку водой. После паяния или если на насадке остался припой, снимите его, пока насадка горячая.

## СЕРВИС И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийное обслуживание продукции компании DREMEL осуществляется в соответствии с действующими местными правовыми нормами. Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу. В случае использования инструмента не по назначению гарантия теряет силу. Если, несмотря на тщательный контроль при изготовлении и проверке инструмента, он выйдет из строя, вышлите его в неразобранном виде Вашему дилеру вместе с документом, подтверждающим покупку.

## КОНТАКТЫ С DREMEL

Дополнительная информация об ассортименте продукции Dremel, поддержка пользователей и горячая линия находятся на сайте [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Бреда

## ALGSETE JUHISTE TÕLGE

Enne Dremeli Versatip'i kasutamist lugege tingimata läbi käesolev kasutusjuhend ja veenduge, et olete sellest aru saanud.



**▲ ETTEVAATUST** LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED. Järgnevat ohutusnõuete

eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

## 1. TÕÕPIIRKOND

- a. Hoidke tööpiirkond puhas ja korras. Tööpiirkonnas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada õnnetusi.
- b. Ärge hoidke seadme läheduses kergesti süttivaid materjale.
- c. Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud tööpiirkonnast eemal. *Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.*
- d. Kasutage seadet üksnes välitingimustes või hea ventilatsioonidega ruumides.

## 2. INIMESTE OHUTUS

- a. Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning tegutsege elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. *Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.*
- b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. *Sobivate isikukaitsevahendite, näiteks tolumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.*
- c. Ärge hinnake end üle. *Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.*
- d. Kandke sobivat rõivastust. *Võite ennast leegi või vedela jootetinaga põletada. Kandke kaitserõivastust, et ennast põletuste eest kaitsta. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad leegist eemal. Laidad riided ja pikad juuksed võivad süttida.*
- e. Kinnitage toorik. *Tooriku kinnitamiseks kasutage kinnitusseadist. Nii jäävad Teil mõlemad käed töötamiseks vabaks.*
- f. Hoidke käesolev kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
- g. Ärge kasutage seadet, kui see lekib, on vigastatud või töötab tõrgetega.
- h. Kui seade lekib (tunda on gaasilõhna), viige seade kohe välja ja kontrollige hermeetilisust ilma leegita, kasutades seebilahust. Gaasilindrit tuleb täita hästi ventileeritud kohas, eemal mis tahes võimalikust tulekoldest, lahtisest leegist, elektrilistest keedunõudest ja teistest inimestest. Järgige kõiki silindri täitmise suhtes kehtivaid ohutusnõudeid ja hoiatusi ning ärge modifitseerige seadet mingil moel.
- i. **Ärge töödelge asbesti sisaldavat materjali** (asbest võib tekitada vähki).
- j. **Rakendage kaitseabinõusid, kui töötamisel võib tekkida tervistkahjustavat, süttimis- või plahvatusohtlikku tolmu** (teatud liiki tolm võib tekitada vähki); kandke tolmukaitsemaski ja võimaluse korral ühendage seade tolmuimejaga.

## 3. SEADME KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- a. Hoidke seadet sobivas kohas temperatuuril 10°C kuni 50°C. Enne hoiulepanekut laske seadmel täielikult jahtuda. Kasutusvälisel ajal tuleb seadmeid hoida kuivas ja lastele kättesaamatus kohas. Kasutusvälisel ajal peavad seadmed olema välja lüüritatud.
- b.  **ETTEVAATUST** Enne seadme teisaldamist ning otsakute ja düüsi paigaldamist ja vahetamist laske seadmel täielikult jahtuda.
- c.  **ETTEVAATUST** Väga kergesti süttiv survegaas.
- d.  **ETTEVAATUST** Ärge kasutage sädemete või lahtise leegi läheduses.
- e.  **ETTEVAATUST** Ärge torgake konteinerit läbi ja ärge hoidke seda temperatuuril üle 50°C.
- f.  **ETTEVAATUST** Tõkestage laste ligipääs.
- g.  **ETTEVAATUST** Ärge püüdke seadet lahti monteerida.

## NÕUETEKOHANE KASUTUS

Dremeli Versatip on ette nähtud erinevateks töödeks, mida on kirjeldatud punktis "Kasutamine".

### KESKKOND

#### UTILISEERIMINE

Seade, lisatarvikud ja pakend tuleks keskkonnasäästlikult ringlusesse võtta.

### TEHNILISED ANDMED

Kirjeldus	Dremel Versatip
Mudeli number	2000
Toiteallikas	Rafineeritud butaangaas
Paagi maht	± 17 ml / ± 9 grammi
Tööaeg	± 45 minutit (kõrgeim seadistus) ± 90 minutit (madalaim seadistus)
Soojendusae	Pidev (lahtine leek) ± 25 sekundit (otsakud)
Nominaalne soojustarve	12 g/h
Jahtumisaeg	Leegikaitsekate: 15 min (< 25°C) Otsakud: 17 min (< 25°C)
Temperatuur	1200°C (lahtine leek) 680°C (kuum õhk) 550°C (otsakud)
Kaal	135 grammi (tühi seade)

### KASUTAMINE

Enne kasutamist tutvuge Dremeli Versatip'i osadega (joonis 1), erinevate otsakutega (joonis 6) ja komplekti sisuga (joonis 7).

#### DREMELI VERSATIP

1. Katalüsaator
2. Leegikaitsekate
3. Leegikaitsekatte kinnitusmutter
4. Keraamiine isolaator
5. Lastelukk (stopper)
6. Päästik
7. Lukk (pidevaks töötamiseks)
8. Leegi kontrollimise nupp
9. Paak
10. Täiteventiil

#### KOMPLEKTI SISU

1. Seade koos kattega
2. Katte hoidik
3. Vormimisnuga
4. Laja leegi pea
5. Deflektor

6. Jootetsakute hoidik
7. Täiendav tühi hoidik
8. Lõikenuga
9. Kuuma õhu otsak
10. Tinakast koos jootekäsna
11. Tinakast kuumade otsakute jaoks
12. Jootetina
13. Hoidik 2 võtme jaoks

Enne Dremeli Versatip'i kasutamist eemaldage süütelüliliti kartongist kate.

## PAAGI (TAAS)TÄITMINE

Dremeli Versatip töötab vedela butaangaasiga. Veenduge, et kasutatav gaas on rafineeritud gaas, mida saab kasutada ka välgumihkiites.

Hoidke seadet ja konteinerit nii, nagu on näidatud joonisel 8. Täitke paak vedela butaangaasiga, järgides butaangaasikonteinerite suhtes kehtivaid nõudeid. Paak on täis, kui vedel gaas voolab üle täiteventiili.

**⚠ ETTEVAATUST** Ärge täitke paaki üle!

## TÖÖJUHISED

Dremeli Versatip on varustatud lastelukumehhanismiga. Mehhanismi tuleb käitseda kahe käega, et hoida ära süüte (juhuslikku) sisselülitamist laste poolt.

1. Dremeli Versatip'i süüte sisselülitamiseks vt jooniseid 2 ja 3.
2. Keraamiline isolatoor hakkab kohe pärast süüdet hõõguma. Kui seda ei juhtu, korrake samme 1 ja 2. Kui Dremeli Versatip on külm, võib süüde tekitada lühikest vilistavat heli. See on normaalne ega tähenda, et seadmega on midagi valesti.

\* Märkus: süüte sisselülitamiseks peab leegikaitsekate olema korrektselt paigaldatud.

Kui süütelüliti on vabastatud, katkeb gaasivool automaatselt, mistõttu seade seiskub ja hakkab aeglaselt jahtuma. Pidevaks tööks seadmega järgige joonistel 2, 3 ja 4 kujutatud samme. Seadme väljalülitamiseks vabastage süütelüliti ja viige lukustusnupp paremale (joonisel 5). See seiskab butaangaasi voolu kohe.

### KASUTAMINE LAHTISE LEEGIGA

Seadme kasutamiseks lahtise leegiga kruvige lahti leegikaitsekate, eemaldage katalüsaator (ja otsak, kui see on paigaldatud) ning kruvige leegikaitsekate tagasi seadme külge ja pingutage kate mutter tugevasti kinni.

### LEEGI PIKKUSE JA TEMPERAATUURI REGULEERIMINE

Pärast süüdet veenduge, et seade on sisse lülitatud. Selleks kontrollige, kas katalüsaator hakkas hõõguma. Seejärel viige leegikontrolli hoob paremale, et leegi pikkust ja temperatuuri suurendada, või vasakule, et leegi pikkust ja temperatuuri vähendada. Lahtise leegi või kuumade õhu kasutamisel on seade kohe pärast süüdet õigel temperatuuril. Lubage otsakutel 25 sekundit kuumeneda.

### OTSAKUTE PAIGALDAMINE VÕI VAHETAMINE

**⚠ ETTEVAATUST** ENNE OTSAKUTE EEMALDAMIST VÕI VAHETAMIST LUBAGE SEADMEL ALATI TÄIELIKULT JAHTUDA.

Veenduge, et kasutate konkreetse töö jaoks õiget otsakut. Kasutage üksnes selliseid otsakuid, mis seadmega täielikult sobivad. Halvasti kinnituvad otsakud võivad põhjustada kontrollimatu ja ohtliku leegi. Otsakute kasutamine nõuab katalüsaatori paigaldamist. Katalüsaatori paigaldamiseks kruvige lahti leegikaitsekate mutter ja eemaldage kate. Libistage katalüsaator leegikaitsekatesse nii, et kitsas osa jääb väljapoole. Asetage leegikaitsekate koos katalüsaatoriga tagasi seadmesse ja pingutage leegikaitsekate mutter tugevasti kinni. Jootetsaku, lõikenuga, vormimisnuga ja kuumade õhu otsaku saab kinnitada katalüsaatori külge. Otsakute kinnitamiseks kasutage 7 mm võtit. Otsaku eemaldamiseks kasutage 7 mm võtit ja keerake otsak sellega lahti. Kasutage 8 mm võtit, et hoida katalüsaatorit vajaduse korral paigal. Laia leegi pea ja deflektorotsaku võib libistada üle katalüsaatori otsa. Nende eemaldamiseks libistage need maha.

### DÜÜSI PAIGALDAMINE / VAHETAMINE

**⚠ ETTEVAATUST** ENNE DÜÜSI PAIGALDAMIST VÕI VAHETAMIST LUBAGE SEADMEL ALATI TÄIELIKULT JAHTUDA.

Düüs võib ebapuhta butaangaasi tõttu ummistuda. Seame kasutusea pikendamiseks võib düüsi välja vahetada. Kui düüs on ummistunud, vahetage see välja järgmiselt:

1. Keerake lahti leegikaitsekate mutter.
2. Eemaldage leegikaitsekate (ning katalüsaator ja otsak, kui need on paigaldatud).
3. Keerake lahti keraamiline isolatoor.
4. Eemaldage düüs (väike vaskdetail) pöördliigutusega ettevaatlikult.
5. Paigaldage uus düüs nii, et väike ava jääb väljapoole.
6. Asetage keraamiline isolatoor tagasi kohale ja pingutage tugevasti kinni.
7. Paigaldage leegikaitsekate (ning vajaduse korral katalüsaator ja otsak).
8. Pingutage leegikaitsekate kruvi tugevasti kinni.

Dremel Versatip on nüüd kasutusvalmis.

MÄRKUS: tagavaradüüsi saab tellida müügiesindusest või edasimüüjalt.

### LEVINUMAD KASUTUSVIISID

Jootetsak: tavaliste jootetööde tegemiseks jootetina abil.  
 Kuum lõikenuga: nailonnööri lõikamiseks, et vältida hargnemist.  
 Vormimisnuga: plasti ja teiste soojustundlike materjalide lõikamiseks  
 Laia leegi pea: valmistab ette värvi põhjalikuks eemalduseks  
 Kuuma õhu otsak: plasti ja teiste soojustundlike materjalide sulatamiseks  
 Deflektor: elektrijuhtmete ümber oleva soojustundliku isolatsiooni termostütuseks



## HOOLDUS

### PUHASTUS

Enne puhastamist lülitage seade välja ja laske täielikult jahtuda. Seadme välispinda võib puhastada puhta lapiga. Vajaduse korral kasutage neutraalse puhastusvahendiga niisutatud lappi. Jootetsaku puhastamiseks leotage otsakut väheses vees. Pärast jootmist või juhul, kui jootetina valgub välja, pühkige veel kuum jootetina kääna ära.

### TEENINDUS JA GARANTII

Käesoleva DREMELI toote suhtes kehtib garantii vastavalt kasutusriigis kehtivatele nõuetele. Garantii ei laiene normaalsest kulumisest, ülekoormusest ja seadme ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustustele. Kui seadme töös peaks sellele vaatamata esinema tõrkeid, saatke palun lahtivõtmata seade koos ostukviitungiga lähimasse DREMELI lepingulisse töökotta.

### DREMELI KONTAKTINFO

Lisateavet Dremeli kohta leiate veebisaidilt [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Holland

## ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS

Prieš naudodami Dremel Versatip būtina perskaitykite ir supraskite šį vadovą.



### **⚠️ ĮSPĖJIMAS** PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. *Jeigu nesilaikysite visų toliau išvardytų instrukcijų, galite gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.*

*nesilaikysite visų toliau išvardytų instrukcijų, galite gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.*

### 1. DARBO VIETA

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkingose ir neapšviestose vietose gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Prie įrankio nelaikykite ir neprinėskite lengvai užsidegančių medžiagų.
- Dirbdami su įrankiu neleiskite prisitarti vaikams ir pašaliniam asmenims. *Jeigu jūsų dėmesys bus blaškomas, galite nebesuvaldyti įrankio.*
- Naudokite tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose.

### 2. ŽMONIŲ SAUGA

- Naudodami įrankį būkite budrus, stebėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu. Įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę, apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. *Tereikia tik akimirka nukreipti dėmesį dirbant su įrankiais ir galite sunkiai susižeisti.*
- Naudokite saugos priemones. Būtinai užsidėkite akių apsaugą. *Tokios saugos priemonės kaip kaukė nuo dulkių, batai neslidžiais padais, apsauginis šalmas ar klausos apsaugos priemonės, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažins traumų tikimybę.*

- Nepervertinkite savo jėgų. *Visada stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite geriau suvaldyti įrankį nenumatytoje situacijoje.*
- Vilkėkite tinkamą aprangą. *Liepsna arba skystas alavas gali nudeginti. Kad apsaugotumėte nuo nudegimų, vilkėkite apsauginę aprangą. Saugokitės, kad liepsna neprisiliestų prie plaukų, drabužių ar pirštinių. Palaidi drabužiai arba ilgi plaukai gali užsidegti.*
- Įtvirtinkite ruošinį. *Ruošiniui laikyti naudokite spaustuvus. Tokiu būdu įrankį valdyti galėsite abejomis rankomis.*
- Šį vadovą pasilikite ateičiai.
- Nenaudokite prietaiso jeigu iš jo nuteka dujos, prietaisas gali būti apgadintas arba blogai veikia.
- Jeigu iš prietaiso nuteka dujos (jaučiamas dujų kvapas), nedelsiant jį išneškite į lauką ir, naudodami muilinę vandenį, nedegdami liepsnos patikrinkite sandarumą. Dujų balioną pildyti arba pakartotinai užpildyti reikia gerai vėdinamoje vietoje atokiai nuo galimų užsidegimo šaltinių, atviros liepsnos, degiklių, virtuvės reikmenų ir atokiai nuo kitų asmenų. Būtinai laikykitės ant pakartotino užpildymo baliono esančių saugos instrukcijų ir įspėjimų, nedarykite jokių prietaiso pakeitimų.
- Nedirbkite su medžiagomis, kurių sudėtyje yra asbesto** (asbestos laikomas kancerogeniška medžiaga).
- Imkitės apsaugos priemonių, kai darbo metu gali atsirasti sveikatai kenksmingų, lengvai užsidegančių ar sprogių dulkių** (kai kurios dulkės laikomos kancerogeniškomis); dėvėkite kaukę nuo dulkių ir, jeigu galima prijungti, naudokite dulkių/pjuvenų ištraukimo įrangą.

### 3. ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Įrankį laikykite tinkamoje vietoje, kur aplinkos temperatūra būtų tarp 10°C ir 50°C. Pabaigę darbą leiskite įrankiui visiškai atvėsti. Nenaudojami įrankiai turi būti laikomi sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Visus nenaudojamus įrankius išjunkite.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS** Prieš nuimdami ir keisdami antgalius arba uždėdami ir keisdami tūtą, leiskite įrankiui visiškai atvėsti.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS** Ypatingai degios suspaustos dujos.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS** Nenaudokite šalia kibirkščių arba atviros liepsnos.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS** Talpos nepradūrinėkite ir nedeginkite, laikykite ne aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS** Saugokite nuo vaikų.
- ⚠️ ĮSPĖJIMAS** Nebandykite šio įtaiso išrinkti.

### PASKIRTIS

Dremel Versatip galima panaudoti įvairiems darbams, kurie smulkiau išvardinti skyriuje „NAUDOJIMAS“.

### APLINKA

### UTILIZAVIMAS

Įrankis, jo priedai ir pakuotė turi būti rūšiuojami ir atiduodami ekologiniam perdirbimui.

LT

## TECHNINIAI DUOMENYS

Dremel Versatip	aprašymas
Modelio numeris	2000
Bako talpa	išvalytos butano dujos
Maitinimo šaltinis	± 17 ml. / ± 9 gramai
Veikimo laikas	± 45 minutės (aukščiausias nustatymas)
	± 90 minučių (žemiausias nustatymas)
Jkaitimo trukmė	Momentinis (atvira liepsna)
	± 25 sekundės (antgaliai)
Nominalios kaitinimo sąnaudos (suvartojimas)	12 g/h
Atvėsimo trukmė	Apsaugos nuo liepsnos:
	15 min. (< 25°C)
	Antgalių: 17 min. (< 25°C)
Temperatūra	1200°C (atvira liepsna)
	680°C (karštas oras)
	550°C (antgaliai)
Svoris	135 gramai (tuščias įrankis)

## NAUDOJIMAS

Prieš naudodami susipažinkite su Dremel Versatip (1 pav.) dalimis, galimais skirtingais antgaliais (6 pav.) ir komplektu turiniu (7 pav.).

### DREMEL VERSATIP

1. Katalizatorius.
2. Apsauga nuo liepsnos.
3. Apsaugos nuo liepsnos veržlė.
4. Keraminis izoliatorius.
5. Apsaugos nuo vaikų įtaisas (stabdiklis).
6. Gaidukas.
7. Fiksatorius (nuolatiniam veikimui).
8. Liepsnos reguliavimo rankenėlė.
9. Bakas
10. Užpildymo vožtuvas

### KOMPLEKTO TURINYS

1. Įrankis su gaubteliu.
2. Kišenė gaubteliiui.
3. Formos suteikimo peilis.
4. Plačios liepsnos galvutė.
5. Kreiptuvas.
6. Kišenė litavimo antgaliiui.
7. Papildoma tuščia kišenė.
8. Pjovimo peilis.
9. Karšto oro antgalis.
10. Skardinė dėžutė su litavimo kempine.
11. Skardinė dėžutė karštiesiems antgaliams.
12. Litavimo skardinė.
13. Kišenė 2-iems veržliarakčiams

Prieš naudodami Dremel Versatip, nuo uždegimo jungiklio nuimkite kartotinį uždangalą.

## BAKO UŽPILDYMAS

Dremel Versatip veikia naudodamas suskystintas butano dujas. Naudokite tik išvalytas butano dujas, kurios tinka ir žiebtuvėliams.

Įrankį ir dujų talpą laikykite kaip parodyta 8-ame paveiksle. Laikydami ant dujų talpos esančių instrukcijų, baką užpildykite skystomis butano dujomis. Bakas prisipildo, kai butano dujos pradeda veržtis pro užpildymo vožtuvą.



**ĮSPĖJIMAS** Neperpildykite bako!

## DARBO PRADŽIA

Dremel Versatip sumontuotas apsaugos nuo vaikų įtaisas. Dėl šio įtaiso įrankis uždegamas tik abejomis rankomis, tokiu būdu apsaugant, kad įrankio netyčia neuždegtų vaikai.

1. Dremel Versatip uždegamas kaip parodyta 2 ir 3 paveiksluose.
2. Netrukus po uždegimo pradės švytėti keraminis izoliatorius. Jeigu taip neatsitinka, pakartokite 1 ir 2 žingsnius. Kai Dremel Versatip šaltas, uždegant gali girdėtis trumpas švilpimas. Tai normalu ir nereiškia, kad kažkas negerai su įrankiu.

*\* Pastaba: kad įrankį būtų galima uždegti, turi būti teisingai sumontuota apsauga nuo liepsnos.*

Atleidus uždegimo jungiklį, dujų srautas automatiškai uždaro, Dremel Versatip užgęsta ir pradeda lėtai aukšti. Norėdami, kad Dremel Versatip veiktų nuolatos, atlikite 2, 3 ir 4 paveiksluose nurodytus veiksmus. Norėdami Dremel Versatip išjungti, atleiskite uždegimo jungiklį ir pastumkite fiksavimo mygtuką į dešinę (5 pav.). Tokiu būdu butano dujų srautas nedelsiant automatiškai nutruks.

### NAUDOJIMAS SU ATVIRA LIEPSNA

Norėdami naudoti Dremel Versatip su atvira liepsna, atsukite liepsnos apsaugą, nuimkite katalizatorių (ir antgalį jeigu yra) ir vėl prie įrankio prisukite apsaugą nuo liepsnos bei tvirtai užveržkite apsaugos nuo liepsnos veržlę.

### LIEPSNOS ILGIO IR TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

Po uždegimo įsitinkinkite, ar įrankis įjungtas - patikrinkite, ar pradėjo švytėti katalizatorius. Po to pastumkite liepsnos valdymo svirtį į dešinę, norėdami padidinti liepsną ir temperatūrą, arba į kairę norėdami sumažinti. Naudojant atvirą liepsną arba karštą orą, Dremel Versatip temperatūra yra tinkama iškart po įjungimo. Antgaliams įkaisti reikia 25 sekundžių.

### ANTGALIŲ MONTAVIMAS ARBA KEITIMAS



**ĮSPĖJIMAS** PRIEŠ NUIMDAMI ARBA KEISDAMI ANTGALIUS LEISKITE ĮRANKIUI VISIŠKAI ATVAŠTI.

Įsitinkinkite, kad pasirinkote atliekamam darbiui tinkamą antgalį. Naudokite tik tuos antgalius, kurie idealiai tinka įrankiui. Kai antgaliai laikosi netvirtai, liepsna gali tapti nevaldoma ir pavojinga. Kad būtų galima naudoti antgalius, turi būti sumontuotas katalizatorius. Norėdami sumontuoti katalizatorių, atsukite apsaugos nuo liepsnos ir nuimkite apsaugą. Užstumkite katalizatorių ant apsaugos taip, kad siauroji dalis būtų į išorę. Apsaugą nuo liepsnos

su katalizatoriumi uždekite atgal ant įrankio ir tvirtai priveržkite apsaugos veržlę. Litavimo, pjovimo peilio, formos suteikimo peilio ir karšto oro pūtimo antgalius galima prisukti prie katalizatoriaus. Priedelius tvirtai prisukite 7 mm veržliarakčių. Norėdami nuimti antgalį, paprasčiausiai atsukite jį 7 mm veržliarakčiu. Jeigu reikia, katalizatorių į vietą priveržkite 8mm veržliarakčiu. Plačios liepsnos antgalį ir kreiptuvo antgalį galima užmauti ant katalizatoriaus galo. Norėdami juos nuimti, tiesiog numaukite nuo katalizatoriaus.

## TŪTOS MONTAVIMAS IR KEITIMAS

**▲ ĮSPĖJIMAS** PRIEŠ NUIMdami ARBA KEISdami TŪTŲ, LEISKITE ĮRANKIUI VISIŠKAI ATVĄSTI.

Dėl butano dujos esančių priemaišų tūta gali užsikimšti. Kad įrankis tarnautų ilgiau, tūta yra keičiama. Jeigu tūta užsikimšo, ją pakeiskite atlikdami šiuos veiksmus:

1. Atsukite apsaugos nuo liepsnos veržlę.
2. Nuimkite apsaugą nuo liepsnos (ir, jeigu reikia, katalizatorių bei antgalį).
3. Atsukite keraminį izoliatorių.
4. Atsargiai pasukdami ir traukdami, ranka nuimkite tūtą (smulkių varinę detalę).
5. Uždekite naują tūtą taip, kad maža anga būtų nukreipta į išorę.
6. Uždekite atgal keraminį izoliatorių ir tvirtai priveržkite.
7. Vėl uždekite apsaugą nuo liepsnos (ir, jeigu reikia, katalizatorių bei antgalį).
8. Tvirtai prisukite apsaugos nuo liepsnos veržlę.

Dabar Dremel Versatip yra paruoštas darbui.

PASTABA: pakaitinę tūtą galima užsakyti pas jūsų pardavėją.

## DAŽNIAUSI PRITAIKYMAI

Litavimo antgalis: naudojamas įprastiems litavimo darbams naudojant litavimo alavą.

Karšto pjovimo peilis: pjaunant nailoninę virvę jos galai lieka vientisi.

Formos suteikimo peilis: plastmasių ir kitokių karščiuo jautrių medžiagų pjaustymas iki reikiamo dydžio.

Plati liepsna: pasiruošimas kruopščiam dažų šalinimui.

Karšto oro antgalis: plastmasių ir kitokių karščiuo jautrių medžiagų lydymas.

Kreiptuvas: elektros laidų apraukimas karščiuo jautria izoliacine medžiaga.

## PRIEŽIŪRA

### VALYMAS

Prieš valydami įrankį išjunkite ir leiskite visiškai atvėsti. Įrankio išorę galima valyti švariu audeklu. Jeigu reikia, naudokite drėgną audeklą su nedideliu neutralaus valiklio kiekiu. Valydami litavimo antgalį, litavimo kempinę truputį sumirkykite vandenyje. Baigus lituoti arba jeigu ant antgalio liko per daug lydmetalo, užtepkite jį ant kempinės ko dar karštas.

## APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

Šiam DREMEL gaminiui suteikiama garantija atitinka šalyje galiojančius įstatymus. Garantija netaikoma gedimams,

atsiradusiems dėl natūralaus susidėvėjimo, taip pat dėl perkrovų arba netinkamo naudojimo. Jei, nepaisant gamybos kruopščiai atliktu gamybos ir bandymų proceso, prietaisas sugedo, nusiųskite neišardytą prietaisą su atitinkamu pirkimą patvirtinančiu dokumentu savo pardavėjui.

## SUSISIEKITE SU DREMEL

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie "Dremel", apsilankykite tinklalapyje [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nederlande

## PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL

SL

Pred uporabo orodja Dremel Versatip, se prepričajte, da ste ta priročnik v celoti prebrali in razumeli.



### ▲ OPOZORILO PREBERITE VSA NAVODILA.

*Ob neupoštevanju spodnjih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali težkih poškodb.*

## 1. DELOVNO OBMOČJE

- a. Poskrbite, da bo delovno območje čisto in dobro osvetljeno. Na nepospravljениh in temnih mestih so neizogiba pogostejše.
- b. V bližino orodja ne prinašajte ali zadržujte vnetljivih snovi.
- c. Med uporabo orodja morajo biti otroci in druge osebe izven delovnega območja. *V primeru, da odvrnejo vašo pozornost, lahko izgubite nadzor nad orodjem.*
- d. Uporabljajte le na prostem ali v dobro zračnem prostoru.

## 2. OSEBNA VARNOST

- a. Bodite pozorni, pazite kaj delate, in uporabljajte zdravo pamet pri rokanovanju s spajkalnikom. Ne uporabljajte spajkalnika, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. *Trenutek nepozornosti med uporabo orodja lahko povzroči resne telesne poškodbe.*
- b. Uporabljajte varnostno opremo. Vedno uporabljajte zaščito za oči. *Uporaba primerne varnostne opreme, npr. protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, čelade in zaščitne sluha, lahko zmanjša nevarnost telesnih poškodb.*
- c. Ne nagibajte se preveč. *Imejte pravilno telesno držo in poskrbite za ravnotežje. Vnepričakovanih situacijah boste tako imeli boljši nadzor nad orodjem.*
- d. Nosite ustrezno obleko. *Obstaja nevarnost, da se s plamenom ali tekočino spajkalne konice opečete. Da se zaščitite pred opeklinami, nosite zaščitno obleko. Pazite, da vaši lasje, obleka in rokavice ne pridejo v stik z ognjem. Ohlapna oblačila ali dolgi lasje se lahko vnamejo.*
- e. Zaščitite obdelovanca. *Uporabite primeža držanje obdelovanca. S tem lahko pri uporabi orodja uporabljate obe roki.*
- f. Ta priročnik shranite za prihodnjo referenco.
- g. Orodja ne uporabljajte, če pušča, če kaže kakršnekoli znake poškodb, ali če je pokvarjeno.

- h. Če orodje pušča (vonj po plinu), ga nemudoma odnesite na prosto in tesnjenje preverite brez ognja; vedno uporabite milnico. Polnjenje in dopolnjevanje plinskega cilindra morate izvajati na dobro prezračено mesto, stran od morebitnih virov vžiga, odprtega ognja, kontrolnih lučk, električnih kuhalnikov in drugih ljudi. Upoštevajte varnostna navodila in opozorila na plinskih cilindrih. Na napravi ne izvajajte nobenih sprememb.
- i. **Ne obdelujte materialov, ki vsebujejo azbest** (azbest je rakotvoren).
- j. **Če pri delu nastaja zdravju škodljiv prah** (nekateri prahovi so rakotvorni), **vnetljiv ali eksploziven prah, poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe**; nosite protiprašno masko in uporabite naprave za odstranjevanje prahu/iveri, če so predvidene.

### 3. UPORABA IN NEGA ORODJA

- a. Orodje shranjujte na ustreznem mestu, kjer je temperatura okolja med 10 °C in 50 °C. Počakajte, da se orodje popolnoma ohladi, preden ga shranite. Orodje, ki ni v uporabi, mora biti shranjeno izven dosega otrok in na suhem mestu. Izklopite vsa orodja, ki niso v uporabi.
- b. **⚠ OPOZORILO** Orodje naj se vedno popolnoma ohladi, preden odstranite/zamenjate konice in/ali namestite/zamenjate šobo.
- c. **⚠ OPOZORILO** Visoko vnetljiv plin pod tlakom.
- d. **⚠ OPOZORILO** Ne uporabljajte v bližini isker ali odprtega ognja.
- e. **⚠ OPOZORILO** Posode ne luknjajte, ne sežigajte in je ne shranjujte pri temperaturi višji od 50 °C.
- f. **⚠ OPOZORILO** Hranite izven dosega otrok.
- g. **⚠ OPOZORILO** Ne skušajte demontirati te enote.

### NAMEMBOST

Dremel Versatip je namenjen različnim uporabam, ki jih boste našli opisane v poglavju "UPORABA".

### OKOLJE

### ODSTRANJEVANJE

Odslužene dele, pribor in embalažo morate razvrstiti in predati v okolju prijazno recikliranje.

### SPECIFIKACIJE

Opis	Dremel Versatip
Številka modela	2000
Električno omrežje	Rafiniran butan plin
Kapaciteta rezervoarja	± 17 ml. / ± 9 gramov
Čas delovanja	± 45 minut (najvišja nastavitev) ± 90 minut (najnižja nastavitev)

Čas segrevanja	nemudoma (odprt plamen) ± 25 sekund (konice)
Nominalnavhodnavročina (poraba)	12 g/h
Čas ohlajanja	Ščitnik pred ognjem: 15 min (< 25 °C) Konice: 17 min (< 25 °C)
Temperatura	1200°C (odprt plamen) 680 °C (vroč zrak) 550 °C (konice)
Masa	135 gramov (prazno orodje)

## UPORABA

Pred uporabo spoznajte komponente orodja Dremel Versatip (slika 1), različne konice (slika 6) in vsebino garniture (slika 7).

### DREMEL VERSATIP

- Katalizator
- Ščitnik pred ognjem
- Matica ščitnika pred ognjem
- Keramični izolator
- Varnostna ključavnica za otroke (blokada)
- Sprožilec
- Blokada (za neprekinjeno delo)
- Gumb za nadzor ognja
- Rezervoar
- Ventil za polnjenje

### VSEBINA GARNITURE

- Orodje s pokrovčkom
- Žep za shranjevanje pokrovčka
- Nož za oblikovanje
- Široka gorilna glava
- Deflektor
- Žep za spajkalno konico
- Dodaten prazen žep
- Rezalni nož
- Konica vročega zraka
- Pločevinasti zaboj z gobo za spajkanje
- Pločevinasti zaboj za vroče konice
- Spajka
- Žep za 2 izvijača

Pred uporabo orodja Dremel Versatip odstranite kartonasti pokrov s stikala za vžig.

### (PONOVNO) POLNLENJE REZERVOARJA

Orodje Dremel Versatip deluje na utekočinjen butan plin. Priprčajte se, daje plin, ki ga uporabljate, rafiniran butan plin, ki se ga lahko uporabi tudi za vžigalnice.

Orodje in posodo držite tako, kot je prikazano na sliki 8. Nato napolnite rezervoar s tekočim butan plinom in glejte navodila na posodi z butan plinom. Rezervoarje poln, ko tekoči butan plin izteka skozi ventil za polnjenje.

**⚠ OPOZORILO** Rezervoarja ne polnite prekomerno!

## PRIPRAVA NA DELO

Orodje Dremel Versatip je opremljeno z mehanizmom za zaščito otrok. Za uporabo tega mehanizma potrebujete dve roki, zaradi zaščite pred (slučajnim) vžigom s strani otrok.

1. Glejte sliki 2 in 3 za vžig orodja Dremel Versatip.
2. Keramični izolator bo začel žareti kmalu po vžigu. Če se to ne zgodi, ponovite 1. in 2. korak. Če je orodje Dremel Versatip hladno, lahko vžig povzroči kratek stik z žvižgajočim zvokom. To je normalno in ne pomeni, daje zorodjem kaj narobe.

\* *Opomba: ščitnik pred ognjem mora biti pravilno nameščen na orodje, da se ga da vžgati.*

Ko je stikalo za vžig sproščeno, se pretok plina samodejno prekine, zaradi česar je orodje Dremel Versatip ustavi in počasi ohladi. Za trajno rabo orodja Dremel Versatip, sledite korakom na slikah 2, 3 in 4. Za izklop orodja Dremel Versatip spustite stikalo za vžig in premaknite blokirni gumb v desno (slika 5). To bo takoj ustavilo pretok butan plina.

### UPORABA Z ODPRTIM PLAMENOM

Za uporabo orodja Dremel Versatip z odprtim plamenom odvijte ščitnik pred ognjem, odstranite katalizator (in konico, če je pritrjena), privijte ščitnik pred ognjem nazaj na orodje in varno zategnite matico ščitnika pred ognjem.

### NASTAVITEV DOLŽINE PLAMENA IN TEMPERATURE

Po vžigu se prepričajte, da je orodje vključeno, tako da preverite, da katalizator začne žareti. Nato premaknite upravljalno ročico za plamen v desno za povečanje dolžine plamena in temperature ali v levo za zmanjšanje dolžine plamena in temperature. Ko uporabljate odprt ogenj ali vroč zrak, ima orodje Dremel Versatip pravilno temperaturo takoj po vžigu. Počakajte 25 sekund za segretje konic.

### NAMESTITEV ALI ZAMENJAVA KONIC

**▲ OPOZORILO** ORODJE NAJ SE VEDNO POPOLNOMA OHLADI, PREDENODSTRANITE ALI ZAMENJATE KONICE.

Prepričajte se, da uporabljate konico, primerno delu, ki ga želite opraviti. Uporabljajte le konice, ki se popolnoma prilagajajo orodju. Ohlapno pritrjene konice so lahko vzrok za nenadzorovan in nevaren plamen. Za uporabo konic mora biti nameščen katalizator. Za namestitev katalizatorja odvijte matico ščitnika pred ognjem in odstranite ščitnik pred ognjem. Potisnite katalizator v ščitnik pred ognjem, tako da je ozek del obrnjen ven. Namestite ščitnik pred ognjem in katalizator nazaj na orodje in varno zategnite matico ščitnika pred ognjem. Spajkalno konico, konico rezalnega noža, konico noža za oblikovanje in konico vročega ventilatorja lahko privijete na katalizator. Nastavke trdno privijte z uporabo 7 mm izvijača. Za odstranitev konic uporabite le 7 mm izvijač, da jo odvijete. Uporabite 8 mm izvijač, da katalizator zadržite na želenem mestu. Konica široke gorilne glave in konica deflektorja lahko zdrsneti prek roba katalizatorja. Dajih odstranite, snemite katalizator.

### NAMESTITEV / ZAMENJAVA ŠOBE

**▲ OPOZORILO** ORODJE NAJ SE VEDNO POPOLNOMA OHLADI, PREDEN NAMESTITE ALI ZAMENJATE ŠOBO.

Šobase lahko zamaši zaradi nečistoč v butan plinu. Za daljšo življenjsko dobo orodja se da šobo zamenjati. Če naj bi bila šoba zamašena, upoštevajte naslednje korake za zamenjavo šobe:

1. Odvijte matico ščitnika pred ognjem.
2. Odstranite ščitnik pred ognjem (po potrebi še katalizator in konico).
3. Odvijte keramični izolator.
4. Šobo odstranite ročno (majhen bakren del) z rahlim vrtenjem in jo izvlecite.
5. Namestite novo šobo z majhno odprtino na zunanji strani.
6. Namestite keramični izolator nazaj in ga varno zategnite.
7. Zamenjajte ščitnik pred ognjem (po potrebi še katalizator in konico).
8. Varno zategnite matico ščitnika pred ognjem.

Orodje Dremel Versatip je sedaj pripravljeno za uporabo.

*OPOMBA: zamenjavo šobe lahko naročite pri vašem koncesionarju.*

### NAJBOLJ POGOSTA RABA

Spajkalna konica: za običajno spajkanje z uporabo spajkalne konice.

Nož za vroče rezanje: rezanje najlonskih vrvi za preprečitev 'cefranja'.

Nož za oblikovanje: rezanje plastike in ostalih na vročino občutljivih materialov na tanke plošče

Široka gorilna glava: priprava za podrobno odstranjevanje barve  
Konica za vroči zrak: topljenje plastike in ostalih na vročino občutljivih materialov

Deflektor: krčenje izolacije, občutljive navročino, okoli električnega kabla

## VZDRŽEVANJE

### ČIŠČENJE

Izključite orodje in pustite, da se popolnoma ohladi, preden ga očistite. Zunanjo stran orodja lahko očistite s čisto krpo. Po potrebi uporabite vlažno krpo z majhno količino detergenta. Za čiščenje spajkalne konice, namočite gobo za spajkanje v vodo. Po spajkanju ali v primeru presežka sredstva za spajkanje na konici ga obrišite z gobo, dokler je še vroče.

### SERVIS IN GARANCIJA

Ta izdelek DREMEL je zajamčeno skladen z zakonodajo/nacionalnimi predpisi; poškodbe zaradi normalne obrabe, preobremenitve ali nepravilnega rokovanja so izključene iz garancije. Če enota ne deluje kljub negi pri delu in preizkušanju, jo pošljite koncesionarju nerazstavljeno skupaj z dokazilom o nakupu.

### KONTAKTNE INFORMACIJE ZA DREMEL

Za več informacij o ponudbi Dremel, podporo in pomoč obiščite [www.dremel.com](http://www.dremel.com).

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nizozemska

# ORIGINĀLĀS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS TULKOJUMS

Pirms Dremel instrumenta Versatip lietošanas pilnībā un ar izpratni izlasiet šo lietošanas pamācību.



## **▲ UZMANĪBU** UZMANĪGI IZLASIET VISUS NOTEIKUMUS. Turpmākajā

izklāstā sniegto noteikumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam un/vai nopietnam savainojumam.

### 1. DARBA VIETA

- Sekojiot, lai darba vieta būtu tīra un labi apgaismota. Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- Nenovietojiet un neuzglabājiet instrumenta tuvumā viegli degošus materiālus.
- Lietojot instrumentu, neļaujiet bērniem un citām nepiederošām personām tuvoties darba vietai. *Citu personu klātbūtnē var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.*
- Lietojiet instrumentu tikai ārpus telpām vai labi vēdināmās telpās.

### 2. PERSONĪGĀ DROŠĪBA

- Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet instrumentu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. *Strādājot ar instrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.*
- Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. *Tādu darba aizsardzības līdzekļu, kā putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu pielietošana atbilstoši instrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.*
- Ieturiet stabilu ķermeņa stāvokli. *Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un centieties nepaslidēt. Tas atvieglo instrumenta vadību neparedzētās situācijās.*
- Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. *Atklāta liesma vai šķidra lodalva var radīt apdegumus. Lai aizsargātos no apdegumiem, nēsājiet darbam piemērotu aizsargtērpu. Netuviniet liesmai matus, drēbes un aizsargcimdus. Vaļīgas drēbes un gari mati var viegli aizdegties.*
- Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. *Lietojiet piemērotu turētājierīci apstrādājamā priekšmeta fiksēšanai. Tas ļaus izmantot darbam abas rokas.*
- Uzglabājiet šo pamācību turpmākai izmantošanai.
- Nelietojiet instrumentu, ja ir novērojama tā nepareiza funkcionēšana, gāzes noplūde vai ir redzamas bojājuma pazīmes.
- Ja no instrumenta izplūst gāze (ir jūtama gāzes smaka), nekavējoties iznesiet to no telpām un pārbaudiet gāzes tvertnes hermētiskumu, nelietojot liesmu; izmantojiet hermētiskuma pārbaudei tikai ziepju šķīdumu. Gāzes tvertne jāuzpilda labi ventilējamā vietā, kuras tuvumā nav iespējamas aizdegšanās avotu, vaļēju liesmu, signālsplūdzi, elektrisko sildītājierīču un kur neatrodas citas personas.

Uzpildot tvertni, stingri ievērojiet drošības noteikumus un brīdinošos norādījumus; neveiciet nekādas instrumenta konstrukcijas izmaiņas.

- Neapstrādājiet materiālus, kas satur azbestu** (azbests tiek uzskatīts par vēža izraisītāju).
- Ja darba gaitā var izdalīties veselībai kaitīgi, ugunsnedroši vai sprādzienbīstami putekļi** (dažu materiālu putekļi var izraisīt vēzi), nēsājiet putekļu aizsargmasku un pielietojiet putekļu/skaidu uzsūkšanu, ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot vakuumuzsūkšanas ierīci.

### 3. INSTRUMENTA LIETOŠANA UN APKALPOŠANA

- Uzglabājiet instrumentu vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir no 10°C līdz 50°C. Pirms instrumenta novietošanas uzglabāšanai ļaujiet tam pilnīgi atdzist. Ja instruments ilgāku laiku netiek lietots, uzglabājiet to sausā vietā, kas nav pieejama bērniem. Izslēdziet instrumentu, ja tas netiek lietots.
- ▲ UZMANĪBU** Pirms uzgalu noņemšanas vai nomainīšanas un/vai pirms sprauslas iestiprināšanas vai nomainīšanas ļaujiet instrumentam atdzist.
- ▲ UZMANĪBU** Instrumentā zem spiediena atrodas ārkārtīgi viegli uzliesmojoša gāze.
- ▲ UZMANĪBU** Nelietojiet instrumentu atvērta liesmu tuvumā vai vietā, kur lido dzirksteles.
- ▲ UZMANĪBU** Nepārduriet un citā veidā nebojājiet gāzes tvertni, neuzglabājiet to pie temperatūras, kas augstāka par 50°C.
- ▲ UZMANĪBU** Uzglabājiet instrumentu vietā, kur tam nevar piekļūt bērni.
- ▲ UZMANĪBU** Nemēģiniet izjaukt instrumentu.

### PIELIETOJUMS

Dremel instrumentam Versatip ir plašas pielietojuma iespējas, kas sīkāk aplūkotas sadaļā "LIETOŠANA".

### APKĀRTĒJĀ VIDE

### ATBRĪVOŠANĀS NO NOLĪETOTAJIEM IZSTRĀDĀJUMIEM

Instruments, tā piederumi un iesaiņojuma materiāli ir jāsašķiro, sagatavojot tos atsevišķai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

### TEHNISKIE PARAMETRI

Dremel instrumenta	Versatip apraksts
Modeļa numurs	2000
Enerģijas avots	attīrta butāna gāze
Tvertnes ietilpība	17 ml / 9 grami
Darbības laiks	45 minūtes (augstākajam temperatūras uzstādījumam)
	90 minūtes (zemākajam temperatūras uzstādījumam)

Uzsīšanas laiks	momentāna uzsīšana (valējai liesmai) 25 sekundes (uzgaļiem) 12 g/st.
Nominālais sildvielas izlietojums (patēriņš)	
Atdzišanas laiks	liesmas aizsargam: 15 min. (< 25°C) uzgaļiem: 17 min. (< 25°C) 1200°C (valējai liesmai) 680°C (karstā gaisa plūsmā) 550°C (uzgaļiem)
Temperatūra	
Svars	135 grami (tukšam instrumentam)

## LIETOŠANA

Pirms Dremel instrumenta Versatip lietošanas lūdzam iepazīties ar tā sastāvdaļām (attēls 1), dažādajiem uzgaļiem (attēls 6) un komplekta sastāvu (attēls 7).

### DREMEL INSTRUMENTS VERSATIP

1. Katalizators
2. Liesmas aizsargs
3. Liesmas aizsarga uzgrieznis
4. Keramisks izolators
5. Bērnu drošības mehānisms (bloķētājs)
6. Aizdedzes slēdzis
7. Fiksators (ilgstošam darbam)
8. Liesmas regulēšanas rokturis
9. Gāzes tvērtne
10. Uzpildīšanas ventiliis

### KOMPLEKTA SASTĀVS

1. Instruments ar uzliktni
2. Kabata uzliktna ievietošanai
3. Nazis apgriešanai
4. Plakanais uzgalis darbam ar platu liesmu
5. Noliecēja uzgalis
6. Kabata lodalvas ievietošanai
7. Tukša papildu kabata
8. Nazis karstajai griešanai
9. Uzgālis darbam ar karsta gaisa plūsmu
10. Kārba lodalvai ar lodēšanas sūkli
11. Kārba karsto uzgaļu ievietošanai
12. Lodalva
13. Kabata 2 uzgriežņu atslēgu ievietošanai

Pirms Dremel instrumenta Versatip lietošanas ņemiet kartona pārsegu no aizdedzes slēdža.

### GĀZES TVERTNES UZPILDĪŠANA

Dremel instruments Versatip darbojas no šķidrās butāna gāzes. Pārliecinieties, ka instrumenta tvērtne tiek iepildīta attīrīta butāna gāze, ko var izmantot arī šķītavu uzpildīšanai. Turiet instrumentu un gāzes balonu, kā parādīts attēlā. Tad iepildiet tvērtne šķidru butāna gāzi, ievērojot noteikumus, kas sniegti uz gāzes balona. Par tvērtnes piepildīšanas līciena šķidrās butāna gāzes izplūšana caur uzpildīšanas ventili.



Nemēģiniet iepildīt tvērtne pārāk daudz gāzes!

### DARBA UZSĀKŠANA

Dremel instruments Versatip ir apgādāts ar bērnu drošības mehānismu. Pateicoties šim mehānismam, instrumenta iedarbināšanai ir nepieciešamas abas rokas, kas neļauj bērniem (nejaucīši) ieslēgt aizdedzi.

1. Zīmējumos 2 un 3 ir parādīts, kā iedarbināt Dremel instrumentu Versatip.
2. Drīz pēc gāzes aizdegšanās sāk kvēlot keramiskais izolators. Ja tas nenotiek, atkārtotiet soļus 1 un 2. Ja Dremel instruments Versatip ir auksts, aizdedzināšanas laikā var būt dzirdama īsa, svilpojoša skaņa. Tas ir normāli un neliecina par traucējumiem instrumenta darbībā.

*\* Piezīme. Instrumentu var iedarbināt tikai tad, ja uz tā ir pareizi nostiprināts liesmas aizsargs.*

Atlaižot aizdedzes slēdzi, gāzes plūsma automātiski izbeidzas, kā rezultātā Dremel instruments Versatip pārtrauc darboties un sāk lēni atdziest. Ilgstoši darbinot Dremel instrumentu Versatip, rīkojieties, kā parādīts attēlos 2, 3 un 4. Lai izslēgtu Dremel instrumentu Versatip, atļaidiet aizdedzes slēdzi un pabīdīet slēdža fiksatoru pa labi (skatīt attēlu 5). Tas nekavējoties pārtrauc butāna gāzes plūsmu.

### INSTRUMENTA LIETOŠANA AR VALĒJU LIESMU

Lai Dremel instrumentu Versatip darbinātu ar valēju liesmu, noskrūvējiet liesmas aizsargu, ņemiet katalizatoru (un uzgāli, ja tas ir nostiprināts), tad no jauna uzskrūvējiet uz instrumenta liesmas aizsargu un stingri pievelciet liesmas aizsarga uzgriezni.

### LIESMAS GARUMA UN TEMPERĀTĪRAS REGULĒŠANA

Pēc gāzes ieddedzināšanas pārbaudiet, vai instruments darbojas, par ko liecina katalizatora iekvēlošanās. Lai palielinātu liesmas garumu un temperatūru, pārvietojiet liesmas regulēšanas sviru pa labi, bet, lai samazinātu liesmas garumu un temperatūru, pārvietojiet liesmas regulēšanas sviru pa kreisi. Darbinot Dremel instrumentu Versatip ar valēju liesmu vai ar karsta gaisa plūsmu, tas nodrošina vajadzīgo temperatūru tūlīt pēc gāzes aizdedzināšanas. Izmantojot darbam uzgāli, nogaidiet 25 sekundes, līdz tas sakarst.

### UZGAĻU NOSTIPRINĀŠANA VAI NOMAIŅA



PIRMŠ UZGĀLA NŌMĒMŠANAS VAI NOMAIŅASNOGAIDIET, LĪDZ INSTRUMENTS PILNĪGI ATDZĪEST.

Pārliecinieties, ka lietojamais uzgalis ir piemērots veicamajam darbam. Lietojiet tikai uzgaļus, kas ir piemēroti nostiprināšanai uz instrumenta. Ja nostiprināmais uzgalis ir pārāk liels, tas slikti turas uz instrumenta un var izraisīt grūti kontrolējamu, bistamu liesmu. Lai varētu lietot uzgaļus, instrumentā jāiestiprina katalizators. Lai iestiprinātu katalizatoru, atskrūvējiet liesmas aizsarga uzgriezni un ņemiet liesmas aizsargu. Iebīdīet katalizatoru liesmas aizsargā tā, lai tā šaurākā puse būtu vērsta uz ārpusi. Novietojiet uz instrumenta liesmas aizsargu kopā ar katalizatoru un stingri pievelciet liesmas aizsarga uzgriezni. Uz katalizatora var uzskrūvēt lodēšanas uzgāli, karstās griešanas uzgāli, apgriešanas uzgāli un uzgāli darbam ar karsta gaisa plūsmu. Stingri nostipriniet izvēlēto uzgāli, lietojot 7 mm atslēgu. Lai ņemtu

uzgali, noskrūvējiet to ar 7 mm atslēgu. Ja nepieciešams, noturiet katalizatoru nekustīgi ar 8 mm atslēgu. Darbam ar platu liesmu paredzēto plakano uzgali noliecēja uzgali var iestiprināt instrumentā, uzbidot uz katalizatora gala. Lai noņemtu šos uzgāļus, novelciet tos no katalizatora.

## SPRAUSLAS IESTIPRINĀŠANA VAI NOMAIŅA

**UZMANĪBU** PIRMS SPRAUSLAS IESTIPRINĀŠANAS VAI NOMAIŅANOGAIDĪET, LĪDZ INSTRUMENTS PILNĪGI ATDZĪEST.

Butāna gāzes piemaisījumi var izraisīt sprauslas nosprostošanos. Sprausla ir nomaināma, kas ļauj palielināt instrumenta kalpošanas laiku. Ja sprausla ir nosprostojusies, tā jānomaina, veicot šādas darbības.

1. Noskrūvējiet liesmas aizsarga uzgriezni.
2. Noņemiet liesmas aizsargu (un, ja nepieciešams, arī katalizatoru un uzgali).
3. Noskrūvējiet keramisko izolatoru.
4. Izņemiet sprauslu (neliela detaļa no vara), ar roku uzmanīgi to griežot un velkot.
5. Iestipriniet jauno sprauslu tā, lai tās mazais atvērums būtu vērsts uz ārpusi.
6. Iestipriniet keramisko izolatoru un stingri to nostipriniet.
7. Nostipriniet liesmas aizsargu (un, ja nepieciešams, arī katalizatoru un uzgali).
8. Stingri pievelciet liesmas aizsarga uzgriezni.

Līdz ar to Dremel instruments Versatip atkal ir gatavs lietošanai.

**PIEZĪME.** Rezerves sprauslu var pasūtīt tuvākajā tirdzniecības vietā.

## PARASTĀKIE PIELIETOJUMA VEIDI

Lodēšanas uzgali: lietojams parastai lodēšanai ar lodalvu. Nazis karstajai griešanai: lietojams neilona troses griešanai, lai novērstu tās gala spurošanos.

Nazis apgriešanai: lietojams plastmasas un citu termoplastisku materiālu apgriešanai līdz vēlamajam izmēriem.

Plakanais uzgali darbam ar platu liesmu: lietojams krāsas mikstināšanai pirms tās noņemšanas.

Uzgali darbam ar karsta gaisa plūsmu: lietojams plastmasas un citu termoplastisku materiālu kausešanai.

Noliecēja uzgali: lietojams termosarūkošu izolācijas materiālu saraukšanai ap elektriskajiem vadiem.

## APKALPOŠANA

### TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz tas pilnīgi atdziest. Instrumenta ārējās virsmas tīrīšanai var izmantot tīru audumu. Ja nepieciešams, izmantojiet tīrīšanai audumu, kas nedaudz samitrināts ķīmiski neitrālā tīrīšanas līdzeklī. Lai notīrītu lodēšanas uzgali, samitriniet lodēšanas sūkli nelielā daudzumā ūdens. Pēc lodēšanas, kā arī gadījumā, ja uz lodēšanas uzgāļa ir pārāk daudz izkausētas lodalvas, noberziet uzgāli pret lodēšanas sūkli.

## APKALPOŠANA UN GARANTĪJA

Šim firmas DREMEL izstrādājumam ir noteikta garantija atbilstoši spēkā esošajai starptautiskajai un nacionālajai likumdošanai.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kuru cēlonis ir instrumenta normāla nolietošana, pārslodze vai nepareiza apiešana ar to. Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pērcražošanas pārbaudi, instruments tomēr sabojājas, nosūtiet to neizjauktā veidā uz tuvāko specializēto tirdzniecības vietu kopā ar iegādes datumu apliecināšu dokumentu.

## KONTAKTI AR FIRMU DREMEL

Lai saņemtu sīkāku informāciju par firmas Dremel izstrādājumu sortimentu, lietotāju atbalstu un konsultāciju tālruna numuru, atveriet interneta vietni [www.dremel.com](http://www.dremel.com)  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nīderlande

## PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

Prije upotrebe uređaja Dremel Versatip, obavezno pročitajte ovu knjižicu uputstva.



**UPOZORENJE** PROČITAJTE SVA UPUTSTVA. *Nepoštovanje dolje navedenih uputstva može uzrokovati strujni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.*

## 1. RADNO MJESTO

- a. Održavajte vaše radno mjesto čistim i urednim. Nered i nedovoljno osvijetljeno radno mjesto mogu dovesti do nezgoda.
- b. Ne držite zapaljive materijale blizu uređaja.
- c. Tijekom upotrebe uređaja djecu i ostale osobe držite dalje od mjesta rada. *Ako vas netko ometa možete izgubiti kontrolu.*
- d. Sam za upotrebu na otvorenom prostoru ili prostoru s dobrom ventilacijom.







## 2. OSOBNA SIGURNOST

- a. Budite pažljivi, pazite što radite i postupajte oprezno prilikom rukovanja uređajem. Nemojte upotrebljavati uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. *Trenutak nepažnje prilikom rukovanja uređajem može dovesti do ozbiljnih ozljeda.*
- b. Upotrebljavajte zaštitnu opremu. *Uvijek nosite zaštitne naočale. Zaštitna oprema poput zaštitne maske, zaštitnih cipela, kacige i zaštite za uši može smanjiti mogućnost ozljeda ako se pravilno upotrebljava.*
- c. Nemojte precjenjivati svoje sposobnosti. *Čvrsto stojte na tlu i održavajte ravnotežu u svakom trenutku. Na taj način možete bolje kontrolirati uređaj u nepredvidivim situacijama.*
- d. Nosite prikladnu odjeću. *Postoji opasnost da se opečete plamenom ili legurom. Nosite zaštitnu odjeću kako biste se zaštitili od opekotina. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od plamena. Labava odjeća ili duga kosa mogu se lako zapaliti.*
- e. Osigurajte proizvodni dio. *Upotrijebite škrpjac za držanje proizvodnog dijela. Tako ćete moći koristiti obje ruke za rukovanje uređajem.*
- f. Zadržite ovaj priručnik kao referencu u budućnosti.
- g. Nemojte upotrebljavati uređaj ako propušta, ako je oštećen ili ne radi ispravno.



- h. Ako uređaj propušta (osjeća se miris plina) odmah ga iznesite na otvoreni prostor i provjerite zategnutost bez plamena, uvijek upotrebljavajte otopinu sapuna i vode. Punjenje ili nadopunjavanje cilindra plina mora se obavljati na prostoru s dobrom ventilacijom dalje od zapaljivih izvora, otvorenog plamena, upaljača, električnih kuhala i drugih osoba. Obavezno poštujujte sigurnosna uputstva i upozorenja za nadopunjavanje cilindra, nemojte raditi preinake na uređaju.
- i. **Ne obrađujte materijal koji sadrži azbest** (azbest se smatra kancerogenim).
- j. **Poduzmite mjere zaštite ako kod rada može nastati prašina koja je štetna za zdravlje, zapaljiva ili eksplozivna** (neke prašine se smatraju kancerogenima); nosite masku za zaštitu od prašine i koristite uisavanje prašine/strugotine ako se može priključiti.

### 3. UPOTREBA I ODRŽAVANJE UREĐAJA

- a. Držite uređaj na prikladnom mjestu na temperaturi između 10°C i 50°C. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije pospremanja. Uređaje koje ne koristite morate odložiti na suho mjesto izvan dohvata djece. Isključite sve uređaje koje ne koristite.
- b.  **UPOZORENJE** Uvijek ostavite uređaj da se ohladi prije skidanja/zamjene nastavaka i/ili postavljanje/zamjene mlaznica.
- c.  **UPOZORENJE** Jako zapaljivi plin pod tlakom.
- d.  **UPOZORENJE** Zabranjena upotreba u blizini iskre ili otvorenog plamena.
- e.  **UPOZORENJE** Pazite da ne probušite ili zapalite spremnik i nemojte ga skladištiti na temperaturi iznad 50°C.
- f.  **UPOZORENJE** Držite dalje od dohvata djece.
- g.  **UPOZORENJE** Nemojte pokušavati rastavljati uređaj.

### UPOTREBA

Dremel Versatip ima višestruku primjenu što možete pronaći u poglavlju "UPOTREBA".

### ZAŠTITA OKOLIŠA

### ODLAGANJE

Jedinica, oprema i pakiranje moraju se sortirati za reciklažu.

### SPECIFIKACIJE

Opis	uređaja Dremel Versatip
Broj modela	2000
Izvor napajanja	Rafinirani butan
Zapremina spremnika	± 17 ml. / ± 9 grama
Vrijeme rada	± 45 minuta (pod najvećim opterećenjem) ± 90 minuta (pod najmanjim opterećenjem)
Vrijeme zagrijavanja	Trenutno (otvoreni plamen) ± 25 sekundi (mlaznice)

Nominalni ulaz topline (potrošnja)	12 g/h
Vrijeme hlađenja	Održavanje plamena: 15 min. (< 25°C) 1200°C (otvoreni plamen)
Temperatura	680°C (vrući zrak) 550°C (mlaznice)
Težina	135 grama (prazan uređaj)

### UPOTREBA

Upoznajte se sa sastavnim dijelovima uređaja Dremel Versatip (slika 1), različitim mlaznicama (slika 6) i sadržajem kompleta (slika 7) prije upotrebe.

### DREMEL VERSATIP

- Katalizator
- Zaštita protiv plamena
- Matica zaštite protiv plamena
- Keramički izolator
- Sigurnosna blokada za djecu (čep)
- Okidač
- Blokada (za neprekidan rad)
- Gumb za upravljanje plamenom
- Spremnik
- Ventil za punjenje

### SADRŽAJ KOMPLETA

- Uređaj s poklopcem
- Džepić za odlaganje poklopca
- Nož za oblikovanje
- Jezičac otvorenog plamena
- Usmjerivač
- Džepić za mlaznice za zavarivanje
- Dodatni prazni džepić
- Nož za rezanje
- Mlaznica za vrući zrak
- Limena kutija sa spužvom za zavarivanje
- Limena kutija za vruće mlaznice
- Lim za zavarivanje
- Džepić za 2 kluča za zatezanje

Skinite kartonski poklopac s prekidača paljenja prije upotrebe uređaja Dremel Versatip.

### (PONOVO)PUNJENJE SPREMNIKA

Dremel Versatip radi na butan. Provjerite da je plin koji koristite rafinirani butan koji se još upotrebljava za upaljače. Držite uređaj i spremnik kao što je prikazano na slici 8. Zatim napunite spremnik tekućim butanom u skladu s uputstvima koja se nalaze na spremniku butana. Spremnik je pun kada se tekući butan počne izlaziti kroz ventil za punjenje.

 **UPOZORENJE** Pazite da ne prenapunite spremnik!

## POKRETANJE

Dremel Versatip je opremljen mehanizmom za zaštitu djece. Trebaju vam obje ruke za pokretanje kako bi uređaj bio zaštićen od (hotimičnog) paljenja od strane djece.

1. Vidi slike 2 i 3 za paljenje uređaja Dremel Versatip.
2. Keramički izolator će početi svijetliti kratko nakon paljenja. Ako to nije slučaj, ponavljajte korake 1 i 2. Kada je uređaj Dremel Versatip hladan, može se čuti kratki piskutavi zvuk prilikom paljenja. To je normalno i ne znači da nešto nije u redu s uređajem.

\* Napomena: zaštita protiv plamena mora biti ispravno postavljena, kako bi se uređaj mogao upaliti.

Nakon otpuštanja prekidača, dovod plina se automatski prekida, uslijed čega se uređaj Dremel Versatip isključuje i počne polako hladiti. Za neprekidan rad uređaja Dremel Versatip, slijedite korake na slikama 2, 3 i 4. Za isključivanje uređaja Dremel Versatip off, pustite prekidač paljenja i pomaknite gumb za završavanje udesno (slika 5). To će odmah prekinuti dovod butana.

### UPOTREBA S OTVORENIM PLAMENOM

Za upotrebu uređaja Dremel Versatip s otvorenim plamenom, odvijte zaštitu, skinite katalizator (i mlaznicu ako je pričvršćena) i zavijte zaštitu protiv plamena nazad na uređaj i zategnite maticu zaštite protiv plamena.

### DUŽINA PLAMENA I PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Nakon paljenja, provjerite da je uređaj upaljen tako što ćete provjeriti da svijetli katalizator. Zatim pomaknite ručicu za upravljanje plamenom udesno za povećanje dužine plamena i temperature, ili ulijevo za smanjenje dužine plamena i temperature. Prilikom upotrebe otvorenog plamena ili vrućeg zraka uređaj Dremel Versatip je na ispravnoj temperaturi odmah nakon paljenja. Pričekajte 25 sekundi za zagrijavanje mlaznica.

### POSTAVLJANJE ILI ZAMJENA MLAZNICE

**UPOZORENJE** UVIJEK OSTAVITE UREĐAJ DA SE OHLADI DO KRAJA PRIJE SKIDANJA ILI ZAMJENE MLAZNICE.

Provjerite da upotrebljavate ispravnu mlaznicu za zahvat koji želite obaviti. Upotrebljavajte isključivo one mlaznice koje su usklađene s uređajem. Nedovoljno pričvršćene mlaznice mogu uzrokovati nekontrolirani i opasni plamen.

Za upotrebu mlaznica treba postaviti katalizator. Za postavljanje katalizatora odvijte maticu zaštite protiv plamena i skinite zaštitu protiv plamena. Klizno pomaknite katalizator na zaštitu protiv plamena tako da strelica bude okrenuta prema van. Postavite zaštitu protiv plamena i katalizator nazad na uređaj i zategnite maticu zaštite protiv plamena. Mlaznica za zavarivanje, vrh noža za rezanje, vrh noža za oblikovanje i mlaznica za upuhivanje vrućeg zraka mogu se zaviti na katalizator. Čvrsto zategnite svrdla upotrebom 7mm ključa za zatezanje. Za skidanje mlaznice, jednostavno upotrijebite 7 mm ključ za zatezanje za odvijanje mlaznice. Upotrijebite 8mm ključ za zatezanje za zadržavanje katalizatora u željenom položaju.

Mlaznica za široki jezičac plamena i usmjerivač mlaznice mogu se klizno pomaknuti preko kraja katalizatora. Za njihovo skidanje odmaknite katalizator.

### POSTAVLJANJE/ZAMJENA MLAZNICE

**UPOZORENJE** UVIJEK OSTAVITE UREĐAJ DA SE OHLADI DO KRAJA PRIJE POSTAVLJANJE ILI ZAMJENE MLAZNICE.

Mlaznica se može začepiti zbog nečistoća u plinu butan. Za duži vijek trajanja uređaja, mlaznice se zamjenjuju. Ako se mlaznica začepi, slijedite ove korake za zamjenu mlaznice:

1. Odvijte maticu štitnika za plamen.
2. Skinite štitnik za plamen (i katalizator i nastavak ako je moguće).
3. Odvijte keramičku izolaciju.
4. Rukom skinite mlaznicu (mali bakreni dio) lagano okrećući i povlačeći.
5. Postavite novu mlaznicu s malim otvorom okrenutim prema van.
6. Vratite keramičku izolaciju na mjesto i dobro ju zategnite.
7. Zamijenite štitnik za plamen (i katalizator i nastavak ako je moguće).
8. Dobro zategnite maticu štitnika za plamen.

Dremel Versatip je spreman za upotrebu.

NAPOMENA: Zamjenu mlaznice možete naručiti preko ovlaštenog distributera.

### NAJČEŠĆA UPOTREBA

Mlaznica za zavarivanje: upotrebljava se za uobičajena zavarivanja, upotrebom lima za zavarivanje.

Vrući nož za rezanje: rezanje najlonskih niti za sprječavanje 'čerupanja'.

Nož za oblikovanje: ravno rezanje plastike ili drugih osjetljivih materijala

Jezičac otvorenog plamena: priprema za detaljno skidanje boje.

Mlaznica za vrući zrak: topljene plastike i drugih materijala osjetljivih na toplinu. Usmjerivač: stezanje toplinske izolacije oko električnih instalacija

## ODRŽAVANJE

### ČIŠĆENJE

Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi do kraja prije čišćenja. Vanjski dio uređaja može se očistiti čistom krpom. Ako je potrebno upotrijebite vlažnu krpu s malo neutralnog deterdženta. Za čišćenje mlaznice za zavarivanje, natopite spužvu za zavarivanje vodom. Nakon zavarivanja ili ako ostanu komadići na mlaznici, obrišite ju spužvom dok je još vruća.

### SERVIS I JAMSTVO

Ovaj proizvod DREMEL je pod jamstvom u skladu sa zakonskim/specifičnim nacionalnim propisima; šteta zbog normalnog trošenja, preopterećenja ili neispravne upotrebe je isključena iz jamstva. Ako jedinica prestane raditi usprkos velikoj brzini koja se posvećuje prilikom proizvodnje i ispitivanja, pošaljite ju neotpakiranu zajedno s dokazom o kupnji vašem distributeru.

### KONTAKTIRAJTE DREMEL

Za detaljnije informacije o Dremel asortimanu, podršci i pomoći, posjetite [www.dremel.com](http://www.dremel.com)

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Nizozemska

# ПРЕВОД ОРИГИНАЛНОГ УПУТСТВА

Пре коришћења уређаја Dremel Versatip уверите се да сте до краја прочитали и разумели ово упутство.



## **⚠ УПОЗОРЕЊЕ** ПРОЧИТАЈТЕ СВА УПУТСТВА.

Несплећење свих упутстава може да проузрокује електрични шок, пожар и/или озбиљне повреде.

### 1. РАДНО ПОДРУЧЈЕ

- Држите радно подручје чистим и добро осветљеним. Неуредна и тамна радна подручја могу да буду узрок незгоде.
- Не држите и не носите запаљиве материјале у близини алата.
- Током руковања алатом одмакните се од деце и осталих лица. *Непажња може да буде узрок губљења контроле.*
- Користите само напољу или у добро проветреним просторијама.

### 2. ЛИЧНА СИГУРНОСТ

- Будите опрезни, пазите шта радите док рукујете алатом и будите разборити. Не користите алат ако сте уморни или под утицајем дроге, алкохола или лекова. *Тренутак непажње током руковања алатом може за резултат да има озбиљне повреде лица.*
- Користите сигурносну опрему. Увек користите заштиту за очи. *Сигурносна опрема као што је маска за заштиту од прашине, шлем за заштиту од клизања, заштитна кацка или заштита за уши која се употребљава у одговарајућим условима смањује могућност повреда лица.*
- Не претерујте. *Све време одржавајте одговарајући положај и равнотежу. То омогућава бољу контролу алата у неочекиваним ситуацијама.*
- Обуците се примерено. *Постоји опасност од повреда пламеном или течним тиномом. Носите заштитну одећу како бисте се заштитили од опекотина. Косу, одећу и рукавице држите далеко од пламена. Пламен може да захвати широку одећу или дугу косу.*
- Осигурајте радни део. *Користите уређај за причвршћивање за држање радног дела. То вам омогућава да користите обе руке током руковања алатом.*
- Чувајте ово упутство у случају да вам поново затреба.
- Не користите уређај у случају да пропушта, показује било какве знакове оштећења или ако је неисправан.
- Ако уређај пропушта (мирис гаса) одмах га изнесите напоље и проверите заптивеност без пламена, молимо да увек користите сапуницу. Пуњење или поновно пуњење гасне коморе мора да се обавља у добро проветреним просторијама далеко од било каквог могућег извора запаљења, отвореног пламена, упалача, електричних кухињских апарата и далеко од других лица. Уверите се да поступате према сигурносним упутствима и напоменама упозорења на гасној комори и да не вршите никакве измене на уређају.
- Немојте да радите са материјалима који садрже азбест (азбест се сматра канцерогеним).**

- Предузмите заштитне мере ако током рада може да настане прашина која је штетна по здравље, запаљива или експлозивна (неке врсте прашине се сматрају канцерогеним); носите заштитну маску против прашине и користите усисивач за праšину/ отпатке ако може да се прикључи.

### 3. КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АЛАТА

- Држите алат на одговарајућем месту на температури између 10 °C и 50 °C. Оставите алат да се потпуно охлади пре одлагања. Алат који се не употребљава држите на сувом месту изван домаћаја деце. Искључите сав алат који се не употребљава.
- ⚠ УПОЗОРЕЊЕ** Увек оставите алат да се потпуно охлади пре скидања / замене врхова и / или инсталисања / замене бризгајке.
- ⚠ УПОЗОРЕЊЕ** Екстремно запаљиви гас под притиском.
- ⚠ УПОЗОРЕЊЕ** Не користите у близини варница или отвореног пламена.
- ⚠ УПОЗОРЕЊЕ** Немојте пробити или запалити резервоар за гас или га држати на температури већој од 50 °C.
- ⚠ УПОЗОРЕЊЕ** Држите изван домаћаја деце.
- ⚠ УПОЗОРЕЊЕ** Не покушавајте раставити ову јединицу.

### НАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ

Dremel Versatip уређај је намењен за различите намене које ћете наћи у поглављу "КОРИШЋЕЊЕ".

### ОКОЛИНА

### ОДЛАГАЊЕ

Јединицу, прибор и амбалажу требало би сортирати за еколошки повољну рециклажу.

### СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Опис	Dremel Versatip
Број модела	2000
Извор снаге	пречишћени гас бутан
Капацитет резервоара	± 17 мл. / ± 9 грама
Време рада	± 45 минута (највеће подешење) ± 90 минута (најниже подешење)
Време загревања	одмах (отворени пламен) ± 25 секунди (врхови)
Номинални улаз загревања (потрошња)	12 г/сат
Време хлађења	одржавање пламена: 15 мин. (< 25°C) Врхови: 17 мин. (< 25°C)
Температура	1200°C (отворени пламен) 680°C (врели ваздух) 550°C (врхови)
Тежина	135 грама (алат у празном стању)

## КОРИШЋЕЊЕ

Молимо да се упознате са свим деловима уређаја Dremel Versatip (слика 1), различитим врховима (слика 6) и садржајем комплета (слика 7) пре употребе.

### DREMEL VERSATIP

1. Катализатор
2. Заштита од пламена
3. Навртка заштите од пламена
4. Керамички изолатор
5. Брава за заштиту за децу (стопер)
6. Окидач
7. Дугме за кочење (за непрестани рад)
8. Дугме за контролу пламена
9. Резервоар
10. Вентил за пуњење

### САДРЖАЈ КОМПЛЕТА

1. Алат са поклопцем
2. Џеп за одлагање поклопца
3. Нож за обликовање
4. Глава отвореног пламена
5. Дефлектор
6. Џеп за врх за заваривање
7. Додатни празни џеп
8. Нож за сечење
9. Врх за врели ваздух
10. Лимена кутија са спужвом за лемљење
11. Лимена кутија за вреле врхове
12. Лим за лемљење
13. Џеп за 2 кључа за притезање

Скините картонски поклопац са прекидача за паљење пре употребе алата Dremel Versatip.

### (ПОНОВНО) ПУЊЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА

Dremel Versatip ради на бутан гас. Уверите се да је гас који користите пречишћени бутан гас који може да се користи и за упалаче. држите алат и резервоар као што је приказано на слици 8. Потом напуните резервоар за гас течним бутан гасом следећи упутства на резервоару за бутан гас. Резервоар је напуњен када течни бутан гас отиче кроз вентил за пуњење.

**▲ УПОЗОРЕЊЕ** Немојте да препуните резервоар!

### ПОЧЕТАК

Уређај Dremel Versatip је опремљен механизмом за заштиту деце. Овај механизам захтева употребу обе руке како би се обезбедила заштита од (ненамерног) паљења од стране деце.

1. Погледајте слике 2 и 3 за паљење уређаја Dremel Versatip.
2. Керамички изолатор ће почети да светли кратко након паљења. Ако то није случај, поновите кораке 1 и 2. Кад је уређај Dremel Versatip хладан, може да се чује кратак

пискутав звук приликом паљења. То је нормално и не значи да нешто није у реду са уређајем.

*\* Напомена: заштита од пламена мора да буде постављена исправно како би уређај могао да се упали.*

Кад се отпусти прекидач за паљење, довод гаса се аутоматски прекида, уређај Dremel Versatip се искључује и почиње полако да се хлади. За непрестан рад уређаја Dremel Versatip следите кораке на сликама 2, 3 и 4. За искључивање уређаја Dremel Versatip пустите прекидач за паљење и померите дугме за кочење према десно (слика 5). Тако ће се одмах зауставити ток бутан гаса.

### КОРИШЋЕЊЕ СА ОТВОРЕНИМ ПЛАМЕНОМ

За употребу уређаја Dremel Versatip са отвореним пламеном одвртите заштиту, скините катализатор (и врх ако је монтиран) и заврните заштиту од пламена поново на уређај и притегните навртку заштите од пламена.

### ПОДЕШАВАЊЕ ДУЖИНЕ ПЛАМЕНА И ТЕМПЕРАТУРЕ

После паљења уверите се да је алат укључен тако што ћете проверити да ли је катализатор почео да светли. Померите полугу за контролу пламена према десно како бисте повећали дужину пламена и температуру или према лево како бисте смањили дужину пламена и температуру. Кад се користи отворени пламен или врели ваздух, Dremel Versatip има одговарајућу температуру одмах након паљења. Сачекајте 25 секунди док се врхови загреју.

### ИНСТАЛИСАЊЕ ИЛИ ЗАМЕНА ВРХОВА

**▲ УПОЗОРЕЊЕ** УВЕК ОСТАВИТЕ АЛАТ ДА СЕ ПОТПУНО ОХЛАДИ ПРЕ ОДСТРАЊИВАЊА ИЛИ ЗАМЕНЕ ВРХОВА.

Уверите се да користите одговарајући врх за посао који желите да урадите. Користите само врхове који савршено одговарају алату. Недовољно причвршћени врхови могу да проузрокују неконтролисани и опасан пламен. За употребу врхова потребно је инсталисати катализатор. За инсталисање катализатора одвртите навртку заштите од пламена и скините заштиту од пламена. Гурните катализатор у заштиту од пламена тако да стрелица буде окренута према вани. Поставите заштиту од пламена и катализатор назад на алат и и притегните навртку заштите од пламена. Врх за лемљење, врх ножа за сечење, врх ножа за обликовање и врх за удубавање врелог ваздуха могу да се заврну на катализатор. Чврсто притегните битове уз употребу кључа од 7 мм. За скидање врха једноставно употребите кључ од 7 мм како бисте одврнули врх. Употребите кључ од 8 мм за задржавање катализатора у жељеном положају. Врх за широку главу пламена и врх дефлектора могу да се клизно помере преко краја катализатора. За њихово скидање одмакните катализатор.

### ИНСТАЛИСАЊЕ / ЗАМЕНА БРИЗГАЉКЕ

**▲ УПОЗОРЕЊЕ** УВЕК ОСТАВИТЕ АЛАТ ДА СЕ ПОТПУНО ОХЛАДИ ПРЕ ИНСТАЛИСАЊА ИЛИ ЗАМЕНЕ БРИЗГАЉКЕ.

Бризгалка може да се зачепи због нечистоће у бутан гасу. Да би век трајања алата био дужи, бризгалка је направљена тако да може да се мења. Ако се бризгалка зачепи, приликом њене замене следите ове кораке:

1. Одрвните навртку заштите од пламена.
2. Скините заштиту од пламена (и катализатор и врх ако је могуће).
3. Одрвните керамичку изолацију.
4. Рукотом скините бризгалку (мали бакарни део) лаганим окретањем и повлачењем.
5. Инсталишите нову бризгалку са малим отвором окренутим према вани.
6. Вратите керамичку изолацију на место и добро је заврните.
7. Вратите заштиту од пламена (и катализатор и врх ако је могуће).
8. Добро заврните навртку заштите од пламена.

Dremel Versatip сад је спреман за употребу.

**НАПОМЕНА:** Резервну бризгалку можете да наручите код овлашћеног заступника.

### НАЈЧЕШЋЕ КОРИШЋЕЊЕ

Врх за лемљење: користи се за редовне активности лемљења, уз коришћење тинола.

Врели нож за сечење: сечење најлонских нити ради спречавања 'черупања'.

Нож за обликовање: равно сечење комада пластике и других материјала осетљивих на топлоту

Глава отвореног пламена: припрема за детаљно скидање боје

Врх за врели ваздух: тољење пластике и других материјала осетљивих на топлоту

Дефлектор: стезање топлотне изолације око електричних водова

## ОДРЖАВАЊЕ

### ЧИШЋЕЊЕ

Увек искључите алат и оставите га да се потпуно охлади пре чишћења. Спољни делови алата могу да се чисте чистом крпом. Ако је потребно, крпу намочите са мало воде и неутралног детерџента. За чишћење врха за лемљење натопите спљужу за лемљење са мало воде. После лемљења или у случају пропуштања на врху за лемљење очистите врх сунђером са мало воде док је још увек врео.

## СЕРВИС И ГАРАНЦИЈА

Овај DREMEL производ поседује гаранцију у складу са одредбама прописаним законом/специфичним за земљу; оштећења услед нормалног коришћења и трошења, преоптерећења или непрописно коришћење искључени су из оквира гаранције. Ако јединица не функционише како треба упркос мерама предузетим током производње и тестирања, пошаљите је вашем продавачу у нерасклопљеном стању заједно са доказом о куповини.

## КОHTAKT DREMEL

За више информација о асортиману предузећа Dremel, подршци и телефонској линији, посетите [www.dremel.com](http://www.dremel.com). Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Холандија

## PREKLAD PŮVODNÝCH POKYNOV

**SK**

Пред првим коришћењем алата Dremel Versatip си позорно прегледајте овај навод.



### **⚠️ ВÝСТРАНА** ПРЕЧÍТАЈТЕ СИ ВШЕТКЫ POKYNY.

*Недодржање акéхокољвек з нишјеиé введенич покынов мџе запричиити úраз електричкым прúдом, пожиар аебо вáжне зранение.*

## 1. PRACOVISO

- a. Pracovisko udržiavajte čistým a dobre osvetleným. Neupratané alebo slabо osvetlené miesta sú častou príčinou nehôd.
- b. V blízkosti prístroja neskladujte ani neukladajte horľavé materiály.
- c. Počas práce s prístrojom zabráňte prístupu deti a nepovolovaných osôb. *Akékoľvek rozptyľovanie pozornosti môže viesť k strate kontroly nad prístrojom.*
- d. Prístroj používajte len vo voľnom priestranstve alebo v dobre vetraných miestnostiach.

## 2. OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- a. Počas manipulácie s prístrojom buďte pozorní, sústredte sa na opracúvaný predmet a používajte zdravý úsudok. Prístroj nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. *Aj krátka chvíľka nepozornosti počas manipulácie s prístrojom môže spôsobiť vážne poranenie.*
- b. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. *Používanie vhodných ochranných pomôcok, akými sú napríklad protiprachová maska, bezpečnostná protišmyková obuv, ochranná prilba či ochrana sluchu, znižuje riziko poranenia.*
- c. Udržiavajte stabilný postoj. *Počas práce vždy udržiavajte stabilné držanie tela a rovnováhu. Tým sa zabezpečí lepšia kontrola nad elektrickým prístrojom v prípade neočakávaných udalostí.*
- d. Používajte vhodné oblečenie. *Hrozí riziko popálenia plameňom alebo tektýmьm cinom. Chráňte sa proti popáleniu vhodným ochranným oblečením. Vlasy, oblečenie a rukavice udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od plameňa. Príliš voľné oblečenie alebo dlhé vlasy by sa mohli vznietiť.*
- e. Opracúvaný predmet dostatočne upevnite. *Opracúvaný predmet upevnite vo zveráku. Potom budete môcť na manipuláciu s prístrojom používať obe ruky.*
- f. Tento návod si odložte na použitie v budúcnosti.
- g. Prístroj nepoužívajte, ak z neho uniká plyn, prejavujú sa na ňom známky mechanickeho poškodenia či poruchy činnosti.
- h. Ak z prístroja uniká plyn (čítate zápach), okamžite ho vynesť von z miestnosti a bez plameňa skontrolujte tesnenie. Prítom vždy používajte mydlovú vodu. Nádobu na plyn je možné (opätovne) naplniť len na dobre vetranom mieste

v dostatočnej vzdialenosti od akéhokoľvek možného zdroja vznietenia, otvoreného ohňa, horákov či elektrického sporáka a v dostatočnej vzdialenosti od iných osôb. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a výstrahy na nádobe. Prístroj žiadnym spôsobom neupravujte.

- i. **Nepracujte s materiálmi obsahujúcimi azbest** (azbest je považovaný za karcinogénny).
- j. **Chráňte sa proti prachu, ktorý môže vznikáť počas práce a môže byť zdraviu škodlivý, výbušný alebo horľavý** (niektoré druhy prachu sú považované za karcinogénne); používajte protiprachovú masku a v prípade použiteľnosti pripojte odsávač prachu/úlomkov.

### 3. POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA

- a. Prístroj skladujte na vhodnom mieste s teplotou vzduchu medzi 10 °C a 50 °C. Pred uskladnením počkajte, kým prístroj úplne vychladne. Nepoužívané prístroje by mali byť uskladnené mimo dosahu detí na suchom mieste. Všetky nepoužívané prístroje vypnite.
- b.  **VÝSTRAHA** Pred odstraňovaním/výmenou hrotov a/lebo inštalovaním/výmenou dýzy vždy nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- c.  **VÝSTRAHA** Mimoriadne horľavý plyn pod tlakom.
- d.  **VÝSTRAHA** Nepoužívajte v blízkosti výskytu iskier alebo otvoreného ohňa.
- e.  **VÝSTRAHA** Nádobu neprepichujte, nevhadzujte do ohňa ani neskladujte pri teplotách nad 50 °C.
- f.  **VÝSTRAHA** Skladujte mimo dosahu detí.
- g.  **VÝSTRAHA** Prístroj nerozoberajte.

### URČENÉ POUŽITIE

Prístroj Dremel Versatip je určený na viacero činností, ktoré nájdete bližšie opísané v kapitole „POUŽÍVANIE“.

### ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

#### LIKVIDÁCIA

Zariadenie, príslušenstvo a obal by sa mali likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Opis	Dremel Versatip
Model č.	2000
Zdroj energie	bežný bután
Kapacita	nádoby ± 17 ml. /± 9 gramov
Doba prevádzky	± 45 minút (max. nastavenie) ± 90 minút (min. nastavenie)
Čas zahriatia	Okamžite (otvorený oheň) ± 25 sekúnd (hroty)
Menovitý tepelný príkon (spotreba)	12 g/h

Čas ochladenia	Chránič plameňa: 15 min. (< 25 °C) Hroty: 17 min. (< 25 °C)
Teplota	1 200 °C (otvorený oheň) 680 °C (horúci vzduch) 550 °C (hroty)
Hmotnosť	135 gramov (samotný prístroj)

### POUŽÍVANIE

Pred prvým použitím sa oboznámte so základnými súčastami prístroja Dremel Versatip (obr. 1), rôznymi hrotmi (obr. 6) a obsahom súpravy (obr. 7).

### DREMEL VERSATIP

1. Katalyzátor
2. Chránič plameňa
3. Matica chrániča plameňa
4. Keramický izolátor
5. Bezpečnostná poistka (zarážka)
6. Spúšť
7. Aretácia (pre nepretržitý chod)
8. Regulátor plameňa
9. Zásobník
10. Plniaci ventil

### OBSAH SÚPRAVY

1. Prístroj s krytom
2. Vrečko na uloženie krytu
3. Tvarovací nôž
4. Široká dýza horáka
5. Deflektor
6. Vrečko na spájkovací hrot
7. Ďalšie prázdne vrečko
8. Rezací nôž
9. Hrot na horúci vzduch
10. Plechovka so špongiou na čistenie hrotov
11. Plechovka na horúce hroty
12. Tavený cín (spájka)
13. Vrečko na dva kľúče

Pred použitím prístroja Dremel Versatip odstráňte lepenkový kryt z tlačidla zapalovania.

### (OPĀTOVNÉ) NAPLNENIE ZÁSObNÍKA

Dremel Versatip sa plní tekutým butánom. Ubezpečte sa, že plyn, ktorý používate, je bežný rafinovaný bután, používaný i v zapalovačoch.

Prístroj a nádobu držte, ako je znázornené na obr. 8. Potom podľa pokynov na náhradnej náplni naplňte zásobník tekutým butánom. Zásobník je plný, keď tekutý bután uniká cez plniaci ventil.

 **VÝSTRAHA** Zásobník neprepínajte!

## ÚVODNÉ POKYNY

Prístroj Dremel Versatip je vybavený bezpečnostným mechanizmom. Ovládanie tohto mechanizmu si vyžaduje zapojenie oboch rúk, aby sa zabránilo (náhodnému) zapáleniu horáka deťmi.

1. Zapalovanie horáka Dremel Versatip je znázornené na obr. 2 a 3.
2. Krátko po zapálení horáka sa rozžeraví keramický izolátor. Ak sa tak nestane, zopakujte kroky 1 a 2. Keď je prístroj Dremel Versatip studený, pri zapalovaní môže vydávať krátky zvuk písknutia. To je normálne a neznamená to žiadnu poruchu prístroja.

\* *Poznámka: aby bolo možné horák zapáliť, chránič plameňa musí byť správne nasadený.*

Po uvoľnení tlačidla zapalovania sa prívod plynu automaticky uzavrie, čo spôsobí vypnutie horáka Dremel Versatip a jeho pomalé chladnutie. Ak chcete vyvolať nepretržitú činnosť prístroja Dremel Versatip, postupujte podľa obrázkov 2, 3 a 4. Horák Dremel Versatip vypnete uvoľnením tlačidla zapalovania a prepnutím aretovacieho tlačidla doprava (obr. 5). Tým sa okamžite zastaví prívod butánu.

### POUŽÍVANIE S OTVORENÝM OHŇOM

Ak chcete horák Dremel Versatip používať s otvoreným plameňom, odskrutkujte chránič plameňa, odstráňte katalyzátor (a hrot, ak je nasadený) a potom chránič plameňa znovu priskrutkujte a pevne utiahnite jeho maticu.

### VEĽKOSŤ PLAMEŇA A NASTAVENIE TEPLoty

Po zapálení sa ubezpečte, že je prístroj zapnutý. V takom prípade sa katalyzátor rozžeraví. Potom posunutím regulátora plameňa doprava veľkosť a teplotu plameňa zvýšite, posunutím doľava ich naopak znížite. Pri používaní otvoreného ohňa alebo horúceho vzduchu je Dremel Versatip nastavený na správnu teplotu ihneď po zapálení horáka. Počkajte asi 25 sekúnd, kým sa rozžeraví hroty.

### INŠTALÁCIA ALEBO VÝMENA HROTOV

**▲ VÝSTRAHA** PRED ODSTRÁŇOVANÍM ALEBO VÝMENOU HROTOV POČKAJTE, KÝM PRÍSTROJ ÚPLNE NEVYCHLADNE.

Vždy používajte ten najvhodnejší hrot pre daný účel. Používajte len hroty, ktoré do prístroja presne zapadnú. Uvoľnené hroty môžu spôsobiť nebezpečenstvo nekontrolovateľného plameňa. Pri použití hrotov je nevyhnutná inštalácia katalyzátora. Pred inštaláciou katalyzátora odskrutkujte maticu chrániča plameňa a odstráňte chránič plameňa. Nasadte katalyzátor na chránič plameňa uššou stranou smerom von. Nasuňte chránič plameňa a katalyzátor späť na prístroj a pevne utiahnite maticu chrániča plameňa. Na katalyzátor je možné upevniť spájkovací hrot, hrot rezacieho noža, hrot tvarovacieho noža a hrot na horúci vzduch. Hroty pevne utiahnite 7 mm kľúčom. Ak chcete hrot odstrániť, jednoducho ho zas 7 mm kľúčom odskrutkujte. V prípade potreby pridržte katalyzátor 8 mm kľúčom.

Široká dýza horáka a deflektor ľahko prekážnu cez koniec katalyzátora. Odstráňte ich stiahnutím katalyzátora.

### INŠTALÁCIA/VÝMENA DÝZY

**▲ VÝSTRAHA** PRED ODSTRÁŇOVANÍM ALEBO VÝMENOU DÝZY POČKAJTE, KÝM PRÍSTROJ ÚPLNE NEVYCHLADNE.

Dýza sa môže upchať nečistotami v butáne. Aby sa zabezpečila čo najdlhšia životnosť prístroja, dýza je vymeniteľná. Ak sa dýza upchá, vymeníte ju nasledovným postupom:

1. Odskrutkujte maticu chrániča plameňa.
2. Odstráňte chránič plameňa (v prípade potreby aj katalyzátor a hrot).
3. Odskrutkujte keramický izolátor.
4. Dýzu odstráňte jej uchopením (za medenú časť), jemným pootočením a vytiahnutím.
5. Nasadte na prístroj novú dýzu menším otvorom smerom von.
6. Vložte keramický izolátor späť a bezpečne ho utiahnite.
7. Vymeňte chránič plameňa (v prípade potreby aj katalyzátor a hrot).
8. Pevne utiahnite maticu chrániča plameňa.

Prístroj Dremel Versatip je teraz pripravený na použitie.

POZNÁMKA: Náhradnú dýzu si môžete objednať u miestneho predajcu.

### NAJBEŽNEJŠIE VYUŽITIE

Spájkovací hrot: používa sa na bežné spájkovanie s využitím taveného cínu.

Horúci rezací nôž: rezanie nylonových povrazov s cieľom zabrániť ich „strapkaniu“.

Tvarovací nôž: orezávanie fólií a iných termocitlivých materiálov

Široká dýza horáka: príprava na povrchové odstránenie farby

Hrot na horúci vzduch: tavenie plastov a iných termocitlivých materiálov

Deflektor: skrakovanie termocitlivej elektrickej izolácie okolo vodičov

## ÚDRŽBA

### ČISTENIE

Pred čistením prístroj vždy vypnite a nechajte úplne vychladnúť. Povrch prístroja je možné čistiť handričkou. V prípade potreby handričku navlhčíte malým množstvom neutrálneho saponátu. Spájkovací hrot otrite špongiou na čistenie hrotov navlhčenou vo vode. Po ukončení spájkovania alebo v prípade zvyškov spájky na spájkovacom hrote tento hrot, kým je ešte horúci, očistite špongiou.

### SERVISNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Tento výrobok spoločnosti DREMEL podlieha záručným podmienkam v súlade s legislatívnymi ustanoveniami príslušnej krajiny; záruke nepodlieha bežné opotrebovanie prístroja ani poškodenia spôsobené jeho preťažením či nesprávnou manipuláciou. Ak by bolo zariadenie napriek starostlivej výrobe a testovaniu nefunkčné, vráťte ho nerozobraté spolu s dokladom o kúpe predajcovi, u ktorého ste ho zakúpili.

### ADRESA SPOLČNOSTI DREMEL

Bližšie informácie o výrobkoch, podpore a službách spoločnosti Dremel nájdete na webovej adrese [www.dremel.com](http://www.dremel.com).  
Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, Holandsko

Перед використанням паяльника Dremel Versatip повністю прочитайте та зрозумійте цей посібник.



## **▲ УВАГА** ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.

Недотримання всіх інструкцій, наведених нижче, може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

### 1. РОБОЧА ДІЛАНКА

- Зберігайте робоче місце чистим та добре освітленим. Через безлад та погане освітлення часто трапляються аварії.
- Не тримайте та не кладіть легкозаймисті матеріали біля інструменту.
- Діти та спостерігачі повинні залишатися на відстані під час експлуатації інструменту. *Через неухважність Ви можете втратити контроль.*
- Застосовуйте лише на відкритому повітрі або у приміщеннях з достатньою вентиляцією.

### 2. ОСОБИСТІЙ ЗАХИСТ

- Будьте уважні, слідкуйте за тим, що ви робите, та керуйтеся здоровим глуздом під час експлуатації електроінструменту. Не застосовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або ліків. *Неухважність під час експлуатації електроінструменту може призвести до серйозних особистих травм.*
- Застосовуйте засоби захисту. Завжди одягайте захисні окуляри. *Такі засоби захисту як маска, неслизьке безпечне взуття, шолом або беруші, якщо вони застосовуються у відповідних умовах, можуть зменшити ризик нанесення травм.*
- Не застосовуйте перенапругу. *Завжди зберігайте рівновагу та надійне положення. Це дозволяє краще управляти електроінструментом у непередбачених ситуаціях.*
- Одягайтесь належним чином. *Існує ризик отримання опіків полум'ям або рідким оловом для паяння. Для захисту від опіків застосовуйте захисний одяг. Тримайте волосся, одяг та рукавиці подалі від вогню. Просторий одяг або довге волосся може зайнятися вогнем.*
- Закріпіть заготівлю. *Використовуйте затискач для утримання заготівлі. Так ви зможете тримати інструмент обома руками.*
- Зберігайте цей посібник для довідки у майбутньому.
- Не застосовуйте прилад, якщо в ньому є теча, будь-які ознаки пошкодження або несправності.
- Якщо у приладі є теча (запах газу), негайно винесіть його на повітря та перевірте щільність без полум'я за допомогою мильної піни. Наповнення або поповнення газового балону здійснюйте у приміщенні з достатньою вентиляцією, подалі від джерел займання, відкритого вогню,

запальників, електричних приладів та подалі від інших людей. Дотримуйтеся інструкцій з безпеки та попереджень на перезаряджувальному балоні та не здійснюйте будь-яких модифікацій на приладі.

- Не працюйте з матеріалами, що містять азбест** (азбест вважається канцерогенним матеріалом).
- Вживайте заходів захисту, якщо під час роботи можливе утворення пилу, шкідливого для здоров'я, горючих або вибухових речовин** (деякі види пилу вважаються канцерогенними); одягайте респиратор під час роботи з пилом / видалення стружки.

### 3. ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІНСТРУМЕНТОМ

- Зберігайте інструмент у відповідному місці при температурі від 10°C до 50°C. Перед зберіганням дозвольте інструменту повністю остигнути. Зберігайте інструмент, що не застосовується, подалі від дітей, у сухому місці. Вимкніть усі інструменти, що не використовуються.
- ▲ УВАГА** Дозвольте інструменту остигнути перед тим, як знімати/змінювати наконечники та/або встановлювати/змінювати насадку.
- ▲ УВАГА** Дуже горючий газ під тиском.
- ▲ УВАГА** Не застосовуйте біля іскор або відкритого вогню.
- ▲ УВАГА** Не проколюйте та не спалюйте контейнер, не зберігайте при температурі вище 50°C.
- ▲ УВАГА** Тримайте подалі від дітей.
- ▲ УВАГА** Не розбирайте цей прилад.

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Паяльник Dremel Versatip призначений для різноманітного застосування, як зазначено у розділі „Застосування”.

### ДОВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

#### УТИЛІЗАЦІЯ

Інструмент, приладдя та упаковку слід сортувати з метою їх екологічно безпечної утилізації.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опис	Dremel Versatip
Номер моделі	2000
Джерело живлення	Очищений газ-бутан
Місткість бака	± 17 мл / ± 9 грам
Час роботи налаштування)	± 45 хвилин (максимальні)
налаштування)	± 90 хвилин (мінімальні)
Час розігрівання	миттєво (відкрите полум'я) ± 25 секунд (наконечники)
Номінальне підведення тепла (споживання)	12 г/год.
Час охолодження	Вогняна завіса: 15 хв. (< 25°C) Наконечники: 17 хв. (< 25°C)
Температура	1200°C (відкрите полум'я) 680°C (гаряче повітря) 550°C (наконечники)
Вага	135 грам (порожній інструмент)

## ЗАСТОСУВАННЯ

Перед використанням ознайомтеся з частинами паяльника Dremel Versatip (малюнок 1), різноманітними наконечниками (малюнок 6) та вмістом комплекту (малюнок 7).

### DREMEL VERSATIP

1. Каталізатор
2. Вогняна завіса
3. Гайка вогняної завіси
4. Керамічний ізолятор
5. Замок для безпеки від доступу дітей (обмежник)
6. Механізм запуску
7. Блок (для безперервної роботи)
8. Кнопка регулювання полум'я
9. Бак
10. Клапан наповнення

### ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

1. Інструмент із ковпачком
2. Кишеня для зберігання ковпачка
3. Ніж для формування
4. Широка головка полум'я
5. Відбивач
6. Кишеня для наконечника паяння
7. Додаткова порожня кишеня
8. Ніж для різання
9. Наконечник гарячого повітря
10. Бляшана коробка з губкою для паяння
11. Бляшана коробка для гарячих наконечників
12. Олово для паяння
13. Кишеня для 2 ключів

Зніміть картонну кришку з перемикача запалення перед застосуванням паяльника Dremel Versatip.

## (ПОВТОРНЕ) НАПОВНЕННЯ БАКУ

Паяльник Dremel Versatip працює на рідкому бутані. Переконайтеся, що ви використовуєте очищений газ-бутан, який також застосовується у запальничках. Тримайте інструмент та контейнер, як вказано на малюнку 8. Після цього наповніть бак рідким бутаном, дотримуючись інструкцій на контейнері з бутаном. Бак заповнений, коли рідкий бутан виходить через клапан наповнення.

**▲ УВАГА** Не переповнюйте бак!

### ЗАПУСК

Паяльник Dremel Versatip устатковано механізмом захисту від дітей. Цей механізм потребує експлуатації обома руками для захисту від (випадкового) запалювання дітьми.

1. Як запалювати паяльник Dremel Versatip, див. на малюнку 2 та 3.
2. Керамічний ізолятор почне світитися незабаром після займання. Якщо це не відбувається, повторіть кроки 1 та 2. Якщо паяльник Dremel Versatip холодний, при займанні може виникати короткий свистячий звук. Це нормальне явище, яке не означає, що інструмент пошкоджено.

\* *Примітка: для запалювання інструмента, вогняна завіса повинна бути встановлена правильно.*

Якщо вимикач запалення вимкнено, потік газу автоматично зупиняється, а паяльник Dremel Versatip вимикається та охолоджується. Для безперервної експлуатації паяльника Dremel Versatip виконайте кроки на малюнках 2, 3 та 4. Щоб вимкнути паяльник Dremel Versatip, відпустіть вимикач запалення та поверніть кнопку блокування праворуч (малюнок 5). Це негайно зупинить потік бутану.

### ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТОГО ВОГНЮ

Для застосування відкритого полум'я на паяльнику Dremel Versatip, відгвинтіть вогняну завісу, зніміть каталізатор (та наконечник, якщо встановлено), загвинтіть вогняну завісу на місце в інструменті та надійно затягніть гайку вогняної завіси.

### ДОВЖИНА ПОЛУМ'Я ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Після запалення переконайтеся, чи увімкнено інструмент, перевіряючи світіння каталізатора. Після цього поверніть важіль регулювання полум'я праворуч, щоб збільшити довжину полум'я та температуру, або ліворуч, щоб зменшити довжину полум'я та температуру. Під час застосування відкритого полум'я або гарячого повітря паяльник Dremel Versatip миттєво досягає потрібної температури після запалення. Зачекайте 25 секунд, доки наконечник не нагріється.

### ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ЗАМІНА НАКОНЕЧНИКІВ

**▲ УВАГА** ПЕРЕД ВИДАЛЕННЯМ АБО ЗАМІНОЮ НАКОНЕЧНИКІВ ЗАВЖДИ ДОЗВОЛЯЙТЕ ІНСТРУМЕНТУ ПОВНІСТЮ ОСТИГНУТИ.

Переконайтеся у використанні відповідного наконечника для тієї чи іншої операції. Застосовуйте лише ті наконечники, що ідеально підходять до інструменту. Послаблення кріплення

## ЧИЩЕННЯ

Вимкніть інструмент і дозвольте йому повністю остигнути перед очищенням. Зовнішню частину інструменту можна очищати чистою тканиною. У разі потреби, застосовуйте вологу тканину з невеликою кількістю нейтрального миючого засобу. Для очищення наконечника для паяння змочіть губку у невеликій кількості води. Після паяння або у разі скопичення припою на наконечнику, витріть його губкою, доки він ще гарячий.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЯ

На цей продукт DREMEL поширюється дія гарантії відповідно до законів і норм певної країни; на пошкодження в результаті природного зносу, перевантаження або неправильного використання дія гарантії не поширюється. Якщо прилад має вади, незважаючи на увагу, яку йому було приділено під час виробництва та випробувань, надішліть нерозібраний інструмент та документи, що підтверджують купівлю, вашому дилеру.

## КОНТАКТНІ ДАНІ DREMEL

Більш детальну інформацію про асортимент продукції Dremel, підтримку та гарячу лінію можна знайти на сайті [www.dremel.com](http://www.dremel.com).

Dremel Європа, поштова скринька 3267, 4800 DG Бреда, Нідерланди

наконечників може призвести до неконтрольованого та небезпечного полум'я.

Використання наконечників вимагає встановлення каталізатора. Щоб встановити каталізатор, відгвинтіть гайку вогняної завіси та зніміть вогняну завісу. Всуňte каталізатор у вогняну завісу вузьким боком назовні. Встановіть вогняну завісу та каталізатор в інструмент та надійно затягніть гайку вогняної завіси. Наконечник для паяння, ніж для різання, наконечник ножа для формування та наконечник гарячого повітря можуть загвинчуватися на каталізатор. Туго закріпіть свердла за допомогою 7 мм ключів. Щоб зняти наконечник, достатньо просто відкрутити його 7 мм ключем. Коли буде потрібно, для закріплення каталізатора застосовуйте 8 мм ключ.

Наконечник головки широкого полум'я та наконечник відбивача можна встановлювати на кінці каталізатора. Для видалення їх достатньо зняти з каталізатора.

### ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗАМІНА НАСАДКИ

**УВАГА** ЗАВЖДИ ДОЗВОЛЯЙТЕ ІНСТРУМЕНТУ ПОВНІСТЮ ОСТИГНУТИ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗМІНЮВАТИ НАСАДКУ.

Насадка може забруднюватися через домішки у бутані. Щоб подовжити строк служби інструменту, насадку слід замінювати. Якщо насадка забруднилася, виконайте наступні кроки, щоб замінити її:

1. Відгвинтіть гайку вогняної завіси.
2. Зніміть вогняну завісу (а також каталізатор та наконечник, за потреби).
3. Відгвинтіть керамічний ізолятор.
4. Зніміть насадку руками (невелика мідна деталь), обережно повернувши та витягнувши її.
5. Встановіть нову насадку маленьким отвором назовні.
6. Встановіть керамічний ізолятор на місце та надійно затягніть його.
7. Замініть вогняну завісу (а також каталізатор та наконечник, за потреби).
8. Міцно затягніть гайку вогняної завіси.

Тепер паяльник Dremel Versatip готовий до застосування.

ПРИМІТКА: Заміну насадки можна замовити у свого дилера.

### НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Наконечник для паяння: застосовується для звичайного паяння за допомогою олова для паяння.

Ніж для гарячого різання: різання нейлонового дроту з метою уникнення 'розшарування'.

Ніж для формування: різання до необхідного розміру листів пластику та інших матеріалів, чутливих до тепла

Голівка широкого полум'я: підготовка до ретельного видалення фарби

Наконечник гарячого повітря: плавлення пластику та інших матеріалів, чутливих до тепла

Відбивач: стягування чутливої до тепла ізоляції навколо електричної проводки

## تعليمات أمان عامة

قبل استخدام Dremel Versatip، تأكد من قراءة هذا الدليل واستيعابه بالكامل.



### تحذير

اقرأ جميع التعليمات.  
قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أثناء إلى صدمة كهربائية، وأو حريق، وأو إصابة بالغة.

### ١. منطقة العمل

- حافظ على نظافة منطقة العمل وإضاءتها الجيدة. تشجع المناطق التي يسودها الفوضى والظلام على وقوع الحوادث.
- لا تحتفظ بالمواد القابلة للاحتراق أو تحضرها بالقرب من الأداة.
- أبعد الأطفال والمترجمين من حورك أثناء تشغيل الأداة. قد يتسبب تشتيت الانتباه في فقدان التحكم.
- استخدمها بالخارج أو داخل غرف جيدة التهوية فقط.

### ٢. السلامة الشخصية

- كن منتهباً، وانتبه إلى ما تفعله، وتحل بحسن التمييز عند تشغيل الأداة. ولا تستخدم الأداة عندما تكون مرهقاً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو العلاج الطبي. قد يؤدي تشتيت الانتباه للحظة واحدة أثناء تشغيل الأدوات إلى إصابة شخصية خطيرة.
- استخدم معدات الأمان. وارتد دائماً أجهزة وقاية البصر. مستقل معدات الأمان مثل قناع فلتر الأتربة، أو أحذية الأمان المضادة للترحلق، أو الخوذة أو معدات وقاية السمع التي يتم استخدامها في ظروف مناسبة من الإصابات الشخصية.
- لا تتخذ أوضاعاً يخل فيها توازنك. وحافظ على الثبات والاتزان الملائم دائماً. يؤدي ذلك إلى التمكن من الحصول على تحكم أفضل في الأداة في المواقف المفاجئة.
- ارتد الملابس المناسبة. فهناك خطر من إحراق نفسك باللهب أو بقصدير اللحام السائل. وارتد الملابس الواقية لحماية نفسك من الإصابة بحروق. وابتعد شمرك وملابسك وقفازاتك بعيداً عن اللهب. فقد تشتعل النار في الملابس الفضفاضة أو الشعر الطويل.
- قم بتثبيت قطعة العمل. استخدم جهاز تثبيت للأصابع بقطعة العمل. فهذا يسمح لك باستخدام كلتا اليدين لتشغيل الأداة.
- احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.
- لا تستخدم الجهاز في حالة التسريب أو ظهور أي علامة من علامات التلف أو العطل.

- في حالة حدوث تسريب في الجهاز (رائحة غاز)، خذها إلى الخارج على الفور وافحص إحكام الربط دون استخدام اللهب، الرجاء استخدام رغوة الصابون دائماً. يجب ملء أسطوانة الغاز أو إعادة ملئها في مكان جيد التهوية بعيداً عن أي مصادر قابلة للاشتعال والسنة اللهب ومصباح التوجيه وأواني الطهي الكهربائية وبعيداً عن الأشخاص الآخرين. وتأكد من مراعاة تعليمات الأمان وإشعارات التحذير الموجودة على أسطوانة إعادة الملاء ولا تقم بأي تعديلات على الجهاز.

لا تعمل باستخدام مواد تحتوي على الأستينوس (الحرير

- الصخري) (يعتبر الأستينوس مادة مسرطنة).
- اتخذ إجراءات وقائية أثناء العمل الذي يتكون فيه الغبار الذي يضر بصحة الإنسان أو القابل للاشتعال أو الانفجار (تعتبر بعض الأتربة مسرطنة)؛ وارتد قناع فلتر الأتربة واعمل باستخدام أداة استخراج الغبار/الشطافيا عند توصيلها.

### ٣. استخدام الأداة والعناية بها

- قم بتخزين الأداة في مكان مناسب تتراوح درجة الحرارة المحيطة فيه بين ١٠ درجات مئوية و٥٠ درجة مئوية. وارك الأداة تبرد تماماً قبل التخزين. ويجب تخزين الأدوات غير المستخدمة بعيداً عن الأطفال في مكان جاف. وأوقف تشغيل جميع الأدوات غير المستخدمة.
- اترك دواماً الأداة تبرد تماماً قبل إزالة/ استبدال الرووس و/أو تركيب/استبدال الفوهة.



غاز شديد الاشتعال تحت الضغط.



لا تستخدمه بالقرب من الشرر أو السنة اللهب.



لا تقم بقبح الحاوية أو حرقها أو تخزينها في درجة حرارة تزيد عن ٥٠ درجة مئوية.



احتفظ به بعيداً عن متناول الأطفال.



لا تحاول فك هذه الوحدة.

### غرض الاستخدام

تم تخصيص Dremel Versatip لمجموعة متنوعة من التطبيقات تجدها في فصل "الاستخدام".

### البيئة

### التخلص من الأداة

ينبغي فرز الوحدة والملحقات والتغليف لإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالبيئة.

### المواصفات

الوصف	Dremel Versatip
رقم الطراز	٢٠٠٠
مصدر التيار	غاز البيوتان النقي
سعة الخزان	± ١٧ مليلتر/ ± ٩ جرام
وقت التشغيل	± ٤٥ دقيقة (أعلى إعداد)
	± ٩٠ دقيقة (أقل إعداد)
وقت التسخين	فوراً (السنة اللهب)
	± ٢٥ ثانية (الرووس)
دخل التسخين الاسمي (الاستهلاك)	١٢ جم/ساعة
وقت التبريد	واقى اللهب: ١٥ دقيقة (> ٢٥ درجة مئوية)
	الرووس: ١٧ دقيقة (> ٢٥ درجة مئوية)
درجة الحرارة	١٢٠٠ درجة مئوية (السنة اللهب)
	٦٨٠ درجة مئوية (الهواء الساخن)
	٥٥٠ درجة مئوية (الرووس)
الوزن	١٣٥ جرام (الأداة فارغة)

### الاستخدام

يرجى التعرف على مكونات Dremel Versatip (الشكل ١)، الرووس المختلفة (الشكل ٦) ومحتويات المجموعة (الشكل ٧) قبل الاستخدام.

## DREMEL VERSATIP

بشكل مستمر، اتبع الخطوات الموجودة في الأشكال ٢ و ٣ و ٤. ولإيقاف تشغيل Dremel Versatip، حرر مفتاح الإشعاع وحرك زر القفل إلى اليمين (الشكل ٥). وسيعمل هذا على إيقاف تدفق غاز البيوتان على الفور.

### الاستخدام مع لسان اللهب

لاستخدام Dremel Versatip مع لسان اللهب، قم بفك واقي اللهب وأخرج الحفاز (والرأس في حالة تركيبها) وأعد ربط واقي اللهب على الأداة وأحكم ربط صامولة واقي اللهب.

### ضبط طول اللهب ودرجة حرارته

بعد الإشعال، تأكد أن الأداة قيد التشغيل بالتحقق من بدء توهج الحفاز. ثم حرك ذراع التحكم في اللهب إلى اليمين لزيادة طول اللهب ودرجة حرارته أو إلى اليسار لتقليل طول اللهب ودرجة حرارته. وعند استخدام لسان اللهب أو الهواء الساخن، تكون Dremel Versatip عند درجة الحرارة الصحيحة بعد الإشعال على الفور. يرجى السماح بمرور ٢٥ ثانية من وقت تسخين الرووس.

### تركيب الرووس أو تغييرها

احرص دائمًا على ترك الأداة تبرد تمامًا قبل خلع الرووس أو استبدالها.



تأكد من استخدام الرأس المناسب للمهمة التي تريد إنجازها. ولا تستخدم إلا الرووس الملائمة للأداة تمامًا. فقد تؤدي الرووس غير المحكمة إلى نشوب لهب غير آمن ولا يمكن السيطرة عليه. يتطلب استخدام الرووس تركيب الحفاز. ولتركيب الحفاز، قم بفك صامولة واقي اللهب وإخراج واقي اللهب. حرك الحفاز داخل واقي اللهب مع توجيه الجزء الضيق للخارج. أعد وضع واقي اللهب والحفاز على الأداة وأحكم ربط صامولة واقي اللهب. ويمكن ربط رأس اللحم ورأس سكين القطع ورأس سكين التشكيل ورأس نافع الهواء الساخن على الحفاز. أحكم ربط الأجزاء باستخدام مفتاح ربط ٧ مم. ولإزالة الرأس، استخدم مفتاح الربط ٧ مم بسهولة لفك الرأس. واستخدم مفتاح الربط ٨ مم لتثبيت الحفاز في موضعه إذا تطلب الأمر.

يمكن تحريك رأس اللهب العريض ورأس الحارفر إلى نهاية الحفاز. ولإزالة التهما، حرك الحفاز.

### تركيب/استبدال فوهة

احرص دائمًا على ترك الأداة تبرد تمامًا قبل خلع إحدى الفوهات أو استبدالها.



يمكن أن تندد الفوهة، وذلك بسبب شوائب غاز البيوتان. ولإطالة عمر الأداة، يمكن استبدال الفوهة. اتبع الخطوات التالية لاستبدال الفوهة عند انسدادها:

١. قم بفك صامولة واقي اللهب.
٢. أخرج واقي اللهب (والحفاز والرأس في حالة وجودهما).
٣. قم بفك العازل الخزفي.
٤. اخلع الفوهة باليد (الجزء النحاسي الصغير) من خلال إدارتها وسحبها برفق.
٥. قم بتركيب الفوهة الجديدة مع توجيه الفتحة الصغيرة للخارج.
٦. أعد وضع العازل الخزفي وأحكم ربطه.
٧. استبدل واقي اللهب (والحفاز والرأس في حالة وجودهما).
٨. أحكم ربط صامولة واقي اللهب.

تعد أداة Dremel Versatip جاهزة للاستخدام الآن.

ملاحظة: يمكن طلب فوهة بديلة من خلال الوكيل.

١. الحفاز

٢. واقي اللهب

٣. صامولة واقي اللهب

٤. عازل خزفي

٥. قفل الأمان ضد عبث الأطفال (أداة إيقاف)

٦. مفتاح التشغيل

٧. القفل (للعمل المستمر)

٨. مقبض التحكم في اللهب

٩. الخزان

١٠. صمام الماء

## محتويات المجموعة

١. الأداة مع الغطاء
٢. جراب لتخزين الغطاء
٣. سكين التشكيل
٤. رأس اللهب العريض
٥. الحارفر
٦. جراب لرأس اللحم
٧. جراب فارغ إضافي
٨. سكين القطع
٩. رأس الهواء الساخن
١٠. صندوق القصدير مع إسفنج اللحم
١١. صندوق القصدير للرووس الساخنة
١٢. قصدير اللحم
١٣. جراب لمفتاحي الربط

قم بإزالة الغطاء الكرتوني من مفتاح الإشعاع قبل استخدام Dremel Versatip.

## ملء (إعادة ملء) الخزان

تعمل أداة Dremel Versatip بغاز البيوتان السائل. تأكد أن الغاز المستخدم هو غاز البيوتان النقي والذي يمكن استخدامه أيضًا في القناعات. أمسك الأداة والحاوية كما هو موضح في الصورة ٨. ثم املا الخزان بغاز البيوتان السائل مع مراعاة التعليمات الموجودة على حاوية غاز البيوتان. ويكون الخزان مملوءًا عندما يخرج غاز البيوتان السائل من خلال صمام الماء.

لا يتباعد في ملء الخزان!



## بدء التشغيل

إن أداة Dremel Versatip مزودة بآلية أمان ضد عبث الأطفال. وتتطلب هذه الآلية التشغيل باستخدام اليدين للحماية ضد الإشعاع (المفاجئ) من قبل الأطفال.

١. انظر الشكلين ٢ و ٣ لإشعال Dremel Versatip.
٢. سيبدأ العازل الخزفي بالتوهج لفترة قصيرة بعد الإشعال. وفي حالة عدم حدوث ذلك، كرر الخطوات ١ و ٢. وعندما تبرد Dremel Versatip، قد يصدر الإشعاع صوت صغير قصيرًا. وهذا طبيعي ولا يعني وجود مشكلة في الأداة.

\* ملاحظة: يجب تركيب واقي اللهب بشكل صحيح، حتى تتمكن الأداة من الإشعاع.

عند تحرير مفتاح الإشعاع، يتم إيقاف تشغيل تدفق الغاز تلقائيًا، مما يسبب توقف Dremel Versatip وبرودها ببطء. لتشغيل Dremel Versatip

## الاستخدام الأكثر شيوعاً

رأس اللحام: يستخدم لأنشطة اللحام العادية باستخدام قصدير اللحام.  
سكين القطع الساخن: قطع جبل النيلون لمنع 'الحركة العشوائية'.  
سكين التشكيل: للقطع بحجم الواح البلاستيك والمواد الأخرى التي تتأثر بالحرارة  
رأس اللهب العريض: للاعداد لإزالة الطلاء المفصل  
رأس الهواء الساخن: لإذابة المواد البلاستيكية والمواد الأخرى التي تتأثر بالحرارة  
الحارف: لتقليص المادة العازلة التي تتأثر بالحرارة حول الأسلاك الكهربائية

## الصيانة

### التنظيف

أوقف تشغيل الأداة واتركها لتبرد تمامًا قبل التنظيف. يمكن تنظيف الجزء الخارجي للأداة استخدم قطعة قماش مبللة مع كمية صغيرة من منظف متعادل إذا لزم الأمر. ولتنظيف رأس اللحام، انقع إسفنجة اللحام في كمية من الماء. بعد اللحام أو في حالة الإفراط في وضع سبيكة اللحام على الرأس، امسح الرأس باستخدام الإسفنجة وهي لا تزال ساخنة.

### الخدمة والضمان

يتم ضمان منتج DREMEL هذا بما يتفق مع اللوائح الإلزامية/المخصصة للدولة؛ ويستثنى من هذا الضمان التلف الناجم عن البلى والتآكل العادي أو زيادة الحمل أو التعامل الخاطئ. إذا تعطلت الوحدة على الرغم من الحرص في تصنيعها واختبارها، فأرسلها دون تفكيك مع حجة الشراء إلى الوكيل.

### معلومات الاتصال بشركة DREMEL

انتقل إلى [www.dremel.com](http://www.dremel.com) للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة منتجات Dremel المتنوعة، والدعم، والخط الساخن الخاص بشركة Dremel.

Dremel Europe, P.O. Box 3267, 4800 DG Breda, The Netherlands





**Dremel Europe  
The Netherlands**