

# PROXXON

## MBS 240 / E



GB

F

I

E

NL


DK




S



CZ

**Használati útmutató <©**




Alkatrész - megnevezés	27172 - 47 Kapcsoló
27172 - 01 Alsó keret rész	27172 - 48 Alsó szalagvezető
27172 - 02 Felső keret rész	27172 - 49 Szigetelő lemez
27172 - 03 Első készülék burkolat	27172 - 50 Szigetelő aljzat
27172 - 04 Felső hajtókerék	27172 - 51 Panel
27172 - 05 Alsó hajtókerék	27172 - 52 Fogas alátét
27172 - 06 Abroncs	27172 - 53 Vörösréz alátét
27172 - 07 Csavar	27172 - 54 Csavar
27172 - 08 Alátét	27172 - 55 Rögzítő csavar
27172 - 09 Csapágó	27172 - 56 Rögzítő csavar
27172 - 10 Tengely	27172 - 57 Csavar
27172 - 11 Alátét	27172 - 58 Kihúzásgátló csíptető
27172 - 12 Hatszög anyja	27172 - 59 Kihúzásgátló foglalat
27172 - 13 Perem	27172 - 60 Csővég
27172 - 14 Csavar	27172 - 61 Hálózati kábel
27172 - 15 Szorító blokk	27172 - 62 Motor borítás
27172 - 16 Ház csavarok	27172 - 63 Visszatartó alátét
27172 - 17 Asztal	27172 - 64 Ház csavarok
27172 - 18 Csatlakozóalj	27172 - 65 Ház csavarok
27172 - 19 Forgatógomb	27172 - 66 Csavar
27172 - 20 Recés anyja	27172 - 67 Csavar
27172 - 21 Csapszeg	27172 - 68 Csapágó
27172 - 22 Műanyag betét	27172 - 69 Alátét
27172 - 23 Alátét	27172 - 70 Csatlakozóalj
27172 - 24 Hatszög csavar	27172 - 71 Négyyszög anyja
27172 - 25 Vezető	27172 - 72 Csavar
27172 - 26 Mutató	27172 - 73 Lemez
27172 - 27 Csapszeg	27172 - 74 Vezető rúd
27172 - 28 Szögmérő	27172 - 75 Fűrész-szalag védelem
27172 - 29 Recés csavar	27172 - 76 Kefe
27172 - 30 Forgatógomb	27172 - 77 Kefe tartó
27172 - 31 Alátét	27172 - 78 Szalagvezető
27172 - 32 Forgatógomb	27172 - 79 PROXXON címke
27172 - 33 Forgatógomb	27172 - 80 Fordulatszám táblázat
27172 - 34 Elszívó csatlakozó	27172 - 81 Típus tábla a motorhoz
27172 - 35 Gumi adapter	27172 - 82 Fűrész szalag
27172 - 36 Lemez	27172 - 83 Belső hatszög kulcs
27172 - 37 Forgatógomb	27172 - 84 Belső hatszög kulcs
27172 - 38 Csavar	27172 - 85 Belső hatszög kulcs
27172 - 39 Ékszíj	27172 - 86 Toló nyél
27172 - 40 Tömítés	27172 - 87 Lánc
27172 - 41 Potenciométer	27172 - 88 Címke szög skálával
27172 - 42 Fogas szíj	27172 - 89 Gumi tömítés
27172 - 43 Hernyócsavar	27172 - 90 Csavar
27172 - 44 Tömítés	27172 - 99 Használati útmutató
27172 - 45 Borítás	
27172 - 46 Motor	

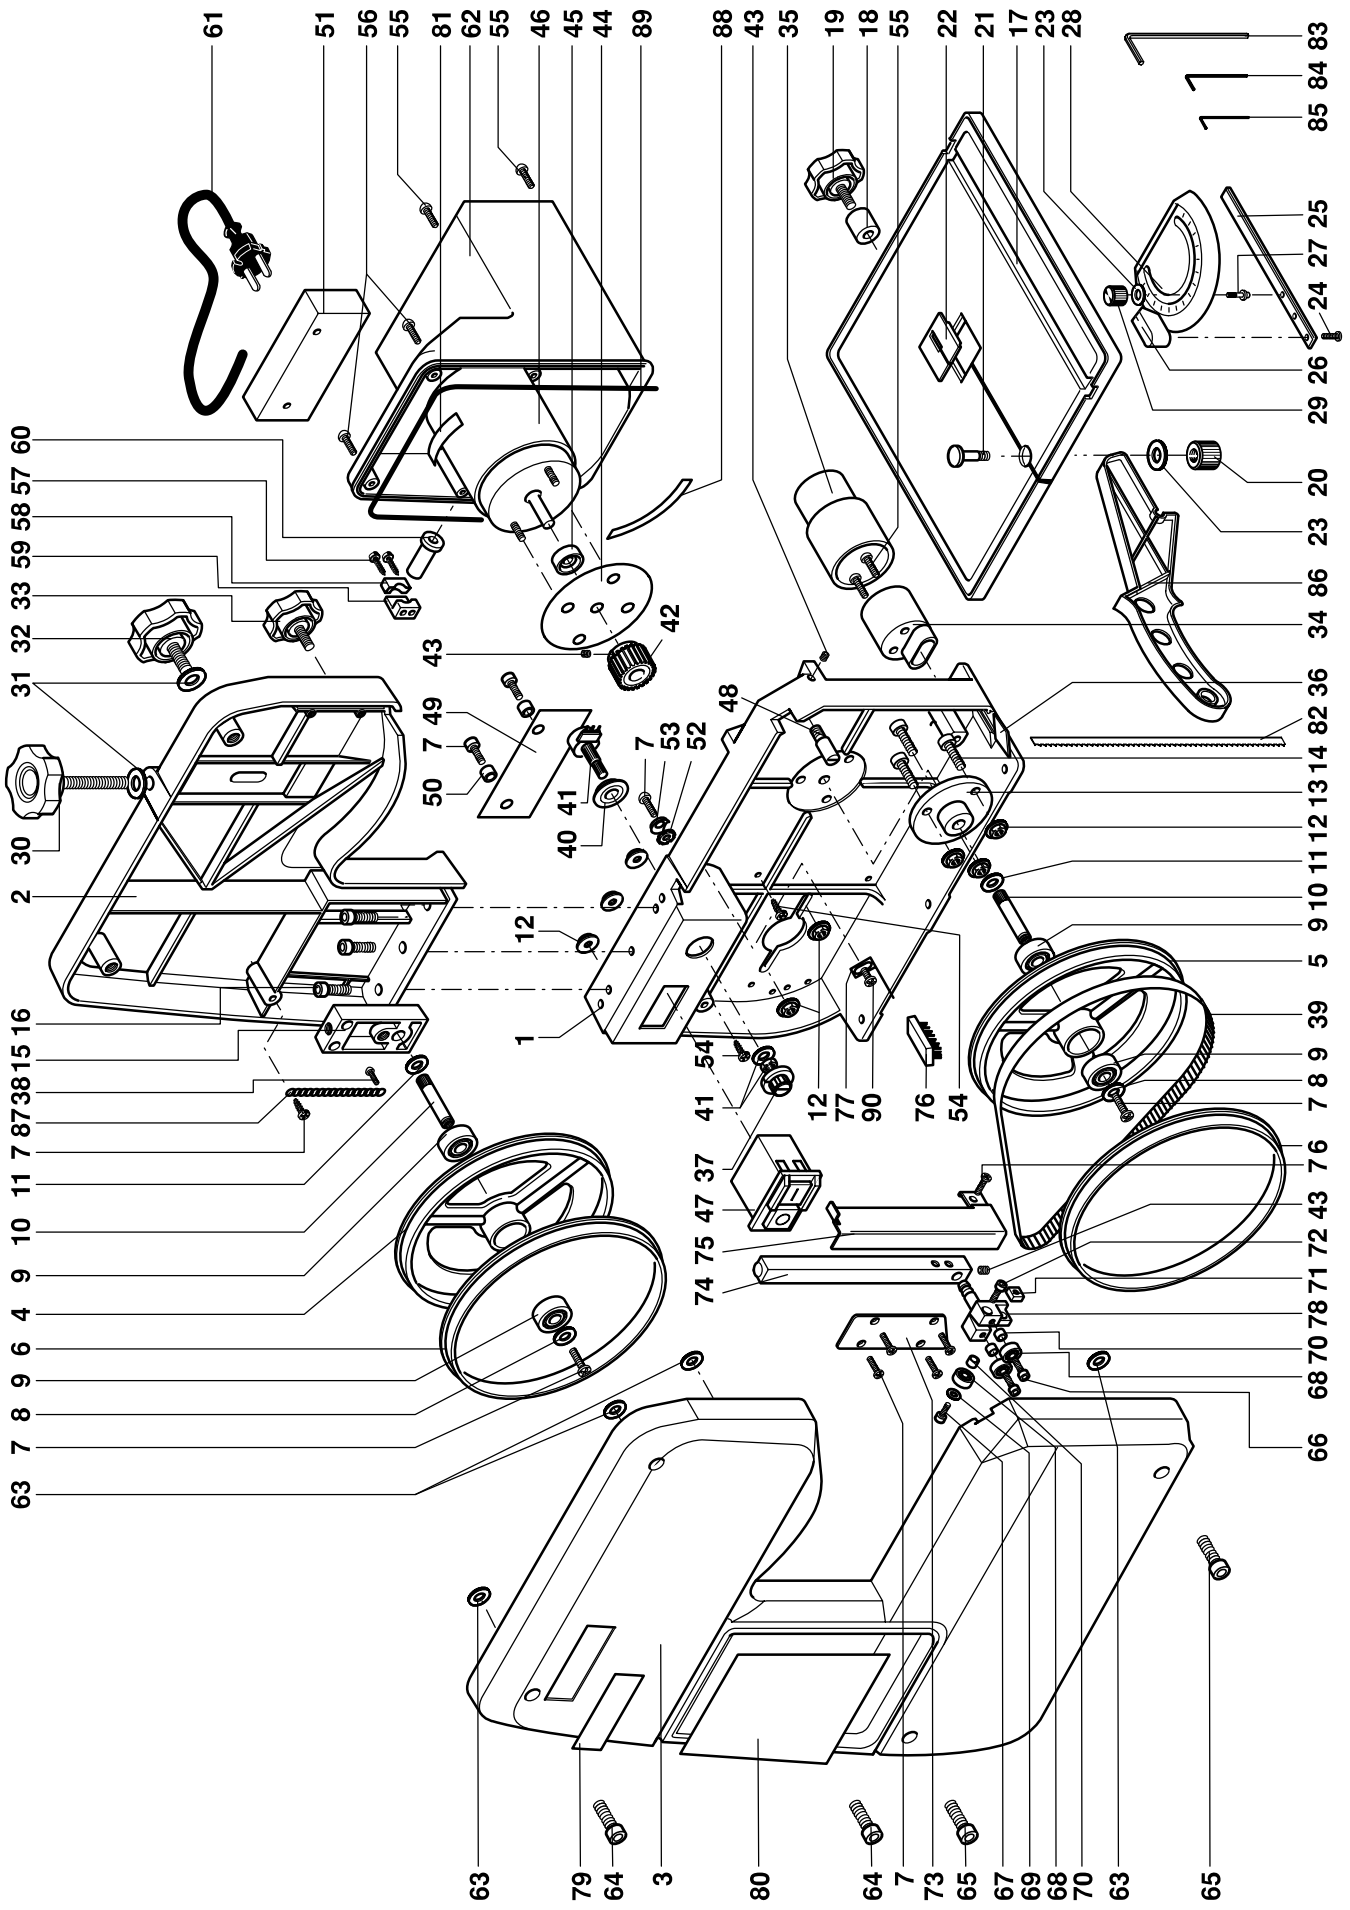

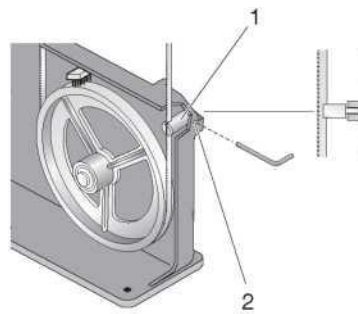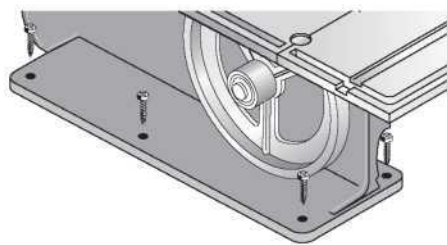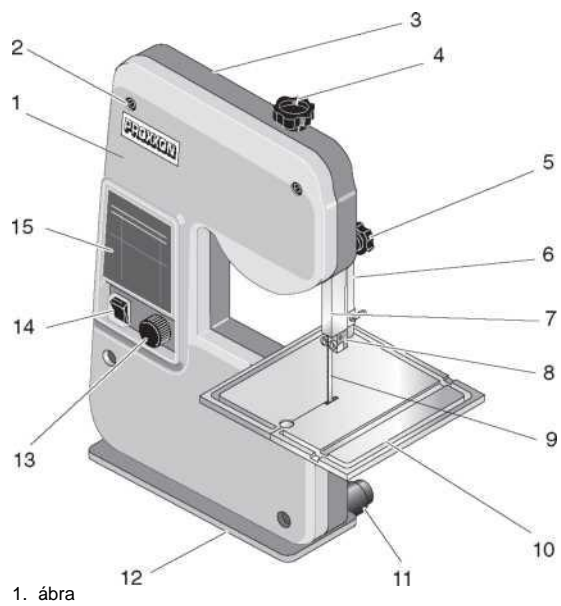

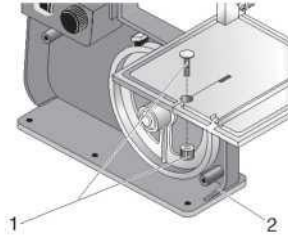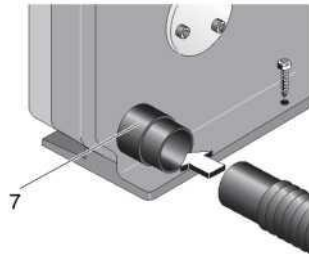

4. ábra 5. ábra 6. ábra

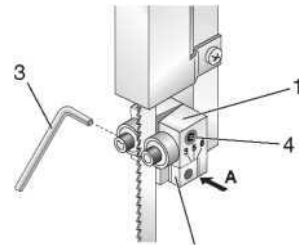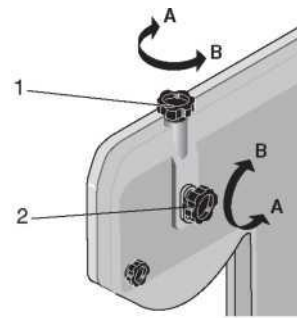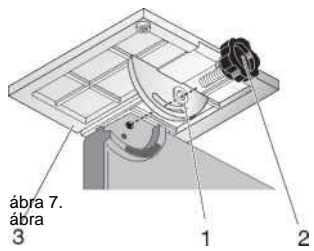

ábra 7.  
ábra 3

Fig. 8

2.

ábra 9.

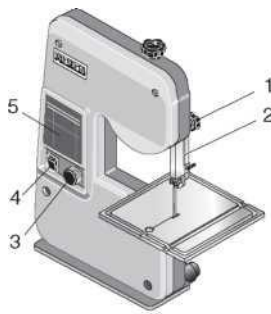


Fig. 11

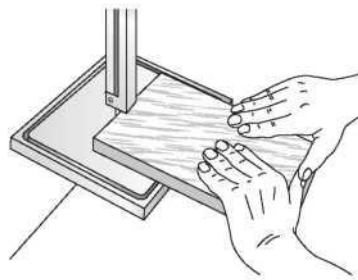


Fig. 12a

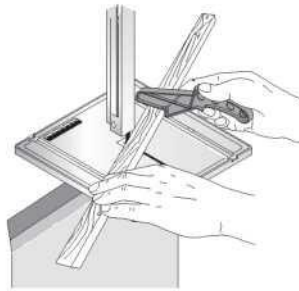


Fig. 12b



Fig. 13

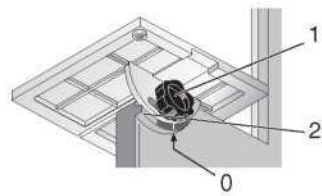


Fig. 14

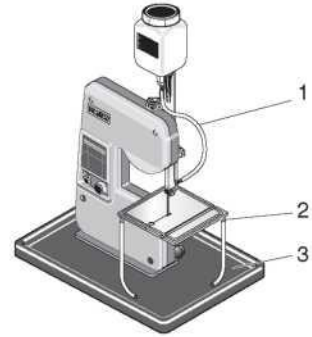


Fig. 15

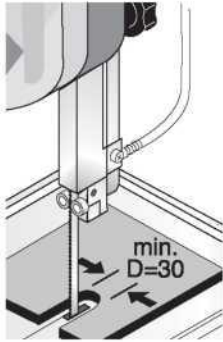


Fig. 16

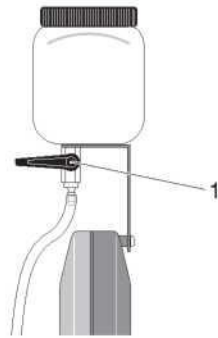


Fig. 17

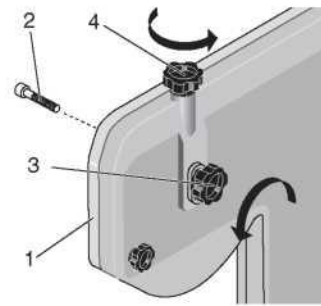


Fig. 18

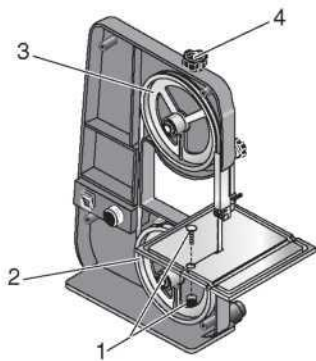


Fig. 19

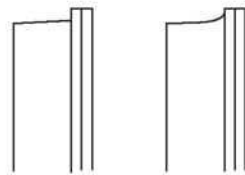


Fig. 20

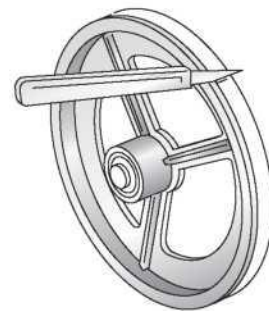


Fig. 21

Tisztelt **Előszó** vevő!  
A **PROXXON** mikro-szalagfűrész egy nagyteljesítményű készülék az összes modellező számára.  
Kítűnik az acél, a színes- és könnyűfémek, a fa és a műanyag tökéletes vágásával, és gyémántszalaggal üveget és kerámiát is elvág.

A jelen útmutató tartalma:

- Biztonsági előírások
- Kezelés
- Alkatrészjegyzék

Vegye figyelembe a következőket!

Az útmutató használata

- megkönnyíti a gép megismerését,
  - megelőzi a szakszerűtlen kezelés okozta hibákat,
  - megnöveli a gép élettartamát.
- Tartsa mindig kéznél ezt az útmutatót, és őrizze jól meg.

A készüléket az útmutató pontos ismeretének birtokában és figyelembe vételével kezelje.

A **PROXXON** nem vállal felelősséget a gép biztonságos működéséért, ha:

- a készüléket a szokásosnak nem megfelelő módon használja;
- az útmutatóban meg nem nevezett célra használja,
- nem veszi figyelembe a biztonsági előírásokat.

Nem élhet a garanciális igénnyel:

- kezelési hibák,
- hiányos karbantartás esetén.

Saját biztonsága érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

Az eredeti **PROXXON**-cserealkatrészeket és az ajánlott fűrészlapokat használja.

A műszaki fejlődést szolgáló változtatások joga fenntartva.

Sok sikert kívánunk a mikro-szalagfűrészhez.

**VIGYÁZAT!** Elektromos szerszámok használatánál az elektromos áramütés, sérülés és tűzveszély elkerülésére a következő alapvető biztonsági előírásokat figyelembe kell venni.

Olvassa el, és vegye figyelembe ezeknek az előírásoknak mindegyikét, mielőtt a készüléket használatba veszi. Őrizze jól meg ezeket a biztonsági előírásokat.

## Biztonságos munkavégzés

Tartson rendet a munkaterületén!

1. Rendetlenség a munkaterületen balesetekhez vezethet.

## PROXXON GmbH

Vegye tekintetbe a környezeti hatásokat.

1. Az elektromos szerszámokat ne tegye ki eső

## Általános biztonsági előírások

hatásának.

2. Ne használjon elektromos szerszámot nedves vagy vizes környezetben.
3. Biztosítson jó megvilágítást.
4. Elektromos szerszámot ne használjon éghető folyadékok vagy gázok közelében.

**Óvja magát az elektromos áramütéstől.**

1. Kerülje a földelt tárgyakkal való érintkezést.

**Tartsa távol az illetéktelen személyeket!**

1. Ne engedje, hogy idegen személyek, különösen gyerekek a szerszámhoz, vagy a kábelhez hozzányúljanak. Tartsa őket távol a munkaterülettől.

**Szerszámait biztonságos helyen tárolja.**

1. A használaton kívüli készüléket száraz, zárt, gyerekek által el nem érhető helyen kell tárolni.

**Ne terhelje túl a szerszámát!**

1. Jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott teljesítménytartományon belül.

**A megfelelő szerszámot használja.**

1. Ne használjon gyenge teljesítményű gépeket nehéz munkákhoz.

2. Ne használja a szerszámokat olyan célra, amelyre azok nincsenek szánva. Ne használjon például kézi körfűrész ágak vagy fahasábok vágására.

**Viseljen alkalmas munkaruházatot.**

1. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert, a mozgó alkatrészek elkaphatják.
2. Szabadban végzett munkánál csúszásmentes lábbeli ajánlott.
3. Ha hosszú a haja, viseljen hajhálót.

**Használjon védőfelszerelést!**

1. Viseljen védőszemüveget.
2. Porképződéssel járó munkánál használjon porálarcot.

**Csatlakoztassa a porelszívó berendezést!**

1. Ha porelszívó csatlakozás és gyűjtő berendezés rendelkezésre áll, gondoskodjon csatlakoztatásukról, és hogy használják őket.

**Ne használja a kábelt olyan célra, amelyre nem való.**

1. Ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból. Óvja a kábelt a forróságtól, olajtól és éles szélektől.

**Rögzítse biztosan a munkadarabot.**

1. A munkadarab rögzítéséhez használjon szorítót vagy satut. Biztosabban van megfogva, mintha kézben tartja.

**Kerülje a normálistól eltérő testtartást!**

1. Álljon biztosan a lábán, és legyen mindig egyensúlyban.

**Ápolja gondosan a szerszámait.**

1. Legyenek a szerszámjai mindig élesek és tiszták, hogy jobban és biztonságosabban tudjon velük dolgozni.
2. Tartsa be a karbantartási előírásokat és a szerszámcsereire vonatkozó utasításokat.
3. Ellenőrizze rendszeresen a szerszám kábelét, és sérülés esetén egy elismert szakemberrel javíttassa meg.
4. Ellenőrizze rendszeresen a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült.
5. A markolatokat tartsa szárazon, olaj- és zsírmentesen.

**Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból,**

1. ha nem használja a szerszámot, karbantartás és szerszámcsere pl. fűrészlap-, fűrő-, marócsere előtt.

**Ne hagyja a szerszám befogó kulcsot bedugva!**

1. Bekapcsolás előtt nézze meg, hogy a kulcsot és a beállító szerszámokat eltávolította-e.

**Kerülje el a véletlen elindítást.**

1. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a dugónak a csatlakozó aljzatba való bedugásakor ki van-e kapcsolva.

**Hosszabbítókábel használata a szabadban.**

1. Szabadban csak arra engedélyezett és ennek megfelelően megjelölt hosszabbítókábelt használjon.

**Legyen figyelmes!**

1. Figyeljen arra, amit csinál. Meggondoltan végezze a munkáját. Ne használja a szerszámot, ha dekoncentrált állapotban van.

**Ellenőrizze a szerszám esetleges sérüléseit.**

1. A használat előtt gondosan ellenőrizze a szerszám védőberendezéseinek és a kissé sérült részeinek kifogástalan és rendeltetésszerű használatra alkalmas működőképességét.
2. 1. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek kifogástalanul működnek, nem szorulnak meg, vagy nem sérültek-e. Valamennyi elem rendesen felszerelt állapotban kell legyen, és ki kell elégítse a készülék kifogástalan működésének a feltételeit.
2. A sérült védőberendezéseket és alkatrészeket szakszerűen, elismert szakműhelyben kell megjavíttatni vagy kicseréltetni, hacsak a használati útmutató másképp nem rendelkezik.
3. A sérült kapcsolót cseréltesse ki egy vevőszolgálati műhellyel.
4. Ne használjon olyan szerszámot, amelynek a kapcsolóját nem lehet be- vagy kikapcsolni.

**FIGYELEM!**

1. Idegen betétszerszámok és egyéb tartozékok balesetveszélyt jelenthetnek.

A szerszámát elektromos szakemberrel javíttassa!

1. A készülék megfelel az érvényes biztonsági előírásoknak. Javítást csak elektromos szakember végezhet, eredeti alkatrészek felhasználásával, egyébként a használó balesetveszélynek van kitéve.



### **Jelmaqvar ázat**

	1	a ház
burkolata		
2 rögzítőcsavar		
3 készülékház		
4 beállítócsavar		
5 szorítócsavar		
6 vezetőrúd		
7 fűrészlapburkolat		
8 fűrészlapvezeték		
9 fűrészlap		
10 munkaasztal		
11 elszívőcsonek		
12 készüléktaip		
13 beállítógomb		
14 készülék-kapcsoló		

### **A gép leírása**

Az MBS 240/E típusú mikro-szalagfűrészcel acélt, színes- és könnyűfémeket, fát és műanyagot, gyémántszaialagga üveget és kerámiát is lehet vágni. Az MBS 240/E gépnek 230 V-os, elektronikus fordulatszám-szabályzású motorja van, amellyel beállítható az optimális megmunkálási eredményekhez szükséges helyes szalagsebesség. A munkaasztal a 0° - 45° szögtartományon belül állítható a tiszta és pontos vágáshoz. A diagram mutatja a szabályzási tartományt a legtöbb anyaghoz. A mikro-szalagfűrész kiegészíthető folyadékűtéssel. Eredeti PROXXON-cserefűrészlapok alkalmazását ajánljuk. Csak száraz helyiségben való használatra.

A készüléket ne a háztartási szemét útján távolítsa

### **Műszaki adatok**

15 diagram	85 watt
névleges feszültség:	120 - 250 m/perc, fokozatmentesen állítható
teljesítményfelvétel:	
szalagsebesség:	15 perc IP 25 < 70
alkalmazás csak a házban:	dB (A)
rövididejű használat:	
védelmi mód:	200 x 200 mm
zajkibocsátás:	billenthető 0° - 45°- ban
<b>méreték:</b>	
munkaasztal	150 mm
	max. 80 mm
kinyúlás:	1065 * 3 - 6 mm
magassági átbocsátás:	
fűrészlap méretei:	220 - 240 V, 50 Hz

el!

### **A készülék felállítása**

#### **Veszély!**

1. Csomagolja ki a mikro-szalagfűrész, és nézze meg, hogy minden tartozéka megvan-e.

*Még ne csatlakoztassa a készüléket a 230 V-os hálózatra.*

#### *Figyelem!*

*A készüléket biztonsági okokból rögzítse 5 facsavarral egy stabil munkaasztalra (2. ábra. 2).*

#### **Ellenőrizze a fűrészlap megfelelő illeszkedését és feszítését.**

#### *Figyelem!*

*A szalagfűrész gyárilag egy 1065 x 5,0 \* 0,4 mm-es (14 Z) fűrészlappal van felszerelve.*

1. Csavarja ki a ház burkolatának a négy belső hatlapú csavarját (1. ábra, 2), és vegye le burkolatot.
2. Ellenőrizze a fűrészlap illeszkedését az alsó szalagvezetőn (3. ábra, 1). A vezetőhornyot pontosan függőlegesen kell beállítani. Állítsa be a szalag vezetékét a szorítócsavar (2) segítségével.
3. Alumínium, fém, üveg, csempe stb. vágásakor vegye le a lemezt (4. ábra, 1), hogy a forgácsok ne gyűlhessenek össze a gép belsejében.
4. Szerelje fel a ház burkolatát.

*Fa vagy műanyag vágásakor elszívásról (porszívó) kell gondoskodni, hogy a forgácsok ne gyűlhessenek össze a gép belsejében.*

### Porszívó alkalmazása

1. Szerelje le a ház burkolatát (1. ábra, 1) rakja be a lemezt (4. ábra, 1), és csatlakoztassa a porszívót a csonkra (5. ábra, 1).
2. Szerelje fel a ház burkolatát.
  1. Lazítsa meg a szorítócsavart (8. ábra, 2) egy

### A munkaasztal felszerelése

1. Csavarozza le a fűrészhezrag réz zárócsavarját (6. ábra, 1) a munkaasztalról.
2. Illessze be a munkaasztalt (7. ábra, 3) az erre a célra kialakított bemélyesztésbe, és rögzítse a csillagfejű csavarral (2) és alátéttel (1). Állítsa a jelölést "0"-ra.
3. Csavarja újra be a réz zárócsavart (6. ábra, 1).

### Állítsa be a fűrészlap feszítését.

*A fűrészlap vezetékén csak kikapcsolt gép és kihúzott hálózati dugó mellett dolgozzon.*

### Állítsa be a fűrészlap szélességét.

*A fűrészlap feszítése akkor helyes, ha nyugodtan és rezgések nélkül fut (nem "szít").*

1. Lazítsa meg kissé a belső hatlapú csavart (9. ábra, 3).
2. Tolja be a beállítóidomot (2) az "5" skálavonal alá.
3. Ne húzza meg túl erősen a belső hatlapú

fél fordulattal az A irányba.

2. A beállítócsavart (1) az (A) irányba forgatva feszítheti meg a fűrészlapot, míg a (B) irányba forgatva lazíthatja meg.

### **Figyelem!**

*A túl erősen megfeszített fűrészlap eltörhet, és károsíthatja a készüléket.*

3. Húzza meg a szorítócsavart (2).

*A szalagnak nem szabad ferdén lefutnia az orsókról.*

### Ellenőrizze a fűrészlap vezetékének a beállítását.

1. Állítsa be a felső fűrészlapvezetőt (9. ábra, 1) az adott fűrészlap szélességére. Ekkor az A élnek az "5" skálavonalon kell állnia. (Pl. 1065 x "5" x 0,4 méretű fűrészlap). A szalagnak most hozzá kell érnie a hátsó orsóhoz.

### **Figyelem!**

csavart (3).

4. A fűrészlap vastagságát a beállítócsavarral (9. ábra, 4) lehet korrigálni.

### **Munka a mikro-szalagfűrészszel**

*A szalagfűrész egy porelszívó rendszerhez kell csatlakoztatni.*

*A fűrészgépet nem szabad nyitott ház mellett (fűrészlapvédő szerkezet) működtetni.*

*A fűrészlap vezetékeit a lehető legközelebb kell vezetni a munkadarabhoz.*

1. Állítsa a készülékkapcsolót (11. ábra, 4) a "0" állásba.
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
3. Lazítsa meg a szorítócsavart (1), és rögzítse szorosan a fűrészlap vezetéke (2) mellett. Húzza meg ismét a szorítócsavart.
4. Kapcsolja be a készüléket (4).

**Figyelem!** *A fűrészelés előtt feltétlenül állítsa be a fűrészlaphoz és a vágandó anyaghoz helyes sebességet.*

5. Állítsa be a szalagsebességet a szabályzóval (11. ábra, 3). Lásd a diagramban (5) az optimális szalagsebességet. A megadott értékek azonban csak támpontul szolgálnak.

### **Üzembeállítás**

#### **Figyelem!**

*Általános érvényű szabályok:*

*Nagy szalagsebesség vékony anyaghoz, és alacsony szalagsebesség vastag anyaghoz.*

#### **Fűrészelés**

1. Rajzolja be a vágás helyét a munkadarabon. Ne fékezze le a szalagsebességet túl nagy előtolással. A fűrészlapnak "szabadon" kell vágnia. Az esetleges berezgéskor változtassa meg a szalagsebességet.

#### **Kézi fűrészelés**

Fűrészeléskor nyomja rá a munkadarabot a munkaasztalra, érzékkel és kevés erő kifejtésével vezesse (12a ábra). Nagyobb nyomást a munkaasztalra, kisebb nyomást a fűrészlap ellenében.

Szükség esetén használja az együttszállított tolókart a 12b ábrának megfelelően.

#### **Fűrészelés szögűtközővel**

#### **Figyelem!**

*A gépen beállítási műveleteket csak a gép kikapcsolt állapotában szabad végezni.*

1. Állítsa be az ütköző kívánt szögét. A munkadarabot gyenge nyomással vezesse rá a fűrészlapra (13. ábra). 13).

#### **Gérvágás (ferdevágás)**

A gérvágáshoz a munkaasztal 0° - 45°-ban megdönthető.

1. Lazítsa meg a szorítócsavart (14. ábra, 1), és billentse a munkaasztalt a kívánt szögbe. A fokérték a skáláról (2) olvasható le.
2. Húzza meg a szorítócsavart (1).

### **Figyelem!**

Csak kifogástalan fűrészlapot használjon!

Azonnal cserélje ki az élettlen, deformálódott fűrészlapot!

Karbantartási és ápolási munkáknál húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül járn!

### **Használat gyémánt-fűrészlappal A hűtőfolyadékról:**

Csak kereskedelmi, ásványi vagy szintetikus hűtő-kenő folyadékot alkalmazzon.

### **Megjegyzés:**

A gyémánt-fűrészlappal csak felszerelt folyadékos hűtőkészülékkel együtt szabad dolgozni. Ez a készülék tartozékként rendelhető.

### **Megjegyzés:**

A folyadékos-hűtőkészülék használatához ajánlott egy felfogókád (15. ábra, 3) beépítése. Ez a felfogókád tartozékként rendelhető. A csavarlyukak tömítéséhez fektesse a szalagfűrészre egy gumilapra,

### **Figyelem!**

A folyadékos hűtőkészülék felszerelésekor feltétlenül vegye figyelembe a hozzá mellékelt útmutatót.

## **Munka a gyémánt-fűrészlappal**

### **Figyelem!**

Nem lehet 15 mm-nél kisebb sugarú ívet vágni (16. ábra, 16).

A gyémánt-fűrészlapot ne használja fém, műanyag vagy fa fűrészelésére.

### **Figyelem!**

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót!

1. Csavarja ki a négy belső hatlapú csavart (18. ábra, 2), és vegye le a ház burkolatát (1).

Alkalmazási koncentráció: 2-5%, az anyagtól függően.

A folyadékot a munka befejeztével a gyártó előírásának megfelelően távolítsa el.

1. A készülék bekapcsolása
2. Nyissa ki a zárócsapot (17. ábra, 1), és állítsa be az átfolyást. Ne takarékoskodjon a folyadékkal.

### **Megjegyzés:**

és rögzítse a fűcsavarokkal.

Csak a gyémántszalag rendes hűtése teszi lehetővé az üveg és a kerámia hatékony vágását, és biztosít hosszú élettartamot a fűrészlap számára.

3. A munkadarabot vezesse finom érzékkel és kevés erővel.
4. A munka végeztével vagy szüneteiben feltétlenül zárja le a zárócsapot (1).

## **A fűrészlap cseréje**

2. Csavarja ki a réz zárócsavart 19. ábra, 1).
3. Lazítsa meg a szorítócsavart 18. ábra, 3) egy fél fordulattal.
4. Addig forgassa a beállítócsavart (18. ábra, 4), amíg nem válik levehetővé a fűrészlap a 2. és 3. orsóról (19. ábra).

5. Az új fűrészlapot a nem fogazott felével vezesse be úgy a fűrészházba, hogy a fűrészfogak lefelé (a munkasztal felé) nézzenek.

*Előfordulhat, hogy a szalag "átfordult".*

*Ebben az esetben feltétlenül fordítsa vissza a szalagot. A fűrészfogaknak előre és lefelé kell nézniük.*

### **Figyelem!**

*Egy szélesebb vagy keskenyebb fűrészlap beszerelésekor be kell állítani a szalagvezetőket (lásd "A fűrészlapvezeték beállításának az ellenőrzése").*

6. Addig csavarja a beállítócsavart 19. ábra, 4), amíg kissé meg nem feszült a fűrészlap.

7. Húzza meg a szorítócsavart (18. ábra, 3), és rakja vissza a réz zárócsavart 19. ábra, 1).

### **Figyelem!**

*A túl nagy feszítés károsíthatja a készüléket, és elszakíthatja a fűrészlapot.*

8. Szerelje fel a ház burkolatát 18. ábra, 1), és húzza meg a belső hatlapú csavart (2).

### **Figyelem!**

*A szalagnak nem szabad ferdén lefutnia az orsókról.*

73/23/EWG

93/68/EWG

DIN EN 61029 / 02.2001 DIN EN 61029-2-5 /

### **Cserélje ki a futókerekek műanyaggyűrűit.**

A futókerekek a fűrészlapok védelme érdekében egy műanyaggyűrűvel vannak áthúzva.

A műanyaggyűrűk kopóalkatrészek, és szükség esetén ki kell cserélni őket.

Emiatt rendszeresen vizsgálja meg a műanyaggyűrűket. Ha "homorú" lekopásokat lehet látni rajtuk, cserélje ki az adott gyűrűt (20. ábra). 20).

1. Az elkopott műanyaggyűrűt (21. ábra) vágja át egy éles, felhevített pengével.

2. Az új műanyaggyűrűt kb. 10 percen át melegítse fel forró (de nem forrásban lévő) vízzel.

3. Nyomja rá erősen a műanyaggyűrűt a futókerekre, amíg körben be nem fekszik a tartóhoronyba.

4. Szerelje fel a futókereket és a ház burkolatát, és rögzítse a 4 belső hatlapú csavarral.

### **Eltávolítás:**

Ne dobja a készüléket a háztartási hulladék közé! A készülék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. Erre vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi köztisztasági vállalathoz, vagy más megfelelő kommunális hatósághoz.

### **EU megfelelőségi nyilatkozat**

Ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a jelzett készülék megfelel az alábbi EU-irányelvek rendelkezéseinek:

■ EU Kiszűrés Irányelv	05.2003 <b>89/336/EWG</b> DIN EN 55014-1 / 09.2002 DIN EN 55014-2 / 08.2002 DIN EN 61000-3-2 / 12.2001 DIN EN 61000-3-3 / 05.2002
■ EU EMV- Irányelv	<b>98/37 EWG</b> DIN EN 61029 / 02.2001 DIN EN 61029-2-5 / 05.2003
■ EU Gépek Irányelv	

17.04.2005

Dipl.-Ing. Jörg Wagner

PROXXON S.A.  
Készülékbiztonsági osztály