



PRENOSNA VREMENSKA POSTAJA

Št. izdelka: 860248

KAZALO

1	UVOD.....	3
2	NAMEN UPORABE.....	4
3	OBSEG DOBAVE.....	4
4	RAZLAGA SIMBOLOV.....	4
5	VARNOSTNI NAPOTKI.....	5
6	NAPOTKI ZA BATERIJE	5
7	UPRAVLJALNI ELEMENTI	6
8	GLAVNE FUNKCIJE (PREGLED)	7
9	NAČIN ČASA / DATUMA.....	8
9.1	Splošno	8
9.2	Izvedba osnovnih nastavitev	9
9.3	Funkcija bujenja in urni signal	10
10	NAČIN ŠTOPARICE	11
10.1	Zagon, ustavitev, povrnitev štoparice	11
10.2	Čas kroga / vmesni čas.....	12
11	NAČIN ODŠTEVALNIKA ČASA	13
11.1	Nastavitev odštevalnika časa.....	13
11.2	Uporaba odštevalnika časa (začetek, ustavitev, povrnitev).....	13
12	NAČIN SVETOVNE URE	14
13	NAČIN VIŠINOMERA	15
13.1	Splošno	15
13.2	Preklop enote višine	15
13.3	Popravek nadmorske višine	16
14	NAČIN SLEDENJA.....	17
15	NAČIN BAROMETRA	18
15.1	Splošno	18
15.2	Preklop enote zračnega tlaka	18
15.3	Stolpni prikaz za potek zračnega tlaka	19
15.4	Prikaz tendence zračnega tlaka	19
15.5	Kalibriranje barometra	20
16	VREMENSKA NAPOVED	21
17	PRIKAZ TEMPERATURE IN VLAŽNOSTI ZRAKA.....	22
18	PRIKAZ MINIMALNIH / MAKSIMALNIH VREDNOSTI	23
19	MENJAVA BATERIJE.....	23
20	NAČIN VARČEVANJA Z ENERGIJO	24
21	VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	24
22	ODSTRANITEV	25
22.1	Izdelek	25
22.2	Baterije in akumulatorji.....	25
23	TEHNIČNI PODATKI.....	25

1 UVOD

Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Ta izdelek ustreza zakonskim, nacionalnim in evropskim zahtevam. Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev nenevarnega obratovanja, morate vi kot uporabnik upoštevati ta navodila!

Pred začetkom obratovanja izdelka preberite celotna navodila, upoštevajte vse varnostne napotke in napotke za upravljanje!

Vsa vsebovana imena podjetij in opisi izdelkov so blagovna znamka konkretnega imetnika. Vse pravice so pridržane.

Pri tehničnih vprašanjih se obrnite na našo tehnično pomoč.

2 NAMEN UPORABE

Izdelek je mobilna vremenska postaja, ki lahko prikazuje vlažnost zraka, temperaturo, tlak in nadmorsko višino. Nadalje lahko izdelek na podlagi opazovanja poteka zračnega tlaka zadnjih 24 ur izračuna vremensko napoved.

Izdelek ne sme biti uporabljen kot nadomestek za profesionalno merilno tehniko. Izmerjene vrednosti oziroma prikazi izdelka niso primerni za komercialne namene oziroma obveščanje javnosti.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilne prikaza ali izmerjene vrednosti in posledice, ki lahko nastanejo iz tega.

Druga uporaba od zgoraj opisane lahko vodi k poškodovanju izdelka. Poleg tega obstajajo nadaljnje nevarnosti.

Izdelek je zaščiten pred škropljenjem, vendar pa ga nikoli ne potopite v ali pod vodo! Izdelek ni primeren za kopanje, tuširanje, plavanje ali potapljanje.

Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati.

Pred začetkom obratovanja pozorno preberite celotna navodila, upoštevajte vse varnostne napotke in informacije teh navodil.

3 OBSEG DOBAVE

- Mobilna vremenska postaja z nosilnim trakom
- Navodila

4 RAZLAGA SIMBOLOV



Simbol z klicajem v trikotniku nakazuje na pomembne napotke v teh navodilih, ki jih morate nujno upoštevati.



Simbol roke najdete, ko naj bi vam bili dani posebni namigi in napotki za upravljanje.

5 VARNOSTNI NAPOTKI



Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne velja več pravica iz garancije. Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!


Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo z nepravilno uporabo ali neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti. V takšnih primerih ne velja več pravica iz garancije!

- Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) samodejna predelava in / ali sprememba izdelka ni dopustna. Izdelka ne odpirajte / razstavite (razen v teh navodilih opisanih del za vstavitev / menjavo baterije).
- Vzdrževalna dela in popravila lahko izvede samo strokovnjak ali servisna služba.
- Izdelek ni igrača in ne sodi v otroške roke. Izdelek vsebuje majhne dele, steklo (zaslon) in baterijo.
- Izdelek je zaščiten pred škropljenjem, obratuje lahko v prostorih ali na prostem. Vendar pa izdelka nikoli ne potopite v ali pod vodo. Izdelek tudi primeren za kopanje, tuširanje, plavanje ali potapljanje!
Baterijo zamenjajte samo v suhi okolici, ker lahko drugače voda vdre v izdelek, kar le-tega poškoduje.
- Izdelek zaščitite pred močno vročino, mrazom in direktnim sončnim sevanjem. Izdelek hranite na suhem mestu, ko ga ne uporabljate.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Z udarci ali padcem že iz nizke višine se bo izdelek poškodoval.

6 NAPOTKI ZA BATERIJE

- Baterije ne sodijo v otroške roke.
- Pri vstavitvi baterije pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus / + in minus / -).
- Baterij ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-te pojedjo otroci ali domače živali.
- Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku z kožo povzročijo razjede. Zaradi tega uporabljajte v tem primeru ustrezne zaščitne rokavice.
- Pazite na to, da z baterijami ne boste naredili kratkega stika, jih razstavili ali vrgli v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Običajnih baterije ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Prazno baterijo zamenjajte kar se le da hitro ali odstranite izrabljeno baterijo iz prenosne vremenske postaje. Prazna baterija lahko izteče in poškoduje izdelek! Izguba pravice iz garancije!
- Za okolju primerno odstranitev baterij preberite poglavje »odstranitev«.

7 UPRAVLJALNI ELEMENTI

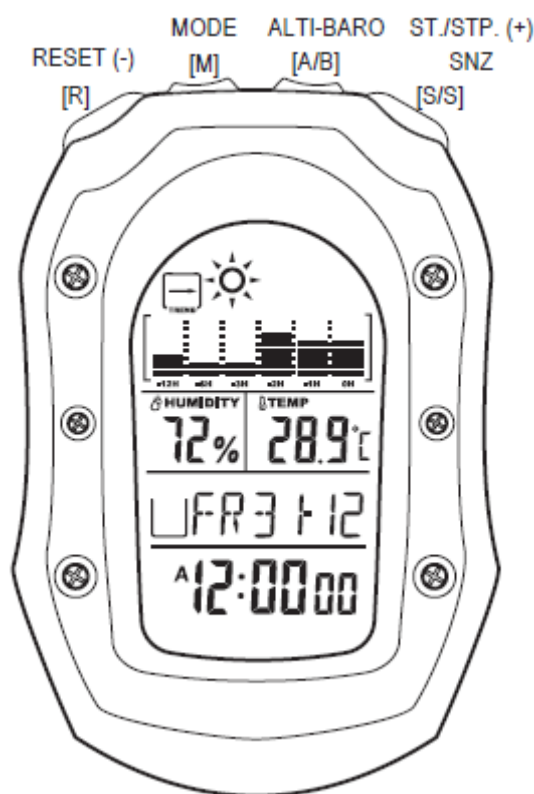


Tipka	Simbol	Funkcija
MODE	[M]	Izbira funkcije (dan / datum, čas bujenja, štoparica, odštevalnik časa, svetovna ura) V načinu funkcije: na kratko pritisnite na izbiro funkcij nastavitv.
ST. / STP. (+) SNZ	[S/S]	V načinu štoparice: zagon / ustavitev štoparice V načinu odštevalnika časa: zagon / ustavitev odštevalnika V načinu nastavitv: sprememba vrednosti (povečanje vrednosti) V načinu svetovne ure: izbira mesta
RESET (-)	[R]	V načinu štoparice: čas kroga / vmesni čas oziroma povrnitev štoparice V načinu odštevalnika časa: povrnitev odštevalnika V načinu nastavitv: sprememba vrednosti (zmanjšanje vrednosti) V načinu svetovne ure: izbira mesta
ALT / BARO	[A/B]	Za preklap med načinom višinomera, sledenja in barometra Za končanje načina nastavitv


Točne funkcije so opisane v sledečih poglavjih.

Ko pri prvem začetku obratovanja ugotovite, da na LCD zaslonu ni prikaza, se vremenska postaja nahaja v načinu varčevanja z energijo. Za vklop vremenske postaje na kratko pritisnite na poljubno tipko. Po želji lahko način varčevanja z energijo izklopite tako, da v načinu časa približno 5 sekund držite pritisnjeno tipko [A/B], dokler ne izgine prikaz (glejte poglavje 20).

8 GLAVNE FUNKCIJE (PREGLED)

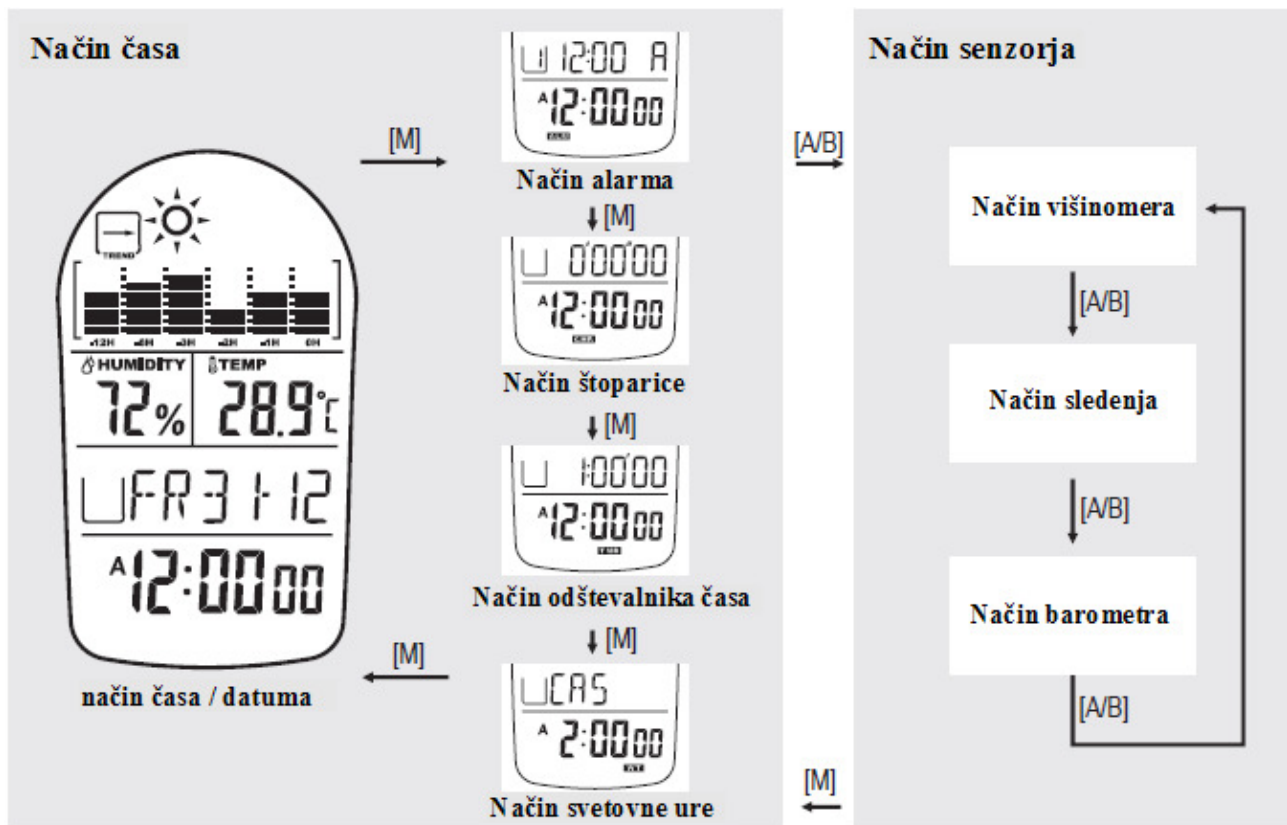

9 NAČIN ČASA / DATUMA

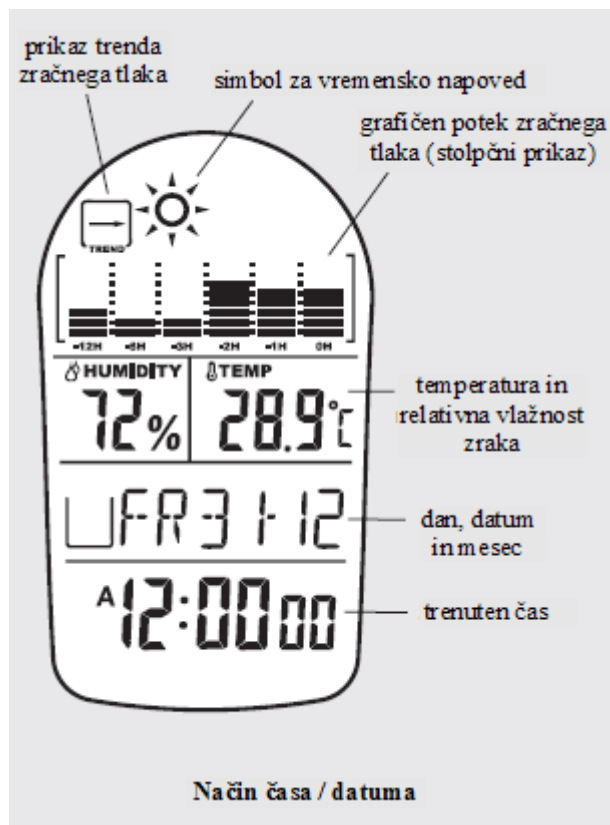


9.1 Splošno

Način časa / datuma je osnovni prikaz prenosne vremenske postaje.

Na LCD zaslonu bodo prikazane sledeče informacije:

- Trenuten čas (12 in 24 urni način; pri 12 urnem načinu se levo poleg časa v prvi polovici dneva pojavi »A« in v drugi polovici dneva »P«)
- Dan, datum in mesec (dan bo na podlagi notranje tabele samodejno izračunan)
- Prikaz tendence zračnega tlaka (padajoče, enakomerno, naraščajoče)
- Vremenska napoved (za naslednjih 12-24 ur); ta bo izračunana iz opazovanja poteka zračnega tlaka zadnjih 24 ur
- Grafičen potek zračnega tlaka zadnjih 12 ur (stolpčni prikaz)
- Temperatura (preklop med °C in °F) in relativna vlažnost zraka

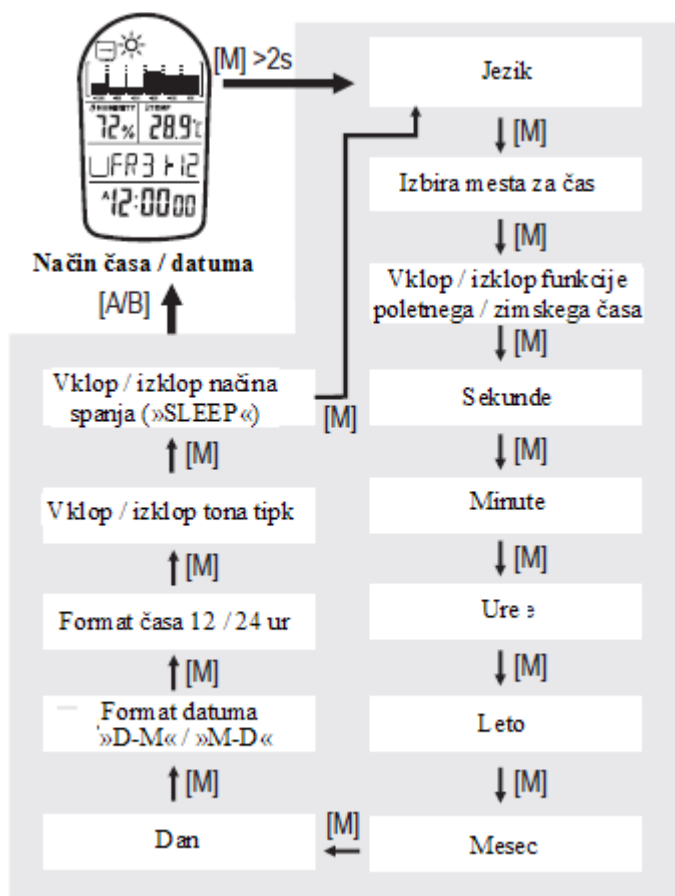


9.2 Izvedba osnovnih nastavitvev

- Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v načinu časa / datuma, držite tipko »MODE« [M] pritisnjeno približno 2 sekundi, dokler na zaslonu ne prične utripati jezik (»DEU« = nemški oziroma »ENG« = angleški). Tukaj izvedena nastavitve velja kasneje za prikaz kratic dneva.
- S tipko »RESET« [R] oziroma »ST. / STP« [S/S] lahko spremenite nastavitve. Z držanjem pritisnjene konkretne tipke sledi hitra sprememba.
- Na kratko pritisnite na tipko »MODE« [M], da pridete k naslednji nastavitvi (glejte sliko levo).
- Nastavitve končajte tako, da na kratko pritisnete na tipko »ALTI / BARO« [A/B]. Alternativno v roku 1 minute ne pritisnite na nobeno tipko.

Obstajajo sledeče posebnosti:

- Za domači čas nastavite mesto, ki leži najbližje vaši državi (npr. »BER« za »Berlin« v Nemčiji).
- Format časa 12 / 24h: tukaj lahko preklopite med 12 in 24 urnim prikazom časa. Pri izbranem 12 urnem prikazu časa, se pojavi v prvi polovici dneva levo poleg prikaza ur »A« in v drugi polovici dneva »P«.
- Format datuma »D-M« / »M-D«: za prikaz datuma izberite med zaporedjem dan / mesec (»D-M«) in mesec / dan (»M-D«).
- Sekund ne morete nastaviti, temveč bodo s pritiskom na tipko »RESET« [R] oziroma »ST. / STP« [S/S] nastavljen na »00«.
- Vklop / izklop načina spanja (samodejni izklop): Če tukaj izberete »ON« (vklop) se prenosna vremenska postaja po 48 sekundah samodejno izklopi, če ne boste pritisnili na nobeno tipko. Za to upoštevajte tudi poglavje 20.

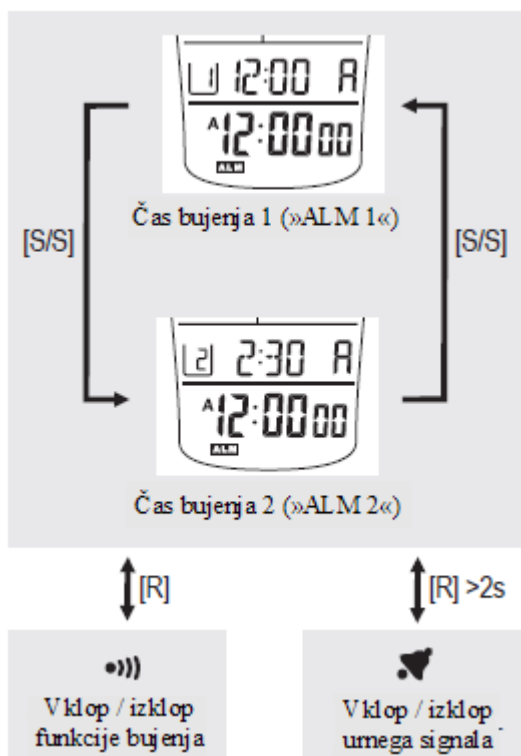

9.3 Funkcija bujenja in urni signal

Prenosna vremenska postaja ima 2 neodvisno nastavljiva časa bujenja, aktivirate lahko tudi urni signal ob polni uri.

Izbira funkcije bujenja

- Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v načinu časa / datuma, potem tolikokrat pritisnite na tipko »MODE« [M], dokler ni izbran način budilke »**ALM**« (glejte poglavje 8).
- Na kratko pritisnite na tipko »ST. / STP.« [S/S], da preklopite med časom bujenja 1 (»ALM 1«) in časom bujenja 2 (»ALM 2«).

Vklp / izklop funkcije bujenja


- Z kratkim pritiskom na tipko »RESET« [R] lahko funkcijo bujenja vklopite / izklopite.
- Pri vklopljeni funkciji bujenja se levo na zaslonu pojavi simbol »•••••«. Ob nastavljenem času bujenja bo aktiviran zvočni signal za približno 30 sekund.

Prekinitev (funkcija dremeža »SNOOZE«) ali končanje zvočnega signala

- Ko se sproži zvočni signal in pritisnete na tipko »ST. / STP.« [S/S], bo zvočni signal za približno 8 minut izklopljen in se nato ponovno zažene (funkcija dremeža, »SNOOZE«). Zgoraj levo na zaslonu utripa simbol »**z z z**«.
- Za končanje zvočnega signala ali za izhod iz načina dremeža, pritisnite na tipko »RESET« [R], »MODE« [M] ali »ALTI / BARO« [A/B].
Zvočni signal bo spet aktiviran naslednji dan ob nastavljenem času.

Vklp / izklop urnega signala


- Tipko »RESET« [R] držite pritisnjeno približno 2 sekundi, da urni signal vklopite ali izklopite.
- Pri vklopljenem urnem signalu se zgoraj levo na zaslonu pojavi simbol »•••••«. Ob vsaki polni uri bo oddan kratek zvočni signal.

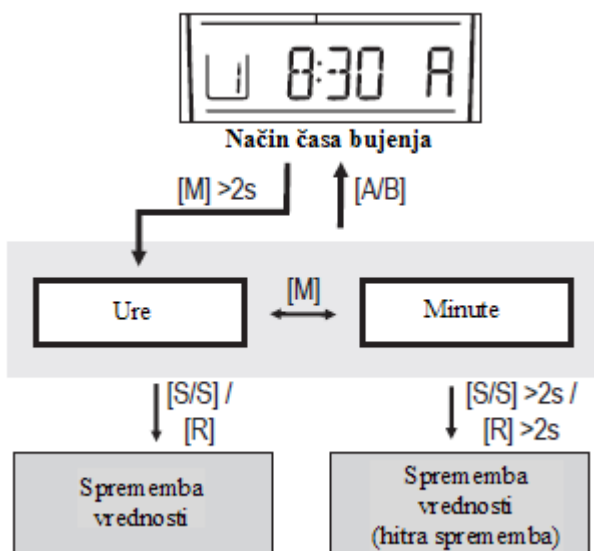

Nastavitev časa bujenja

- Na tipko »MODE« [M] pritisnite tolikokrat, dokler ni izbran čas bujenja »**ALM**« (glejte poglavje 8).
- Na kratko pritisnite na tipko »ST. / STP.« [S/S], da preklopite med časom bujenja 1 (»ALM 1«) in časom bujenja 2 (»ALM 2«).
- Tipko »MODE« [M] držite pritisnjeno približno 2 sekundi, dokler ne utripajo ure časa bujenja.
- Na kratko pritisnite na tipko »MODE«, da preklopite med urami in minutami.
- Nastavitev spremenite s tipko »ST. / STP.« [S/S] oziroma »RESET« [R]. Za hitro spremembo vrednosti držite konkretno tipko pritisnjeno dlje časa.
- Nastavitev končajte tako, da na kratko pritisnete na tipko »ALTI / BARO« [A/B] ali pa v roku 1 minute ne pritisnete na nobeno tipko.

10 NAČIN ŠTOPARICE

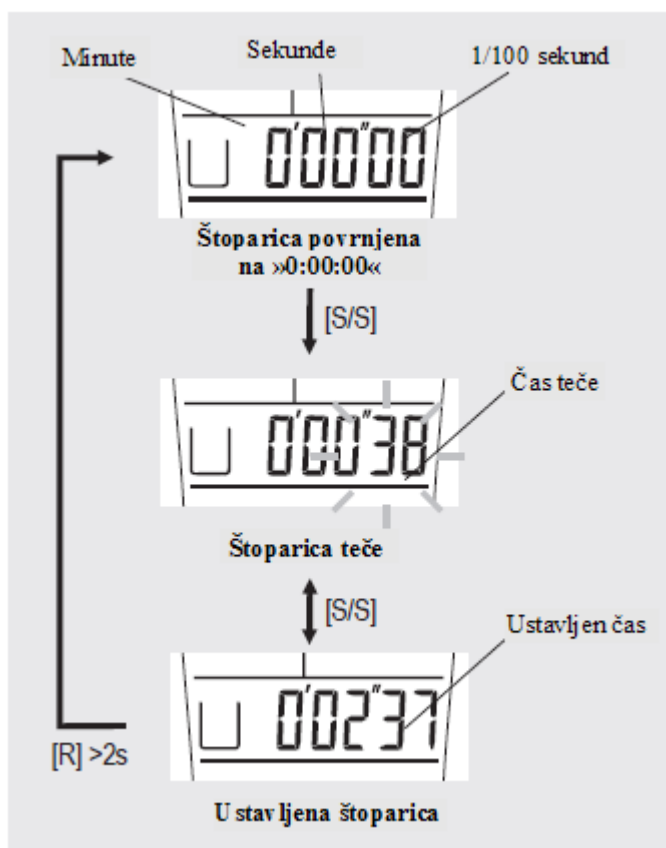


10.1 Zagon, ustavitev, povrnitev štoparice

- Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v načinu časa / datuma, potem pritisnite tolikokrat na tipko »MODE« [M], dokler ni izbran način štoparice »**CHR**« (glejte poglavje 8).
- Štoparico lahko zažene oziroma ustavite tako, da na kratko pritisnete na tipko »ST. / STP.« [S/S].
- Za povrnitev štoparice na »0:00:00«, morate štoparico najprej ustaviti. Nato držite tipko »RESET« [R] pritisnjeno približno 2 sekundi. Pri tem bodo izbrisani tudi vsi časi krogov / vmesni časi (glejte naslednjo stran).



Ko štoparica teče več kot 1 sekundo, se preklopi čas:

< 1 ura: minute, sekunde, 1/100
> 1 ura: ure, minute, sekunde

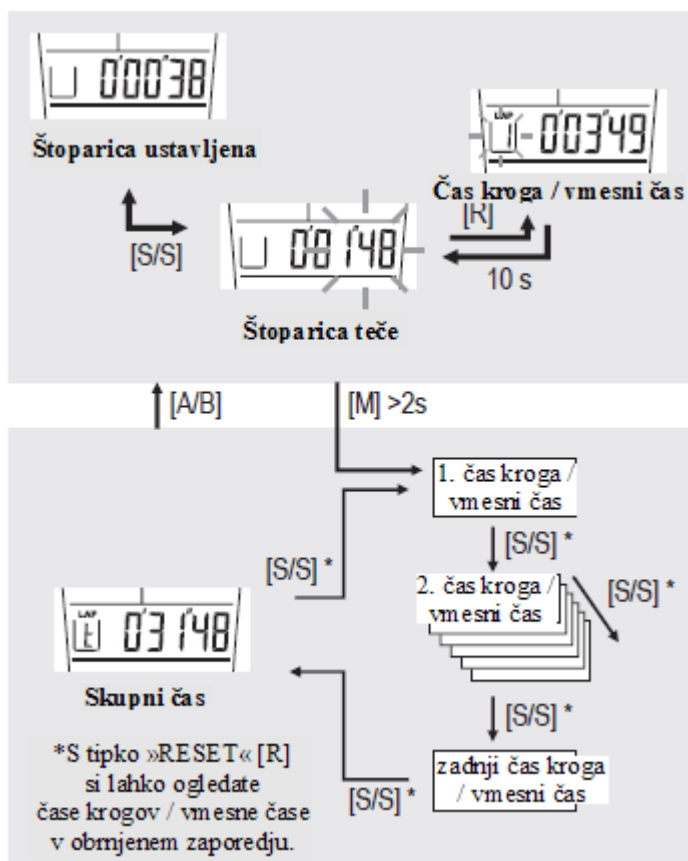

10.2 Čas kroga / vmesni čas

Merjenje časa za čas kroga / vmesni čas

- Da pri tekoči štoparici izmerite čas kroga / vmesni čas, na kratko pritisnite na tipko »RESET« [R]. Prikaz časa ostane prikazan 10 sekund, da ga lahko lažje odčitate. Poleg tega utripa številka kroga levo poleg prikaza časa. Interno medtem štoparica naprej teče.
- Pri vsakem merjenju časa bo številka kroga povečana za 1.


Prikaz shranjenih časov krogov / vmesnih časov

- Če je bil izmerjen najmanj 1 čas kroga / vmesni čas, lahko tega prikažete tako, da približno 2 sekundi držite pritisnjeno tipko »MODE« [M].
- S tipko ST. / STP.« [S/S] si lahko ogledate vse čase krogov / vmesne čase (s tipko »RESET« v obratnem zaporedju).
- Na kratko pritisnite na tipko »ALTI / BARO« [A/B], da zapustite način prikaza.

Brisanje vseh časov krogov / vmesnih časov

- Na kratko pritisnite na tipko ST. / STP.« [S/S], da ustavite štoparico.
- Nato držite tipko »RESET« [R] pritisnjeno približno 2 sekundi. Štoparica bo povrnjena na »0:00:00« in vsi časi krogov / vmesni časi bodo izbrisani.


11 NAČIN ODŠTEVALNIKA ČASA

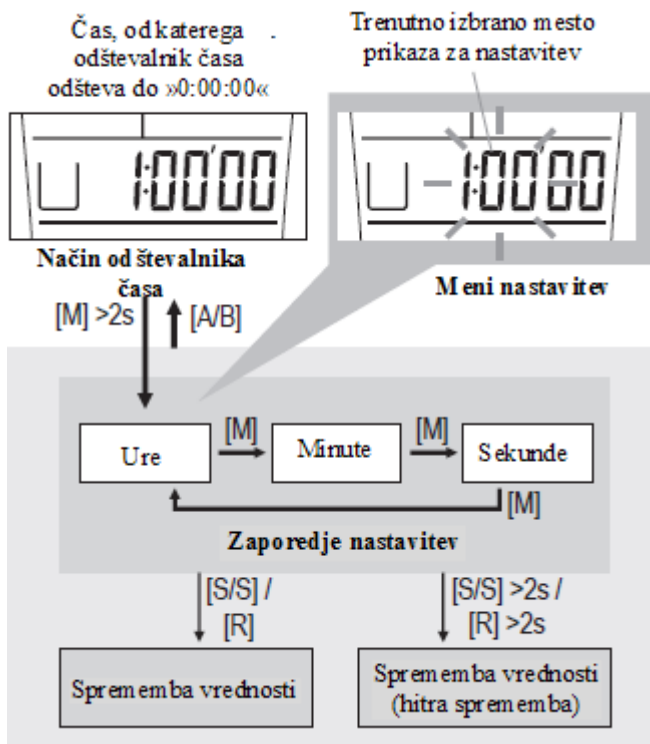

11.1 Nastavitev odštevalnika časa

Odštevalnik časa odšteva z nastavljenega časa do »0:00:00« in nato odda zvočni signal.

- Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v načinu časa / datuma, potem pritisnite tolikokrat na tipko »MODE« [M], dokler ni izbran način odštevalnika časa »**TMR**« (glejte poglavje 8).
- Tipko »MODE« [M] držite pritisnjeno približno 2 sekundi, na zaslonu utripajo ure časa odštevalnika časa.
- Z kratkim pritiskom na tipko »MODE« [M] lahko preklopite med nastavitvijo ur, minut in sekund.
- S tipko »ST. / STP.« [S/S] ali »RESET« [R] lahko spremenite utripajočo vrednost.
- Če boste tipko ST. / STP.« [S/S] ali »RESET« [R] držali pritisnjeno dlje časa, bo sledila hitra sprememba vrednosti.
- Nastavitev končajte z kratkim pritiskom na tipko »ALTI / BARO« [A/B].

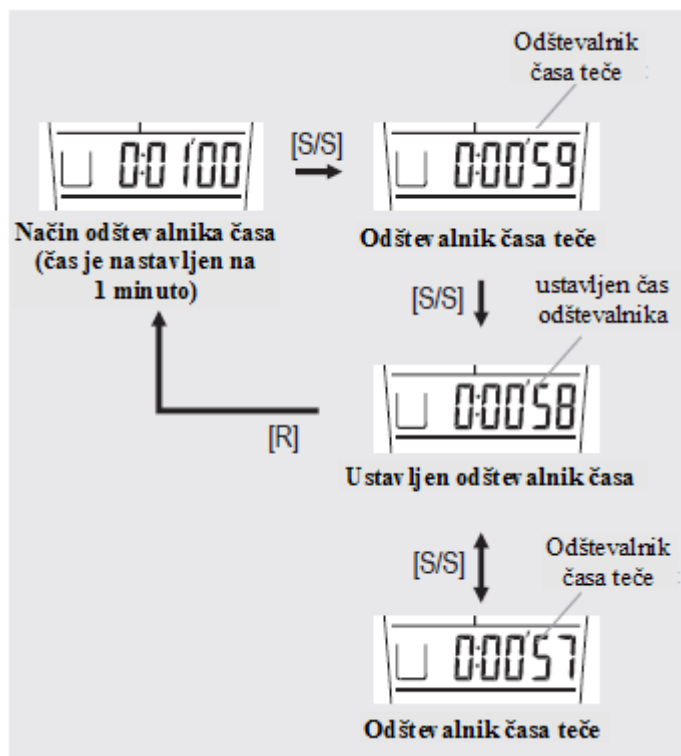

11.2 Uporaba odštevalnika časa (začetek, ustavitev, povrnitev)

- Najprej nastavite kot je prej opisano čas odštevalnika časa (npr. 0:01:00 minuta).
- Odštevalnik časa lahko s tipko »ST. / STP.« [S/S] zaženete oziroma ustavite.
- Ko je odštevalnik časa ustavljen, ga lahko povrnete tako, da na kratko pritisnete na tipko »RESET« [R].
- V zadnjih 10 sekundah časa odštevalnika bo vsako sekundo oddan zvok.
- Na koncu časa odštevalnika (pri »0:00:00«) bo 30 sekund oddajen zvočni signal, ki ga lahko s pritiskom na poljubno tipko predčasno ustavite. Odštevalnik časa bo pri tem samodejno povrnjen nazaj na nastavljen čas.

12 NAČIN SVETOVNE URE



V načinu svetovne ure lahko prenosna vremenska postaja prikazuje čas 60 mest na celem svetu.

- Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v načinu časa / datuma, potem pritisnite tolikokrat na tipko »MODE« [M], dokler ni izbran način svetovne ure »WT« (glejte poglavje 8).
- Na tipko ST. / STP.« [S/S] oziroma »RESET« [R] pritisnite tolikokrat, dokler ne bo prikazano želeno mesto (glejte spodnjo tabelo).
- Dodatno lahko preklopite med prikazom poletnega in zimskega časa.
Za prekllop držite približno 2 sekundi pritisnjeno tipko ST. / STP.« [S/S] ali »RESET« [R].
Pri aktiviranem poletnem času bo na zaslonu nad prikazom ur prikazano »DST«, glejte sliko zgoraj.





Izračun časa svetovne ure sledi samodejno; zato pravilno nastavite čas za vaše mesto.

- V spodnji tabeli je vsakokrat navedena koda mesta (3 črke), ime mesta v angleške jeziku ter odstopanje od GMT (»Greenwich Mean Time«, srednji Greenwich čas).

1. CAS GMT Casablanca +0	11. FRA GMT Frankfurt +1:00	21. ATH GMT Athens +2:00	31. DAC GMT Dhaka +6:00	41. TYO GMT TOKYO +9:00	51. DEN GMT Denver -7:00
2. DUB GMT Dublin +0	12. LUX GMT Luxembourg +1:00	22. CAI GMT Cairo +2:00	32. BKK GMT Bangkok +7:00	42. MEL GMT Melbourne +10:00	52. CGX GMT Chicago -6:00
3. LIS GMT Lisbon +0	13. LYN GMT Lyon +1:00	23. CPT GMT Cape Town +2:00	33. JKT GMT Jakarta +7:00	43. SYD GMT Sydney +10:00	53. MEX GMT Mexico -6:00
4. LON GMT London +0	14. OSL GMT Oslo +1:00	24. HEL GMT Helsinki +2:00	34. BJS GMT Beijing +8:00	44. NOU GMT Noumea +11:00	54. JFK GMT New York -5:00
5. AGB GMT Munich +1:00	15. PAR GMT Paris +1:00	25. IST GMT Istanbul +2:00	35. HKG GMT Hong Kong +8:00	45. AKL GMT Auckland +12:00	55. LIM GMT Lima -5:00
6. AMS GMT Amsterdam +1:00	16. ROM GMT Rome +1:00	26. JER GMT Jerusalem +2:00	36. SIN GMT Singapore +8:00	46. HNL GMT Honolulu -10:00	56. YTO GMT Toronto -5:00
7. BCN GMT Barcelona +1:00	17. STO GMT Stockholm +1:00	27. MOW GMT Moscow +3:00	37. PVG GMT Shanghai +8:00	47. ANC GMT Anchorage -9:00	57. CCS GMT Caracas -4:00
8. BER GMT Berlin +1:00	18. STR GMT Stuttgart +1:00	28. DXB GMT Dubai +4:00	38. SEL GMT Seoul +8:00	48. LAX GMT Los Angeles -8:00	58. SCL GMT Santiago -4:00
9. BRU GMT Brussels +1:00	19. VIE GMT Vienna +1:00	29. KHI GMT Karachi +5:00	39. TPE GMT Taipei +8:00	49. SFO GMT San Francisco -8:00	59. BUE GMT Buenos Aires -3:00
10. CPH GMT Copenhagen +1:00	20. ZRH GMT Zurich +1:00	30. DEL GMT New Delhi +5:30	40. SEL GMT Seoule +9:00	50. YVR GMT Vancouver -8:00	60. RIO GMT Rio de Janeiro -3:00

13 NAČIN VIŠINOMERA

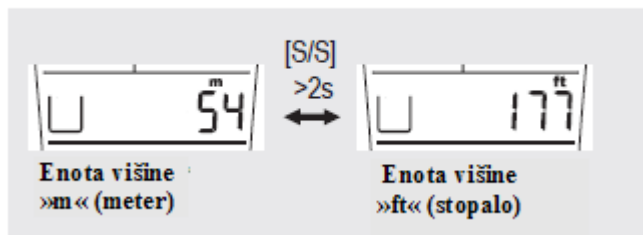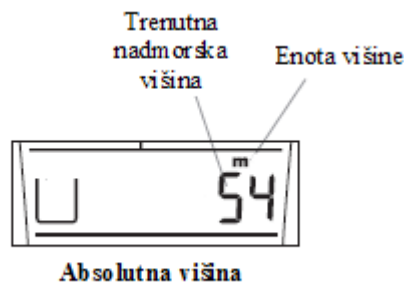

Izračunavanje nadmorske višine poteka na podlagi meritve zračnega tlaka. Ker se zračni tlak glede na vremensko stanje spremeni, se spremeni tudi prikaz vrednosti višine.

Zaradi tega pred vsako uporabo načina višinomera (npr. za pešačenje) spremenite prikaz na podlagi znane nadmorske višine (opis glejte na naslednji strani).

Meritev nadmorske višine v letalu s tlačno kabino ni možno.


Na zaslonu se pojavi »HI« pri nadmorski višini > 9164 m (30065ft) oziroma »LO« pri nadmorski višini < -706m (-2316ft).

13.1 Splošno

- Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v načinu časa / datuma, potem pritisnite tolikokrat na tipko »ALTI / BARO« [A/B], dokler ni izbran način višinomera »**ALT**« (glejte poglavje 8).
- Po izbiri višinomera prenosna vremenska postaja samodejno posodobi prikaz.
- Posodobitev sledi v prvih 5 minutah vsako sekundo po izbiri načina višinomera.
- Za naslednjih 24 ur sledi posodobitev vsakih 10 sekund, nato enkrat na minuto.

13.2 Preklop enote višine

Za preklop enote nadmorske višine med »m« (meter) in »ft« (stopalo), držite 2 sekundi pritisnjeno tipko ST. / STP.« [S/S].

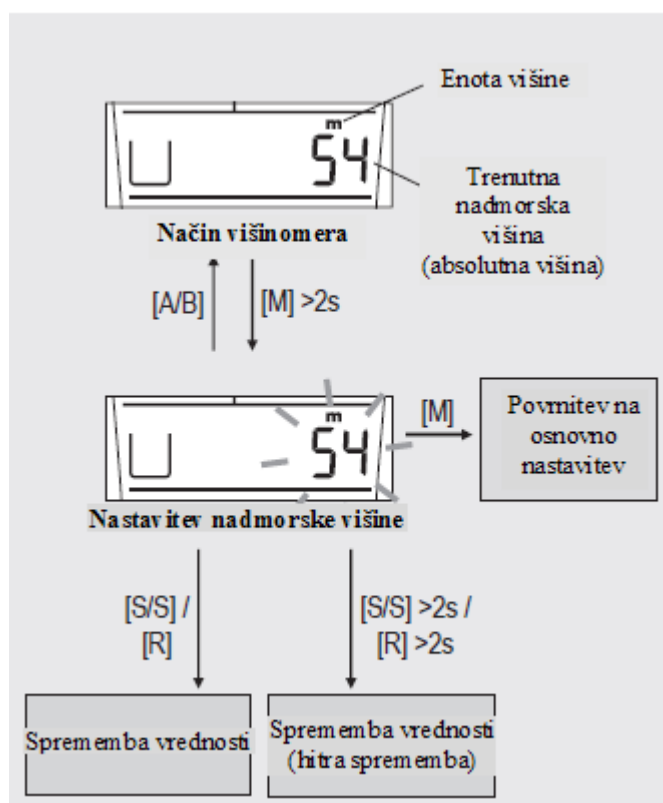

13.3 Popravek nadmorske višine


Ker izračunavanje nadmorske višine poteka na podlagi zračnega tlaka, je podana pri spremembi zračnega tlaka tudi sprememba nadmorske višine.

Iz tega razloga lahko nadmorsko višino zelo preprosto popravite, npr. na podlagi znane nadmorske višine na zemljevidu, ipd.

Pojdite po sledečih korakih:

- Tipko »MODE« [M] držite pritisnjeno približno 2 sekundi, nato prične utripati prikaz nadmorske višine.
- S tipko »ST. / STP.« [S/S] ali »RESET« [R] lahko nastavite nadmorsko višino.
- Če boste tipko »ST. / STP.« [S/S] ali »RESET« [R] držali pritisnjeno dlje časa, sledi hitra sprememba vrednosti.
- Za povrnitev na osnovno nastavitev (kot podlaga izračunavanja bo uporabljen normiran zračni tlak pri nadmorski višini), pritisnite na kratko na tipko »MODE« [M].
- Nastavitev končajte z kratkim pritiskom na tipko »ALTI / BARO« [A/B] (ali v roku 1 minute ne pritisnite na nobeno tipko).

14 NAČIN SLEDENJA

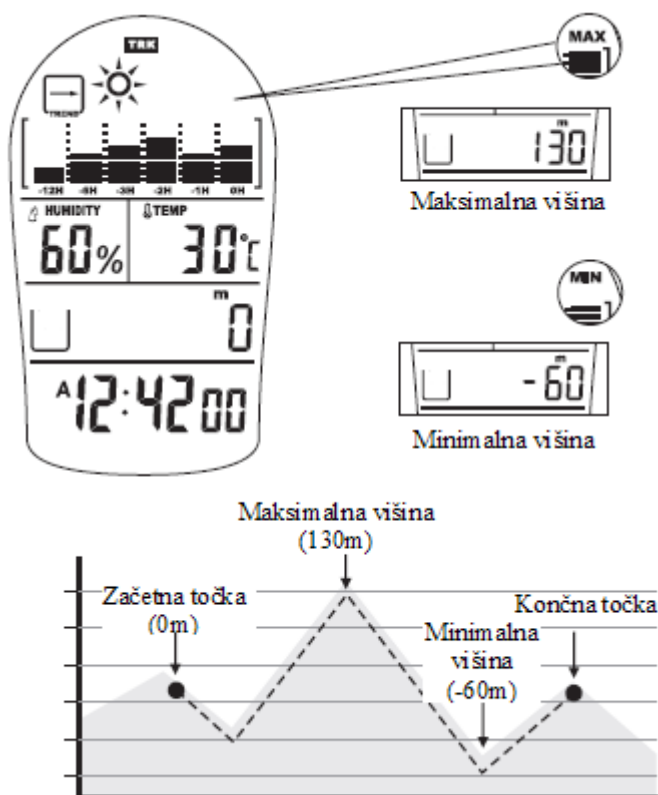

V načinu sledenja lahko prenosna vremenska postaja izhajajoče iz začetne točke vsakokrat prikazuje doseženo maksimalno oziroma minimalno nadmorsko višino.

Na začetni točki (npr. pri pešačenju) je prikaz povrnjen na »0«. Na koncu pešačenja si lahko prikažete maksimalno in minimalno višino (relativna višina od začetne točke).

Izbira načina sledenja

- Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v načinu časa / datuma, potem pritisnite tolikokrat na tipko »ALTI / BARO« [A/B], dokler ni izbran način sledenja »**TRK**« (glejte poglavje 8).

Povrnitev relativne nadmorske višine na »0«

- Tipko »RESET« [R] držite pritisnjeno približno 2 sekundi, dokler se prikaz v spodnjem območju zaslona ne preklopi na »0«.
- Pri tem bo na »0« povrnjena samo relativna nadmorska višina, vendar pa ne absolutna nadmorska višina (glejte poglavje 13).


Začetek / končanje meritve višine za način sledenja

- Merjenje začnete tako, da na kratko pritisnete na tipko »ST. / STP.« [S/S]. Prikaz »**TRK**« prične utripati.
- Merjenje končate tako, da na kratko pritisnete na tipko »ST. / STP.« [S/S].

Prikaz maksimalne oziroma minimalne višine

- Večkrat na kratko pritisnete na tipko »RESET« [R], da preklopite med prikazom trenutne relativne višine, maksimalne in minimalne temperature.
- Preklop je možen seveda tudi takrat, ko teče meritev višine v načinu sledenja (prikaz »**TRK**« utripa).

15 NAČIN BAROMETRA

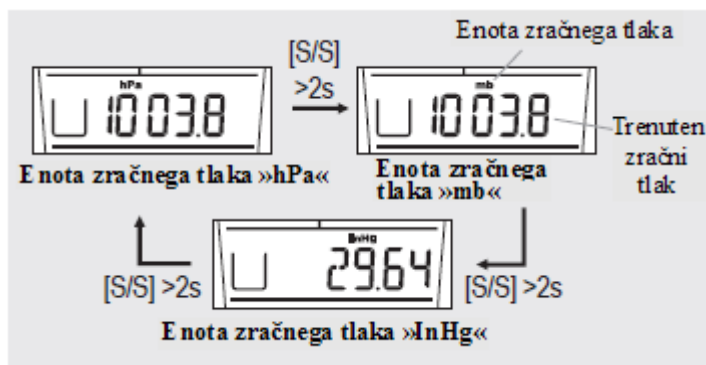

15.1 Splošno

- Ko se prenosna vremenska postaja nahaja v načinu časa / datuma, potem pritisnite tolikokrat na tipko »ALTI / BARO« [A/B], dokler ni izbran način barometra »**BAR**« (glejte poglavje 8).
- Po izbiri načina barometra prenosna vremenska postaja samodejno posodobi prikaz.

- Posodobitev sledi v prvih 5 minutah po izbiri načina barometra vsako sekundo.
- Za naslednjih 24 ur sledi posodobitev vsakih 10 sekund, nato enkrat na minuto.



Na zaslonu se pojavi »HI« pri zračnem tlaku >1100 hPa / mbar (32,48 inHg) oziroma »LO« pri zračnem tlaku <300 hPa / mbar (8,86 inHg).

15.2 Preklop enote zračnega tlaka

Za preklop enote zračnega tlaka držite tipko »ST. / STP.« [S/S] vsakokrat pritisnjeno za približno 2 sekundi.

Preklopite lahko med:

- »hPa« = hektopaskal
- »mb« = milibar
- »inHg« = palec živosrebrnega stolpca




15.3 Stolpni prikaz za potek zračnega tlaka

- V zgornjem območju zaslona bo prikazan potek zračnega tlaka zadnjih 12 ur kot stolpčni prikaz.
- Vsak stolpec je pri tem uporabljen za spremembo zračnega tlaka 2mb.



Prikaz stolpčnega prikaza je odvisen od nadmorske višine. Ko vremensko postajo vzamete zraven npr. na pešačenje, se zaradi različne nadmorske višine spremeni tudi zračni tlak. Za napoved o poteku zračnega tlaka zadnjih 12 ur se mora prenosna vremenska postaja med tem časom nahajati na isti nadmorski višini.

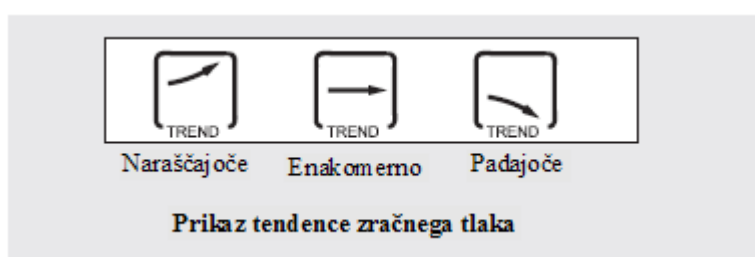


15.4 Prikaz tendence zračnega tlaka

- Levo zgoraj na zaslonu se nahaja simbol prikaza za tendenco.
- 3 različni simboli puščice prikazujejo razvoj zračnega tlaka zadnjih 24 ur.



Prikaz tendence zračnega tlaka je odvisen od nadmorske višine. Ko vremensko postajo vzamete zraven npr. na pešačenje, se zaradi različne nadmorske višine spremeni tudi prikaz tendence.

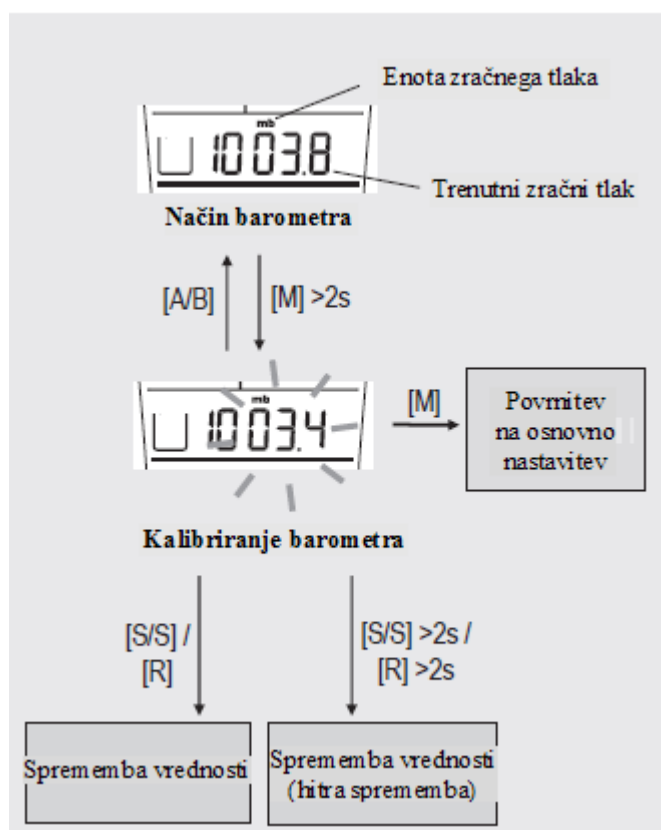


15.5 Kalibriranje barometra

Preden bosta kalibrirali barometer potrebujete trenutno vrednost zračnega tlaka (absoluten zračni tlak) na mestu obratovanja prenosne vremenske postaje. To izveste npr. na spletu.

Pojdite po sledečih korakih:

- Tipko »MODE« [M] držite pritisnjeno približno 2 sekundi, nato prične utripati prikaz zračnega tlaka.
- S tipko »ST. / STP.« [S/S] ali »RESET« [R] lahko nastavite vrednost zračnega tlaka.
- Če boste »ST. / STP.« [S/S] oziroma »RESET« [R] držali pritisnjeno dlje časa, sledi hitra sprememba vrednosti.
- Za povrnitev na osnovno nastavitev pritisnite na kratko na tipko »MODE« [M].
- Nastavitev končajte z kratkim pritiskom na tipko »ALTI / BARO« [A/B] (ali v roku 1 minute ne pritisnite na nobeno tipko).

16 VREMENSKA NAPOVED

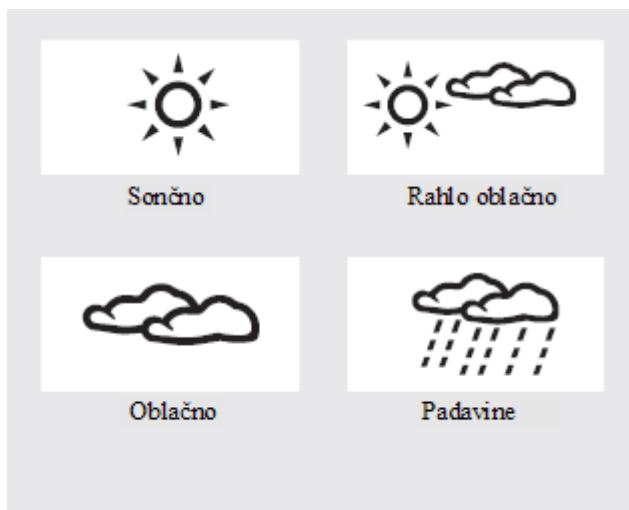


Prenosna vremenska postaja izračuna iz poteka zračnega tlaka preteklih ur / dni vremensko napoved za naslednjih 12-24 ur. Iz tega dosegljiva natančnost je pri 70%.

Upoštevajte:

- Da je lahko vremenska napoved izračunana, se mora vremenska napoved najmanj 24 ur nahajati na isti nadmorski višini.
 - Prikaz ne prikazuje trenutnega vremenskega stanja, temveč gre za napoved za naslednjih 12 do 24 ur.
 - Če bo ponoči prikazano »sončno«, to pomeni jasno noč.
- Izračunavanje vremenske napovedi samo na podlagi opazovanja poteka zračnega tlaka poda samo maksimalno natančnost približno 70%. Zaradi tega je lahko dejansko vreme naslednji dan popolnoma drugačno. Ker izmerjeni zračni tlak velja samo za področje s premerom približno 50 km, se lahko vreme tudi zelo hitro spremeni. To velja predvsem v gorskih legah in visokogorskih legah. Zaradi tega se ne zanesite na vremensko napoved vremenske postaje, temveč se pozanimajte na mestu, kot želite npr. iti v gore.
 - Posodobitev simbolov vremenske napovedi sledi v 3 urnem ritmu. Če se simboli prikaza ne zamenjajo, potem se zračni tlak ni spremenil ali pa je sprememba nastala tako počasi, da jo vremenska postaja ni mogla zaznati.
 - Ko vremenska napoved prikazuje »sončno« ali »padavine«, se prikaz ne spremeni tudi takrat, ko se vreme izboljša (prikaz »sončno«) ali poslabša (prikaz »dež«), ker oba simbola prikaza že prikazujeta obe ekstremni situaciji.
 - Simboli prikazujejo izboljšanje ali poslabšanje vremena, kar ni nujno da pomeni sonce ali dež.

17 PRIKAZ TEMPERATURE IN VLAŽNOSTI ZRAKA

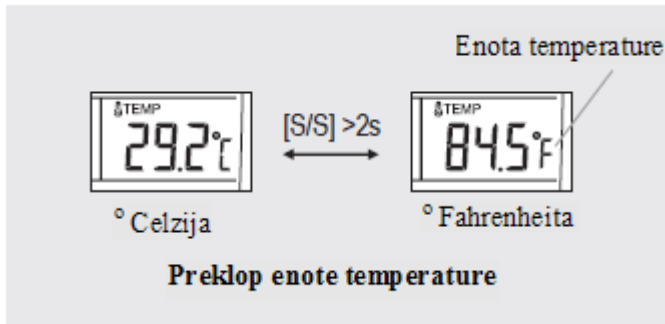

Temperatura

- Prikaz temperature lahko preklopite med °C (stopinje Celzija) in °F (stopinje Fahrenheita). Najprej aktivirajte način časa / datuma. Nato držite tipko »ST. / STP.« [S/S] pritisnjeno približno 2 sekundi.
- Temperatura bo izmerjena vsakih 10 sekund in prikaz eventualno posodobljen (v vsakem načinu obratovanja).

- Pri temperaturah nad +60°C bo na zaslonu prikazano »HI«, pri temperaturah pod -10°C se na zaslonu pojavi »LO«.




Pri previsokih temperaturah (>60°C) lahko LCD zaslon tehnično pogojeno postane črn. Zaradi tega zaščitite napravo pred visoko vročino in direktnim sončnim sevanjem. Pri nižani temperaturi bo LCD zaslon spet normalen.



- Relativna vlažnost zraka bo izmerjena vsako minuto in eventualno posodobljena (v vsakem načinu obratovanja).
- Pri vlažnosti zraka nad +95% bo na zaslonu prikazano »HI«, pri vlažnosti zraka pod 25% se na zaslonu pojavi »LO«.

18 PRIKAZ MINIMALNIH / MAKSIMALNIH VREDNOSTI

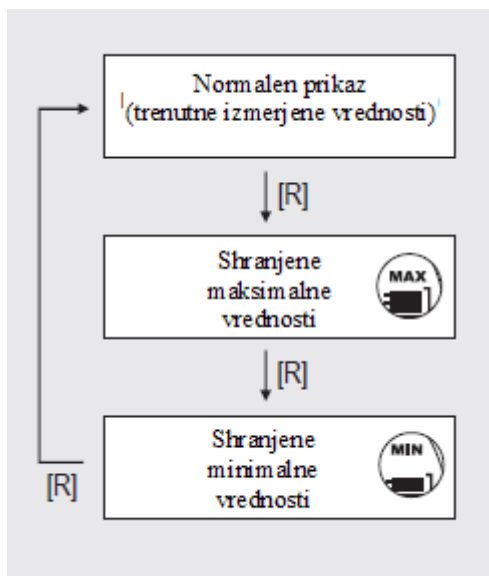

V načinu obratovanje so lahko prikazane maksimalne in minimalne vrednosti za temperaturo, vlažnost zraka, itd.

Preklop prikaza (trenutne izmerjene vrednosti, maksimalne in minimalne vrednosti)

Na kratko pritisnite na tipko »RESET« [R], da preklopite med normalnim prikazom trenutnih izmerjenih vrednosti, prikazom maksimalnih in minimalnih vrednosti.

- Način časa / datuma
Prikaz maksimalnih / minimalnih vrednosti za temperaturo in vlažnost zraka
- Način višinomera
Prikaz maksimalnih / minimalnih vrednosti za temperaturo, vlažnost zraka in nadmorsko višino.
- Način barometra
Prikaz maksimalnih / minimalnih vrednosti za temperaturo, vlažnost zraka in zračni tlak.

Povrnitev maksimalnih / minimalnih vrednosti


- Na kratko pritisnite na tipko »RESET« [R], da prikažete maksimalne ali minimalne vrednosti.
- Nato držite tipko »RESET« [R] pritisnjeno približno 2 sekundi, shranjene vrednosti bodo povrnjene na vsakokratno trenutno izmerjeno vrednost.

19 MENJAVA BATERIJE

Ko je spodaj na zaslonu stalno prikazan simbol », je baterija vremenske postaje izrabljena in jo zamenjajte z novo.




Simbol baterije se lahko pojavi tudi, ko je vremenska postaja uporabljena pri zelo nizkih temperaturah. Po možnosti izgine, ko bo vremenska postaja obratovala pri višjih temperaturah. Tukaj je baterija še zadosti polna in je ni potrebno zamenjati.

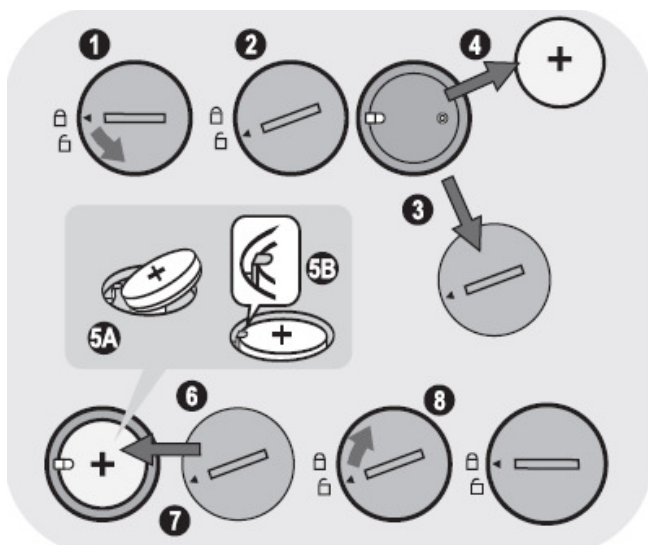

- Predal za baterijo (1) odprite tako, da pokrov predala za baterijo s primernim kovancem vrtite nekoliko v nasprotni smeri urnega kazalca (2) in ga nato odstranite (3).
- Odstranite izrabljeno baterijo (4) in vstavite novo baterijo (1x CR2032) glede na pravilno polarnost (5 in 5A). Pozitiven pol pri tem kaže navzven k vam. Pri tem pazite na to je držalo nad baterijo (5B).
- Pokrov predala za baterijo spet vstavite (6 in 7), pazite na pravilno namestitev tesnila.
- Pokrov predala za baterijo zaprite tako, da ga nekoliko vrtite v smeri urnega kazalca (8).

20 NAČIN VARČEVANJA Z ENERGIJO

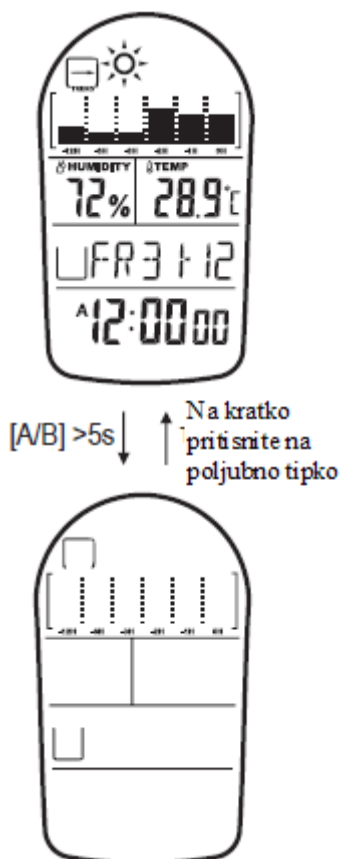

Vremenska postaja ima način varčevanja z energijo, v katerem se zaslon izklopi; z njegovim vklopom bo življenjska doba baterije podaljšana (npr. ko vremenske postaje dlje časa ne potrebujete).



Ko je način varčevanja z energijo vklopljen, čas interno teče naprej.

Ročen vklop načina varčevanja z energijo

- Najprej preklopite v način časa / datuma (glejte poglavje 8).
- Tipko »ALTI / BARO« [A/B] držite pritisnjeno najmanj 5 sekund. Zaslon se ugasne.

Samodejni vklop načina varčevanja z energijo

- V načinu nastavitve časa / datuma vklopite način samodejnega izklopa (»ON« = vklopljen, glejte poglavje 9.).
- Ko v roku 48 ur ne boste pritisnili na nobeno tipko, se zaslon izklopi.

Izklop načina varčevanja z energijo

- Pritisnite na poljubno tipko.
- Način varčevanja z energijo bo izklopljen in LCD zaslon spet prikazuje vse informacije.

21 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Vzdrževanje ali popravilo lahko izvede samo strokovnjak ali servisna služba. V notranjosti izdelka ni delov, ki bi jih vi lahko vzdrževali. Zaradi tega izdelka nikoli ne odpirajte (razen v poglavju 19 opisane menjave baterije).

Za čiščenje zadostuje suha, mehka in čista krpa.



Izdelka ne potopite v ali pod vodo. Na zaslon ne pritisnite premočno, ker so s tem možne praske. V nobenem primeru ne uporabite čisti, ker bo s tem ohišje napadeno (spremembe barv).

22 ODSTRANITEV

22.1 Izdelek



Elektronske naprave so surovine in jih ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke! Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.



Odstranite vstavljeno baterijo in jo odstranite ločeno od izdelka.

22.2 Baterije in akumulatorji

Vi kot končni potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh baterij in akumulatorjev; odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana!



Baterije / akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s prikazanim simbolom, ki nakazuje na prepoved odstranitve med gospodinjske odpadke. Oznake za težko kovino so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih vaše skupnosti, naših podružnicah ali vsepovsod tam, kjer prodajajo baterije / akumulatorje.

23 TEHNIČNI PODATKI

Način časa / datuma:	prikaz ur, minut, sekund, meseca, datuma, dneva v tednu, prekllop 12 / 24 urnega prikaza prekllop zaporedja med »datum / mesec« in »mesec / datum« nastavljiv koledar za izračunavanje dneva (2000 – 2099)
Način bujenja:	2 neodvisno nastavljiva časa bujenja, zvočni signal za 30 sekund vklop / izklop urnega signala
Način stoparice:	merilno območje 99 ur, 59 minut, 59,99 sekund; ločljivost 1/100 sekunde 10 pomnilniških mest za čase krogov / vmesne čase
Način odštevalnika časa:	maksimalen čas odštevalnika časa: 99 ur, 59 minut, 59 sekund; ločljivost 1 sekunda
Način svetovne ure:	prikaz 60 različnih mest na celotnem svetu vklop / izklop poletnega časa
Vremenska napoved:	izračunavanje poteka zračnega tlaka zadnjih 24 ur 4 različni simboli prikaza (sončno, rahlo oblačno, oblačno, padavine) samodejna posodobitev prikaza vsake 3 ure
Način višinomera:	merilno območje -706 do 9164 m (-2316 do 30065 ft), ločljivost 1 m (1 ft)
Način barometra:	merilno območje 300 do 110 hPa / mbar (8,86 do 32,48 inHg), ločljivost 0,1hPa / mbar (0,01 inHg)
Način sledenja:	merilno območje ±9164m (±30065 ft), ločljivost 0,1 m (1 ft)
Tip baterije:	1x CR2032 (3V / DC)
Mere:	69,5 x 103 x 18 mm
Teža:	76g



GARANCIJSKI LIST

Izdelek:

Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum prodaje in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.